

ଫିଟର FITTER

NSQF ସ୍ତର - 4

1st ବର୍ଷ / Year

ତ୍ରେଡ ପ୍ରାକ୍ଟିକଲ (TRADE PRACTICAL)

କ୍ଷେତ୍ର: ପୁଞ୍ଜି ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ

Sector : Capital Goods & Manufacturing

(ସଂଶୋଧିତ ସିଲାବସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଜୁଲାଇ 2022 - 1200 ଘଣ୍ଟା |)

(As per revised syllabus July 2022 - 1200 hrs)



Directorate General of Training

ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ସାଧାରଣ ସାଧାରଣ

ସ୍କିଲ୍ ବିକାଶ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ |

ଇଣ୍ଡିଆର ସରକାର



ଜାତୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ
ମିତିଆ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଚେନ୍ନାଇ

ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସ ନମ୍ବର 3142, CTI କ୍ୟାମ୍ପସ୍, ଗୁଇଲ୍ଟି, ଚେନ୍ନାଇ - 600 032

କ୍ଷେତ୍ର : ପୃଷ୍ଠି ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ

ସମୟ : 2 - ବର୍ଷ

ବାଣିଜ୍ୟ : ଫଟର - ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ - ଛବିତ ପ୍ରାକ୍ଟିକଲ - NSQF ସ୍ତର - 4 (ସଂଶୋଧିତ 2022)

ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଏବଂ ପ୍ରକାଶିତ |



ଜାତୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ମିଡିଆ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ

ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସ ନମ୍ବର 3142, CTI କ୍ୟାମ୍ପସ୍,

ଗୁଇଲ୍ଟି, ଚେନ୍ନାଇ - 600 032

ଇମେଲ୍ | : chennai-nimi@nic.in

ୱେବସାଇଟ୍ : www.nimi.gov.in

ପିରାଭର୍ଟ © 2023 ଜାତୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ମିଡିଆ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଚେନ୍ନାଇ

ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ : ଫେବୃଆରୀ, 2023

କପି: 1000

Rs./-

ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ସଂରକ୍ଷିତ।

ଚେନ୍ନାଇର ଜାତୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ମିଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ଲିଖିତ ଆକାରରେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ରେକର୍ଡିଂ କିମ୍ବା କ ସୂଚନା ଶସି ସୂଚନା ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପୁନରୁତ୍ପାଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଏହି ପ୍ରକାଶନର କ pଅଂଶ ଶସି ଅଂଶ ରିଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରସାରିତ ଯେକଫର୍ଣ ଶସି ରୂପରେ କିମ୍ବା କ ମୀୟଶସି ଉପାୟରେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କିମ୍ବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ, ଫୋଟୋକାପି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି, ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।

ଅଗ୍ରଗାମୀ

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ନୀତିର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର 2020 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାରିଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 30 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଏକ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି କୁଶଳୀ ମାନବ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ (ଆଇଟିଆଇ) ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିମ୍ବା ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ, ଆଇଟିଆଇ ସିଲ୍ଲାବସ୍ ବିଭିନ୍ନ ହିତାୟୁକାରୀଙ୍କ ଗଠିତ ମେଣ୍ଟର କାଉନସିଲ୍ ସହାୟତାରେ ଅଦ୍ୟତନ କରାଯାଇଛି । ଶିକ୍ଷା, ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ଏକାଡେମିକ୍ ଏବଂ ITI ର ପ୍ରତିନିଧୀ ।

ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ନିଉଟେକ୍ନୋଲୋଜି (NIMI), ଚେନ୍ନାଇ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏକ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସିତ ସଂସ୍ଥା ଆଇଟିଆଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ମିଡିଆ ପ୍ୟାକେଜ୍ (IMP) ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।

ବାର୍ଷିକ ପାଠନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁଞ୍ଜି ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ସେକ୍ଟରରେ ଫିଟର - ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ - ଟ୍ରେଡ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ - NSQF ସ୍ତର - 4 (ସଂଶୋଧିତ 2022) ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଆଣିଛି । NSQF ସ୍ତର - 4 (ସଂଶୋଧିତ 2022) ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମାନତା ମାନ୍ୟତା ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ୱୀକୃତିର ପରିସର ବା increase ଲାଭ କରିବ । NSQF ସ୍ତର - 4 (ସଂଶୋଧିତ 2022) ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ମୋର ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ । NSQF ସ୍ତର - 4 (ସଂଶୋଧିତ 2022) ITI ର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ହିତାୟୁକାରୀ ଏହି IMP ରୁ ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ଦେଶରେ ଭୋକେସନାଲ୍ ତାଲିମର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧିରେ NIMI ର ପ୍ରୟାସ ବହୁ ଦୂର ଯିବ ।

NIMI ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ମିଡିଆ ବିକାଶ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି ପ୍ରକାଶନ ଆଣିବାରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ।

ଜୟ ହିନ୍ଦ

ଆଡଲେ ସେକ୍ରେଟେରୀ / ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ୍ (ଟ୍ରେନିଂ)
ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ,
ଭାରତ ସରକାର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ - 110 001

ପୂର୍ବାବଲୋକନ

ଜାତୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମିଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ (NIMI) 1986 ରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ତତ୍କାଳୀନ ଚାକିରୀ ଏବଂ ତାଲିମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଡି। ସରକାରୀ ସହାୟତା ଫେଡେରାଲ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଜର୍ମାନୀ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କାରିଗର ଏବଂ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କେମ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିଲାବି (NSQF) ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସାମଗ୍ରୀ ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରଦାନ କରିବା ।

ଭାରତରେ NCVT / NAC ଅଧୀନରେ ଭୋକେସନାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ସାମଗ୍ରୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା । ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ୟାକେଜ୍ (IMPs) ଆକାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଏକ IMP ଥିବାବେଳେ ବୁକ୍, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ବୁକ୍, ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ବୁକ୍, ଇ-କ୍ଲବ୍ ଗାଇଡ୍, ଅଡିଓ ଭିଡିଓ ଆଲ୍ ଏଡ୍ (ୱାଲ୍ ଚାର୍ଟ ଏବଂ ସ୍ଲାଇଡ୍) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟତା ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ଗଠିତ ।

ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟବହାରିକ ପୁସ୍ତକ କର୍ମଶାଳାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟାୟାମର କ୍ରମରେ ଗଠିତ । ଏହି ବ୍ୟାୟାମଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିଲାବସରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷମା ଶଳ ଆବୃତ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ବାଣିଜ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପୁସ୍ତକ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତତ୍ତ୍ଵଗତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରେ । ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଆସାଇନମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ସକ୍ଷମ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ । କାହା ଚାର୍ଟ ଏବଂ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅନୁଲେଖନ, କାରଣ ସେମାନେ କେବଳ ଏକ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ assess । ମଣ୍ଡଳ ଆକଳନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗାଇଡ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ, କଞ୍ଚାମାଲର ଆବଶ୍ୟକତା, ଦିନକୁ ଦିନ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରେ ।

ଏକ ଉପାଦାନକାରୀ manner ଙ୍ଗରେ କ୍ଷମା ଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଭିତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ସାମଗ୍ରୀରେ ବ୍ୟାୟାମର QR କୋଡ୍ ରେ ଏମ୍ବେଡ୍ ହୋଇଛି ଯାହା ଦ୍ଵାରା the । ଯା କି ill ଶଳ ଶିକ୍ଷାକୁ ବ୍ୟାୟାମରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ଏକୀକୃତ କରାଯିବ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଭିତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାରିକ ତାଲିମ ଉପରେ ମାନାଙ୍କ ଗୁଣରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କି ill ଶଳକୁ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ।

ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବଳ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜଟିଳ କ୍ଷମା ଶଳ ସହିତ IMP ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ସିଲାବସରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ସହଯୋଗୀ ବାଣିଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କି ill ଶଳ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଇଛି । ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ମିଡିଆ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଉପଲବ୍ଧତା ଉଭୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପରିଚାଳନାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ତାଲିମ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଶିଳ୍ପ, ସରକାରୀ ତଥା ବେସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, NIMI ର କର୍ମଚାରୀ ତଥା ମିଡିଆ ବିକାଶ କମିଟିର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସର ଫଳାଫଳ ହେଉଛି IMP ।

NIMI ଏହି ସୁଯୋଗ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଉଭୟ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଏବଂ ଡିଜି ଫିଲ୍ଡ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ଅଧିକାରୀ, ପୁରୁଷ୍ଟ ରିଡର୍, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମିଡିଆ ଡେଭଲପର୍ ଏବଂ ଅଣେକ୍ଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ସଂଯୋଜକ, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ସକ୍ରିୟ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ NIMI ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ବାହାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥାନ୍ତା ।

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଲେବେଲିଂ

ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ମିଡିଆ (NIMI) ନିମ୍ନଲିଖିତ ମିଡିଆ ଡେଭଲପର୍ସ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାୟୋଗିକ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ - ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ - ଟ୍ରେଡ ମାର୍କିଂ - NSQF ସ୍ତର - 4 (ସଂଶୋଧିତ 2022) ର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ସାମଗ୍ରୀ (ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍) ଆଣିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।) ଆଇଟିଆଇ ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜି ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଉପାଦାନ ସେକ୍ଟର ଅଧୀନରେ ।

ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିକାଶ କମିଟି ସଦସ୍ୟ

ଶ୍ରୀ ପି. କେ. ରାଧା କୃଷ୍ଣନ୍	- ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ । ସରକାରୀ ITI, କେରଳ
ଶ୍ରୀ ଟି. ଗୋପାଳନ୍	- ସହକାରୀ ଡାକ୍ତର ଅଧିକାରୀ । ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇ, ଅମ୍ବାରୁର, ଚେନ୍ନାଇ ।
ଶ୍ରୀ ୟୁ. ଅବଦୁଲ କାଦର	- ଜୁନିଅର ଟ୍ରେନିଂ ଅଫିସର । ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇ, ଗୁଲୁଗୁ, ଚେନ୍ନାଇ ।
ଶ୍ରୀ ଏ. ବିଜୟରାଜଗାନ୍	- ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଅବସର) ATI, ଚେନ୍ନାଇ - 32

NIMI କୋର୍ଡିନେଟର

ଶ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ନାଥ	- ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର, NIMI- ଚେନ୍ନାଇ - 32
ଶ୍ରୀ V. ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣନ୍	- ପରିଚାଳକ NIMI, ଚେନ୍ନାଇ - 32 । NIMI, ଚେନ୍ନାଇ - 32
ଶ୍ରୀ ଏସ. ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣନ୍	- ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର NIMI, ଚେନ୍ନାଇ - 32

ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ସାମଗ୍ରୀର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ତଥା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସେବା ପାଇଁ NIMI ଡାକ୍ତା ଏଣ୍ଡ୍, CAD, DTP ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର କୃତଜ୍ଞତାକୁ ରେକର୍ଡ କରେ ।

NIMI ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ NIMI କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଅମୂଲ୍ୟ ପ୍ରୟାସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ସ୍ୱୀକାର କରେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ସାମଗ୍ରୀର ବିକାଶରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ସାମଗ୍ରୀର ବିକାଶରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ NIMI ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞ ।

ପରିଚୟ

ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟବହାରିକ ମାନ୍ୟତା ବ୍ୟବହାରିକ କର୍ମଶାଳାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ । ଏଥିରେ ଫିଟର ବାଣିଜ୍ୟ ସମୟରେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସମାପ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଭ୍ୟାସଗତ ବ୍ୟାୟାମଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମଗୁଡ଼ିକ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ / ସୂଚନା ଦ୍ଵାରା ସମର୍ପିତ ଏବଂ ସମର୍ପିତ । ଏହି ବ୍ୟାୟାମଗୁଡ଼ିକ NSQF LEVEL - 4 (ସଂଶୋଧିତ 2022) ସିଲାବସ୍ ସହିତ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ କ skills ଶଳ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ।

ଏହି ମାନ୍ୟତାକୁ ଆଠଟି ମଡ୍ୟୁଲରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଆଠଟି ମଡ୍ୟୁଲ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

ମଡ୍ୟୁଲ 1	- ସୁରକ୍ଷା
ମଡ୍ୟୁଲ 2	- ମୌଳିକ ଫିଟିଂ ।
ମଡ୍ୟୁଲ 3	- ସିଟ୍ ଧାତୁ ।
ମଡ୍ୟୁଲ 4	- ଖେଳଟିଂ ।
ମଡ୍ୟୁଲ 5	- ଡ୍ରଲିଂ ।
ମଡ୍ୟୁଲ 6	- ଫିଟ୍ ବିଧାନସଭା ।
ମଡ୍ୟୁଲ 7	- ଟର୍ନିଂ ।
ମଡ୍ୟୁଲ 8	- ମୌଳିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ।

କିଛି ପ୍ରାକ୍ତିକାଳ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅନେକ ପ୍ରାକ୍ତିକାଳ ବ୍ୟାୟାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୋକାନ ଚଟାଣରେ ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ତଥାପି, ସେଠାରେ କିଛି ଉଦାହରଣ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାୟାମ ପ୍ରକଳ୍ପର ଏକ ଅଂଶ ଗଠନ କରେ ନାହିଁ ।

ବ୍ୟବହାରିକ ମାନ୍ୟତାକୁ ବିକଶିତ କରିବାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାୟାମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ହାରାହାରି ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିମ୍ନରେ ରା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ । ତଥାପି ବିକାଶ ଦଳ ସ୍ଵୀକାର କରନ୍ତି ଯେ ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଅଛି । ମାନ୍ୟତା ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅଭିଜ୍ଞ ତାଲିମ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ NIMI ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ।

ବାଣିଜ୍ୟ ଥିଓରୀ

ବାଣିଜ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ମାନ୍ୟତାରେ ନିର୍ମାଣରେ ଫିଟର - ପ୍ରଥମ ବାଣିଜ୍ୟ ଥିଓରୀ NSQF LEVEL - 4 (ସଂଶୋଧିତ 2022) ପାଇଁ ତତ୍ତ୍ଵଗତ ସୂଚନା ରହିଛି । ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ NSQF LEVEL - 4 (ସଂଶୋଧିତ 2022) ସିଲାବସରେ ଥିବା ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଅନୁଯାୟୀ ବିଷୟବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାୟାମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କି ।। ଶଳ ସହିତ ତତ୍ତ୍ଵିକ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି । ତାଲିମ ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଧାରଣା କ୍ଷମତା ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହିଛି ।

ବାଣିଜ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ମାନ୍ୟତାରେ ଥିବା ଅନୁରୂପ ବ୍ୟାୟାମ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅନୁରୂପ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାୟାମ ବିଷୟରେ ସୂଚକ ଏହି ମାନ୍ୟତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଟ୍ ରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଦୋକାନ ଚଟାଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ ସ୍ଥିତି ଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାୟାମ ସହିତ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା / ଶିଖିବା ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ହେବ । ବାଣିଜ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାୟାମର ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଅଂଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ ।

ସାମଗ୍ରୀ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀଗୁହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ ।

ବିଷୟବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ

ବ୍ୟାୟାମ ନଂ	ବ୍ୟାୟାମର ଆଖ୍ୟା	ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ	ପୃଷ୍ଠା ନ
	ମଡ୍ୟୁଲ୍ 1 : ସୁରକ୍ଷା (Safety)		
1.1.01	ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱ, ବାଣିଜ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ତାଲିକା (Importance of trade training, list of tools & machinery used in the trade)		1
1.1.02	ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ (PPE) ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ମନୋଭାବ ବିକାଶ; (Safety attitude development of the trainee by educating them to use personal protective equipment (PPE))		3
1.1.03	ପ୍ରାଥମିକ ସହାୟତା ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ମୌଳିକ (basic)ତାଲିମ (First aid method and basic training)		5
1.1.04	କପା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ଧାତୁ ଚିପ୍ସ / ବର ଇତ୍ୟାଦି ଆବର୍ଜନା ସାମଗ୍ରୀର ନିରାପଦ ନିଷ୍କାସନ (Safe disposal of waste materials like cotton waste, metalchips / burrs etc)		10
1.1.05	ବିପଦ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଏଡାଇବା (Hazard identification and avoidance)		11
1.1.06	ବିପଦ, ଚେତାବନୀ, ସତର୍କତା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଚିହ୍ନ (Safety sign for danger, warning, caution and personal safety message)		13
1.1.07	ବିଦ୍ୟୁତ୍ତ ଫୁଲ୍‌ସ୍ପର୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଏହିପରି ଫୁଲ୍‌ସ୍ପର୍କରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା (Preventive measures for electrical accidents and step to be taken in such accidents)		15
1.1.08	ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର (Uses of fire extinguishers)		18
1.1.09	ଫିଟ୍ ଚାକିରିରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ପାଳନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ସତର୍କତା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଝନ୍ତୁ ଅନୁରୂପ (Practice and understand precautions to be followed while working in fitting jobs)		20
1.1.10	ବାଣିଜ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣ ଏବଂ ଉପକରଣର ନିରାପଦ ବ୍ୟବହାର (Safe use of tools and equipments used in the trade)		22
	ମଡ୍ୟୁଲ୍ 2 : ମୌଳିକ ଫିଟିଂ (Basic Fitting)		
1.2.11	ଇଚ୍ଛାକୃତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଉପକରଣ ଏବଂ ଉପକରଣର ଚିହ୍ନଟ ମାର୍କିଂ ଏବଂ ଦେଖିବା (Identification of tools and equipments as per desired specifications for marking & sawing)		24
1.2.12	ପ୍ରୟୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ପଦାର୍ଥ ଚୟନ (Selection of material as per application)		26
1.2.13	କଳଙ୍କିତ, ମାପିବା, କ୍ଷୟ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲର ଭିଜୁଆଲ୍ ଯାଞ୍ଚ (Visual inspection of raw material for rusting, scaling, corrosion etc.)		27
1.2.14	ରେଖା ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଭାଜସ୍ ଜହ୍ନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଧରିବା, ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିମାଣକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରିବା (Marking out lines, gripping suitably in vice jaws, hacksawing to given dimensions)		28
1.2.15	ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଧାତୁ ଦେଖିବା (Sawing different types of metals of different sections)		34
1.2.16	ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫାଇଲ୍, ସମାନ୍ତରାଳ (Filing channel, parallel)		38
	ବାହ୍ୟ କାଲିପର୍ ସହିତ ମାପିବା (Measuring with outside calipers)		40

ବ୍ୟାୟାମ ନଂ	ବ୍ୟାୟାମର ଆଖ୍ୟା	ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ	ପୃଷ୍ଠା ନ
1.2.17	ଫ୍ଲାଟ ଏବଂ ବର୍ଗ ଫାଇଲ୍ (ରୁଗ୍ ଫିନିଶ୍) (Filing flat and square (rough finish)		42
1.2.18	ଅଭ୍ୟାସ ଅଭ୍ୟାସ, ଭୂପୃଷ୍ଠ ଫାଇଲ୍, ଅଭୂତ ଲେଗ୍ କାଲିପର୍ ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ନିୟମ ସହିତ ସିଧା ଏବଂ ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା ଚିହ୍ନଟ (Filing practice, surface filing, marking of straight and parallel lines with odd leg caliper and steel rule)		44
1.2.19	ଡିଭାଇଡର୍, ଅଭୂତ ଲେଗ୍ କାଲିପର୍ ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ନିୟମ (ସର୍କଲ୍, ଆର୍କ୍, ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା) ସହିତ ମାର୍କିଂ ଅଭ୍ୟାସ (Marking practice with dividers, odd leg calipers and steel rule (circles, arcs, parallel lines))		46
1.2.20	ସ୍କ୍ରୀପିଂ ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ଡିଭାଇଡର୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସିଧା ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଆର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା (Marking off straight lines and arcs using scribing block and dividers)		49
	ଭୂପୃଷ୍ଠ ଗେଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା ଚିହ୍ନଟ କରିବା (Marking parallel lines using surface gauge)		51
1.2.21	ଏକ ଚିହ୍ନଟ ରେଖା ସହିତ ସମତଳ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ଚିପିଲ୍ (Chipping flat, surfaces along a marked line)		52
1.2.22	ମାର୍କିଂ, ଫାଇଲ୍, ଫ୍ଲାଟ୍, ବର୍ଗ୍ ଏବଂ ଟ୍ରେଷ୍ଟା - ବର୍ଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ (Marking, filing, flat square and check using Try - square)		54
1.2.23	ଛଦ୍ରର ଅବସ୍ଥାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସରଳ ନୀଳ ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍କିଂ, ମାର୍କିଂ ଉପକରଣ ସହିତ ଚକ୍ ହୋଇଥିବା ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକରେ ରେଖା ଲେଖିବା (Marking according to simple blue prints for locating position of holes, scribing lines on chalked surfaces with marking tools)		55
1.2.24	‘ଭି’ ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ମାର୍କିଂ ବ୍ଲକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ରାଉଣ୍ଡ ବାର୍ ର କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଜିବା (Finding center of round bar with the help of ‘V’ block and marking block)		59
1.2.25	ଏକ ଆର୍କରେ ସିଧା ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଗଦେବା (Joining straight line to an arc)		61
1.2.26	ଚିପିଙ୍ଗ୍, ଚାମ୍ଫେରିଙ୍ଗ୍, ଚିପ୍ ସ୍ଲଟ୍ ଏବଂ ଡେଲ୍ ଗ୍ରାଭ୍ (ସିଧା) (Chipping, chamfering, chip slots and oil grooves (straight))		65
1.2.27	ଫ୍ଲାଟ୍, ବର୍ଗ୍ ଏବଂ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ± 0.5 ମିମି ଫାଇଲ୍ କରିବା (Filing flat, square and parallel to an accuracy of ± 0.5 mm)		67
1.2.28	ଏକ ରେଖା ସହିତ ଚିପ୍ ବକ୍ର - ମାର୍କ ଆଉଟ୍, ବିଭିନ୍ନ କୋଣରେ କିସ୍ପେ ଏବଂ କଟ୍ କି ଉପାୟ (Chip curve along a line - mark out, keyways at various angles and cut key ways)		68
1.2.29	ଚିଜେଲର ଡାମ୍ପିଙ୍ଗ୍ (Sharpening of chisel)		70
1.2.30	0.5mm ମିମି ସଠିକତା ପାଇଁ ପତଳା ଧାତୁ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ (File thin metal to an accuracy of 0.5mm)		72
1.2.31	ଧାତୁର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଏକ ସିଧା ରେଖା, ବକ୍ର ରେଖା ସହିତ ଦେଖି (Saw along a straight line, curved line, on different sections of metals)		74
	ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ (Checking the radius)		76
1.2.32	MS କୋଣ ଏବଂ ପାଇପ୍ ର ମୋଟା ବିଭାଗରେ ସିଧା ସଲ୍‌ସ (Straight saw on thick section of M.S. angle and pipe)		78
	ଇସ୍ପାତ କୋଣରେ ହ୍ୟାକ୍‌ସାଉ (Hacksawing on steel angle)		79
1.2.33	ଷ୍ଟେପ୍ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିକ୍କଣ 0.25 ମିମି ସଠିକତା ପାଇଁ ସୁଗମ ଫାଇଲ୍ ସହିତ ଶେଷ କରନ୍ତୁ (File steps and finish with smooth file to accuracy of ± 0.25 mm)		80
1.2.34	ଫାଇଲ୍ ଏବଂ M.S. ବର୍ଗ୍ ଏବଂ ପାଇପ୍ (File and saw on M.S. square and pipe)		82
1.2.35	ଏକ ଚିହ୍ନଟ ରେଖା (କନ୍ଭେକ୍ସ ଏବଂ ଅବତଳ) ସହିତ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ମେଚ୍ (File radius along a marked line (convex and concave) and match)		84

ବ୍ୟାଞ୍ଜନ ନଂ	ବ୍ୟାଞ୍ଜନର ଆଖ୍ୟା	ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ	ପୃଷ୍ଠା ନ
1.2.36	ଚିପ୍ ସିଟ୍ ଧାତୁ (କାଟିବା) (Chip sheet metal (shearing))		87
1.2.37	ଚିପ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଏବଂ ଫାଇଲ୍ (Chip step and file)		89
1.2.38	ମାର୍କ ଅଫ୍ କରି ଗାତ ଦେଇ ଡ୍ରିଲ୍ କରି (Mark off and drill through holes)		90
1.2.39	M.S.flat ଉପରେ ଡ୍ରିଲ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ (Drill and tap on M.S.flat)		93
1.2.40	ପଞ୍ଚ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା (ଅକ୍ଷର ପଞ୍ଚ ଏବଂ ନମ୍ବର ପଞ୍ଚ) (Punch letter and number (letter punch and number punch))		96
1.2.41	ବିଭିନ୍ନ ପଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ (Practice use of different punches)		98
ମଡ୍ୟୁଲ୍ 3 : ସିଟ୍ ଧାତୁ (Sheet Metal)			
1.3.42	ସିଧାସଳଖ ରେଖା, ସର୍କଲ୍, ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକୃତିର ମାର୍କିଂ ଏବଂ ସ୍ନିପ୍ ସହିତ ସିଟ୍ କାଟିବା (Marking of straight lines, circles, profiles and various geometrical shapes and cutting the sheets with snips)		100
1.3.43	ସରଳ ବିକାଶରୁ ଚିହ୍ନଟ (Marking out of simple development)		114
1.3.44	ସୋଲ୍ଡର୍ ଏବଂ ସ୍ୱେଟିଂ ଗଠନ ପାଇଁ ଫ୍ଲାପ୍ ପାଇଁ ମାର୍କ ଆଉଟ୍ (Marking out for flaps for soldering and sweating)		119
1.3.45	ବିଭିନ୍ନ ସିଟ୍ ଧାତୁ ଗଣ୍ଠି (Various sheet metal joints)		125
1.3.46	ଖୋଲା ଏବଂ କଠିନ ପଞ୍ଚ ବ୍ୟବହାର କରି ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ (Punch holes using hollow and solid punches)		142
1.3.47	ଲାପ୍ ଏବଂ ବଟ୍ ଗଣ୍ଠିଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତୁ (Do lap and butt joints)		146
1.3.48	ଶୀଟ୍ ଧାତୁକୁ ବିଭିନ୍ନ ବକ୍ରତା ଫର୍ମରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ - ଫନେଲ୍ ତାରମୁକ୍ତ ଧାର - ସିଧା ଏବଂ ବକ୍ର, ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କୋଣରେ ଫୋଲ୍ଡ ସିଟ୍ ଧାତୁ (Bend sheet metal into various curvature forms - Funnel Wired edges - Straight and curves, fold sheet metal at angle using stakes)		150
1.3.49	ତାରମୁକ୍ତ ଧାର ଏବଂ ସରଳ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ସହିତ ସରଳ ବର୍ଗ ପାତ୍ର ତିଆରି କରନ୍ତୁ (Make simple square container with wired edge and fix handle)		151
1.3.50	ବର୍ଗ ସୋଲ୍ଡର୍ କୋଣ ସହିତ ବର୍ଗ ଟ୍ରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ (Make square tray with square soldered corners)		158
1.3.51	ନରମ ସୋଲ୍ଡର୍ ଏବଂ ରୂପା ସୋଲ୍ଡର୍ ଉପରେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ (Practice on soft soldering and silver soldering)		161
1.3.52	ରିଭେଟେଡ୍ ଲାପ୍ ଏବଂ ବଟ୍ ଗଣ୍ଠି ତିଆରି କରନ୍ତୁ (Make riveted lap and butt joint)		165
1.3.53	ବିକାଶ ଏବଂ ସୋଲ୍ଡର୍ ଗଣ୍ଠି ଅନୁଯାୟୀ ଫନେଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ (Make funnel as per development and solder joints)		170
1.3.54	ରିଭାଇଟିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ଡ୍ରିଲ୍ (Drill for riveting)		181
1.3.55	ଯେତେ ପ୍ରକାରର ରିଭେଟ୍ ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ, କାଉଣ୍ଟର ସଙ୍କୁଚିତ ମୁଣ୍ଡ ରିଭେଟ୍ ବ୍ୟବହାର (Riveting with as many types of rivet as available, use of counter sunk head rivets)		183
ମଡ୍ୟୁଲ୍ 4 : ୱେଲଡିଂ (Welding)			
1.4.56	ଆର୍କ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ସିଧା - ଲାଇନ୍ ବିଡ୍ ରଖିବା (Striking and maintaining arc, laying straight - line bead)		186
1.4.57	ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଆର୍କ୍ ୱେଲଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର କରି ବଟ୍ ଗଣ୍ଠି ଏବଂ 'ଟି' ଗଣ୍ଠି ତିଆରି କରନ୍ତୁ (Making butt joint and 'T' joint using gas and ARC welding process)		191

ବ୍ୟାୟାମ ନଂ	ବ୍ୟାୟାମର ଆଖ୍ୟା	ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ	ପୃଷ୍ଠା ନ
1.4.58	ଅଗ୍ନି ସେଟ୍ ଅପ୍, ଫିଲର୍ ରଡ୍ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ସହିତ ଏବଂ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଚାଲିଥାଏ (Do setting up of flames, fusion runs with and without filler rod and gas)		204
1.4.59	ଆର୍କ ଷ୍ଟେଲିଂରେ ବଟ୍ ଷ୍ଟେଲ୍ ଏବଂ କୋଣ, ଫିଲେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ (Make butt weld and corner, fillet in arc welding)		209
1.4.60	ଏମଏସ୍ ଗ୍ଲେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଗ୍ୟାସ୍ କାଟିବା (Gas cutting of MS plates)		214
	ମଡ୍ୟୁଲ୍ 5 : ଡ୍ରିଲିଂ (Drilling)		
1.5.61	ମାର୍କ ଅଫ୍ କରି ଗାତ ଦେଇ ଡ୍ରିଲ୍ କର (Mark off and drill through holes)		221
1.5.62	M.S ଫ୍ଲାଟ୍ ଉପରେ ଡ୍ରିଲ୍ କରନ୍ତୁ (Drill on M.S Flat)		224
1.5.63	ଗେଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଫାଇଲ୍ ରେଡିଓ ଏବଂ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ (File radius and profile to suit gauge)		226
1.5.64	ଡ୍ରିଲ୍‌ର ଡାମ୍ପିଂ (Sharpening of drills)		231
1.5.65	କୋଣାର୍କ ମାପ ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ (Practice use of angular measuring instrument)		237
1.5.66	କାଉଣ୍ଟର ସିଙ୍କ, କାଉଣ୍ଟର ବୋର ଏବଂ ରିମ୍ ବିଭାଜିତ ଫିଟ୍ (ତିନୋଟି ଖଣ୍ଡ ଫିଟିଂ) (Counter sink, counter bore and ream split fit (three piece fitting)		239
1.5.67	ଗର୍ଭ ଏବଂ ଅନ୍ଧ ଗର୍ଭ ଦେଇ ଡ୍ରିଲ୍ କରନ୍ତୁ (Drill through hole and blind holes)		243
1.5.68	ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ୍ ସାଇଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ୟାପ୍ ସହିତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂତା ଗଠନ କରନ୍ତୁ (ଛିଦ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ଧ ଛିଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ) (Form internal threads with taps to standard size (through holes and blind holes)		245
1.5.69	ଷ୍ଟୁଡ୍ ଏବଂ ବୋଲ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ (Prepare studs and bolt)		249
1.5.70	ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ୍ ସାଇଜ୍ ସହିତ ମରିବା ସହିତ ବାହ୍ୟ ସୂତା ଗଠନ କରନ୍ତୁ (Form external threads with dies to standard size)		252
1.5.71	ବାଦାମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ମେଲ୍ କରନ୍ତୁ (Prepare nuts and match with bolts)		253
1.5.72	ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟେପ୍ ଫିଟ୍, ଆଙ୍ଗୁଲାର୍ ଫିଟ୍, ଆଙ୍ଗୁଲ୍ ସର୍ଫେସ୍ (ବେଭେଲ୍ ଗେଜ୍ ସଠିକତା 1 ଡିଗ୍ରୀ) କରନ୍ତୁ (File and make step fit, angular fit, angle surfaces (bevel gauge accuracy 1 degree)		255
1.5.73	ସରଳ ଖୋଲା ଏବଂ ସ୍ଲାଇଡିଂ ଫିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ (Make simple open and sliding fits)		257
1.5.74	ଛିଦ୍ର ବଢ଼ାନ୍ତୁ and ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଡିଆ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ (Enlarge hole and increase internal dia)		259
1.5.75	ସିଲିଣ୍ଡର ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ (File cylindrical surfaces)		261
1.5.76	ବକ୍ର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଖୋଲା ଫିଟିଂ କରନ୍ତୁ (Make open fitting of curved profiles)		262
1.5.77	ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଛିଦ୍ରକୁ ବାନ୍ଧି ଡ୍ରିଲ୍ ଅବସ୍ଥାନର ସଂଶୋଧନ (Correction of drill location by binding previously drilled hole)		265
1.5.78	ବର୍ଗ୍‌ସ୍କୌଟ୍ ଫିଟ୍ କରନ୍ତୁ (Make inside square fit)		267
	ମଡ୍ୟୁଲ୍ 6 : ଫିଟ୍ ବିଧାନସଭା (Fitting Assembly)		
1.6.79	ସ୍ଲାଇଡିଂ 'ଟି' ଫିଟ୍ କରନ୍ତୁ (Make sliding 'T' fit)		269
1.6.80	ଫାଇଲ୍ ଫିଟ୍ - ମିଳିତ, ଖୋଲା କୋଣାର୍କ ଏବଂ ସ୍ଲାଇଡିଂ ପାର୍ଶ୍ୱଗୁଡ଼ିକ (File fit - combined, open angular and sliding sides)		271
1.6.81	ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କୋଣଗୁଡ଼ିକ 30 ମିନିଟର ସଠିକତା ଖୋଲା, କୋଣାର୍କ ଫିଟ୍ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ (File internal angles 30 minutes accuracy open, angular fit)		273
1.6.82	90° ବ୍ୟତୀତ କୋଣ ସହିତ ସ୍ଲାଇଡିଂ ଫିଟ୍ କରନ୍ତୁ (Make sliding fit with angles other than 90°)		275

ବ୍ୟାଞ୍ଜନ ନଂ	ବ୍ୟାଞ୍ଜନର ଆଖ୍ୟା	ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ	ପୃଷ୍ଠା ନଂ
1.6.83	ଫ୍ଲାଟ ସର୍ଫେସ୍, ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠ ଏବଂ ସମାନ୍ତରାଳ ପୃଷ୍ଠରେ ସ୍କ୍ରାପ୍ କରନ୍ତୁ (Scrap on flat surfaces, curved surfaces and parallel surfaces and test)		278
1.6.84	ସ୍କ୍ରାପ୍ ଫ୍ଲାଟ, ସାଧା ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ଏବଂ ଏକତ୍ର କର (Make and assemble, sliding flats, plain surfaces)		283
1.6.85	ଭାରୀ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକର ନୀଳ ମେଳ ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ - ଉଭୟ ଫ୍ଲାଟ ଏବଂ ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ଧଳା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ଵାରା (Check for blue match of bearing surfaces - both flat and curved surfaces by whitworth method)		285
1.6.86	ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଫିଟ୍ ମିଳିତ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ କୋଣାର୍କ ପୃଷ୍ଠ (ସଠିକତା ± 0.5 ମିଲିମିଟର) କୋଣାର୍କ ଏବଂ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଫିଟ୍ (File and fit combined radius and angular surface (accuracy ± 0.5 mm) angular and radius fit)		286
1.6.87	ସଠିକ୍ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜ ଏବଂ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଫିଟ୍ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଛିଦ୍ର ତିଆରି କର (Locate accurate holes and make accurate hole for stud fit)		289
1.6.88	ହାତ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍କ୍ରୁ, ବୋଲ୍ଟ ଏବଂ କଲର ବ୍ୟବହାର କରି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାଦାନ / ସବ୍-ଆସେମ୍ବଲିଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର ବାନ୍ଧନ୍ତୁ (Fasten mechanical components/sub-assemblies together using screws, bolts and collars using hand tools)		290
1.6.89	ସମାନ୍ତରାଳ ଏବଂ କୋଣାର୍କ ମିଳନ ପୃଷ୍ଠ ସହିତ ସ୍କ୍ରାପ୍ ଫିଟ୍ ଆସେମ୍ବଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ (Make sliding fits assembly with parallel and angular mating surface)		292
ମହୁଅଲ୍ 7 : ଟର୍ନିଂ (Turning)			
1.7.90	ଲେଥ୍ ଅପରେସନ୍ସ (Lathe operations)		295
1.7.91	ଛୁରୀ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାରୋଟି ଜହ୍ନରେ ପ୍ରକୃତ କାମ (True job on four jaw chuck using knife tool)		296
1.7.92	କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁହଁ କରନ୍ତୁ (Face both the ends for holding between centres)		298
1.7.93	ରୁଗ୍ ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସମାନ୍ତରାଳ ଟର୍ନ ± 0.1 ମିମି (Using roughing tool parallel turn ± 0.1 mm)		300
1.7.94	ବାହ୍ୟ କାଲିପର୍ ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ବ୍ୟାସ ମାପନ୍ତୁ (Measure the diameter using outside caliper and steel rule)		302
1.7.95	ତିନୋଟି ଜହ୍ନରେ ଚାକିରି କରିବା (Holding job in three jaw chuck)		304
1.7.96	ମୁହଁମୁହଁ, ସାଧା ଟର୍ନ, ଷ୍ଟେପ୍ ଟର୍ନ, ବିଭାଜନ, ଡେବୁର୍, ଚାମ୍ଫର୍ କୋଣାର୍କ, ଶେଷକୁ ଗୋଲାକାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫର୍ମ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ (Perform the facing, plain turn, step turn, parting, deburr, chamfer corner, round the ends and use from tools)		305
1.7.97	କାନ୍ଥ ଟର୍ନ: ବର୍ଗ, ଫିଲେଟେଡ୍, କଟା କାନ୍ଥ ତଳେ ବେଭେଲଡ୍, କଟ୍ ତଳେ ଟର୍ନିଂ-ଫିଲେଟେଡ୍, ବର୍ଗ ବେଭେଲଡ୍ (Shoulder turn : Square, filleted, beveled under cut shoulder, turning-filleted under cut, square beveled)		310
1.7.98	ତୀକ୍ଷ୍ଣ - ଏକକ ବିନ୍ଦୁ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ (Sharpening of - single point tools)		315
1.7.99	ଖୋଲା ଖୋଲା - ବର୍ଗ, ଗୋଲାକାର 'ଭି' ଖୋଲା (Cut grooves - square, round 'V' groove)		317
1.7.100	ଚାକିରି କର (Knurl the job)		319
1.7.101	ବୋର ହୋଲ୍ - ସ୍ପଟ୍ ଫେସ୍, ପାଇଲଟ୍ ଡ୍ରିଲ୍, ବୋରର୍ ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବଡ଼ ଆକାର (Bore holes - spot face, pilot drill, enlarge hole using boring tools)		321
1.7.102	ଟେପର ଟର୍ନ କରନ୍ତୁ (ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ବାହ୍ୟ) (Turn taper (internal and external))		325
1.7.103	ଟେପର ପିନ୍ ଟର୍ନ କରନ୍ତୁ (Turn taper pins)		329

ବ୍ୟାୟାମ ନଂ	ବ୍ୟାୟାମର ଆଖ୍ୟା	ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ	ପୃଷ୍ଠା ନଂ
1.7.104	ଗେଜ୍ ସହିତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟ୍ୟାପର ଟର୍ନ କରନ୍ତୁ (Turn standard tapers to suit with gauge)		330
1.7.105	ଟ୍ୟାପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଥ୍ରେଡିଂ ଅଭ୍ୟାସ କର, ହାତରେ ଲେଥରେ ମରିଯାଏ (Practice threading using taps, dies on lathe by hand)		333
1.7.106	ବାହ୍ୟ 'ଭି' ସୂତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ (Make external 'V' thread)		335
1.7.107	ଏକ ବାବାମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ମେଳ କରନ୍ତୁ (Prepare a nut and match with the bolt)		339
ମଡ୍ୟୁଲ୍ 8 : ମୌଳିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ (Basic Maintenance)			
1.8.108	ସରଳ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ - ନୀଳ ପ୍ରିଣ୍ଟରୁ ମେସିନ୍ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ସରଳ ସମାବେଶ (Simple repair work - simple assembly of machine parts from blue prints)		341
1.8.109	ବିଧାନସଭା ସମୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିଧାନସଭା ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ (Rectify possible assembly faults during assembly)		345
1.8.110	ଚେକ୍ ତାଲିକା ସହିତ ରୁଟିନ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କର (Perform the routine maintenance with check list)		352
1.8.111	ରୁଟିନ୍ ଚେକ୍ ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ମେସିନ୍ ମନିଟର କରନ୍ତୁ (Monitor machine as per routine check list)		354
1.8.112	ପ୍ରେସର ଗେଜ୍, ତାପମାତ୍ରା ଗେଜ୍, ତେଲ ସ୍ତର ପଢନ୍ତୁ (Read pressure gauge, temperature gauge, oil level)		356
1.8.113	ନିମୋନିଆ ସିଷ୍ଟମରେ ଚାପ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ (Set pressure in pneumatic system)		357
1.8.114	ଟର୍କ ରେଞ୍ଜ ବ୍ୟବହାର କରି ଡୋବେଲ ପିନ ଏବଂ କ୍ୟାପ ସ୍କ୍ରୁ ଆସେମ୍ବଲି ବ୍ୟବହାର କରି ସରଳ ଫିଟିଂ ଏକତ୍ର କରନ୍ତୁ (Assemble simple fitting using dowel pins and cap screw assembly using torque wrench)		358

LEARNING / ASSESSABLE OUTCOME

On completion of this book you shall be able to

Sl.No.	Learning Outcome	Exercise No.
1	Plan and organize the work to make job as per specification applying different types of basic fitting operation and Check for dimensional accuracy following safety precautions.[Basic fitting operation - marking, Hacks awing, Chiseling, Filing, Drilling, Taping and Grinding etc. Accuracy: $\pm 0.25\text{mm}$] CSC/N0304	1.1.01 - 1.2.41
2	Manufacture simple sheet metal items as per drawing and join them by soldering, brazing and riveting. CSC/N0301	1.3.42 - 1.3.51
3	Join metal components by riveting observing standard procedure. CSC/N0304	1.3.52 - 1.3.55
4	Join metal component by arc welding observing standard procedure. CSC/N0304	1.4.56
5	Cut and join metal component by gas (oxy-acetylene) CSC/N0304	1.4.57 - 1.4.60
6	Produce components by different operations and check accuracy using appropriate measuring instruments.[Different Operations - Drilling, Reaming, Taping, Dieing; Appropriate Measuring Instrument - Vernier, Screw Gauge, Micrometer] CSC/N0304	1.5.61 - 1.5.78
7	Make different fit of components for assembling as per required tolerance observing principle of interchange ability and check for functionality. [Different Fit - Sliding, Angular, Step fit, 'T' fit, Square fit and Profile fit; Required tolerance: $\pm 0.04\text{ mm}$, angular tolerance: 30 min.] CSC/N0304	1.6.79 - 1.6.89
8	Produce components involving different operations on lathe observing standard procedure and check for accuracy. [Different Operations - facing, plain turning, step turning, parting, chamfering, shoulder turn, grooving, knurling, boring, taper turning, threading (external 'V' only)] CSC/N0110	1.7.90 - 1.7.107
9	Plan & perform simple repair, overhauling of different machines and check for functionality. [Different Machines - Drill Machine, Power Saw, Bench Grinder and Lathe]N/A	1.8.108-1.8.114

SYLLABUS FOR FITTER

Duration	Reference Learning Outcome	Professional Skills (Trade Practical) With Indicative Hours	Professional Knowledge (Trade Theory)
Professional Skill 212 Hrs; Professional Knowledge 37Hrs	Plan and organize the work to make job as per specification applying different types of basic fitting operation and Check for dimensional accuracy following safety precautions. [Basic fitting operation - marking, Hacksawing, Chiseling, Filing, Drilling, Taping and Grinding etc. Accuracy: $\pm 0.25 \text{ mm}$] CSC/N0304.	1. Importance of trade training, List of tools & Machinery used in the trade. (1 hr.) 2. Safety attitude development of the trainee by educating them to use Personal Protective Equipment (PPE). (5 hrs.) 3. First Aid Method and basic training. (2 hrs.) 4. Safe disposal of waste materials like cotton waste, metal chips/burrs etc. (2 hrs.) 5. Hazard identification and avoidance. (2 hrs.) 6. Safety signs for Danger, Warning, caution & personal safety message. (1 hrs.) 7. Preventive measures for electrical accidents & steps to be taken in such accidents. (2 hrs.) 8. Use of Fire extinguishers. (7 hrs.) 9. Practice and understand precautions to be followed while working in fitting jobs. (2 hrs.) 10. Safe use of tools and equipments used in the trade. (1 hrs.)	All necessary guidance to be provided to the new comers to become familiar with the working of Industrial Training Institute system including stores procedures. Soft Skills, its importance and Job area after completion of training. Importance of safety and general precautions observed in the in the industry/shop floor. Introduction of First aid. Operation of electrical mains and electrical safety. Introduction of PPEs. Response to emergencies e.g.; power failure, fire, and system failure. Importance of housekeeping & good shop floor practices. Introduction to 5S concept & its application. Occupational Safety & Health: Health, Safety and Environment guidelines, legislations & regulations as applicable. Basic understanding on Hot work, confined space work and material handling equipment. (04 hrs.)
		11. Identification of tools & equipment as per desired specifications for marking & sawing. (4 hrs.) 12. Selection of material as per application. (1 hrs.) 13. Visual inspection of raw material for rusting, scaling, corrosion etc. (1 hrs.) 14. Marking out lines, gripping suitably in vice jaws, hacksawing to given dimensions. (9 hrs.) 15. Sawing different types of metals of different sections. (6 hrs.)	Linear measurements- its units, dividers, calipers, hermaphrodite, centre punch, dot punch, prick punch their description and uses of different types of hammers. Description, use and care of 'V' Blocks, marking off table. Measuring standards (English, Metric Units), angular measurements. (04 hrs.)
		16. Filing Channel, Parallel. (5 hrs.) 17. Filing- Flat and square (Rough finish), (08 hrs.) 18. Filing practice, surface filing, marking of straight and parallel lines with odd leg calipers and steel rule. (5 hrs.)	Bench vice construction, types, uses, care & maintenance, vice clamps, hacksaw frames and blades, specification, description, types and their uses, method of using hacksaws.

		19. Marking practice with dividers, odd leg calipers and steel rule (circles, ARCs, parallel lines). (4 hrs.)	Files- specifications, description, materials, grades, cuts, file elements, uses. Types of files, care and maintenance of files. Measuring standards (English, Metric Units), angular measurements. (04 hrs.)
		20. Marking off straight lines and ARCs using scribing block and dividers. (4 hrs.) 21. Chipping flat surfaces along a marked line. (9 hrs.) 22. Marking, filing, filing square and check using tri square. (9 hrs.)	Marking off and layout tools, dividers, scribing block, - description, classification, material, care & maintenance. Try square, ordinary depth gauge, protractor- description, uses and cares. Uses, care & maintenance of cold chisels- materials, types, cutting angles. (04 hrs.)
		23. Marking according to simple blueprints for locating, position of holes, scribing lines on chalked surfaces with marking tools. (8 hrs.) 24. Finding centre of round bar with the help of 'V' block and marking block. (2 hrs.) 25. Joining straight line to an ARC. (08 hrs.)	Marking media, marking blue, Prussian blue, red lead, chalk and their special application, description. Use, care and maintenance of scribing block. Surface plate and auxiliary marking equipment, 'V' block, angle plates, parallel block, description, types, uses, accuracy, care and maintenance. (03 hrs.)
		26. Chipping, Chamfering, Chip slots & oils grooves (Straight). (08 hrs.) 27. Filing flat, square, and parallel to an accuracy of 0.5mm. (07 hrs.) 28. Chip curve along a line-mark out, keyways at various angles & cut keyways. (1 hrs.) 29. Sharpening of Chisel. (2 hrs.) 30. File thin metal to an accuracy of 0.5 mm. (3 hrs.)	Physical properties of engineering metal: colour, weight, structure, and conductivity, magnetic, fusibility, specific gravity. Mechanical properties: ductility, malleability hardness, brittleness, toughness, tenacity, and elasticity. (04 hrs.)
		31. Saw along a straight line, curved line, on different sections of metal. (12 hrs.) 32. Straight saw on thick section, M.S. angle and pipes. (8 hrs.)	Power Saw, band saw, Circular saw machines used for metal cutting. (03 hrs.)
		33. File steps and finish with smooth file to accuracy of ± 0.25 mm. (12 hrs.) 34. File and saw on M.S. Square and pipe. (10 hrs.) 35. File radius along a marked line (Convex & concave) & match. (12 hrs.)	Micrometer- outside and inside - principle, constructional features, parts graduation, reading, use and care. Micrometer depth gauge, parts, graduation, reading, use and care. Digital micrometer. (03 hrs.)

		36. Chip sheet metal (shearing). (3 hrs.) 37. Chip step and file. (3 hrs.)	Vernier calipers, principle, construction, graduations, reading, use and care. Vernier bevel protractor, construction, graduations, reading, use and care, dial Vernier Caliper, Digital Vernier caliper. Vernier height gauge: material construction, parts, graduations (English & Metric) uses, care and maintenance. (03 hrs.)
		38. Mark off and drill through holes. (5 hrs.) 39. Drill and tap on M.S. flat. (8 hrs.) 40. Punch letter and number (letter punch and number punch) (3 hrs.) 41. Practice use of different punches. (5 hrs.)	Drilling processes: common type (bench type, pillar type, radial type), gang and multiple drilling machine. Determination of tap drill size. (03 hrs.)
Professional Skill 97Hrs; Professional Knowledge 21Hrs	Manufacture simple sheet metal items as per drawing and join them by soldering, brazing and riveting. CSC/N0301	42. Marking of straight lines, circles, profiles and various geometrical shapes and cutting the sheets with snips. (12 hrs.) 43. Marking out of simple development (5 hrs.) 44. Marking out for flaps for soldering and sweating. (4 hrs.)	Safety precautions to be observed in a sheet metal workshop, sheet and sizes, Commercial sizes and various types of metal sheets, coated sheets and their uses as per BIS specifications. Shearing machine- description, parts and uses. (05 hrs.)
		45. Make various joints: wiring, hemming, soldering and brazing, form locked, grooved and knocked up single hem straight and curved edges form double hemming. (22 hrs.) 46. Punch holes-using hollow and solid punches. (5 hrs.) 47. Do lap and butt joints. (12 hrs.)	Marking and measuring tools, wing compass, tin man's square tools, snips, types and uses. Tin man's hammers and mallets type-sheet metal tools, types, specifications, uses. Trammel- description, parts, uses. Hand grooves- specifications and uses. Sheet and wire gauge. (07 hrs.)
		48. Bend sheet metal into various curvature form, wired edges- straight and curves. Fold sheet metal at angle using stakes. (6 hrs.) 49. Make simple Square container with wired edge and fix handle. (13 hrs.)	Stakes-bench types, parts, their uses. Various types of metal joints, their selection and application, tolerance for various joints, their selection & application. Wired edges. (04 hrs.)
		50. Make square tray with square soldered corner. (11 hrs.) 51. Practice in soft soldering and silver soldering. (7 hrs.)	Solder and soldering: Introduction- types of solder and flux. Composition of various types of solders and their heating media of soldering iron. Method of soldering, selection and application-joints. Hard solder- Introduction, types and method of brazing. (05 hrs.)

Professional Skill 19Hrs; Professional Knowledge 03Hrs	Join metal components by riveting observing standard procedure. CSC/N0304	52. Make riveted lap and butt joint. (6 hrs.) 53. Make funnel as per development and solder joints. (8 hrs.) 54. Drill for riveting. (1 hr.) 55. Riveting with as many types of rivet as available, use of counter sunk head rivets. (4 hrs.)	Various rivets shape and form of heads, importance of correct head size. Rivets-Tin man's rivets types, sizes, and selection for various works. Riveting tools, dolly snaps description and uses. Method of riveting, The spacing of rivets. Flash riveting, use of correct tools, compare hot and cold riveting. (03 hrs.)
Professional Skill 21Hrs; Professional Knowledge 04Hrs	Join metal component by arc welding observing standard procedure. CSC/N0304	56. Welding - Striking and maintaining ARC, laying Straight-line bead. (21 hrs.)	Safety-importance of safety and general precautions observed in a welding shop. Precautions in electric and gas welding. (Before, during, after) Introduction to safety equipment and their uses. Machines and accessories, welding transformer, welding generators. (04 hrs.)
Professional Skill 64Hrs; Professional Knowledge 16Hrs	Cut and join metal component by gas (oxy-acetylene) CSC/N0304	57. Making butt joint and joint-gas and ARC. (12 hrs.) 58. Do setting up of flames, fusion runs with and without filler rod, and gas. (8 hrs.)	Welding hand tools: Hammers, welding description, types and uses, description, principle, method of operating, carbon dioxide welding. H.P. welding equipment: description, principle, method of operating L.P. welding equipment: description, principle, method of operating. Types of Joints-Butt and fillet as per BIS SP: 46-1988 specifications. Gases and gas cylinder description, kinds, main difference and uses. (05 hrs.)
		59. Make butt weld and corner, fillet in ARC welding (22 hrs.)	Setting up parameters for ARC welding machines-selection of Welding electrodes. Care to be taken in keeping electrode. (05 hrs.)
		60. Gas cutting of MS plates (22 hrs.)	Oxygen acetylene cutting-machine description, parts, uses, method of handling, cutting torch-description, parts, function and uses. (06 hrs.)
Professional Skill 143Hrs; Professional Knowledge 26Hrs	Produce components by different operations and check accuracy using appropriate measuring instruments. [Different Operations - Drilling, Reaming, Taping, Dieing; Appropriate	61. Mark off and drill through holes. (04 hrs.) 62. Drill on M.S. flat. (1 hrs.) 63. File radius and profile to suit gauge. (10 hrs.) 64. Sharpening of Drills. (1 hrs.) 65. Practice use of angular measuring instrument. (04 hrs.) 66. Counter sink, counter bore and ream split fit (three piece fitting). (04 hrs.) 67. Drill through hole and blind holes. (2 hrs.)	Drill- material, types, (Taper shank, straight shank) parts and sizes. Drill angle-cutting angle for different materials, cutting speed feed. R.P.M. for different materials. Drill holding devices- material, construction and their uses. (04 hrs.) Counter sink, counter bore and spot facing-tools and nomenclature, Reamer- material, types (Hand and machine reamer), kinds, parts and

	Measuring Instrument - Vernier, Screw Gauge, Micrometer] CSC/N0304	68. Form internal threads with taps to standard size (through holes and blind holes). (3 hrs.) 69. Prepare studs and bolt. (13 hrs.)	their uses, determining hole size (or reaming), Reaming procedure. Screw threads: terminology, parts, types and their uses. Screw pitch gauge: material parts and uses. Taps British standard (B.S.W., B.S.F., B.A. & B.S.P.) and metric / BIS (coarse and fine) material, parts (shank body, flute, cutting edge). (03 hrs.)
		70. Form external threads with dies to standard size. (08 hrs.) 71. Prepare nuts and match with bolts. (15 hrs.)	Tap wrench: material, parts, types (solid & adjustable types) and their uses removal of broken tap, studs (tap stud extractor). Dies: British standard, metric and BIS standard, material, parts, types, Method of using dies. Die stock: material, parts and uses. (06 hrs.)
		72. File and make Step fit, angular fit, angle, surfaces (Bevel gauge accuracy 1 degree). (12 hrs.) 73. Make simple open and sliding fits. (08 hrs.) 74. Enlarge hole and increase internal dia. (2 hrs.) 75. File cylindrical surfaces. (5 hrs.) 76. Make open fitting of curved profiles. (15 hrs.)	Drill troubles: causes and remedy. Equality of lips, correct clearance, dead centre, length of lips. Drill kinds: Fraction, metric, letters and numbers, grinding of drill. (04 hrs.) Grinding wheel: Abrasive, grade structures, bond, specification, use, mounting and dressing. Selection of grinding wheels. Bench grinder parts and use. (04 hrs.)
		77. Correction of drill location by binding previously drilled hole. (04 hrs.) 78. Make inside square fit. (16 hrs.)	Gauges- Introduction, necessity, types. Limit gauge: Ring gauge, snap gauge, plug gauge, description and uses. Description and uses of gauge- types (feeler, screw, pitch, radius, wire gauge). (05 hrs.)
		79. Make sliding 'T' fit. (21 hrs.)	Interchange ability: Necessity in Engg, field definition, BIS. Definition, types of limit, terminology of limits and fits-basic size, actual size, deviation, high and low limit, zero line, tolerance zone Different standard systems of fits and limits. British standard system, BIS system. (05 hrs.)
Professional Skill 126Hrs; Professional Knowledge 28Hrs	Make different fit of components for assembling as per required tolerance observing principle of interchange ability and check for functionality. [Different Fit - Sliding, Angular, Step fit, 'T' fit, Square fit and Profile fit; Required tolerance: ± 0.04 mm, angular tolerance: 30 min.] CSC/N0304		

		80. File fit- combined, open angular and sliding sides. (08 hrs.) 81. File internal angles 30 minutes accuracy open, angular fit. (12 hrs.)	Method of expressing tolerance as per BIS Fits: Definition, types, description of each with sketch. Vernier height gauge: material construction, parts, graduations (English & Metric) uses, care and maintenance. (04 hrs.)
		82. Make sliding fit with angles other than 90° (21 hrs.)	Pig Iron: types of pig Iron, properties and uses. Cast Iron: types, properties and uses Wrought iron:- properties and uses. Steel: plain carbon steels, types, properties and uses. Non-ferrous metals (copper, aluminium, tin, lead, zinc) properties and uses. (05 hrs.)
		83. Scrap on flat surfaces, curved surfaces and parallel surfaces and test. (04 hrs.) 84. Make & assemble, sliding flats, plain surfaces. (12 hrs.) 85. Check for blue mark of bearing surfaces- both flat and curved surfaces by wit worth method. (5 hrs.) 83. Scrap surfaces- both flat and curved surfaces by wit worth method. (5 hrs.)	Simple scraper- flat, half round, triangular and hook scraper and their uses. Blue matching of scraped surfaces (flat and curved bearing surfaces). Testing scraped surfaces: ordinary surfaces without a master plate. (04 hrs.)
		86. File and fit combined radius and angular surface (accuracy ± 0.5 mm), angular and radius fit. (15 hrs.) 87. Locate accurate holes & make accurate hole for stud fit. (2 hrs.) 88. Fasten mechanical components / sub-assemblies together using screws, bolts and collars using hand tools. (5 hrs.)	Vernier micrometer, material, parts, graduation, use, care and maintenance. Calibration of measuring instruments. Introduction to mechanical fasteners and its uses. Screw thread micrometer: Construction, graduation and use. (05 hrs.)
		89. Make sliding fits assembly with parallel and angular mating surface. (± 0.04 mm) (21 hrs.)	Dial test indicator, construction, parts, material, graduation, Method of use, care and maintenance. Digital dial indicator. Comparators- measurement of quality in the cylinder bores. (05 hrs.)
Professional Skill 95 Hrs; Professional Knowledge 15 Hrs	Produce components involving different operations on lathe observing standard procedure and check for accuracy. [Different Operations - facing, plain turning, step turning, parting, chamfering,	90. Lathe operations- 91. True job on four jaw chuck using knife tool. (5 hrs.) 92. Face both the ends for holding between centres. (06 hrs.) 93. Using roughing tool parallel turn ± 0.1 mm. (06 hrs.) 94. Measure the diameter using outside caliper and steel rule. (1 hr.)	Safely precautions to be observed while working on a lathe, Lathe specifications, and constructional features. Lathe main parts descriptions- bed, head stock, carriage, tail stock, feeding and thread cutting mechanisms. Holding of job between centres, works with catch plate, dog, simple description of a facing and roughing tool and their applications. (04 hrs.)

shoulder turn, grooving, knurling, boring, taper turning, threading (external 'V' only)] CSC/N0110		
	95. Holding job in three jaw chuck. (2 hrs.) 96. Perform the facing, plain turn, step turn, parting, deburr, chamfer-corner, round the ends, and use form tools. (08 hrs.) 97. Shoulder turn: square, filleted, beveled undercut shoulder, turning-filleted under cut, square beveled. (08 hrs.) 98. Sharpening of -Single point Tools. (1 hr.)	Lathe cutting tools- Nomenclature of single point & multipoint cutting tools, Tool selection based on different requirements and necessity of correct grinding, solid and tipped, throw away type tools, cutting speed and feed and comparison for H.S.S., carbide tools. Use of coolants and lubricants. (03 hrs.)
	99. Cut grooves- square, round, 'V' groove. (08 hrs.) 100. Knurl the job. (1 hr.) 101. Bore holes -spot face, pilot drill, enlarge hole using boring tools. (9 hrs.)	Chucks and chucking the independent four-jaw chuck. Reversible features of jaws, the back plate, Method of clearing the thread of the chuck-mounting and dismounting, chucks, chucking true, face plate, drilling - method of holding drills in the tail stock, Boring tools and enlargement of holes. (02 hrs.)
	102. Turn taper (internal and external). (10 hrs.) 103. Turn taper pins. (5 hrs.) 104. Turn standard tapers to suit with gauge. (5 hrs.)	General turning operations- parallel or straight, turning. Stepped turning, grooving, and shape of tools for the above operations. Appropriate method of holding the tool on tool post or tool rest, Knurling: - tools description, grade, uses, speed and feed, coolant for knurling, speed, feed calculation. Taper - definition, use and method of expressing tapers. Standard tapers-taper, calculations Morse taper. (03 hrs.)
	105. Turn taper (internal and external). (10 hrs.) 106. Turn taper pins. (5 hrs.) 107. Turn standard tapers to suit with gauge. (5 hrs.)	Screw thread definition - uses and application. Square, worm, buttress, acme (nonstandard-screw threads), Principle of cutting screw thread in centre lathe - principle of chasing the screw thread - use of centre gauge, setting tool for cutting internal and external threads, use of screw pitch gauge for checking the screw thread. (03 hrs.)

Professional Skill 63 Hrs; Professional Knowledge 12Hrs	Plan & perform simple repair, overhauling of different machines and check for functionality. [Different Machines - Drill Machine, Power Saw, Bench Grinder and Lathe]N/A	108.Simple repair work: Simple assembly of machine parts from blueprints. (10 hrs.)	Maintenance -Total productive maintenance -Autonomous maintenance -Routine maintenance -Maintenance schedule -Retrieval of data from machine manuals Preventive maintenance-objective and function of Preventive maintenance, section inspection. Visual and detailed, lubrication survey, system of symbol and colour coding. Revision, simple estimation of materials, use of handbooks and reference table. Possible causes for assembly failures and remedies. Installation, maintenance and overhaul of machinery and engineering equipment (10 hrs.)
		109.Rectify possible assembly faults during assembly. (14 hrs.) 110.Perform the routine maintenance with check list (08 hrs.) 111.Monitor machine as per routine checklist (3 hrs.) 112.Read pressure gauge, temperature gauge, oil level (1 hr.) 113.Set pressure in pneumatic system (2 hrs.)	
		114.Assemble simple fitting using dowel pins and tap screw assembly using torque wrench. (15 hrs.)	Assembling techniques such as aligning, bending, fixing, mechanical jointing, threaded jointing, sealing, and torqueing. Dowel pins: material, construction, types, accuracy and uses. (02 hrs.)

QR CODE

MODULE 1



Ex. No. 1.1.02



Ex. No. 1.1.03



Ex. No. 1.1.04



Ex. No. 1.1.06



Ex. No. 1.1.07



Ex. No. 1.1.08

MODULE 2



Ex. No. 1.2.16



Ex. No. 1.2.20



Ex. No. 1.2.24



Ex. No. 1.2.31




Ex. No. 1.2.32

ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଗୁରୁତ୍ବ, ବାଣିଜ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ତାଲିକା | (Importance of trade training, list of tools & machinery used in the trade)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଫିଟର ବିଭାଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣ ଏବଂ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର |
- ସାଧନଗୁଡ଼ିକର ନାମ ରେକର୍ଡ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପକରଣର କରକ୍ତ ଏବଂ କରକ୍ତ ନାହିଁ |
- ଯେଉଁଠାରେ ଫିଟରଗୁଡ଼ିକ ନିୟୋଜିତ ସେହି ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ନାମ ରେକର୍ଡ କରନ୍ତୁ |

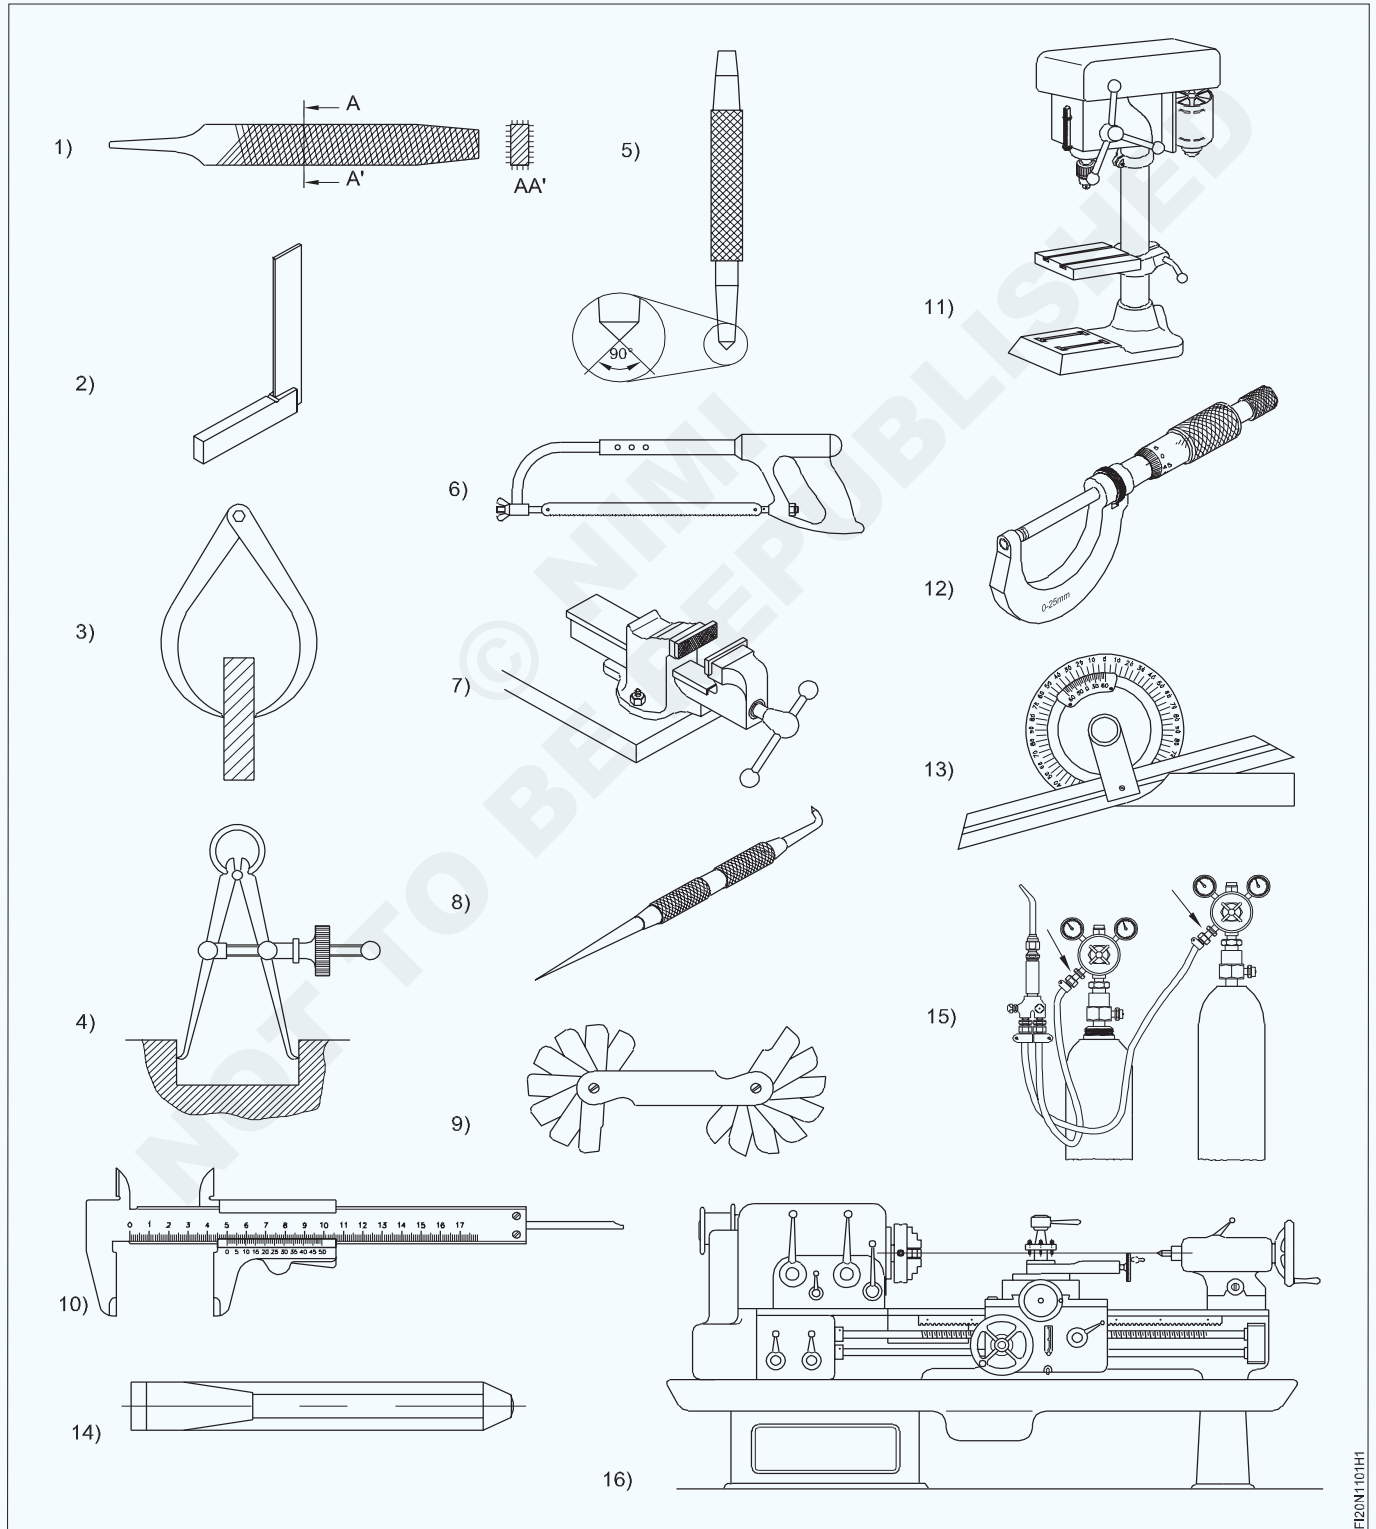

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ Job Sequence

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଭାଗରେ ସମସ୍ତ ଉପକରଣ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପକରଣ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ସେମାନଙ୍କର ନାମ, ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବିନ୍ଦୁକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବେ ।

- ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପକରଣ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ସମସ୍ତ ଉପକରଣର ନାମ, ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସତର୍କତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ।
- ଏହାକୁ ସାରଣୀ ୧ ରେ ରେକର୍ଡ କରନ୍ତୁ ।
- ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କର ।

ସାରଣୀ 1

ନା	ସାଧନ / ଉପକରଣର ନାମ ।	ବ୍ୟବହାର	ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ (କର ଏବଂ କର ନାହିଁ)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

ଶିକ୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଫିଟରର ଭୂମିକା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବେ । ବେସରକାରୀ ତଥା ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ର ଶିକ୍ଷଗୁଡ଼ିକର ନାମ ପ୍ରଦାନ କରି ବିଧାନସଭା ଦୋକାନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଫିଟର୍ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ employee ନିୟୋଜିତ ଅଟନ୍ତି । ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ ।

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ (PPE) ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ମନୋଭାବ ବିକାଶ (Safety attitude development of the trainee by educating them to use personal protective equipment (PPE))

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ

- ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ
- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ ।

Fig 1



FI20N1102H1

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ Job Sequence

- ପ୍ରକୃତ ଉପକରଣରେ କିମ୍ବା ଚାର୍ଟରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣର ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି (Read) ଏବଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ।
- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।
- ଟେବୁଲ୍ 1 ରେ PPE ର ନାମ ଏବଂ ସଂପୃକ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବିପଦ ଲେଖନ୍ତୁ ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ କିମ୍ବା ଚାର୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ PPE ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ଏବଂ ଚୟନ କରିବେ ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସାରଣୀ 1 ରେ ବିପଦ ଏବଂ ପ୍ରକାରର ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ କହିବେ ।

ସମସ୍ତ PPE ର ପରିଧାନ ଏବଂ ଅପସାରଣ କିପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ।

ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ ।

ସାରଣୀ 1

S.No.	PPE ର ନାମ	ବିପଦ	ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରକାର ।
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

ଏହାକୁ ତୁମର ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯାଞ୍ଚ କର ।

ପ୍ରାଥମିକ ସହାୟତା ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ମୌଳିକ (basic) ତାଲିମ | (First aid method and basic training)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ


- ମଣିଷ ଉପରେ ଚକ୍କର, କ୍ଷତ, ଜଳିବା, କାମୁଡ଼ିବା ଏବଂ ଦାଗ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବା |
- ପ୍ରଥମ ଚିକିତ୍ସା ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ଆଖିରେ ଆଘାତ, ନାକ ରକ୍ତସ୍ରାବ, ମଧୁମେହ, ଉତ୍ତାପ କ୍ଳାନ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ |
- ଗରମ ଆଘାତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦିଅନ୍ତୁ |

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ Job Sequence

ଟାସ୍କ 1 : ଚେକ୍ କରିବା |

- ଉତ୍ତମ ଚକ୍କର: ଚିତ୍ର 1 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ପିଠି ଆଘାତ ଏବଂ ପେଟ ଥ୍ରଷ୍ଟ |
- ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଛିଡା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ | 1 ଛାତିରେ ସେମାନଙ୍କ ଛାତିକୁ ସମର୍ପନ କରନ୍ତୁ | ...
- ଆପଣଙ୍କ ହାତର ଗୋଲ ଗୋଲ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ କାନ୍ଧ ବେଳେ ମଧ୍ୟରେ 5 ଟି ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତୁ | ...
- ଅବରୋଧ ସଫା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ଯଦି ନୁହେଁ, 5 ଟି ପେଟକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତୁ |

Fig 1

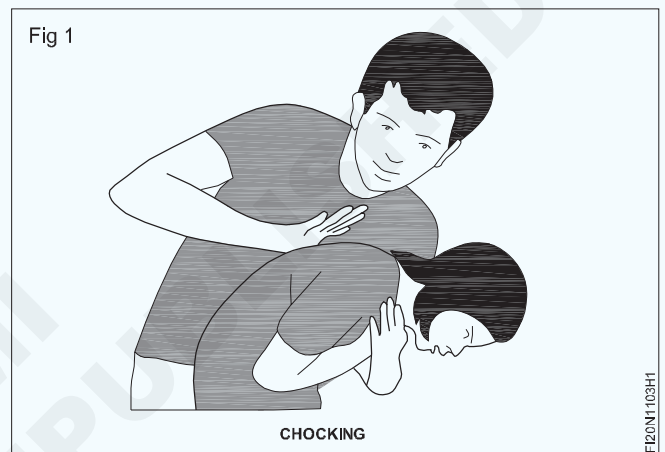

ଟାସ୍କ 2 : କ୍ଷତ (ଚିତ୍ର 2 ରୁ 3)

କ୍ଷତର ଯତ୍ନ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ କରିବା |

- ରକ୍ତସ୍ରାବର ଉତ୍ତମ ଖୋଜ |
- ହାତ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ, କ୍ଲୋଥ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ କ୍ଷତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |
- କୌଣସି ଖାଲି ଆବର୍ଜନା ବାହାର କରନ୍ତୁ |
- କ୍ଷତ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ (Fig 1)

Fig 1



Fig 2



ଟାଙ୍କ 3 : ଜଳିବା (ଚିତ୍ର 1,2,3)

Fig 1



Fig 2



Fig 3



ସାମାନ୍ୟ ଜଳିବାର ଚିକିତ୍ସା |

ଜଳିବା କୁ ଅଣ୍ଟା କରନ୍ତୁ |

ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ରିଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଠିନ ଜିନିଷ ବାହାର କରନ୍ତୁ |

- ଫୁଲା ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ |
- ଲୋସନ ଲଗାନ୍ତୁ |

ପୋଡ଼ାକୁ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ |

- ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଏକ ଅଣ-ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ନିଅ, ଯେପରିକି ଆଇସୁପ୍ରୋଫେନ୍ (ଆଡଭଲ୍, ମୋଟ୍ରିନ୍ ଆଇବି, ଅନ୍ୟମାନେ), ନାପ୍ରୋକ୍ସେନ୍ ସୋଡିୟମ୍ (ଆଲେଭ୍) କିମ୍ବା ଆସେଟାମିନୋଫେନ୍ (ଟାଇଲେନୋଲ୍, ଅନ୍ୟମାନେ) |

ଟାଙ୍କ 4: କାମୁଡ଼ା ଏବଂ ଷ୍ଟିକ୍ (ଚିତ୍ର 1,2,3)

Fig 1



Fig 2



Fig 3



ଏକ ପରିଷ୍କାର, ଶୁଖିଲା କପଡ଼ା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି କ୍ଷତକୁ ରକ୍ତସ୍ରାବରୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ |

କ୍ଷତ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ | ...

କ୍ଷତରେ ଏକ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ମଲ୍ଲମ ଲଗାନ୍ତୁ | ...

- ଏକ ଶୁଖିଲା, ନିର୍ଜଳ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ |
- ଯଦି କାମୁଡ଼ା ବେକ, ମୁଣ୍ଡ, ମୁହଁ, ହାତ, ଆଙ୍ଗୁଠି କିମ୍ବା ପାଦରେ ଥାଏ, ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ |

ଟାଙ୍କ 5 : ଆଖିରେ ଆଘାତ (ଚିତ୍ର 1) |



ରୋଗୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ।


ନିମ୍ନ ଆଖିପତା ତଳକୁ ଟାଣନ୍ତୁ । ଯଦି ବସ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ, ଆର୍ଦ୍ର କପଡ଼ାର କୋଣ ସହିତ ବାହାର କରନ୍ତୁ ।

- ଯଦି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଉପର lid ଢାଙ୍କଣୀକୁ ତଳକୁ ଟାଣନ୍ତୁ ।




- ଯଦି ଅସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଆଖିକୁ ସାଲାଇନ୍ ସାଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଯଦି ତଥାପି ବିଫଳ ହୁଏ, କେବଳ ଆହତ ଆଖିକୁ ଘୋଡ଼ାକୁ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ନିଅନ୍ତୁ ।

ଟାଙ୍କ 6: ନାକ ରକ୍ତସ୍ରାବ (ଚିତ୍ର 1&2) |

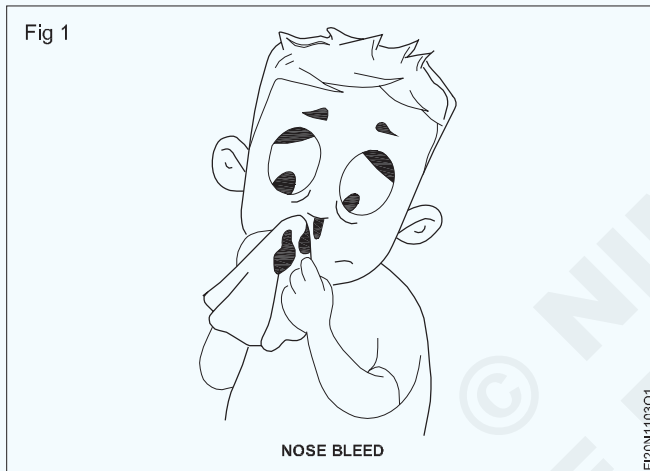

- ଜଣେ ରୋଗୀକୁ ସିଧା ବସିବା ଏବଂ କେବଳ ମୁଣ୍ଡର ଅଂଶକୁ ବଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର (ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନାକର ଶିରାରେ ରକ୍ତଚାପ ହ୍ରାସ କରିବ)
- ରୋଗୀକୁ ନାକରୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ କୁହନ୍ତୁ ।


ନାକରେ ରକ୍ତ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ନାକକୁ ଟିପୁଡ଼ନ୍ତୁ ।

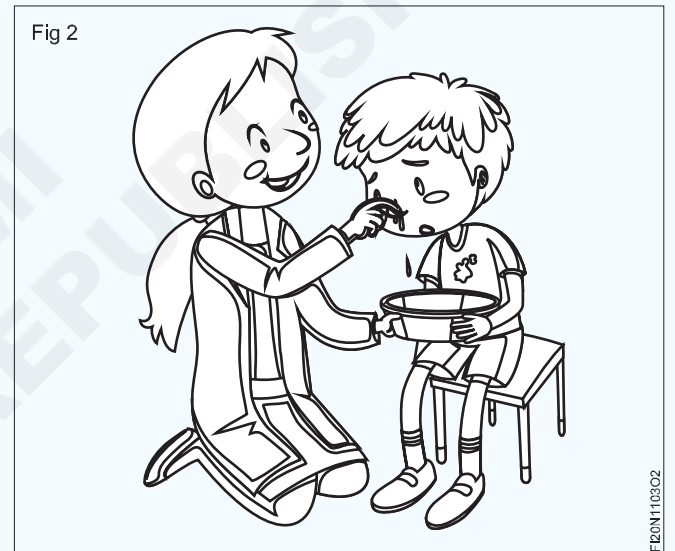

ପୁନର୍ବାର ରକ୍ତସ୍ରାବକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ନାକ ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଉଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଇଁଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

- ଯଦି ପୁନର୍ବାର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୁଏ, ତେବେ ପୁନର୍ବାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ।

ଟାଙ୍କ 7: ମଧୁମେହ (ନିମ୍ନ ରକ୍ତ ଶର୍କରା) (ଚିତ୍ର 1&2) |

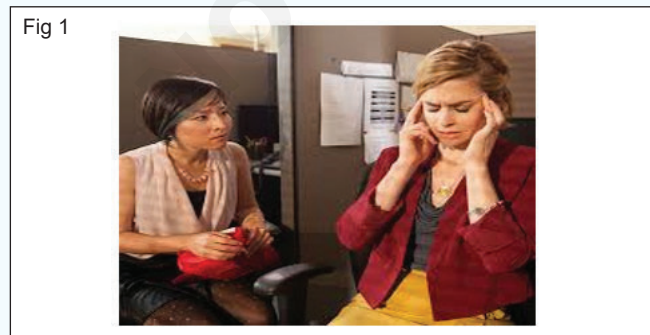

କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିବାକୁ ମୌଳିକ ପ୍ରଥମ ସହାୟତା ଯୋଜନା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ।

- ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଚିନି ଦିଅନ୍ତୁ ।
- କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସଚେତନ ହେଲେ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଯଦି ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ତେବେ ପ୍ରତି 15 ମିନିଟ୍ରେ ଚିନି ଦିଅନ୍ତୁ । ଯଦି ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତର କମ୍ ଥାଏ ତେବେ କ୍ଷତି ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେବ ।

ଟାସ୍କ 8 : ଉତ୍ତାପ କ୍ଲାଡ (ଚିତ୍ର 1 ରୁ 2)

Fig 1



ଉତ୍ତାପ କ୍ଲାଡ

- ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ । ଏକ ଶୀତଳାପାନ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କୋଠା ଭିତରକୁ ଯିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ, କିନ୍ତୁ ଅତି କମରେ ଏକ ଛାଇ ସ୍ଥାନ ଖୋଜି କିମ୍ବା ଫ୍ୟାନ୍ ସାମ୍ନାରେ ବସ ।

ଥଣ୍ଡା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପିଅନ୍ତୁ । ପାଣି କିମ୍ବା କ୍ରୀତା ପାନୀୟରେ ରଖନ୍ତୁ ।

ଟାସ୍କ 9 : ଉତ୍ତାପ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ।

- ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଟବରେ ପାଣି କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ସାଧାରଣରେ ରଖନ୍ତୁ ।
 - ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ବଗିଚା ହୋସ୍ ସହିତ ସ୍ଥେ କରନ୍ତୁ ।
- ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ।
- ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଭୁଲ୍ କରିବା ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଫ୍ୟାନ୍ କରନ୍ତୁ ।
 - ବେକ ଏବଂ ବାହୁରେ ବରଫ ପ୍ୟାକ୍ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ଓଦା ଟାଣ୍ଡେଲ ରଖନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଓଦା ସିଟ୍ ସହିତ ଘୋଡ଼ାନ୍ତୁ ।


Fig 2



ଥଣ୍ଡା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ।

- ପୋଷାକ ଖାଲି କରନ୍ତୁ ।

Fig 1

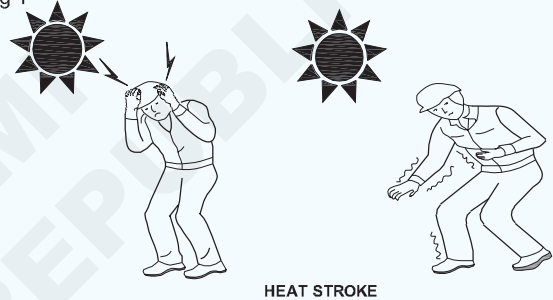

ଟାସ୍କ 10: (CPR) କାର୍ଡିଓ ପୁସ୍ତକ ପୁନଃଚାର୍ଜ ଚିକିତ୍ସା card ବ୍ଲାନ୍କ ହୃଦ୍‌ସ୍ଥାନରେ ପାତ୍ରତ ପାତ୍ରତାକୁ ପୁନଃଚାର୍ଜ ଉଦ୍ଧାର କର


ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୃଦୟ ପ୍ରହାର ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ତୁମେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଜରୁରୀ ।

ପାତ୍ରତା ହୃଦ୍‌ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ବେକରେ ହୃଦ୍‌ସ୍ଥାନରେ ଅନୁପସ୍ଥିତି ବ୍ଲାନ୍କ ହୃଦ୍‌ସ୍ଥାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରେ ।


(ଚିତ୍ର 1), ଓଠ ଚାରିପାଖରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଆଖିର ବହୁଳ ବିସ୍ତାରିତ ଛାତ୍ର ।

Fig 1

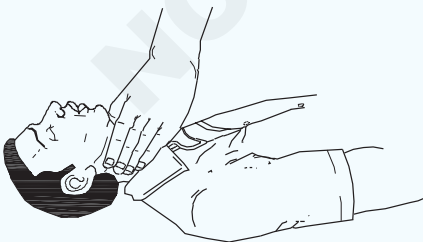


- ପାତ୍ରତାକୁ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ଏକ ଦୃଢ଼ firm ପୃଷ୍ଠରେ ରଖନ୍ତୁ । ଛାତି ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଆଶୁମାଫି ଏବଂ ସ୍ତନପଥର ନିମ୍ନ ଭାଗକୁ ଖୋଜି (ଚିତ୍ର 2)

Fig 2

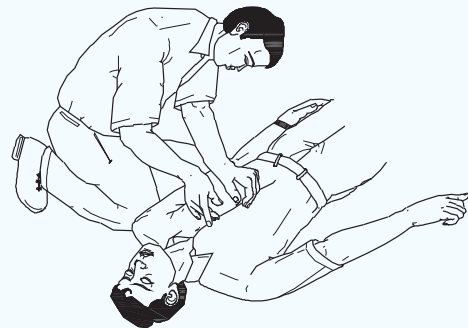

- ଗୋଟିଏ ହାତର ପାମୁଲିକୁ ସ୍ତନପଥର ତଳ ଅଂଶର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ପିଟିବାର ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ । ଖଜୁରୀକୁ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଘୋଡ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିତ୍ର 3 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଆଙ୍ଗୁଳିଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ।
- ତୁମର ବାହୁକୁ ସିଧା ରଖିବା, ସ୍ତନପଥର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଡାହାଣ ତଳକୁ ଦବାନ୍ତୁ; ତାପରେ ତାପକୁ ମୁକ୍ତ କର । (ଚିତ୍ର 4)

Fig 4

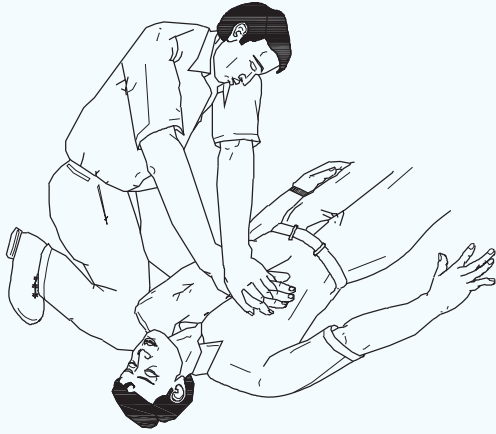


FN1103JG

- ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଥରେ ଆଗଲେଣ୍ଟ ହାରରେ ପନ୍ଦର ଥର ଉପରେ ପଦାଙ୍କ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ ।

ହୃଦରୋଗର ପଲ୍ଲୀୟାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 5)

Fig 5

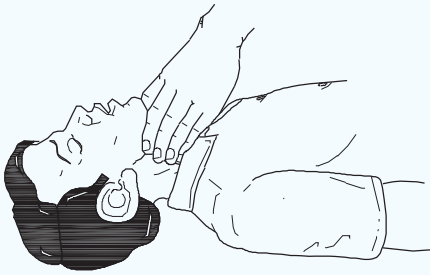

FN1103JH

ବୁଲ୍‌ଟି ନିଶ୍ୱାସ ଦେବା ପାଇଁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପାଟିକୁ ଫେରିଯାଅ (ପାଟିରୁ ମୁହଁକୁ ପୁନଃ ଉଦ୍ଧାର) । (ଚିତ୍ର 6)

Fig 6



FN1103JI

ହୃଦୟର ଅନ୍ୟ 15 ଟି ସଙ୍କୋଚନ ସହିତ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଡା'ପରେ ବୁଲ୍‌ଥର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରୁ ପାଟିରୁ ପୁନଃ ଉଦ୍ଧାର, ଇଟ୍ୟାଦି, ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବଧାନରେ ନାଡ଼କୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

- ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଫେରିବା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ସଙ୍କୋଚନକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଟିରୁ ମୁହଁକୁ ପୁନଃ ଉଦ୍ଧାର ସହିତ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ।

- ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଅବସ୍ଥାରେ ରଖନ୍ତୁ ।

ଚିତ୍ର 7. ଡାକ୍ତର ଗରମ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ ।

Fig 7



FN1103JJ



ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ।

- ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ପଠାନ୍ତୁ ।
- ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ କମ୍‌ଲି ସହିତ ଗରମ ରଖନ୍ତୁ, ଗରମ ପାଣି ବୋତଲ କିମ୍ବା ଉଷ୍ମ ଇଟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ; ବାହୁ ଏବଂ ଗୋଡ଼ର ଭିତର ଅଂଶକୁ ହୃଦୟ ଆଡ଼କୁ ଆଘାତ କରି ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଉତ୍ତାପିତ କର ।

କପା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ଧାତୁ ଚିପ୍ସ / ବର ଇତ୍ୟାଦି ଆବର୍ଜନା ସାମଗ୍ରୀର ନିରାପଦ ନିଷ୍କାସନ | (Safe disposal of waste materials like cotton waste, metal chips / burrs etc.)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ

- କର୍ମଶାଳାରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ପୃଥକ କର ।
- ବିଭିନ୍ନ ପାତ୍ରରେ ଆବର୍ଜନା ସାମଗ୍ରୀ ସଜାଡ଼ ।

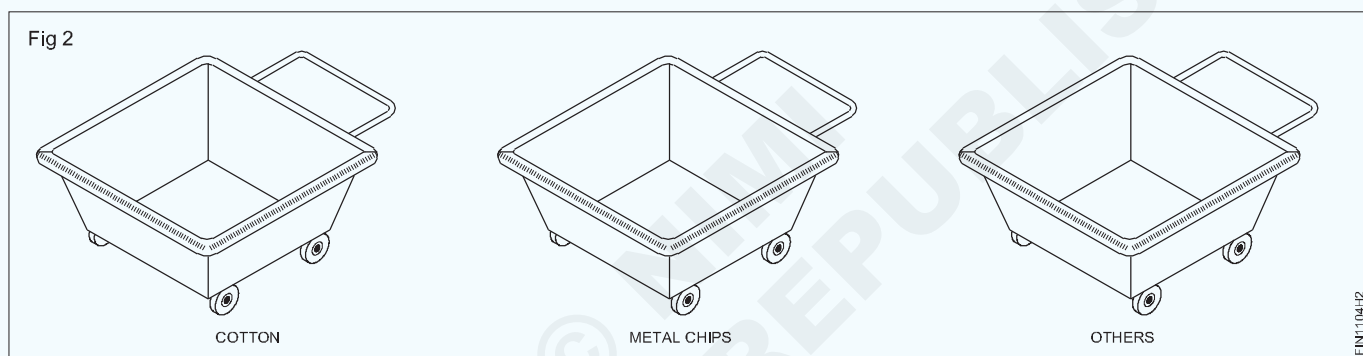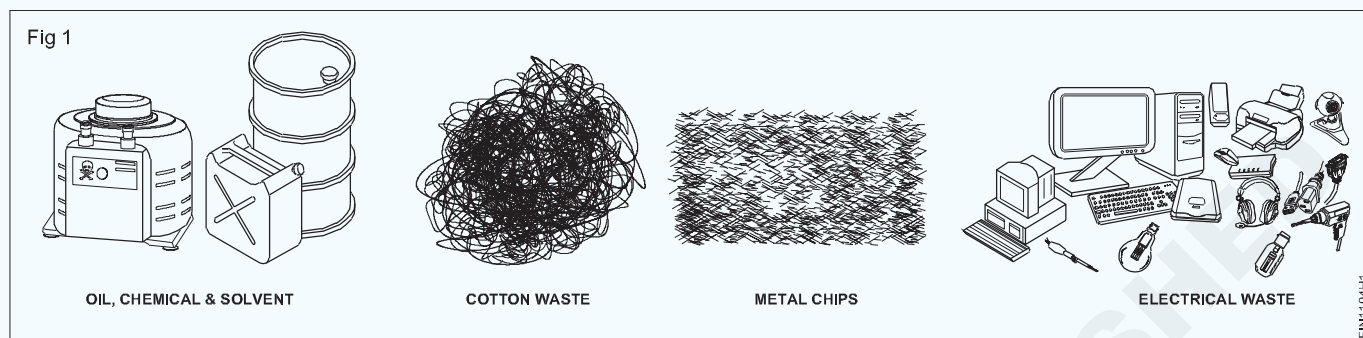

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ Job Sequence

- କପା ଆବର୍ଜନାକୁ ଅଲଗା କରନ୍ତୁ ।
- ବ୍ରଶ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତ ଚୋପା ବ୍ଯାରା ଚିପ୍ସ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 2)
- ତେଲ ଢଳି ଗଲେ ଚଟାଣକୁ ସଫା କର ।
- କପା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଅଲଗା କରି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସୂତା ସାମଗ୍ରୀ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିନ୍ଦୁ ରଖ । (ଚିତ୍ର 2)
- ସେହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଧାତୁ ଚିପ୍ସକୁ ଅଲଗା ପାତ୍ରରେ ଗଢ଼ିତ କରନ୍ତୁ ।

ଖାଲି ହାତରେ ଚିପ୍ସ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁ ଚିପ୍ସ ଆଇପାରେ । ତେଣୁ ଧାତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଚିପ୍ସକୁ ଅଲଗା କରନ୍ତୁ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁ ସାମଗ୍ରୀର ନାମ ରହିବା ଉଚିତ୍ ।

ଡିମ୍ବ୍ରି 1 ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କର ଏବଂ ସାରଣୀ 1 ସାରଣୀ 1 ପୂରଣ କର ।


S. ନା।	ପଦାର୍ଥର ନାମ ।
1	
2	
3	
4	
5	

ବିପଦ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଏଡାଇବା (Hazard identification and avoidance)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ

- ବୃତ୍ତିଗତ ବିପଦଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ।
- ବୃତ୍ତିଗତ ବିପଦକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ ।

Fig 1

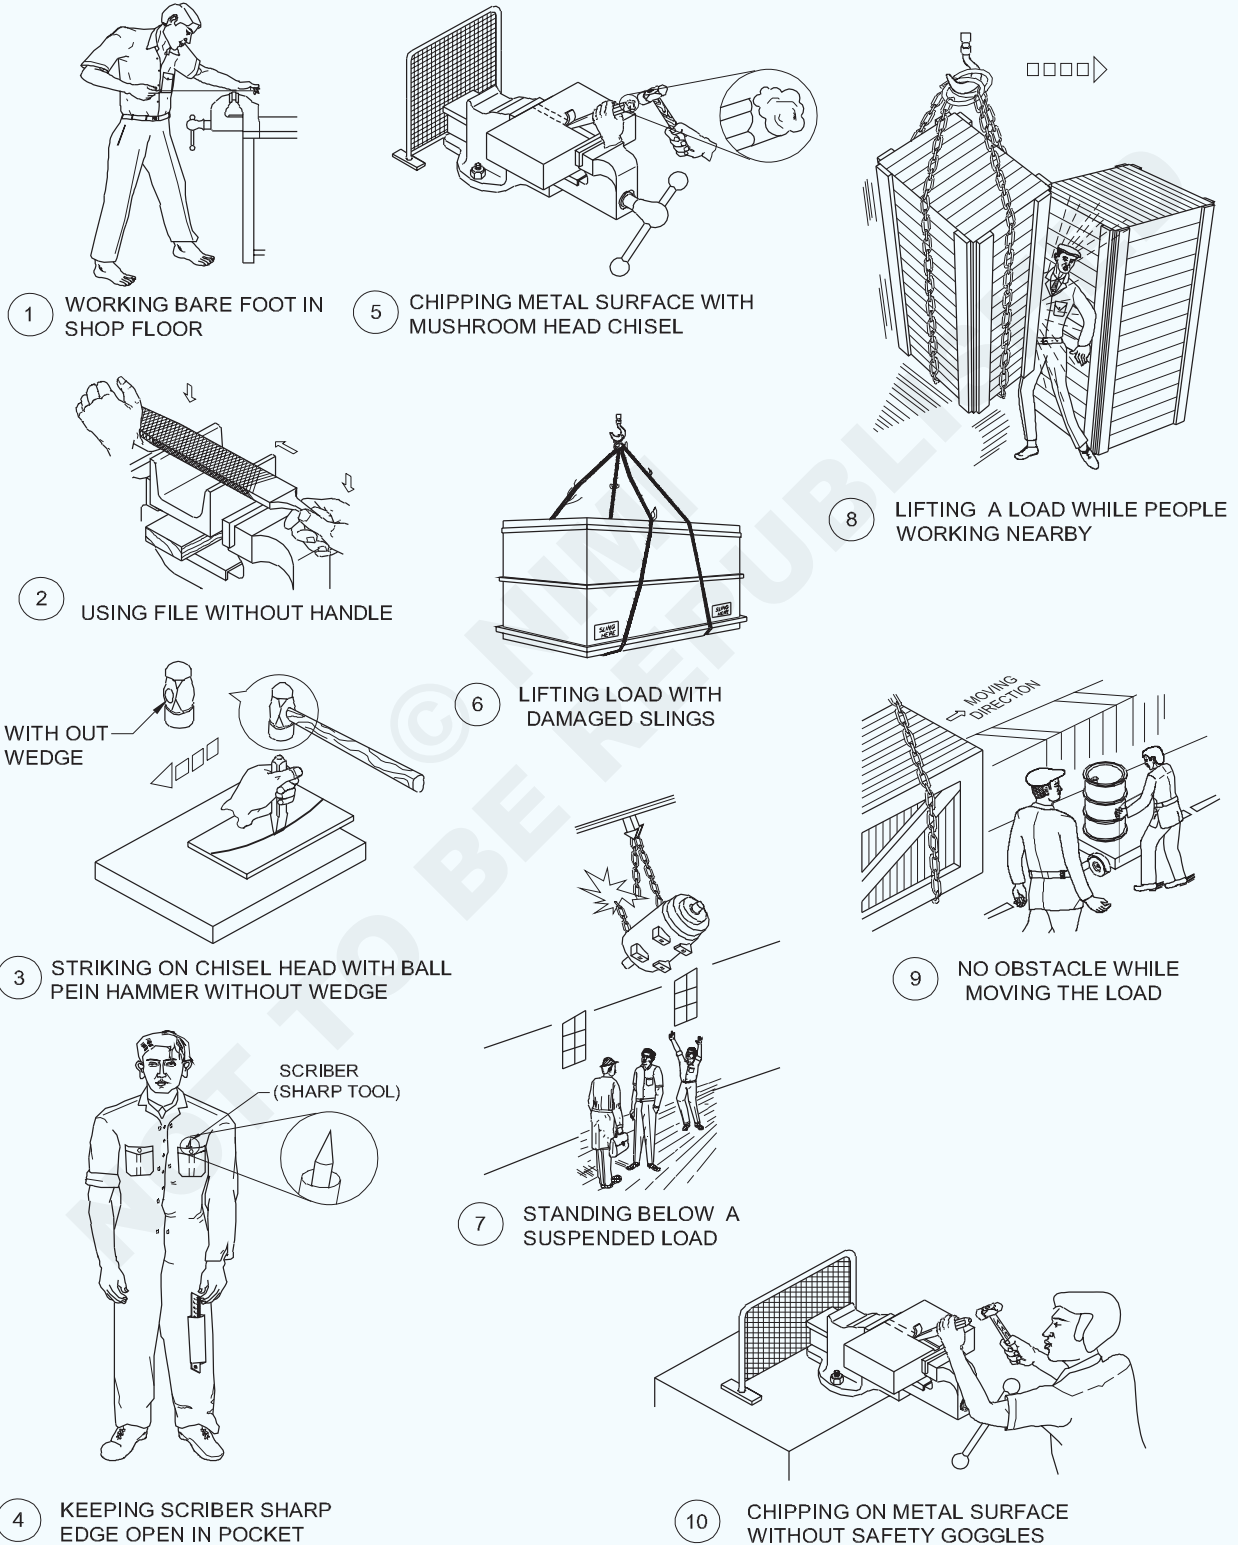

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ Job Sequence

ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ଏବଂ ଏଡାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଜିଦ୍ କରିବେ ।

- Industrial ଉଦ୍ୟୋଗିକ ବିପଦର ଚିତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ ।
- ବିପଦର ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ।
- ସେମାନଙ୍କ ନାମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିପଦର ନାମ ଦିଅ ।
- ସାରଣୀ 1 ରେ ବିପଦ ଏବଂ ଏଡାଇବା ରେକର୍ଡ କରନ୍ତୁ ।

ସାରଣୀ 1

S.No.	ବିପଦର ଚିହ୍ନଟ	ଏଡାଇବା
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		


- ଏହାକୁ ତୁମ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଯାଞ୍ଚ କର ।

ବିପଦ, ଚେତାବନୀ, ସତର୍କତା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଚିହ୍ନ | (Safety sign for danger, warning, caution and personal safety message)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ

- ସୁରକ୍ଷା ଚିହ୍ନର ମୌଳିକ categories ବର୍ଗଭୂତିକ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ |
- ବିଆୟାଜିତ ସାରଣୀରେ ସୁରକ୍ଷା ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ରେକର୍ଡ କରନ୍ତୁ |

Fig 1

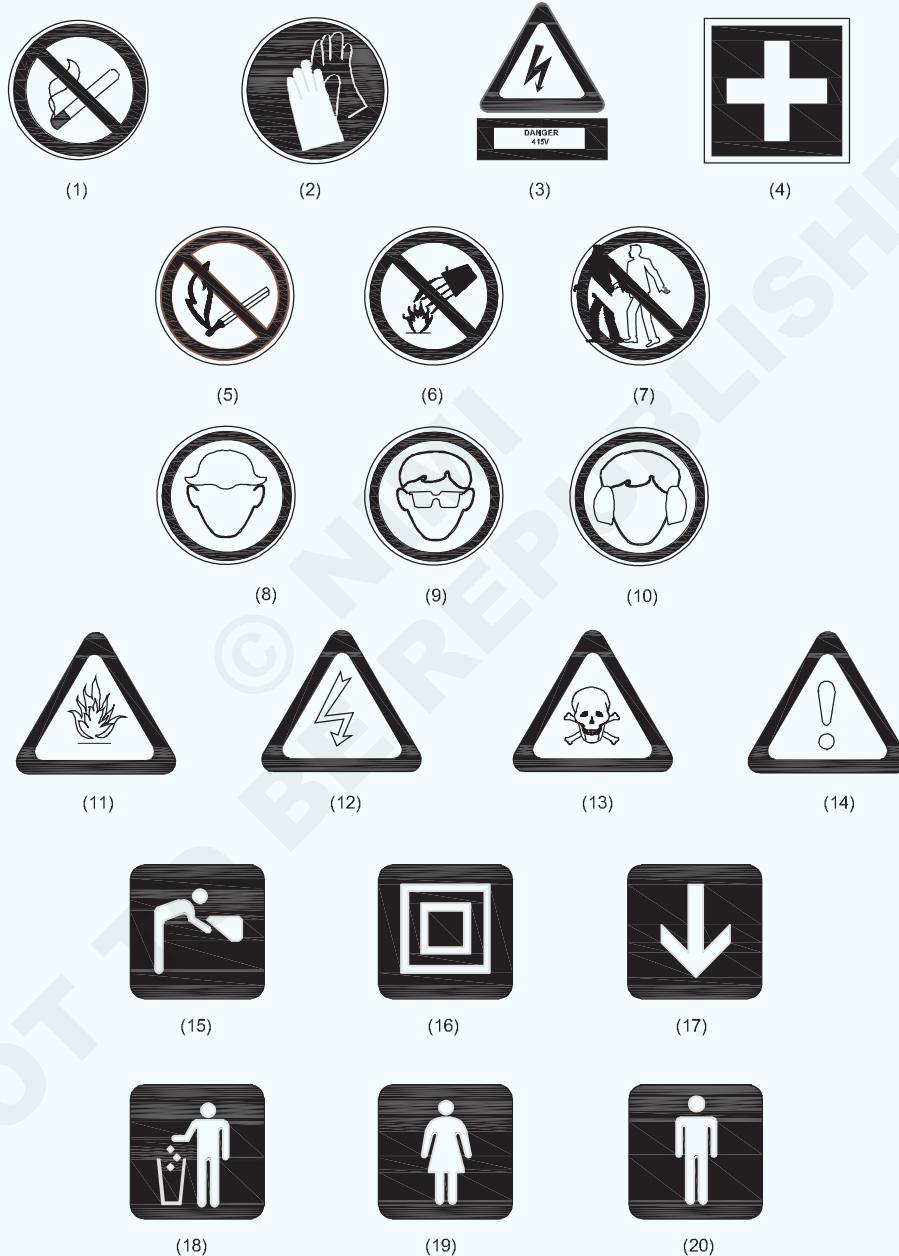

FI20N1106H1

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ Job Sequence

ଶିକ୍ଷକ ବିଭିନ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ଚିହ୍ନ, ଚାର୍ଟ ବର୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ, ବର୍ଣ୍ଣନା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ | ଟେବୁଲ୍ 1 ରେ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ରେକର୍ଡ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ କୁହ |

- ଚାର୍ଟରୁ ସୁରକ୍ଷା ଚିହ୍ନ ଚିହ୍ନଟ କର |
- ଟେବୁଲ୍ 1 ରେ ବର୍ଗର ନାମ ରେକର୍ଡ କରନ୍ତୁ |
- ସାରଣୀ 1 ରେ ସୁରକ୍ଷା ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣନା ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତୁ |

ସାରଣୀ 1

Fig.No.	ମୌଳିକ Basic ବର୍ଗ / ସ୍ତରଣା ଚିହ୍ନ ।	ଅର୍ଥ - ବର୍ଣ୍ଣନା
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

- ଏହାକୁ ତୁମ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ କର ।

ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଏହିପରି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା (Preventive measures for electrical accidents and step to be taken in such accidents)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ

- ବୈଦ୍ୟୁତିକ electrical ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ।
- ବୈଦ୍ୟୁତିକ electrical ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ।


ଟିପ୍ପଣୀ: ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏହି ବ୍ୟାୟାମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ electrical ସୁରକ୍ଷା ପୋଷ୍ଟର / ଚାର୍ଟ / ସ୍କୋରାନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ

ବୈଦ୍ୟୁତିକ electrical ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା

- ଓଦା ହାତରେ କିମ୍ବା ପାଣିରେ ଠିଆ ହେବା ସମୟରେ କୌଣସି electrical ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ / ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି electrical ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଆଇଟମ୍, ସିର୍କିଟ୍, ଟର୍ମିନାଲ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଓଦା ସ୍ଥାନକୁ ଛୁଇଁବା ସମୟରେ ଏକ ଟଙ୍ଗା କିମ୍ବା ଶବ୍ଦ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ୟାନେଲରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ କୁ ଡାକନ୍ତୁ ।
- ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗା ଦଉଡି / ତାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି missing ଜିନିଷରେ ପ୍ଲଗ୍ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ଅନଲଗ୍ କରିବାବେଳେ, କର୍ତ୍ତା ଟାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ; ଏହାକୁ ପ୍ଲଗ୍ ହାରା ଟାଣ ।
- ସକେଟ୍‌କୁ ଅଧିକ ଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ; ଏକ ସୁରକ୍ଷା ସୁଇଚ୍ ସହିତ ଏକ ପାୱାର୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ଅବସ୍ଥାନ ଏବଂ ସତ-ଅଫ୍ ସୁଇଚ୍ ଏବଂ / କିମ୍ବା ସର୍କିଟ୍ ବ୍ରେକର ପ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- electrical ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ଉପରେ କିମ୍ବା ପାଖରେ ଜଳ କିମ୍ବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଓଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ରବର ଜୋଡା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ।
- ଅବ୍ୟବହୃତ ଆଉଟଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଘୋଡାନ୍ତୁ ଏବଂ ଧାତୁ ବସ୍ତୁକୁ ଆଉଟଲେଟ୍ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ । ତୁମେ ସର୍ବଦା ଅତିରିକ୍ତ ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ କର ଯେ ତୁମେ ଉନ୍ମୋଚିତ ଜୀବନ୍ତ ତାରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଜଳିବାର ଆଶଙ୍କା ଚଳାଇଥାଏ ।
- ବିପଦ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସ୍ଥିର ନକରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଉପକରଣ ନିକଟରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ରଖନ୍ତୁ ।
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ଘରେ କିମ୍ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ସମସ୍ତ ବ electrical ଦୁର୍ଘଟିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି electricity ଅତିରିକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୃଥ୍ବୀ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, କୌଣସି safety ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ ନ ବେଇ ଭୂମିକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମାର୍ଗ ।

- ଶୁଖିଲାବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣରେ କାମ କରିବା ନିରାପଦ ଅଟେ ଯାହା କେବଳ ଶୁଖିଲା ହାତରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଅଣ-କଣ୍ଡକ୍ଟିଭ୍ ଗ୍ଲୋଭ୍ ଏବଂ ଇନସୁଲେଟେଡ୍ ସୋଲ୍ ଜୋଡା ପିନ୍ଧିବା ।
ଉପକରଣର ସେବା କିମ୍ବା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅବଧୂରେ ଉପକରଣକୁ ଉତ୍ତମ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରନ୍ତୁ ।
- ବୈଦ୍ୟୁତିକ electrical ଉପକରଣର ସେବା କିମ୍ବା ମରାମତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରନ୍ତୁ ।
ତାରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ electrical କର୍ତ୍ତରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଇନସୁଲେସନ୍ ରହିବା ଉଚିତ୍ ।
- ଏକ ଲାଇଭ୍‌ରେଟୋରୀ / କର୍ମଶାଳାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ କ୍ଷତିକାରକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ କିମ୍ବା ଦ୍ରବଣକାରୀ ଇନସୁଲେସନ୍‌କୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ ।
- କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କିମ୍ବା ସେବାରୁ ବାହାରକୁ ନିଆଯିବା ଉଚିତ୍, ବିଶେଷତଃ wet ଶୀତଳ କୋଠରୀ ଏବଂ ଜଳ ସ୍ନାନ ପରି ଆର୍ଦ୍ର ପରିବେଶରେ ।
- ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା ଲୋଡ୍ ହୋଇଥିବା ସର୍କିଟ୍ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯନ୍ତ୍ରପାତିରୁ ଆର୍ସି, ସ୍କାକିଂ କିମ୍ବା ଧୂମପାନ ।
- ଯଦି ଡିଭାଇସ୍ ଜଳ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତରଳ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରେ, ତେବେ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ସୁଇଚ୍ କିମ୍ବା ସର୍କିଟ୍ ବ୍ରେକରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ଯଦି କୌଣସି individual ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ electric ଲାଇନର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଉପକରଣ / ଉତ୍ସ / କର୍ତ୍ତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ; ସର୍କିଟ୍ ବ୍ରେକରରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ସକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏକ ଚମଡ଼ା ବେଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ଲଗ୍ ବାହାର କରନ୍ତୁ ।
- ସର୍ବଦା ଓଭରହେଡ୍ ପାୱାର୍ ଲାଇନ୍ ଠାରୁ ଅତି କମରେ ଦଶ ଫୁଟ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭୋଲଟେଜ୍ ବହନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି କେହି ସେମାନଙ୍କ ସହ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ ବରଂ ଭୟଙ୍କର ଜଳିବାର ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ରହିଛି ।

ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଶକ୍ତି ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସହାୟତା (ଚିତ୍ର 1)

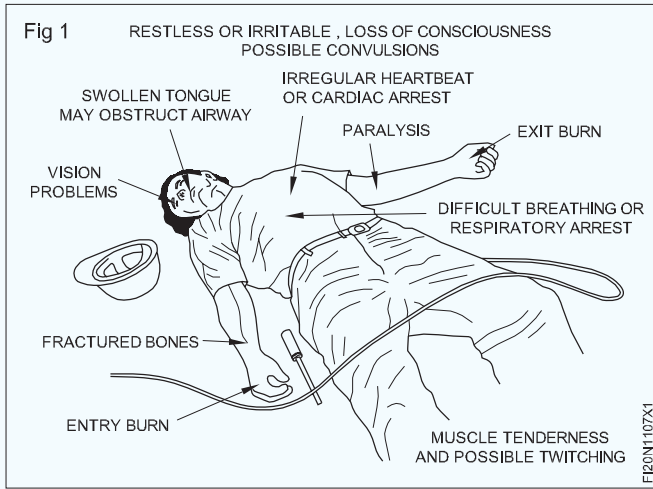

- ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଆକସ୍ମିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ।
- ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସ୍ବରରେ ପଚାର, “ତୁମେ ଭଲ ଅଛ କି?”; ତାଙ୍କୁ ଆରାମଦାୟକ କର ।
- ଡେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ଏବଂ ବାୟୁପଥ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ; ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ସଫା କର ଏବଂ ସତେଜ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଯୋଗାଏ ।
- ସାଧାରଣ ଶ୍ବାସକ୍ରିୟାର ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ; ଶ୍ବାସକ୍ରିୟା ପାଳନ କରନ୍ତୁ ।
- ଯଦି ସାଧାରଣ ଭାବେ ଶ୍ବାସ ନହୁଏ, CPR ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ।
- ଉପକରଣକୁ ଅନୁର କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କଣ୍ଟୋଲ୍ ପ୍ୟାନେଲରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ।
- ଯଦି ଆପଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ electrical ଯୋଗାଯୋଗ / ଶକ୍ତି ଉତ୍ସରୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ରମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍, ଶୁଖିଲା ଦଉଡ଼ି କିମ୍ବା ଶୁଖିଲା ପୋଷାକ ପରି ଏକ ଶୁଖିଲା କାଠ ଖଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ହାଇ ଭୋଲଟେଜ୍ ତାରକୁ ଛୁଇଁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ; ସହାୟତା ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସହାୟତା / ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧୃତ ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ କରନ୍ତୁ ।
- ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଅଜ୍ଞାତ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ବରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍; ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିତ୍ର 1 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ।
- ଯଦି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ପାଇଁ ବେକ କିମ୍ବା ମେନ୍ଦୁଦଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାର ସନ୍ଦେହ ଅଛି ତେବେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ଯଦି ପୀଡ଼ିତା ନିଶ୍ବାସ ନେଉ ନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ପୀଡ଼ିତ ମୁହଁରେ ପୁନଃ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର କୌଣସି pulse ନାହିଁ, ତେବେ କାର୍ଡିଓପୁଲମୋନାରୀ ପୁନଃ ଚିକିତ୍ସା (CPR) ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ । ତା’ପରେ ଶରୀରର ଉତ୍ତାପକୁ
- ବଜାୟ ରଖିବା, ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ କମ୍ ରଖିବା ଏବଂ ତାତ୍କାଳୀନାୟନା କରିବା ପାଇଁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ କମ୍ବଳରେ ଘୋଡ଼ାନ୍ତୁ ।
- ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ Electric ଶକ୍ତି ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସହାୟତା ।


ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବୈଦ୍ୟୁତିକ Electric ପୋଡ଼ା ଗମ୍ଭୀରତାରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ।

- ପୀଡ଼ିତା କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ electric କରେଣ୍ଟ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି;

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରବାହର ଶକ୍ତି;

ସାମ୍ପ୍ରତିକ AC କିମ୍ବା DC ର ପ୍ରକାର; ଏବଂ

- କରେଣ୍ଟର ଦିଗ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ନେଇଥାଏ ।
- ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖି, ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତନ ଏବଂ ସେଠାରେ କି shock ଶସି ଆଘାତର ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ (ଯେପରିକି ଥଣ୍ଡା, କ୍ଲାମି, ଫିକା ଏବଂ ହୃତ ନାଡ଼) ।
- ଜଳିବା ପାଇଁ ତେଲ କିମ୍ବା ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ଶୁଖିଲା, ନିର୍ଜଳ ଡ୍ରେସିଂ ସହିତ ପୋଡ଼ାକୁ ଘୋଡ଼ାନ୍ତୁ ।
- ସେଠାରେ ଏକରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ପୋଡ଼ି ଯାଇପାରେ ।
- ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିର ବୈଦ୍ୟୁତିକ electrical ପୋଡ଼ା ଅଛି, ତେବେ ଶକ୍ତି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିତ୍ର 2 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବାହ୍ୟରେଖା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ।
- ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ; ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚିକିତ୍ସା ଧ୍ୟାନ ନିଅନ୍ତୁ।

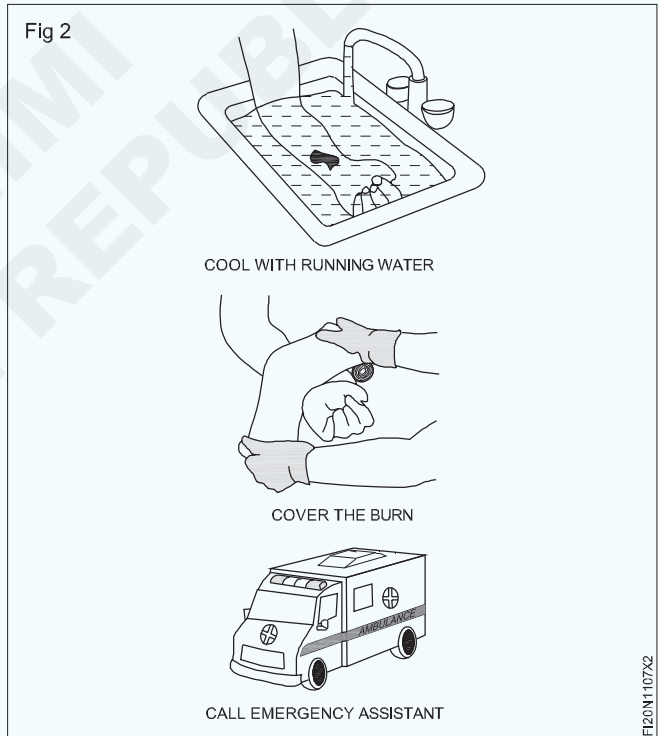

ଆକସ୍ମିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଅଗ୍ନି ।

- ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ: ବୈଦ୍ୟୁତିକ Electric ଉପକରଣ କିମ୍ବା ଆଉଟଲେଟ୍ ଯାହା ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ଯାହା ଅଗ୍ନି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।
- ବୈଦ୍ୟୁତିକ electrical ତାରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ: ବୈଦ୍ୟୁତିକ electri-cal ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବୈଦ୍ୟୁତିକ electric ତାରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । ତାର ସଂଯୋଗ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ତାରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏକ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ।

- ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ: ଯଦି ଏକ ଉପକରଣ ଫୁ୍ୟାଲ୍ ଉତାଏ, ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ଏକ ସର୍କିଟ୍ କିମ୍ବା ସ୍ପାର୍କ ଟ୍ରିପ୍ କରେ, ତୁରନ୍ତ ଉପକରଣକୁ ଅକ୍ଲର୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ମରାମତି କିମ୍ବା ବଦଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ସୁଇଚ୍ କିମ୍ବା ଆଉଟଲେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଏକ ଏସିଡ୍ ବୁର୍ଷକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଏବଂ / କିମ୍ବା ନିର୍ଗତ କରିବା ପାଇଁ ଗରମ ଅଟେ । ଆଉଟଲେଟ୍ ଏବଂ ସୁଇଚ୍ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ମରାମତି କରନ୍ତୁ ।
- ବୈଦ୍ୟୁତିକ electrical ଅଗ୍ନି କ୍ଷେତ୍ରରେ, କେବଳ CO2 ପ୍ରକାରର ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।


© NIMI
NOT TO BE REPUBLISHED

ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର | (Uses of fire extinguishers)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ

- ଅଗ୍ନି ପ୍ରକାର ଅନୁଯାୟୀ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବାଛିବେ
- ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ
- ନିଆଁ ଲିଭାଇବା

Fig 1



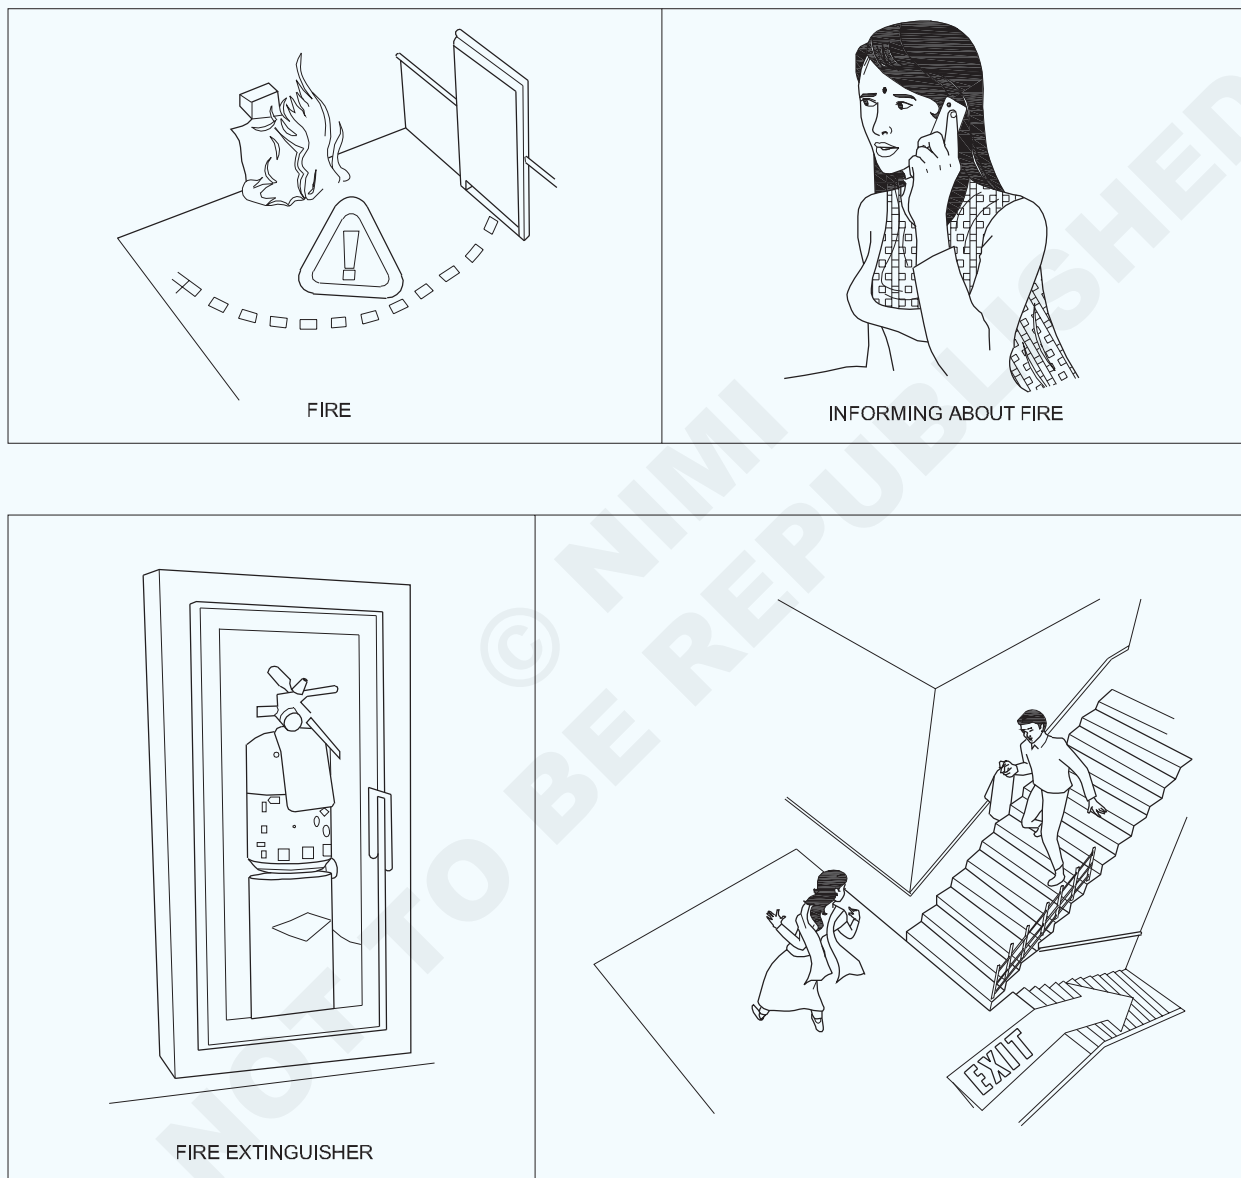


କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ Job Sequence

- ନିଆଁ, ନିଆଁ, ନିଆଁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଘେରି ରୁହନ୍ତୁ ।
- ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାକୁ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତୁରନ୍ତ ଜଣାଇବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।
- ଖୋଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ ।
- ଅଗ୍ନି ପ୍ରକାରକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ କର । ସାରଣୀ 1 କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ।

ସମସ୍ତ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ପାଇଁ ଲେବଲ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଅଗ୍ନି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ସାରଣୀ 1

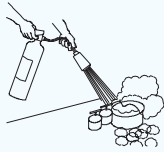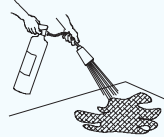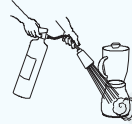କ୍ଲାସ୍ 'ଏ'	କାଠ, କାଗଜ, କପଡ଼ା, କଠିନ ସାମଗ୍ରୀ ।	
କ୍ଲାସ୍ 'ବି'	ତେଲ ଭିତ୍ତିକ ଅଗ୍ନି (ଗ୍ରୀସ୍, ପେଟ୍ରୋଲ, ତେଲ)	
କ୍ଲାସ୍ 'ସି'	ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ତରଳ ଗ୍ୟାସ୍ ।	
କ୍ଲାସ୍ 'ଡି'	ଧାତୁ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ electrical ଉପକରଣ ।	

ଧରାଯାଇ ନିଆଁ ହେଉଛି 'ବି' ପ୍ରକାର (ଜ୍ୱଳନ୍ତ ତରଳ ପଦାର୍ଥ) ।

- CO₂ (କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍) ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।
- CO₂ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ସ୍ଥାନ ଖୋଜ ଏବଂ ଉଠାନ୍ତୁ । ଏହାର ସମାପ୍ତି ତାରିଖ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ସିଲ୍ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ।

ପଛକୁ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ : ନିଆଁକୁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଆଁଠାରୁ ଛଅରୁ ଆଠ ଫୁଟ ଦୂରରେ ଥିବା ପ୍ରସ୍ଥାନକୁ ରଖନ୍ତୁ ।

ଅପରେଟର : ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ।

ଅଧିକାଂଶ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଅପରେଟର ସମାନ ମ **basic** ଲିକ୍ ଉପାୟ ଅଗ୍ନିଠାରୁ ଛଅରୁ ଆଠ ଫୁଟ ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ **PASS - PULL - AIM - SQUEEZE - SWEEP** କୁ ମନେରଖ ।


ପିନ୍ ପୁଲ୍ କରନ୍ତୁ : ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଡିସଚାର୍ଜ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ । (ଚିତ୍ର 1)

ଅଗ୍ନି ମୁଳରେ AIM: ଯଦି ଆପଣ ନିଆଁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି (ଯାହା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଅଟେ) । ଲିଭାଇବା ଏଜେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଉଡ଼ିବ ଏବଂ କିଛି ଭଲ କରିବ ନାହିଁ । (ଚିତ୍ର 2)

ଟପ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ କିମ୍ବା ଲିଭାଇବା ଟିପ୍ ଦିଅନ୍ତୁ : ଏହା ଏକ ବଟନ୍ କୁ ଡିପ୍ରେସନ୍ କରେ ଯାହା ପ୍ରେସରାଇଜଡ୍ ନିର୍ବାପକ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଲିଭାଇଥାଏ । (ଚିତ୍ର 3)

ନିଆଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ସ୍ୱିପ୍ କରନ୍ତୁ । ଦୂରରୁ ଲିଭାଇବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ । ତା'ପରେ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ । ଥରେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 4)

Fig 1

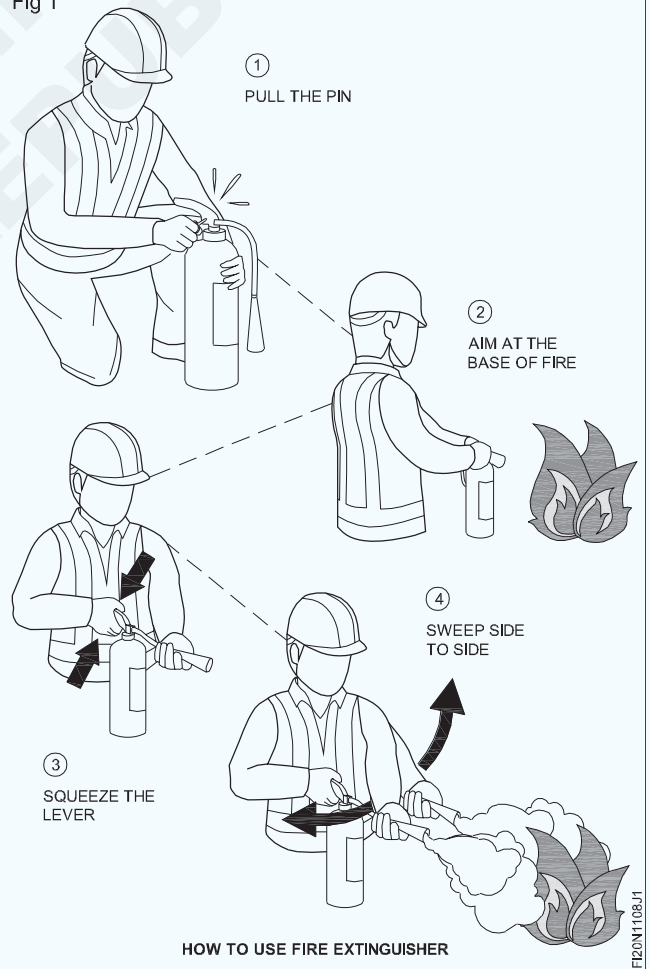


ଫିଟ୍ ଟାକିରିରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ପାଳନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ସତର୍କତା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଝନ୍ତୁ ଅନୁସୂଚି | (Practice and understand precautions to be followed while working in fitting jobs)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ

• ଫିଟ୍ ଟାକିରିରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ପାଳନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ସତର୍କତାକୁ ରେକର୍ଡ କରନ୍ତୁ

Fig 1

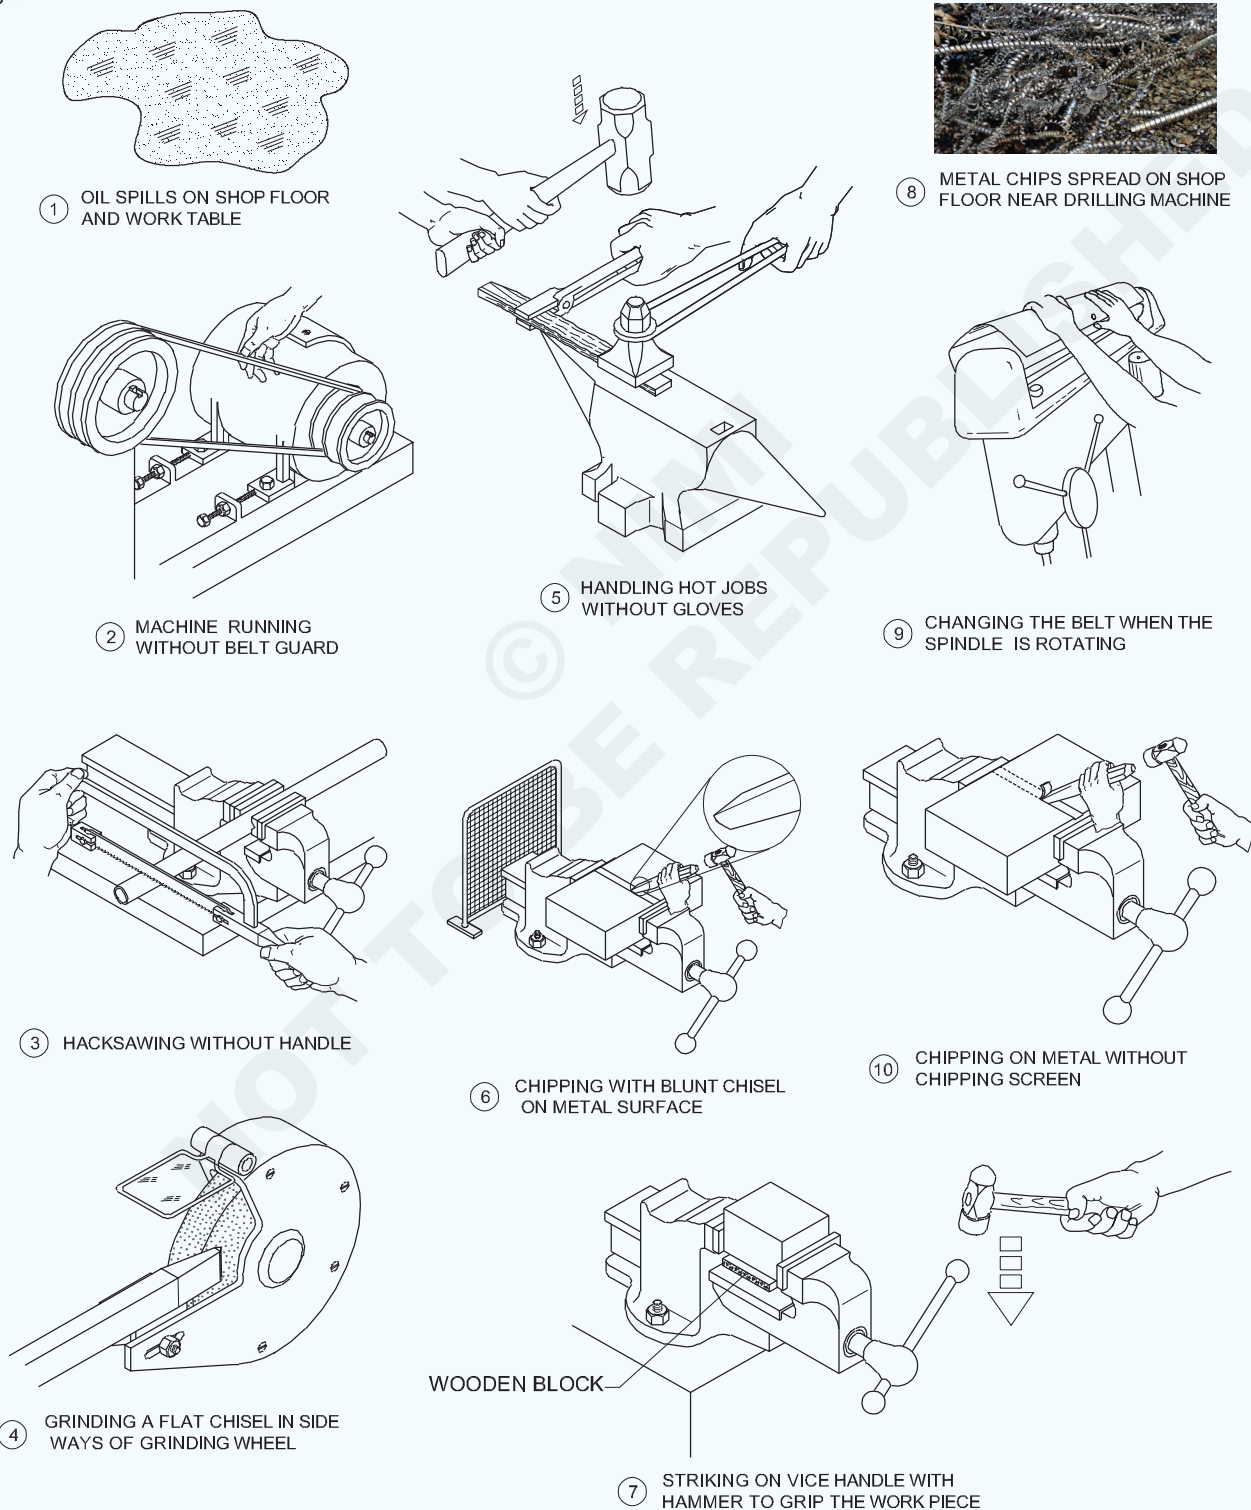

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ Job Sequence

ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଏବଂ ଫିଟ୍ ଟାକିରିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ପାଳନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ସତର୍କତାକୁ ବୁଝିବା **understand** ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ।

- ଟେବୁଲ୍ 1 ରେ ଫିଟ୍ ଟାକିରିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ପାଳନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ସତର୍କତାକୁ ରେକର୍ଡ କରନ୍ତୁ ।

ସାରଣୀ 1


Fig. No.	ବର୍ଣ୍ଣନା	ଫିଟ୍ ଟାକିରିରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ପାଳନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ସତର୍କତାକୁ ରେକର୍ଡ କରନ୍ତୁ ।
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

- ପୁରଣ କର ଏବଂ ଏହାକୁ ତୁମର ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ କର ।

ବାଣିଜ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣ ଏବଂ ଉପକରଣର ନିରାପଦ ବ୍ୟବହାର | (Safe use of tools and equipment used in the trade)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ

- ଫିଟ୍ ଚାକିରିରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ପାଳନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ରେକର୍ଡ କରନ୍ତୁ

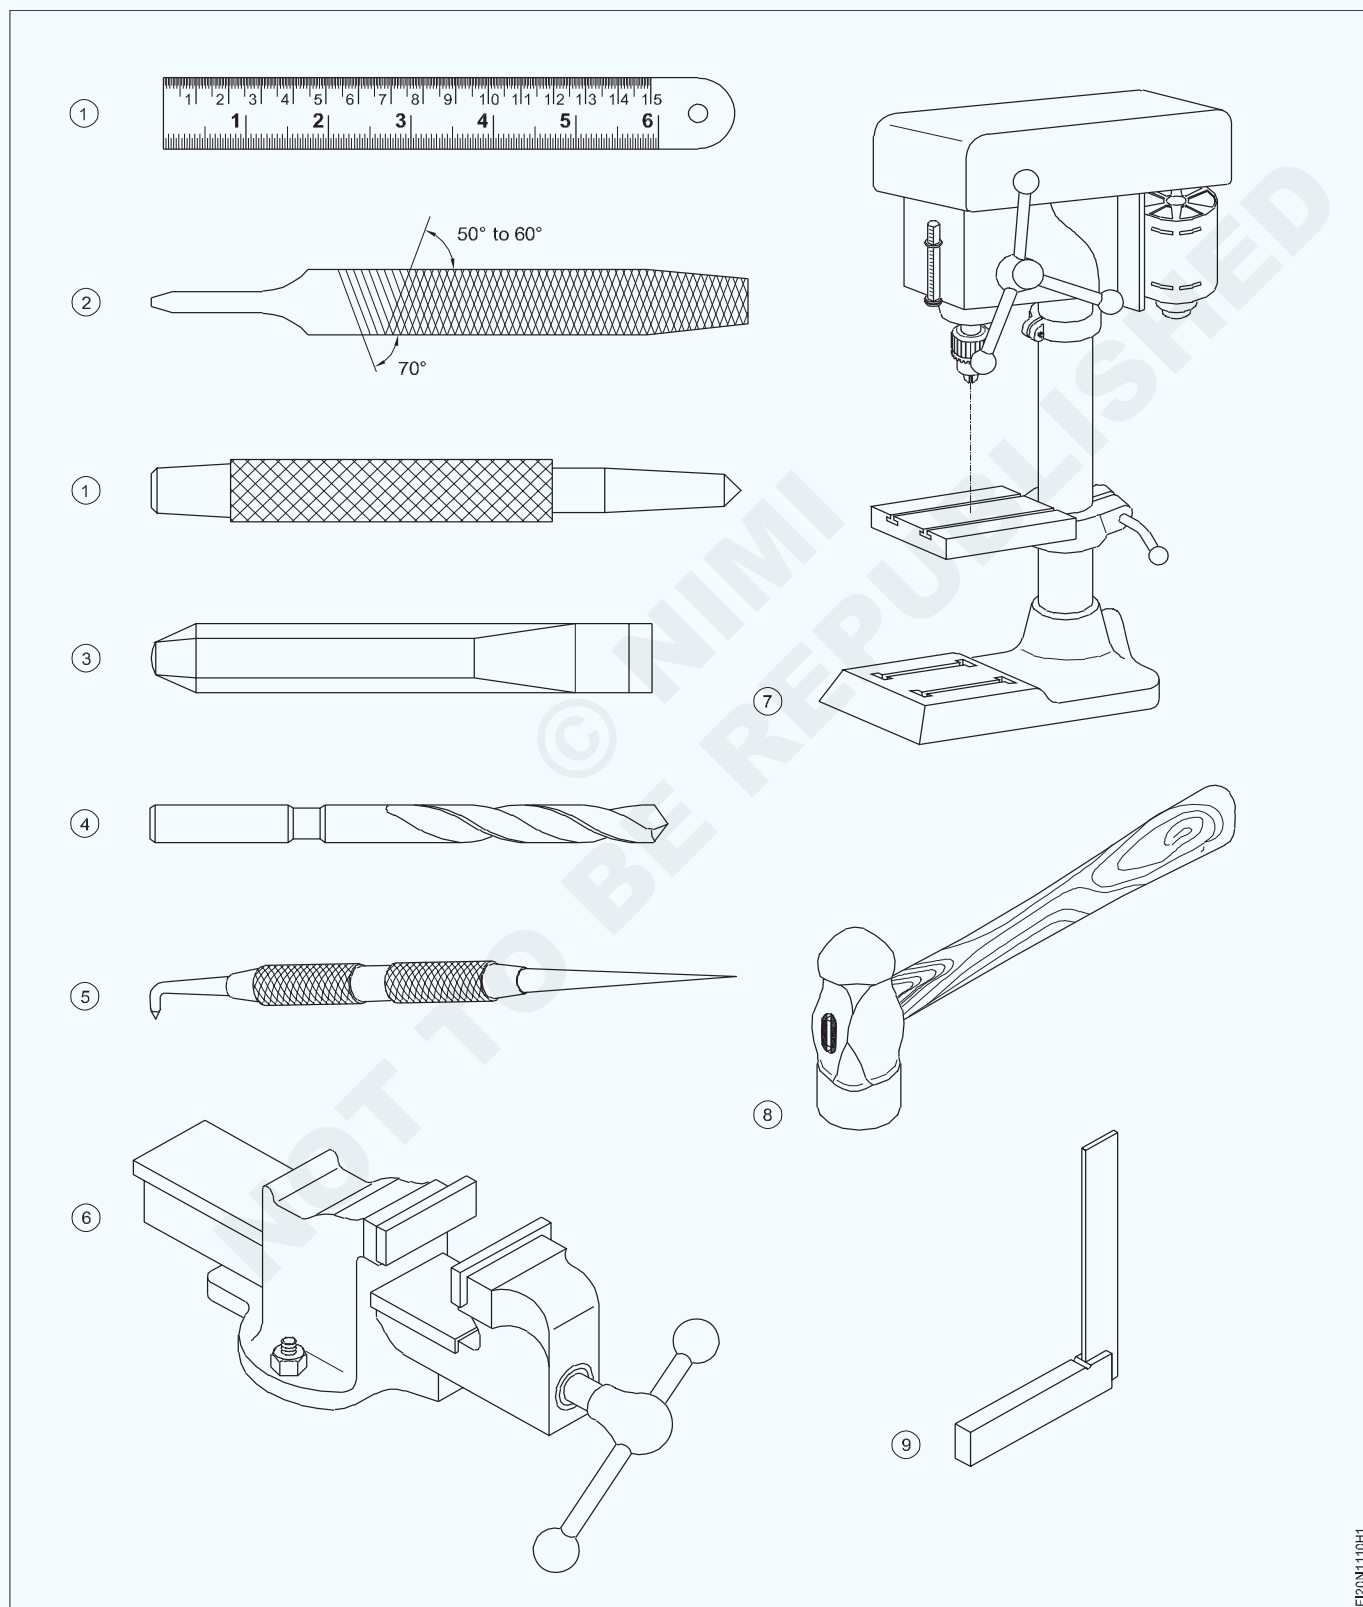

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ Job Sequence

ବାଣିଜ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣ ଏବଂ ଉପକରଣର ନିରାପଦ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପଏଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ ।

- ଟେବୁଲ୍ 1 ରେ ଫିଟ୍ ଟାକିରିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ପାଳନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ସତର୍କତାକୁ ରେକର୍ଡ କରନ୍ତୁ ।

ସାରଣୀ 1


Fig. No.	ବର୍ଣ୍ଣନା	ଫିଟ୍ ଟାକିରିରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ପାଳନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ସତର୍କତାକୁ ରେକର୍ଡ କରନ୍ତୁ ।
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

- ପୁରଣ କର ଏବଂ ଏହାକୁ ତୁମର ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ କର ।

ଇଚ୍ଛାକୃତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତା ଅନୁଯାୟୀ ଉପକରଣ ଏବଂ ଉପକରଣର ଚିହ୍ନଟ | ମାର୍କିଂ ଏବଂ ଦେଖିବା |
(Identification of tools and equipments as per desired specifications for marking & sawing)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଫିଟିଂ ଦୋକାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ମାର୍କିଂ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ |
- ଫିଟିଂ ଦୋକାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାଧାରଣ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ |
- ଟେବୁଲରେ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ନାମ ରେକର୍ଡ କରନ୍ତୁ |

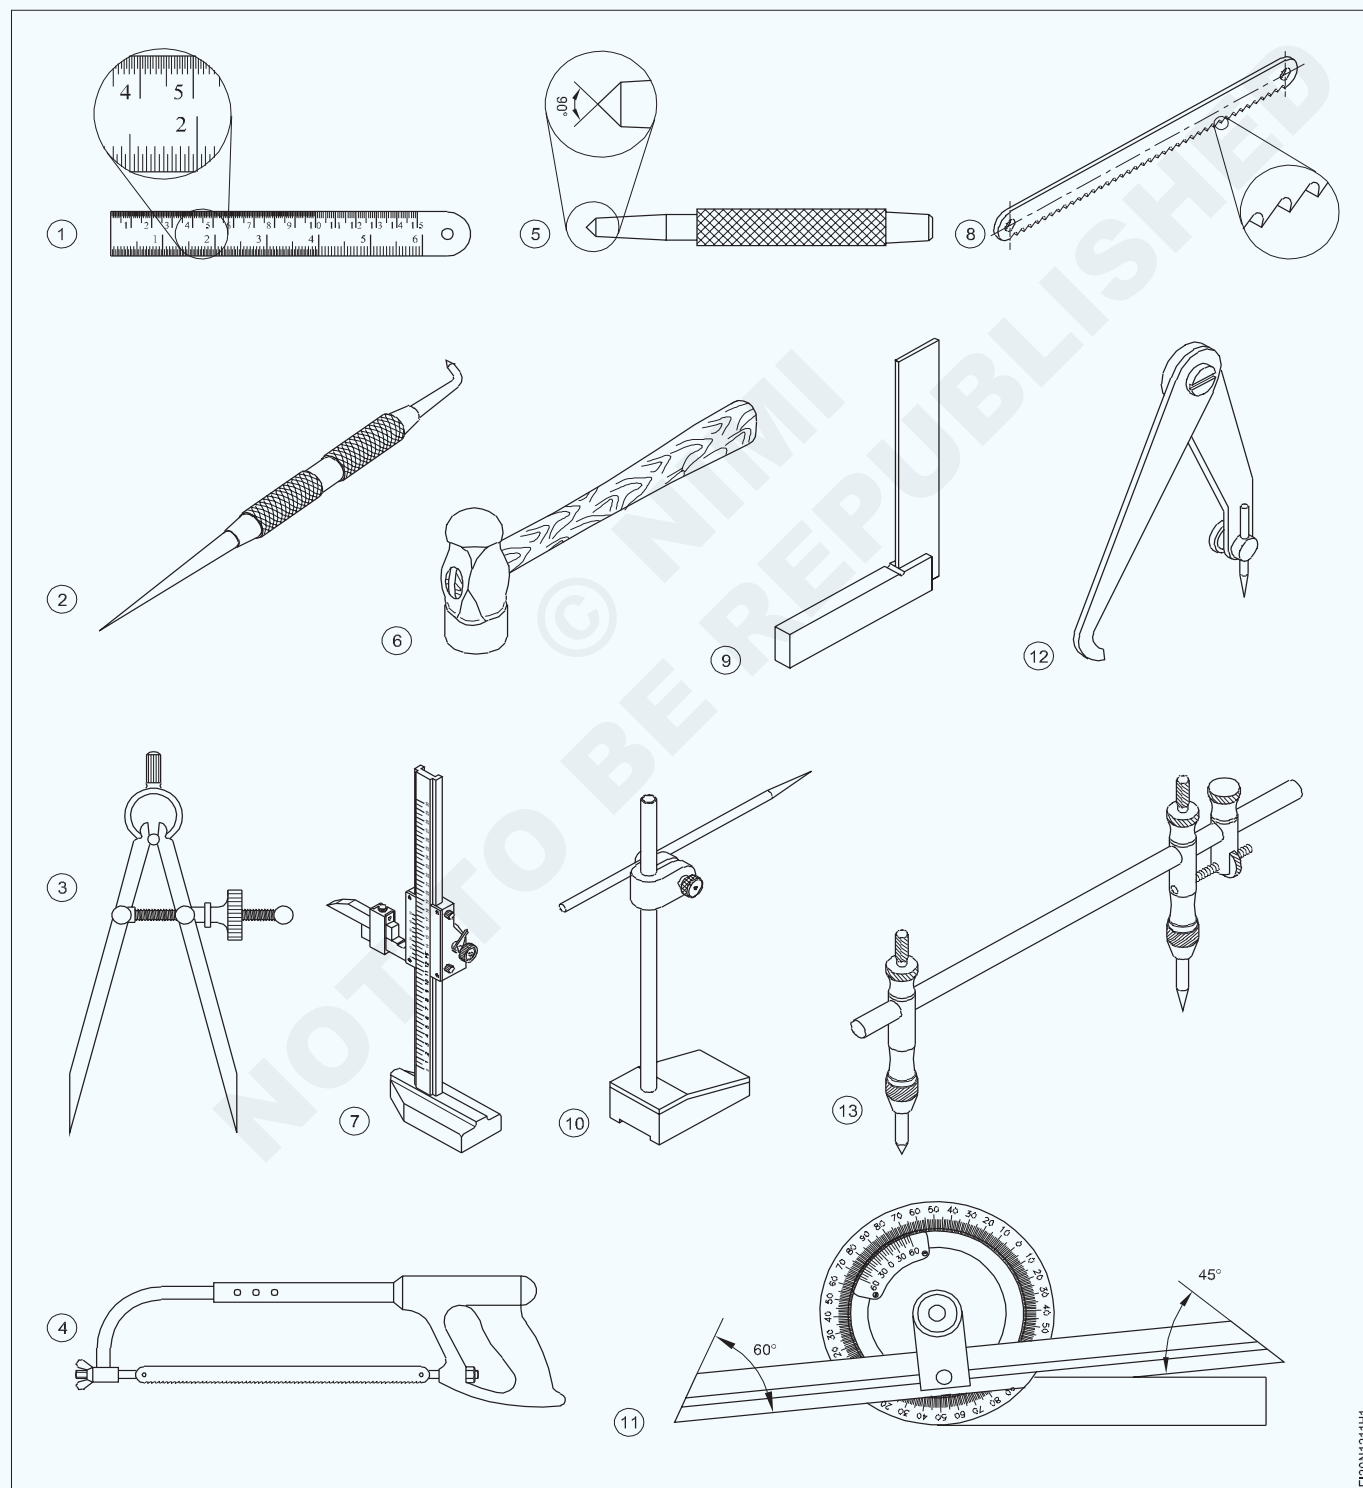

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ | (Job Sequence)

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମସ୍ତ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ବିଭାଗରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ | ପ୍ରତ୍ୟେକର ନାମ, ବ୍ୟବହାର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷମତା | ଉପକରଣ ଏବଂ ଉପକରଣ

- ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ନାମଗୁଡ଼ିକୁ ନୋଟ୍ କରିବେ |
- ଏହାକୁ ଟେବୁଲ୍ 1 ରେ ରେକର୍ଡ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କର |

ସାରଣୀ 1

ଚିତ୍ର ନଂ	ଉପକରଣର ନାମ	ଟିପ୍ପଣୀ
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		

ପ୍ରୟୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ପଦାର୍ଥ ଚୟନ | (Selection of material as per application)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଚୟନ କରନ୍ତୁ |
- ଏହାକୁ ଟେବୁଲରେ ରେକର୍ଡ କରନ୍ତୁ |

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ | (Job Sequence)

- ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ |
ସାରଣୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ |
- ଏହାକୁ ଟେବୁଲ୍ 1 ରେ ରେକର୍ଡ କରନ୍ତୁ |
- ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା it ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କର |

ସାରଣୀ 1

S.No.	ଭାଗ ନାମ	ଉପାଦାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ
1	ଭର୍ନିୟର କାଲିପର୍	
2	ଲେଖକ	
3	ହ୍ୟାକସ୍ କ୍ଲେଡ୍	
4	ଲ ହ ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ ଉପରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଆବରଣ	
5	କୀଟ ଚକ, ଗିଅର୍	
6	ବନ୍ଧୁକ କାଷ୍ଟିଂ	
7	ବେଲ୍	
8	ମେସିନ୍ ବେଡ୍ କାଷ୍ଟିଂ	
9	ବ୍ଲକ୍ ମର, ହାତ ସାଧନ	
10	ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍	
11	ବୋଲ୍ ଏବଂ ବାଦାମ	
12	ସରଫେସ୍ ପ୍ଲେଟ୍	

କଳଙ୍କିତ, ମାପିବା, କ୍ଷୟ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲର ଭିତ୍ତିଆର ଯାଞ୍ଚ | (Visual inspection of raw material for rusting, scaling, corrosion etc.)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- କଳଙ୍କ ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲର ଭିତ୍ତିଆର ଯାଞ୍ଚ |
- ମାପିବା ଏବଂ କ୍ଷୟ |



Fig.1 Rusted components



Fig.2 Corroded gears

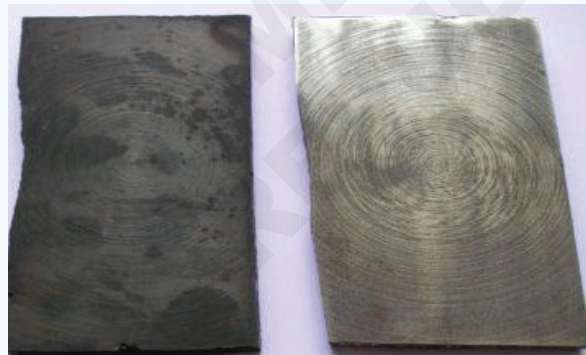


Fig.3 Scaled part

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ | (Job Sequence)

କଞ୍ଚା ଧାତୁର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ କଳଙ୍କିତ, ମାପିବା କ୍ଷତିକାରକ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ କ def ଶସି ତ୍ରୁଟି ବିନା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ |

ପରସ୍ପର ସହିତ ଭିନ୍ନ କରନ୍ତୁ |

ତାଲିମକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଟେବୁଲରେ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ |

- ପ୍ରଦତ୍ତ କଞ୍ଚାମାଲ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ |
- କଳଙ୍କ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀର ଗଠନ ଚିହ୍ନଟ କର, କ୍ଷୟ ଏବଂ ମାପିବା |
- ସାରଣୀ 1 ରେ ତ୍ରୁଟିର ଦୃଶ୍ୟକୁ ରେକର୍ଡ କରନ୍ତୁ | ପାଥୀ ଏ ହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା |

ସାରଣୀ 1


S.No.	କଞ୍ଚାମାଲ ଉପରେ ତ୍ରୁଟି	ଦୃଶ୍ୟକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରନ୍ତୁ
1	ମାପିବା	
2	କ୍ଷୟ	
3	କଳଙ୍କିତ	

ରେଖା ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଭାଇସ୍ ଜଙ୍କ୍ସରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଧରିବା, ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିମାଣକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରିବା | (Marking out lines, gripping suitably in vice jaws, hacksawing to given dimensions)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଜେନି କାଲିପର ବ୍ୟବହାର କରି ରେଖା ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ |
- ଟାକିରି ବେଞ୍ଚ ଭାଇସ୍ ରେ ରଖନ୍ତୁ |
- ଚିହ୍ନଟ ରେଖା ସହିତ କାଟନ୍ତୁ |

TASK -1

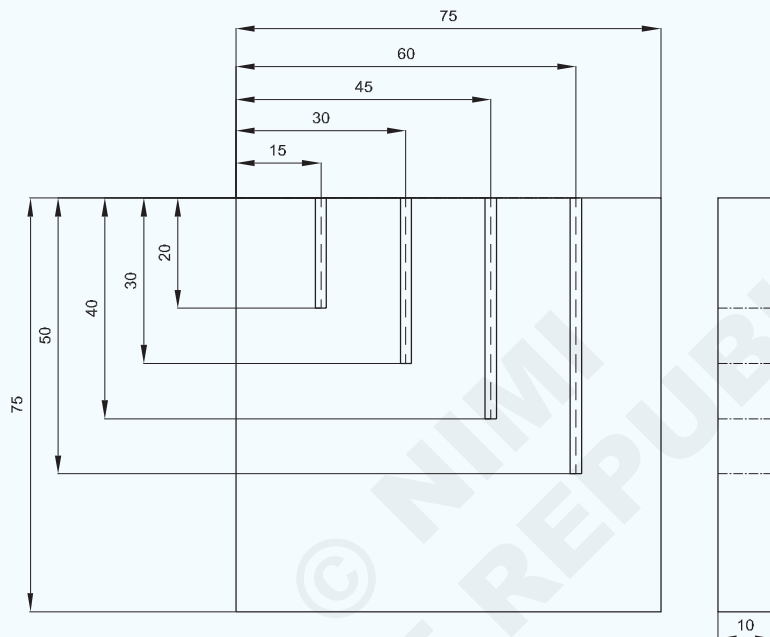

TASK -2

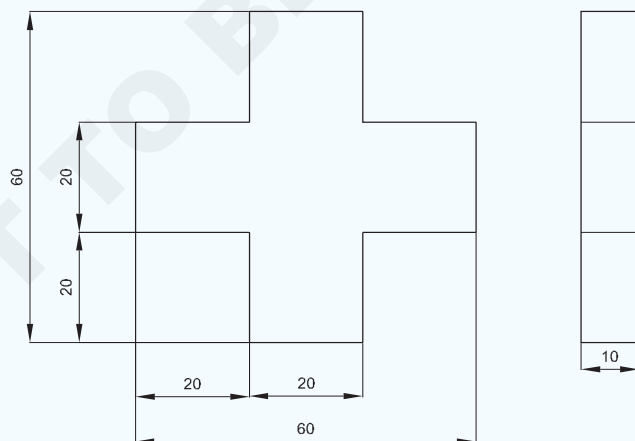


1	60 x ISF10 - 60	-	Fe310 PRE - MACHINED	-	TASK - 2	1.2.14
1	75 ISF10 - 75	-	Fe310 PRE - MACHINED	-	TASK - 1	1.2.14
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.
SCALE 1:1		MARKING AND SAWING			TOLERANCE : ±0.5mm	TIME : 10Hrs
					CODE NO. FIN1214E1	



କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ | (Job Sequence)

ଟାସ୍କ 1: ମାର୍କିଂ ଏବଂ ହ୍ୟାକସ୍କିଙ୍ଗ୍ |

- ବ୍ୟବହାର କରି 75x75x10 mm ର ପୂର୍ବ-ଯନ୍ତ୍ର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ | ଇସ୍ପାତ ନିୟମ |
- ମିଡିଆ ସେଲୁଲୋଇଡ୍ ଲାକକୁ ସମାନ ଭାବରେ ମାର୍କିଂ କରନ୍ତୁ | ଚାକିରିର ପୃଷ୍ଠ
- ଚାକିରିକୁ ଲେଉଟେଲିଂ ଫ୍ଲେଟରେ ରଖନ୍ତୁ |
- ବ୍ୟବହାର କରି ଜେନି କାଲିପରରେ 15 ମିଲିମିଟର ମାପ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | ଇସ୍ପାତ ନିୟମ |
- ସହିତ "AB" ପାର୍ଶ୍ୱରେ 15 ମିଲିମିଟର ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ | Fig 1 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଜେନି କାଲିପରର ସାହାଯ୍ୟ |
- ସେହିପରି, 30 ମିମି, 45 ମିମି ଏବଂ 60 ମିମି ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁ କରନ୍ତୁ | "AB" ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା | (Fig 1) |

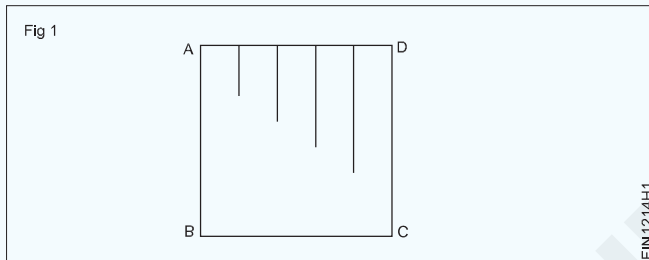


- ଜେନି କାଲିପର ବ୍ୟବହାର କରି ମାପକୁ 20 ମିଲିମିଟର ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | ଇସ୍ପାତ ନିୟମ |
- ଜେନି କାଲିପର ବ୍ୟବହାର କରି "AD" ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ |
- ସେହିପରି, 30 ମିମି, 40 ମିମି ଏବଂ 50 ମିମି ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁ କରନ୍ତୁ | Fig 2 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି "AD" ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା |
- ଏକ ବିନ୍ଦୁ ବ୍ୟବହାର କରି ହ୍ୟାକସ୍କିଂ ଲାଇନ ଉପରେ ସାକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପିଚ୍ କରନ୍ତୁ | ପିଚ୍ ଏବଂ ଏକ ବଲ୍ ପେନ୍ ହାତୁଡ଼ି Fig 3 |

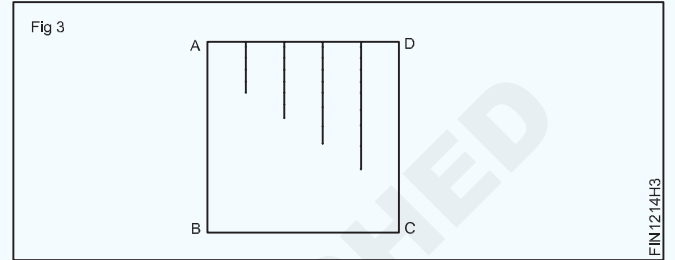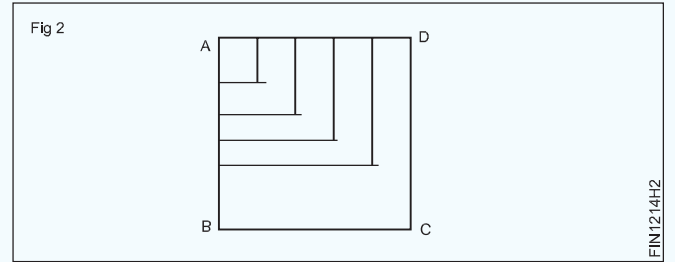


- ଚାକିରିକୁ ବେଶ୍ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷରେ ବୁ firm ଭାବରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ, "AD" କୁ ଭାଇସ୍ ଜାଉସ୍ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ |
- mm ମିମି ପିଚ୍ ହ୍ୟାକସ୍କିଂ କ୍ଲେଡ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ, କ୍ଲେଡ୍ କୁ ହ୍ୟାକ୍ କର୍ ଫ୍ରେମ୍ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଦାନ୍ତକୁ ଆଗକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ |
- ଝିଙ୍ଗ୍ ବାଦାମ ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ଟେନସନ୍ ପାଇଁ କ୍ଲେଡ୍ ଟାଣନ୍ତୁ |
- କ୍ଲେଡ୍ ଇପ୍ପି ଟିପିଟି ନହେବା ପାଇଁ ହ୍ୟାକସ୍କିଙ୍ଗ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଏକ ଖଣ୍ଡ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ |
- ହ୍ୟାକସ୍କିଂ ବ୍ୟବହାର କରି ସାମାନ୍ୟ ତଳ ଟାପ ସହିତ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ |
- ପଲ୍ ମାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଖା ସହିତ ଦେଖିଲେ |
- ଫରୱାର୍ଡ ଷ୍ଟେକରେ ଟାପ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ |
- ରିଟର୍ନ ଷ୍ଟେକରେ ଟାପ ଛାଡ଼ିଦିଅ |
- ଦେଖିବା ସମୟରେ କ୍ଲେଡ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲମ୍ବ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |
- ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ସହିତ ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

ଟାସ୍କ 2: ମାର୍କିଂ ଏବଂ ହ୍ୟାକସ୍କି କଟିଙ୍ଗ୍ |


- ବ୍ୟବହାର କରି 60x60x10mm ର ପୂର୍ବ-ଯନ୍ତ୍ର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ | ଇସ୍ପାତ ନିୟମ |
- ମିଡିଆ ସେଲୁଲୋଇଡ୍ ଲାକକୁ ସମାନ ଭାବରେ ମାର୍କିଂ କରନ୍ତୁ | ଚାକିରିର ପୃଷ୍ଠ
- ଚାକିରିକୁ ଲେଉଟେଲିଂ ଫ୍ଲେଟରେ ରଖନ୍ତୁ |
- ବ୍ୟବହାର କରି ଜେନି କାଲିପରରେ 20 ମିଲିମିଟର ମାପ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | ଇସ୍ପାତ ନିୟମ |
- ବ୍ୟବହାର କରି "AB" ପାର୍ଶ୍ୱରେ 20 ମିଲିମିଟର ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ | ଜେନି କାଲିପର Fig 1

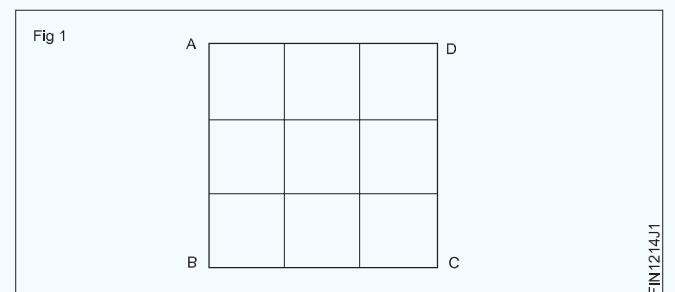

- ଚିତ୍ର 2 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଏକ ଡର୍ ପଞ୍ଚ ଏବଂ ଏକ ବଲ୍ ପିନ୍ ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ଚାକିରିର ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ପଞ୍ଚ ସାକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନ |

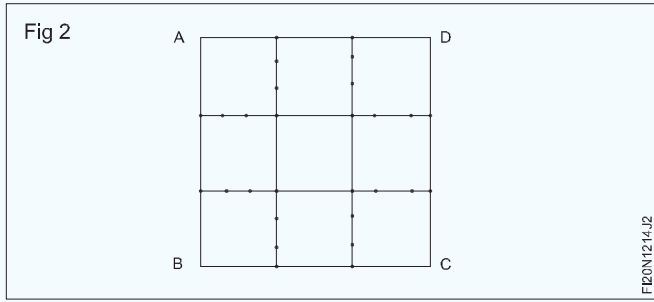

- ଚାକିରିକୁ ଦୃ AD ଭାବରେ ବେଞ୍ଚ ଭାଇସରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ, ପାର୍ଶ୍ବ "AD" କୁ ରଖନ୍ତୁ | ଭାଇସ୍ ଜନ୍ମ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ | (Fig 3)
- "AD" ପାର୍ଶ୍ବରେ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ରେଖା 1 ରୁ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଟନ୍ତୁ | ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଲମ୍ବ 20 ମିମି ଚିହ୍ନିତ | Fig 3

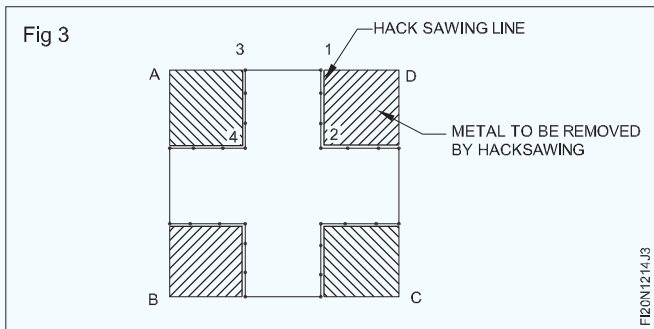

ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ପଞ୍ଚ ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଅଧା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ | ଦେଖିବା ସମୟରେ |

କୌଶଳକ୍ରମ (Skill Sequence)

ଏକ ଇଞ୍ଚାତ ନିୟମ ସହିତ ମାପିବା | (Measuring with a steel rule)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |

- ବସ୍ତୁର ଲମ୍ବ କିମ୍ବା ଏକ ଅଂଶ ମାପନ୍ତୁ |

ମାପିବାକୁ ଥିବା ଦି length ଘିଏରେ କିମ୍ବା ରେଫରେନ୍ସ ସ୍କେଲରେ ଡାହାଣ କୋଣରେ ନିୟମ ରଖନ୍ତୁ |


ଯଦି ସମ୍ଭବ ତେବେ ଏକ ଯୋଗାଯୋଗ ତେହେରା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଇଞ୍ଚାତ ନିୟମକୁ ଦେଖି ମାପ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ | (ଚିତ୍ର 1)

ଯଦି 1cm ଲାଇନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଏକ ନିୟମ ସହିତ ମାପନ୍ତୁ | ନିୟମର ଧାର ପୂରୁଣା କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି | (Fig 2)


ନିୟମଟି କାର୍ଯ୍ୟର ଧାର ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଧରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ | ଅନ୍ୟଥା ମାପ ସଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ | (Fig 3)



ଷ୍ଟିଲ୍ ନିୟମକୁ ସର୍ବଦା କାଟିବା ଉପକରଣଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ | ସ୍କ୍ରାପ୍ / କ୍ଷତିରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ |

- ସମାନ ସେଟିଂରେ, ଷ୍ଟିଲ୍ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକରି | କାର୍ଯ୍ୟଟି ଚିହ୍ନିତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ length 20 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ରୁ 4 ରେଖା କାଟିଲା | Fig 3 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ବାମ ପାର୍ଶ୍ବରେ |
- ସେହିପରି ଭାବରେ, କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଲାଇ ଏବଂ ଲାଇନକୁ 5 ରୁ 4, 6 ରୁ 7, 8 କାଟନ୍ତୁ | Fig 4 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି to 7, 9 ରୁ 10, 11 ରୁ 10 ଏବଂ 12 ରୁ 2 |

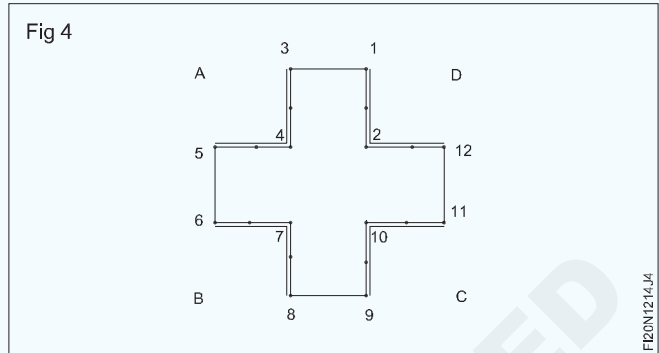

- Fig 5 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦେଖିବା ପରେ, ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ | ଇଞ୍ଚାତ ନିୟମ ସହିତ ଆକାର |

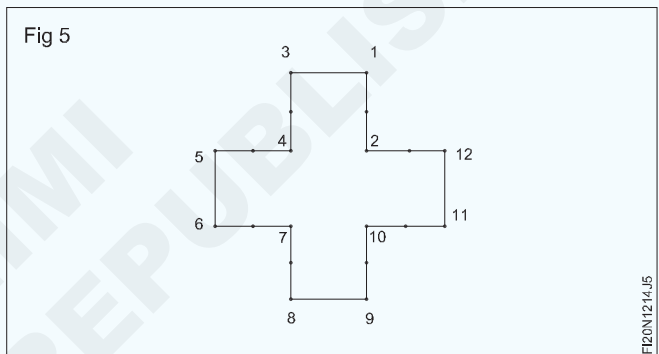

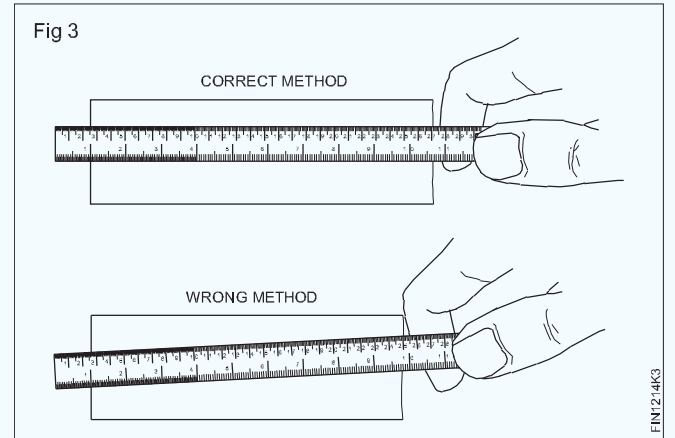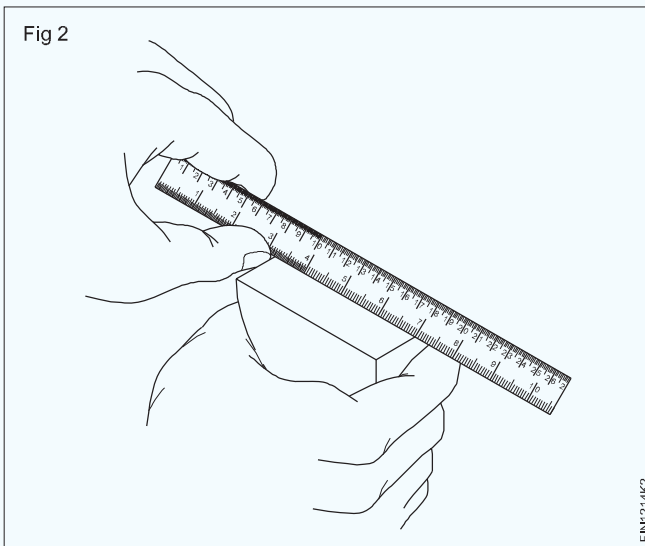


କାର୍ଯ୍ୟର ଧାର ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ମାର୍କିଂ ରେଖା | (Marking lines parallel to the edge of the job)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |


- ଏକ ଜେନି କାଲିପର୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ |

ଚିହ୍ନିତ ହେବାକୁ ପୃଷ୍ଠରେ ମାର୍କିଂ ମାଧ୍ୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ |

ଚିହ୍ନିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଆକାରରେ ଜେନି କାଲିପର୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ (ଯଥା) ।
ଏକ ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ସାହାଯ୍ୟରେ | (Fig 1)

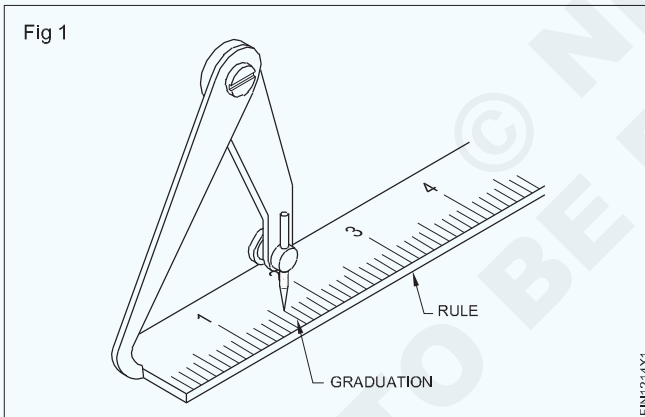

କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେଟ୍ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାନ୍ଡାର୍ଡ କରନ୍ତୁ | (Fig 2)

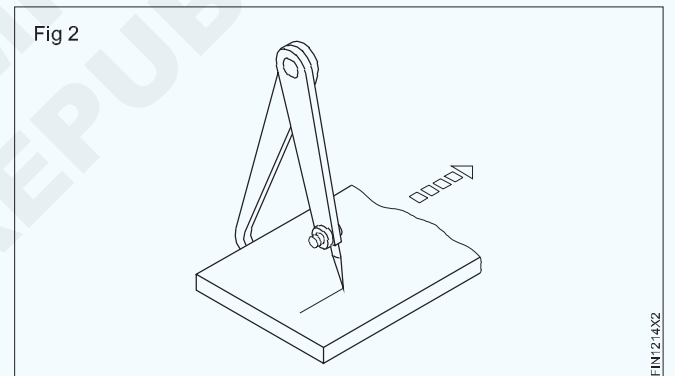

ସାମାନ୍ୟ ଇନଲାଇନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜେନି କାଲିପର୍ କୁ ଯୁନିଫର୍ମ ସ୍ପିଡ୍ ଏବଂ ମାର୍କ ଲାଇନ୍ ସହିତ ଘୁଆନ୍ତୁ |

60° ପ୍ରିଜ୍ ପଞ୍ଚ ବ୍ୟବହାର କରି ଚିହ୍ନିତ ରେଖାଗୁଡ଼ିକରେ ସାକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ | ସାକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରର ଅତି ନିକଟତର ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ |

ଚିହ୍ନିତ ରେଖା ପିଚ୍ କରିବା | (Punching the marked line)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |



- ପ୍ରିଜ୍ ପଞ୍ଚ ବ୍ୟବହାର କରି ଲାଇନ୍ କୁ ପିଚ୍ କରନ୍ତୁ |

କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲେଉଟେଇଁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ରେଖା ଚିହ୍ନିତ |

ଅପରେଟର୍ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି p ଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ୍ | ଆଙ୍ଗୁଠି ଏବଂ ହାତର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚ କୁ ଧରି ରଖ, Fig 1 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଚିହ୍ନିତ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଛୋଟ ଆଙ୍ଗୁଠି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହାତର ଧାରକୁ ବିଶ୍ରାମ କର |

ଭୁଲମ୍ବ ଅବସ୍ଥାରେ ଡର୍ ପିଚ୍ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଡର୍ ପିଚ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ବଲ୍ ପିନ୍ ହାତୁଡ଼ି ସହିତ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରନ୍ତୁ |

ପଞ୍ଚର ବିନ୍ଦୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବଲ୍ ପେନ୍ ହାତୁଡ଼ି ସହିତ ଏହାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଘାତ କରନ୍ତୁ ଚିତ୍ର 2 | ଏହି ବିନ୍ଦୁ ପଞ୍ଚ ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁରୁ ବକ୍ତ ରେଖା ଲେଖିବାବେଳେ ଓଜ୍ କମ୍ପାସ୍ ଗୋଡ଼କୁ ଖସିଯିବାକୁ ରୋକିଥାଏ | ଏକ ଧାଡ଼ିରେ ଦେଖିବା |

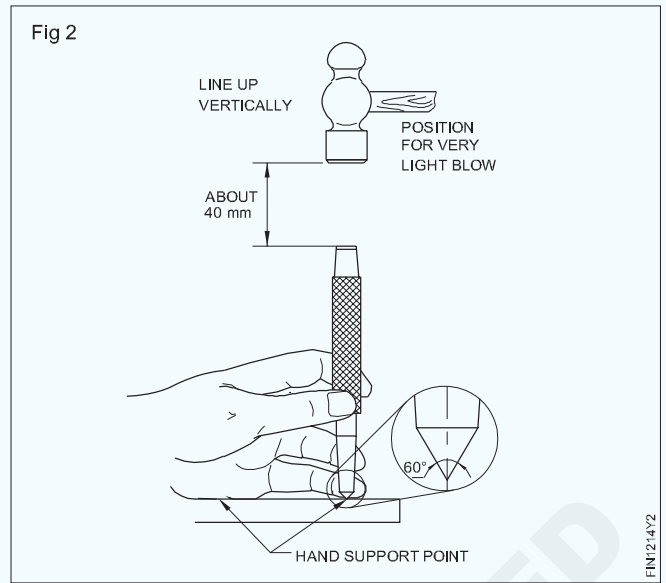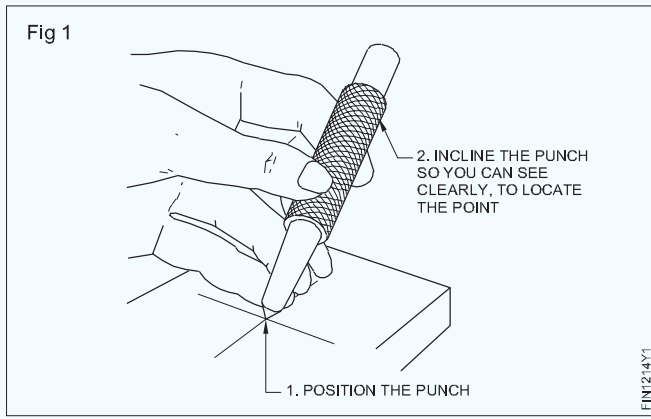


ଏକ ଧାଡ଼ିରେ ଦେଖିବା | (Sawing along a line)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |

- ହାକିସ୍ ହାରା ଏକ ସିଧା ଲାଇନ୍‌ରେ କାଟିବ |

ଦେଖିବା ପାଇଁ କ୍ରମ୍ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ କାଟିବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କର |
ଯଥାସମ୍ଭବ ଟାକିରିକୁ ଏପରି hold ଙ୍କରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଫ୍ଲାଟ କିମ୍ବା
ଲମ୍ବା ପାର୍ଶ୍ବକୁ ଧାର ଅପେକ୍ଷା କଟାଯାଇପାରିବ | (ଚିତ୍ର 1)

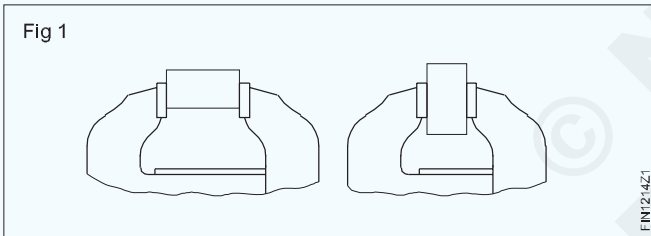

ଯଦି ଟାକିରିର ଏକ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆସ (ଝିଲ୍ ଆଙ୍ଗୁଳ ପରି), ଟାକିରିକୁ
ବନ୍ଦ କର ଯାହା ଦ୍ ସାବ ଠାରୁ ଓଭରହେଙ୍ଗ୍ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବା
କରାଯାଇପାରିବ | (ଚିତ୍ର 2)

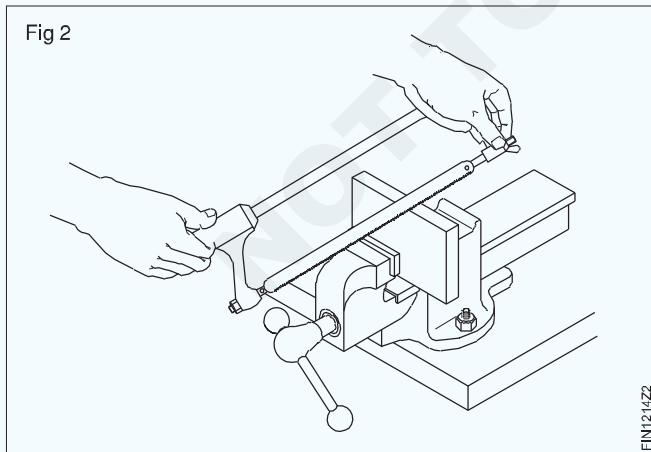

ଉପାଧାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଯଥାସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ
ଯେ ସର୍ବାଧିକ ଦୃ ness ତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚିହ୍ନିତ ସାହିଁ ଲାଇନ୍
ଉପା ଜହ୍ନର ପାର୍ଶ୍ବରେ ଅଛି |

ଟାକିରିର tingୁଲିଯିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ନହେବା ପାଇଁ ଜହ୍ନକୁ ଦୃ ly
ଭାବରେ ଟାଣନ୍ତୁ |


ଯେତେବେଳେ କଟାଯାଇଥିବା ବିଭାଗ ଟାଟର୍ ପ୍ରଭାବ କିମ୍ବା କମ୍ପନ
ଦେଖାଏ, କ୍ଲାମ୍ପିଙ୍ଗର ଉନ୍ନତି ଆବଶ୍ୟକ କରେ |

କାଟିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ପିଚ୍ ବ୍ଲେଡ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ |

କଟିଙ୍ଗ ବିଭାଗ ଛୋଟ, ବ୍ଲେଡ୍ ପିଚ୍‌କୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ | ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଥରେ
ଟାଟର୍ ଦାକ୍ତ କାଟୁଛି |

ବ୍ଲେଡ୍ ପିଚ୍ ସାମଗ୍ରୀ କଠିନ ହେବା ଉଚିତ୍ |

ବ୍ଲେଡ୍‌କୁ ଏତେ ଦୂରରେ ଠିକ କରନ୍ତୁ ଯେ ଦାକ୍ତ କାଟିବା ଦିଗରେ ଅଛି |
(ଚିତ୍ର 3)

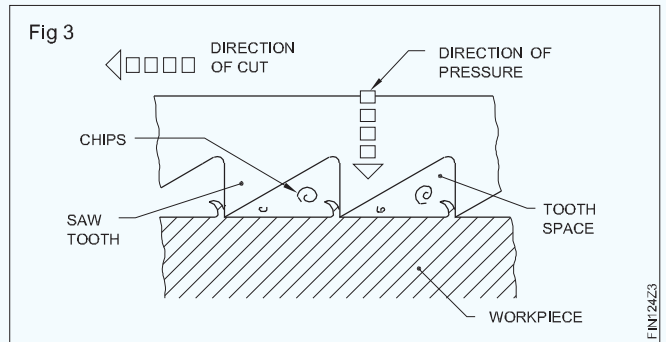

କେବଳ ତେଜା ବାଦାମ ବ୍ୟବହାର କରି ବ୍ଲେଡ୍‌କୁ ଟାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେନସନ୍
କରନ୍ତୁ |


ସାବଧାନ

ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ଲେଡ୍ ଟେନସନ୍-କଟ୍ ସିଧା ହେବ ନାହିଁ ।

ଅଧିକ ଟେନସନ୍-କ୍ଲେଡ୍ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ।

ହ୍ୟାକସ୍ ଖସିଯିବାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସୁଗମ ଏବଂ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ
ଉପରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏକ ଖଣ୍ଡ ପାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 4)

Fig 4

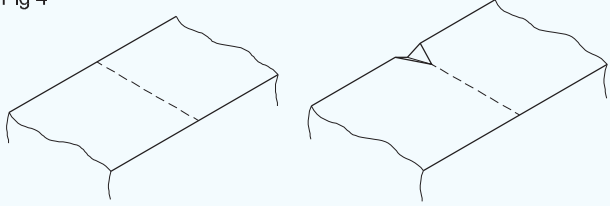

ଚିକିତ୍ସା ଅଳ୍ପ ତଳ ହାତ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ କିଛି । ଦାନ୍ତ
କାଟୁଛି । କେବଳ ଆଗକୁ (କାଟିବା) ସମୟରେ ତଳକୁ ଦବାନ୍ତୁ । ଆଘାତ ।

କ୍ଲେଡର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଦାନ୍ତର ଶୀଘ୍ର ଫୁଲି ନହେବା ପାଇଁ କ୍ଲେଡର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ଦୈର୍ଘ୍ୟ length ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ଚିକିତ୍ସା ଦିଗ ସହିତ କ୍ଲେଡକୁ କଠୋର ଭାବରେ ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତୁ । ଦେଖିବା ସମୟରେ
ଫ୍ରେମ୍ କୁ ଟାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ କ୍ଲେଡ୍ ହଠାତ୍ କ୍ଲେଡ୍ ଭାଙ୍ଗିପାରେ ।

ଯଦି ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ କାଟିବାକୁ ଚିସର୍ତ୍ତ କରନ୍ତୁ । ଚିକିତ୍ସା
ରେଖା ଠାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ଅତ୍ୟଧିକ ଅଟେ ।


କ୍ଲେଡ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ଆଘାତ ନହେବା ପାଇଁ କଟ୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ
କରିବା ସମୟରେ କଟିଙ୍ଗ୍ ମନ୍ତ୍ର କରନ୍ତୁ


ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଧାତୁ ଦେଖିବା | (Sawing different types of metals of different sections)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |


- ଧାତୁର ବିଭିନ୍ନ ଘନତା କାଟିବା |
- ଧାତୁର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ କାଟିବା |


TASK 1

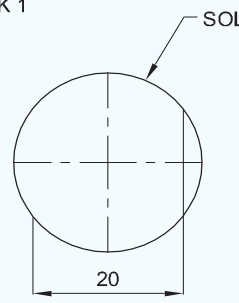

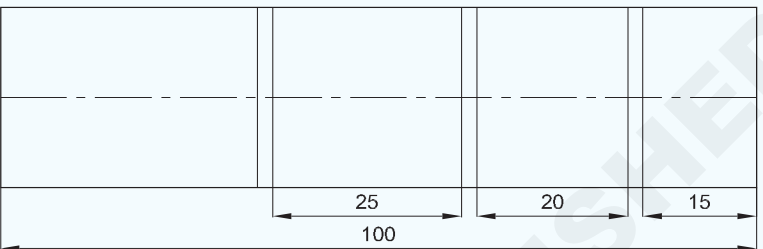



TASK 2

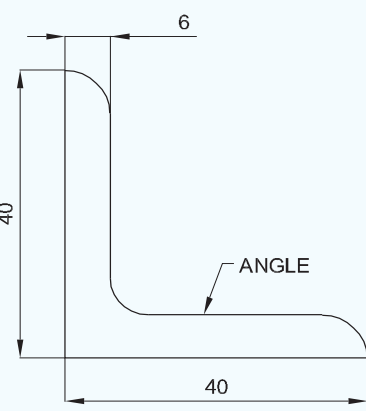

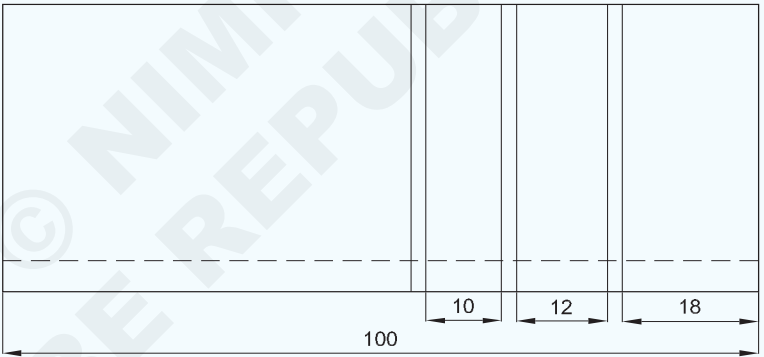


TASK 3

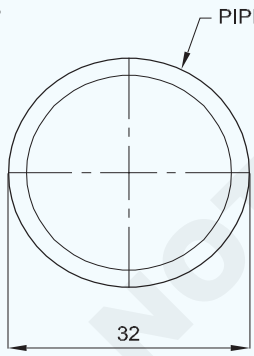

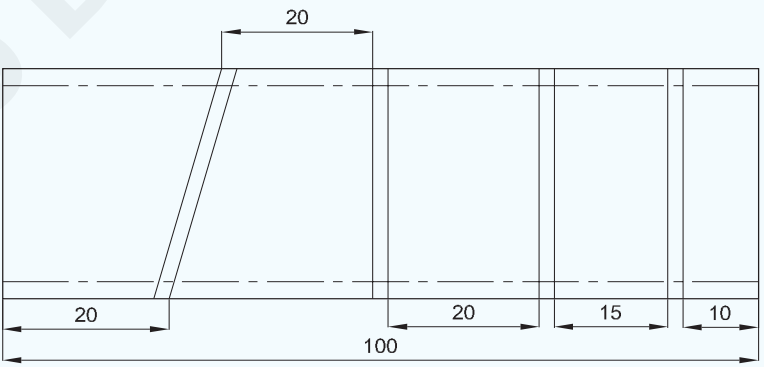

	Ø32 x 3.2 - 100 IS:1161		Fe310	05	1	1.2.15
	ISA 40x40x6 - 100		Al310	05	1	1.2.15
1	Ø25 - 100	-	Co310	05	1	1.2.15
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.

 SCALE 1:1



SAWING DIFFERENT TYPES OF METAL OF DIFFERENY SECHENT

TOLERANCE :

TIME :

CODE NO. FI20N1215E1

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ | (Job Sequence)

ଟାସ୍କ 1: ଗୋଲାକାର ବାଡ଼ିରେ ଦେଖିବା |

- ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି କଞ୍ଚାମାଲ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ଗୋଲାକାର ରତର ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡକୁ 100 ମିମି ଲମ୍ବରେ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଧାରରୁ ବୁରଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରନ୍ତୁ |
- ଯେଉଁଠାରେ ମାର୍କିଂ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ସେଠାରେ ମାର୍କିଂ ମିଡିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ |
- ମାର୍କିଂ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଗୋଲାକାର ରତକୁ ଭୂଲମ୍ବ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ |
- V କ୍ଲବ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଲାକାର ବାଡ଼ିକୁ ସମର୍ପନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ |
- କ୍ଲବ୍ ମାର୍କିଂ କରି ହ୍ୟାକ୍ ଲାଇନ୍ |
- ଡର୍ ପିଚ୍ ସହିତ ସାୟିଂ ଲାଇନ୍ରେ ସାକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନକୁ ପିଚ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଚାକିରିକୁ ବେଞ୍ଚ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷରେ ରଖନ୍ତୁ |
- ହ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରେମରେ 1.8 ମିଲିମିଟର ପିଚ୍ ହ୍ୟାକ୍ସ କ୍ଲେଡ୍ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଟିପିଟି ନହେବା ପାଇଁ କାଟିବା ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଖଣ୍ଡ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ | କ୍ଲେଡ୍

- ଗୋଲାକାର ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ତଳକୁ ଚାପ ସହିତ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ | ହ୍ୟାକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ବାଡ଼ି |
- ଉପଯୁକ୍ତ ଚାପ ଦେଇ ହ୍ୟାକ୍ସିଂ ଲାଇନ୍ ଉପରେ କାଟନ୍ତୁ | କ୍ଲେଡ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲମ୍ବ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଗକୁ ଏବଂ ରିଟର୍ନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ |
- ଦେଖିବା ସମୟରେ କାଟିବା ଗତି ସ୍ଥିର ହେବା ଉଚିତ୍ | ଗୋଲାକାର ବାଡ଼ି |
- କର୍ ଶେଷ କରିବାବେଳେ, ଏଡାଭବାକୁ ଚାପକୁ ମଜୁର କରନ୍ତୁ | କ୍ଲେଡ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଘାତ |
- ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ସହିତ ଗୋଲାକାର ରତର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

ହ୍ୟାକ୍ସ କ୍ଲେଡ୍ ଚୟନ |

- ନରମ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ 1.8 ମିଲିମିଟର ପିଚ୍ କ୍ଲେଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ | ଦେଖିବା ସମୟରେ |
- କଠିନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ 1.4 ମିମି ପିଚ୍ କ୍ଲେଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ | ଦେଖିବା ସମୟରେ |


ଟାସ୍କ 2 : ଇସ୍ପାତ କୋଣରେ ଦେଖିବା |

- କର୍ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିତ କର ଏବଂ ପିଚ୍ କର |
- Figure 1 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ବେଞ୍ଚ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷରେ ଚାକିରି ଧରି ରଖନ୍ତୁ |
- ହ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରେମରେ 1.8 ମିଲିମିଟର କଠିନ ପିଚ୍ କ୍ଲେଡ୍ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ |
- ହ୍ୟାକ୍ ସହିତ ସାୟିଂ ଲାଇନ୍ ସହିତ କାଟନ୍ତୁ |
- ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ସହିତ କୋଣର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

ସାବଧାନ

ଅନୁଯାୟୀ ସଠିକ୍ ପିଚ୍ କ୍ଲେଡ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ | ଆକୃତି ଏବଂ କାଟିବାକୁ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀ |

Fig 1

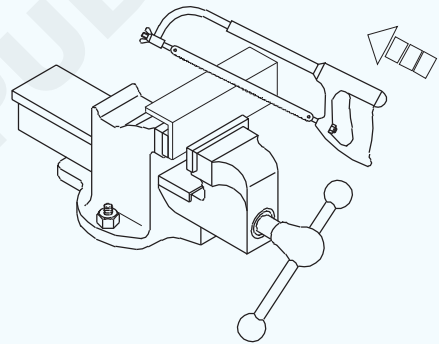

FI20N1215H1

ଦେଖିବା ସମୟରେ, କ୍ଲେଡ୍‌ର ଦୁଇ କିମ୍ବା ଅଧିକ ବାଡ଼ି | ଧାତୁ ବିଭାଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ ହେବା ଉଚିତ୍ |


ଟାସ୍କ 3 : ପାଇପ୍ ଉପରେ ଦେଖିବା |

- କର୍ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିତ କର ଏବଂ ପିଚ୍ କର |
- ଟିଡ୍ର 1 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ବେଞ୍ଚ ଭାଇସ୍ ରେ ଚାକିରି ଧରି ରଖନ୍ତୁ |
- ହ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରେମରେ 1.0 ମିଲିମିଟର ପିଚ୍ କ୍ଲେଡ୍ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ |
- ହ୍ୟାକ୍ ସହିତ ସାୟିଂ ଲାଇନ୍ ସହିତ କାଟନ୍ତୁ |
- ହ୍ୟାକ୍ କରିବା ସମୟରେ ପାଇପ୍ ର ସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ | ଦେଖିବା

ସାବଧାନ

ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷରେ ପାଇପ୍ ଟାଣିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ | ବିକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରେ |

Fig 1

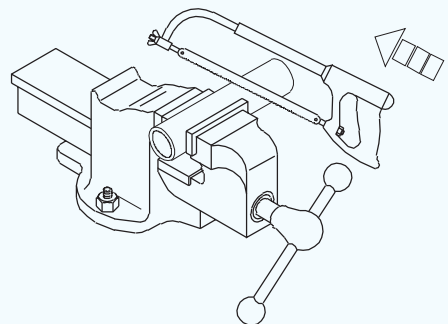

FI20N1215H2

ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ |

କାଟିବା ସମୟରେ ବହୁତ ଧୀର କାଟନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାପ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ | ମାଧ୍ୟମରେ

କୌଶଳକ୍ରମ (Skill Sequence)

ହ୍ୟାକସିଙ୍ଗ୍ (ହୋଲ୍ଡିଂ-ପିଚ୍ ଚୟନ) (Hacksawing (holding-pitch selection))




ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

- ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁ ବିଭାଗ ପାଇଁ ବ୍ଲେଡ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।
- ହ୍ୟାକସିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ଖାର୍ଚ୍ଚସ୍ଥିର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ।

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଧରି ରଖିବା ।

କ୍ରମ-ସେକ୍ସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ କଟା ହେବାକୁ ଥିବା ଧାତୁକୁ ରଖନ୍ତୁ । ହ୍ୟାକସିଂ ପାଇଁ ।


ଯଥାସମ୍ଭବ ଚାକିରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଯାହା ଉପରେ କଟାଯିବ । ସମତଳ ପାର୍ଶ୍ବ ବରଂ ଧାର କିମ୍ବା କୋଣ । ଏହା କମିଯାଏ । ବ୍ଲେଡ୍ ଭାଙ୍ଗିବା । (Figs 1,2 ଏବଂ 3)

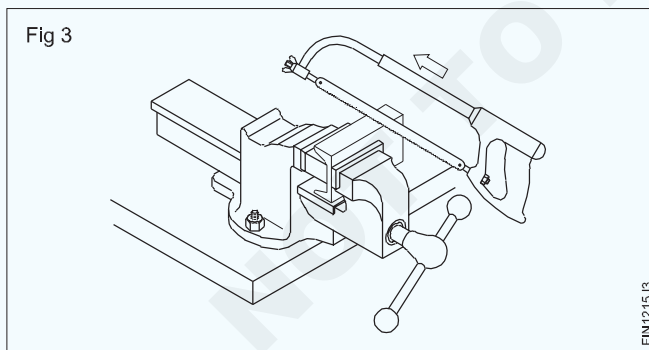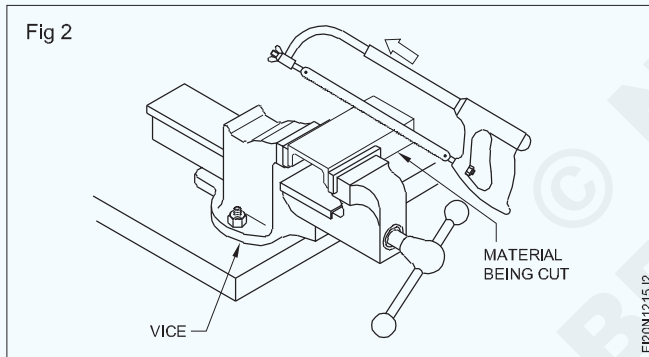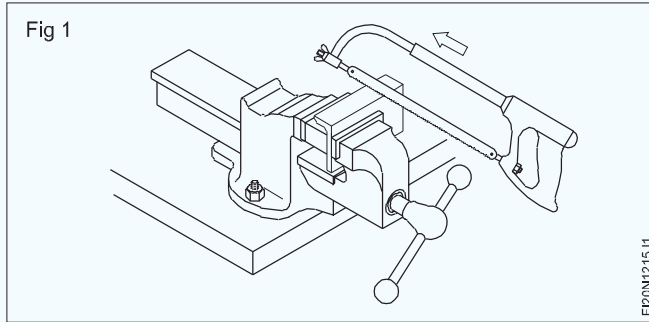


ବ୍ଲେଡର ଚୟନ ଆକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଏବଂ କାଟିବାକୁ ଥିବା ପଦାର୍ଥର କଠିନତା ।

ପିଚ୍ ଚୟନ ।


ନରମ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା ପିତ୍ତଳ, ପିତ୍ତଳ, ନରମ ଇସ୍ପାତ, କାଷ୍ଠ । ଲୁହା, ଭାରୀ କୋଣ ଇତ୍ୟାଦି 1.8 ମିମି ପିଚ୍ ବ୍ଲେଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । (Fig 4)

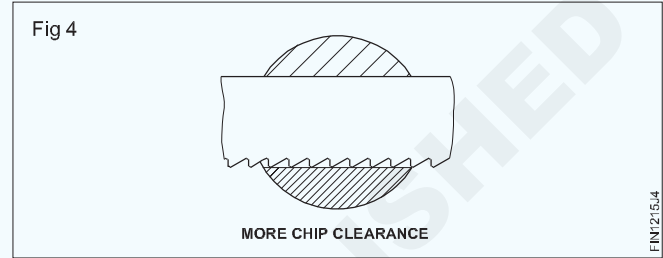

ଟୁଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, ହାଇ କାର୍ବିଡ୍, ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ a ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । 1.4 mm ପିଚ୍ । ଆଙ୍ଗୁଲି ଆଇରନ୍, ପିତ୍ତଳ ଟ୍ୟୁବ୍, ତମ୍ବା, ଲୁହା ପାଇପ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ 1 ମିମି ପିଚ୍ ବ୍ଲେଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । (Fig 5)

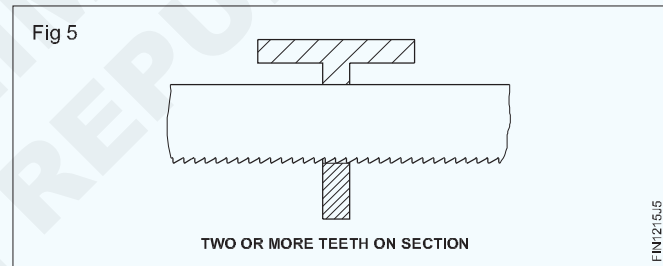

କଣ୍ଟ୍ରାୟର୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପତଳା ଟ୍ୟୁବ୍ ପାଇଁ, ସିଡ୍ ଧାତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ 0.8 ମିମି ପିଚ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । (Fig 6)

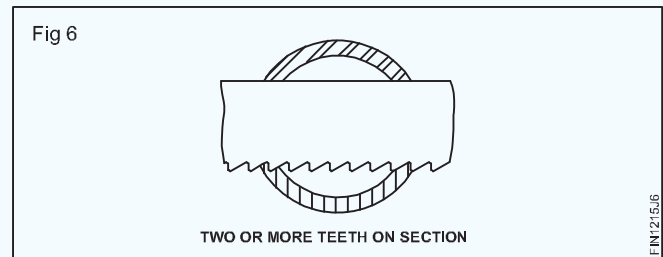


ହାକସିଙ୍ଗ୍ | (Hacksawing)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

- ସଠିକ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଏବଂ ଦିଗ ବଜାୟ ରଖି ହାକସ୍ କ୍ଲେଡ୍ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଏକ ହାକସ୍ ସହିତ ଧାତୁ ଖଣ୍ଡ କାଟି ଦିଅ ।


ହାକସ୍ କ୍ଲେଡ୍ ଫିକ୍ସିଂ ।

ହାକସ୍ କ୍ଲେଡର ଦାକ୍ତ ଦିଗକୁ ସୁଚାଇବା ଉଚିତ୍ । କଟା ଏବଂ ହାଣ୍ଡେଲଠାରୁ ଦୂରରେ । (Fig 1)

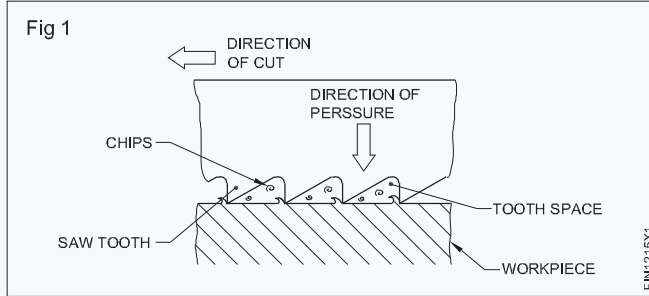

କ୍ଲେଡ୍ ସିଧା, ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଟେକ୍ନିକ୍ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ


କଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାବେଳେ ଏକ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ତିଆରି କରନ୍ତୁ । (Fig 2)

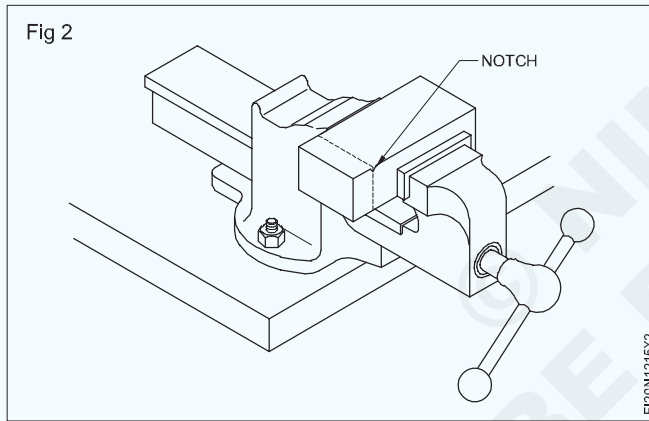

ଏକ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଫାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି 'V' ନଟ୍ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ।


କାଟିବା ଗତି ସ୍ଥିର ହେବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ କ୍ଲେଡର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ ଲମ୍ବ ଘିଏ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

କେବଳ ଫରୱାର୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ସମୟରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । (Fig 3)

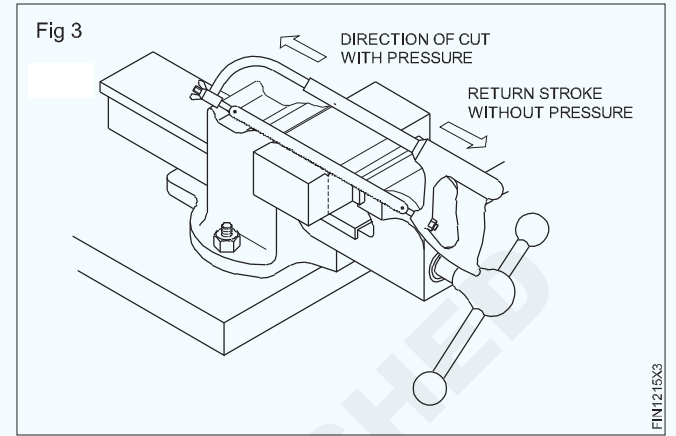

କାଟିବା ସମୟରେ ଅତିକମରେ ଦୁଇରୁ ତିନି ଦାକ୍ତ କାମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ୍ । ପତଳା କାମ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ପିଚ୍ କ୍ଲେଡ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ । (Fig 4 ଏବଂ 5)

ହାକ୍ କରିବା ସମୟରେ ପାଇପ୍ ର ଛିଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ । (Fig 4 ଏବଂ 5)

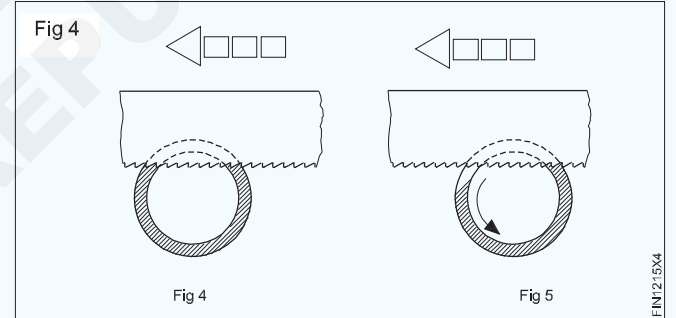


ସାଧାରଣତଃ,, ହାତରେ ହାକ୍ କରିବା ସମୟରେ ଏକ କୁଲାଣ୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ, ଭାରୀ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କୁଲାଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ।

କ୍ଲେଡ୍ କୁ ଶୀଘ୍ର ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏକ କଟ୍ ଶେଷ କରିବାବେଳେ, କ୍ଲେଡ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ନିଜ ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଘାତ ନହେବା ପାଇଁ ମହୁର ଗତି କର ।

ଚ୍ୟାନେଲ ଫାଇଲ୍, ସମାନ୍ତରାଳ | (Filing channel, parallel)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଦାଖଲ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରିୟ ଭୂସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଏକ ବେଞ୍ଚରେ ରଖନ୍ତୁ |
- ଏକ ଫ୍ଲାଟ ବସ୍ତୁଟି ଫାଇଲ୍ ସହିତ ଏକ ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଏକ ଟେଷ୍ଟ ବର୍ଗର ସିଧା ଧାର / କ୍ଲେଡ୍ ସହିତ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ପୃଷ୍ଠର ସମତଳତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ବାହ୍ୟ କାଲିପର୍ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |


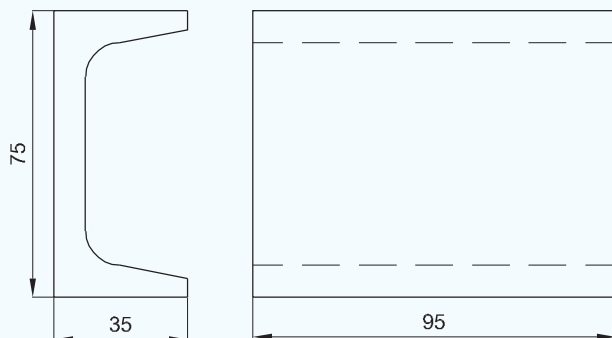


କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ | (Job Sequence)

- ଏକ ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ସହିତ ଷ୍ଟକ୍ ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ଟାକ୍ରିଟିକୁ ବେଞ୍ଚ bench ଉପାଧାନରେ ଧରି ରଖି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ପୃଷ୍ଠରୁ S1 | ଉପରକୁ ଆଣିବେ | (Fig 1)

କେବଳ ସୀମିତ କ୍ଲାମ୍ପିଂ ଫୋର୍ସ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପଟି ବଙ୍କା ହୁଏ ନାହିଁ |

- ଜେନି କାଲିପର୍ ସହିତ S1 ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ S2 ଏବଂ S3 ପୃଷ୍ଠରେ 35 ମିଲିମିଟର ରେଖା ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ |
- ଚିହ୍ନିତ ରେଖା (Fig 2) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଟି ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ନିୟମ ସହିତ ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ସିଧାସଳଖ ଧାର ସହିତ ଭୂପୃଷ୍ଠ ସ୍ତରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ବାହ୍ୟ କାଲିପର୍ ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ନିୟମ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

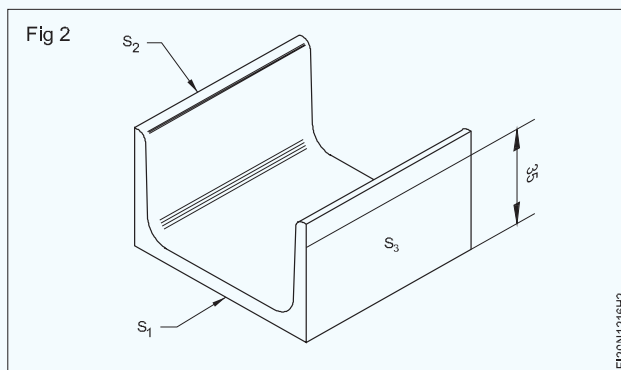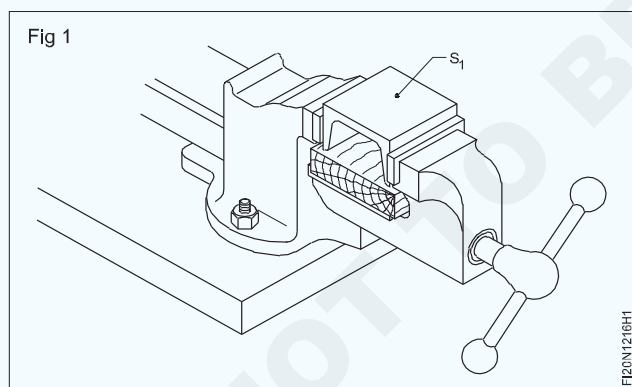

- ଏକ ଫ୍ଲାଟ ବସ୍ତୁଟି ଫାଇଲ୍ ସହିତ ଭୂପୃଷ୍ଠ S1 ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଏକ ଟେଷ୍ଟ ବର୍ଗର ସିଧା ଧାର / କ୍ଲେଡ୍ ସହିତ ଭୂପୃଷ୍ଠ ସ୍ତରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

1	BISLC 75 - 95	-	Fe310	16	1	1.2.16
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.
SCALE 1:1	CHANNEL PARALLEL				TOLERANCE :	TIME : 5Hrs
					CODE NO. FIN1216E1	


କୌଶଳକ୍ରମ (Skill Sequence)

ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ ଦାଖଲ | (Filing flat surface)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |

• ଫାଇଲ୍ ଫାଇଲ୍ |


ବେଞ୍ଚ ଉପାଧିକ୍ଷର ଉଚ୍ଚତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ | (Fig 1) ଯଦି ଉଚ୍ଚତା ଅଧିକ, ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଏହା କମ୍, ଚୟନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ | ଅନ୍ୟ ଏକ ଓକ୍ସିଡେଣ୍ଟ |

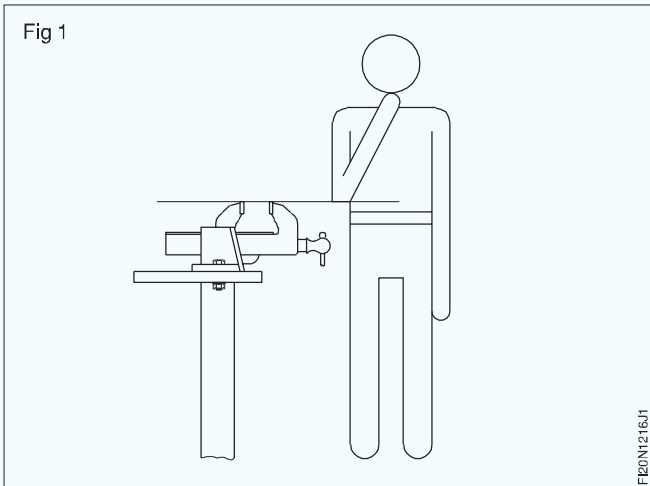

ଚାକିରିକୁ ବେଞ୍ଚ ଉପାଧିକ୍ଷରେ 5 ରୁ 10 ମିମି ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ସହିତ ଧରି ରଖନ୍ତୁ |

ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୋଭ୍ ଏବଂ ଲମ୍ବ ଫାଇଲ୍ ଫାଇଲ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ |

- ଚାକିରିର ଆକାର |
- ଅପସାରଣ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ଧାତୁର ପରିମାଣ |
- ଚାକିରିର ସାମଗ୍ରୀ |

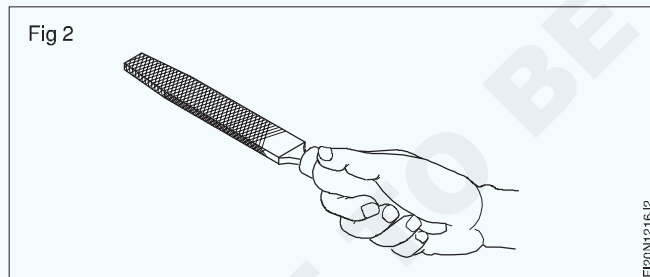

ଫାଇଲ୍ ର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ଦୃଢ଼ tight ଭାବରେ ଫିଟ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ | ଧରି ରଖନ୍ତୁ | ଫାଇଲ୍ ର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ (Fig 2) ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରି ଫାଇଲ୍ କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ push | ଡାହାଣ





ହାତର ଖଜୁରୀ କିମ୍ବା ବାମ ହାତର ଖଜୁରୀ | ଧାତୁର ପରିମାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଫାଇଲ୍‌ର ଟିପ୍ ଧରି ରଖନ୍ତୁ |

ଭାରି ଦାଖଲ ପାଇଁ | (Fig 3)

ହାଲୁକା ଫାଇଲ୍ ପାଇଁ | (Fig 4)

ସ୍ଥାନୀୟ ଅସମାନତା ହଟାଇବା ପାଇଁ | (Fig 5)

ସ୍ଥାନୀୟ ଅସମାନତା ହୁ ଫାଇଲ୍ ଅପସାରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ | ସମାପ୍ତ (Fig 6) ସମାପ୍ତ ଫାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ଜରିମାନା ପାଇଁ କରାଯାଇପାରିବ | ସମାପ୍ତ

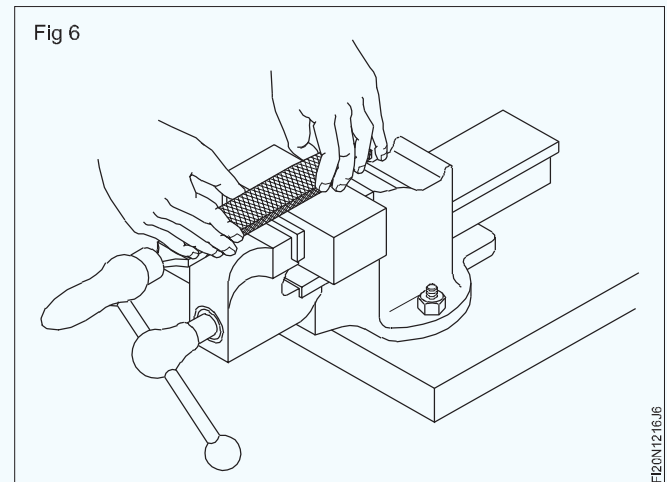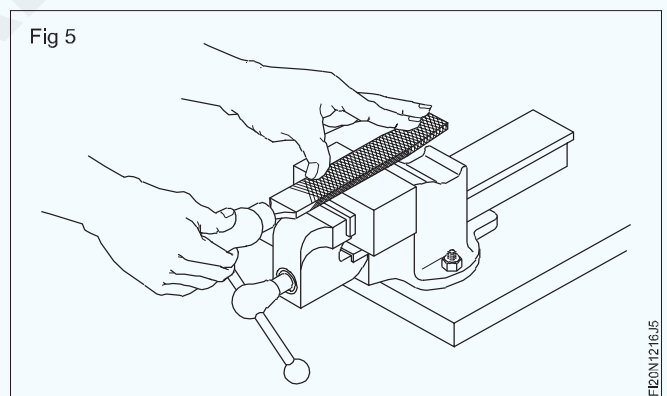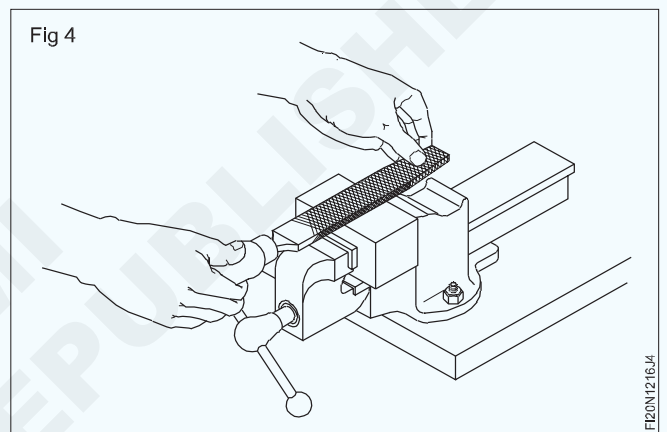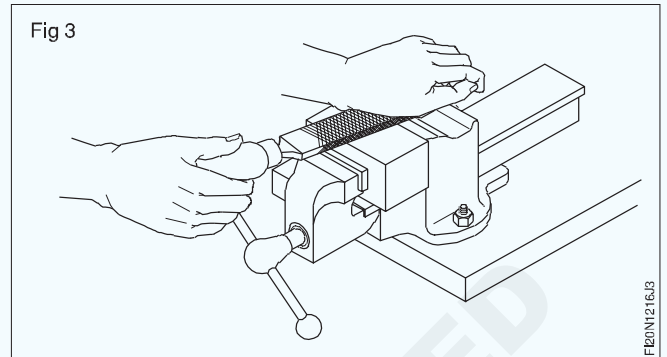

ଅଗ୍ରଗାମୀ ସମୟରେ ଫାଇଲକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଠେଲି ଦାଖଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ । ଷ୍ଟୋକ ଏବଂ ରିଟର୍ନ ଷ୍ଟୋକ୍ ସମୟରେ ଚାପକୁ ମୁକ୍ତ କର ।


ଷ୍ଟୋକ ଦେବା ଜାରି ରଖ । ଫାଇଲ ର ଚାପକୁ ସଫଳିତ କରନ୍ତୁ । ଏପରି ଭାବରେ ଫାଇଲ ସର୍ବଦା ସମତଳ ଏବଂ ସିଧା ରହିଥାଏ । ଦାଖଲ ହେବାକୁ ଥିବା ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ।

ସମତଳତା ଏବଂ ବର୍ଗତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା | (Checking flatness and squareness)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

- ସମତଳତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ବର୍ଗତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ସମତଳତା ଯାଞ୍ଚ (Fig 1)

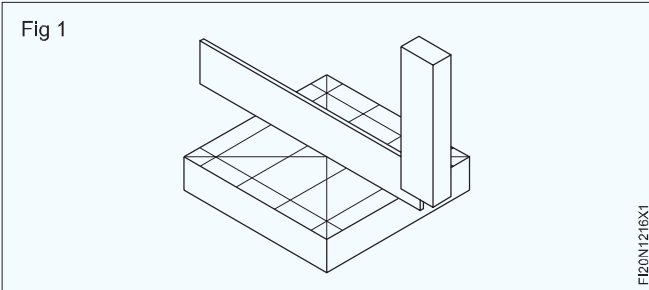

ଚେଷ୍ଟା ବର୍ଗର କ୍ଲେଡ଼ ପାଇଁ ଏକ ସିଧା ଧାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ସମତଳତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବର୍ଗର କ୍ଲେଡ଼ ରଖନ୍ତୁ । ସମସ୍ତ ଦିଗରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସମଗ୍ର ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଆକ୍ଷାଦାନ କରାଯିବ ।



ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । ହାଲୁକା ବ୍ୟବଧାନ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଦାଗଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚିତ କରିବ ।

ବର୍ଗତା ଯାଞ୍ଚ: ବୃହତ ସମାପ୍ତ ପୃଷ୍ଠକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ । ରେଫରେନ୍ସ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଭାବରେ । ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ରେଫରେନ୍ସ ପୃଷ୍ଠଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାଖଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ବରତୁ ମୁକ୍ତ ଅଟେ ।

ରେଫରେନ୍ସ ପୃଷ୍ଠରେ ବଟ ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ଦବାନ୍ତୁ । (Fig 2)

ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଆଣ Fig 3) ଏବଂ କ୍ଲେଡ଼ ଦ୍ଵିତୀୟ ପୃଷ୍ଠକୁ ସ୍ପର୍ଶ କର ଯାହା ସହିତ ବର୍ଗତା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ।

ହାଲୁକା ବ୍ୟବଧାନ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଦାଗଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚିତ କରିବ ।

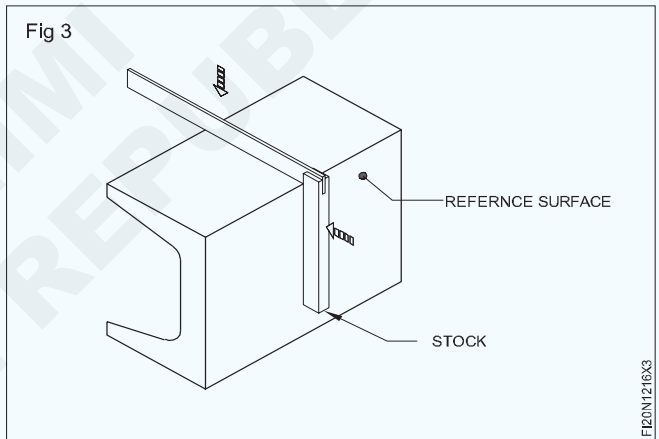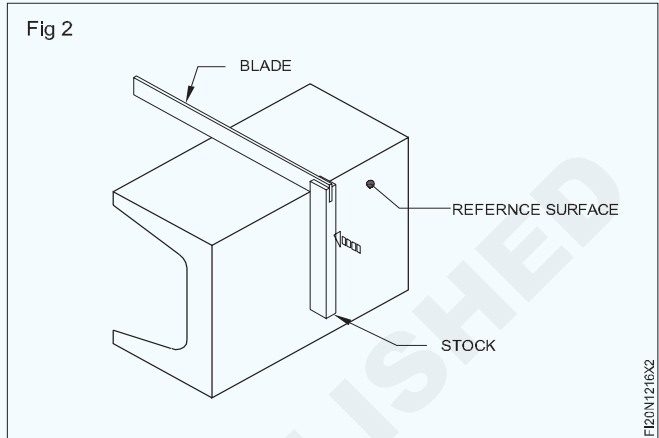

ବାହ୍ୟ କାଲିପର୍ ସହିତ ମାପିବା | (Measuring with outside calipers)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।


- ମାପ ପାଇଁ ସଠିକ୍ କ୍ଷମତା କାଲିପର୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।
- ଉଭୟ ଆକାରକୁ ଦୃଢ଼ firm ଗଣ୍ଠି ଏବଂ ବସନ୍ତ କାଲିପର୍ରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଏକ ଇସ୍ପାତ ନିୟମ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଠିକତା ମାପ ଉପକରଣକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ଆକାରଗୁଡ଼ିକ ପ କୁ ।

ବାହାରେ କାଲିପର୍: ଡାଇମେଟର ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏକ କାଲିପର୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ । ମାପିବାକୁ

କାଲିପର୍ ବାହାରେ ଏକ 150 ମିମି କ୍ଷମତା ଆକାର ମାପ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଅଟେ । 0-150mm ରୁ


କାଲିପରଗୁଡ଼ିକର ଜନ୍ମ ଖୋଲନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ମାପିବାକୁ ଥିବା ଡାଇମେଟର ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପାସ୍ କରନ୍ତି । ଆକାର ମାପିବାବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଗୋଡ଼ର ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁକୁ ଖାର୍ଜସିପ୍ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଆନ୍ତୁ । ଗୋଡ଼ର ଅନ୍ୟ ବିନ୍ଦୁର ଅନୁଭବ ।

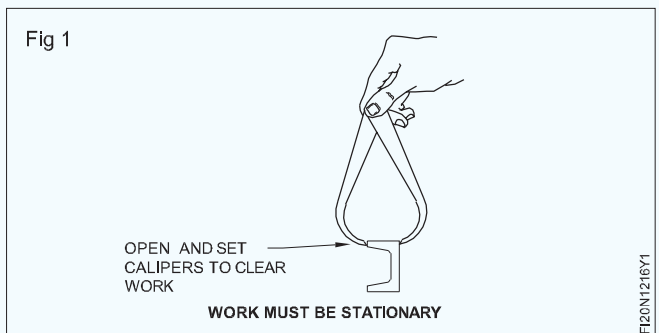


ଯଦି ଗୋଡ଼ର ଅନ୍ୟ ପଏଣ୍ଟରେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ । ଏକ କାଠ ଉପରେ ଦୃଢ଼ firm ମିଳିତ କାଲିପର୍ସର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ର ପଛ ଭାଗ ।

ଏହାର ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସରୁ ଖସିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଣ୍ଡ । 'ଅନୁଭବ'ର ସଠିକ୍ ଅର୍ଥ ଦେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର । (Fig 2)

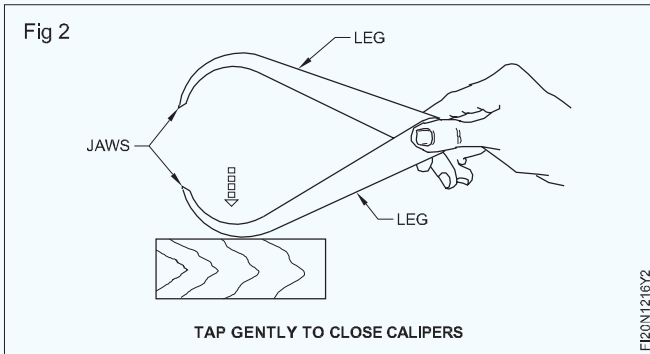

କାରଣ ଆକାର ପଢ଼ିବାର reading ସଠିକତା ନିର୍ଭର କରେ । ଯୁଗ୍ମାତଃ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଉପରେ, ଉଚ୍ଚ ଯଦ୍ ନେବା ଉଚିତ୍ । ସଠିକ୍ 'ଅନୁଭବ' ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାୟାମ କର ।


ବାହାରେ କାଲିପର୍ ବାହାରେ, ସ୍ବରୁ ବାଦାମକୁ ସଜାଡନ୍ତୁ । ଯାହା ଦ୍ବାରା ଜନ୍ମର ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ କେବଳ ଖସିଯାଏ । ସଠିକ୍ ଅର୍ଥ ଦେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ । ଅନୁଭବ (Fig 3)

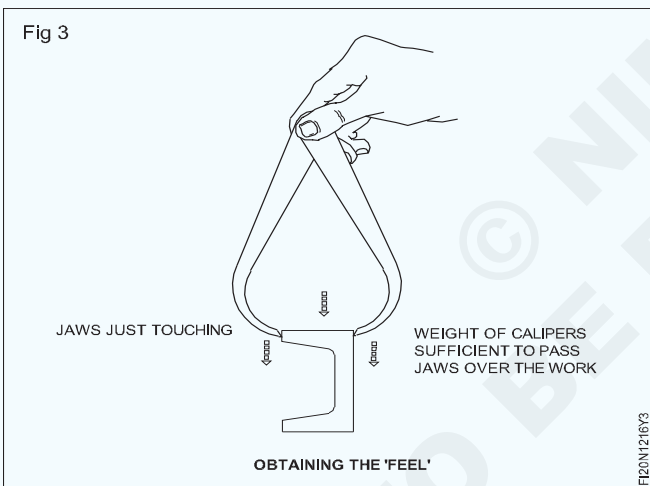


ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସଠିକ୍ ପାଇଁ ବାହ୍ୟ କାଲିପର୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ୍ କରୁଛ । 'ଅନୁଭବ' ମାପକୁ ଏକ ଇସ୍ପାତ ନିୟମ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି transfer ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତୁ । ସଠିକ୍ ପରିମାପ ଯନ୍ତ୍ର ଯେପରି ହୋଇପାରେ ।

ବାହ୍ୟ କାଲିପର୍ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳତା ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି । (Fig 4)

ସ୍ବାତକୋଭର ଇସ୍ପାତ ନିୟମକୁ ଏକ ସମତଳ ପୃଷ୍ଠରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିୟମ ଶେଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଜନ୍ମର ବିନ୍ଦୁକୁ ଦୃଢ଼ ly ଭାବରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ । (Fig 4)

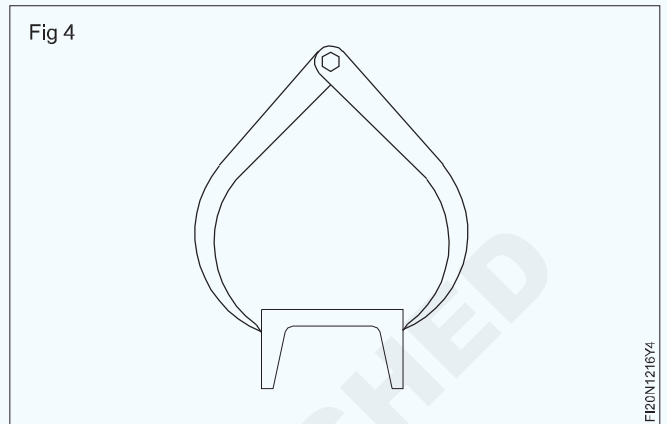

ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ବିନ୍ଦୁ ସ୍ବାତକୋଭର ଉପରେ ରଖାଯିବା ଉଚିତ୍ ଯାହା ଦ୍ବାରା other ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମର ବିନ୍ଦୁ ଇସ୍ପାତ ନିୟମର ଧାର ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଅଟେ । (Fig 5)

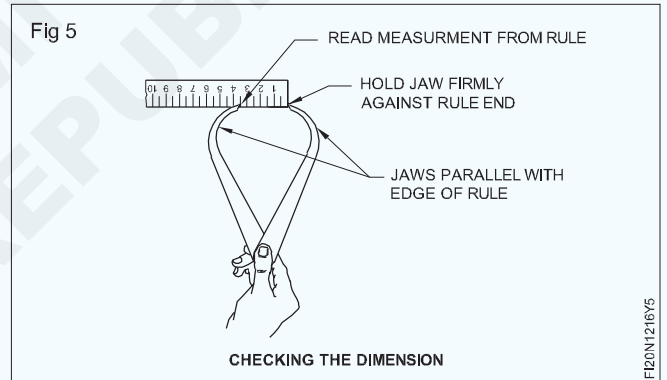


± 0.5 ମିମି ସଠିକତାକୁ ପଠନକୁ ରେକର୍ଡ୍ କରନ୍ତୁ ।

ସେହିଭଳି ମଝିରେ middle ଏବଂ ଶେଷରେ ମାପ ନିଅନ୍ତୁ । ଯଦି ସବୁପରିମାପ ସମାନ ତେବେ ଏହା ସମାନ୍ତରାଳ ଅଟେ ।

ଫ୍ଲାଟ ଏବଂ ବର୍ଗ ଫାଇଲ୍ (ରୁଗ୍ ଫିନିଶ୍) (Filing flat and square (rough finish))

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଦାଖଲ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରିୟ ଭୂସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଏକ ବେଞ୍ଚରେ ରଖନ୍ତୁ |
- ଏକ ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ |
- ସିଧାସଳଖ ଧାର / ବର୍ଗ କ୍ଲେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ସମତଳତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ଗ୍ରାହକଙ୍କର ସହିତ ଚାକିରିର ସ୍ୱାଗତେୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

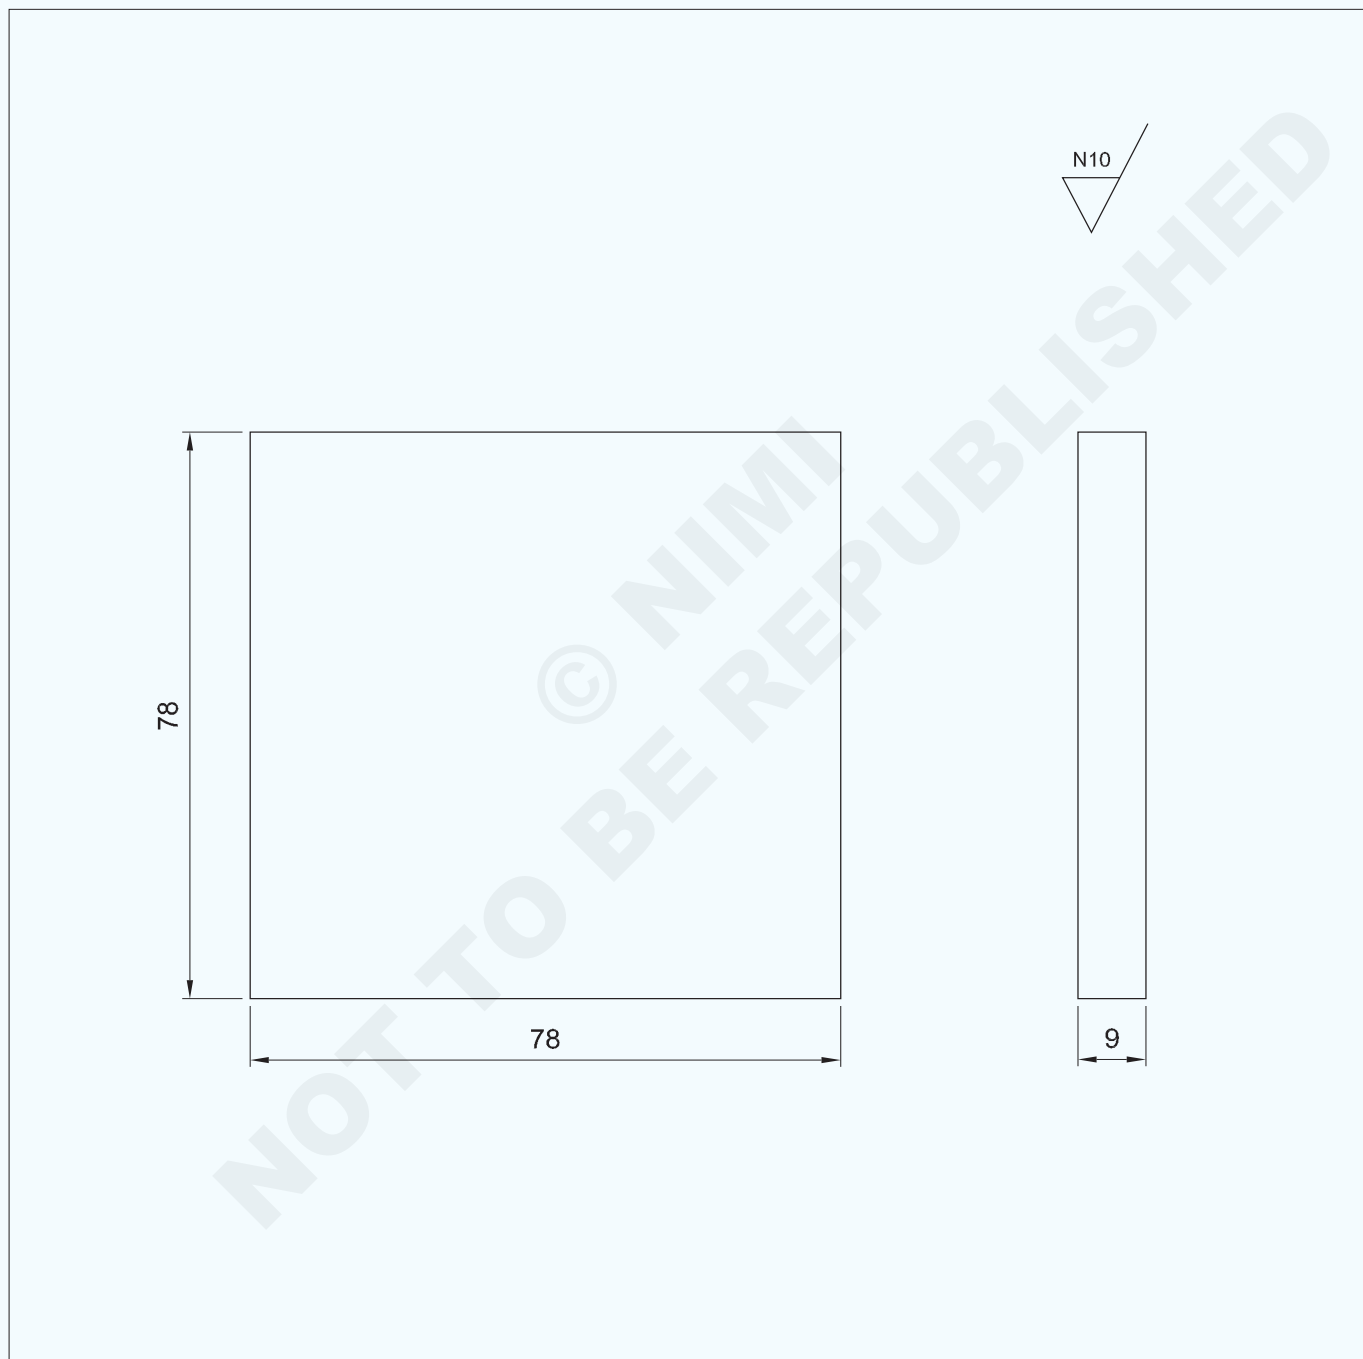


1	80 ISF 10-80	-	Fe310	17	1	1.2.17	
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.	
SCALE 1:1		FITTING FLAT AND SQUARE (ROUGH FINISH)			TOLERANCE :		TIME :
					CODE NO. FI20N1217E1		

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ | (Job Sequence)


- ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି କଞ୍ଚାମାଲର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ଫ୍ଲାଟ ରୁଲ୍ ଫାଇଲ୍ ବ୍ଲାଇ ଫ୍ରେଲିଂ ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ ।
- ଫ୍ଲାଟ ବକ୍ସାଉଁ ଫାଇଲ୍ (ଡିମିଟର 1) ସହିତ ଫାଇଲ୍ ପାର୍ଶ୍ୱ (A) ।
- ଏକ ଟେଷ୍ଟା ବର୍ଗର କ୍ଲେଡ୍ ବ୍ଲାଇ ସମତଳତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ଫାଇଲ୍ ପାର୍ଶ୍ୱ (B) ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସହିତ ବର୍ଗତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ପାର୍ଶ୍ୱକୁ (A)
- ସେହିଭଳି ଫାଇଲ୍ ପାର୍ଶ୍ୱ (C)
- ଏକ ଟେଷ୍ଟା ବର୍ଗ ସହିତ ବର୍ଗତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ପାର୍ଶ୍ୱ A, B ଏବଂ C ପରସ୍ପର ପାଇଁ ପରସ୍ପର ଅନୁପାତ (Fig 1) ।

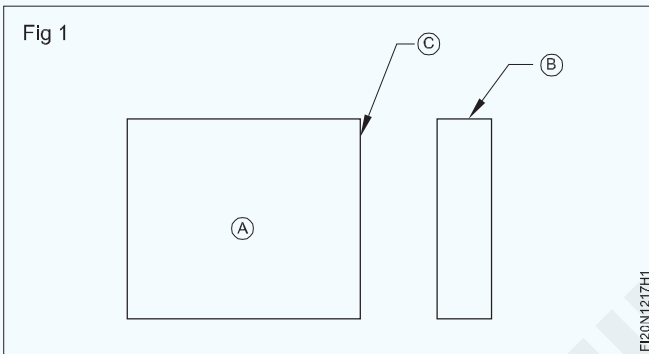

- ଷ୍ଟିଲ୍ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ଜେନି କାଲିପର୍ କୁ 74 ମିଲିମିଟରରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ପାର୍ଶ୍ୱ (B) ଏବଂ (C) ରୁ 74 ମିଲିମିଟର ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ ।

- ଡର୍ ପଞ୍ଚ ଏବଂ ବଲ୍ ପେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଚିହ୍ନିତ ରେଖାକୁ ପିଟ୍ କରନ୍ତୁ । ହାତୁଡ଼ି
- ପାର୍ଶ୍ୱଗୁଡ଼ିକ (D) ଏବଂ (E) କୁ 74 ମିମି ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ । ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବର୍ଗତା ।
- ପାର୍ଶ୍ୱ (B) ଏବଂ (C) ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ (D) ଏବଂ (E) ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ (Fig 2)

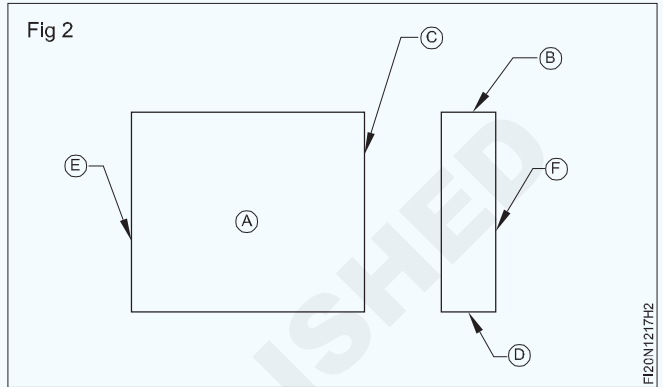


- ଏକ ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ଏବଂ ବର୍ଗତା ସହିତ ପରିମାଣ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । ଏକ ଟେଷ୍ଟା ବର୍ଗ ସହିତ ।
- ଫାଇଲ୍ ପୃଷ୍ଠ (F) ଏବଂ 9 ମିମି ମୋଟାକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । A. ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମାନ୍ତରାଳତା ।
- ଟାଷ୍ଟୁ ଧାରଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରନ୍ତୁ । ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ।

ଅଭ୍ୟାସ ଅଭ୍ୟାସ, ଭୂପୃଷ୍ଠ ଫାଇଲ୍, ଅଭୂତ ଲେଉଟ୍ କାଲିପର୍ ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ନିୟମ ସହିତ ସିଧା ଏବଂ ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା ଚିହ୍ନଟ | (Filing practice, surface filing, marking of straight and parallel lines with odd leg caliper and steel rule)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଫ୍ଲାଟକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆକାରରେ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷ କରନ୍ତୁ |
- ଅଭୂତା ଲେଉଟ୍ କାଲିପର୍ ବ୍ୟବହାର କରି ରେଖା ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ |
- ଚିହ୍ନଟ ରେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ପିଚ୍ କରନ୍ତୁ |

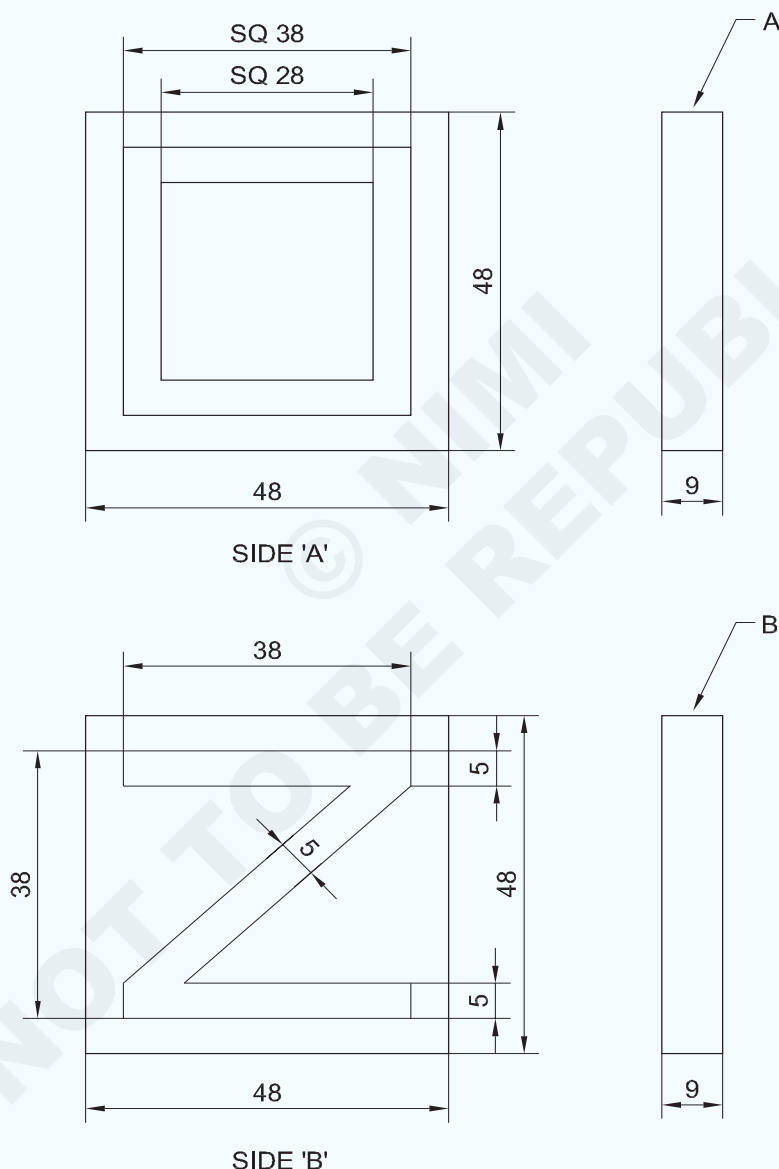


NOTE: Use same material for both the markings (Side A & B)

1	50 ISF 10-50	-	Fe310	-	-	1.2.18	
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.	
SCALE 1:1		MARKING WITH ODD LEG CALIPER AND STEEL RULE				TOLERANCE : ±0.5mm	TIME :
						CODE NO. FI20N1218E1	


କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ | (Job Sequence)

A ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚିହ୍ନିତ କର ।

- ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି କଞ୍ଚାମାଲର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ପରସ୍ପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ p ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପାର୍ଶ୍ୱ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ।
- 48x48x9 mm ଆକାରରେ ମାର୍କ ଏବଂ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଅଳ୍ପ ଆ ଗୋଡ଼ କାଲିପରରେ 5 ମିଲିମିଟର ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ (Fig 1)

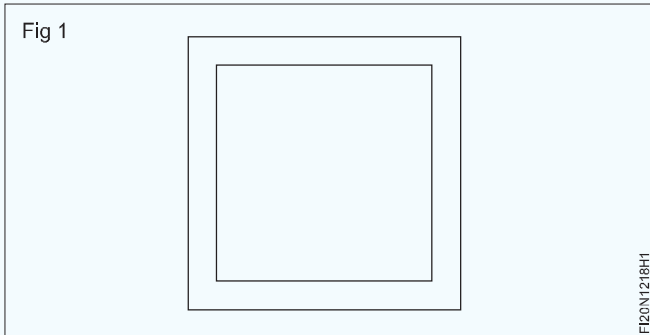


- ସେହିପରି, ଅଳ୍ପ ଲେଉଟ କାଲିପରରେ 10 ମିମି ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ । ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରେଖା । (Fig 2) ଚିହ୍ନିତ ରେଖା ଉପରେ ପିଟ୍ ।

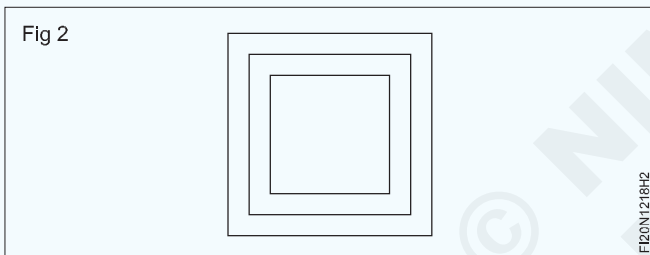


B ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚିହ୍ନିତ କର ।

- ଅଳ୍ପ ଲେଉଟ କାଲିପରରେ 5 ମିଲିମିଟର ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ । ପାର୍ଶ୍ୱ AB, CD, CA ଏବଂ DB Fig 3 ।

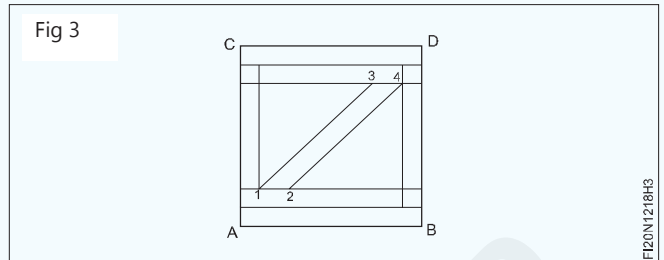

- 10 ମିଲିମିଟର ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ AB ଏବଂ CD ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ ।
- Fig 4 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଧାଡ଼ି 1 ଏବଂ 2, 3 ଏବଂ 4 ରେ 5 ମିଲିମିଟର ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ।

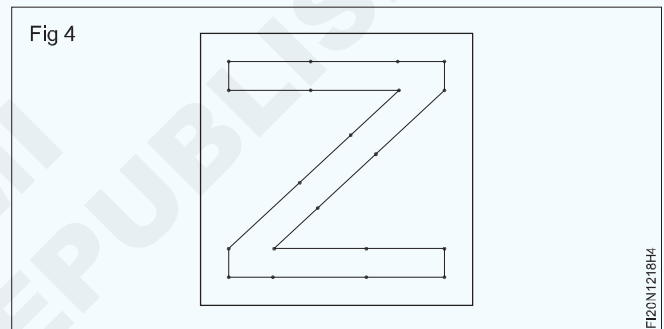


- ପଏଣ୍ଟ 1 ଏବଂ 3, 2 ଏବଂ 4 ରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ ମାର୍କକୁ ପିଟ୍ କରନ୍ତୁ । Fig 4 Fig 5 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ।
- ଅଳ୍ପ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ମାର୍କିଂ ବ୍ୟବଧତା valid ପାଇଁ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ।

ଅଭ୍ୟାସ ଅଭ୍ୟାସ, ଭୂପୃଷ୍ଠ ଫାଇଲ୍, ଅଭୂତ ଲେଉଟ୍ କାଲିପର୍ ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ନିୟମ ସହିତ ସିଧା ଏବଂ ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା ଚିହ୍ନିତ | (Marking practice with dividers, odd leg calipers and steel rule (circles, arcs, parallel lines))

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |


- ଜେନି କାଲିପର୍ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ |
- ଏକ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କୋଣାର୍କ ରେଖା ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ |
- ଡିଭାଇଡର୍ ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ରୁଲ୍ ସହିତ ଆର୍କ୍, ସର୍କଲ୍ ଏବଂ ଟାଙ୍ଗେଣ୍ଟ୍ସ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ |

TASK 1

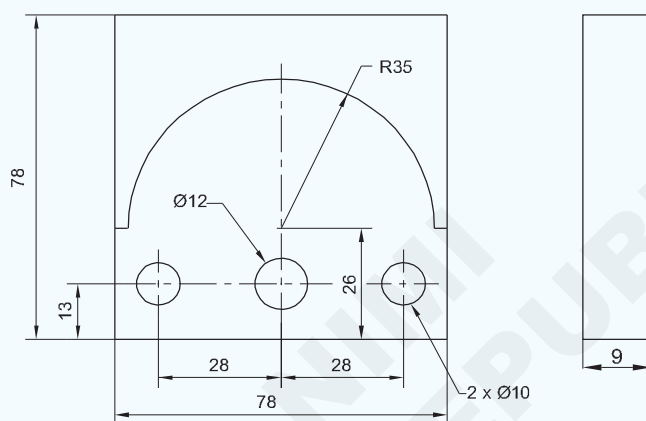


MARKING CURVES & CIRCLES
(By Jenny caliper and divider)

TASK 2

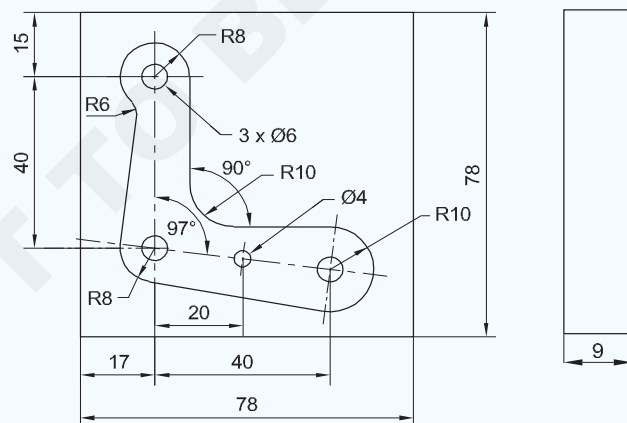

MARKING TANGENTS & ARCS

 
NOTE: Use same material for both the tasks (side A & B)

1	80 ISF 10-80	-	FE 310	-	-	1.2.19	
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.	
SCALE 1:1		MARKING PRACTICE				TOLERANCE : ±0.5mm	TIME :
						CODE NO. FI20N1219E1	


କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ | (Job Sequence)

ଟାସ୍କ 1: ବକ୍ର ସର୍କଲଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ।


- ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି କଞ୍ଚାମାଲର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- କଞ୍ଚାମାଲକୁ 78x78x9 mm ଆକାରରେ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ମାର୍କିଂ ମିଡିଆ ସେଲୁଲୋଇଡ୍ ଲାକ ଲଗାନ୍ତୁ । ଚାକିରିର
- ଜେନି କାଲିପରରେ 13 ମିଲିମିଟର ଆକାର ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡ୍ରା କରନ୍ତୁ । 'AB'. Fig 1 ରେଫରେନ୍ସ ସହିତ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା ।
- ସେହିପରି ଭାବରେ, 26 ମିମି ପରିମାପ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ । ରେଖା Fig 1 ।

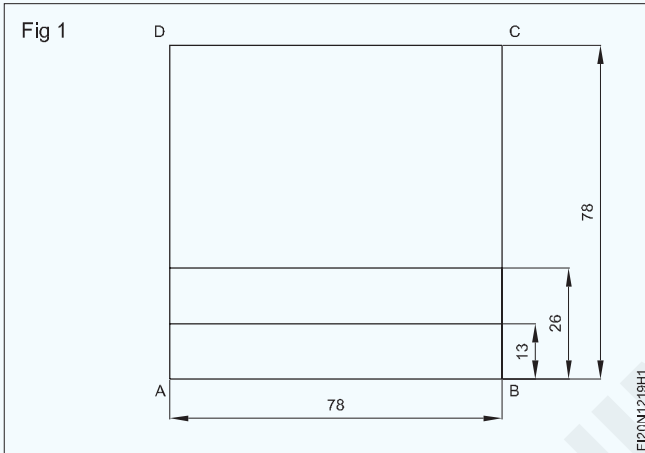

- ଜେନି କାଲିପରରେ 11 ମିଲିମିଟର ପରିମାପ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 'DA' ରେଫରେନ୍ସ ସହିତ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ । Fig 2
- ସେହିପରି, 39 ମିମି, 67 ମିମି ପରିମାପ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡ୍ରା କରନ୍ତୁ । ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା । Fig 2
- ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ରେଖାଗୁଡ଼ିକର ବିଚ୍ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ପିଚ୍ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରିକ୍ ପିଚ୍ 30 ° ବ୍ୟବହାର କରି ବୃତ୍ତ ଏବଂ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ।

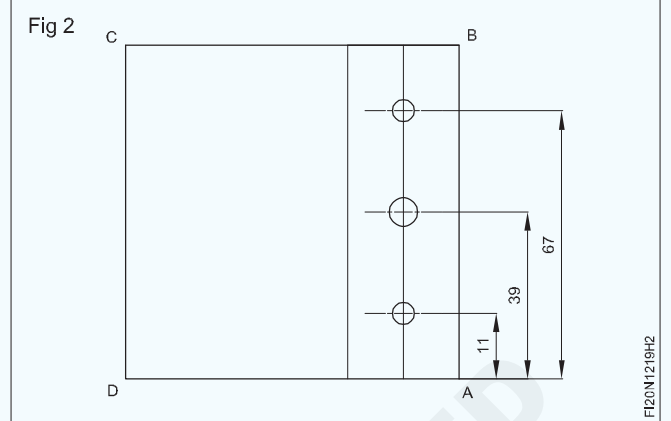

- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁସାରେ, mm ୦୦ ମି.ମି., mm ମି.ମି. (Fig 3)
- ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 35 ମିଲିମିଟର ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଆର୍କ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ । (Fig 3)
- ସର୍କଲ ଏବଂ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପିଚ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ।

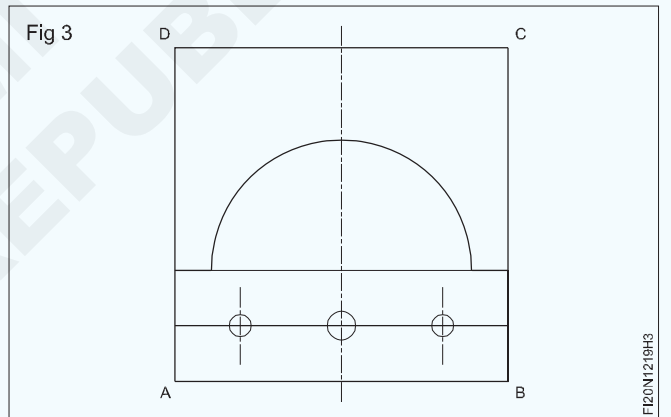


ଟାସ୍କ 2: ଟ୍ୟାଙ୍ଗେଣ୍ଟ୍ସ୍ & ଆର୍କ ମାର୍କିଂ ।

ପଦାଙ୍କ 1


- ଏହାର ଆକାର ଏବଂ ଏହାର ବର୍ଗତା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ଚାକିରିର ଗୋଟିଏ ମୁହଁରେ ମାର୍କିଂ ମିଡିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ପଦାଙ୍କ 2

- 'X' ପାର୍ଶ୍ୱରୁ 17,35,37 ଏବଂ 57 ର ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ (ଚିତ୍ର 1) ।
- 'Y' ପାର୍ଶ୍ୱରୁ 23,39.74 ଏବଂ 63 ମିମି ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ (ଚିତ୍ର 1) ।
- ବେଭେଲ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଉପରେ 97 ° ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ପଏଣ୍ଟ 'O' ମାଧ୍ୟମରେ 97 ° ରେଖା ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ସମସ୍ତ ଚାରୋଟି ସର୍କଲରେ ପଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ମାର୍କ ।

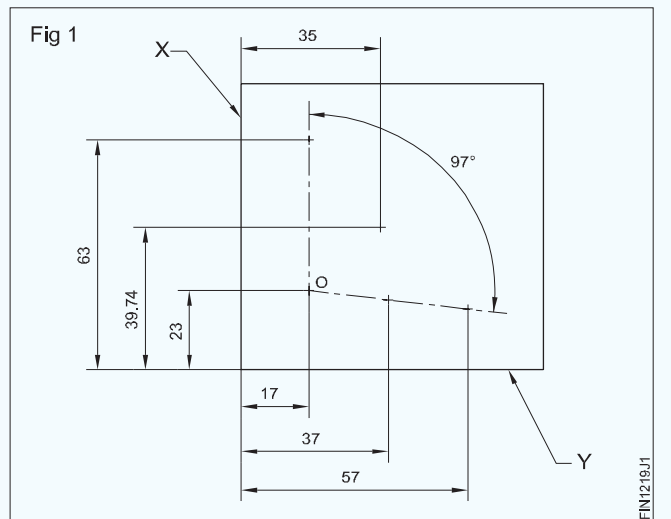

ପଦାଙ୍କ 3 (Fig 2)

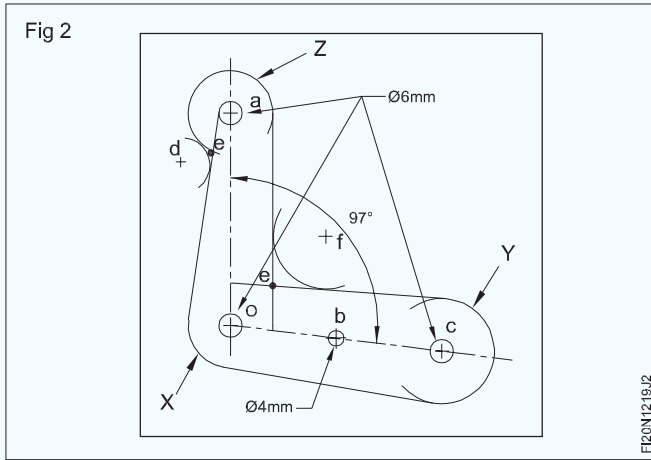

- 'A', 'o', 'c' ଏବଂ Ø4 mm ବୃତ୍ତରେ 'b' ରେ Ø6 mm ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ ।


ପଦାଙ୍କ 4 (Fig 2)

- କେନ୍ଦ୍ରରୁ 'a' ଏବଂ 'o' ରୁ ଏକ ଆର୍କ, R8 mm ଅଙ୍କନ୍ତୁ ।
- କେନ୍ଦ୍ରରୁ "c" ରୁ R10 mm ଏକ ଆର୍କ ଅଙ୍କନ କର ।
- Fig 2 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି X, Y ଏବଂ Z ରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଟାଙ୍ଗେଇ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ ।

- ଆକାୟାଇଥିବା ଆର୍କରୁ ଟାଙ୍ଗେଇ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ ।
- ଟାଙ୍ଗେଇ (ଇ) ର ବିଭାଗ ହେଉଛି ଯୋଗଦାନର କେନ୍ଦ୍ର । ଆର୍କ ସହିତ ଟାଙ୍ଗେଇ ।
- ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି 'f' ପଏଣ୍ଟରେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ R10 mm ଆର୍କ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ । Fig 2 ରେ ।
- ସେହିଭଳି, 'd' ବିନ୍ଦୁରେ R6 mm ଆର୍କ ଅଙ୍କନ କର ।

ପଦାଙ୍କ 5 (Fig 3)

- ସମାନ ବ୍ୟବଧାନ ସହିତ ଚିହ୍ନିତ ରେଖା ଉପରେ ପିନ୍ କରନ୍ତୁ Fig 3 ।
- ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ।

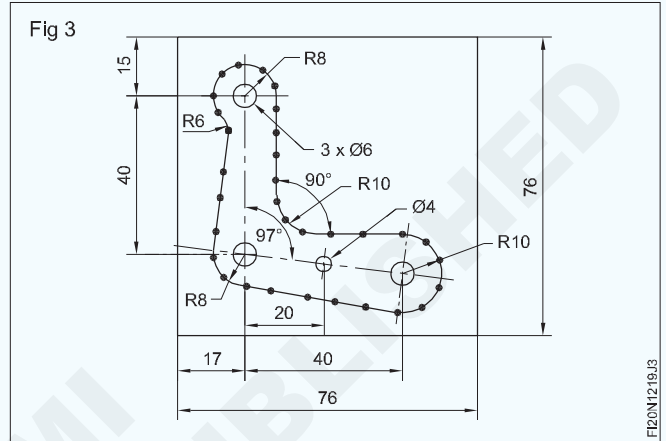


ସ୍ଟ୍ରାୟିଂ ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ଡିଭାଇଡର ବ୍ୟବହାର କରି ସିଧା ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଆର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବା | (Marking off straight lines and arcs using scribing block and dividers)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାଘାତର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ସ୍ଟ୍ରାୟିଂ ବ୍ଲକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା ଚିହ୍ନିତ କର |
- ଡିଭାଇଡର ବ୍ୟବହାର କରି ଆର୍କ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ |

TASK 1

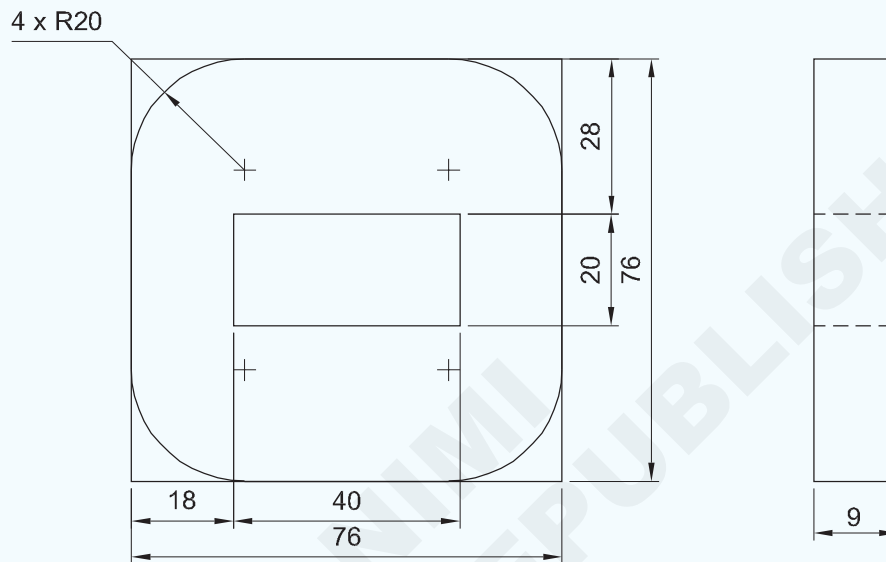

TASK 2

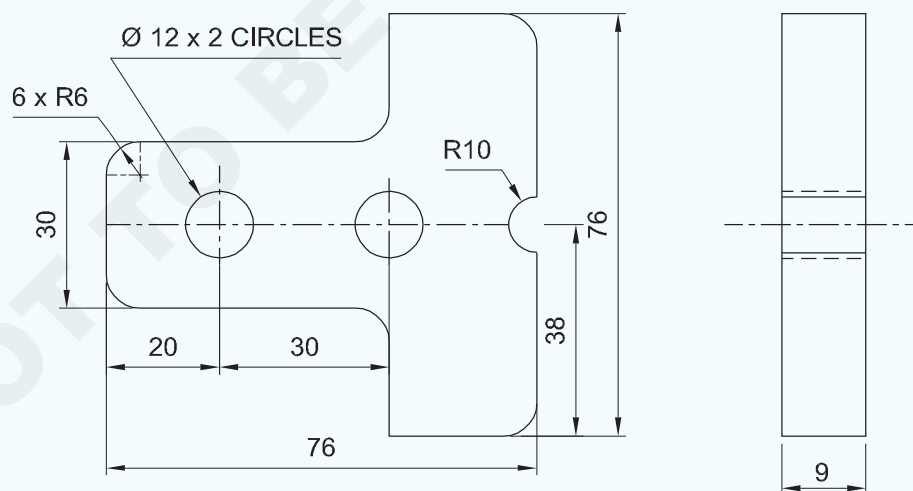


1	80 ISF 10 - 80	-	Fe310	-	-	1.2.20
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.
SCALE 1:1	MARKING STRAIGHT LINES & ARCS USING SCRIBING BLOCK & DIVIDERS				TOLERANCE : $\pm 0.5\text{mm}$	TIME :
					CODE NO. F120N1220E1	


କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ | (Job Sequence)

ଟାସ୍କ 1: ସିଧା ରେଖା ଆର୍କ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିବା |


- ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି କଞ୍ଚାମାଲର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ପରସ୍ପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ p ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତିନି ପାର୍ଶ୍ୱ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ।
- 76 x 76 x 9 mm ଆକାରରେ ମାର୍କ ଏବଂ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ।
- କ୍ଲିନ୍ ମାର୍କିଂ ଟେବୁଲ୍, ଆଙ୍ଗଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍, ସ୍କ୍ୱିପିଂ ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ।
- ନରମ କପଡ଼ା ସହିତ ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ।
- ସ୍କ୍ୱିପିଂ ବ୍ଲକ୍, ଆଙ୍ଗଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ନିୟମ ରଖନ୍ତୁ । ମାର୍କିଂ ଟେବୁଲ୍ ।
- ଆଙ୍ଗଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ସହିତ ଷ୍ଟିଲ୍ ନିୟମକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ । 28 ମିଲିମିଟର ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ସାଇଡ୍ 'ଏବି' Fig 1 କୁ ଦର୍ଶାଇ ସ୍କିବଲ୍ ବ୍ଲକ୍ରେ ଆଙ୍ଗଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତାଲମେନ୍ଟ୍ ଲାଇନ୍ 28 ମିଲିମିଟର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ ।

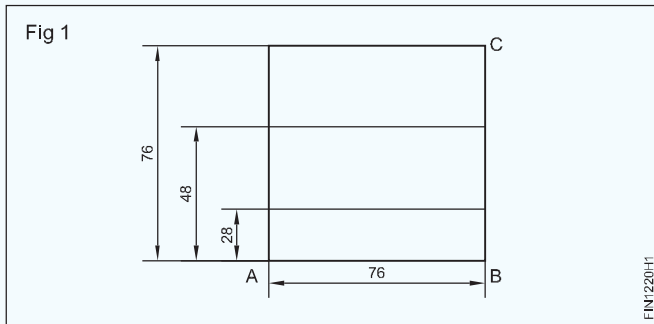

- ସେହିଭଳି, ପାର୍ଶ୍ୱ 'AB' ରେଫରେନ୍ସ ସହିତ 48 ମିଲିମିଟର ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ପାର୍ଶ୍ୱକୁ 'ବିସି' ରେଫରେନ୍ସ ସହିତ ଟର୍ନ୍ ଏବଂ ସ୍ଥାନିତ କର ।
- ସାଇଡ୍ 'ବିସି' Fig 2 କୁ ସୂଚାଇ 18 ମିଲିମିଟର ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।

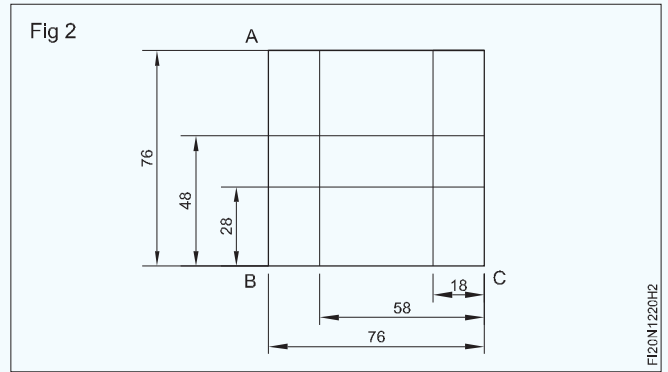


- ସେହିଭଳି, 58 ମିଲିମିଟର ଆକାର ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ । ପାର୍ଶ୍ୱ 'ବିସି' ରେଫରେନ୍ସ ।
- ରେଡିଓ ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରେଫରେନ୍ସ ସହିତ 20 ମିଲିମିଟର ଆକାର ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଚାରୋଟି ରେଡିଓ ପଏଣ୍ଟରେ 30 ° ପ୍ରିକ୍ ପିଟ୍ ସହିତ ପିଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଚାରି କୋଣରେ ଡିଭାଇଡର୍ ବ୍ୟବହାର କରି 20 ମିଲିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆଙ୍କନ କରନ୍ତୁ ।
- ସମାନ ବ୍ୟବଧାନ ସହିତ ଚିହ୍ନିତ ରେଖା ଉପରେ ପିଟ୍ କରନ୍ତୁ । (Fig 3)
- ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ।

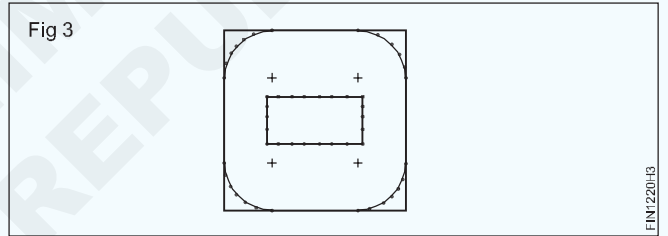

ଟାସ୍କ 2: ସିଧା ରେଖା, ଆର୍କ୍ ଏବଂ ଧାର ଚିହ୍ନଟ କରିବା |


ଚାକିରିର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଚିତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ TASK 2 କୁ ମାର୍କ ଏବଂ ପିଟ୍ କରନ୍ତୁ ।

- ରେଫରେନ୍ସ ପୃଷ୍ଠଭୂମି AB ରୁ ସେଣ୍ଟର୍ ଲାଇନ୍ 38mm ଚିହ୍ନିତ କର ।
- ସେଣ୍ଟର୍ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ମାର୍କ 15mm ଏବଂ ଡିଲ 15mm । ଚିତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ରେଖା ।

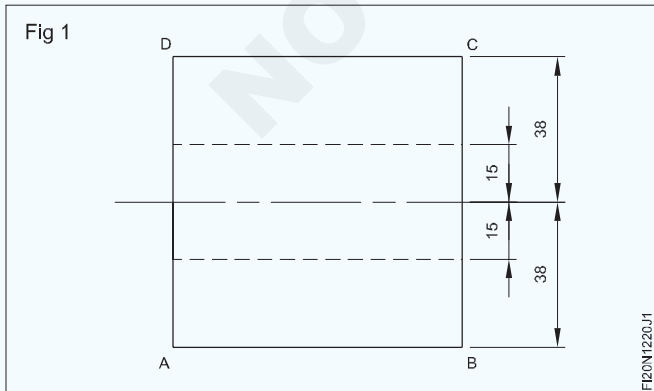

- ସେଣ୍ଟର୍ ଲାଇନ୍ ଓ ରେଫରେନ୍ସ ପୃଷ୍ଠରେ 20 ମିମି ଏବଂ 50 ମିମି ମାର୍କ କରନ୍ତୁ । (Fig 2)

- 6 ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡିଓ R6 ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ।
- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ରେଡିଓ ରେଖା ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- 20mm ଏବଂ 50mm ର ଚିହ୍ନିତ ରେଫରେନ୍ସ ଉପରେ $\varnothing$ 12mm ସର୍କଲ ଆଙ୍କନ କର ।
- Fig 2 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି କେନ୍ଦ୍ରର R10mm କୋଣକୁ ଚିହ୍ନିତ କର ।
- ମାର୍କ ଲାଇନ୍ ଉପରେ 60 ° ଡିଗ୍ରୀ ପଞ୍ଚ ବ୍ଲାଇ ପିଟ୍ କରନ୍ତୁ ।

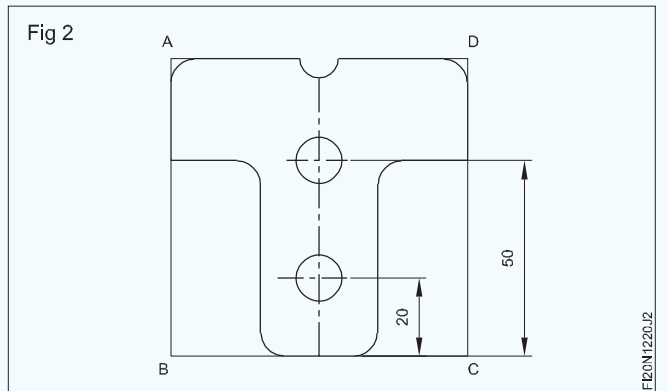

କୌଶଳକ୍ରମ (Skill Sequence)

ଭୂପୃଷ୍ଠ ଗେଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା ଚିହ୍ନଟ କରିବା | (Marking parallel lines using surface gauge)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |


• ଏକ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଗେଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ |

ଲେଖକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଯୁକ୍ତିଗତ ଗୁଣିତ ମାପଣା ଗତିବିଧି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

ଭୂପୃଷ୍ଠ ଗେଜ୍ ର ମୂଳ ସଫା କର |

ଭୂପୃଷ୍ଠ ସ୍କେଟରେ ଆଧାରକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ |

ଆଙ୍ଗୁଳ ସ୍କେଟ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ନିୟମକୁ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | ଚିହ୍ନଟ ଆକାରର ଲେଖକ | (Fig1)

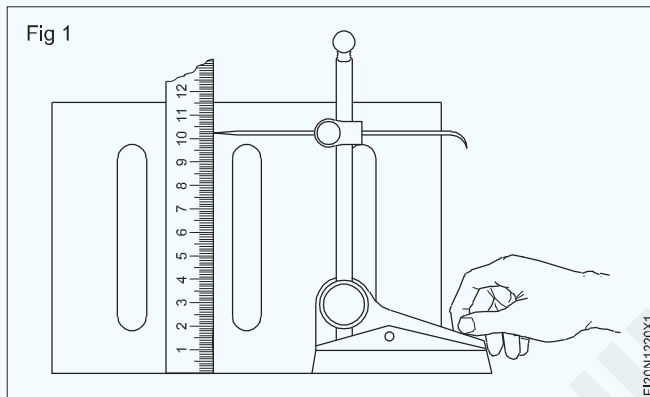


ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଚାକିରିର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏବଂ ହୋଇଛି | ସଠିକ୍ ସଫା ହୋଇଛି |

ମାର୍କିଂ ମିଡିଆର ଏକ ପତଳା ଏବଂ ଏପରିକି ଆବରଣ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ |

ଆଙ୍ଗୁଳ ସ୍କେଟ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମକୁ ବଟ କରନ୍ତୁ |

କାମକୁ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଧରି ଲେଖକ ବିନ୍ଦୁକୁ ଘୁଆନ୍ତୁ |

କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚିହ୍ନ ଉପରେ ପୃଷ୍ଠକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା | (Fig 2)

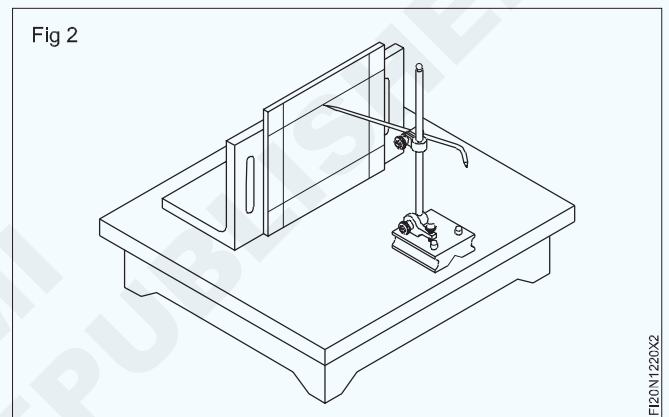


ଏକ ଚିହ୍ନିତ ରେଖା ସହିତ ସମତଳ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ଚିପିଙ୍ଗ୍ | (Chipping flat surfaces along a marked line)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଏକ ଫ୍ଲାଟ ଚିଜେଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଚିପ୍ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଭାବରେ |

Note: Each trainee should practice chipping of 3 layers of 1.5 mm deep.

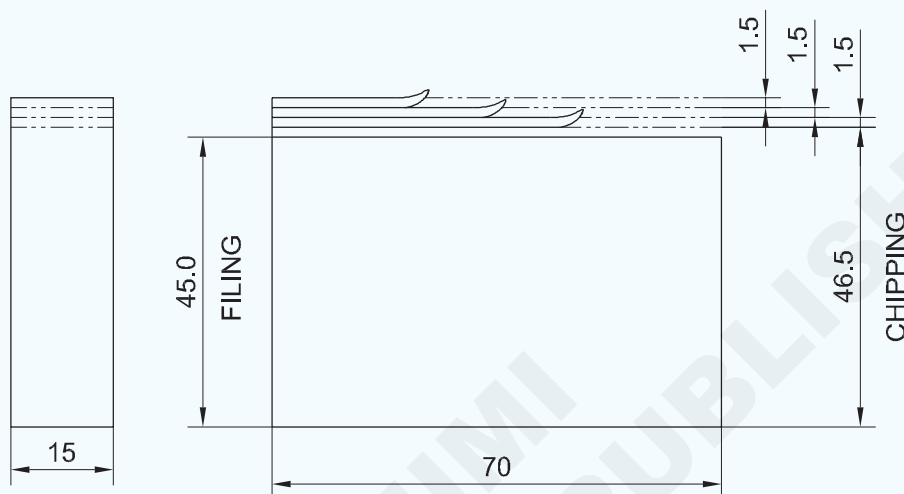

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ | (Job Sequence)

- ମାର୍କିଂ ମିଡିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧାତୁର ଗଭୀରତାକୁ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ |
- ଚିପିଙ୍ଗ୍ ଦ୍ୱାରା ଅପସାରଣ କର |
- ଚିହ୍ନିତ ରେଖାକୁ ଏକ ଡବ୍ ପିଚ୍ ସହିତ ପିଚ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଚାକିରିରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ |
- ଚିପିଙ୍ଗ୍ ସମୟରେ କାଠ କ୍ଲକ୍ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ |
- 1 କିଲୋଗ୍ରାମର ଏକ ବଲ୍ ପେନ୍ ହାତୁଡ଼ି ଚୟନ କରନ୍ତୁ |
- ଚିପିଙ୍ଗ୍ ସ୍ଥିତିରେ ପାଖାପାଖି 35° କୋଣରେ ଚିଜେଲ୍ ଧରି ରଖନ୍ତୁ |
- ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ହାତୁଡ଼ିର ଶେଷରେ ହାତୁଡ଼ିକୁ ଧରି ରଖନ୍ତୁ |

ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ନିମ୍ନରେ ଏକ କାଠ ସମର୍ଥନ ଦିଅ |
କାର୍ଯ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ରେଖା ହେବା ଉଚିତ |
ଉପ-ଜହ୍ନ ମୁହଁ ଉପରେ ରୁହ |


- ଏକ ସଠିକ୍ କାଟିବା ଧାର ସହିତ ଏକ ଫ୍ଲାଟ ଚିଜେଲ୍ 20 ମିନି ଓସାର ଚୟନ କରନ୍ତୁ |

ସତର୍କତା: ଜେନା ମୁଖା ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ୍ | ମୁଣ୍ଡ

ହାତର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସ୍ଥିର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ | ଏକ ଚଟାଣ ସହିତ ଆଖି ଛିଦ୍ର |

ଚିପିଙ୍ଗ୍ କରିବା ସମୟରେ ଗଗଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |

ଗିରଫ ପାଇଁ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଛରେ ଏକ ଚିପିଂ ଗାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ | ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ୍ ଚିପ୍ସ |

 1	50 ISF 15 - 70	-	Fe310	-	-	1.2.21	
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.	
SCALE 1:1		CHIPPING FLAT SURFACE				TOLERANCE : ±0.5mm	TIME :
						CODE NO. FI20N1221E1	


କୌଶଳକ୍ରମ (Skill Sequence)

ଫ୍ଲାଟ ଚିଜେଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଚିପିଙ୍ଗ୍ | (Chipping using flat chisel)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |


- ଚିପ୍ ଧାତୁ ଖଣ୍ଡ |

ଚିପିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ: ଏକ ମୂଷାମୁକ୍ତ ଚୟନ କରନ୍ତୁ | ଏକ ଭଲ ସୁରକ୍ଷିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ସହିତ ଏକ ହାତୁଡ଼ି ବାନ୍ଧନ୍ତୁ | (Fig1)

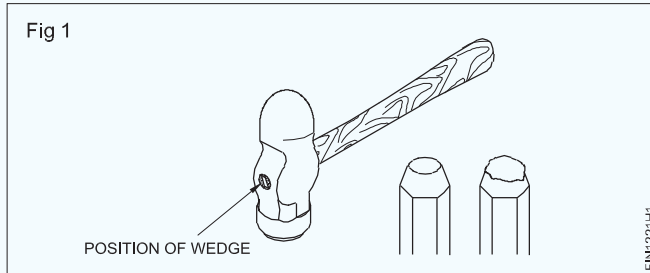


ତେଲିଆ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ, ଯଦି ଆପଣ, ମୁହଁରୁ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ | ହାତୁଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ଗରମ୍ଭ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ |

ଚିପିଙ୍ଗ୍ ସ୍କିନ୍ ସଂସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ | (Fig 2)

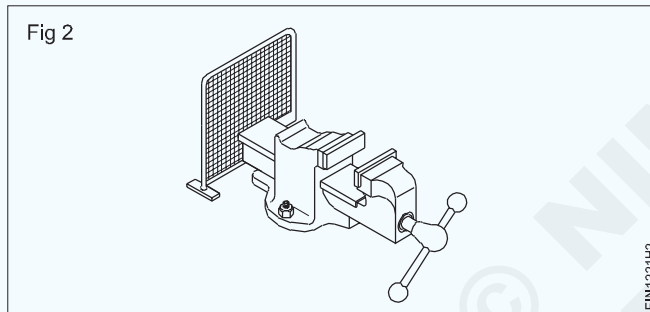


ଚିପିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା: କାମକୁ ଏକ ଉପାଧିକ୍ଷରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ | ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ,

ଏକ କାଠ ବ୍ଲକ୍ରେ କାମକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ | (Fig 3)

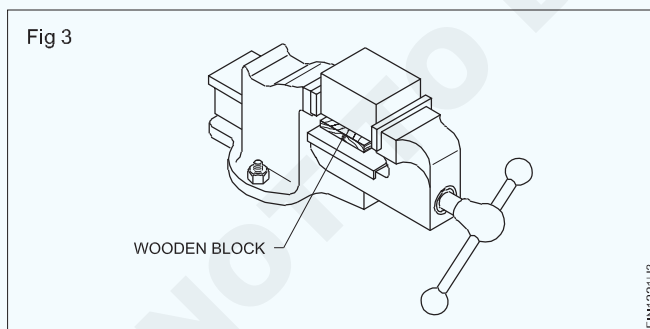


କାଟିବା ପାଇଁ ଛେନାକୁ 35 ° (ପାଖାପାଖି) କୋଣରେ ରଖନ୍ତୁ | ସମାନ ମୋଟା ଧାତୁ | (Fig 4)

ବିନ୍ଦୁକୁ ଦେଖି ଛେଲିର ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତୁଡ଼ି ଦିଅ | ଛେନା (Fig 4)

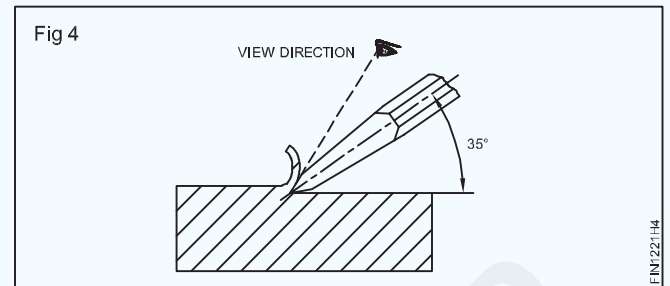


ସର୍ବାଧିକ ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଶେଷରେ ହାତୁଡ଼ିକୁ ଧରି ରଖନ୍ତୁ | ଲାଭ (Fig 5)

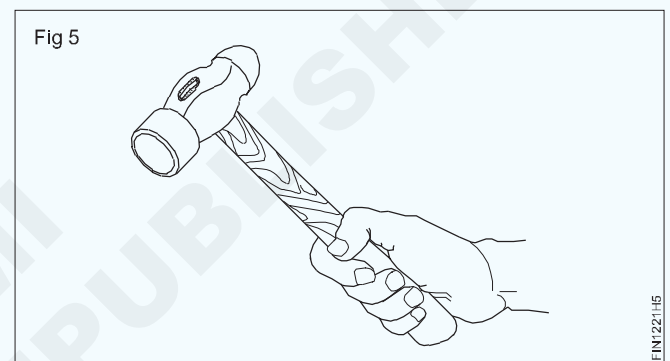

ଭୂପୃଷ୍ଠର ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ଚିପିଂ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ; ଅନ୍ୟଥା


ଟାକିରିର ଧାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ | ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ଶେଷକୁ ଚିପ୍ କରନ୍ତୁ | ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଟାକିରିର | (Fig 6A&B)

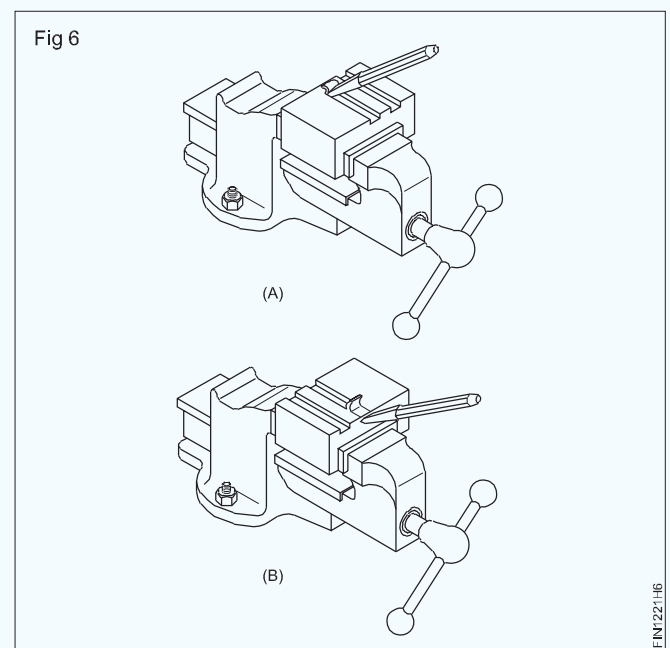

ମାର୍କିଂ, ଫାଇଲ୍, ଫ୍ଲାଟ୍, ବର୍ଗ୍ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା - ବର୍ଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ | (Marking, filing, flat, square and check using Try - square)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଦାଖଲ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ଏକ ବେଞ୍ଚରେ ରଖନ୍ତୁ |
- ଫ୍ଲାଟ୍ ଏବଂ ବର୍ଗ୍ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆକାରଗୁଡ଼ିକ ± 0.5 ମିମି ମଧ୍ୟରେ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ |
- ସିଧାସଳଖ ଧାର ଚେଷ୍ଟା ବର୍ଗ୍ ବ୍ଲେଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ସମତଳତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ଚେଷ୍ଟା ବର୍ଗ୍ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟର ବର୍ଗତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

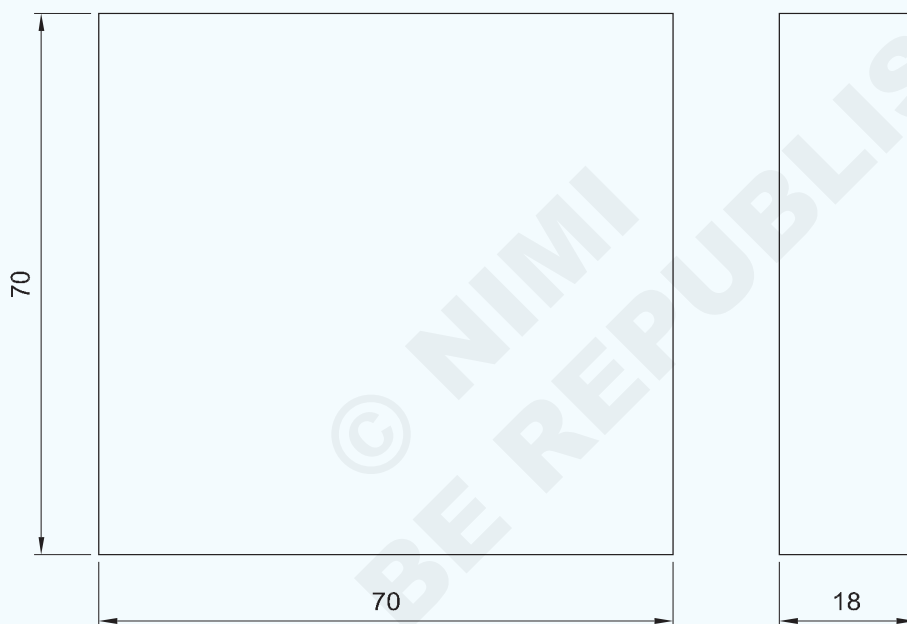

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ | (Job Sequence)



- ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି କଞ୍ଚାମାଲର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ପରସ୍ପରକୁ ପର୍ଯ୍ୟେକ୍ଷକୁଲାର ମ୍ୟୁଟୁଲେ ଫାଇଲ୍ 3 ପାର୍ସ୍ବ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ |
- ± 0.5 ମିମି ଆକାର ବଜାୟ ରଖି 70x70x18mm ଆକାରରେ ମାର୍କ୍ ଏବଂ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ସହିତ ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ଚେଷ୍ଟା ବର୍ଗ୍ ଏବଂ ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ ସହିତ ବର୍ଗତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ | ଚେଷ୍ଟା ବର୍ଗର ସିଧା ଧାର / ବ୍ଲେଡ୍ ସହିତ |
- ତେଲ ସଫା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ |

 1	75 ISF 20-75	-	Fe310	-	-	1.2.22	
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.	
SCALE 1:1		FILING FLAT AND SQUARE				TOLERANCE :- ±0.5mm	TIME :
						CODE NO. FI20N1222E1	

ଛିଦ୍ରର ଅବସ୍ଥାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସରଳ ନୀଳ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍କିଂ, ମାର୍କିଂ ଉପକରଣ ସହିତ ଚକ୍ ହୋଇଥିବା ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକରେ ରେଖା ଲେଖିବା | (Marking according to simple blue prints for locating position of holes, scribing lines on chalked surfaces with marking tools)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଡିଭାଇଡର ବ୍ୟବହାର କରି ଡ୍ରଲ୍ ଛିଦ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟାବୁୟାସ୍ ଚିହ୍ନିତ କର |
- ବେଭେଲ ପ୍ରୋଫାଇଲର ବ୍ୟବହାର କରି କୋଣାର୍କ ରେଖା ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ |
- ମାର୍କିଂ ବ୍ଲକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସିଧା ଲାଇନଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ |
- ଡିଭାଇଡର ବ୍ୟବହାର କରି ପିଚ୍ ସର୍କଲ୍ ବ୍ୟାସକୁ ଚିହ୍ନିତ କର |

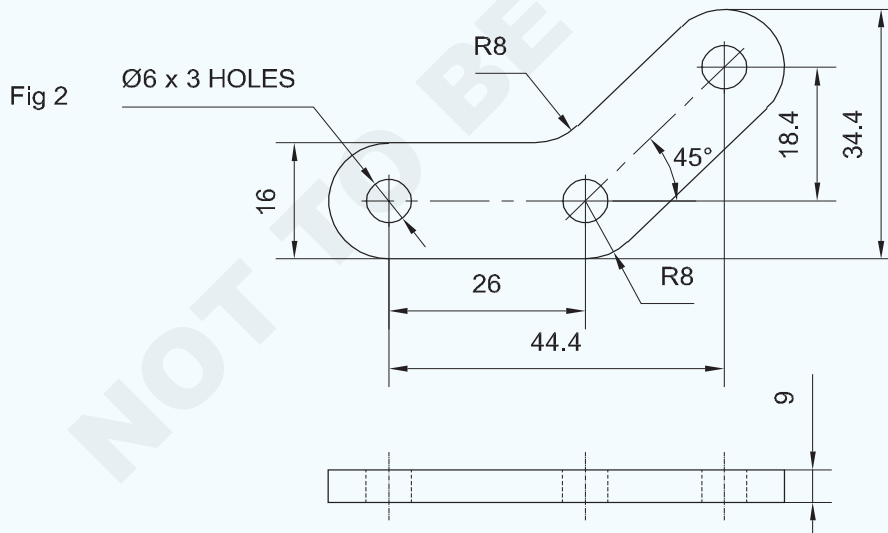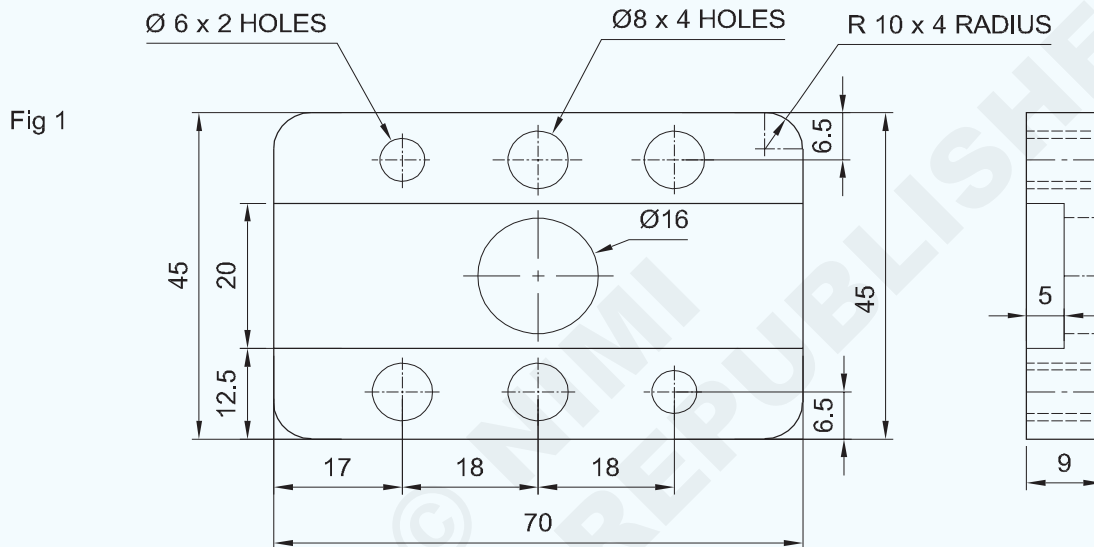

1	50 ISF 10-50	-	Fe 310	-	Fig 3		
2	50 ISF 10-75	-	Fe 310	-	Fig 1,2,4,5	1.2.23	
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.	
SCALE 1:1		MARKING PRACTICE				TOLERANCE : - ±0,5mm	TIME :
						CODE NO. FI20N1223E1	

Fig 3


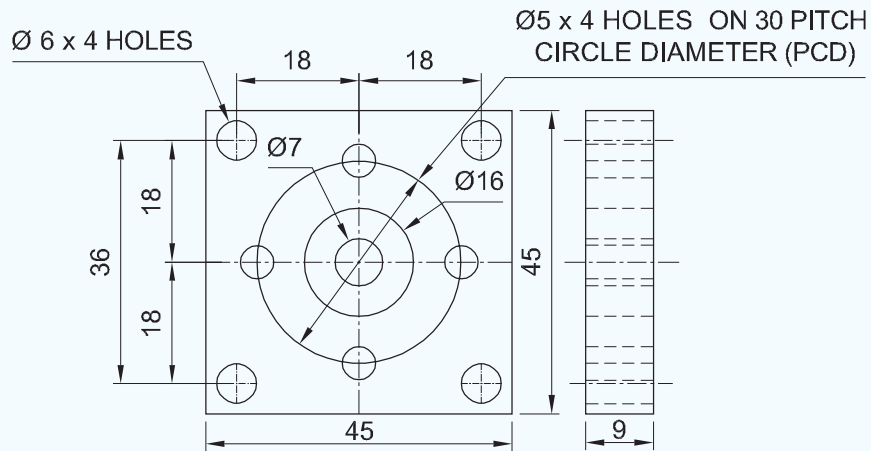


Fig 4

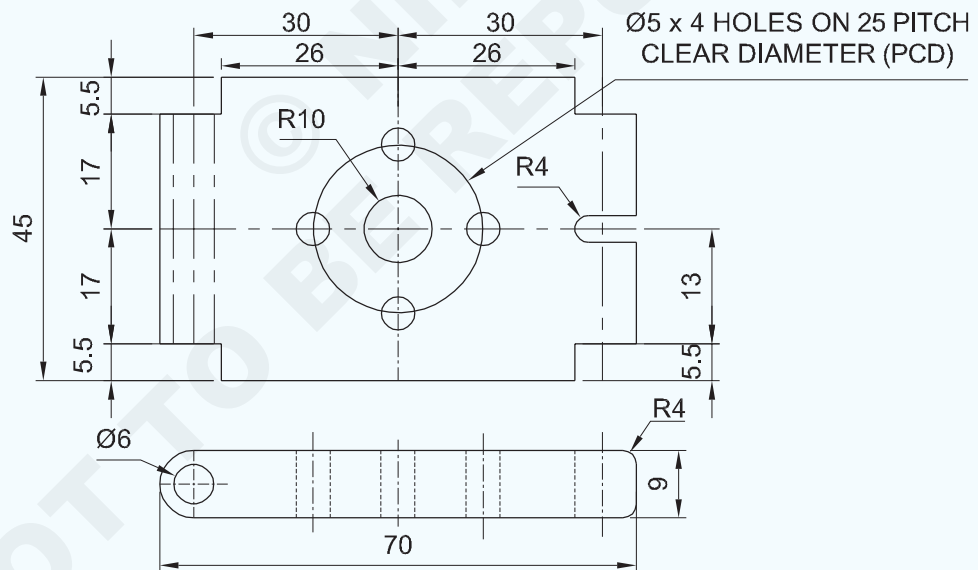

NOTE: Use both the surfaces of metal for marking
Fig 1,2 & 4

-	-	-	-	-	-	1.2.23
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.
SCALE 1:1	MARKING PRACTICE				TOLERANCE :	TIME :
					CODE NO. FI20N1223E2	


କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ | (Job Sequence)

ଚିତ୍ର: 1


- ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି କଞ୍ଚାମାଲର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- କଞ୍ଚା ଧାତୁକୁ 70 x 45 x 9mm ଆକାରରେ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ।
- ଟାକିରି ପୃଷ୍ଠରେ ମାର୍କିଂ ମିଡିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ସର୍ଜୁଲାରି ହୋଲ୍ ସେଣ୍ଟର, ବ୍ୟାଟୁୟା ଏବଂ ଗ୍ରୀଭ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ।
- ଜେନି କାଲିପର ବ୍ୟବହାର କରି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ।
- ଡିଭାଇଡର ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍କିଲଗୁଡ଼ିକ draw 6 mm, $\varnothing$ 8 mm, ଏବଂ
- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ mm 16 ମିମି ।
- ଏକ ଡର୍ ପଞ୍ଚ ବ୍ୟବହାର କରି ଚିହ୍ନିତ ଧାତିରେ ସାକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପିଚ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ସହିତ ମାର୍କିଂ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ଚିତ୍ର: 2

- ଟାକିରିର ଅନ୍ୟ ପୃଷ୍ଠରେ ମାର୍କିଂ ମିଡିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- 8mm, 16mm, 26.4 mm ଏବଂ 34.4 mm ରେଖା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । 'Xy' ରେଫରେନ୍ସ ସହିତ ଜେନି କାଲିପର ।
- ଜେନି ବ୍ୟବହାର କରି 8 ମିମି, 34 ମିଲିମିଟର ଏବଂ 52.4 ମିଲିମିଟର ରେଖା ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ । 'xz' ରେଫରେନ୍ସ ସହିତ କାଲିପର । Fig 1 ।

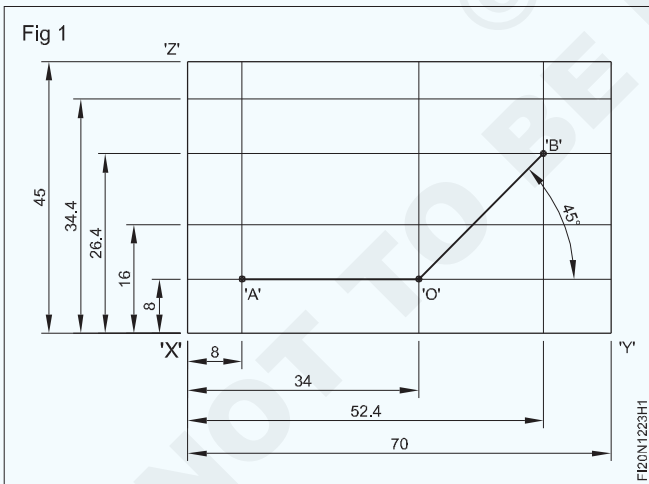


- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ବେଭେଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରି 45° କୋଣାର୍କ ରେଖା 'o' ରେ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ।
- ପ୍ରିକ୍ ପୁଞ୍ଜ 30° ବ୍ୟବହାର କରି ବିଛେଦ ବିନ୍ଦୁ 'A', 'O' ଏବଂ 'B' ଖୋଜି । Fig 2
- ଡିଭାଇଡରରେ 3 ମିଲିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍କଲ୍ draw 6 ମିମି ଡ୍ର କରନ୍ତୁ ।
- Fig 2 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି 'A', 'O' ଏବଂ 'B' ରେ 3 ଟି ଛିଦ୍ର । ସେହିପରି ଭାବରେ, ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ 8 ମିଲିମିଟର ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧା ରାଉଣ୍ଡ ଟାଣନ୍ତୁ ।

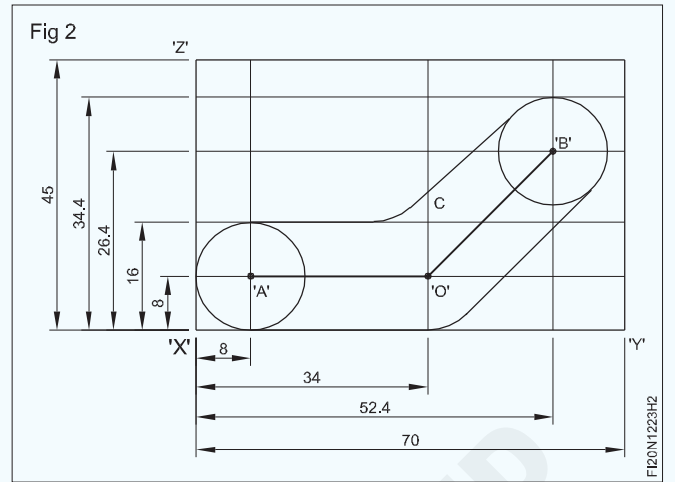

- Fig 2 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।
- Fig 2 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଟାଙ୍ଗେଣ୍ଟ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ ।
- 'C' ବିନ୍ଦୁରୁ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 8 ମିମି ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ । ଟାଙ୍ଗେଣ୍ଟ ରେଖାଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ବନ୍ଧ ।
- ଟାଙ୍ଗେଣ୍ଟ ଲାଇନରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ 'o' ବିନ୍ଦୁରେ 8 ମିଲିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ ।
- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ସାକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପିଚ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ସହିତ ମାର୍କିଂ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।


ଚିତ୍ର: 3

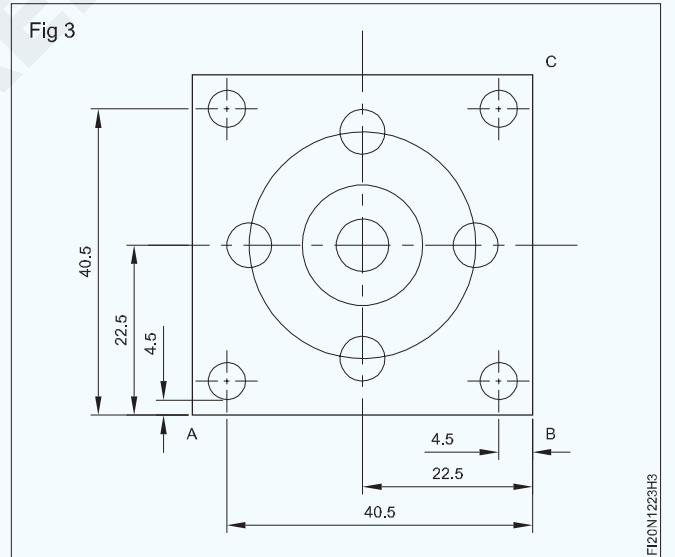

- ଟାକିରି ପୃଷ୍ଠରେ ମାର୍କିଂ ମିଡିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । (45x9x45mm)
- ଏବି ରେଫରେନ୍ସ ସହିତ ଟାକିରି ସେଣ୍ଟରାଲ୍ 22.5 ମିମି ଚିହ୍ନିତ କର ।
- ଜେନି କାଲିପର ବ୍ୟବହାର କରି 4.5 ମିମି, 40.5 ମିମି ରେଖା ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ । AB କୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ।
- ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ରେଫରେନ୍ସ ସହିତ ଟାକିରି ସେଣ୍ଟରାଲ୍ 22.5 ମିମି ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ।
- ଟାକିରି ସେଣ୍ଟରାଲ୍ ର ଛକ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ପିଚ୍ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରିକ୍ ପଞ୍ଚ ବ୍ୟବହାର କରି ।

- ଜେନି କାଲିପର ବ୍ୟବହାର କରି 4.5 ମିଟର, 40.5 ମିମି ରେଖା ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ | ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ
- 3 ମିମି, 3.5 ମିମି, 8 ମିମି, 15 ମିମି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତ୍ରୁ କରନ୍ତୁ | ଚିତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବୃତ୍ତ |
- mm I Mm ମିମି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ 4 ଟି ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ |

ଚିତ୍ର: 4

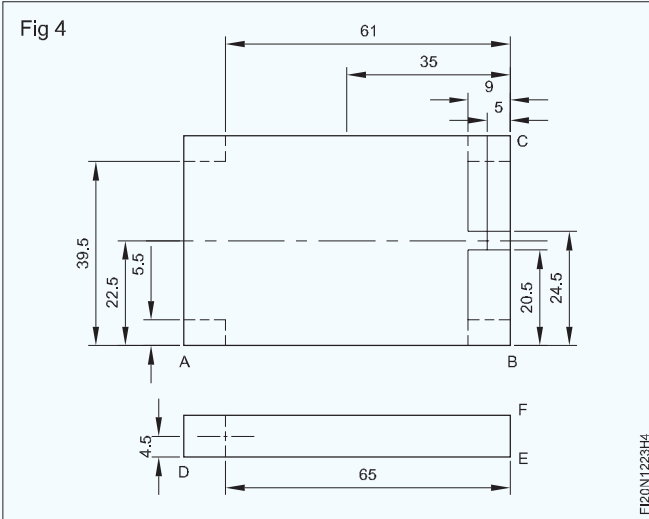


- କାର୍ଯ୍ୟର ଦୁଇଟି ପୃଷ୍ଠରେ ମାର୍କିଂ ମିଡିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ | 70x9x-45mm
- 5.5 ମିମି ସେଣ୍ଟର ଲାଇନ୍ 22.5 ମିମି, 39.5 ମିମି ଏବଂ 20.5 ମିମି, 24.5 ମି.ମି.
- 5 ମିମି, 9, ସେଣ୍ଟର ଲାଇନ୍ 35 ମିମି, 61 ମିମି ଲାଇନ୍ ସହିତ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ | ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ
- ଚାକିରି ସେଣ୍ଟର ଲାଇନ୍ ର ଛକ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ପିଚ୍ କରନ୍ତୁ | ପ୍ରିକ୍ ପଞ୍ଚ ବ୍ୟବହାର କରି |
- ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 5 ମିମି, 12.5 ମିମି ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନୁଯାୟୀ ସର୍କଲ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ | ଚିତ୍ରାଙ୍କନ
- mm ମିମି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଆର୍କ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ |
- mm I Mm ମିମି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 4 ଟି ସ୍ଥାନରେ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ | ଚିତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ |
- କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୂସମାନ୍ତର ଅବସ୍ଥାରେ ରଖନ୍ତୁ |
- EF ରେଫରେନ୍ସ ସହିତ 65 ମିମି ମାର୍କ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 4.5 ମିମି ମାର୍କ କରନ୍ତୁ | DE ରେଫରେନ୍ସ ସହିତ |
- ପ୍ରିକ୍ ପଞ୍ଚ ବ୍ୟବହାର କରି ଛକ ବିନ୍ଦୁରେ ପିଚ୍ କରନ୍ତୁ |
- ରେଡିଓ 3 ମିମି ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ |

‘ଭି’ ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ମାର୍କିଂ ବ୍ଲକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ରାଉଣ୍ଡ ବାର୍ ର କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଜିବା | (Finding center of round bar with the help of ‘V’ block and marking block)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ରାଉଣ୍ଡ ବାର୍ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ‘V’ ବ୍ଲକ୍‌ର ଉପଯୁକ୍ତ ଆକାର ଚୟନ କରନ୍ତୁ |
- ‘ଭି’ ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ମାର୍କିଂ ବ୍ଲକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ରାଉଣ୍ଡ ବାର୍ ର କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଜିବା |

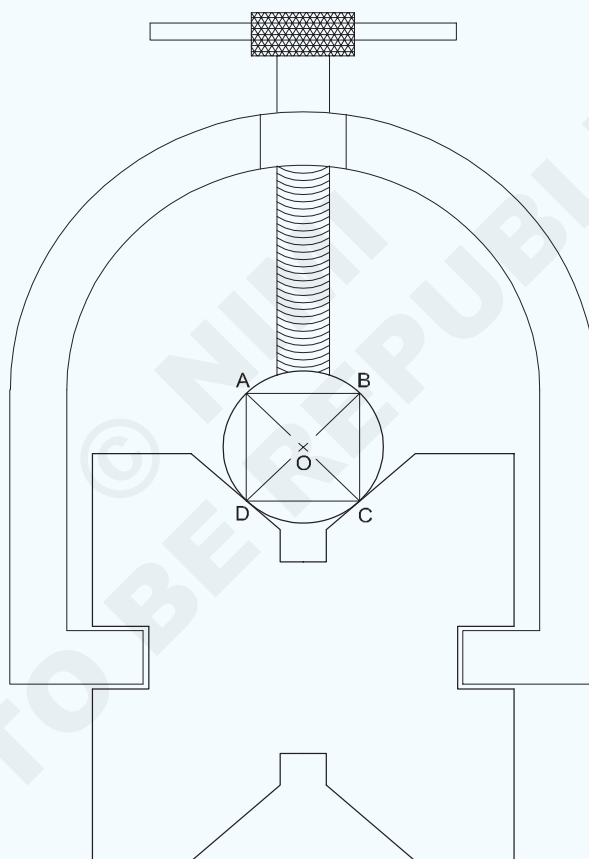


1	Ø50-50	-	Fe310	-	-	1.2.24	
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.	
SCALE 1:1		FINDING CENTER OF A ROUND BAR				TOLERANCE : - ±0.5mm	TIME :
						CODE NO. FI20N1224E1	

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)

- ରାଉଣ୍ଡ ବାର୍ ର ଟେହେରା ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ରାଉଣ୍ଡ ବାର୍ ମୁହଁରେ ମାର୍କିଂ ମିଡିଆ ଲଗାନ୍ତୁ ।
- ମାର୍କିଂ ଟେବୁଲ୍, 'ଭି' ବ୍ଲକ୍, ମାର୍କିଂ ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ନିୟମକୁ ସଫା କରା ।
- ମାର୍କିଂ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ମାର୍କିଂ ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ନିୟମକୁ 'ଭି' ବ୍ଲକ୍ ରଖନ୍ତୁ ।
- 'ଭି' ବ୍ଲକ୍ରେ ଗୋଲାକାର ଦଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ 'U' କ୍ଲମ୍ପ ସହିତ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ।
- ମାର୍କିଂ ବ୍ଲକ୍ ଷ୍ଟିଲ୍‌ରୁ ରାଉଣ୍ଡ ବାର୍ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ । ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ନିୟମରେ ମାପ ପଢନ୍ତୁ read ।
- ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଲାକାର ଦଣ୍ଡର ଉଚ୍ଚତା ମାପନ୍ତୁ ।
- ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ମାର୍କିଂ ବ୍ଲକ୍ରେ ମାପ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ । ଗୋଲାକାର ଦଣ୍ଡର ଉପରୁ 10 ମିମିରୁ କମ୍ ପଢିବା ।
- ମାର୍କିଂ ବ୍ୟବହାର କରି ରାଉଣ୍ଡ ବାର୍ ମୁହଁରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲାଇନ୍ 'ଏବି' । ଡିମିଟି 1 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଅବରୋଧ କରନ୍ତୁ ।


Fig 1

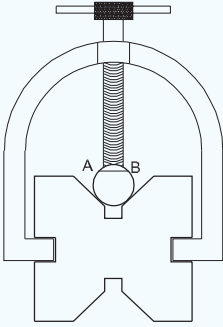

FI20N1224/H1


- 'U' କ୍ଲମ୍ପକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ।
- ଟ୍ରାଏ ବର୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି AB କୁ 90° କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 'U' କ୍ଲମ୍ପ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ରେଖା BC (ଚିତ୍ର 2) କୁ ଟାଣନ୍ତୁ ।
- ରେଖା CD ଏବଂ AD ଲେଖିବା ପାଇଁ ସମାନ ପଦ୍ଧତି ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ Fig 3

Fig 2

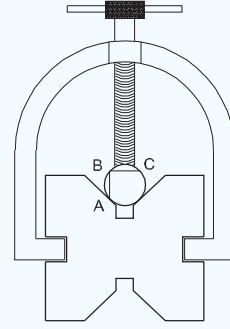

FI20N1224/H2


Fig 3

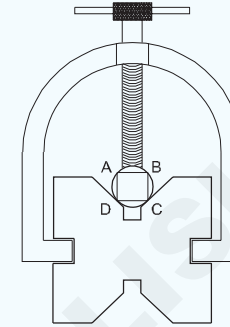

FI20N1224/H3

- 'U' କ୍ଲମ୍ପକୁ ବନ୍ଦ କରି ଗୋଲାକାର ଦଣ୍ଡ ବାହାର କର । ବାହାରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ମାର୍କିଂ ଟେବୁଲ୍ରେ ରଖ ।
- ଇସ୍ପାତ ବ୍ୟବହାର କରି ସଂଯୋଜନା ପଏଣ୍ଟ୍ 'ଏସି' ଏବଂ 'ବିଡି'ରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ । ନିୟମ ଏବଂ ଲେଖକ Fig 4 ।

Fig 4

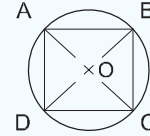

FI20N1224/H4


- ସେଣ୍ଟର୍ ପଞ୍ଚ ବ୍ୟବହାର କରି ଛକ ବିନ୍ଦୁ 'O' ଉପରେ ପିଟ୍ କରନ୍ତୁ । 90°
- ପଏଣ୍ଟ୍ 'ଓ' ହେଉଛି ଗୋଲାକାର ଦଣ୍ଡର କେନ୍ଦ୍ର ।
- ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ।

ଏକ ଆର୍କରେ ସିଧା ଲାଇନ୍‌ରେ ଯୋଗଦେବା | (Joining straight line to an arc)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାଘାତର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ମାର୍କିଂ ବ୍ଲକ୍ ସହିତ ଧାତବ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକରେ ରେଖା ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ |
- ଲେଖକ ସହିତ ରେଖା ଚିହ୍ନିତ କର |
- ବେଭେଲ ପ୍ରୋଫାଇଲର ସହିତ କୋଣ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ |
- ଡିଭାଇଡର୍ ସହିତ କୋଣକୁ ଦୁଇଭାଗ କରନ୍ତୁ |
- ଡିଭାଇଡର୍ ଏବଂ ଫ୍ରିସର୍ ସହିତ ସର୍କଲ୍, ଆର୍କ ଏବଂ ଟାଙ୍ଗେଣ୍ଟ୍ସ ଆଙ୍କ |
- ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପିପ୍ ସହିତ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପଞ୍ଜିକରଣ କର |

TASK 1

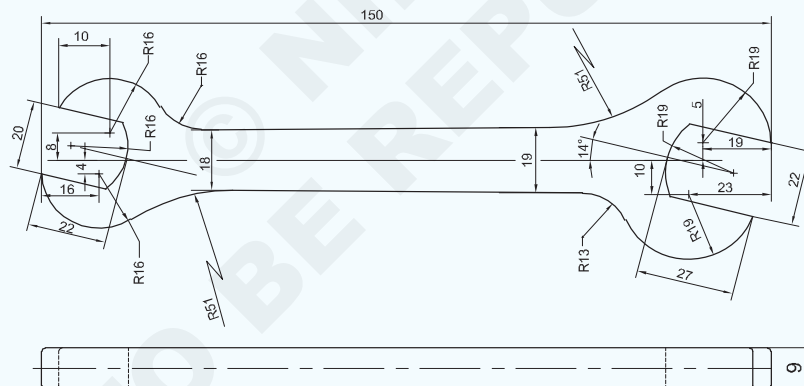


1	65 ISF 10-155	-	Fe310	-	TASK-1	1.2.25
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.
SCALE 1:1		JOINING STRAIGHT LINE TO AN ARC			TOLERANCE : - ±0.5mm	TIME
					CODE NO. FI20N1225E1	


କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)

ଟାଙ୍କ : ସ୍ଥାନର ।


- ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି କଞ୍ଚାମାଲର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- 150 x 64 x 9 mm ଆକାରରେ ଧାତୁ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଚାକିରି ପୃଷ୍ଠରେ ମାର୍କିଂ ମିଡିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ମାର୍କିଂ ଟେବୁଲ୍, ମାର୍କିଂ ବ୍ଲକ୍, ଆଙ୍ଗଲ୍ ସ୍କେର୍ ଏବଂ । ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ।
- ଷ୍ଟିଲ୍ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ବ୍ଲକ୍ ମାର୍କିଂରେ 30 ମିଲିମିଟର ଆକାର ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଚାକିରିକୁ ମାର୍କିଂ ଟେବୁଲ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ କୋଣ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ । ଆଲି ।
- ପାର୍ଶ୍ୱ 'WX' ଚିତ୍ର 1 କୁ ସୂଚାଇ ସେଣ୍ଟର ଲାଇନ୍ ଡାହାଣ 30 ମିଲିମିଟର ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ।
- ମାର୍କିଂ ବ୍ଲକ୍ରେ 30 5 = 35 ମିଲିମିଟର ଆକାର ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ରେଖା ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ 19 ମିଲିମିଟର ଲମ୍ବ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେପରି ପାର୍ଶ୍ୱ ଚିତ୍ର 'WX' Fig 1 କୁ ଦର୍ଶାଇ ଚାକିରି ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।
- ସେହିଭଳି, ସାଇଜ୍ 30 - 10 = 20 ମିମି ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 23 ମିଲିମିଟର ଦ ଲମ୍ବ ଧ୍ୟରେ ଏକ ରେଖା ଲେଖନ୍ତୁ ଯେପରି ପାର୍ଶ୍ୱ ଚିତ୍ର 'WX' Fig 1 କୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।

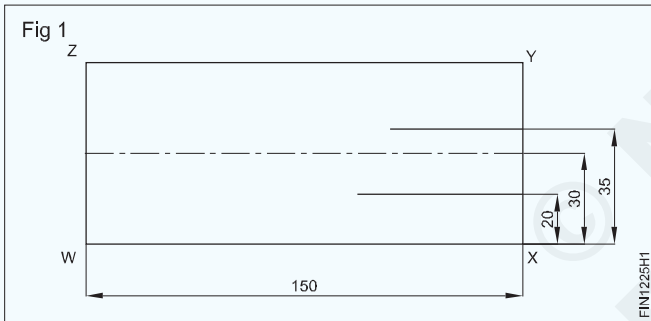


- କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଲାଇ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱ 'XY' ଚିତ୍ର 2 କୁ ସୂଚାଇ ଆଙ୍ଗଲ୍ ସ୍କେର୍ ସହିତ ଏହାକୁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ।
- ସାଇଜ୍ 19 ମିଲିମିଟର ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱ 'XY' ରେଫରେନ୍ସ ସହିତ ଏକ ରେଖା ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଛେଦ ରେଖା ଉପରେ ପଏଣ୍ଟ 'A' ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ । ଚିତ୍ର 2
- ସେହିଭଳି, ସାଇଜ୍ 'XY' ରେଫରେନ୍ସ ସହିତ 23 ମିଲିମିଟର ଆକାରର ଏକ ରେଖା ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଛେଦ ରେଖାଗୁଡ଼ିକରେ 'ବି' ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ । Fig 2

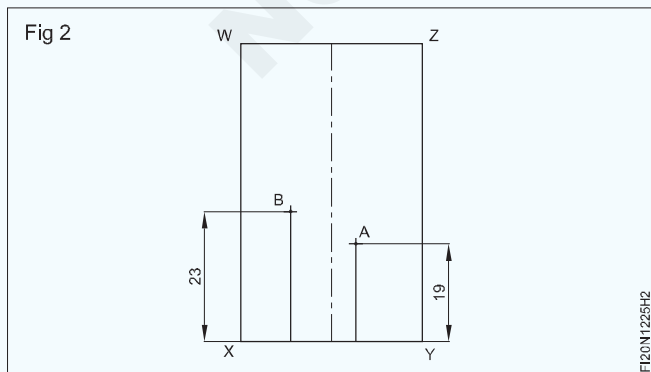


- ରେଡିୟସ୍ ଲାଇନ୍ ବସ୍ତୁ ରେଫରେନ୍ସ ପାର୍ଶ୍ୱ 'XY' କୁ ବିଛେଦ କରେ । ବିନ୍ଦୁ 'ସି' Fig 3 ।
- ବେଭେଲ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରି 'C' ବିନ୍ଦୁରେ 14 ° କୋଣ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 27 ମିଲିମିଟର ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଆଙ୍ଗୁଲାର ଲାଇନ୍ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ । ବିନ୍ଦୁ 'D' । Fig 3

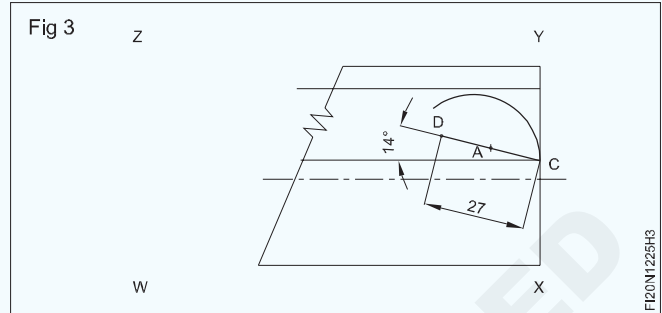


- 0 ° ଆଙ୍ଗୁଲାର ଲାଇନ୍ କୁ 22 ମିଲିମିଟର ଦୂରତାକୁ ରେଖା 'ସିଡି' ଏବଂ ମାର୍କ ପଏଣ୍ଟ 'ଇ' ସହିତ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାକିରି ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । Fig 4
- ସେହିପରି, 90 ମିଲିମିଟର ଦୂରତାକୁ ରେଖା 'DE' ରେଫରେନ୍ସ ସହିତ 90 ° ଆଙ୍ଗୁଲାର ଲାଇନ୍ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ 'F' କୁ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ । Fig 4

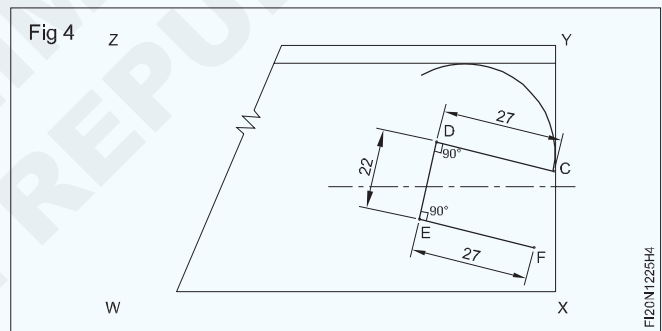


- ରେଖାକୁ 'DE' ରେ ଚିହ୍ନିତ କର ଏବଂ ଏହାକୁ 'G' ଭାବରେ ନାମିତ କର । Fig 5
- ବିନ୍ଦୁରୁ 'ଜି' ଲମ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ p ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରେଖା ଆଙ୍କନ୍ତୁ ।
- 19 ମିଲିମିଟର ତଳକୁ ଏବଂ ଏହାକୁ 'H' ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କର । ଚିତ୍ର 5 ଏହିପରି 'H' ବିନ୍ଦୁରୁ 19 ମିଲିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆଙ୍କନ୍ତୁ । ଯେ ଆର୍କ କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପଏଣ୍ଟ 'ଇ' ଏବଂ 'ଡି' ପୂରଣ କରିବା ଉଚିତ୍ । ବିନ୍ଦୁ 'G' । Fig 5

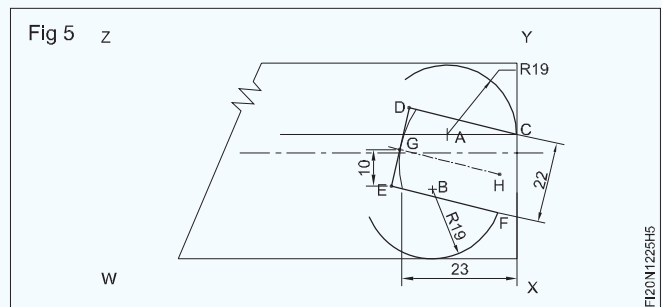


- ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ 19 ମିଲିମିଟର ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 'ବି' ବିନ୍ଦୁରେ ଏକ ଆଙ୍କ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ ।
- ରେଡିଓ ଲାଇନ୍ ବସ୍ତୁ ରେଫରେନ୍ସ ପାର୍ଶ୍ବ 'XY' କୁ 'F' ରେ ବିଛେଦ କରେ । ଚିତ୍ର 5
- $30 - 9.5 = 20.5$ ମିମି ଭୂସମାନ୍ତର ରେଖା ସହିତ ଏକ ରେଖା ଲେଖନ୍ତୁ । ପାର୍ଶ୍ବ 'WX' କୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ । Fig 6
- ସେହିଭଳି, ଏକ ଧାଡ଼ି $30 - 9.5 = 20.5$ ମିମି ଭୂସମାନ୍ତର ରେଖା ଲେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ପାର୍ଶ୍ବକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ପାର୍ଶ୍ବ 'WX' କୁ ସୂଚିତ କରନ୍ତୁ । ତାହାଣ ମୁଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାନରୁ । Fig 6
- ତଳ ପାର୍ଶ୍ବରେ 'Q' ପଏଣ୍ଟରୁ 13 ମିଲିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ ଉପର ପାର୍ଶ୍ବରେ 'R' ପଏଣ୍ଟରୁ 51 ମିଲିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆଙ୍କି ସ୍ଥାନରୁ ବସ୍ତୁ ରେଖାଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଟାକିରି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ସ୍ଥାନରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ । Fig 6

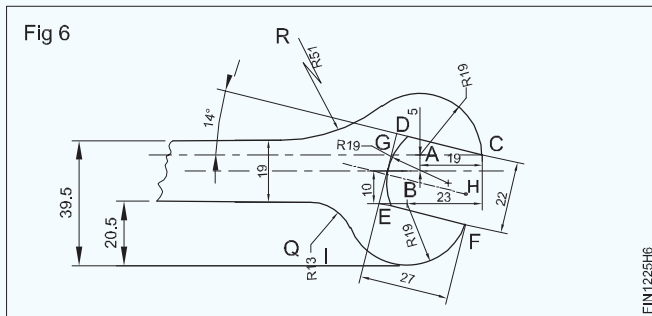

- ସେହିଭଳି, ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମାର୍କିଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନରୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ବକୁ I, J, K, L, M, N, O, P, S ଏବଂ T ରୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ପାଇଁ ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ । Fig 7

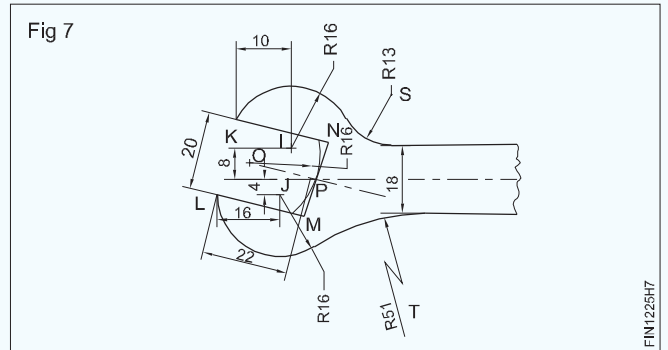

- ବିଶିଷ୍ଟ ମାର୍କ ପାଇଁ ଚିହ୍ନିତ ରେଖା ଉପରେ ପିଚ୍ କରନ୍ତୁ । Fig 8
- ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ସହିତ ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

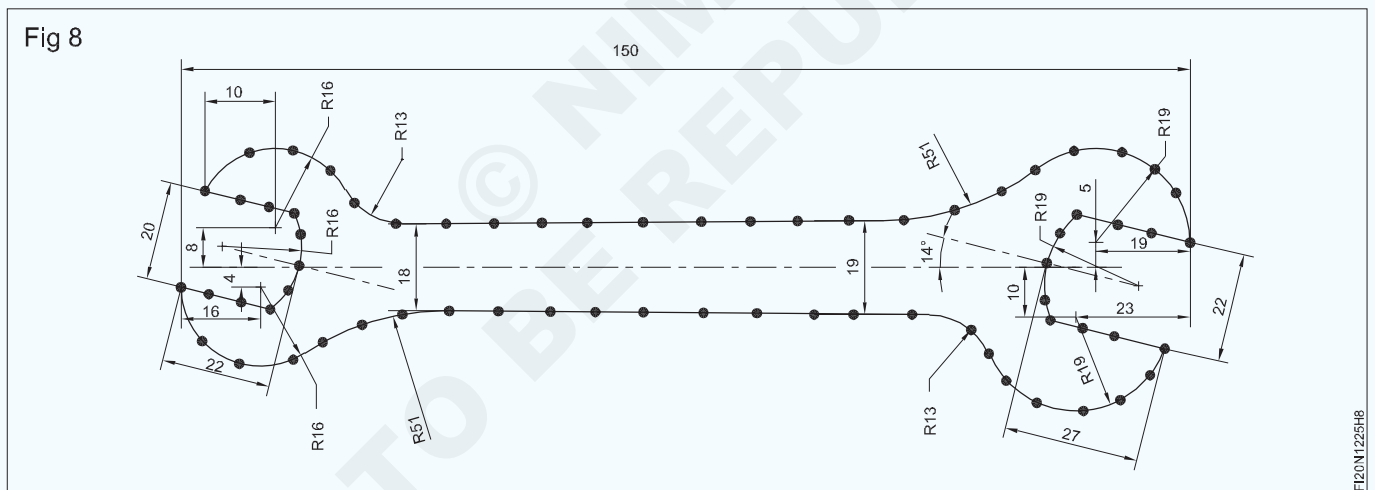

ଦକ୍ଷତା କ୍ରମ | (Skill Sequence)

ଏକ ଭର୍ନିୟର ଉଚ୍ଚତା ଗେଜ୍ ସହିତ ମାର୍କିଂ | (Marking with a vernier height gauge)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- ଏକ ଭର୍ନିୟର ଉଚ୍ଚତା ଗେଜ୍ ସହିତ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ।

ଭର୍ନିୟର ଉଚ୍ଚତାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଗେଜ୍?

ଭର୍ନିୟର ଉଚ୍ଚତା ଗେଜ୍ ର ଏକ ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି । ଜଣାଶୁଣା ଉଚ୍ଚତାକୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ

ରେଖା ଲେଖିବା । ଏକ ଭର୍ନିୟର ଉଚ୍ଚତା ଗେଜ୍ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ?

ଉଚ୍ଚତା ଗେଜ୍ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଭର୍ନିୟରର ଶୂନ୍ୟ କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ରେଫରେନ୍ସ ପୃଷ୍ଠା

ଲେଖକ ଯେତେବେଳେ ବିମ୍ ସ୍କେଲର ଶୂନ୍ୟ ସହିତ ମେଲ ଖାଏ । ରେଫରେନ୍ସ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରେ । (Fig 1)



ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ମୁନିଟ୍ ର ମାଗଣା ଗତିବିଧି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି burr ବୁର ନାହିଁ ଏବଂ ହୋଇଛି । ସଠିକ୍ ସଫା ହୋଇଛି ।

ଝାଙ୍କସ୍ଥିତ ଆବଶ୍ୟକତା ଏକ ଆଙ୍କଲ୍ ସ୍କେଟରେ ଲାଗିଥାଏ । ଯଦି ପତଳା, ମାର୍କିଂ ମିଡିଆର ପ୍ରୟୋଗ ହାଲୁକା ପତଳା ହେବା ଉଚିତ । ଏବଂ ଏପରିକି

ଭର୍ତ୍ତିୟ ଉଚ୍ଚତା ଗେଜ୍ ବେସ୍ ସୁଫେସ୍ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ । ଥାଲି ।

ଲେଖକଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ କୋଣରେ ଧରି ଟାଣନ୍ତୁ । କାମରେ ଲେଖକଙ୍କ କୋଣ । (Fig 2)

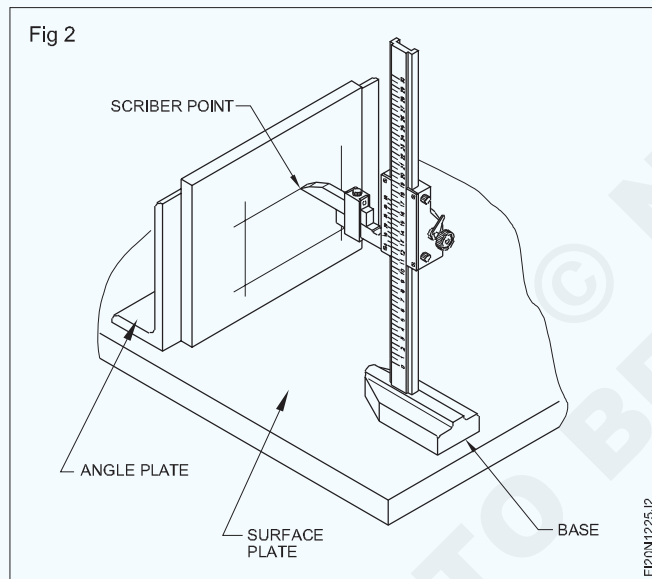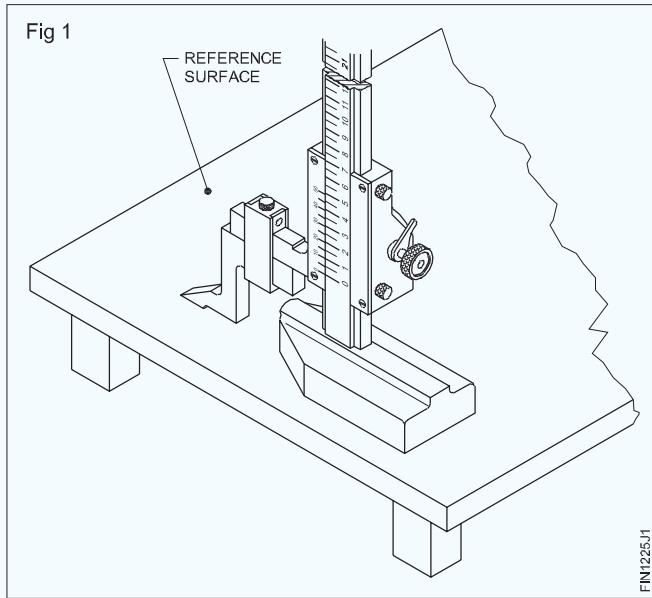


ଆଧାର ଉଠାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଧାତୁକୁ ଛାଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଟାପ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହା ଲେଖକ ବିନ୍ଦୁକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ । ଟାଲବ ।
ସଠିକ୍ କୋଣରେ ରେଖା ଲେଖିବା ଦ୍ଵାରା କେନ୍ଦ୍ର ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଅବସ୍ଥିତ ।

ପ୍ରଥମେ ଏକ ଦିଗରେ ସମସ୍ତ ଆକାରର ରେଖା ଲେଖନ୍ତୁ । ଦ୍ଵିତୀୟତଃ all ସମସ୍ତ ରେଖା ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଲେଖନ୍ତୁ । (Fig 2)

କାମକୁ 90 ° ରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କାମ କରିବାକୁ ରେଖା ଲେଖନ୍ତୁ । ଟାକିରି ଉଠାଇବା ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସମତଳ ଏବଂ ସରଳ ହେବା ଉଚିତ୍ । ମାର୍କିଂ ସମୟରେ


ସଠିକ୍ ରେଖା ପାଇବା ପାଇଁ ସତର୍କତା ।
ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଲେଖକ ବିନ୍ଦୁ ସର୍ବଦା ଡାହାଣ । କେବଳ ଲେଖକର ପ୍ରବୃତ୍ତ ପୃଷ୍ଠକୁ ଡାହାଣ କର ।
ବିନ୍ଦୁ (Fig3)
ବାରମ୍ବାର ଡାହାଣକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ୍ । ପଟାର । ତୁମ ପାଇଁ ଲେଖକଙ୍କୁ ଡାହାଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ।

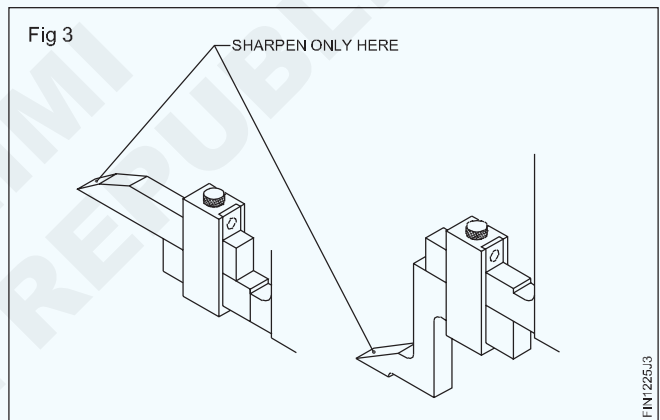

ଏକ ଆର୍ଚରେ ସିଧା ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଗଦେବା | (Joining straight line to an arc)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍କାଫ, ଗ୍ରୀଭ୍ ଏବଂ ଟାଙ୍ଗିରୁ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ |
- ପରିମାପକୁ ବଜାୟ ରଖି କ୍ରମେ କଟ୍ ଚିଜେଲ୍ ସହିତ ଚିପ୍ ସ୍କାଫ୍ |
- ଗୋଲାକାର ନାକ ଚିଜେଲ୍ ସହିତ ଚିପ୍ ଡେଲ୍ ଗ୍ରୀଭ୍ ଏବଂ ପରିମାପ ବଜାୟ ରଖିବା |
- ଫ୍ଲାଟ ଚିଜେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଚିପ କୋଣାର୍କ ପୃଷ୍ଠା |

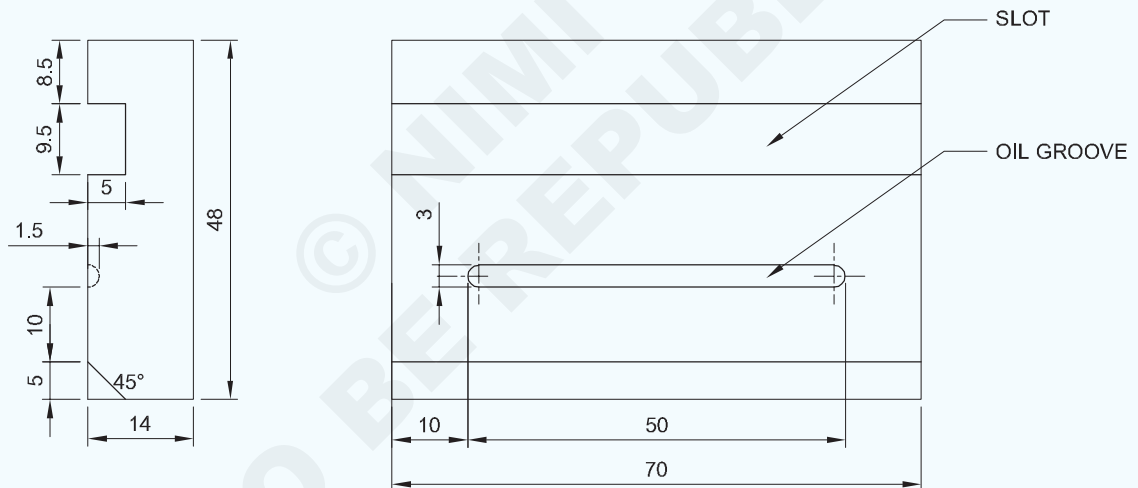


1	50 ISF 15-72	-	Fe310	-	-	1.2.26	
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.	
SCALE 1:1		CHIPPING SLOT AND OIL GROOVE				TOLERANCE : ±0.5mm	TIME
						CODE NO. FIN1226E1	


କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)

- ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ସହିତ କଞ୍ଚାମାଲର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- କଞ୍ଚା ଧାତୁକୁ 70x48x14 mm ଆକାରରେ ଫାଇଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷ କରନ୍ତୁ ।
- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଚାକିରି ଚିହ୍ନଟ କର ଏବଂ ଡର୍ ପଞ୍ଚ 60o ସହିତ ସାକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନକୁ ପିଚ୍ କର । ସିଧା ସ୍କ୍ରୁ ଚିପିଙ୍ଗ୍ ।
- ଚାକିରିକୁ ବେଞ୍ଚ ଭାଇସରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ।
- କ୍ରସ୍ କଟ୍ ଚିସେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍କ୍ରୁ ଚିପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ । 9.5 ମିମି ମୋଟେଇ 5 ମିମି ଗଭୀରତା ।

ଡେଲ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଡେଲରେ ଭିଜାଯାଇଥିବା ଏକ ପୋଷାକ ରଖନ୍ତୁ । କଟିଙ୍ଗ୍ ଧାରର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଣ୍ଟା । ଛେନା

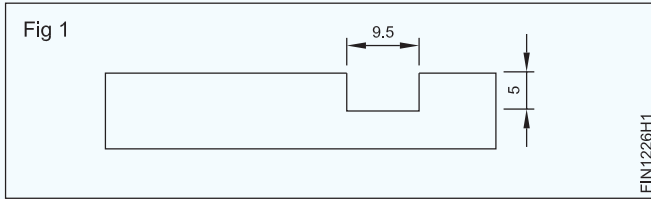

- ହୀରା ପଏଣ୍ଟ୍ ଚିଜେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍କ୍ରୁର କୋଣକୁ ଚିପ୍ କରନ୍ତୁ ।

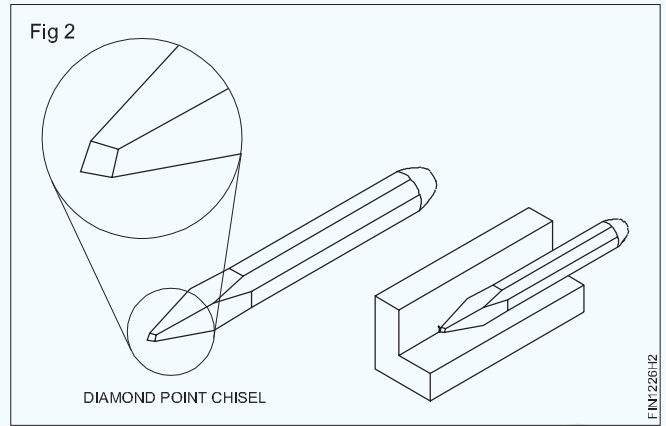


ଡେଲ ଖୋଳିବା ।

- ସେହିପରି, ଚିପ୍ ଡେଲ ଗ୍ରୀଭ୍ ମୋଟେଇ 3 ମିମି x ଗଭୀରତା 1.5 ମିମି । ଗୋଲାକାର ନାକ ଛେନା ଏବଂ ବଲ୍ ପେନ୍ ହାମର ଡିସ୍କର 3 ସହିତ ।
- ସ୍କ୍ରୁ ଏବଂ ଡେଲ ଗ୍ରୀଭ୍ ର ମୋଟେଇ ଏବଂ ଗଭୀରତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ଏବଂ ଗଭୀରତା ଗେଜ୍ ।

ଚିପିଙ୍ଗ୍ ଚାଞ୍ଚୁ ।



- ଚାକିରି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଫ୍ଲାଟ୍ ଚିଜେଲ୍ ଏବଂ ଏକ ବଲ୍ ପେନ୍ ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଞ୍ଚୁ ଅଂଶ 5 x 45 ° ଚିପ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଚାକିରିର ସମସ୍ତ ଚେହେରା ଏବଂ କୋଣକୁ ଡି - ବୁର୍ କରନ୍ତୁ ।

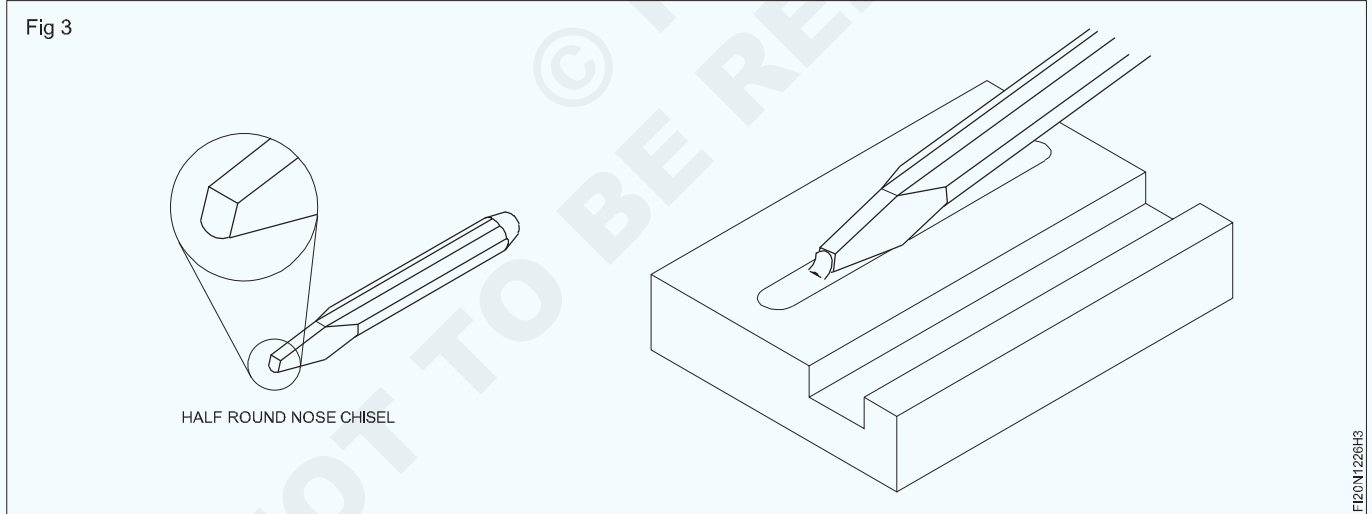

ଫ୍ଲାଟ, ବର୍ଗ ଏବଂ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ± 0.5 ମିମି ଫାଇଲ୍ କରିବା | (Filing flat, square and parallel to an accuracy of $\pm 0.5\text{mm}$)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଫ୍ଲାଟ, ସମାନ୍ତରାଳ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ± 0.5 ମିମି ସଠିକତା ମଧ୍ୟରେ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ସହିତ ପରିମାଣ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ବାହ୍ୟ କାଲିପର୍ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ଟେଷ୍ଟା ବର୍ଗ ସହିତ ତାହାଣ କୋଣ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

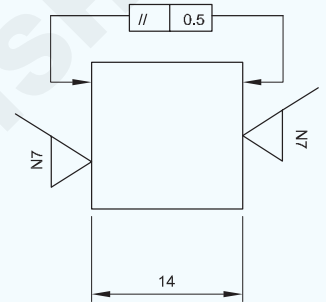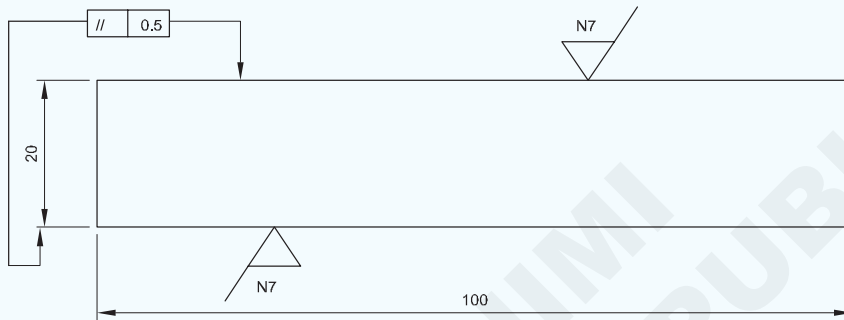


କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)

- ବୁରୁ ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କଞ୍ଚାମାଲର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- 350 ମିମି ଫ୍ଲାଟ ସହିତ ଡାଇଗୋନାଲ୍ (Fig 1) ପାର୍ଶ୍ୱ 1 ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ | ବକ୍ସାର୍ଡ ଫାଇଲ୍ |
- ବାରମ୍ବାର ଏକ ଟେଷ୍ଟା ବର୍ଗ ସହିତ ସମତଳତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ | କ୍ଲେଡ୍
- ସମାନ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଏକ ଫ୍ଲାଟ ବ୍ରିଟାୟା କର୍ ଫାଇଲ୍ ସହିତ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ | ଏକ ଫ୍ଲାଟ ସଫ୍ଟ ଫାଇଲ୍ ସହିତ ଶେଷ କର |
- ଫାଇଲ୍ ସାଇଡ୍ 2, ଫ୍ଲାଟ ଏବଂ 90° ରୁ ସାଇଡ୍ 2 ଏବଂ ସାଇଡ୍ 1 ରେ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ |
- ସାଇଡ୍ 3, ଫ୍ଲାଟ ଏବଂ 90° ରୁ ସାଇଡ୍ 2 ଏବଂ ସାଇଡ୍ 1 ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଆକାର ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ |
- ପାର୍ଶ୍ୱ 1 ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଫାଇଲ୍ ପାର୍ଶ୍ୱ 4 (ସମାନ୍ତରାଳତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କାଲିପର୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |
- ସାଇଡ୍ 2 ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ 5 ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଶେଷ କରନ୍ତୁ |
- ସାଇଡ୍ 3 ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ 6 ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଶେଷ କରନ୍ତୁ |
- ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ସହିତ ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

ରୁ ହାର୍ଡ ଡ୍ରପ୍ସ୍ ଷ୍ଟେଲ୍ ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ | ଏକ ଫ୍ଲାଟର ଧାର ବ୍ୟବହାର କରି ଦାଖଲ ହେବାକୁ ଥିବା ପୃଷ୍ଠ | ବକ୍ସାର୍ଡ ଫାଇଲ୍ |

- ସଫା, ଅଳ୍ପ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ |

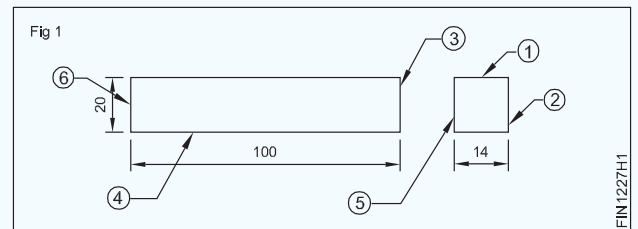


1	25 ISF 15-105	-	Fe310	-	-	1.2.27
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.
SCALE 1:1					TOLERANCE : $\pm 0.5\text{mm}$	TIME
 FILING FLAT AND SQUARE (PARALLEL BLOCK)					CODE NO. FI20N1217E1	

ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରାନ୍ସ ଛିଦ୍ର ଚିହ୍ନିତ କର ଏକ ରେଖା ସହିତ ଚିପ୍ ବକ୍ର - ମାର୍କ ଆଉଟ୍, ବିଭିନ୍ନ କୋଣରେ କିଞ୍ଚେ ଏବଂ କଟ୍ କି | ଉପାୟ (Chip curve along a line - mark out, keyways at various angles and cut key ways)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଗୋଲାକାର ନାକ ଚିହ୍ନିତ ବ୍ୟବହାର କରି ସମାନ କ୍ରମର ସହିତ ଫ୍ଲାଟ ବିରିଙ୍ଗ ପୃଷ୍ଠରେ ଚିପ ବକ୍ର |
- କ୍ରମ୍ କଟ୍ ଏବଂ ହାରା ପଏଣ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କୋଣରେ ଚିପ୍ କିଞ୍ଚେ |

TASK 1

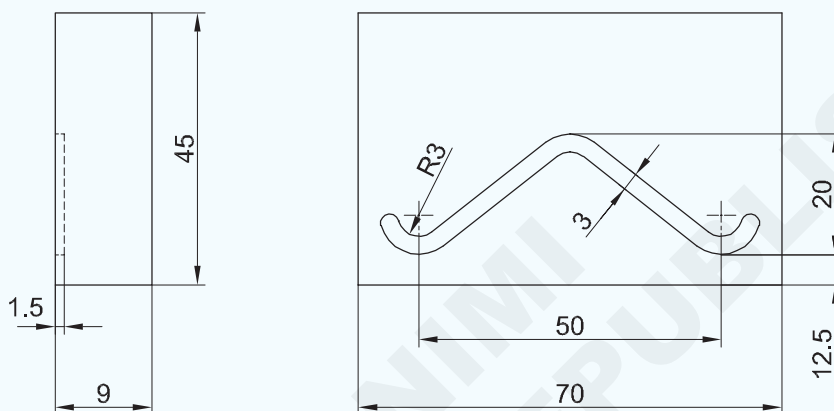

TASK 2

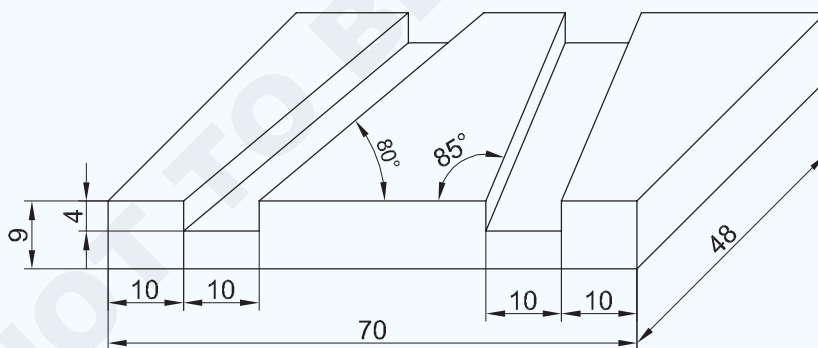


2	75 ISF 10 - 50		Fe 310	--		1.2.28
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX.NO
SCALE NTS	CHIP RING OIL GROOVE AND KEYWAYS AT VARIOUS ANGLES				TOLERANCE : $\pm 0.5\text{mm}$	TIME
					CODE NO. FI20N1228E1	

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ | (Job Sequence)


ଟାସ୍କ 1: ତେଲ ଖୋଳିବା |

- ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ସହିତ କଞ୍ଚା ଧାତୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- କଞ୍ଚା ଧାତୁକୁ 70 x 45 x 9mm ଆକାରରେ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷ କରନ୍ତୁ |
- ଚିତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ତେଲ ଗ୍ରାଭ୍ ବକ୍ତ୍ରକୁ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ |
- ଗୋଲାକାର ନାକ ଚିତ୍ରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହିତ ତେଲ ଖୋଳାକୁ ଚିପ୍ କରନ୍ତୁ | ପରିମାପ ମୋଟେଇ 3 ମିମି | (Fig 1)
- ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ସହିତ ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

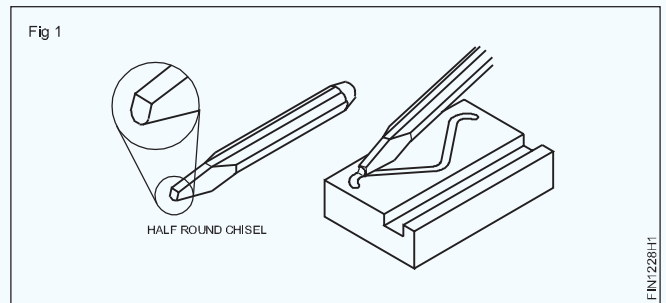

ଟାସ୍କ 2: ବିଭିନ୍ନ କୋଣରେ କିସେ ଚିପିବୁ |

- କଞ୍ଚା ଧାତୁକୁ ଏହାର ଆକାର ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- 70x48x9 mm ଆକାରରେ ଫାଇଲ୍ |
- ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ସହିତ ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ଟେଣ୍ଡା ବର୍ଗ ସହିତ ବର୍ଗତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ମାର୍କିଂ ମିଟିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭର୍ନିୟର ବ୍ୟବହାର କରି କିସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ | ଭର୍ନିୟର ବେଭେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଉଚ୍ଚତା ଗେଜ୍ ଏବଂ କିସେ କୋଣ | ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର | (Fig 2)

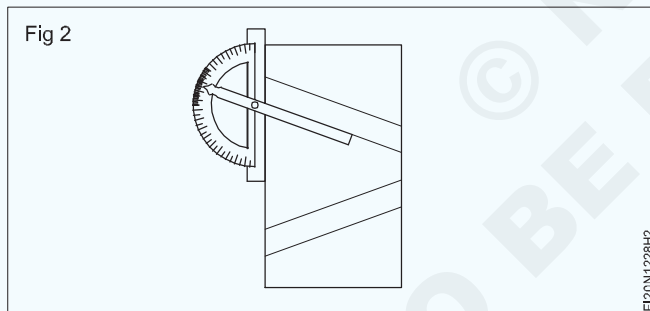

- ସାକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପିଚ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଟାକିରି ବେଞ୍ଚ ଭାଇସ୍ ରେ ରଖନ୍ତୁ |
- ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ରସ୍ କଟ୍ ଚିତ୍ରେ ସହିତ ଚିପ୍ କିସେଗୁଡ଼ିକ | ଗଭୀରତା |
- ହୀରା ବିନ୍ଦୁ ଚିତ୍ରେ ସହିତ ଚିପ୍ କିସେ ଟାଣ୍ଟୁ କୋଣ |
- ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ସହିତ ଟାକିରି ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ବେଭେଲ୍ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ସହିତ କୋଣଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କର ଏବଂ ଏହାକୁ ଛୁଟି କର |
- ତେଲର ପତଳା ଆବରଣ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ |


ଛେନାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଭ୍ କରନ୍ତୁ |

- ସର୍ବଦା କାଟିବା ଦିଗରେ ଦେଖ |
- ସମୟ ସମୟରେ କଟିଙ୍ଗ୍ ଥଣ୍ଡା କରନ୍ତୁ |

ଚିଜେଲର ଟୀକ୍ଷୁ | (Sharpening of chisel)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ପେଡେଷ୍ଟାଲ୍ / ବେଞ୍ଚ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରି ଫ୍ଲାଟ ଚିଜେଲକୁ ପୁନଃ sharp ଟୀକ୍ଷୁ କରନ୍ତୁ |
- ପେଡେଷ୍ଟାଲ୍ କିମ୍ବା ବେଞ୍ଚ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ

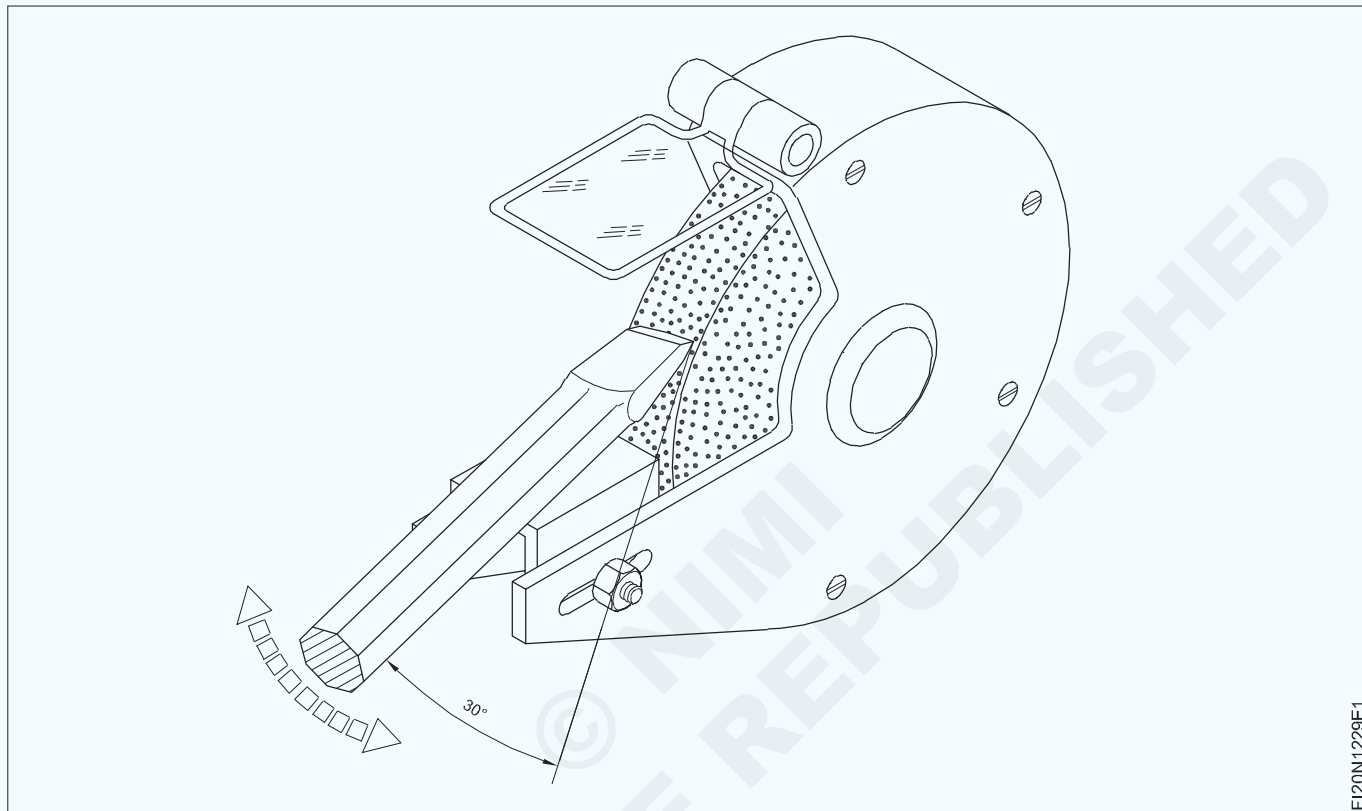

ଦକ୍ଷତା କ୍ରମ | (Skill Sequence)

ଫ୍ଲାଟ ଚିଜେଲର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ | (Grinding of flat chisel)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |

- ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏକ ଫ୍ଲାଟ ଚିଜେଲ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ |


ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ: ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଚକକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ,

- ଗ୍ଲାସ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଟିପ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଚକ ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ |
- (ଗ୍ଲେଜିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଚକକୁ ପରିଧାନ କର ।) ଡ୍ରେସିଂ ପାଇଁ ସିଲିକନ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 1)
- ଫାଟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କୁ ସୁଇଚ୍ କର, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚକ ପାଖରେ ଛିଡା ହୁଅ, ଏବଂ ଚକଟି 'ସତ୍ୟ' ଚାଲୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖ |


ଅତ୍ୟଧିକ କମ୍ପାନ | ଅତ୍ୟଧିକ କମ୍ପାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଟୁରାଇଡ୍ ଆବଶ୍ୟକ |

ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାର | ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ପାତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ

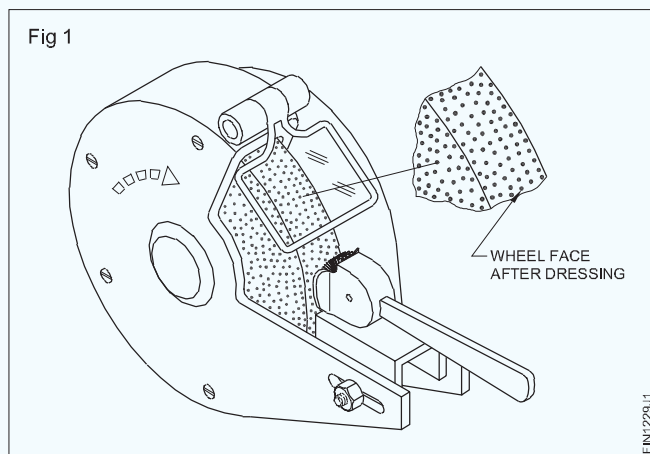

କୁଲାଣ୍ଡ ଅଛି । ଗଗଲ୍ ସହିତ ଆଖୁକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଟୁଲ୍ ବିଶ୍ରାମ ନିକଟରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଭାଲକୁ କମ୍ କରନ୍ତୁ । (Fig 2)

ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଟୁଲ୍ ବିଶ୍ରାମକୁ ଟକଠାରୁ 2 ଫିଟ ନିକଟରେ କରନ୍ତୁ । (Fig 2)

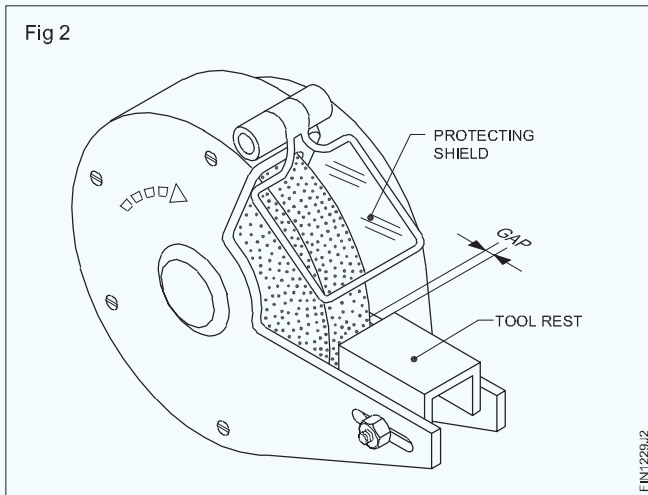


ଗ୍ରାଭଣ୍ଡ କରିବା ସମୟରେ: ପୁନଃ ଗ୍ରାଭଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଖଣ୍ଡିଆ ଛେନା ନିଅ । ବ୍ୟବହାର ହେତୁ ଚିତ୍ତେଲଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପାଇଁ ଚିପିଙ୍ଗ୍, ଚିତ୍ତେଲଗୁଡ଼ିକ ନିୟମିତ ଭାବରେ ତାଷ୍ଟି କରାଯିବ ।

ଧରିବା ପାଇଁ ସୁତା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଗ୍ରାଭଣ୍ଡ କରିବା ସମୟରେ ଛେନା ।

କେବଳ ଚକ୍ରର ଚେହେରା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ନୁହେଁ

(Fig 3)

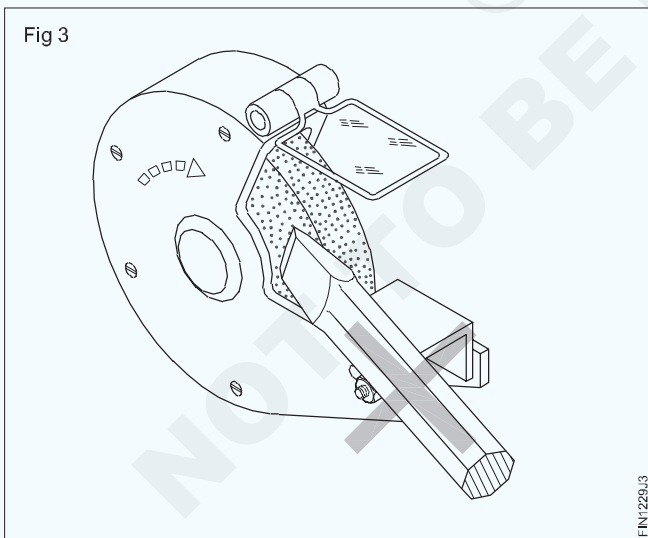


ଗ୍ରାଭଣ୍ଡରୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ।


ଚକ ପୃଷ୍ଠ ସହିତ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଚିତ୍ତେଲ ଧାର ଧରନ୍ତୁ; ଛେଲର ଶରୀର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 30 ° କୋଣରେ ରହିବା ଉଚିତ ଯେପରି 60 ° ଖେଦ କୋଣ ପାଇବ । (Fig 5)

ଟୁଲ୍ ବିଶ୍ରାମ (A) (Fig 5) ଉପରେ ଛେଲର ଶରୀରକୁ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିନ୍ଦୁକୁ ଚକକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । (Fig 4 & 5)

ରୋକିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଟାପ ରଖନ୍ତୁ । କଟିଙ୍ଗର ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ, (ନୀଳ ରଙ୍ଗରୁ ସୁରେଇ ରୁହ । ଯଥା ଆହ୍ଲାଲିଙ୍ ଇଫେକ୍ଟ) ।

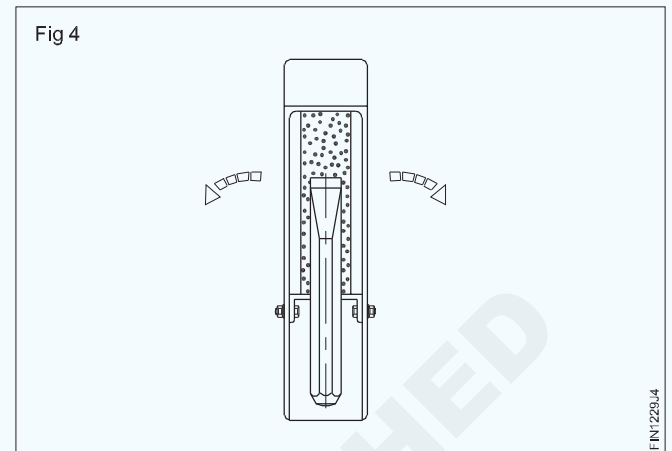

ସଂକଳନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଆର୍କରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିନ୍ଦୁକୁ ରୋକ୍ କରନ୍ତୁ । କଟିଙ୍ଗରେ (Fig 5) ଟୀରଗୁଡ଼ିକର C ଦେଖନ୍ତୁ ।

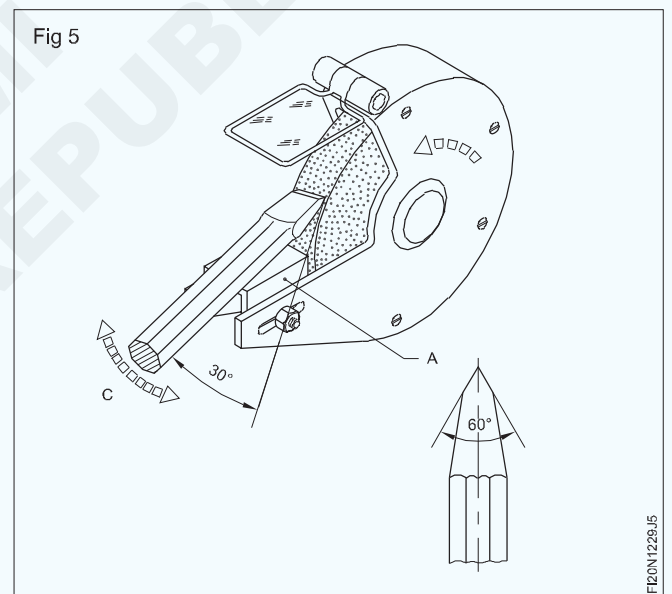

ଚିତ୍ତେଲକୁ କୁଲାଣ୍ଡରେ ବୁଡ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଯେପରି ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ ।


କଟିଙ୍ଗର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗ୍ରାଭଣ୍ଡିଂକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ ।

ବେଭେଲ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସହିତ ଖେଦ କୋଣ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

0.5 mm ମିମି ସଠିକତା ପାଇଁ ପତଳା ଧାତୁ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ | (File thin metal to an accuracy of 0.5mm)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଫ୍ଲାଟ ବର୍ଷାଡ଼ ଏବଂ ଦ୍ଵିତୀୟ କର୍ବ ଫାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି mm 1 ମିମି ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ଲାଟ ସର୍ଫେସ୍ ଫ୍ଲାଟ ଏବଂ ବର୍ଗ |
- ଏକ ଚେଷ୍ଟା-ବର୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି ସମତଳତା ଏବଂ ବର୍ଗତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ବାହ୍ୟ କାଲିପର୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଘନତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

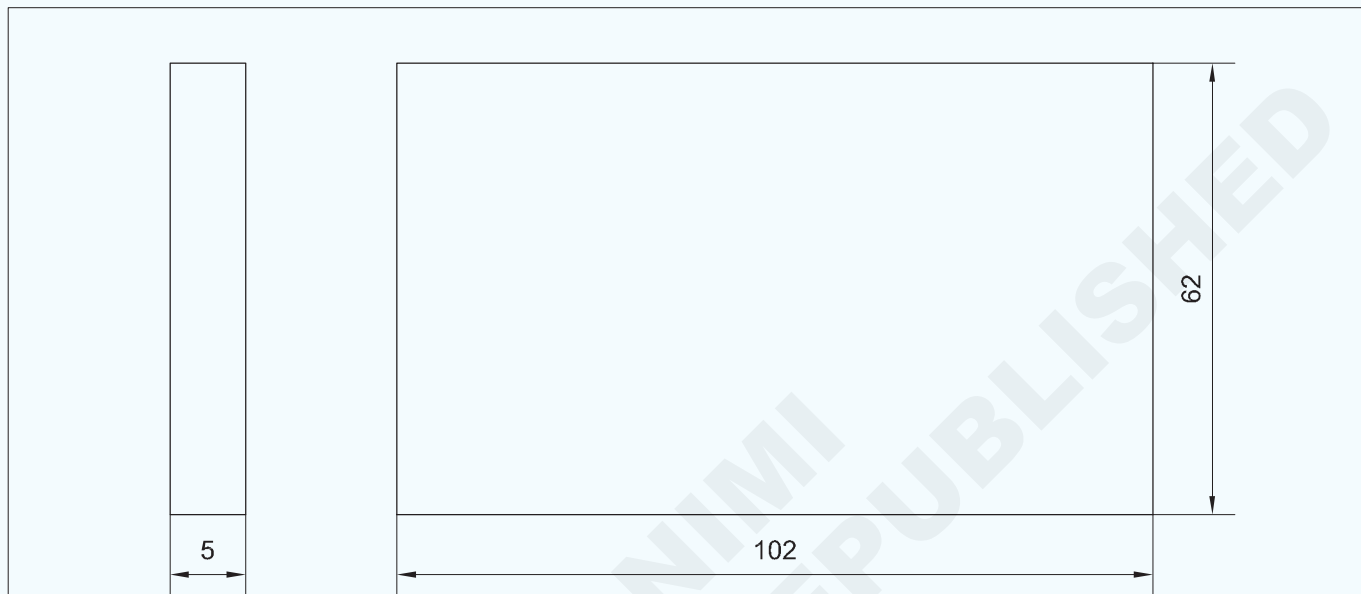

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ | (Job Sequence)

- ଯଦି କୌଣସି flat ଫ୍ଲାଟ ଦ୍ଵିତୀୟ କର୍ବ ଫାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଧାତୁ ପୃଷ୍ଠକୁ ତେଲ କିମ୍ବା ଗ୍ରାସ୍ ମୁକ୍ତ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |
- ଇସ୍ପାତ ନିୟମ 300 ମିମି ସହିତ ଏହାର ଆକାର ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏହାର ଶେଷରେ 125 ମିମି ଜହ୍ନ ବେଞ୍ଚ ଉପାଧିକ୍ଷରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ |
- ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଭୂସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି |

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ଟାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ |

- ଏକ ଫ୍ଲାଟ ବର୍ଷାଡ଼ ଫାଇଲ୍ ସହିତ ଉପର ପୃଷ୍ଠକୁ 250 ମିମି ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଏକ ଚେଷ୍ଟା-ବର୍ଗ ସହିତ ସମତଳତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ଏକ ଫ୍ଲାଟ ସେକେଣ୍ଡ କର୍ବ ଫାଇଲ୍ 250 ମିମି ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟମରୁ ଫାଇଲ୍ ଶେଷ କରନ୍ତୁ |
- ଲମ୍ବା ପାର୍ଶ୍ଵ ଫାଇଲ୍ କରିବାକୁ ଖାର୍ଚ୍ଚସିପ୍ ଧରି ରଖନ୍ତୁ |

- ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲାଟେନ୍ସ ଏବଂ ବର୍ଗତା ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ଏକ ଚେଷ୍ଟା-ବର୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି ପୂର୍ବରୁ ସମାପ୍ତ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ | 150 ମିମି
- ସଂଲଗ୍ନ କ୍ଷୁଦ୍ର ପାର୍ଶ୍ଵ ଫ୍ଲାଟ ଏବଂ ବର୍ଗକୁ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ | ଉଭୟ ସମାପ୍ତ ପୃଷ୍ଠ |
- ଚାକିରି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ବୁର ଏବଂ ମାର୍କ ଆକାରକୁ ହଟାନ୍ତୁ, ଏକ ଇସ୍ପାତ ନିୟମ, ଚେଷ୍ଟା-ବର୍ଗ ଏବଂ ଲେଖକ ବ୍ୟବହାର କରି |
- ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରି ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ଵକୁ ସମତଳ ଏବଂ ବର୍ଗ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ | ପରିମାପ

ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ପୃଷ୍ଠକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିରମ ଜହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ | ବେଞ୍ଚଭାଇସରେ ଖାର୍ଚ୍ଚସିପ୍ ଧରିଥିବାବେଳେ |

- ଅନ୍ୟ ସମତଳ ପୃଷ୍ଠକୁ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ | ବାହ୍ୟ କାଲିପର୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଘନତା |

1	65 ISF 6 x 105		Fe310-O	-	-	1.2.30	
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.	
SCALE 1:1		FILING THIN METAL				TOLERANCE: ±0.5mm	TIME
						CODE NO. FI20N1230E1	

ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ସଫା କରିବା (Cleaning files)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

• ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ସଫା କରନ୍ତୁ ।

ପରିଚୟ

ଦାଖଲ ସମୟରେ, ଧାତୁ ଚିପ୍ସ (ଫିଲିଙ୍ଗ୍ସ) ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ । ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକର ଦାକ୍ତ ଏହା ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକର 'ପିନ୍' ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା । ଯେଉଁ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ପିନ୍ ହୋଇଛି, ତାହା ଉପରେ ସ୍କ୍ରାପ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ । ଭୂପୃଷ୍ଠ ଦାଖଲ ହେଉଛି, ଏବଂ ଭଲ କାମୁଡ଼ିବ ନାହିଁ ।

ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକର ପିନ୍ ଅପସାରଣ କରିବାକୁ ଏକ ଫାଇଲ୍ ବ୍ରଶ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । (Fig 1)

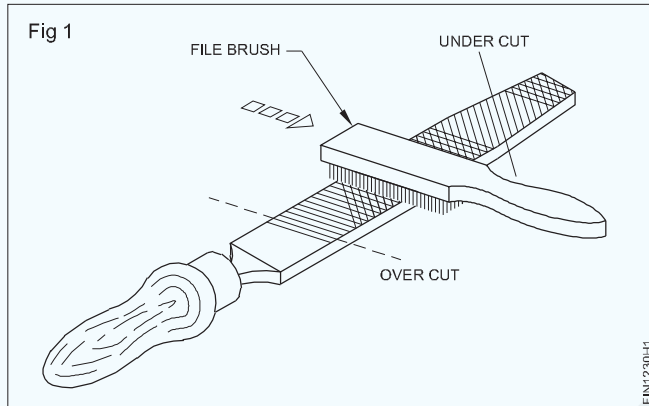


ଏକ ଝାଙ୍କସିପ୍ ସୁଗମ ଶେଷରେ ଦାଖଲ କରିବା ସମୟରେ ଅଧିକ 'ପିନ୍' ହେବ କାରଣ ଦାକ୍ତର ପିଚ୍ ଏବଂ ଗଭୀରତା କମ୍ ।

ଫାଇଲର ମୁହଁରେ ଟକ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଦାକ୍ତର ପ୍ରବେଶ ଏବଂ 'ପିନ୍' ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଓଭରକଟ୍ ଦିଗରେ ଫାଇଲ୍ ବ୍ରଶ୍ ଟାଣନ୍ତୁ ।

ଫିଲିଙ୍ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସହଜରେ ବାହାରକୁ ଆସେ ନାହିଁ ।

ଏକ ପିଉଲ କିମ୍ବା ତମ୍ବା ଷ୍ଟିପ୍ ଦ୍ଵାରା ଫାଇଲ୍ କାଟ୍ । (Fig 2)

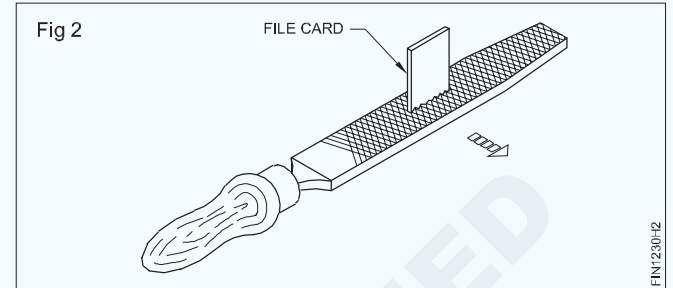

ସଫା କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ନରମ ଧାତୁ ରେଖା (ପିଉଲ କିମ୍ବା ତମ୍ବା) ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ନୂତନ ଫାଇଲ୍ ।

ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକର ତୀକ୍ଷ୍ଣ କଟି ଧାରଗୁଡ଼ିକ ପିନ୍ଧିବ । ଯଦି ଏକ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫାଇଲ୍ କାଟ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ।

ଅପସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଫାଇଲକୁ ବାରମ୍ବାର ସଫା କରନ୍ତୁ । ଟକ ପାଉଁଶରେ ଏମେଡ୍ ହୋଇଥିବା ଫିଲିଙ୍ଗ୍ ।

ଧାତୁର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଏକ ସିଧା ରେଖା, ବକ୍ର ରେଖା ସହିତ ଦେଖ | (Saw along a straight line, curved line, on different section of metals)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଧାତୁ, ଟ୍ୟାମେଲ ଏବଂ 'ଟି' ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ସିଧା ଲାଇନ୍‌ରେ ଦେଖାଗଲା |
- ଧାତୁର ସମତଳ ବିଭାଗରେ ବକ୍ର ଧାଡ଼ିରେ ଦେଖାଗଲା |

TASK 1

TASK 2

TASK 3

NOTE : USE EX.NO : 1.2.16 FOR TASK 1

1	50 ISF 10 - 75		Fe 310		TASK 3	1.2.31
1	ISNT 40 - 100		Fe 310		TASK 2	1.2.31
-	-		-		TASK 1	1.2.31
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX NO :

SCALE : 1:2

**SAWING ON VARIOUS SECTION OF METAL
IN STRAIGHT LINE AND CURVED LINE**

TOLERANCE $\pm 0.5\text{mm}$

TAME :

CODE NO. FI20N1231E1

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)

ଟାସ୍କ 1 :: ଟ୍ୟାବେଲରେ ହ୍ୟାକସିଂ |

- ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- 90x72x35mm ଆକାରରେ ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଶେଷ କରନ୍ତୁ |
- ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ମାର୍କିଂ ମିଡିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ |
- ଜେନି କାଲିପର୍ ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ କଟ୍ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ |
- ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ନିୟମ |
- ଚିହ୍ନଟ ରେଖାକୁ ପିଚ୍ କରନ୍ତୁ |
- କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବେଞ୍ଚ ଉପାଧିକ୍ଷ ଉପରେ ଦୃଢ଼ firmly ଭାବରେ ଧରି ରଖ |
- ସଠିକ୍ ପିଚ୍ କ୍ଲେଡ୍ (1.0 ମିମି ପିଚ୍) ଚୟନ କରନ୍ତୁ |
- ଦାନ୍ତକୁ ସୂଚାଇ ହ୍ୟାକସିଂ ଫ୍ରେମରେ କ୍ଲେଡ୍ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ | ଅଗ୍ରଗାମୀ ଦିଗ |
- ଡେଣା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ଟେନସନ୍ ସହିତ କ୍ଲେଡ୍ ଟାଣନ୍ତୁ | ବାଦାମ |
- ଟିପିଟି ନହେବା ପାଇଁ କାଟିବା ସମୟରେ ଏକ ଖଣ୍ଡ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ | କ୍ଲେଡ୍ |
- ସାମାନ୍ୟ ତଳ ଚାପ ସହିତ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ |
- ରିଟର୍ନ ଷ୍ଟ୍ରୋକରେ ଚାପ ଛାଡ଼ିଦିଅ |
- କ୍ଲେଡର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲମ୍ବ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |

ସତର୍କତା: ଯଦି କ୍ଲେଡ୍ ଅଧା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରେକ୍ କରେ | ଉପାୟ, ଏକ ନୂତନ କ୍ଲେଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ | କର୍ ଶେଷ କର | ଏକ ବ୍ୟବହୃତ କ୍ଲେଡ୍ ସହିତ |
ଦେଖିବା ସମୟରେ ଫ୍ରେମ୍ ଟିଲ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |

ଟାସ୍କ 2: 'ଟି' ବିଭାଗରେ ହ୍ୟାକସିଂ |

- ଚାକିରିକୁ ଏକ ବେଞ୍ଚ ଉପାଧିକ୍ଷରେ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧରି ରଖନ୍ତୁ |
- ସାକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପିଚ୍ କରନ୍ତୁ |
- କ୍ଲେଡର ipd ଟିପିଟି ନହେବା ପାଇଁ କାଟିବା ସମୟରେ 'ଭି' ଖଣ୍ଡ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ |
- ହ୍ୟାକସିଂ ଫ୍ରେମରେ 1.4 ମିମି ପିଚ୍ ହ୍ୟାକସିଂ କ୍ଲେଡ୍ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ |
- ହ୍ୟାକସିଂ ବ୍ୟବହାର କରି 'ଟି' ବିଭାଗ ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ତଳକୁ ଚାପ ସହିତ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ |
- ଚିହ୍ନଟ ରେଖାଗୁଡ଼ିକରେ କାଟନ୍ତୁ ଏବଂ କଟିଙ୍ଗ୍ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରନ୍ତୁ |
- 'ଟି' ବିଭାଗରେ ଦେଖିବା ସମୟରେ କଟିଙ୍ଗ୍ ଗତି ସ୍ଥିର ହେବା ଉଚିତ୍ |
- ଏକ କର୍ ଶେଷ କରିବାବେଳେ, କ୍ଲେଡ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଘାତ ନହେବା ପାଇଁ ଚାପକୁ ମଜ୍ଜର କରନ୍ତୁ |
- ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ସହିତ 'ଟି' ବିଭାଗର କଟିଙ୍ଗ୍ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

ଟାସ୍କ 3: ଫ୍ଲାଟ ବିଭାଗରେ ହ୍ୟାକସିଂ |

- ସମସ୍ତ କଞ୍ଚାମାଲର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- 71x45x9mm ଆକାରରେ କଞ୍ଚାମାଲ ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଶେଷ କର |
- ଲ୍ୟାମ୍ପ ଚକ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ |
- ଚିହ୍ନଟ ରେଖା ଉପରେ ସାକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପିଚ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଚାକିରି ବେଞ୍ଚ ଭାଇସ୍ ରେ ରଖନ୍ତୁ |
- ଟିପିଟି ନହେବା ପାଇଁ କାଟିବା ସମୟରେ 'ଭି' ଖଣ୍ଡ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ | ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଫାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କ୍ଲେଡ୍ |
- 1.4 ମିଲିମିଟର ପିଚ୍ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ହ୍ୟାକସିଂ କ୍ଲେଡ୍ ହ୍ୟାକସିଂ ଫ୍ରେମରେ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ |
- ହ୍ୟାକ୍ ସୋ ବ୍ୟବହାର କରି ଧାତୁ ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ତଳକୁ ଚାପ ସହିତ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ |
- ବକ୍ର ରେଖା ସହିତ କାଟନ୍ତୁ ଏବଂ କାଟିବା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରନ୍ତୁ |
- ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ସହିତ କଟିଙ୍ଗ୍ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

ଦକ୍ଷତା କ୍ରମ | (Skill Sequence)

ରେଡିଓ ଫାଇଲ୍ (ବାହ୍ୟ) (Filing radius (external))

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |


• ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାଞ୍ଜ୍ୟ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ |

ରେଡିଓ ଫାଇଲ୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକ ଭିନ୍ନ କୌଶଳ technique , ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା | ଏକ ଭଲ ଫିନିଶ୍ ସହିତ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କୌଶଳ iii |

ଏହି ପ୍ରକାର ଫାଇଲ୍ ରେ, ଫାଇଲ୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ | ଭୂସମାନ୍ତର ଓସାରରେ, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଏକ ରୋଲ୍ | ଦ ଘ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତି | ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଯେକୌଣସି any ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ ଏବଂ ଏକ ସମାନ ବକ୍ର ରହିବା ଉଚିତ୍ | ରେଡିଓ ବାହ୍ୟ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକର ଫାଇଲ୍ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପରେ କରାଯାଏ |


କୋଣଗୁଡ଼ିକର କଠିନ ଫାଇଲ୍ |

କୋଣଗୁଡ଼ିକ ଦାଖଲ କରାଯାଏ ଏବଂ a ବ୍ୟବହାର କରି ଲାଇନକୁ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅଣାଯାଏ | ଫ୍ଲାଟ ବକ୍ସ୍ ଫାଇଲ୍ | (Fig 1)

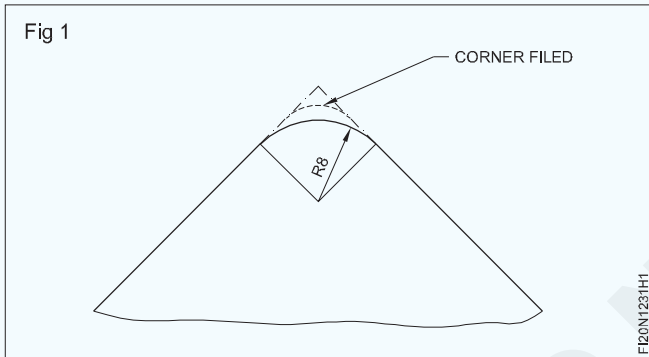

କୋଣଗୁଡ଼ିକର ଗୋଲାକାର |

ସମତଳ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲାକାର ହୋଇ ପାଖାପାଖି ଅଣାଯାଏ | ଏକ ଫ୍ଲାଟ ଦ୍ୱିତୀୟ କଟ୍ ଫାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଫାଇଲ୍ କରାଯାଏ | ଏଥିରେ, ଫାଇଲ୍ ହେଉଛି | ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗତି ସହିତ ବକ୍ର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଗକୁ ବା ଲା | (Fig 2)

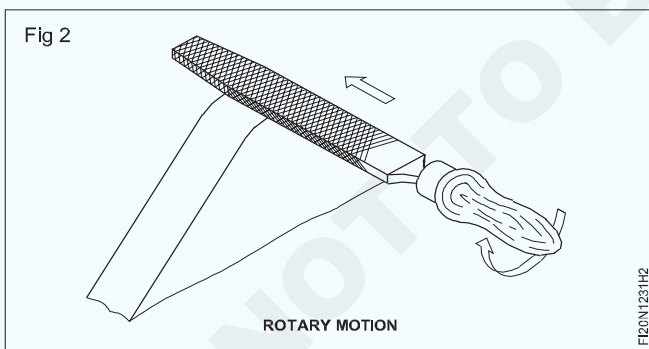

ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ | (Checking the radius)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |


• ରେଡିୟସ୍ ଗେଜ୍ ସହିତ ବ୍ୟାଞ୍ଜ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

ଏକ ରେଡିୟସ୍ ଗେଜ୍ ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ବ୍ୟାଞ୍ଜ୍ୟ ଗେଜ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଷ୍କାର ଅଟେ | ରୁ, ଯଦି କୌଣସି any ଅଛି, ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ |

ଏକ ରେଡିଓ ବ୍ୟାଜ୍ ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଅନୁମତି ସମୀକ୍ଷା |


ପଦାଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଏକ ସୁଗମ ଫାଇଲ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଫାଇଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି | ଆବଶ୍ୟକ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକ୍ର ରେଖା ସହିତ ଏକ ଦେଖିବା ଗତି | ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ | (Fig 3)

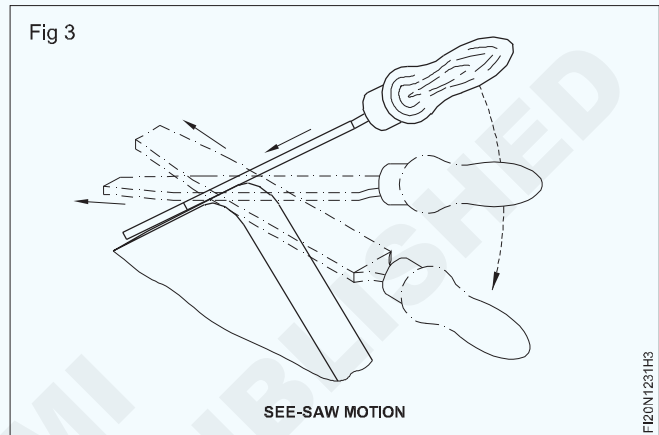

ଦାଖଲ କରିବା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ:

- ବାରମ୍ବାର ରେଡିଓ ବ୍ୟାଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା |
- ଟାକିରି ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ପୃଷ୍ଠକୁ ଡାହାଣ୍ଡ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା | ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ବ୍ୟାଞ୍ଜ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବା ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଟାପ ଦେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ | ଫାଇଲ୍ ସ୍ଥିର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି |


Fig 1

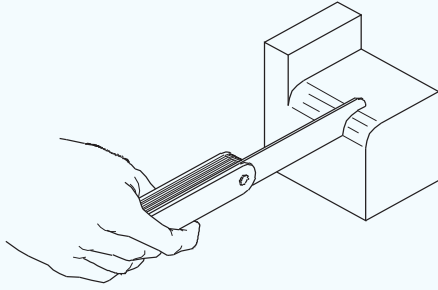

FDON1231J1


ଯେକୌଣସି any ଆଲୋକ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଯୋଗାଯୋଗ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ, ଆଲୋକର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଅ କରନ୍ତୁ | ଗେଜ୍ କରିବା ଉଚିତ୍ | ଯାଅ ପାଇଁ ବ୍ୟାବହାର ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଲମ୍ବ ସହିତ ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତୁ | (Fig 3 ଏବଂ 4)

Fig 3

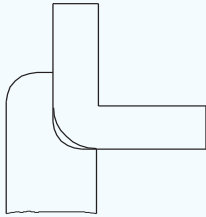

FDON1231J3

Fig 4

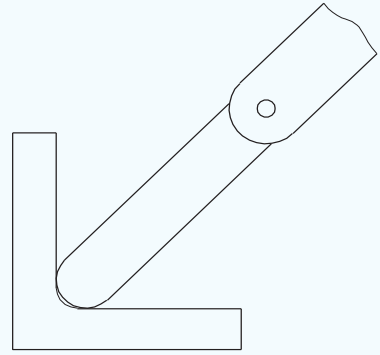


FDON1231J4

ବ୍ୟାବହାର ଅନୁଯାୟୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟାବହାର ପାଇଁ ଏବଂ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ୍ କରନ୍ତୁ | ଗେଜ୍ ସଠିକ୍ ରେଡିଓ ହେଉଛି ଯାହା ସହିତ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମେଲ ହୁଏ | ଗେଜ୍ (Fig 5)

ବ୍ୟାବହାର ଗେଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ, ଏହାକୁ ପୋଛି ଦିଅ, a ସହିତ ସଫା କର | କପଡ଼ା ସଫା କର ଏବଂ ଗଢ଼ିତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତେଲର ଏକ ହାଲୁକା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲଗାନ୍ତୁ |

Fig 5

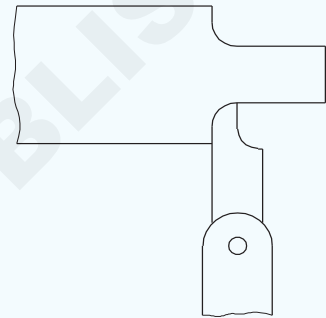



FDON1231J5

MS କୋଣ ଏବଂ ପାଇପ୍ ର ମୋଟା ବିଭାଗରେ ସିଧା ସଳଖ | (Straight saw on thick section of M.S. angle and pipe)



ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ସମାନ କୋଣ ବିଭାଗରେ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନ ଏବଂ କାଟି ଦିଅ |
- ପାଇପ୍ ଉପରେ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନ ଏବଂ କାଟି ଦିଅ |

TASK 1

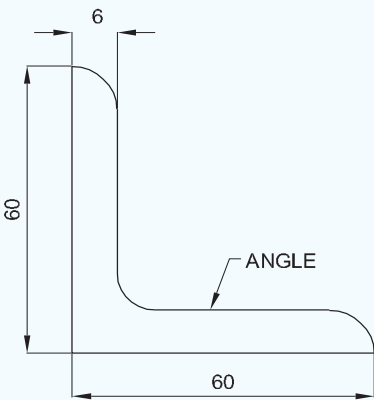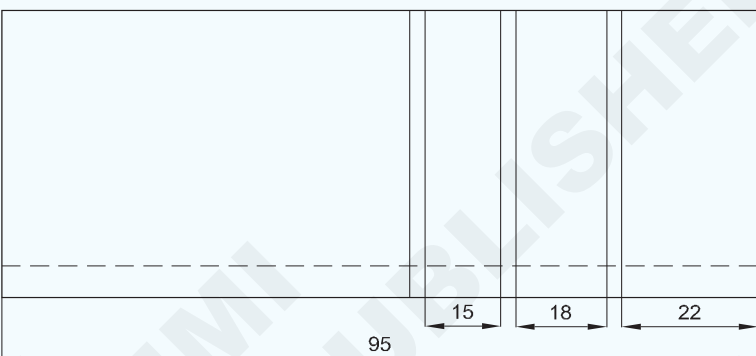



TASK 2

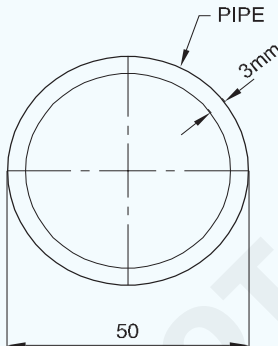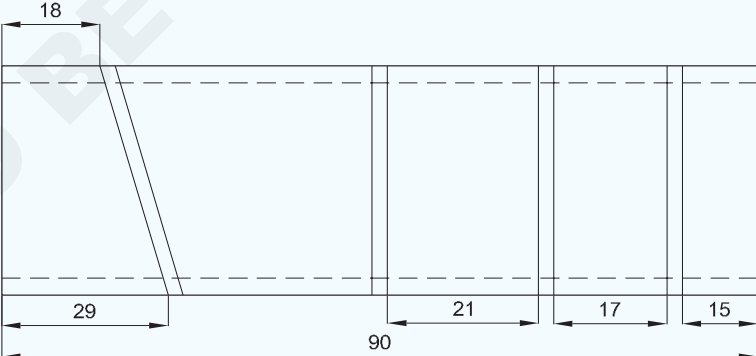2	PIPE Ø 50 x 3 x 100mm	-	GI PIPE	-	TASK -2	1.2.32
1	ISA 60x 6 x100mm	-	Fe310	-	TASK -1	1.2.32
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.

 SCALE 1:1



STRAIGHT SAW ON M.S ANGLE AND PIPES

TOLERANCE : ±0.5mm

TIME

CODE NO. FI20N1232E1

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)

ଟାସ୍କ 1: ଇସ୍ପାତ କୋଣରେ ହ୍ୟାକ୍ କରିବା ।


- ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି କଞ୍ଚାମାଲ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ଇସ୍ପାତ କୋଣକୁ 100 ମିମି ଲମ୍ବ ଆକାରରେ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ରେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ପିଚ୍ କରିବା ।
- Fig 1 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ବେଞ୍ଚ ଉପାଧିକ୍ଷରେ ଚାକିରି ରଖନ୍ତୁ ।
- ହ୍ୟାକ୍‌ସ୍ ଫ୍ରେମରେ 1.8 ମିଲିମିଟର କଠିନ ପିଚ୍ ବ୍ଲେଡ୍ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ହ୍ୟାକ୍ ସହିତ ସାୟିଙ୍ଗ୍ ଲାଇନ୍ ସହିତ କାଟନ୍ତୁ ।
- ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ସହିତ କୋଣର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ଡି-ବୁର ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ।

ସାବଧାନ

କାଟିବାକୁ ଥିବା ଆକୃତି ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ଅନୁଯାୟୀ ସଠିକ୍ ପିଚ୍ ବ୍ଲେଡ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।

ଦେଖିବା ସମୟରେ, ବ୍ଲେଡର ଦୁଇ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଦାନ୍ତ । ଧାତୁ ବିଭାଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ ହେବା ଉଚିତ୍ ।

Fig 1

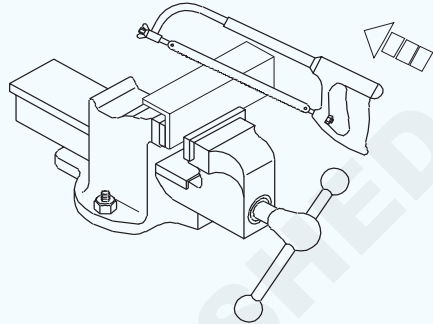

FDON1232H1

ଟାସ୍କ 2: ପାଇପ୍ ଉପରେ ହ୍ୟାକ୍ କରିବା ।

- ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ପାଇପ୍ ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ପାଇପ୍ ଶେଷକୁ 90 ମିଲିମିଟର ଲମ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ।
- କର୍ ଲାଇନ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିତ କର ଏବଂ ପିଚ୍ କର ।
- ଚିତ୍ର 1 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ବେଞ୍ଚ ଉପାଧିକ୍ଷରେ ଚାକିରି ରଖନ୍ତୁ ।
- ହ୍ୟାକ୍‌ସ୍ ଫ୍ରେମରେ 1.0 ମିଲିମିଟର ପିଚ୍ ବ୍ଲେଡ୍ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ହ୍ୟାକ୍‌ସ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କର୍ ଲାଇନ୍ ସହିତ କାଟନ୍ତୁ ।
- ପାଇପ୍ ର ଛାତି ଚର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ । ହ୍ୟାକ୍
- ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ପାଇପ୍ ର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ଡି-ବୁର ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ।


ସାବଧାନ

ଉପରେ ପାଇପ୍ ଟାଣିବା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ । ଯାହା ବିକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରେ ।

ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ବହୁତ ଧୀର କାଟନ୍ତୁ ଏବଂ ଟାପ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ । କାଟିବା

Fig 1

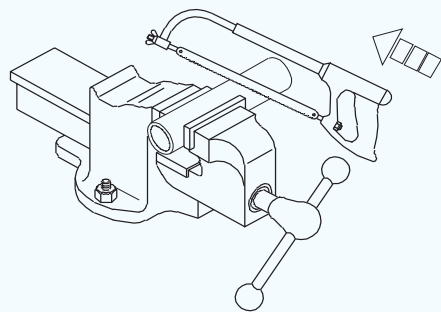


FDON1232J1

ଷ୍ଟେପ୍ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିକ୍କଣ 0.25 ମିମି ସଠିକତା ପାଇଁ ସୁଗମ ଫାଇଲ୍ ସହିତ ଶେଷ କରନ୍ତୁ |
(File steps and finish with smooth file to accuracy of $\pm 0.25\text{mm}$)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |


- ଭର୍ନିଶ୍ ଉପରେ ଗେଜ୍ ସହିତ ଷ୍ଟେପ୍ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ |
- ହ୍ୟାକ୍‌ଲ୍ ବ୍ଲାଇ ଧାତୁ କାଟି |
- ± 0.25 ମିମିର ସଠିକତା ପାଇଁ ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟେପ୍ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ |

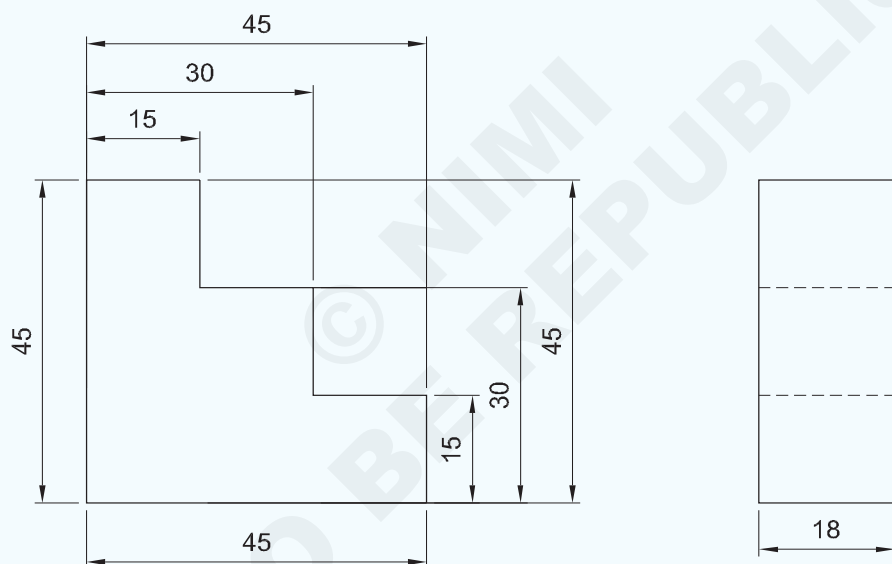


2	50 ISF 20 x 50	-	Fe310	-	1	1.2.33	
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.	
SCALE 1:1		STEP FILING AND MATCHING				TOLERANCE : ±0.25mm	TIME
						CODE NO. FIN1233E1	

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)


- ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ସହିତ କଞ୍ଚା ଧାତୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- କଞ୍ଚା ଧାତୁକୁ 45x45x18 mm ଆକାରରେ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷ କରନ୍ତୁ ।
- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଭର୍ନିୟର୍ ଉଚ୍ଚତା ଗେଜ୍ ସହିତ ଷ୍ଟେପଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ । ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପିଚ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଡିମ୍ପରି ଦେଖିଲି କୁ ଦେଖି ଅତିରିକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ କାଟି ଅଲଗା କରନ୍ତୁ Fig 1 ।

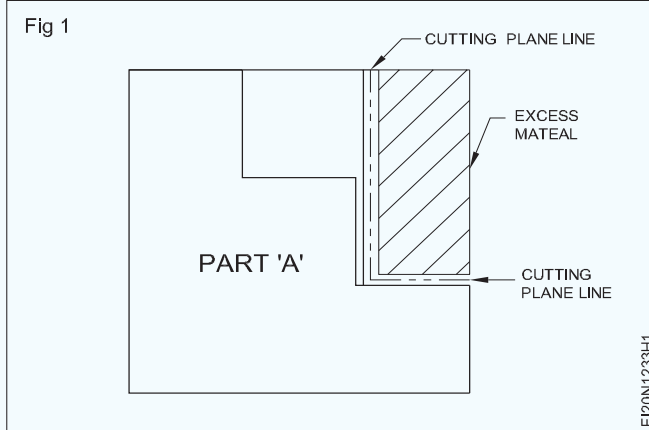

- ବାଷ୍ପାର୍ତ୍ତ, ଦ୍ଵିତୀୟ କଟ୍ ଏବଂ ସୁଗମ ଗ୍ରେଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଧାର ଫାଇଲ୍ ସହିତ ଷ୍ଟେପ୍ ଫାଇଲ୍ ।
- ବାହ୍ୟ ମାଇକ୍ରୋମିଟର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟର ଆକାର ମାପ କରନ୍ତୁ ± 0.25 ମିଲିମିଟର ସଠିକତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ।
- ଚେଷ୍ଟା ବର୍ଗ ସହିତ ବର୍ଗତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ସେହିପରି, Fig 2 ଦେଖି ଅତିରିକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ କାଟି ଅଲଗା କରନ୍ତୁ ।

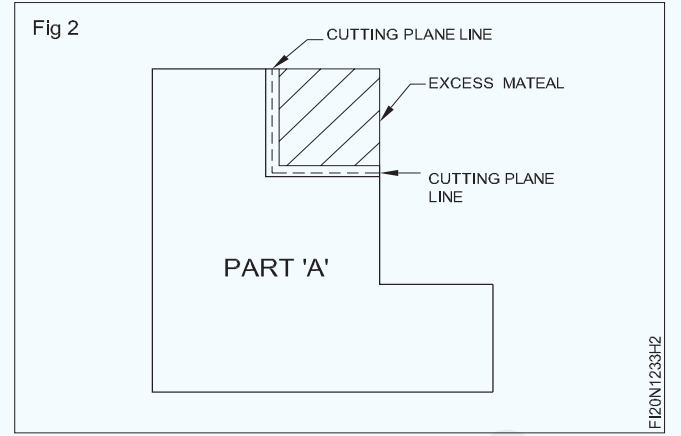

- ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରେଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଧାର ଫାଇଲ୍ ସହିତ ଫାଇଲ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ।
- ବାହ୍ୟ ମାଇକ୍ରୋମିଟର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟର ଆକାର ମାପନ୍ତୁ ।
- ଚେଷ୍ଟା ବର୍ଗ ସହିତ ବର୍ଗତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ଟାକିରି ଶେଷ କର ଏବଂ ଡି-ବୁର୍ କର ।
- ସେହିଭଳି, ଅନ୍ୟ ଅଂଶ 'ବି' ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷ କରନ୍ତୁ । ପରସ୍ପର ସହିତ Fig 3
- ତେଲର ପତଳା କୋଟ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ । CG

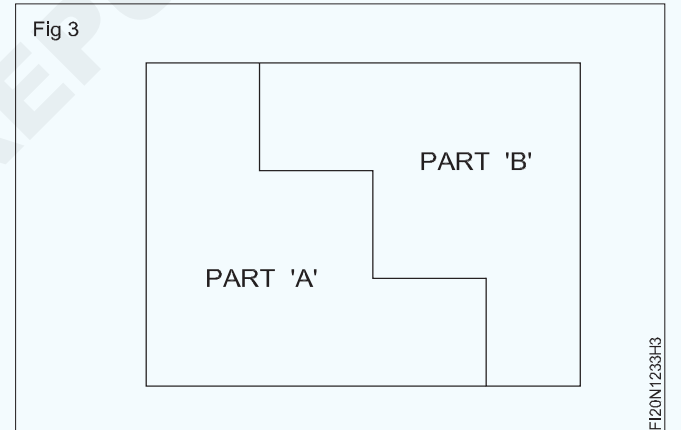


ଫାଇଲ୍ ଏବଂ M.S. ବର୍ଗ ଏବଂ ପାଇପ୍ |(File and saw on M.S. square and pipe)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ M.S.square ରେ ଫାଇଲ୍, ମାର୍କ ଏବଂ ଦେଖ |
- ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ M.S.square ହୋଲ୍ ପାଇପ୍ ରେ ଫାଇଲ୍, ମାର୍କ ଏବଂ ଦେଖ |

TASK 1

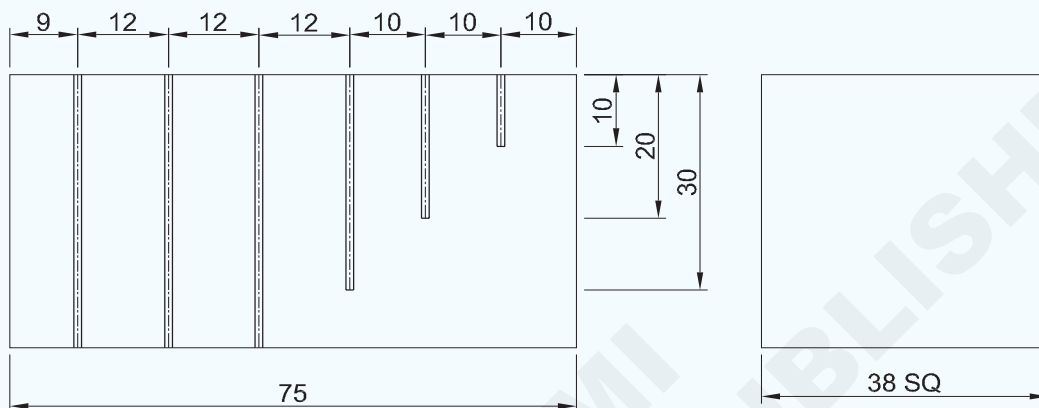

TASK 2

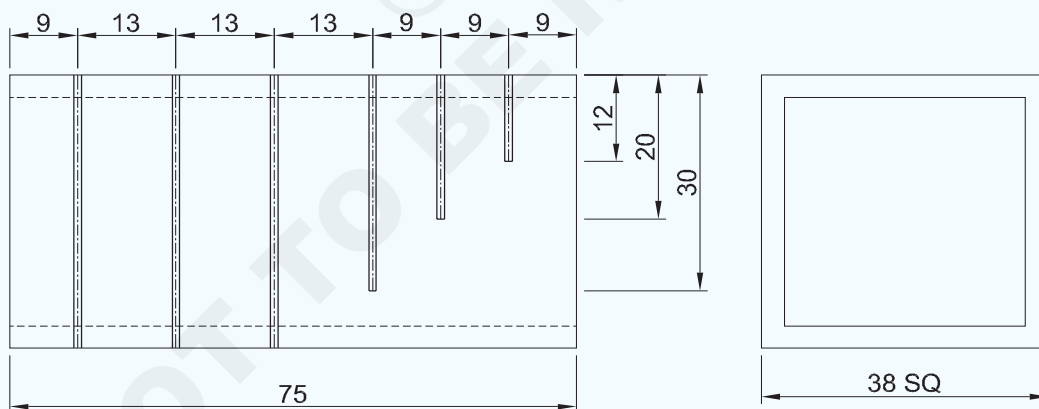


1	□ 40-78 HOLLOW PIPE	-	Fe310	-	TASK 2	1.2.34
1	■ 40-78	-	Fe310	-	TASK 1	1.2.34
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.
SCALE 1:1		FILE AND SAW ON M.S SQUARE AND PIPE			TOLERANCE : ±0.5mm	TIME
					CODE NO. FI20N1234E1	

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)

କାର୍ଯ୍ୟ 1: ବର୍ଗ ବିଭାଗରେ ହ୍ୟାକ୍ କରିବା ।

- ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି କଞ୍ଚାମାଲର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- M.S. ର ସମସ୍ତ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଶେଷ କର । ବର୍ଗରୁ 75x38x-38mm ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ ସମାନ୍ତରାଳତା ଏବଂ p ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ବଜାୟ ରଖିବା । ଅନ୍ୟ
- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍କ ଏବଂ ପିଚ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଚାକିରିଟି ବେଞ୍ଚ bench ଉପାଧାୟକୁ ଧରି ରଖ, ଯେପରିକି mm 35 ମି.ମି. ବେଞ୍ଚ ଭାଇସ୍ ର ଜନ୍ମ ବାହାରେ ।
- ଚିହ୍ନିତ ରେଖା 1,2 ଏବଂ 3 କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ କାଟନ୍ତୁ । ଗଭୀରତା Fig 1 ।

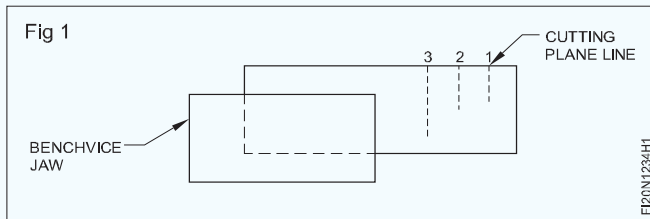


- ଅନ୍ୟ 3 ଖଣ୍ଡ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚିତ୍ର 2 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ।
- ଚିହ୍ନିତ ରେଖା ସହିତ ଦେଖ ଏବଂ p ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ବଜାୟ ରଖ । ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ସମାନ୍ତରାଳତା ।

**କଟା ଖଣ୍ଡ ସମାନ୍ତରାଳ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ କରିବା ଉଚିତ ।
ଯୁନିଫର୍ମ ସିଙ୍ଗ୍ ମାର୍କ ଅଛି ।**

ଦ୍ରବୀଭୂତ ତେଲରେ ବାରମ୍ବାର କ୍ଲେନ୍ସ କୁ ଓଦା କରନ୍ତୁ ।

- ଚାକିରିକୁ ଦେବେ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ।

**କଠିନ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ କଠିନ ପିଚ୍ କ୍ଲେଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ
ହୋଲ୍ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଭଲ ପିଚ୍ କ୍ଲେଡ୍ ।**

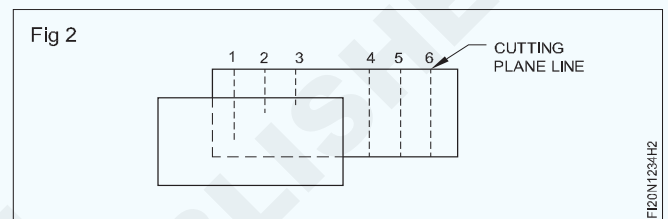

କାର୍ଯ୍ୟ 2: ବର୍ଗ ପାଇପ୍ ଉପରେ ହ୍ୟାକ୍ କରିବା ।


- ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି କଞ୍ଚା ଧାତୁର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- M.S ରାଉଣ୍ଡ ପାଇପ୍ ର ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଶେଷ 75 x 38 x ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । 38 ମିମି ଏବଂ ସମାନ୍ତରାଳତା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ଲାଗାଇବା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ପରସ୍ପରକୁ
- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍କ ଏବଂ ପିଚ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଚାକିରିକୁ ବେଞ୍ଚ ଉପାଧାୟରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାକିରି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଚିହ୍ନିତ ଗଭୀରତାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଗଭୀରତାକୁ କାଟନ୍ତୁ ।

- ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ସହିତ ସନ୍ ଧାତୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ଚାକିରିକୁ ଡି-ବୁର୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ।

ଏକ ଚିହ୍ନିତ ରେଖା (କନଭକ୍ସ ଏବଂ ଅବତଳ) ସହିତ ବ୍ୟାଘ୍ରୀୟ ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ମେଚ୍ | (File radius along a marked line (convex and concave) and match)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାଘ୍ରୀୟ ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- କନଭକ୍ସ ଏବଂ ଅବତଳ ବ୍ୟାଘ୍ରୀୟ ଚିହ୍ନିତ କର |
- ତାଲମେନ୍ସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଫାଇଲ୍, କନଭକ୍ସ ଏବଂ ଅବତଳ ବ୍ୟାଘ୍ରୀୟ |
- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ କନଭକ୍ସ ଏବଂ ଅବତଳ ରେଡିଓ ସହିତ ମେଚ୍ |

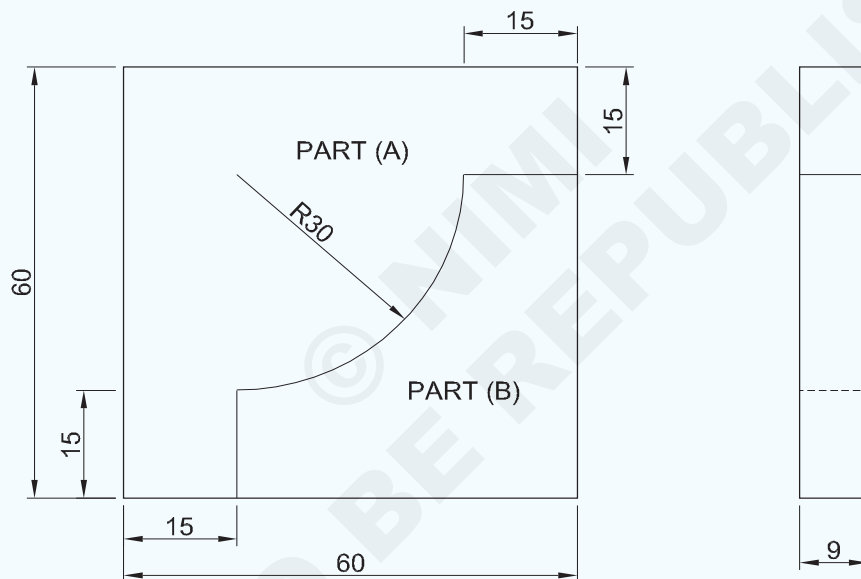


1	50 ISF 10-50	-	Fe310	-	PART 'B'	1.2.35
1	65 ISF 10-65	-	Fe310	-	PART 'A'	1.2.35
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.
SCALE 1:1		FILE CONVEX & CONCAVE RADIUS AND MATCH			TOLERANCE : ±0.1 mm	TIME
					CODE NO. FI20N1235E1	


କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)

ଭାଗ 'A'


- ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି କଞ୍ଚା ଧାତୁର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- 60x60x9 mm ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଶେଷ କରନ୍ତୁ । ସମାନ୍ତରାଳତା ଏବଂ ଅନୁପାତ
- ଡିମ୍ପରି 1 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଅଂଶ 'A' ରେ ମାର୍କ ଏବଂ ପିଚ୍ କରନ୍ତୁ ।

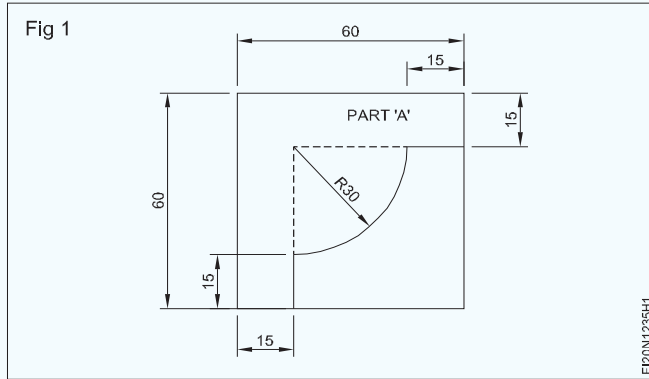

- ଧାତୁ 1 ମିମି ଛାଡି Fig 2 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ରେଖା ଚିହ୍ନିତ କର । ବସ୍ତୁ ରେଖା ଠାରୁ ଦୂରରେ ।

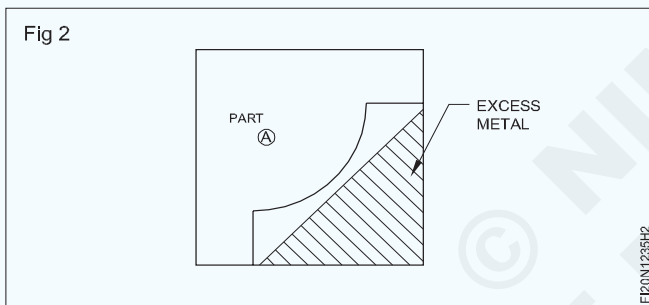


- କାଟିବା ବ୍ଲାର ଅଧିକ ଧାତୁ କାଟି କା ଦିଅ ।
- Fig 3 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ରେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିତ କର ଏବଂ ଚିହ୍ନିତ ସହିତ କାଟିଦିଅ । ରେଖା ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଧାତୁ ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ ।

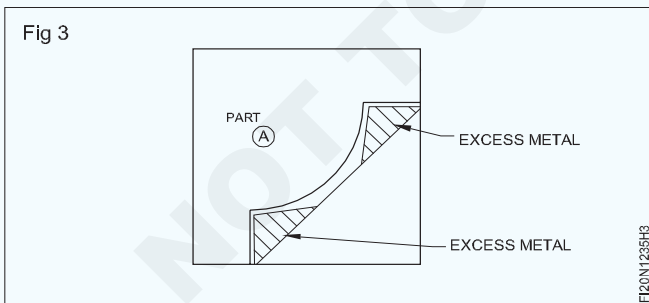

- ସ୍ପରଷିତ ଧାର ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଅଧା ରାଉଣ୍ଡ ସହିତ ସ୍କେପ୍ 'A' ରୁ 15 mm ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ । ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରେଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭର୍ନିଅର୍ ସହିତ ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । କାଲିପର୍ Fig 4 ।
- ସେହିଭଳି, ସ୍କେପ୍ ସ୍କେପ୍ 'ବି' ଏବଂ Fig 4 ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ଅର୍ଦ୍ଧ ରାଉଣ୍ଡ ଫାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କନଭକ୍ସ ବ୍ୟାପ୍ଟୁୟସ୍ 'C' to 30 mm ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ । ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରେଡ୍ ଏବଂ ରେଡିଓ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ।

Fig 4

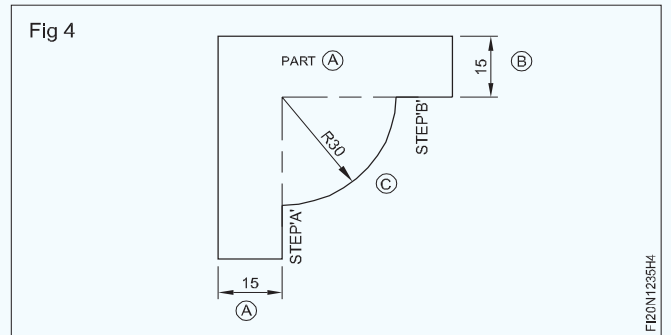

ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷକ ଏକ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରନ୍ତି । ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ

ସାବଧାନ:

ସମତଳ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲାକାର ହୋଇ ନିକଟତର ହୁଏ । ଅଧା ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ଆକାର ଶେଷ କରିବାକୁ । ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ ଫାଇଲ୍ । ଏଥିରେ, ଫାଇଲ୍ କୁ ଘୂଞ୍ଚିଗଲା । ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି ସହିତ ବକ୍ରତା ।


ଏକ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟାପ୍ଟୁୟସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ଦାଖଲ କରିବା ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଯେହେତୁ ଫାଇଲ୍ ଖସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।


ଭାଗ 'B'

- 45x45x9 mm ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଶେଷ କରନ୍ତୁ । ସମାନ୍ତରାଳତା ଏବଂ ଅନୁପାତ
- Fig 5 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି 'ବି' ଅଂଶକୁ ମାର୍କ ଏବଂ ପିଚ୍ କରନ୍ତୁ ।


Fig 5

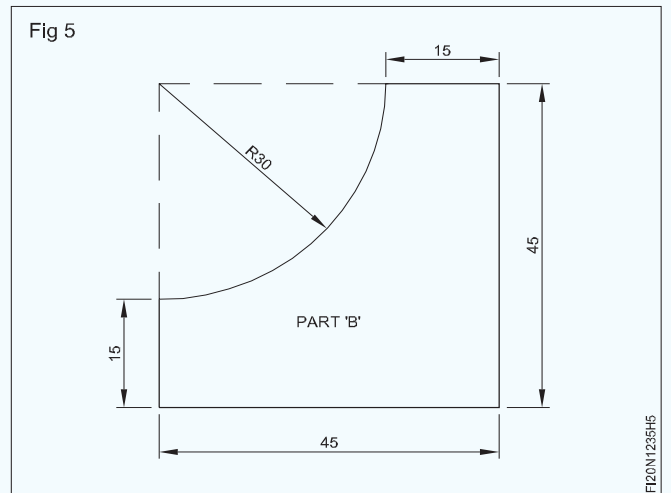

- Fig 6 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ରେଖା ଚିହ୍ନିତ କର ଏବଂ ଚିହ୍ନିତ ସହିତ କାଟିଦିଅ । ରେଖା ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଧାତୁ ଅପସାରଣ କର ।
- Fig 7 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ରେଖା ଚିହ୍ନିତ କର ଏବଂ ଚିହ୍ନିତ ସହିତ କାଟିଦିଅ ।
- ରେଖା ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଧାତୁ ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ । ଅଲଗା ବ୍ୟବହାର କରି ଅଧା ରାଉଣ୍ଡ ଫାଇଲ୍ ସହିତ କନଭକ୍ସ ରେଡିଓସ୍ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ । ଗ୍ରେଡ୍ ଏବଂ ଭର୍ନିଅର୍ କାଲିପର୍ ସହିତ ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

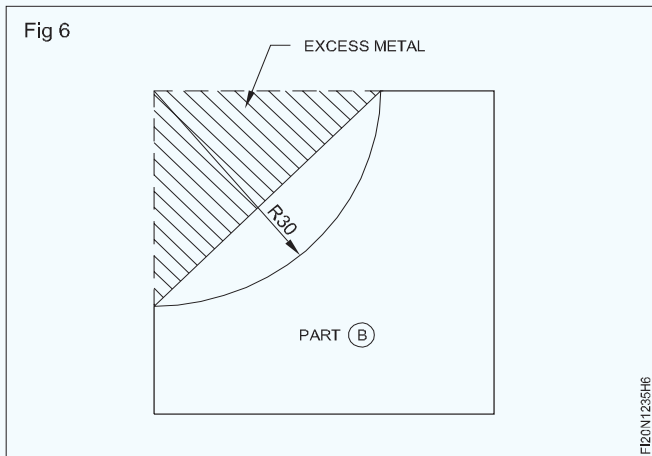

- ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ସହିତ ଅବତଳ ବ୍ୟାଞ୍ଜ୍ୟସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଡ୍ରି - ବୁର୍ ଅଂଶ 'A' ଏବଂ 'B' ରେ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ।

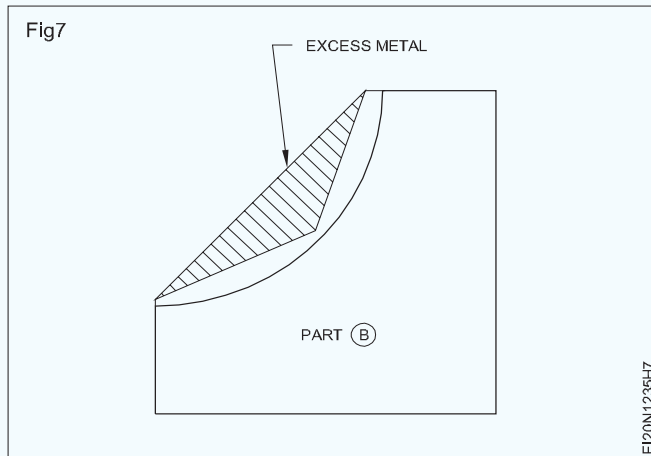


- ଟାକିରି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଅଂଶ 'A' ଏବଂ 'B' ସହିତ ମେଳ କରନ୍ତୁ ।
- ଅଳ୍ପ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ।

ଫିଟର - ମୌଳିକ Basic ଫିଟିଂ |(Chip sheet metal (shearing))

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକୃତି ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ |
- ପ୍ଲାଟ ଚିତ୍ରେଲ ସ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକୃତିଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ କରନ୍ତୁ |

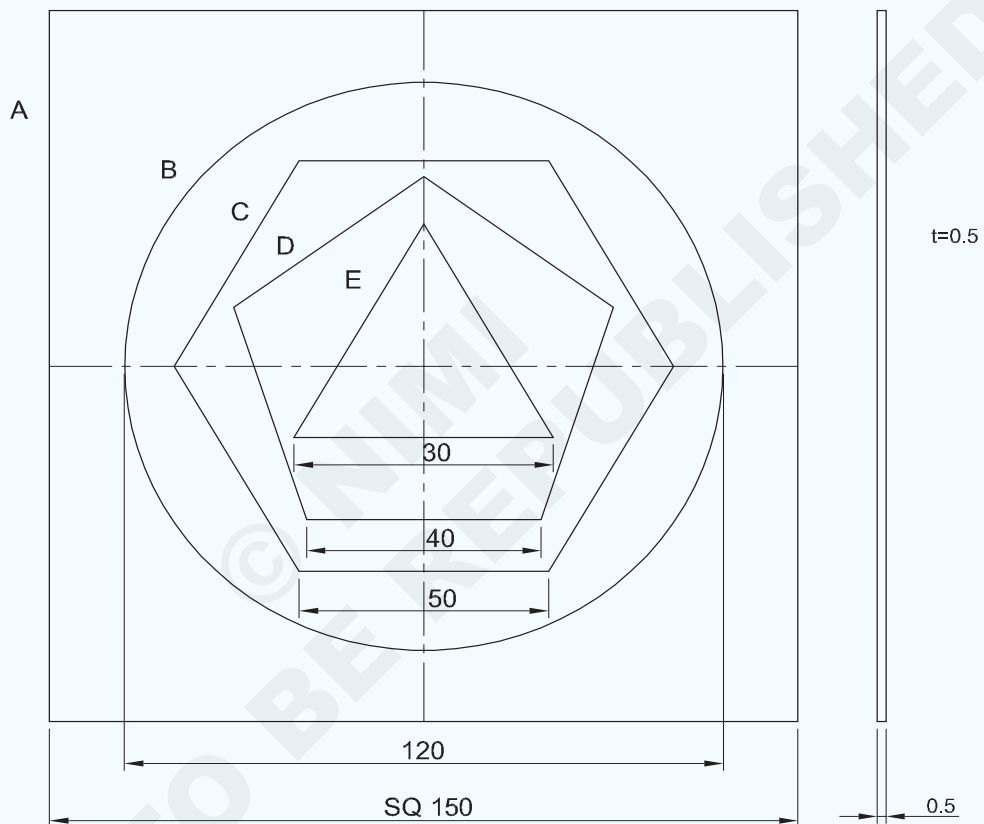

A . SQUARE
B . CIRCLE
C . HEXAGON
D . PENTAGON
E . TRIANGLE



 
1	ISSH 160 x 160 x 0.5	-	G.I STEEL	-	-	1.2.36	
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.	
SCALE 1:1		CHIPPING DIFFERENT GEOMETRICAL SHAPES				TOLERANCE : ± 1mm	TIME
						CODE NO. FI20N1230E1	

Fig 1




SQUARE

Fig 2

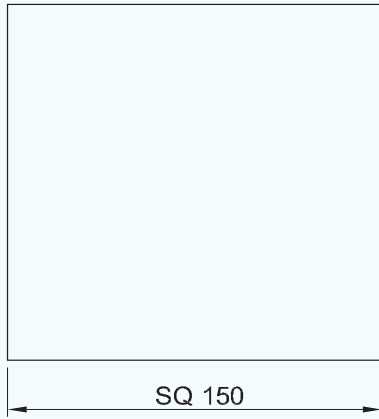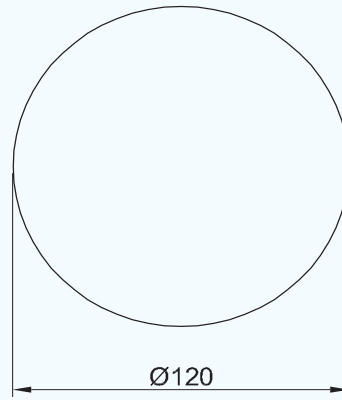


CIRCLE

Fig 3

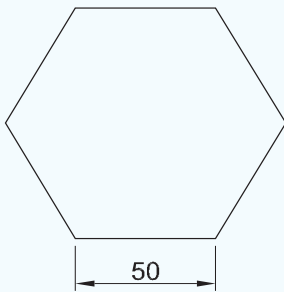


HEXAGON

Fig 4

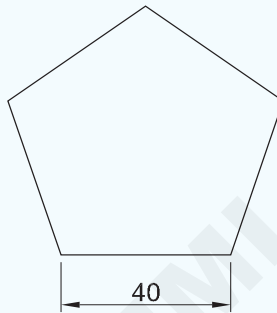

PENTAGON


Fig 5

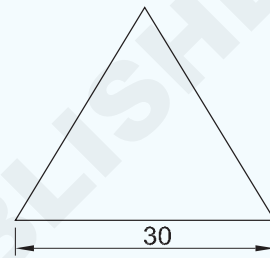

TRIANGLE

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)

 
- ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଚିଫ୍ଟନର ଆକୃତିରେ ସିଟ୍ ଧାତୁକୁ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ ।
- ଏକ ଷ୍ଟିଲ୍ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ଶୀଟ୍ ର ଆକାର 150x150x0.5 mm ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ଚାକିରି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ସେଣ୍ଟର ଲାଇନ୍ ଚିହ୍ନିତ କର ।
- ଏକ ପ୍ରିକ୍ ପୁଞ୍ଜ 30 ° ଏବଂ ଏକ ବଲ୍ ପେନ୍ ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ସେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟକୁ ପିଚ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଏକ ଇସ୍ପାତ ନିୟମ, ସିଧା ଧାର, 'L' ବର୍ଗ ଏବଂ ଲେଖକ ବ୍ୟବହାର କରି 150 ମିମି ପାର୍ଶ୍ୱ a ର ଏକ ବର୍ଗ ଚିହ୍ନିତ କର ।
- ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ଏବଂ ଡିଭାଇଡର ବ୍ୟବହାର କରି ସମାନ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁରୁ f120mm ର ଏକ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ ।
- ଚାକିରି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ବୃତ୍ତରେ 50 ମିଲିମିଟର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏକ ଷୋଡଶକକୁ ଚିହ୍ନିତ କର ।
- ଚାକିରି ଚିତ୍ରାଙ୍କନରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଷୋଡଶାଳ ମଧ୍ୟରେ 40 ମିଲିମିଟର ପାର୍ଶ୍ୱର ଏକ ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ।
- ଚାକିରି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ମଧ୍ୟରେ 30 ମିଲିମିଟର ପାର୍ଶ୍ୱର ଏକ ସମାନ୍ତରାଳ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ।
- ସିଟ୍ କୁ ଆକୃତି ଉପରେ ରଖ ।
- ଫ୍ଲାଟ ଚିଜେଲ ଏବଂ ବଲ୍ ପେନ୍ ହାତୁଡ଼ି ଡିମ୍ବିରି 1 ବ୍ୟବହାର କରି ବର୍ଗ 150 ମିଲିମିଟର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ କାଟନ୍ତୁ ।
- ସେହିଭଳି, ଅନ୍ୟ ଜ୍ୟାମିତିକ ପ୍ରୋଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିଦିଅ । ସର୍କଲ୍ (ଚିତ୍ର 2) ଷୋଡଶାଳ (ଚିତ୍ର 3) ପେଣ୍ଟାଗନ୍ (ଚିତ୍ର 4) ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ (ଚିତ୍ର 5) ଫ୍ଲାଟ ଚିଜେଲ ଏବଂ ବଲ୍ ପେନ୍ ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ।
- ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ୟାମିତିକ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

1	ISSH 160 x 160 x 0.5	-	G.I STEEL	-	-	1.2.36	
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.	
SCALE 1:1		CHIPPING DIFFERENT GEOMETRICAL SHAPES				TOLERANCE : ± 1mm	TIME
						CODE NO. FI20N1236E2	

ଚିପ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଏବଂ ଫାଇଲ୍ | (Chip step and file)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |


- ଚିପ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍କ ଏବଂ ଚିପ୍ କରନ୍ତୁ |
- ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ସ କୁ ଫାଇଲ୍ ଷ୍ଟେପ୍ |

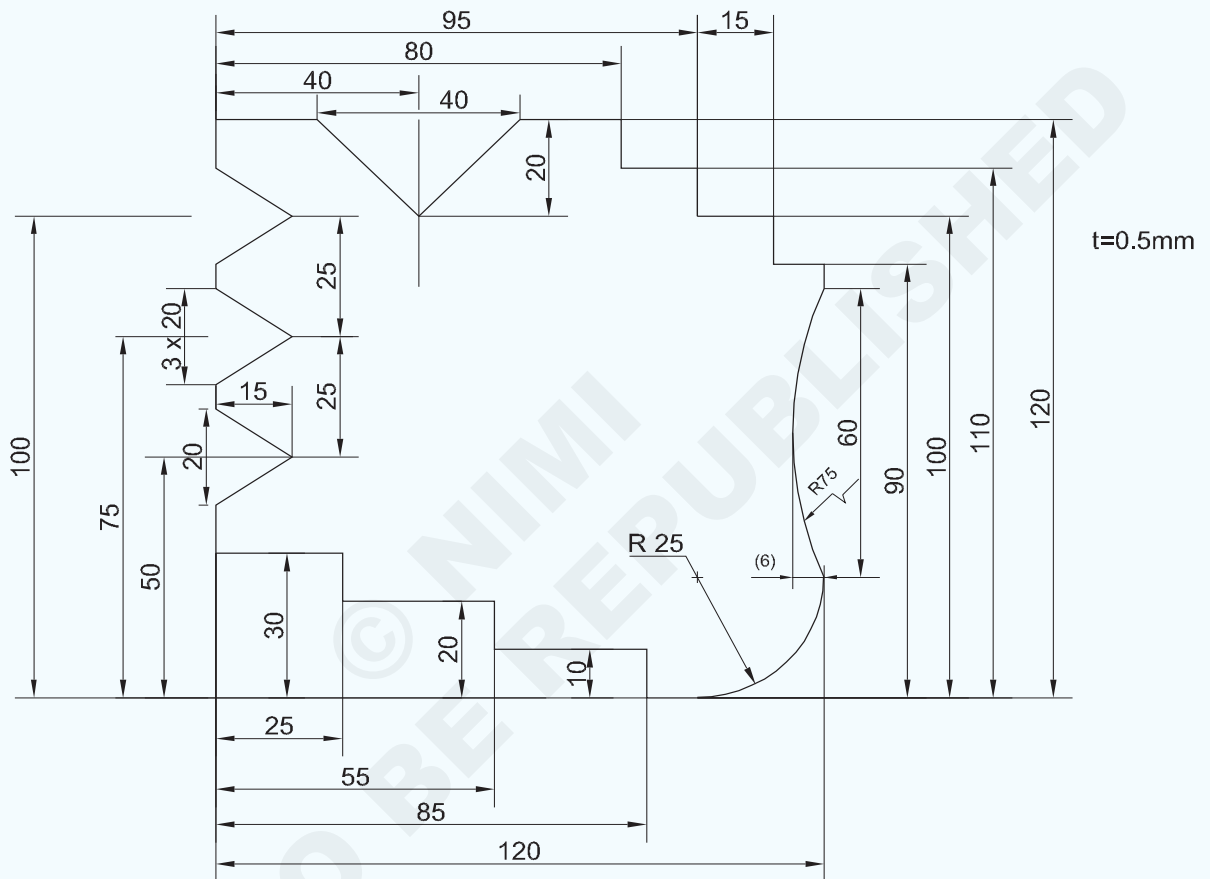

ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଉଚିତ୍ |

- କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ ଲେଖନ୍ତୁ |
- ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଏବଂ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଲିକାଢ଼ନ୍ତୁ କର |


- ଚିହ୍ନିତ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ମାର୍କ ଏବଂ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ± 0.5 ମିଲିମିଟର ସଠିକତାରେ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ |

 1	ISSH 125 x 125 x 0.5	-	STEEL SHEET	-	-	1.2.37
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX NO.
SCALE 1:1		PROFILE MARKING AND CUTTING			TOLERANCE ±0.5mm	TIME
					CODE NO. FI20N1237E1	

ମାର୍କ ଅଫ୍ କରି ଗାତ ଦେଇ ଡ୍ରିଲ୍ କର |(Mark off and drill through holes)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଉଚ୍ଚତା ଗେଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ମାର୍କ ଅଫ୍ କରନ୍ତୁ |
- ସ୍ତମ୍ଭ / ବେଞ୍ଚ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଛିଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଡ୍ରିଲ୍ କରନ୍ତୁ |

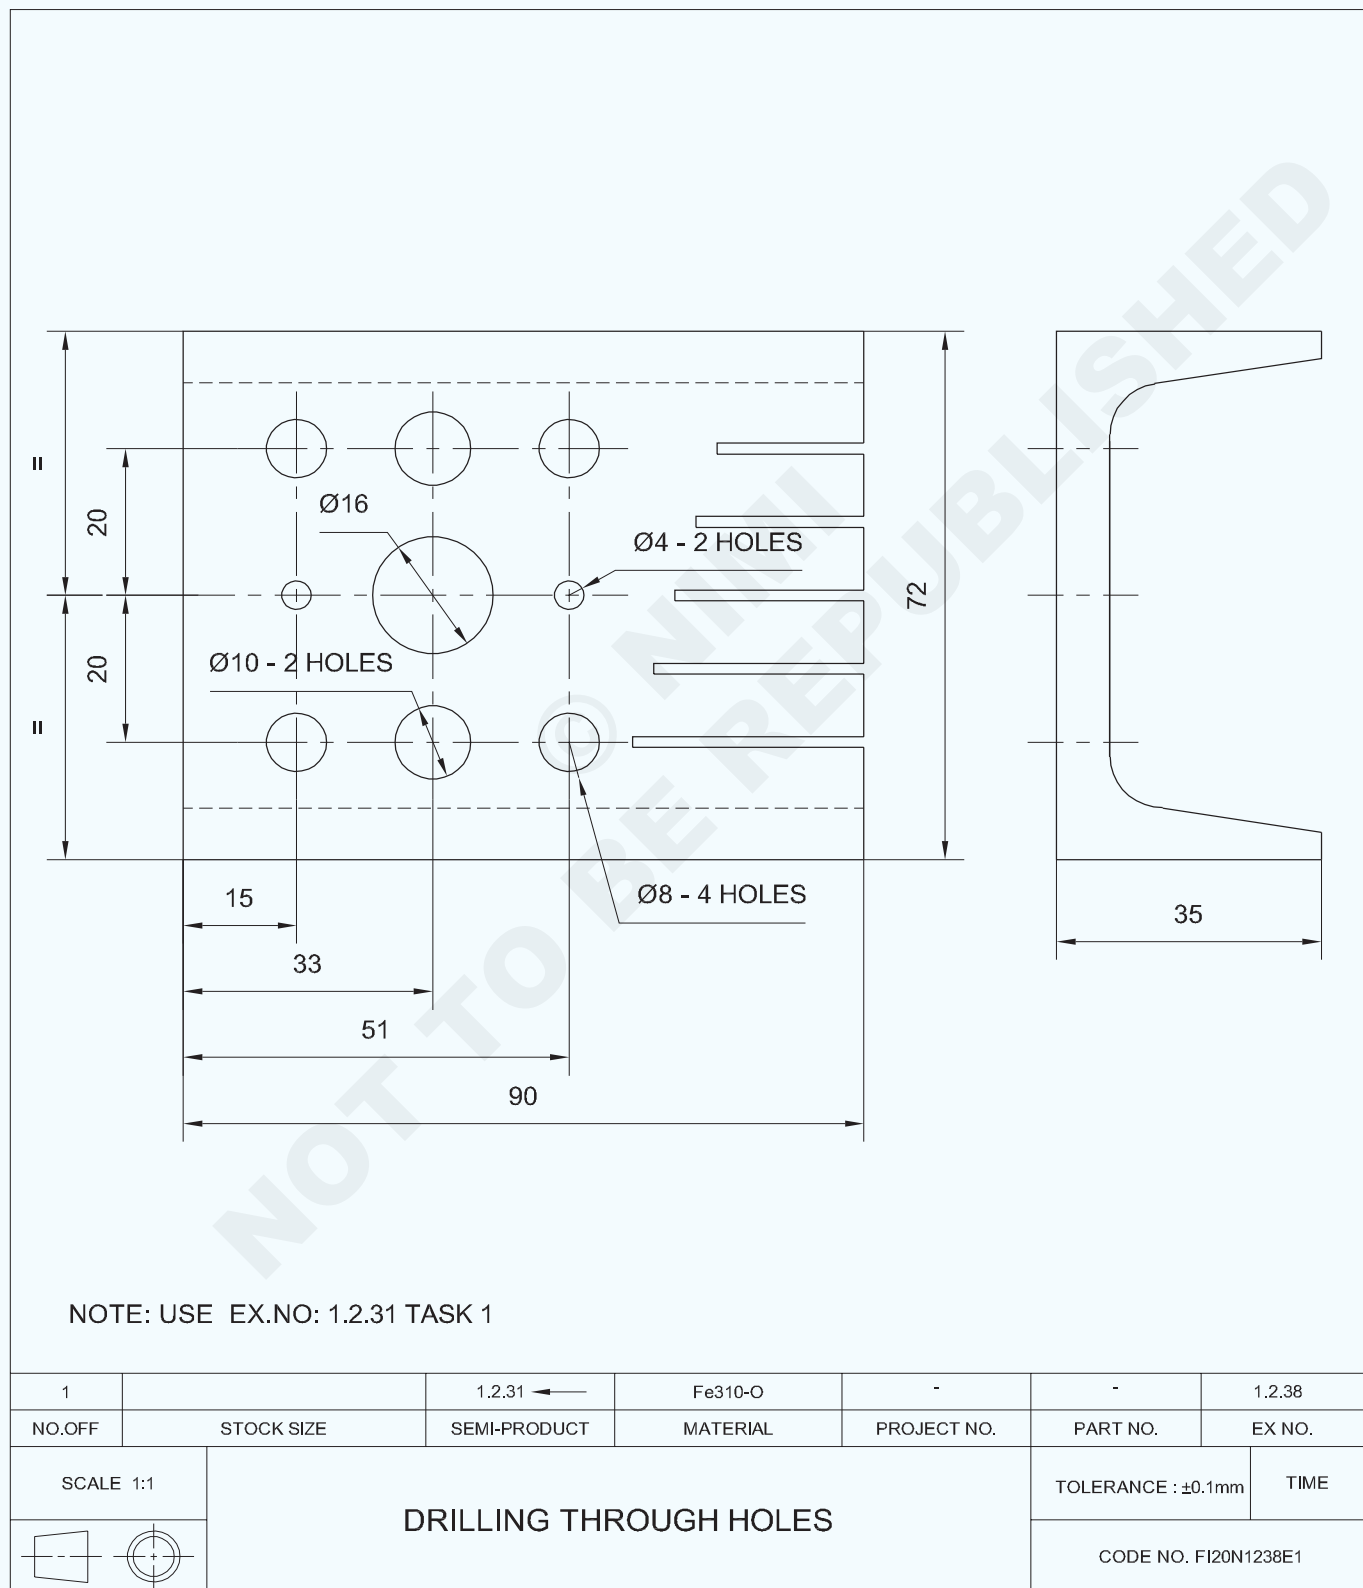


କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ | (Job Sequence)

- ଏହାର ଆକାର ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ମାର୍କିଂ ମିଡିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପରିମାପ ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଣ୍ଟର ପିନ୍ ସହିତ ଛିଦ୍ରର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ପିନ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ବଡ଼ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକ ପ୍ରିକ୍ ପିନ୍ 60 ° ସହିତ ପିନ୍ ହେବା ଉଚିତ୍ ।
- ମେସିନ୍ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଡ୍ରିଲ୍ ଚକ୍ରେ ସେଣ୍ଟର ଡ୍ରିଲ୍ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ, ଗାତ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସେଣ୍ଟର ଡ୍ରିଲ୍ ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ଗଭୀରତା ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ।
- ଡ୍ରିଲ୍ ଚକ୍ରେ Ø 4 ମିମି ଡ୍ରିଲ୍ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- Ø 4 mm ଡ୍ରିଲ୍ ପାଇଁ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- Ø 4 ମିମି ଡ୍ରିଲ୍ ସମସ୍ତ ଛିଦ୍ର ପାଇଁ ପାଇଲଟ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ ।
- Ø 8, Ø 10 ଏବଂ Ø 16 ମିଲିମିଟର ଡ୍ରିଲ୍ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାକିରି ଚିତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଛିଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଡ୍ରିଲ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଡ୍ରିଲ୍ କରିବା ସମୟରେ କୁଲାଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ସତର୍କତା: ଡ୍ରିଲ୍ ଚକ୍ରେ ଡ୍ରିଲ୍ କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଟକ୍ ଟାବି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

- ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲରୁ ଟେପର ଶଙ୍କର ଡ୍ରିଲକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 1)

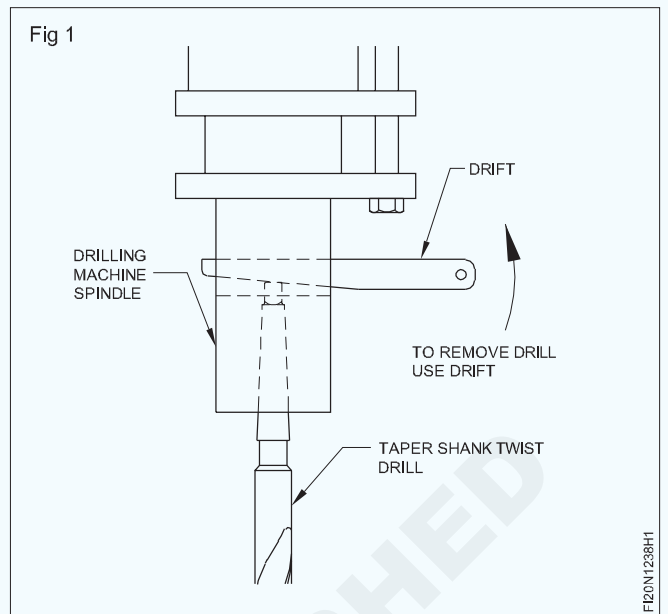

- ଏହାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରିଫ୍ଟରେ ହାତୁଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ଡ୍ରିଲର ବ୍ୟାସ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ପିଣ୍ଡଲର rpm ଆଡଜଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ । ତୁମ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାର ।
- କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କର ଏବଂ ସମସ୍ତ କୋଣକୁ ଡି-କୁର କର ।
- ଡେଲର ପତଳା କୋଟ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ।

ଦକ୍ଷତା କ୍ରମ | (Skill Sequence)

ମାର୍କ ଅଫ୍ କରି ଗାତ ଦେଇ ଡ୍ରିଲ୍ କର | (Mark off and drill through holes)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- ଏକ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ ସହିତ ଡ୍ରିଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଛିଦ୍ର ।

ମିଶ୍ରଣ ଡ୍ରିଲ୍ ବ୍ଲାଇ ଡ୍ରିଲିଂ ସେଣ୍ଟର ଗାତଗୁଡ଼ିକ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏକ ସଠିକ୍ ପଦ୍ଧତି (ଯଥା ± 0.025 ମିମି ମଧ୍ୟରେ) । ଡ୍ରିଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଗଭୀର ଛିଦ୍ର ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ଗାତ ଖୋଳିବାବେଳେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ । ସେଣ୍ଟର ଡ୍ରିଲିଂ କରିବା ପାଇଁ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତୁ ।


ଡ୍ରିଲ୍ ଚକ୍ରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଡ୍ରିଲ୍ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା 'ସତ ଚାଲୁଛି କି ନାହିଁ' ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । ମିଶ୍ରଣ ଡ୍ରିଲ୍ ସହିତ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଆଡଜଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ।

ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଣ୍ଟର ପଞ୍ଚ ମାର୍କ ସହିତ ଆଲାଇନ୍ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 1)

କାଉଣ୍ଟର ସିଙ୍କର 3/4 ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସେଣ୍ଟର ଛିଦ୍ର ଖୋଳ । ସେଣ୍ଟର ଡ୍ରିଲ୍ ଉପରେ ଅଥବା ଟାପ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର କଟିଙ୍ଗ୍ ତରଳ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ସେଣ୍ଟର ଡ୍ରିଲ୍ ହଟାନ୍ତୁ । ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟାସ ଟ୍ରିଷ୍ଟ ଡ୍ରିଲର ଫିକ୍ସ । ଏହା 'ସତ ଚାଲୁଛି କି ନାହିଁ' ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । ଗର୍ଭ ଦେଇ ଖୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କର ।

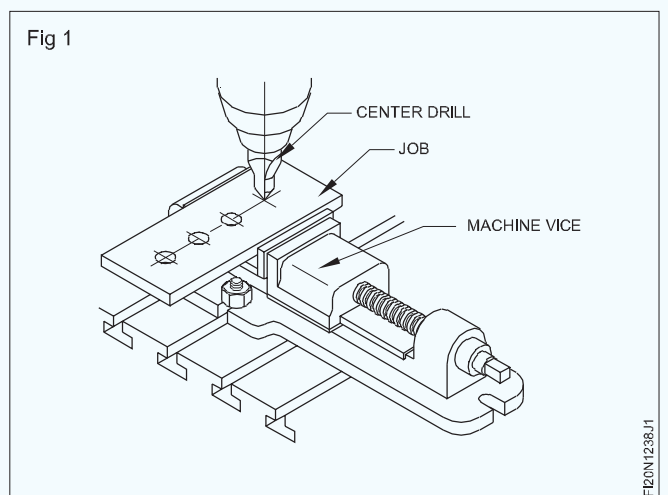


ଗାତ ଦେଇ ଖୋଳିବା | (Drilling through holes)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

• ଏକ ଡ୍ରିଲ୍ ମେସିନରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ଗାତ ଖୋଳ |

ଏକ ସେଣ୍ଟର ପିଚ୍ ବ୍ଲାଇଡ୍ ଖୋଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଗର୍ଜର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ପିଚ୍ କରନ୍ତୁ |

ଡ୍ରିଲ୍ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତରାଳ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ମେସିନ୍ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |

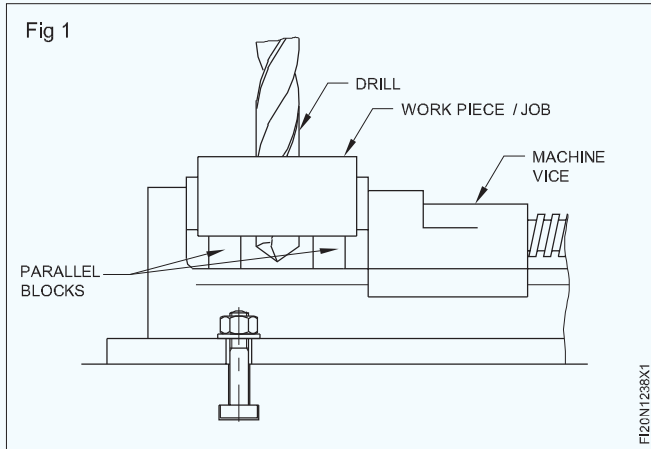

ଡ୍ରିଲ୍ ଚକ୍କୁ ଡ୍ରିଲ୍ ମେସିନର ସ୍ପିଣ୍ଡଲରେ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ |

ପାଇଲଟ୍ ଛିଦ୍ର ପାଇଁ ଡ୍ରିଲ୍ ଚକ୍ରେ 4 ମିଲିମିଟର ଡିଆଁ ଡ୍ରିଲ୍ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ |

ଉପଯୁକ୍ତ କୋଣାର୍କରେ ବେଲ୍ଟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ |

ସମସ୍ତ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ 4 ମିମି ଡ୍ରିଲ୍ ବ୍ଲାଇଡ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରନ୍ତୁ | ଏହା 8 ମିଲିମିଟର, 10 ମିଲିମିଟର ଏବଂ 16 ମିଲିମିଟର ଡିଆଁ ଡ୍ରିଲ୍ ପାଇଁ ପାଇଲଟ୍ ଛିଦ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ |

ଡ୍ରିଲ୍ Ø 8 ମି.ମି.

Ø 10 ମିମି ଗାତ ଖୋଳ |


ଡ୍ରିଲ୍ ଏବଂ ଡ୍ରିଲ୍ ଚକ୍କା ଘିଅ |

ସତର୍କତା: ଖାଲି ହାତରେ ଟିସ୍ପ କା ଅପସାରଣ କର | କୁ ନାହିଁ - ବ୍ରଶ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |

ମେସିନ୍ ଚାଲୁଥିବାବେଳେ ବେଲ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |


ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଡ୍ରିଲ୍ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ |

ଡ୍ରିଲ୍ ଚକ୍ରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଡ୍ରିଲ୍ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 2)

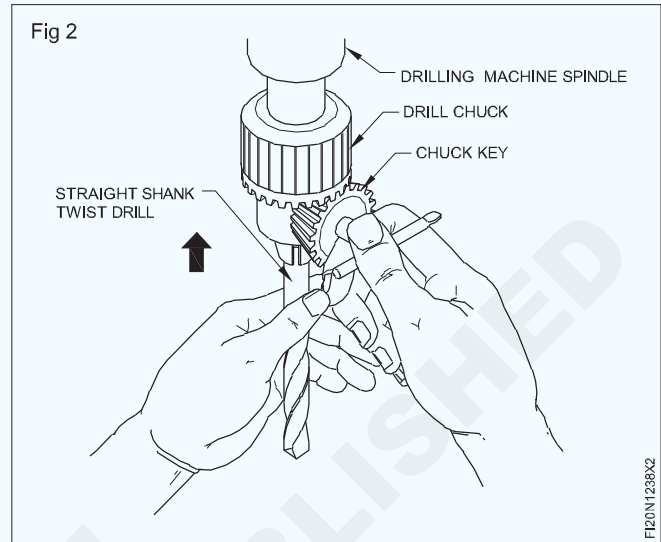

ବଡ଼ ବ୍ୟାସ ଡ୍ରିଲଗୁଡ଼ିକର ଖେବ୍ ମୋଟା ହୋଇଥିବାରୁ ସେହି ଡ୍ରିଲଗୁଡ଼ିକର ମୃତ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସେଣ୍ଟରାଲ୍ ପଞ୍ଚ ମାର୍କରେ ବସନ୍ତି ନାହିଁ | ଏହାବ୍ଲାଇଡ୍ ଅବସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇପାରେ | ମୋଟା ମୃତ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ପଦାର୍ଥ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଡ୍ରିଲ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବ |


ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପାଇଲଟ୍ ଛିଦ୍ର ଖୋଳିବା ବ୍ଲାଇଡ୍ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇପାରିବ | (ଚିତ୍ର 3)

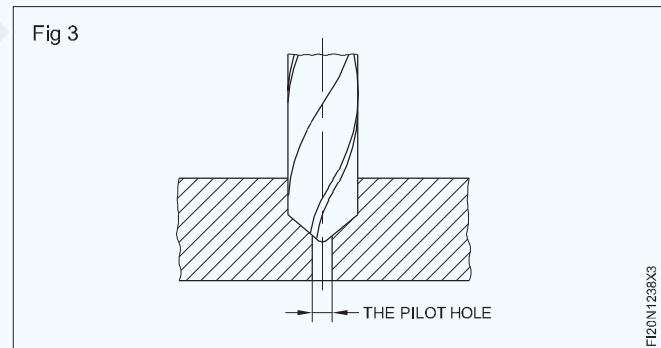

M.S.flat ଉପରେ ଡ୍ରିଲ୍ ଏବଂ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ |(Drill and tap on M.S.flat)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଭର୍ତ୍ତିୟ ଉଚ୍ଚତା ଗେଜ୍ ସହିତ ଟାପ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଇନ୍ସ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ୍ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ |
- ଟାପ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଆକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ |
- ଟାକିରି ଉପରେ ଡ୍ରିଲ୍ ଟାପ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଇନ୍ସ୍ଟ୍ରୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ |
- ହାତ ଟାପ୍ କରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂତା କାଟନ୍ତୁ |

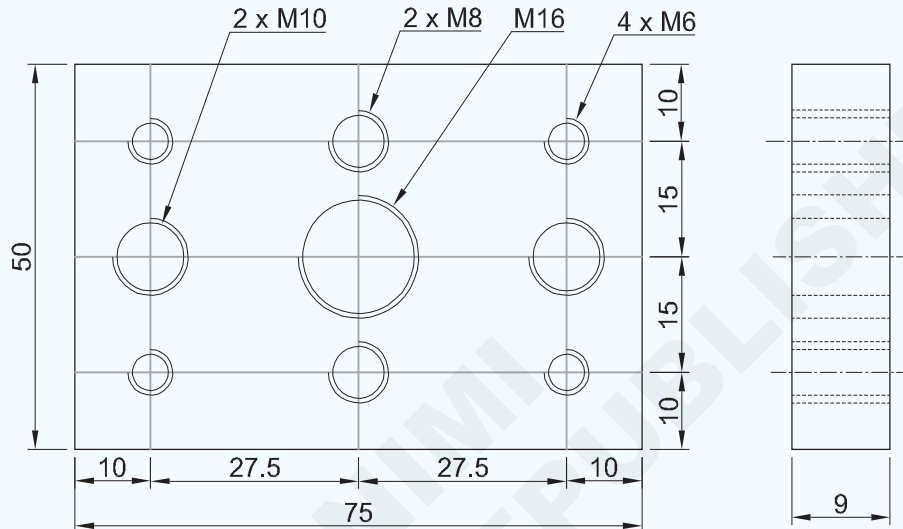

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ | (Job Sequence)

- କଞ୍ଚା ଧାତୁ ଏବଂ ଫାଇଲକୁ 75x50x9 ମିଲିମିଟର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ଭର୍ତ୍ତିୟ ଉଚ୍ଚତା ଗେଜ୍ ସହିତ ଟାପ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଇନ୍ସ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ୍ ପାଇଁ ଇନ୍ସ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ୍ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ |


ଖନନ

- ଡ୍ରିଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ପନ୍ଦ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ମେସିନ୍ ଉପାଧିକ୍ଷରେ ଟାକିରି ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଏକ ଡ୍ରିଲ୍ ଚକ୍ରେ ସେଟ୍ କରାଯାଇ ଡ୍ରିଲ୍ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଗର୍ଭର କେନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ ସହିତ ସେଟ୍ କରାଯାଇ ଡ୍ରିଲ୍ ଆଲାଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ସେଟ୍ କରାଯାଇ ଡ୍ରିଲ୍ ଖୋଳନ୍ତୁ ..
- ଏକ ଡ୍ରିଲ୍ ଚକ୍ରେ 5 ମିମି ଡ୍ରିଲ୍ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଇନ୍ସ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରନ୍ତୁ | (ଏହା ବୃହତ୍ ବ୍ୟାସ ଡ୍ରିଲ୍ ପାଇଁ ପାଇଲଟ୍ ଇନ୍ସ୍ଟ୍ରୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ) |
- M 8 ଟାପ୍ ପାଇଁ ଡ୍ରିଲ୍ ଇନ୍ସ୍ଟ୍ରୁ ଡି 6.8 ମିମି ଖୋଳନ୍ତୁ |

- M 10 ଟାପ୍ ପାଇଁ ଡ୍ରିଲ୍ ଇନ୍ସ୍ଟ୍ରୁ ଡି 8.5 ମିମି ଖୋଳନ୍ତୁ |
- M16 ଟାପ୍ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରରେ 14 ମିମି ଡ୍ରିଲ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଏକ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନରେ କାଉଣ୍ଟର ସିଙ୍କ୍ ଟୁଲ୍ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଭୟ ଟାପ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଇନ୍ସ୍ଟ୍ରୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ 1.0 ମିଲିମିଟର ଗଭୀରତାକୁ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ |

ଟାପ୍ କରିବା |

- ବେଞ୍ଚ ଭାଇସ୍ ରେ ଟାକିରି ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ |
- M6 ହାଣ୍ଡ ଟାପ୍ ଏବଂ ରେଞ୍ଜ ଟାପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି M6 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂତା କାଟନ୍ତୁ |
- ସେହିଭଳି, M8, M10 ଏବଂ M16 ହାଣ୍ଡ ଟାପ୍ ଏବଂ ଟାପ୍ ରେଞ୍ଜ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂତା କାଟନ୍ତୁ |
- ଟାକିରିର ସମସ୍ତ ପୃଷ୍ଠାକୁ ସମାପ୍ତ ଏବଂ ଡି - ବୁର୍ କର |
- ସମସ୍ତ ସୂତାକୁ ବୁର ବିନା ସଫା କରନ୍ତୁ |
- ଅଳ୍ପ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଟାକିରି ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ |

 1	60 ISF 10 x 78 mm	-	Fe310	-	-	1.2.39	
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.	
SCALE 1:1		DRILLING AND TAPPING				TOLERANCE : ±0.1mm	TIME
						CODE NO. FI20N1239E1	


ଗାତ ଦେଇ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବା | (Tapping through holes)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |


• ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ୟାପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂତା କାଟନ୍ତୁ |

ଫର୍ମୁଲା କିମ୍ବା ଟେବୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଟ୍ୟାପ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଆକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର |
ଆବଶ୍ୟକ ଟ୍ୟାପ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଆକାରରେ ଛିଦ୍ର ଖୋଳ | [ଏକ ଅଣ୍ଟରାଇଜଡ୍ ଛିଦ୍ର
ଟ୍ୟାପ୍ ଭାଙ୍ଗିଯିବ |

ସହଜ ଆଲାୟନ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟାପ୍ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଗର୍ଭର
ଶେଷକୁ ଟାଙ୍ଗିରୁ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 1)

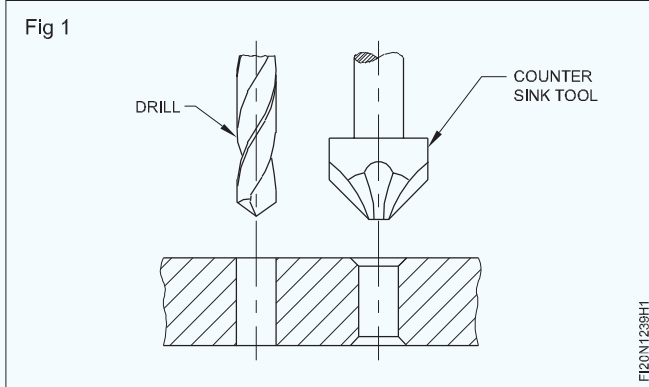

କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ firm ଭାବରେ ଏବଂ ଭୂସମାନ୍ତରାଳରେ ରଖନ୍ତୁ | ଟାକିରିର
ଉପର ପୃଷ୍ଠି ଉପ-ଜହ୍ନର ସ୍ତରଠାରୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ୍ | ଟ୍ୟାପ୍
ଆଲାୟନ୍ କରିବା ସମୟରେ ଏହା କି ob ଶାସି ବାଧା ବିନା ଏକ ଚେଷ୍ଟା
ବର୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ | (ଚିତ୍ର 2)

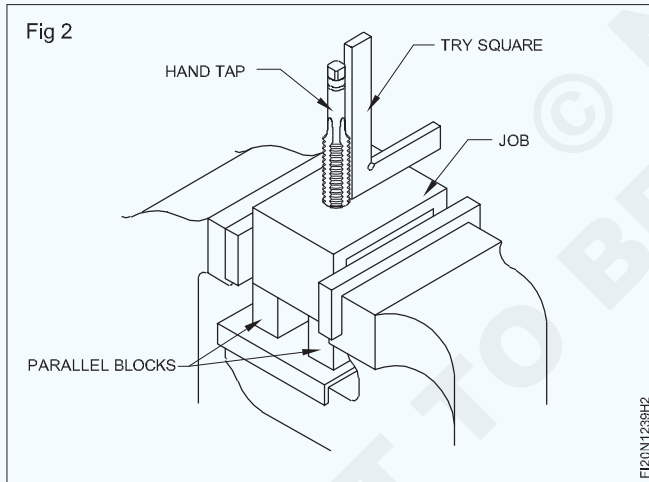




ସଠିକ ଆକାର ଟ୍ୟାପ୍ ରେଞ୍ଜରେ ପ୍ରଥମ ଟ୍ୟାପ୍ (ଟେପର ଟ୍ୟାପ୍) ଠିକ୍
କରନ୍ତୁ | ଟ୍ୟାପ୍ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଛୋଟ ଏକ ରେଞ୍ଜ ଏକ ବଡ଼ ଶକ୍ତି
ଆବଶ୍ୟକ କରିବ | ବହୁତ ବଡ଼ ଏବଂ ଭାରୀ ରେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ ଟ୍ୟାପ୍ ଟର୍ନ୍
କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା 'ଅନୁଭବ' ଦେବ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା
କଟିଯାଏ ଏବଂ ଟ୍ୟାପ୍ ଭାଙ୍ଗିପାରେ |

ରେଞ୍ଜଟି ଏକ ଭୂସମାନ୍ତର ସମତଳରେ ଥିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ଟାଙ୍ଗେଡ଼
ଗର୍ଭରେ ଟ୍ୟାପ୍‌କୁ ଭୁଲମ୍ଭ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ |

ଛୋଟ ତଳକୁ ଟାପ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂତା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ୟାପ୍
ରେଞ୍ଜକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଣ୍ଟା ଦିଗରେ ବୁଲାନ୍ତୁ | ଟ୍ୟାପ୍ ରେଞ୍ଜକୁ କେନ୍ଦ୍ର
ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 3)

ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଟିଂକୁ ବ୍ୟାପାତ ନକରି ସୂତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ
ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଟ୍ୟାପ୍‌ରୁ ରେଞ୍ଜକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ |


ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ପରସ୍ପରକୁ 90 ° ରେ ଦୁଇଟି ଛିଦ୍ରରେ
ଏକ ଚେଷ୍ଟା ବର୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି ଟ୍ୟାପ୍ ଭୁଲମ୍ଭ ଅଟେ | (ଫିଗ୍। 4 & 5)

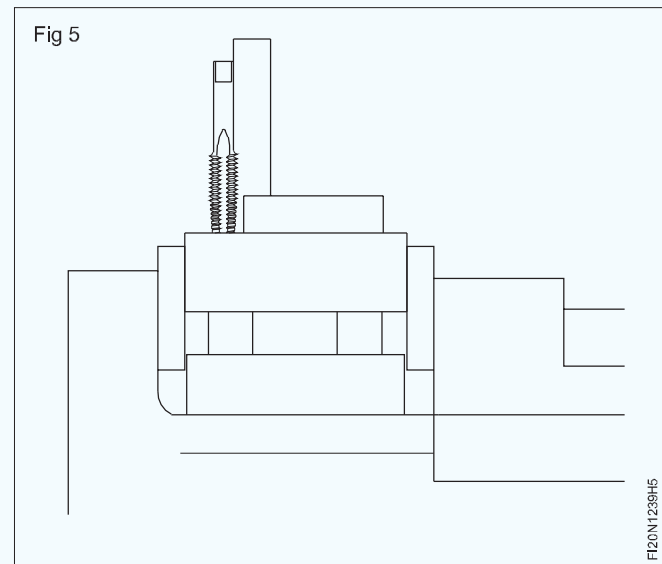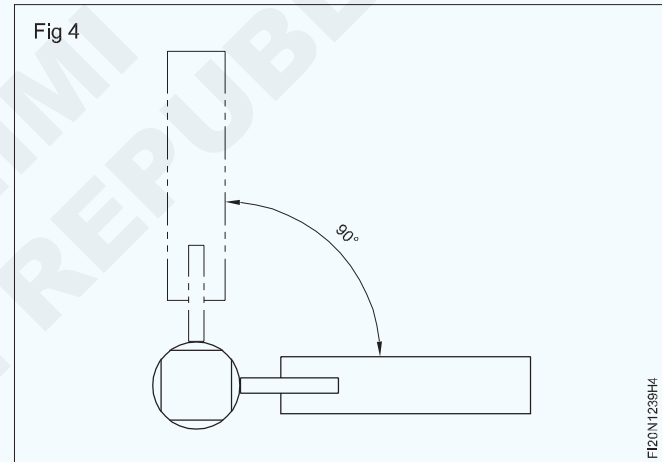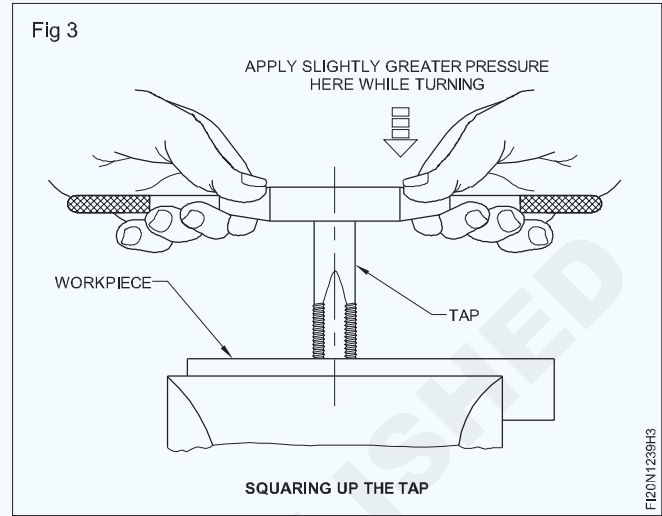


ଟ୍ୟାପ୍ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ଟାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି
ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସଂଶୋଧନ କର |

ପୁନର୍ବାର ଟ୍ୟାପ୍ ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । ଟ୍ୟାପ୍ ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟ୍ ପ୍ରଥମ କିଛି ଟର୍ନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସଂଶୋଧିତ ହେବା ଉଚିତ । ଯଦି ଏହା ପରେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ ତେବେ ଟ୍ୟାପ୍ ଭାଙ୍ଗିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଅଛି ।

ଟ୍ୟାପ୍ ଭଲମ୍ବ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବା ପରେ କୌଣସି down ତଳ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ ନକରି ଶେଷରେ ଧରି ରେଞ୍ଜକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ବୁଲନ୍ତୁ । ହାତ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରବାହିତ ରେଞ୍ଜ ଚାପ ଭଲ ସଜ୍ଜିତ ହେବା ଉଚିତ । ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଯେକୌଣସି extra ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ଟ୍ୟାପ୍ ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟ୍ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ଏବଂ ଟ୍ୟାପ୍ ଭାଙ୍ଗିପାରେ । (ଚିତ୍ର 6)

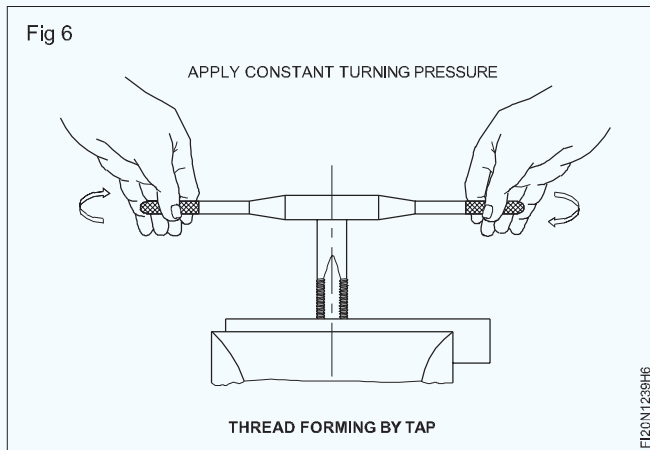

ସୂତା କାଟିବା ଜାରି ରଖ । ଟିପ୍ସ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କ୍ଵାର୍ଟର ଟର୍ନ୍ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ପଛକୁ ବୁଲନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 7)

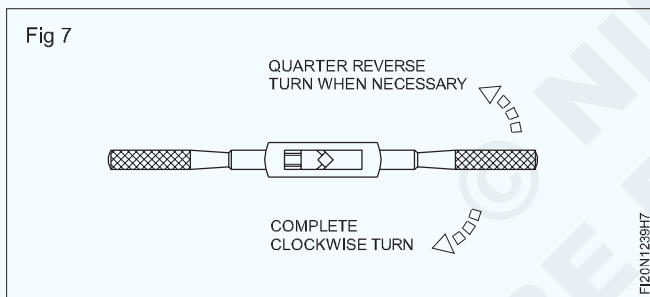

ଯେତେବେଳେ ଗତିବିଧିରେ କୌଣସି ବାଧା ଅନୁଭବ ହୁଏ ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ପଛକୁ ବୁଲ ।

ଘର୍ଷଣ ଏବଂ ଉତ୍ତାପକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୂତା କାଟିବା ସମୟରେ ଏକ କଟିଙ୍ଗ ଡରଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ଈନ୍ଦ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥ୍ରୋଟ୍ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂତାକୁ କାଟିଦିଅ ।

ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ପ୍ଲଗ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଶେଷ ଏବଂ ସଫା କର । ଯଦି ପ୍ରଥମ ଟ୍ୟାପ୍ ଗର୍ଭରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବେଶ କରେ ତେବେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ପ୍ଲଗ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କୌଣସି thread ସୂତ୍ର କାଟିବ ନାହିଁ ।

କାମରୁ ଟିପ୍ସ କାଢି ଏକ ବ୍ରଶ୍ ସହିତ ଟ୍ୟାପ୍ ସଫା କର ।

ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଟ୍ୟାପ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ଈନ୍ଦ୍ରର ତାପ ସଠିକ୍ ଅଟେ ।


ଟିପ୍ସ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କ୍ଵାର୍ଟର ଟର୍ନ୍ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ପଛକୁ ବୁଲନ୍ତୁ ।

ଟ୍ୟାପ୍ ଆକାର ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ରେଞ୍ଜର ଲମ୍ବ ଚୟନ କରନ୍ତୁ । ରେଞ୍ଜର ଲମ୍ବ ଟ୍ୟାପ୍ ଭାଙ୍ଗିପାରେ ।

ପଞ୍ଚ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା (ଅକ୍ଷର ପଞ୍ଚ ଏବଂ ନମ୍ବର ପଞ୍ଚ)(Punch letter and number (letter punch and number punch))

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

• ଅକ୍ଷର ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପିଚ୍ କରନ୍ତୁ |

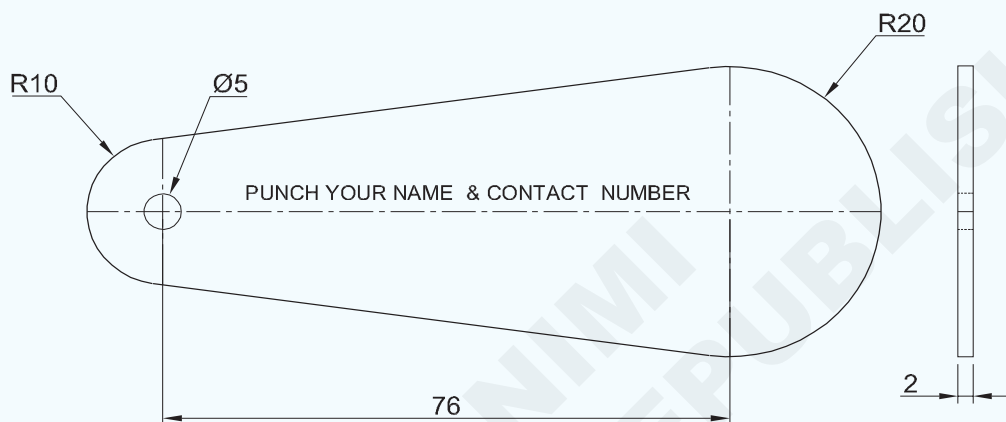

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ | (Job Sequence)

- କଞ୍ଚାମାଲର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକୁ ପିଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ରେଖା ଚିହ୍ନିତ କର |
- ଲମ୍ବ ମାପନ୍ତୁ |
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ ଅକ୍ଷର ଗଣନା କରନ୍ତୁ |
- ସ୍ପେସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଅକ୍ଷରର ଆକାର ଚୟନ କରନ୍ତୁ |
- ଅକ୍ଷର ପଞ୍ଚକୁ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭର୍ଟିକାଲ୍ ପୋଜିସନ୍ ହାତୁଡ଼ିକୁ ପୁଞ୍ଜି ଉପରେ ଭୂଲମ୍ବ ଭାବରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ |
- ଅକ୍ଷର ଏବଂ ନମ୍ବର ପିଚ୍ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ |

1	SS 110 x45 x 2mm	-	STAINLESS STEEL	-	-	1.2.40
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.
SCALE 1:1		LETTER AND NUMBER PUNCHING PRACTICE ON KEY CHAIN TALLY			TOLERANCE : NIL	TIME
					CODE NO. FI20N1240E1	

ଦକ୍ଷତା କ୍ରମ | (Skill Sequence)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

• ଅକ୍ଷର ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପିଚ୍ କରନ୍ତୁ


ଅକ୍ଷର ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ପଙ୍କ |

ଏହି କଠିନ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ଇସ୍ପାତ ପଞ୍ଚଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଚିହ୍ନ, ଅକ୍ଷର କିମ୍ବା ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ କରୁଥିବା ଷ୍ଟାମ୍ପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ସେଗୁଡ଼ିକ 0.8 ମିଲିମିଟରରୁ 13 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ପ୍ରତୀକ ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ |

ସେଗୁଡ଼ିକ ବକ୍ସ ସେଟ୍ ରେ ରଖାଯାଏ |

କାର୍ଯ୍ୟଟି ଏକ ପଞ୍ଚ ଅପେକ୍ଷା ନରମ ବୋଲି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାମ୍ପ୍ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ଫାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ | କଠିନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଷ୍ଟାମ୍ପ୍ କରିବାର କୌଣସି attempt ପ୍ରୟାସ ପଞ୍ଚ କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା would | କଠିନ ସାମଗ୍ରୀ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପେନ୍ସିଲ୍ କିମ୍ବା ଏସିଡ୍ ଇଟି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 1)

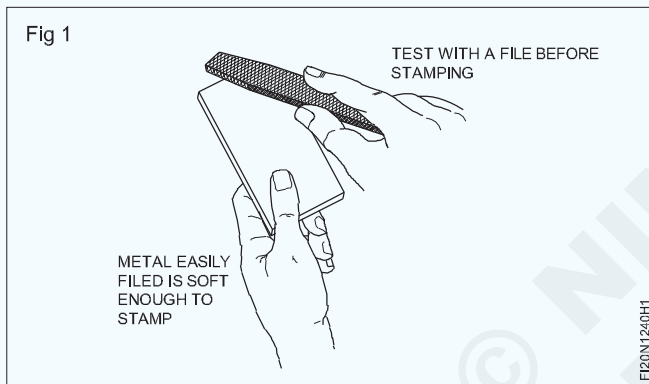

ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତୀକକୁ ଗୋଟିଏ blow ଟିକା ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ଆବଶ୍ୟକ | ଦ୍ଵିତୀୟ blow ଟିକା ଏକ ବିକୃତ ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାବନା ଦେଇଥାଏ |


ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ଯେପରିକି M ଏବଂ W ଭଳି ସମାନ ଗଭୀରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ଆଘାତ ଆବଶ୍ୟକ କରିପାରନ୍ତି ଯେପରିକି । ଏବଂ T ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ |

ପ୍ରବଳ blow ଟିକା ପାଇଁ ଛାପର ଗଭୀରତା ପଦାର୍ଥର କୋମଳତା ସହିତ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ |

ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁ ଉପରେ ଅଭ୍ୟାସ କର |


ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପାୟରେ ପଞ୍ଚ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ:

- ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ |
- ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ପ୍ରତୀକ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ପଞ୍ଚକୁ ଛିର କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ଵାରା ପ୍ରତୀକ ଧାଡ଼ି, ବର୍ଗ, ସଠିକ୍ ବ୍ୟବଧାନ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ରହିବ | (ଚିତ୍ର 2)

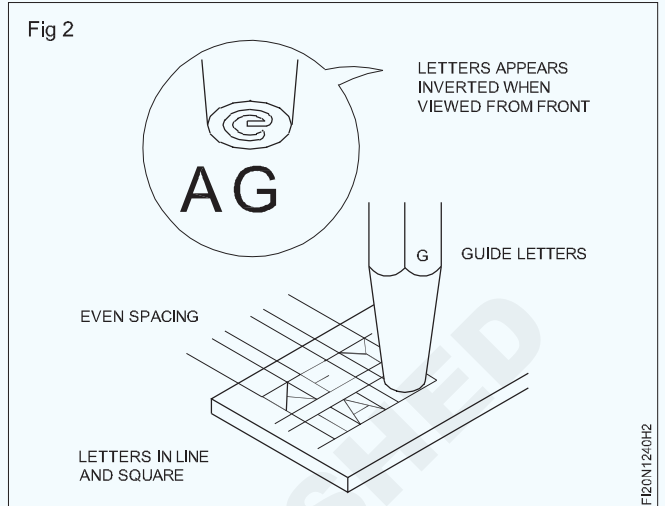

ପଞ୍ଚକୁ ଏକ ଭୂଲମ୍ବ ଛିଡ଼ିରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 3)

ହାତୁଡ଼ିକୁ ପଙ୍କ ଉପରେ ଭୂଲମ୍ବ ଭାବରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 3)

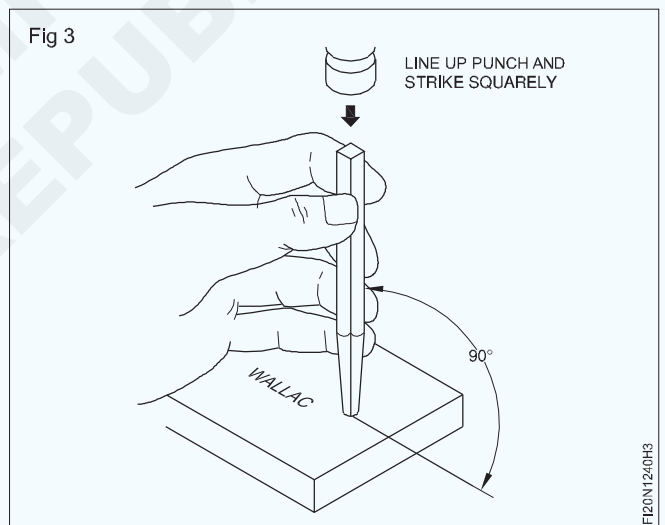

ପଞ୍ଚର ବିନ୍ଦୁ ଦେଖନ୍ତୁ |


ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ firm blow ଟିକା ସହିତ ପଞ୍ଚକୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଆଘାତ କର |

ବିଭିନ୍ନ ପଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ | (Practice use of different punches)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |


- ଫାଙ୍କା ପଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରେସ୍ ଉପରେ ଛିଦ୍ର ଚିହ୍ନ ଏବଂ ପିଚ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଏକ ସଭାରେ ଟେପର ପିନ୍ / ଡୋବେଲ୍ ପିନ୍ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ |

TASK 1

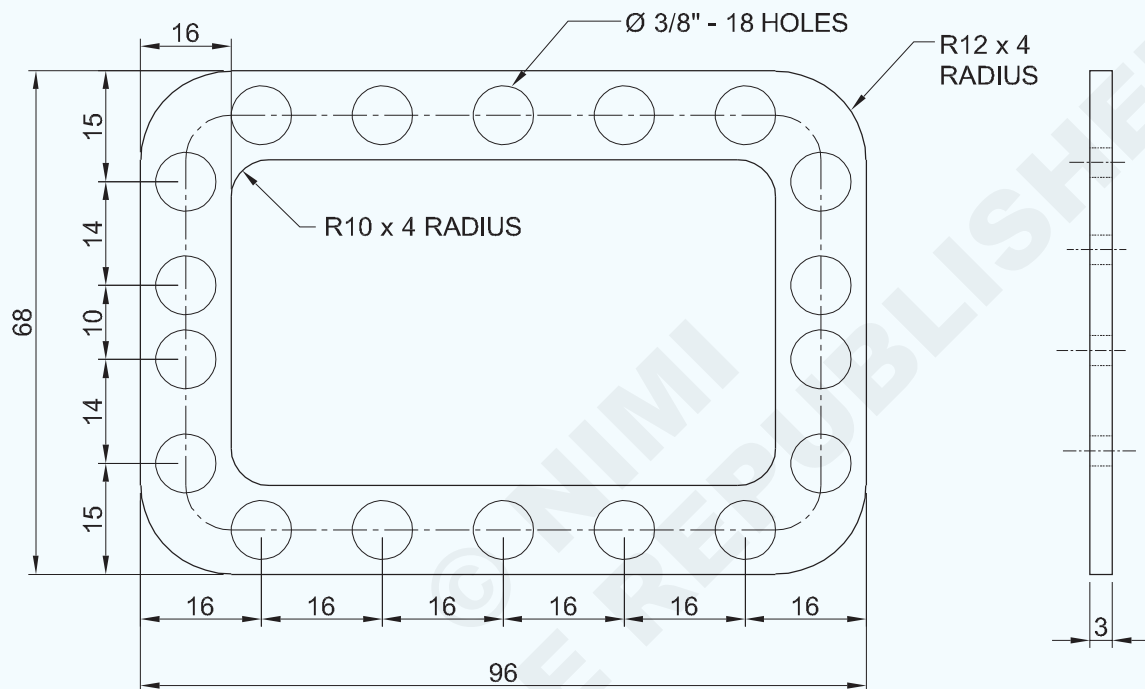

TASK 2

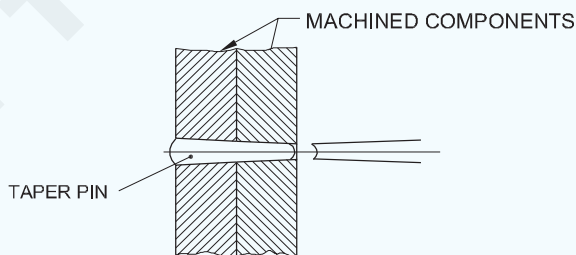

 
1	GASKET 100 x 70 x 3.0mm	-	RUBBER	-	-	1.2.41	
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.	
SCALE 1:1		PRACTICE WITH HOLLOW AND PIN PUNCH				TOLERANCE : NIL	TIME
						CODE NO. F120N1241E1	

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ | (Job Sequence)

ଟାସ୍କ 1: ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରେ ଉପରେ ଛିଦ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପିନ୍ କରନ୍ତୁ ।



- ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରେ ଚିହ୍ନଟ ଅନୁସାରେ ଚିହ୍ନଟ କର ।
- ପେନ୍ସିଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଛିଦ୍ର ବିନ୍ଦୁର ଛକ ଖୋଜ ।
- ଡିଭାଇଡର ସହିତ ୦ ୫ ମିମି ଗାତ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ ।
- ପିନ୍ ୫ ମିଲିମିଟର ହୋଲ୍ ପଞ୍ଚ୍ ଡିମ୍ ୧ ସହିତ ଏକ ଛିଦ୍ର ଚିଆରି କରନ୍ତୁ ।

ଟାସ୍କ 1 ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରେ / ଲିଥେରଏଡ୍ ସିଟ୍ / ରବର କିମ୍ବା କର୍ବ ସିଟ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରେ ।

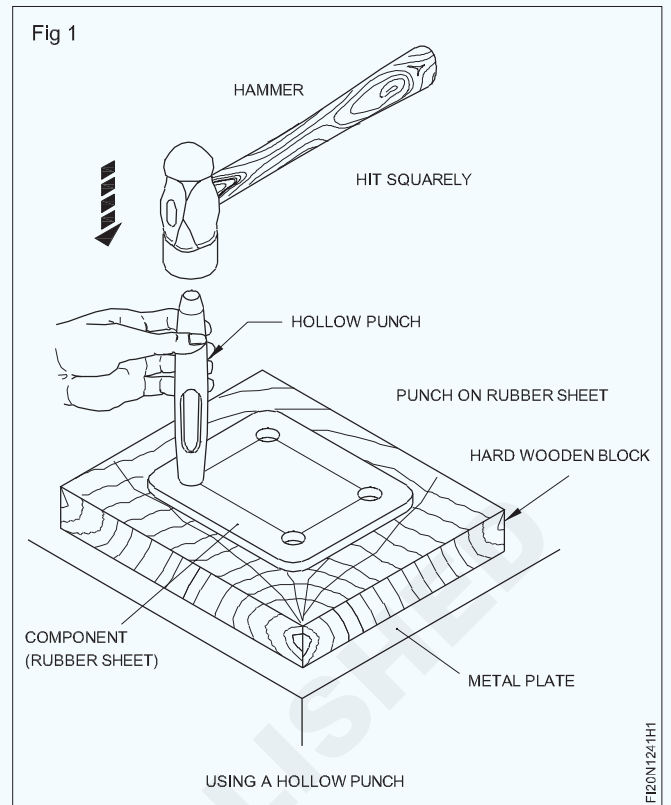

ଟାସ୍କ 2: ଟେପର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପିନ୍ ବିସର୍ଜନ ।

- ଟେପର ପିନ୍ ଡିମ୍ ୧ ଭାଙ୍ଗିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପିନ୍ ପିନ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।

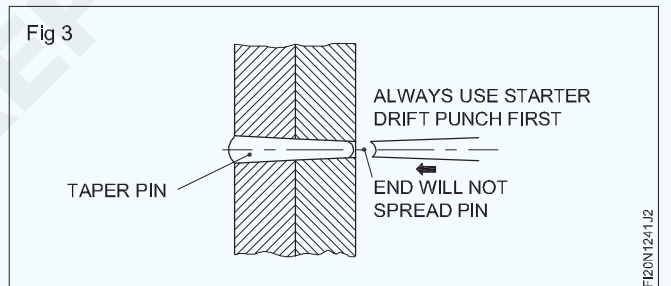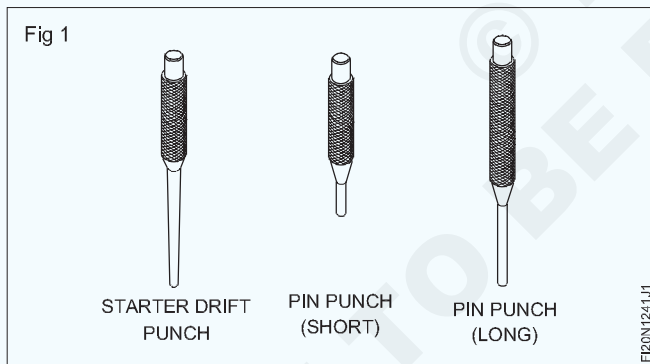

ଟାସ୍କ 2 ପାଇଁ ଜିନ୍ ର ଫିକ୍ସର ବିଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଅଭ୍ୟାସ କିମ୍ବା ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଅପସାରଣ ପାଇଁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପିନ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।


- ମେସିନ୍ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଟେପର ପିନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପଞ୍ଚ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 2)
- ବିଧାନସଭାରେ ଟେପର ପିନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପିନ୍ ପଞ୍ଚ (କ୍ଲିପ୍) କିମ୍ବା (ଲମ୍ବ) ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଟେପର ପିନ୍ ଭାଙ୍ଗିବାବେଳେ, ହାଲ୍ ସହିତ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପିନ୍ ଉପରେ ହାଲ୍ ଆଘାତ କରନ୍ତୁ ।

ସିଧାସଳଖ ରେଖା, ସର୍କଲ, ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକୃତିର ମାର୍କିଂ ଏବଂ ସ୍ନିପ୍ ସହିତ ସିଟ୍ କାଟିବା | (Marking of straight lines, circles, profiles and various geometrical shapes and cutting the sheets with snips)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- କାଠ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ସିଟ୍ ଫ୍ଲାଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା, ବକ୍ର ରେଖା, ବୃତ୍ତ ଏବଂ ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକୃତି ଚିହ୍ନିତ କର |
- ସିଧାସଳଖ ସ୍ନିପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସିଧା ଲାଇନରେ ସିଟ୍ ଧାତୁ କାଟନ୍ତୁ |
- ବକ୍ର ସ୍ନିପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବକ୍ର ରେଖା ଉପରେ ସିଟ୍ ଧାତୁ କାଟନ୍ତୁ |
- ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକୃତି ଉପରେ ସିଟ୍ ଧାତୁ କାଟନ୍ତୁ |


Task 1

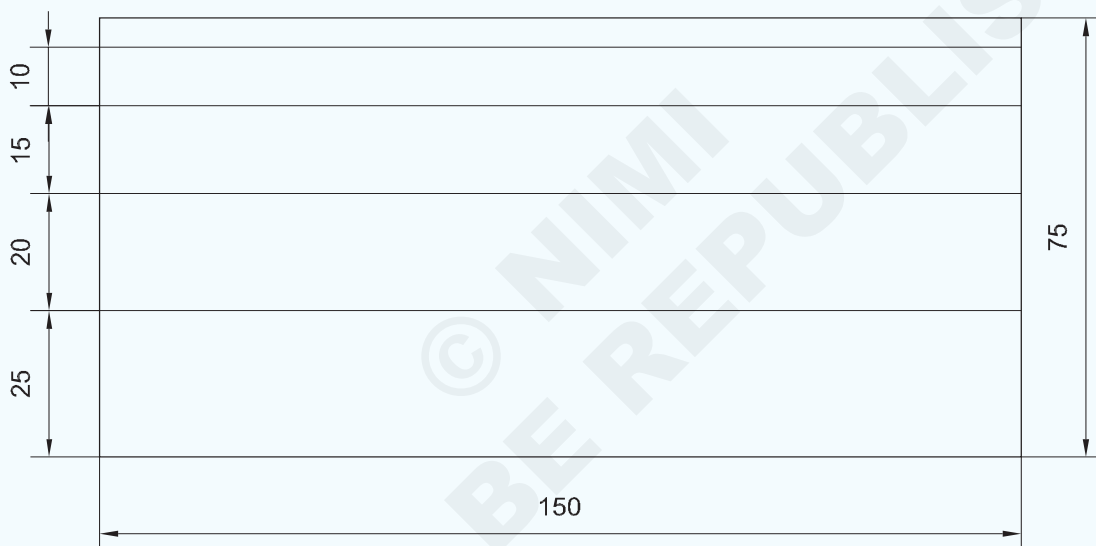

MARKING AND CUTTING ON STRAIGHT LINES

 
1	ISSH 105 x 105 x 1.00mm	-	G.I. SHEET	-	TASK 6	
1	ISSH 75 x 75 x 1.00mm	-	G.I. SHEET	-	TASK 5	
1	ISSH 75 x 75 x 1.00mm	-	G.I. SHEET	-	TASK 4	
1	ISSH 125 x 125 x 1.00mm	-	G.I. SHEET	-	TASK 3	
1	ISSH 105 x 105 x 1.00mm	-	G.I. SHEET	-	TASK 2	
1	ISSH 155 x 80 x 1.00mm	-	G.I. SHEET	-	TASK 1	1.3.42
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.
SCALE 1:1		TITLE: MARKING AND CUTTING VARIOUS GEOMETRICAL SHAPES IN G.I. SHEET			DEVIATIONS ±1.00mm	TIME
					CODE NO. F120N1342E1	

TASK 2

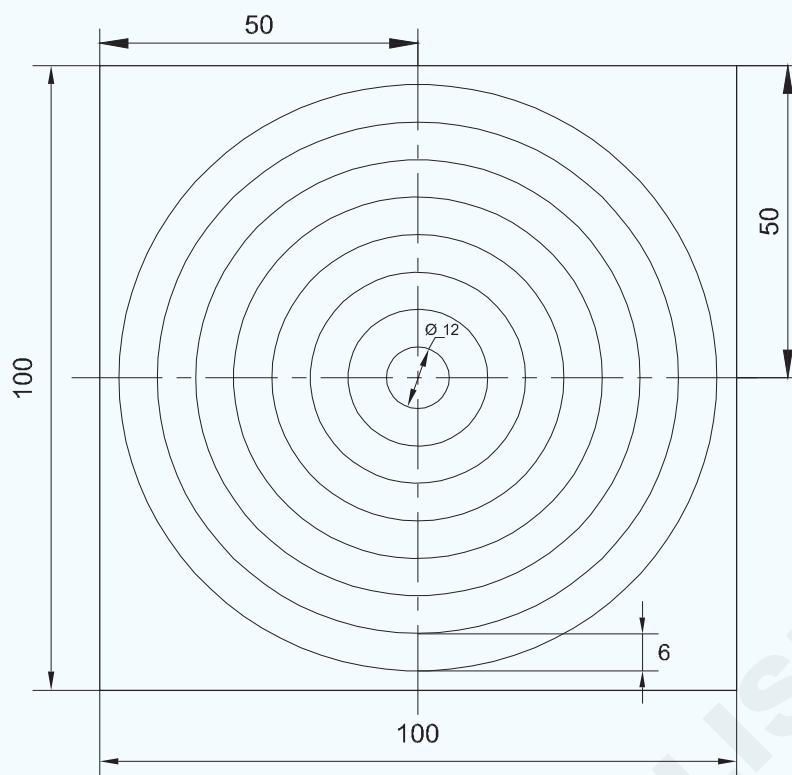

MARKING AND CUTTING ON CIRCLES


TASK 3

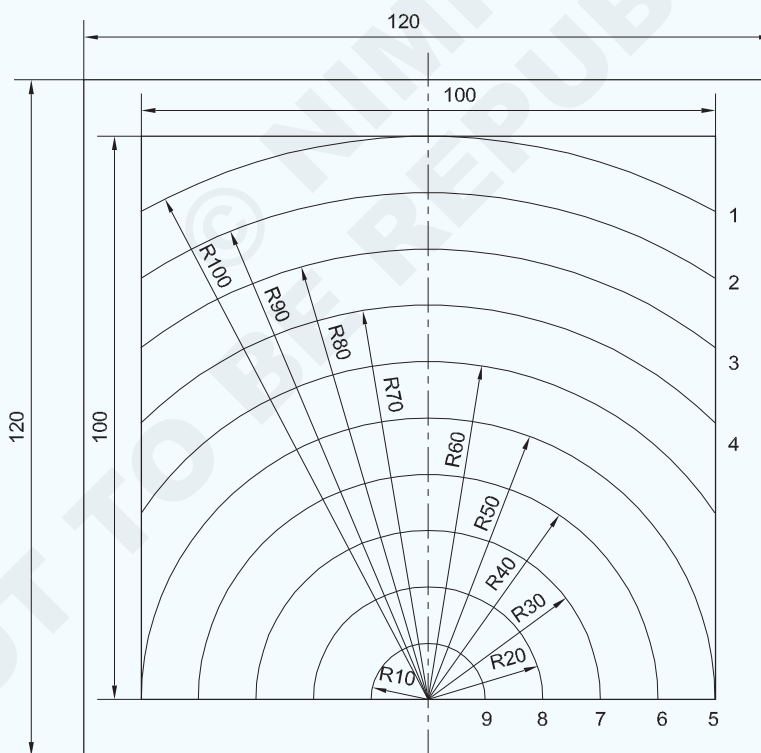

MARKING AND CUTTING ON CURVED LINES


		-	-	-	-	1.3.42
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.
SCALE 1:1	MARKING AND CUTTING VARIOUS GEOMETRICAL SHAPES IN G.I. SHEET				DEVIATIONS ±1mm	TIME
					CODE NO. FI20N1342E2	

Task 4

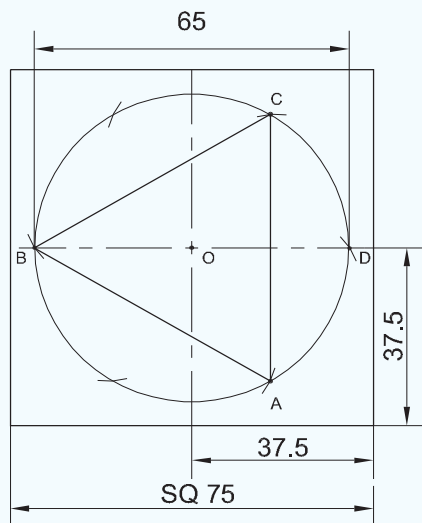


MARKING AND CUTTING TRIANGLE

Task 5

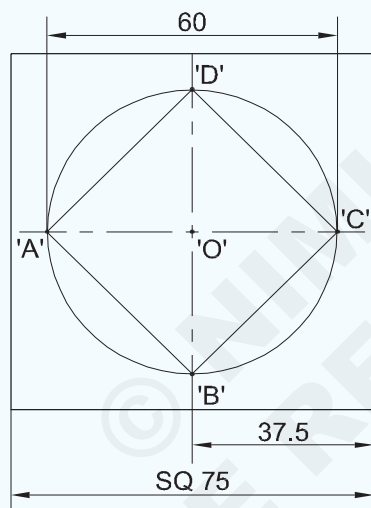

MARKING AND CUTTING SQUARE

Task 6

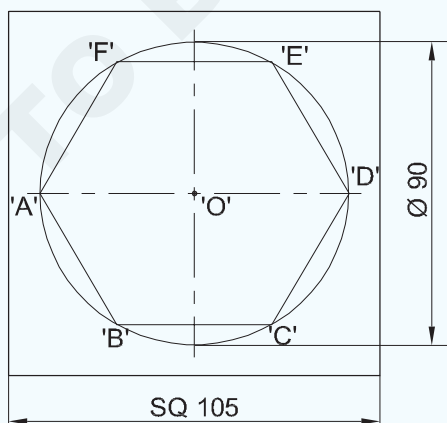

MARKING AND CUTTING HEXAGON

1	-	-	-	-	-	1.3.42
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.
SCALE 1:1	TITLE: MARKING AND CUTTING VARIOUS GEOMETRICAL SHAPES IN G.I. SHEET				DEVIATIONS $\pm 1\text{mm}$	TIME
					CODE NO. FI20N1342E3	

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ | (Job Sequence)

ଟାସ୍କ 1: ସିଧା ଲାଇନରେ ମାର୍କିଂ ଏବଂ କାଟିବା |

1 ଏକ ଷ୍ଟିଲ୍ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ୱେଚ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସିର୍ ଷ୍ଟିଲର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

ୱାର୍କବେଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଏକ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ବେଞ୍ଚ ଅଂଶରେ ସିର୍ ସ୍ତର କରନ୍ତୁ |

'L' ବର୍ଗ, ଷ୍ଟିଲ୍ ନିୟମ ଏବଂ ଲେଖକ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ୱେଚ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସିର୍ ଧାତୁରେ ଏକ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଚିହ୍ନିତ କର |

25 ମିମି ପାଇଁ ଶୀର୍ ର ବାହ୍ୟରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ନିୟମ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲମ୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ 25 ମିମିରେ ଦୁଇଟି 'V' ମାର୍କ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ |

150 ମିମି ଲମ୍ବରେ 'V' ମାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ରେଖା ଲେଖନ୍ତୁ |

ସେହିଭଳି, ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା 20 ମିମି, 15 ମିମି, 10 ମିମି ଏବଂ 5 ମିମି ଅନ୍ୟ ରେଖା ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ |

ସିର୍ କୁ ବାମ ହାତରେ ଧରି ରଖ |

ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥିର ବ୍ୟବହାର କରି ଲାଇନରେ ଡାହାଣ ହାତରେ ସିର୍ କାଟନ୍ତୁ |

ଟାସ୍କ 2: ସର୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ମାର୍କିଂ ଏବଂ କାଟିବା |

ଏକ ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ୱେଚ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଗ ସିର୍ ର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

ଏକ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଲେଭେଲିଂ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସିର୍ ସ୍ତର କରନ୍ତୁ |

ସ୍ୱେଚ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସିର୍ ଧାତୁରେ ଏକ ବର୍ଗ ଚିହ୍ନିତ କର |

ବର୍ଗ ସିର୍ ର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିହ୍ନିତ କର ଏବଂ ପିଟ୍ କର |

ବର୍ଗର ମଝିରେ at $\varnothing$ mm12 ମିମି ଏକାଗ୍ର ବୁର ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ |

ସେହିଭଳି, ଅନ୍ୟ 7 ଟି ଏକାଗ୍ର ବୁରକୁ ସମାନ ଦୂର ଦୂରତା ସହିତ ଲେଖନ୍ତୁ |

ବ୍ରେଡ୍ ସ୍ପିଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସର୍କଲ୍ ଲାଇନ୍ କାଟନ୍ତୁ |

ଟାସ୍କ 3 : ବକ୍ର ରେଖା ଉପରେ ମାର୍କିଂ ଏବଂ କାଟିବା |

ଏକ କାଠ ମଲେଟ୍ ଏବଂ ଟିଫିନର ଆଲ୍‌ଲି ଅଂଶ ବ୍ୟବହାର କରି ସିର୍ ଧାତୁକୁ ଫ୍ଲାଟ୍ କରନ୍ତୁ |


ଏକ ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ଶୀର୍ ର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

ଏକ ଇସ୍ପାତ ନିୟମ, ଏକ ସିଧା ଧାର ଏବଂ ଏକ 'L' ବର୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି ବର୍ଗ 100 x 100 ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ |

ଚିତ୍ର 1 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି କେନ୍ଦ୍ର ରେଖା ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ |

ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥିର ବ୍ୟବହାର କରି ଚିହ୍ନିତ ବାହ୍ୟ ବକ୍ର ରେଖା 1 ରୁ 4 କାଟନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 2)

ବଙ୍କା ସ୍ପିଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି 5 ରୁ 9 ମଧ୍ୟରେ ଚିହ୍ନିତ ଭିତର ବକ୍ର ରେଖା ସହିତ କାଟନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 2)

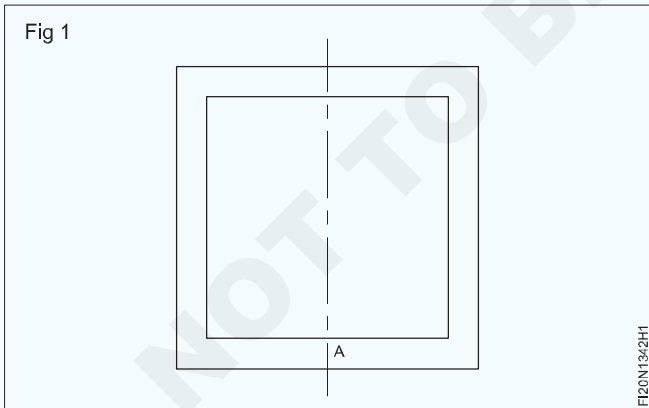


ଏକ ପଏଣ୍ଟ ଡ୍ରର୍ ଏବଂ ଏକ ବଲ୍ ପେନ୍ ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ପଏଣ୍ଟ 'ଏ' ଏବଂ ପିଟ୍ କରନ୍ତୁ |

ପଏଣ୍ଟ ଭାବରେ 'A' କୁ ଗ୍ରହଣ କରି, ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କମ୍ପାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବକ୍ର ରେଖା ବ୍ୟାସ 10 ମିମି ଚିହ୍ନିତ କର |

ସେହିଭଳି, ଚାକିରି ଚିତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟ ବକ୍ର ରେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ |

ଏକ ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ଚିହ୍ନିତ ବକ୍ର ରେଖା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

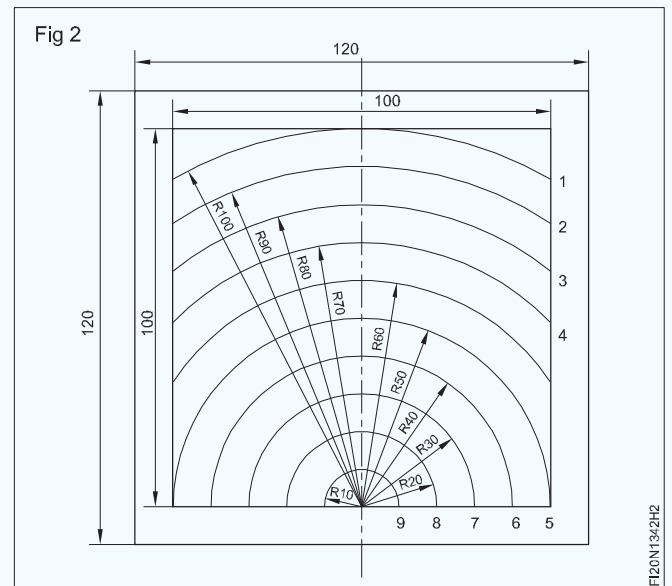

ଏକ ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି କଟା ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

କାଠ ମଲେଟ୍ ସହିତ ଆଲ୍‌ଲି ଷ୍ଟେକ୍ ଉପରେ ସିର୍ ଫ୍ଲାଟ୍ କରନ୍ତୁ |

ଇସ୍ପାତ ନିୟମର ଧାର ସହିତ ଭୂପୃଷ୍ଠ ସମତଳତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

ଟାସ୍କ 4 : ଡ୍ରାକୋଣକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ କାଟିବା ।

ଏକ ଷ୍ଟିଲ୍ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଶୀଟ୍ ର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ଏକ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବେଞ୍ଚ ଅଂଶରେ ସିଟ୍ ସ୍ଥର କରନ୍ତୁ ।

ଏକ ପ୍ରିକ୍ ପିଟ୍ ହାରା ଶୀଟ୍ ର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ପିଟ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଶୀଟ୍ ରେ ଏକ ଡିଆଇଡର୍ ବ୍ୟବହାର କରି $\varnothing$ 65 ମିମି ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ ।

ଏକ ପ୍ରିକ୍ ପିଟ୍ ହାରା ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଉପରେ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ପିଟ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଡିନୋଟି ଆର୍କକୁ ସମାନ୍ତରାଳ ତ୍ରିଭୁଜର ପାର୍ଶ୍ବ ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କର ଏବଂ ରେଖା ହାରା ଆର୍କରେ ଯୋଗ ଦିଅ ।

ସିଧାସଳଖ ସ୍ଲିପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଚିହ୍ନିତ ରେଖା ସହିତ କାଟନ୍ତୁ ।

ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ସହିତ ତ୍ରିଭୁଜ ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ଟାସ୍କ 5: ମାର୍କିଂ ଏବଂ କାଟିବା ବର୍ଗ ।

ଏକ ଷ୍ଟିଲ୍ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଶୀଟ୍ ର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

କେନ୍ଦ୍ର ରେଖା ଚିହ୍ନିତ କର ।

ଏକ ପ୍ରିକ୍ ପିଟ୍ ହାରା ଶୀଟ୍ ର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ପିଟ୍ କରନ୍ତୁ ।

'O' ପଏଣ୍ଟରେ ଶୀଟ୍ ଉପରେ ଡିଆଇଡର୍ ବ୍ୟବହାର କରି $\varnothing$ 60 ମିଲିମିଟର ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ ।

ପଏଣ୍ଟ A, B, C, D ରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବର୍ଗକୁ ଲେଖନ୍ତୁ ।

ସିଧାସଳଖ ସ୍ଲିପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଚିହ୍ନିତ ରେଖା ସହିତ କାଟନ୍ତୁ ।

କାର୍ଯ୍ୟ 6: ଷୋଡଶକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ କାଟିବା ।

ଏକ ଷ୍ଟିଲ୍ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଶୀଟ୍ ର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ଏକ ଲେଭେଲିଂ ଫ୍ଲେଟ୍ରେ ସିଟ୍ ସ୍ଥର କରନ୍ତୁ ।

କେନ୍ଦ୍ର ରେଖା ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ।

ଶୀଟ୍ 'o' ର ମଝିରେ at ପିଟ୍ ।

$\varnothing$ 90 ମିମି ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ ।

ପରିଧିରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆର୍କ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍କ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସହିତ ସମାନ ।

ପଏଣ୍ଟ A, B, C, D, E & F and ରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଷୋଡଶକ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ ।

ସିଧାସଳଖ ସ୍ଲିପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଚିହ୍ନିତ ରେଖା ସହିତ କାଟନ୍ତୁ ।

କୌଶଳକ୍ରମ (Skill Sequence)


ସିଟ୍ ଧାତୁକୁ ଫ୍ଲାଟ୍ କରିବା । (Flattening the sheet metal)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।


• ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ସିଟ୍ ଧାତୁକୁ ଫ୍ଲାଟ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଟିଫିନର ଆକୃତି ଅଂଶ ଏବଂ କାମ ସମ୍ପାଦନ କର ।

ଚାକିରିଟିକୁ ଆକୃତି ଷ୍ଟକ୍ ଉପରେ ରଖ । (ଚିତ୍ର 1)

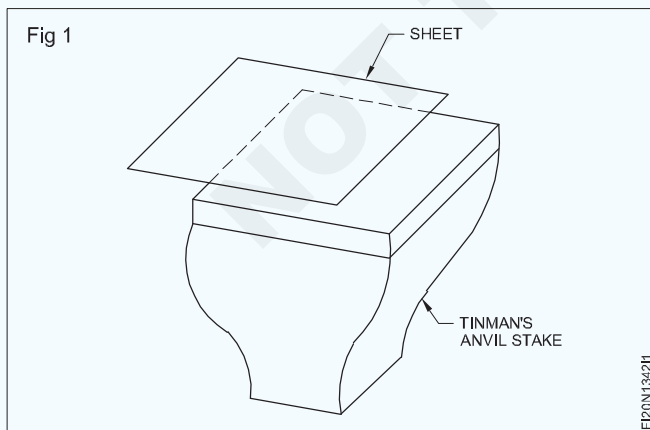


ଯଦି ସିଟ୍ ଧାତୁର ଆକାର ଅଂଶର ମୁଖଠାରୁ ଛୋଟ, ତେବେ ସିଟ୍‌କୁ କୌଣସି stake ଛାନରେ ଅଂଶ ମୁଖର ମଝିରେ place ରଖନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 2)

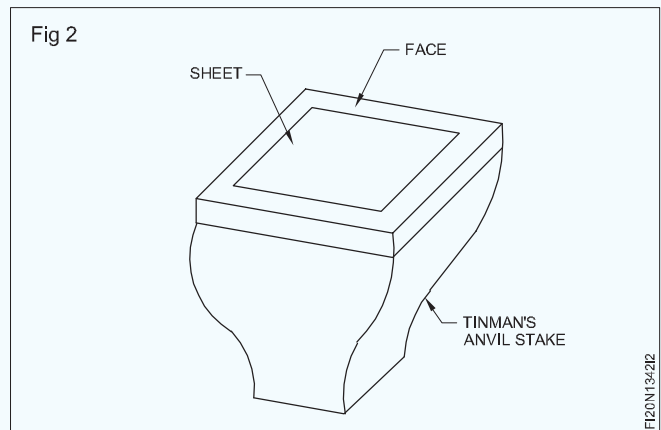


ଯଦି ଶୀଟ୍ ର ଆକାର ଅଂଶର ମୁଖଠାରୁ ବଡ଼, ତେବେ ଶୀଟ୍ ର ଧାରକୁ ଅଂଶ ମୁଖର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ରଖନ୍ତୁ ।

ଶୀର୍ଷର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠ ସମତଳ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗରୁ ପଛକୁ ଏବଂ ପଛକୁ ଆଗକୁ ମଲେଟ୍ ସହିତ ଶୀର୍ଷ ମାରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 3)

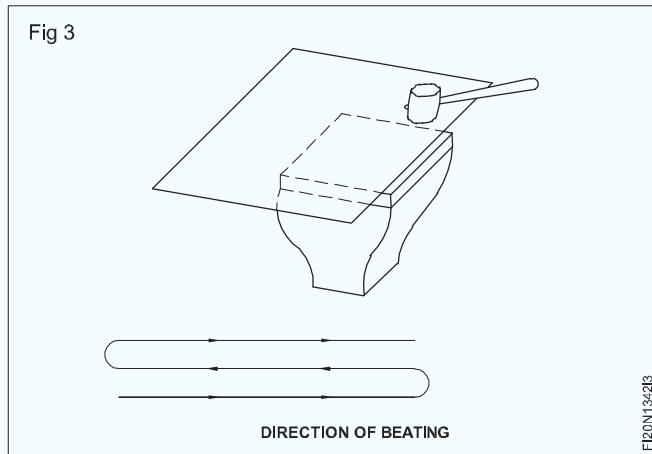

ଝିଲ୍ ନିୟମର ଧାର ସହିତ ସିର୍ସ ଧାତୁର ସମତଳତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । ସମତଳତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାବେଳେ, ଝିଲ୍ ନିୟମର ଧାରକୁ ଶୀର୍ଷ ପୃଷ୍ଠରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଝିଲ୍ ନିୟମ ଧାର ଏବଂ ଶୀର୍ଷ ଧାତୁର ପୃଷ୍ଠମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 4)

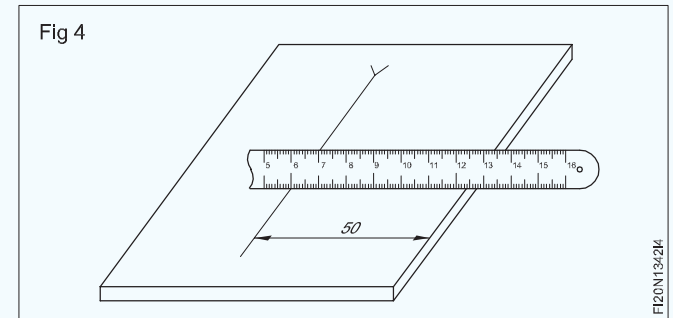

ଯଦି ଏକ ଫାଙ୍କ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ସିର୍ସ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସମତଳ ।
ଯଦି ଏକ ଫାଙ୍କ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ସିର୍ସ ବ୍ୟବଧାନରେ ସମତଳ ନୁହେଁ ।
ଯଦି ଏକ ଫାଙ୍କ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଫାଙ୍କ ବିନ୍ଦୁରେ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଫ୍ଲାଟ କରନ୍ତୁ ।


ସିର୍ସ ଧାତୁ ମାପିବା ଏବଂ ଚିହ୍ନିତ କରିବା | (Measuring and marking the sheet metal)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

- ଏକ ଝିଲ୍ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ଶୀର୍ଷ ଧାତୁର ଆରମ୍ଭ୍ୟ ଆକାର ମାପ ।
- ଏକ ଇସ୍ପାତ ନିୟମ, ଏକ ସିଧା ଧାର ଏବଂ ଲେଖକ ବ୍ୟବହାର କରି ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା ଚିହ୍ନିତ କର ।

ମାପ



- ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର କରି ଇସ୍ପାତ ନିୟମର ଧାରକୁ ସଫା କର ।
- ଇସ୍ପାତ ନିୟମର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଧାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେପରି ଧାରଟି ଧାଡ଼ି କିମ୍ବା ଧାର ସହିତ p ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଏ । (ଚିତ୍ର 1)

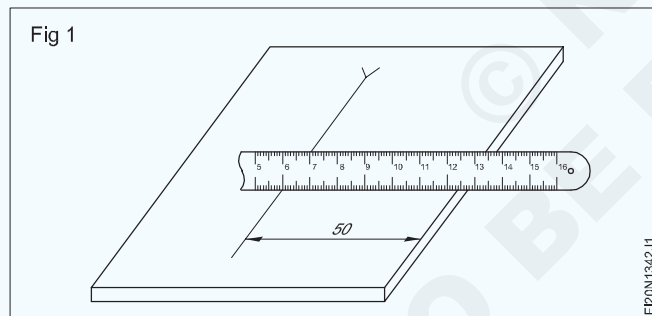

- ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ଉପରେ ଏକ ବୃହତ ସ୍ନାତକ ରେଖା (ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲାଇନ) ସହିତ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ସମକକ୍ଷ କରନ୍ତୁ ।
- ଏହାକୁ ଏକ ରେଫରେନ୍ସ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି, ରେଖା / ଧାର ସହିତ ମେଳ ଖାଉଥିବା ସ୍କେଲରେ ଥିବା ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ଧାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ।
- ଦୁଇଟି ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି 50 ମିମି ହେଉଛି ରେଫରେନ୍ସ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ଏବଂ 100 ମିଲିମିଟର ହେଉଛି ସେହି ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ଯାହା ସେହି ଦୂରତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଥିବା ରେଖା ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି, ତେବେ $100 - 50 = 50$ ମିମି ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଲାଇନର ଦୂରତା ।

ଶୀର୍ଷ ଉପରେ ଏକ ସିଧା ରେଖା ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ: ଏକ ଝିଲ୍ ନିୟମ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ମାପ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଦୂରତାରେ ଡାହାଣ 'xx' ରୁ ଦୁଇଟି 'V' ମାର୍କ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ । ଡାହାଣ 'xx' ଡାହାଣ 'yy' ପାଇଁ ସଠିକ୍ କୋଣରେ ଅଛି । (ଚିତ୍ର 2)

'V' ମାର୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଧା ଧାରକୁ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ସିଧା ଧାରକୁ ଦବାନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 3)


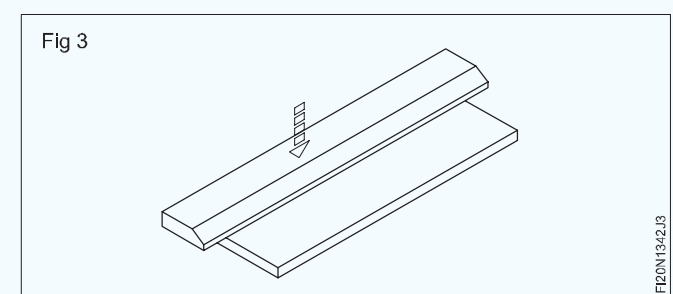
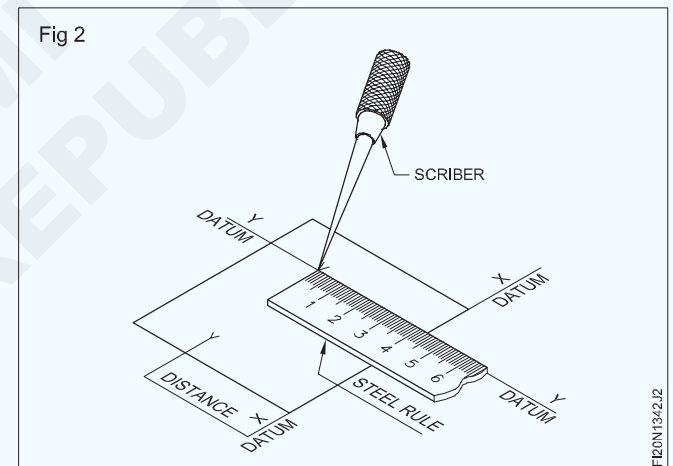


ରେଖା ଲେଖିବାବେଳେ, ଚିତ୍ର 4 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଲେଖକଙ୍କୁ ସିଧା ଧାର ପାଖରେ ରଖ ।


ଚିତ୍ର 5 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ପ୍ରାୟ 450 କୋଣରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କର ଏବଂ ସିଧା ଧାରର ଧାରରେ ତୁମ ଆଙ୍ଗୁଳ ଏକ ରେଖା ଲେଖ ।

ଯଦି ପ୍ରବୃତ୍ତି ତୁମଠାରୁ ବିପରୀତ, ଏହା ଶୀର୍ଷ କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ ଏବଂ ଧାତୁର ଉପର ସ୍ତରକୁ ଅପସାରଣ କରିବ ।




ଧାତୁ ଅପସାରଣକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ରେଖା ଲେଖିବାବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଚିତ୍ର 6

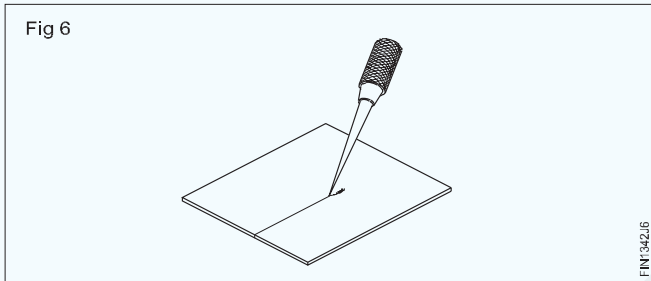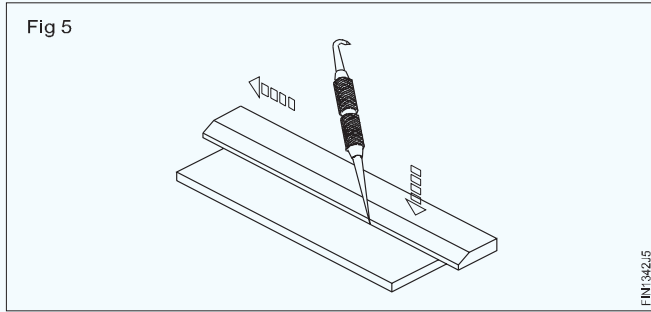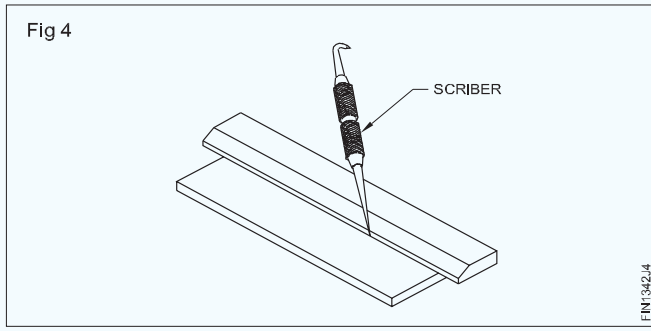

AB ରେଖା ହେଉଛି ଡାହାଣ xx ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା | (ଚିତ୍ର 7)
ଅର୍ଥନୈତିକ mark ମାର୍କିଂ ପାଇଁ |

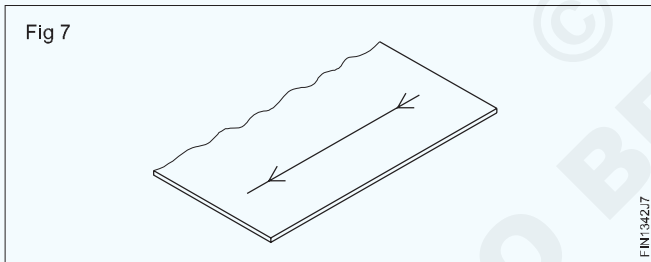

ଅପରାଧକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ଚିତ୍ର 8 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ସର୍ବଦା ବାମ ହାତର ତଳ କୋଣରୁ ରେଖା ଲେଖି କିଛି ଚିତ୍ର 9 ରେ ଦୁହେଁ |
ଚାକିରି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରିମାପ ଅନୁଯାୟୀ ଚିତ୍ର 10 ରେ ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ | (ରେଫ୍ | Ex.No.1.3.42 କାର୍ଯ୍ୟ 1 ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ |

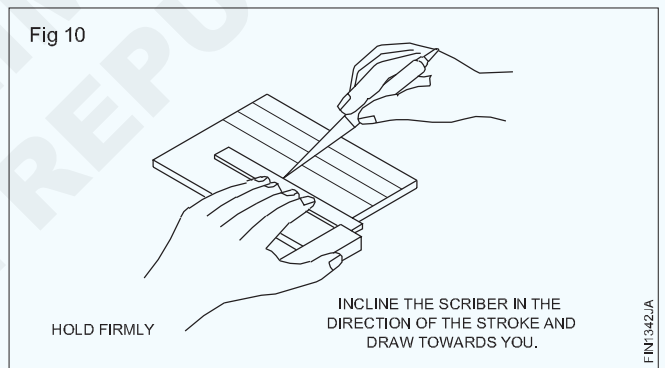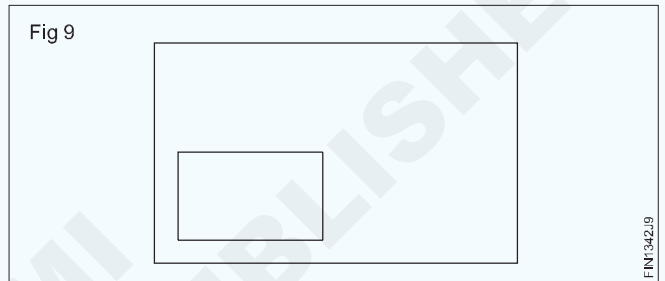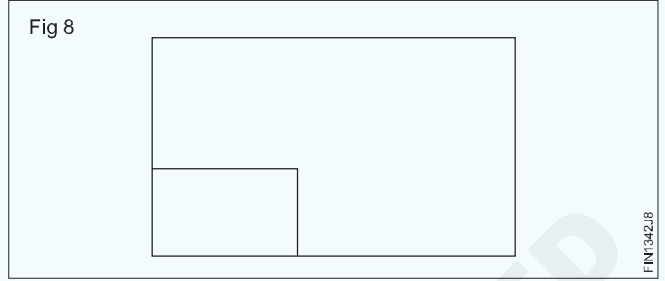

ଓଲ୍ କମ୍ପାସ୍ ସହିତ ମାର୍କିଂ | (Marking with wing compass)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |

- ଏକ ଓଲ୍ କମ୍ପାସ୍ ଉପରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାପ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଏକ ଓଲ୍ କମ୍ପାସ୍ ସହିତ ସର୍କଲ୍ ଏବଂ ଆର୍କ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ |

ଓଲ୍ କମ୍ପାସ୍ |

ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଯେ କମ୍ପାସର ଗୋଟିଏ ସମାନ ଲମ୍ବ ଅଟେ | (ଚିତ୍ର 1)


ଯଦି ଦୁହେଁ, ଗୋଟିକୁ ଗ୍ରାହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ତେଲ ପଥରରେ ଡାକ୍ଷ୍ଣ୍ୟ କରନ୍ତୁ |

ଚିତ୍ରିତ ରେଖାଗୁଡ଼ିକର ଛକରେ ପିଟ୍ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 2)

କମ୍ପାସକୁ ଖସିଯିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ଆବଶ୍ୟକ |

ଛୋଟ ବୈର୍ଦ୍ୟ s ପାଇଁ, ଓଲ୍ ବାଦାମକୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମ୍ପାସକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ତା'ପରେ ନିୟମ ଉପରେ ଆବଶ୍ୟକ ବୈର୍ଦ୍ୟକୁ

length ସଜାଡିବା ଏବଂ ମେଳାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତରେ ଟିପି ଦିଅନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 3)

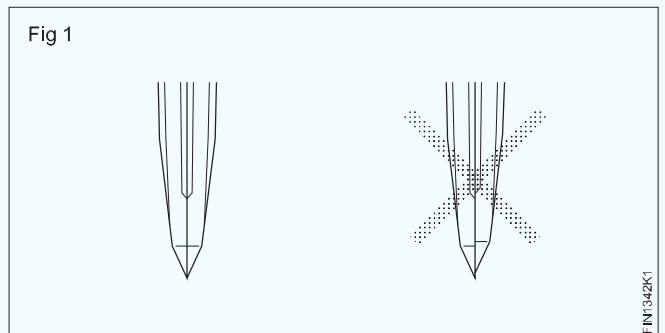


କମ୍ପାସ୍ ଖୋଲିବା ଆଡଞ୍ଚଣ୍ଟ୍ କରିବାବେଳେ, ନିୟମର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧାର ଦୁହେଁ ।

ବୃହତ୍ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯାହା, ନିୟମକୁ ଖର୍ଚ୍ଚଟେବଲ୍ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିୟମ ଉପରେ ଉଭୟ ଚିପ୍ପ ସହିତ କମ୍ପାସ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଆଡଞ୍ଚଣ୍ଟ୍ କରନ୍ତୁ ।


ଗୋଡ଼କୁ ଭଗ୍ନାଂଶ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ, ଗୋଡ଼ର ବାହ୍ୟକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ ।

Fig 2

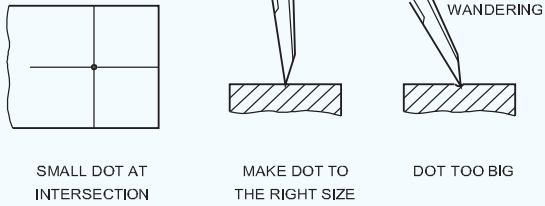

FIN1342K2

Fig 3

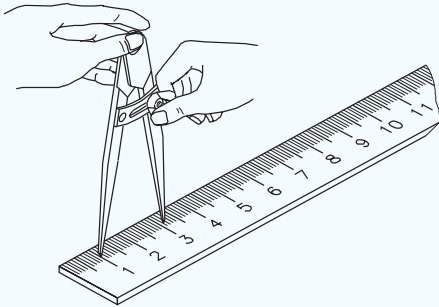

FIN1342K3

ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗ୍ନାଂଶ ଭାବରେ ଖୋଲିବାକୁ, କମ୍ପାସ୍ ଓଲଟାଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାଲୁକା ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 4)


ପରିମାପ ସେଟିଂ କରିବା ପରେ, ଗୋଡ଼କୁ ଡେଣା ବାବାମ୍ ସହିତ ଲକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ପରିମାଣ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

କମ୍ପାସ୍ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତର ପାପୁଲି ସହିତ ଧରି ରଖନ୍ତୁ, କମ୍ପାସ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ବୃତ୍ତର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଖସିଯିବାକୁ ରୋକନ୍ତୁ ।

ଡେଣା ବାବାମ୍ କୁ ଦବାନ୍ତୁ ନାହିଁ ।


ଆଙ୍ଗୁଠି ଚାପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିମ୍ନ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଏକ ଉପର ଅର୍ଦ୍ଧ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 5)

Fig 5

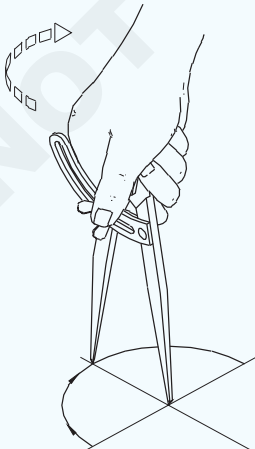

FIN1342K5

Fig 4

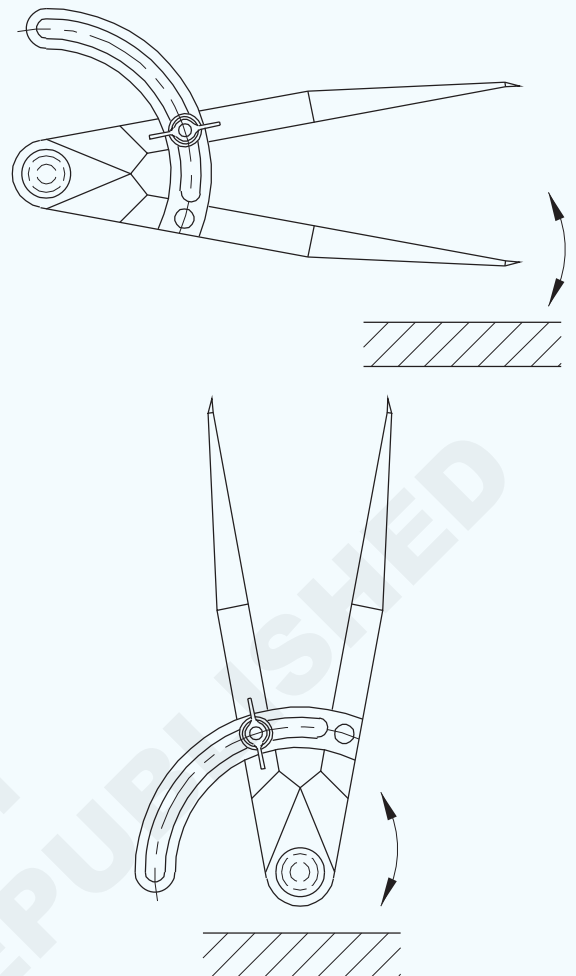


FIN1342K4

କମ୍ପାସ୍ରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଛିଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିମ୍ନ ବାମରୁ ବୃତ୍ତର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଆଙ୍କନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 6)

ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାବେଳେ, କମ୍ପାସ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଦିଗରେ ଟିକେ ଟାଣନ୍ତୁ ।

ପ୍ରଥମ ଥର ନିଜେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଙ୍କନ କର ।

Fig 6

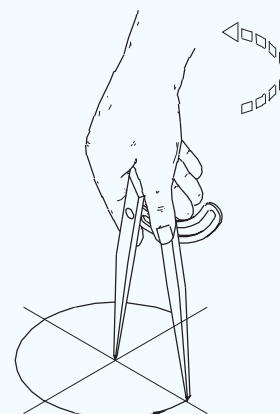

FIN1342K6

ବକ୍ର ରେଖା ଚିହ୍ନିତ କର | (Mark curved lines)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।


- ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏକ ଷ୍ଟିଲ୍ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଲାଇନ୍ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ।
- ଏକ ଡର୍ ପଞ୍ଚ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଡର୍ ମାର୍କ ପିଚ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଏକ ଡ୍ରାଇଂ କମ୍ପାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବକ୍ର ରେଖା ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ।

ଚିଫିନର ଅଂଶ ଏବଂ ସିର୍ ଧାତୁ ପୃଷ୍ଠକୁ ସଫା କର ।

ଏକ କାଠ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସିର୍ ଧାତୁକୁ ଫ୍ଲାଟ୍ କରନ୍ତୁ ।


ଏକ ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ସିର୍ ଧାତୁର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର କେନ୍ଦ୍ରରେ 'ଭି' ଚିହ୍ନିତ କର ଏବଂ ଏକ ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦିଅ । (ଚିତ୍ର 1)

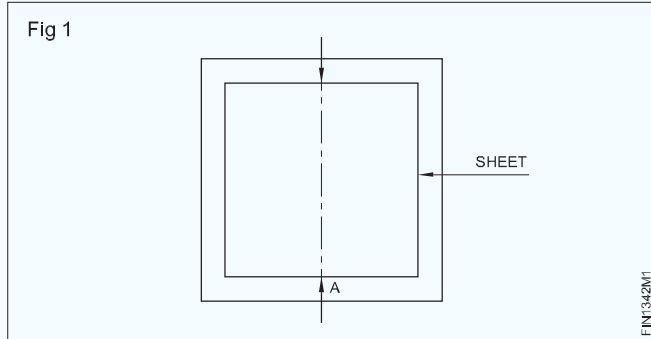

ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ।

ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ପିଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଡର୍ ପିଚ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ସିର୍ କୁ ଆଗ୍ନି ଷ୍ଟେକ୍ ଉପରେ ରଖ । ଆଙ୍ଗୁଠି ଏବଂ ହାତର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚକୁ ଧରି ରଖ, ଚିତ୍ର 2 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପରି ଛୋଟ ଆଙ୍ଗୁଠି ଏବଂ ତୁମର ହାତର ଧାରକୁ ଚିହ୍ନିତ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ରଖ ।

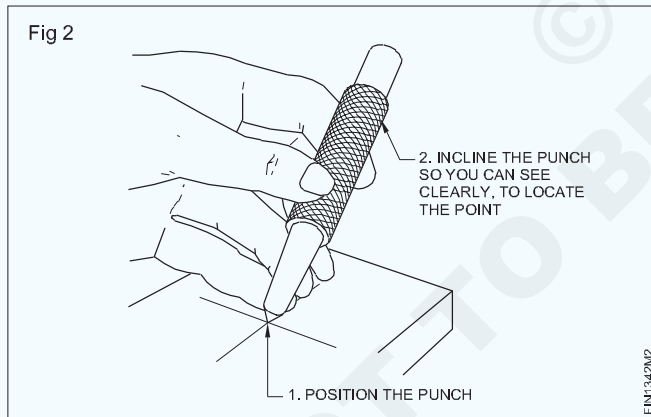




ଭୂଲମ୍ବ ଛାତିରେ ଡର୍ ପଞ୍ଚ ଆଣ ଏବଂ ଡର୍ ପିଚ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ବଲ୍ ପେନ୍ ହାତୁଡ଼ି ସହିତ ହାଲୁକା ଭାବରେ ମାର ।

ପଞ୍ଚର ବିନ୍ଦୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବଲ୍ ପେନ୍ ହାତୁଡ଼ି ସହିତ ଏହାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଘାତ କରନ୍ତୁ ଚିତ୍ର 3 ।

ଡ୍ରାଇଂ କମ୍ପାସ୍ ଖସିଯିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି ବିନ୍ଦୁଟି ବହୁତ ବଡ଼, ଚିତ୍ର 4 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି କମ୍ପାସ୍ ଗୋଡ଼ ବୁଲିବ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରାଇଂ କମ୍ପାସ୍ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ । ଡ୍ରାଇଂ କମ୍ପାସ୍‌ର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼କୁ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଚିତ୍ର 5 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଡ୍ରାଇଂ କମ୍ପାସ୍‌କୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରି ଏକ ବକ୍ର ରେଖା (ଆର୍କ) ଲେଖନ୍ତୁ ।

ନିରାପତ୍ତା: ଡର୍ ପଞ୍ଚର ମୁଣ୍ଡକୁ ମାରିବାବେଳେ ହାତୁଡ଼ି ମୁହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର ଏବଂ ତେଲ ପଦାର୍ଥରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ହାତୁଡ଼ି ମୁଣ୍ଡକୁ ଖେଳ ବ୍ଲାରା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଉପରେ ଜୋରରେ ଧରି ରଖିବା ଜରୁରୀ ।

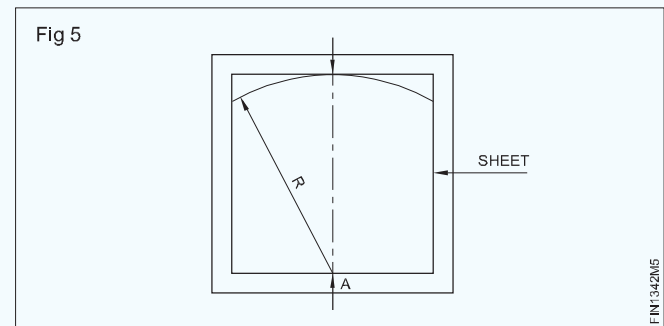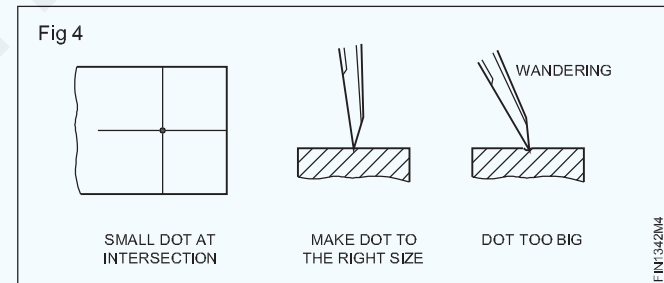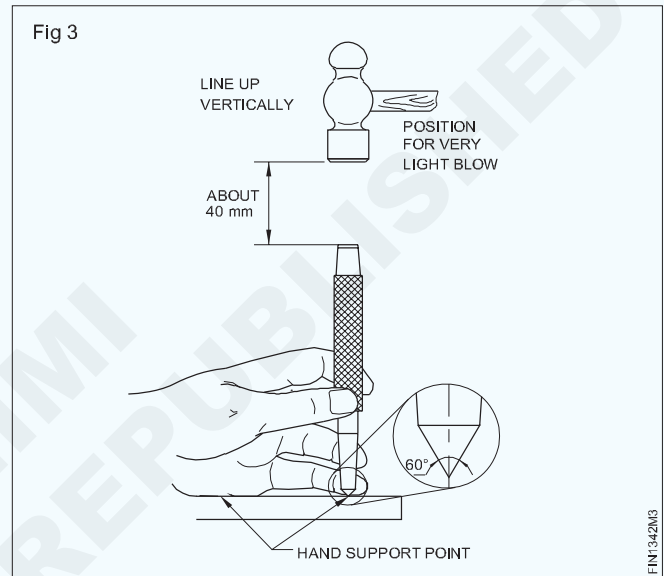


ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥିତ ଦ୍ଵାରା ସିଟ୍ ଧାତୁକୁ ସିଧା ଲାଇନରେ କାଟିବା | (Cutting the sheet metal along straight line by straight snips)



ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |

• ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥିତ ଦ୍ଵାରା ସିଟ୍ ଧାତୁକୁ ଏକ ସିଧା ଲାଇନରେ କାଟିଦିଅ |


ଗୋଟିଏ ହାତରେ ସିଟ୍ ଧରି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ସ୍ଥିତ କର, ସ୍ଥିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲକୁ ଶେଷରେ ଧରି ରଖ ଏବଂ ସ୍ଥିତର ଉପର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏକ ଛୋଟ ଖୋଲିବା କୋଣ ରଖି ଲାଇନରେ ରଖ | (ଚିତ୍ର 1)

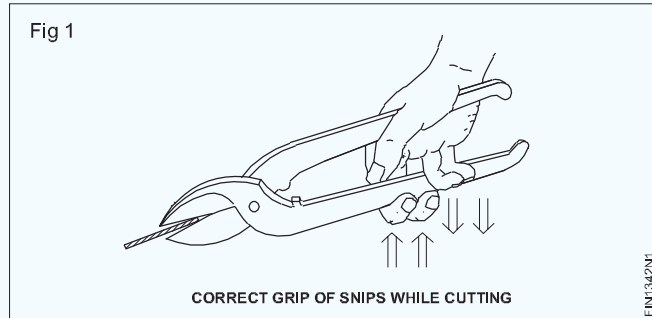

ସ୍ଥିତକୁ ଗ୍ରାହଣ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ଵାରା both ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି clearance କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ବିନା | କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନକୁ 200 ରୁ କମ୍ ରଖନ୍ତୁ (ଚିତ୍ର 2 & 3)

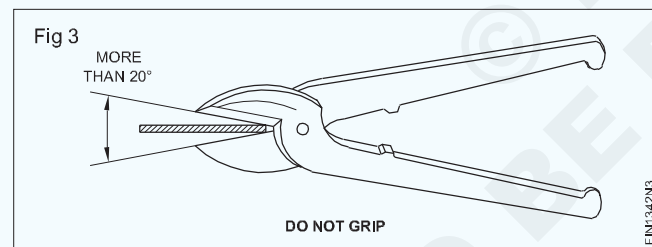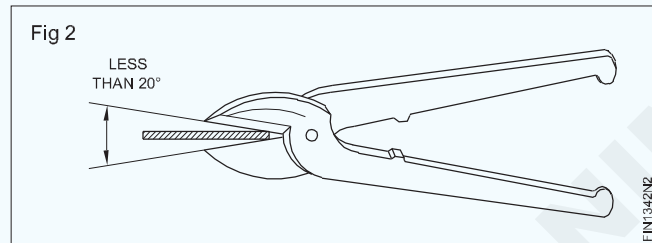



କେନ୍ଦ୍ର ସିଟ୍ ଧାତୁର ପୃଷ୍ଠରେ p ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ଥିତକୁ ସିଧା ରଖନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 4)

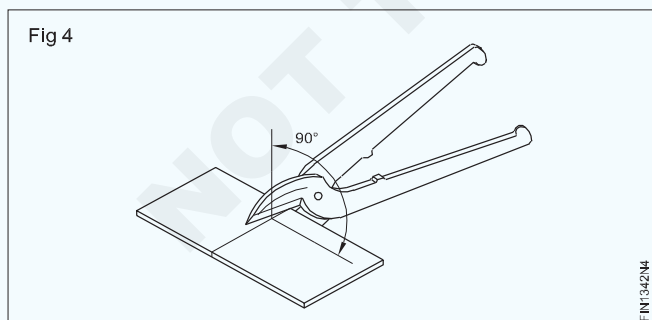

ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେକ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲମ୍ବ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |



ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେକ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ length ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ କଟିଙ୍ଗ ଲାଇନ ସିଧା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର କୋଣ ମଧ୍ୟ ଶୀର୍ଷ କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ | (ଚିତ୍ର 5)

ଯଥାସମ୍ଭବ, ସିଟ୍ କାଟିବା ସମୟରେ ଶୀର୍ଷ ର ଏକ ଛୋଟ ଅଂଶକୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ରଖନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 6)

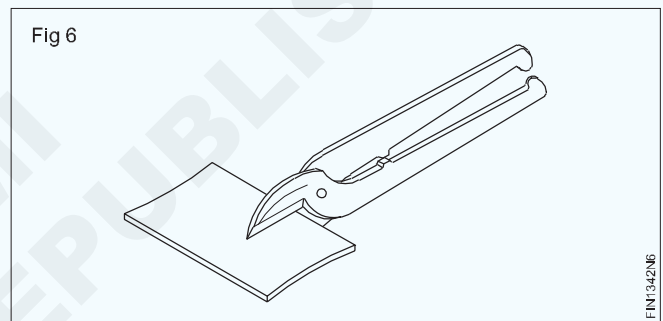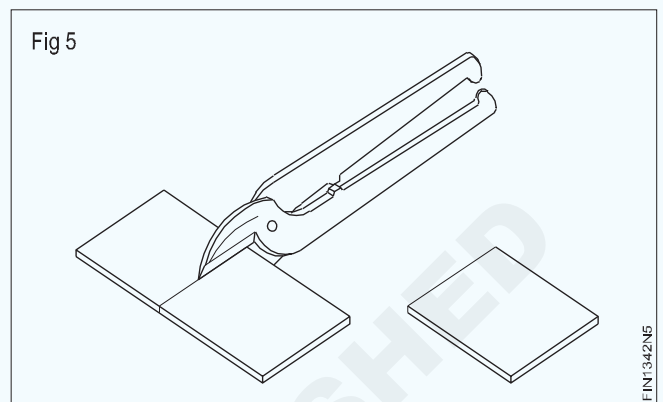

ଯଦି ସ୍ଥିତରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ସିଟ୍ କାଟିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍, ବନ୍ଦ ହେବା ସମୟରେ ସ୍ଥିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲଗୁଡ଼ିକର ବଙ୍କା ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ହାତର ପାପୁଲିକୁ ଚିପୁଡ଼ିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ (ଚିତ୍ର 7) |

ଲିପିବଦ୍ଧ ରେଖା ସହିତ ସାମଗ୍ରୀ କାଟନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 8)

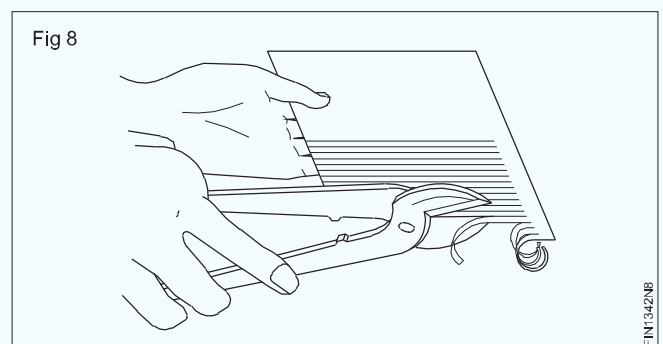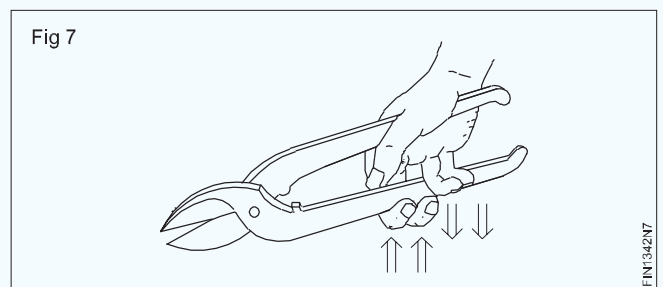

ବକ୍ର ରେଖା ସହିତ କାଟିବା | (Cutting along curved lines)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |


- ସିଧାସଳଖ ସ୍ନିପ୍ ହାରା ସିଡ଼ି ଧାତୁ ଉପରେ ବାହ୍ୟ ବକ୍ରଗୁଡ଼ିକ କାଟନ୍ତୁ |
- ସିଡ଼ି ଧାତୁରେ ବଙ୍କା ସ୍ନିପ୍ ହାରା ଭିତର ବକ୍ରଗୁଡ଼ିକ କାଟନ୍ତୁ |

ସିଧାସଳଖ ସ୍ନିପ୍ ହାରା ବାହ୍ୟ ବକ୍ରଗୁଡ଼ିକ କାଟିବା |

ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଖର୍ଚ୍ଚସିପ୍ ଧରି ରଖନ୍ତୁ |

ଅନ୍ୟ ହାତରେ ସିଧାସଳଖ ସ୍ନିପ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ଶେଷରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ |

ସିଧାସଳଖ ସ୍ନିପ୍ କ୍ଲେଡ଼ କୁ 900 କୋଣରେ ବାହ୍ୟ ବକ୍ର ରେଖା ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍‌କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦାନ୍ତୁ | ଏହା କାଟିବା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରେ ଯାହା ପଦାର୍ଥକୁ କାଟେ | (ଚିତ୍ର 1)

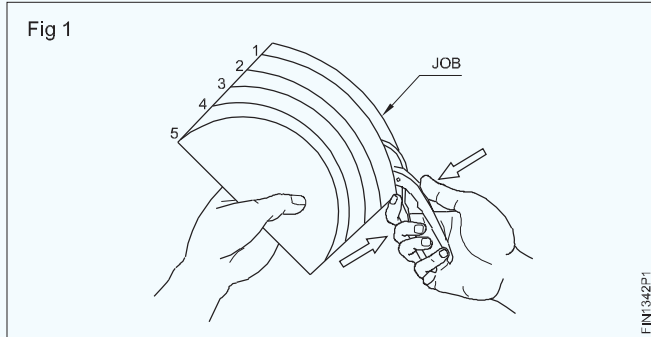


କାଟିବା ସମୟରେ, ସ୍ନିପଗୁଡ଼ିକୁ ବକ୍ର ରେଖା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ move | ଏକ ସଠିକ୍ ବକ୍ର ଆକୃତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଗତି ସିଲ୍ଲୋନାଇଡ଼ ହେବା ଉଚିତ |

ସ୍ନିପ୍‌ର ଡାମ୍ପିଂ | (Sharpening of snips)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |

- ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ନିପ୍‌କୁ ଡାମ୍ପିଂ କର |

ଉପକ୍ରମଣିକା: କ୍ରମାଗତ ବ୍ୟବହାର ପରେ, ସ୍ନିପ୍‌ର କଟିଙ୍ଗ୍ ଚିର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ଆବଶ୍ୟକ କରେ | (ଚିତ୍ର 1)

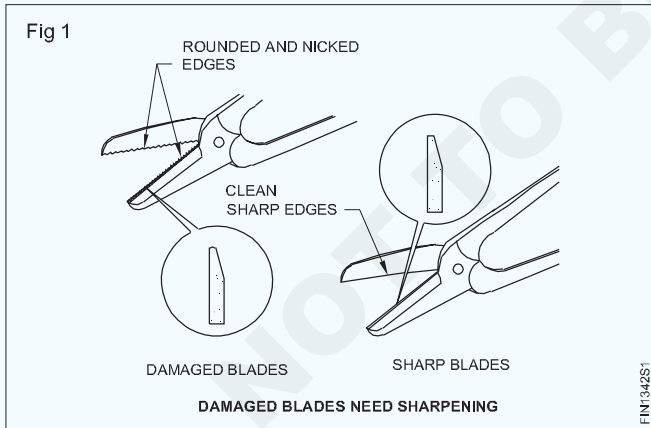

ସ୍ନିପ୍‌କୁ ଡାମ୍ପିଂ କରିବାର ଉପାୟ |


- 1 ଫାଇଲ୍ ହାରା ଡାମ୍ପିଂ |
- 2 ତେଲ ପଥର ହାରା ଡାମ୍ପିଂ |
- 3 ଚକ ଚକାଇବା ହାରା ଡାମ୍ପିଂ |

ଫାଇଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ହାରା ଡାମ୍ପିଂ: ଚିତ୍ର 2 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି କ୍ଲେଡ଼ର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍‌କୁ ଡାମ୍ପିଂ କର |

ସେହି ଅନୁଯାୟୀ, ବକ୍ର ରେଖା ସମାପ୍ତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବକ୍ର ଧାଡ଼ିର ସମୁଦାୟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ length ସହିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ |

ସଠିକ୍ ବକ୍ର ଆକାର ପାଇବାକୁ ବାହ୍ୟ ବକ୍ର ରେଖା କାଟିବାବେଳେ ଛୋଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ length କ୍ଲେଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |

ବଙ୍କା ସ୍ନିପ୍ ହାରା cut ବକ୍ରଗୁଡ଼ିକ କାଟିବା: କ ଇଲ୍ ଶଳ କ୍ରମ ବାହ୍ୟ ବକ୍ର କାଟିବା ସହିତ ସମାନ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବକ୍ର ରେଖାଗୁଡ଼ିକରେ କାଟିବା ପାଇଁ ବ୍ରେଡ଼ ସ୍ନିପ୍ ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | (ଚିତ୍ର 2)

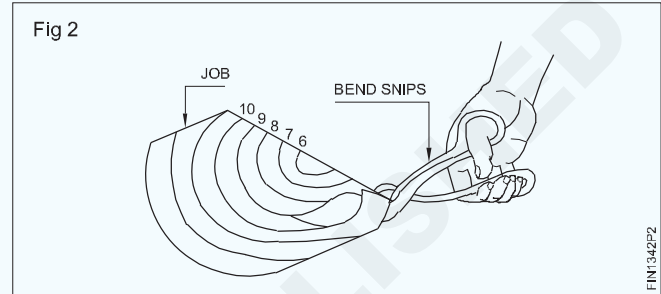


କାଟିବା ସମୟରେ, ସ୍ନିପଗୁଡ଼ିକୁ ବକ୍ର ରେଖା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ move | ଏକ ସଠିକ୍ ବକ୍ର ଆକୃତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଗତି ସିଲ୍ଲୋନାଇଡ଼ ହେବା ଉଚିତ |

ସ୍ନିପ୍‌ର ଡାମ୍ପିଂ | (Sharpening of snips)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |

- ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ନିପ୍‌କୁ ଡାମ୍ପିଂ କର |

ଉପକ୍ରମଣିକା: କ୍ରମାଗତ ବ୍ୟବହାର ପରେ, ସ୍ନିପ୍‌ର କଟିଙ୍ଗ୍ ଚିର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ଆବଶ୍ୟକ କରେ | (ଚିତ୍ର 1)

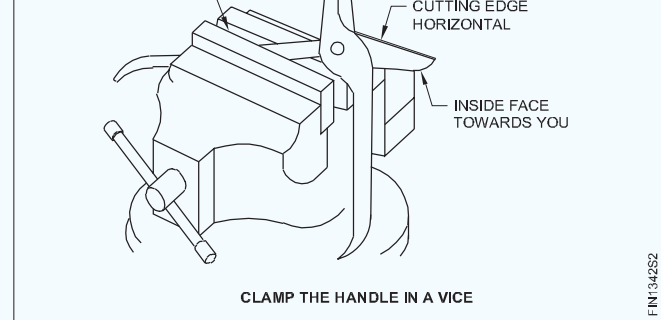

ଚିତ୍ର 3 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଏକ ଫ୍ଲାଟ ସୁଗମ ଫାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କ୍ଲେଡ଼ର କଟିଙ୍ଗ୍ ଚେହେରା ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ |

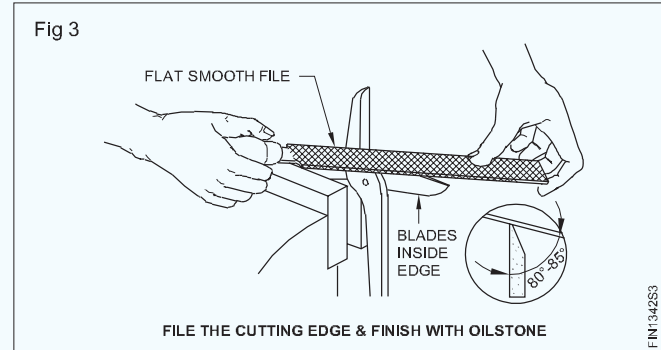


ଉପାଧକ୍ଷରୁ ସ୍ନିପ୍ କା ovେ ଦିଅ, ପୂର୍ବ ପରି ଅନ୍ୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ବନ୍ଦ କର ।

ବିତାୟ କେନ୍ଦ୍ର ଫାଇଲ୍ ହାରା ତୀକ୍ଷ୍ଣ କର ।

ତେଲ ପଥର ହାରା ତୀକ୍ଷ୍ଣ: ଏକ ବେଞ୍ଚଭାଇସରେ ସ୍ନିପ୍ସର ଗୋଟିଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ।

ଆପଣ ଏକ ଫାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପରି ତେଲ ପଥରକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 4)

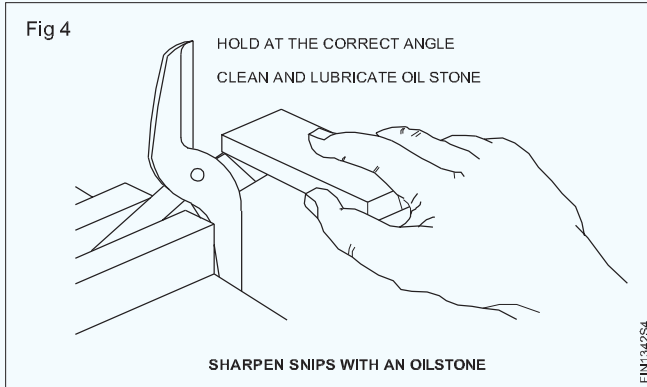


ପ୍ରଥମେ ତେଲ ପଥରର କଠିନ ପାର୍ଶ୍ବକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ତେଲ ପଥରର ସୂକ୍ଷ୍ମ ପାର୍ଶ୍ବକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ଉପରୁ ସ୍ନିପ୍ସ କାଢିଦିଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ସମାନ ପୁନରାବୃତ୍ତି କର ।


ତକ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହାରା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ।

ଅଫ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ସୁଇଚ୍ କରନ୍ତୁ ।

ସ୍ନିପ୍ସର କେନ୍ଦ୍ର ଯଥାସମ୍ଭବ ଖୋଲନ୍ତୁ ।

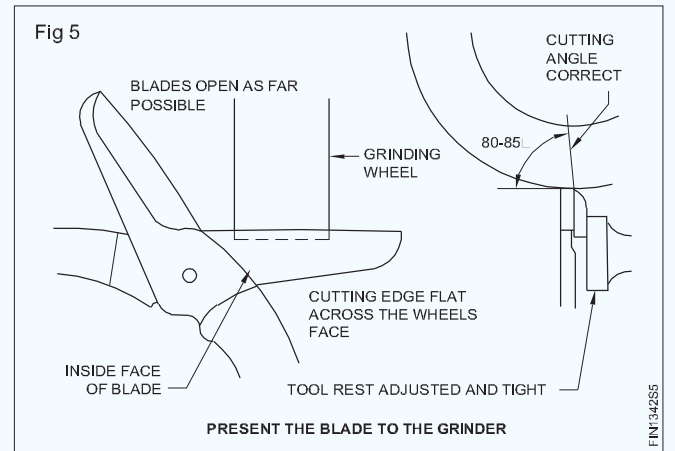

ଚିତ୍ର 5 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ତକ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ । ପିଭର୍ ଗଣ୍ଡିରୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ତକ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଟାଣନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 6)

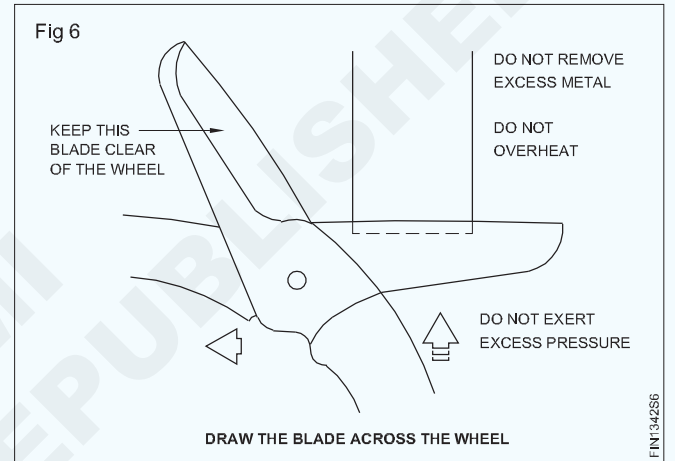


ଏକ ପ୍ରଦତ୍ତ ବୃତ୍ତରେ ତ୍ରିଭୁଜା ଚିହ୍ନିତ | (Marking triangle in a given circle)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।


• ପ୍ରଦତ୍ତ ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜା ଅଙ୍କନ କର ।

ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ BD ଅଙ୍କନ କର । (ଚିତ୍ର 1)

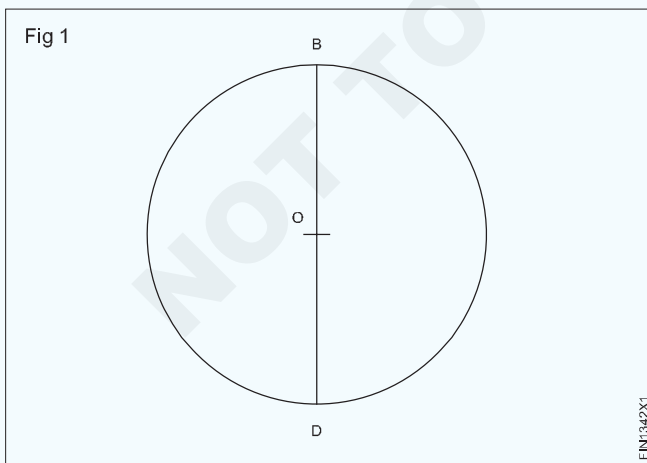

ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପରି ଏକ ଆର୍କ $d/2$ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ D ଅଙ୍କନ କର ।


ଏହି ଆର୍କକୁ A ଏବଂ C ରେ ବୃତ୍ତକୁ ବିଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ (ଚିତ୍ର 2)

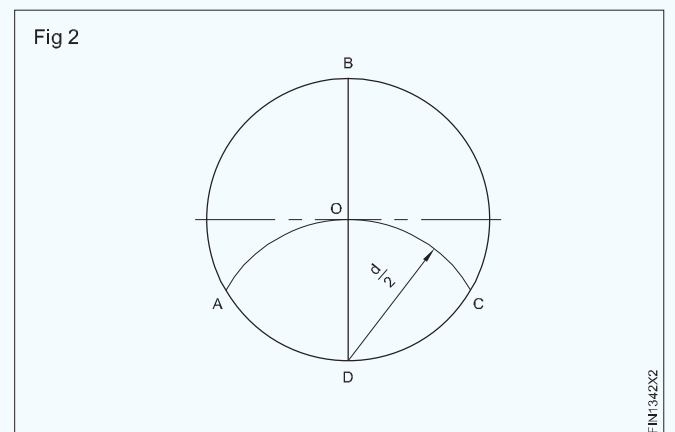

ପରସ୍ପରକୁ AB, BC, ଏବଂ AC ରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ABC ହେଉଛି ପ୍ରଦତ୍ତ ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ଅଙ୍କାଯାଇଥିବା ତ୍ରିଭୁଜା । (ଚିତ୍ର 3)

Fig 3

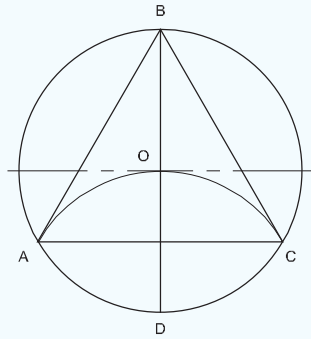

FIN1342X3


ଏକ ପ୍ରଦତ୍ତ ବୃତ୍ତରେ ବର୍ଗ ଚିହ୍ନଟ କରିବା | (Marking square in a given circle)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |

- ଏକ ପ୍ରଦତ୍ତ ବୃତ୍ତରେ ଏକ ବର୍ଗ ଲେଖନ୍ତୁ |

ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ AC ଅଙ୍କନ କର | (ଚିତ୍ର 1)


Fig 1

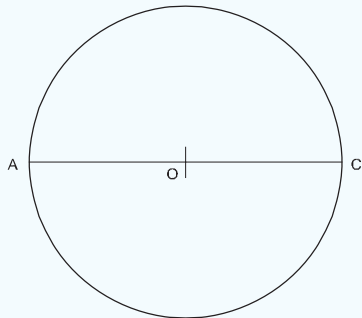

FIN1342Y1

ବିସେଷ୍ଟ ଏସି | (ଚିତ୍ର 2)

Fig 2

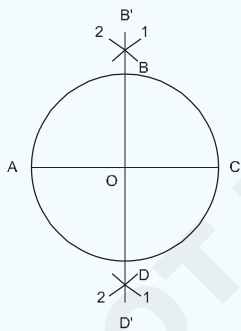

FIN1342Y2

BD ରେଖାର ଉପର ଏବଂ ତଳ ଭାଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ A ଏବଂ C ସହିତ ବୁଲଟି ଆର୍କ 1 ଏବଂ 2 ଅଙ୍କନ କର | (ଚିତ୍ର 3)

ଆର୍କଗୁଡ଼ିକ B ଏବଂ D ରେ ଭେଟିବାକୁ ଦିଅ |


ବି ଏବଂ ଡି ପଏଣ୍ଟରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ |

ବିଡି ହେଉଛି ଏସିର ବିସେଷ୍ଟର |

ପରସ୍ପରକୁ AB, BC, CD ଏବଂ DA ରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ |

ABCD ହେଉଛି ପ୍ରଦତ୍ତ ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ଅଙ୍କିତ ବର୍ଗ | (ଚିତ୍ର 3)

Fig 3

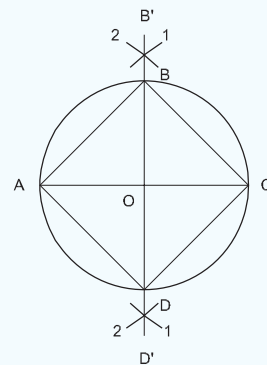


FIN1342Y3

ଏକ ନିୟମିତ ଷୋଡଶାଳ ଚିହ୍ନଟ କରିବା | (Marking a regular hexagon)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |


• ଏକ ବୃତ୍ତରେ ଏକ ନିୟମିତ ଷୋଡଶାଳ ଲେଖନ୍ତୁ |

ଏକ ବୃତ୍ତରେ ଏକ ନିୟମିତ ଷୋଡଶାଳ ଲେଖନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 1)

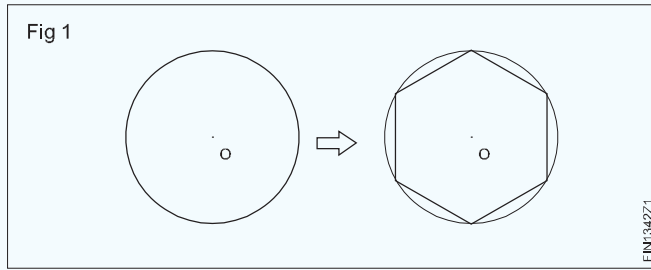


ପ୍ରଦତ୍ତ ସର୍କଲକୁ ବ୍ୟାସକୁ ଭୂଲମ୍ବ ଭାବରେ ଟାଣି ଯାହାର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି 'O' |

A ଏବଂ B କୁ ପରିଧିରେ ବିଚ୍ଛେଦ ପଏଣ୍ଟ୍ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 2)

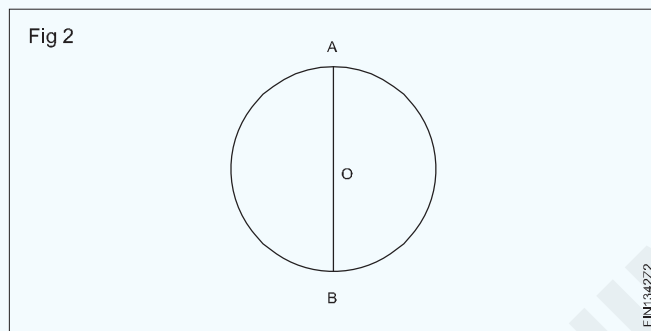


AO ପରି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ A ଏବଂ B କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ, ଏକ କମ୍ପାସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଦୁଇଟି ଆର୍କ CD ଏବଂ EF ଟାଣନ୍ତୁ | C, D, E, F ପରିଧିରେ ବିଚ୍ଛେଦ ପଏଣ୍ଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 3)

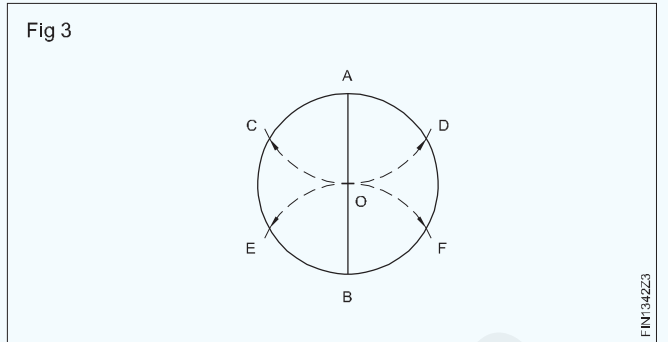

ପଏଣ୍ଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକ A, D, F, B, E ଏବଂ 'C' କୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 4)

ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନିୟମିତ ଷୋଡଶାଳ ବୃତ୍ତରେ ଲେଖା ହୋଇଛି |

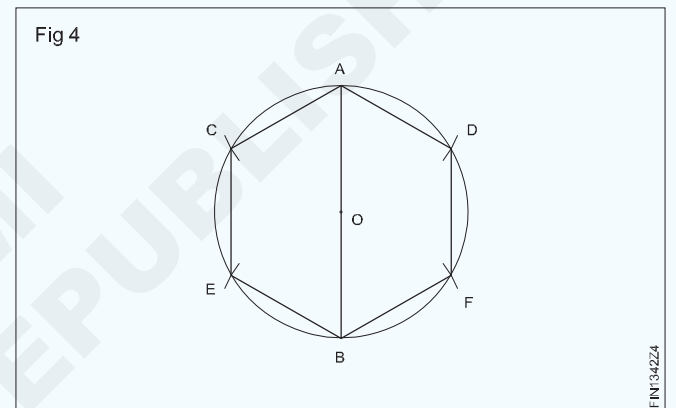


ସରଳ ବିକାଶରୁ ଚିହ୍ନଟ | (Marking out of simple development)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବେ |


- ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା ପଦ୍ଧତିରେ ସିଲିଣ୍ଡରର ବିକାଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ |
- ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା ପଦ୍ଧତିରେ ଆୟତାକାର ଟ୍ରୋର ବିକାଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ |
- ହେମିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଫାଲ୍ ଫାଲ୍ ଚିହ୍ନଟ କର |

TASK 1

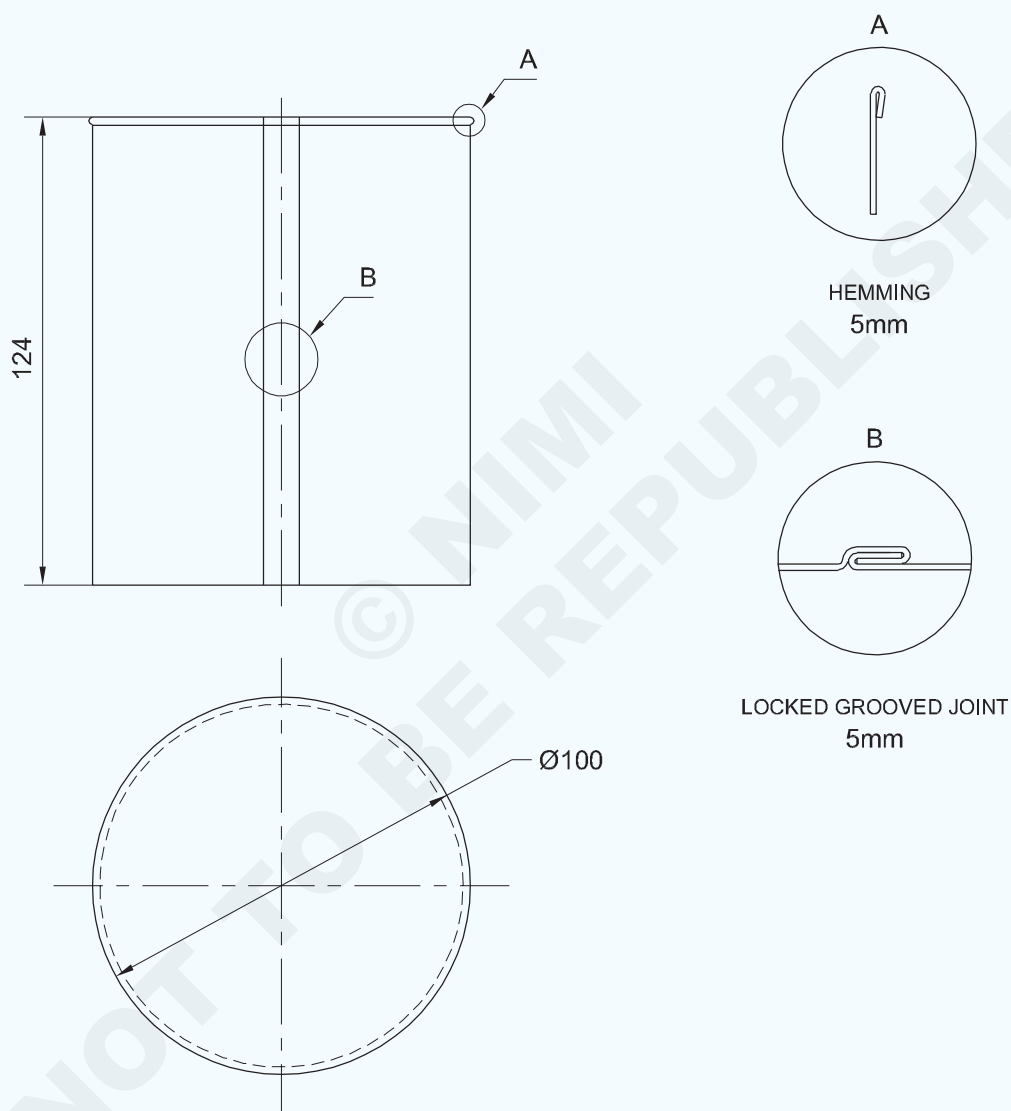


1	ISSH 335 x 135 x 1.00	-	G.I. SHEET	-	-	1.3.43
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.
SCALE 1:2					DEVIATIONS ±1mm	TIME
 PARALLEL LINE DEVELOPMENT OF CYLINDER					CODE NO. FI20N1343E1	


TASK 2

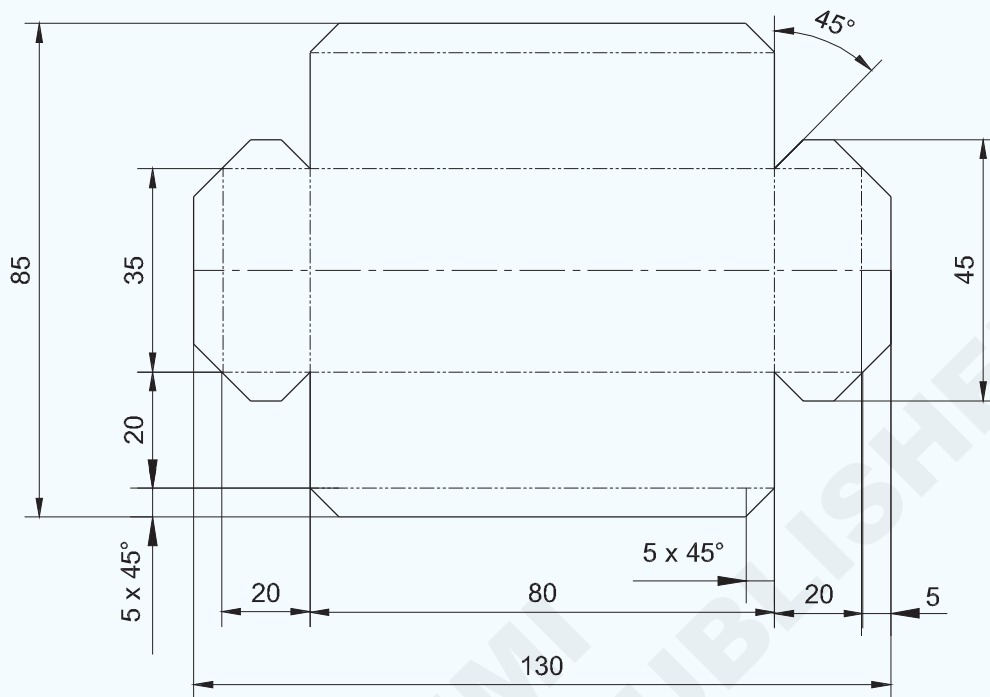

FLAPS-SOLDERING

 EDGE HEMMING
OUT SIDE

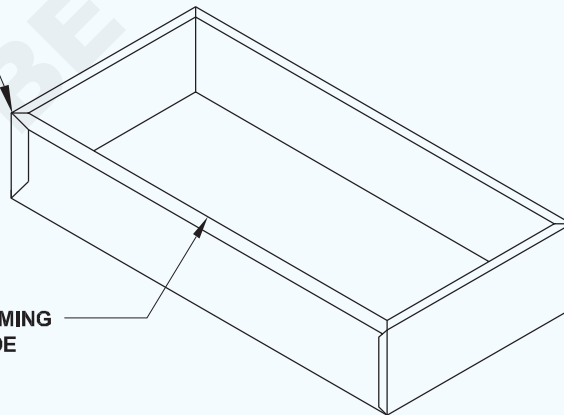

1	ISSH 135 x 90 x 1.0mm	-	G.I.SHEET	-	-	1.3.43	
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.	
SCALE 1:8		PARALLEL LINE DEVELOPMENT OF RECTANGULAR TRAY				DEVIATIONS ±1mm	TIME
						CODE NO. FI20N1343E2	


କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ | (Job Sequence)

ଟାସ୍କ 1: ସିଲିଣ୍ଡରର ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା ବିକାଶ |


ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଶୀର୍ଷରେ ଯୋଗଦେବା ଏବଂ ହେମିଙ୍ଗ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭରା ସହିତ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବିକାଶ ଏବଂ ଲେଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ସିଟ୍ (A3) ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିମାପ ଅନୁଯାୟୀ ବସ୍ତୁର ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଯୋଜନା ଅଙ୍କନ କର ।

ବୃତ୍ତର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱକୁ 12 ଟି ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 1)

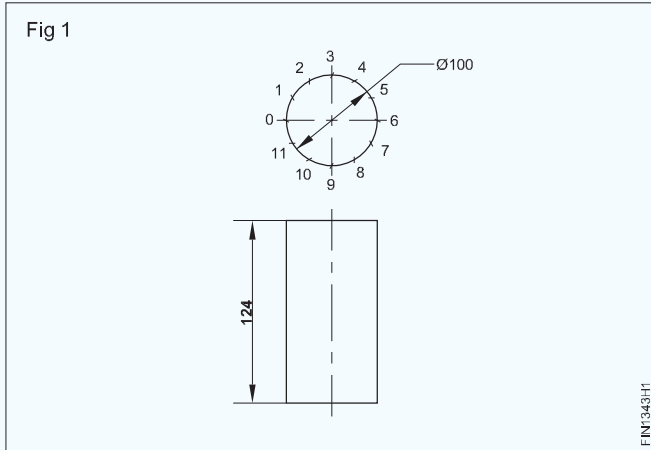

ଆଧାରକୁ ସର୍ବାଧିକ ଲମ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର କର, ଯଥା ସିଲିଣ୍ଡରର ପରିସରଠାରୁ ଅଧିକ । (ଚିତ୍ର 2)

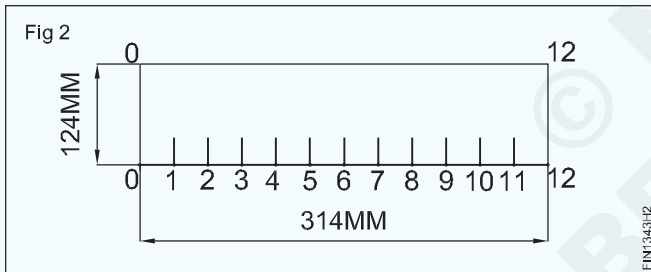

124 ମିମି ଉଚ୍ଚତା (ସିଲିଣ୍ଡରର ଉଚ୍ଚତା) ସହିତ ବେସ୍ ଲାଇନ୍ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 314 ମିମି ବେସ୍ ଲାଇନ୍ ଶେଷରେ ପର୍ଯେଣ୍ଟିକୁଲାର୍ ଲାଇନ୍ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ ।

ଟାସ୍କ 2: ଆୟତାକାର ଟ୍ରେର ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା ବିକାଶ |

ଏକ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ବାକ୍ସର ବିକଶିତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ length ଏବଂ ମୋଟେଇ ଗଣନା କରନ୍ତୁ । ବିକଶିତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ length = ଆଧାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ length 2 (ପାର୍ଶ୍ୱ ଉଚ୍ଚତା ଏକକ ହେମିଙ୍ଗ ଭରା)

$$= 80 \times 2 (20 \times 5) = 130 \text{ ମିମି ।}$$

ବିକଶିତ ଓସାର = ବେସ ମୋଟେଇ 2 (ପାର୍ଶ୍ୱ ଉଚ୍ଚତା ଏକକ ହେମିଙ୍ଗ ଭରା)


$$= 35 \times 2 (20 \times 5) = 85 \text{ ମିମି ।}$$

ସିଟ୍ ଧାତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଖଣ୍ଡକୁ 130x85 ମିମି ଆକାରରେ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାଟନ୍ତୁ ।

ଦୈର୍ଘ୍ୟ length ଏବଂ ମୋଟେଇ XX ଏବଂ YY ର କେନ୍ଦ୍ର ରେଖା ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 1)



ଚିତ୍ର 2 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଅନୁଯାୟୀ ବେସ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଏକ କମ୍ପାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରି 0 ରୁ 1 ଦୂରତା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତୁ ଏବଂ 1 ରୁ 2, 2 ରୁ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11 ରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍କ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ।

ପଏଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବେସ୍ ଲାଇନ୍ରୁ ପର୍ଯେଣ୍ଟିକୁଲାର୍ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ । 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ଏବଂ 12 ପୂର୍ବରୁ ବେସ୍ ଲାଇନ୍ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି (ଚିତ୍ର 3)

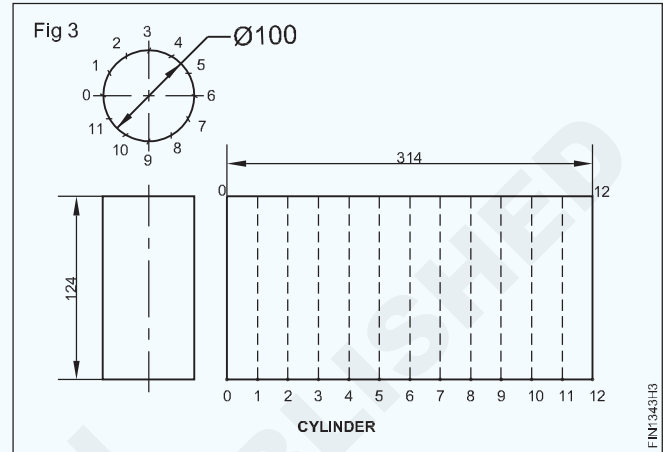


ଉପର ଧାରରେ ହେମିଙ୍ଗ ଏବଂ ତଳ ଧାରରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ pattern ଢାଞ୍ଚାର ଉପର ଏବଂ ତଳ ଭାଗରେ mm ମିମି ଦୂରତାରେ ରେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିତ କର । (ଚିତ୍ର 4)


ସିମ୍ପ ପାଇଁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯଥାକ୍ରମେ 5 ମିମି ଏବଂ 10 ମିମି ଦୂରରେ '00' ଏବଂ 12 12 'ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରବର୍ତ୍ତ ପରିମାଣ ଅନୁଯାୟୀ ସିଲିଣ୍ଡରର ବିକାଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ।

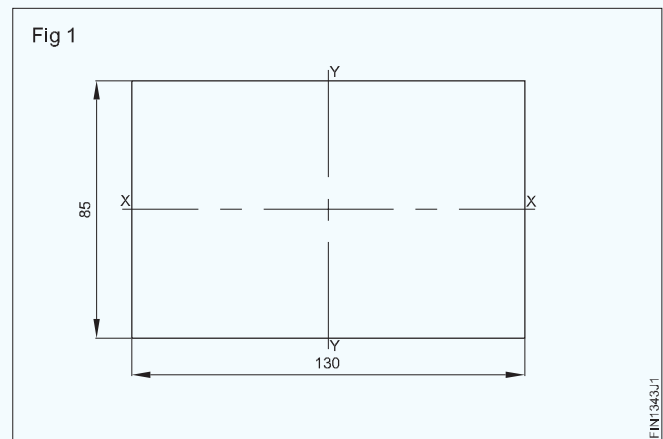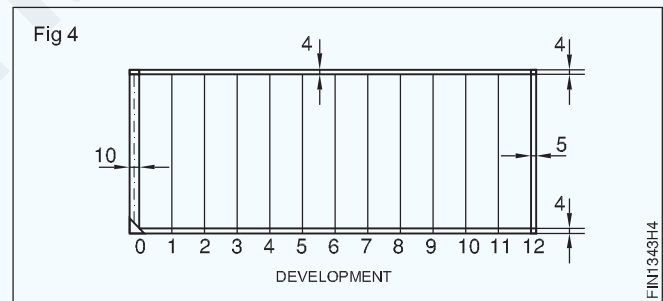

ସେଣ୍ଟର ଲାଇନରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଖଣ୍ଡର ମଝିରେ at ମୂଳ ଦୈର୍ଘ୍ୟ length ଏବଂ ମୋଟେଇ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ | YY ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 40 ମିମି ଏବଂ XX ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 17.5 ମିମି ରେଖା ଟିଙ୍କିତ କରନ୍ତୁ (ଚିତ୍ର 2)

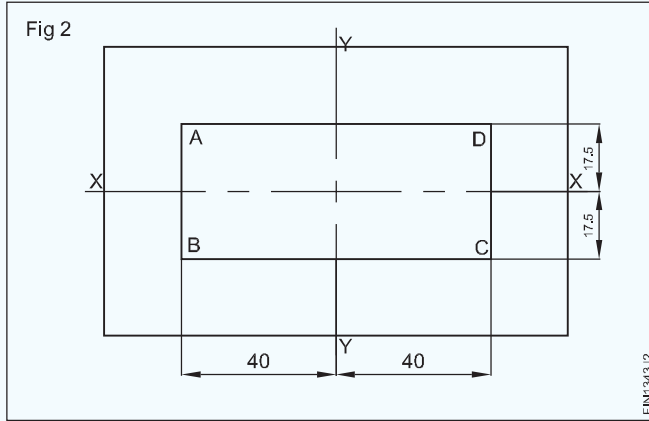

ଡିମ୍ବିରିରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି AB, BC, CD ଏବଂ DA ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଆୟତାକାର ବାକ୍ସର ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱ 20 ର 20 ମିମି ଉଚ୍ଚତା ପାଇଁ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ |

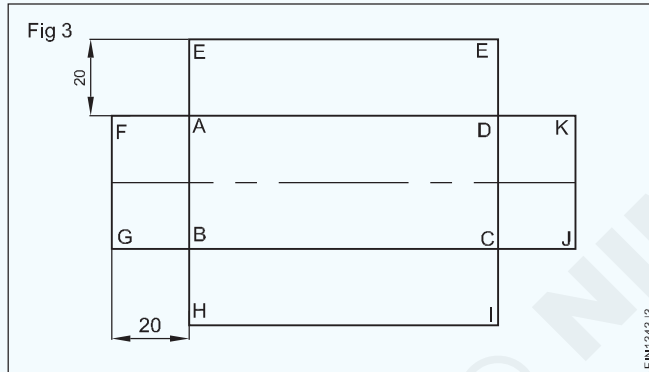

ଚିତ୍ର 4 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି FG, HI, JK ଏବଂ LE ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱରେ 5 ମିମି ଏକକ ହେମିଙ୍ଗ ଉଭା ପାଇଁ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ |

ଚିତ୍ର 5 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି GB, AF, CJ ଏବଂ DK ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଆୟତାକାର ବାକ୍ସର କୋଣରେ ସୋଲିଡର ଗଣ୍ଠି ପାଇଁ 20 ମିମି ଲମ୍ବାପରେ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ |

Fig 4


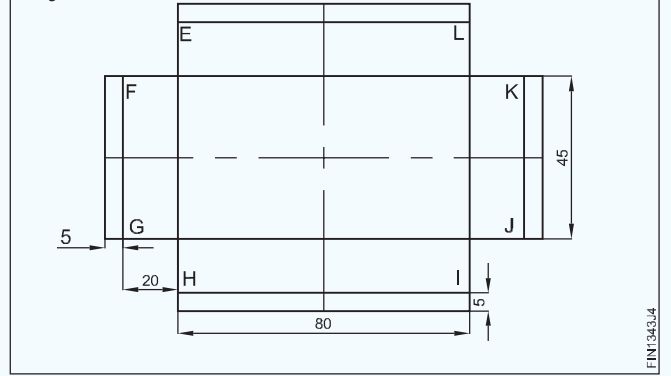



Fig 5

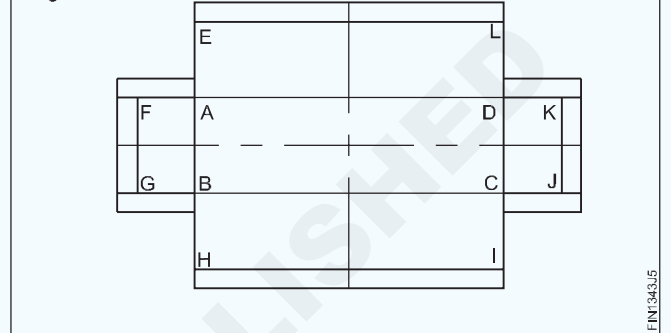

ଡିମ୍ବିରିରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି H, I, J, K, L, E, F, G, A, B, C ଏବଂ D ପଏଣ୍ଟରେ 45° ସ୍କାଣ୍ଡ ନଟ୍ ପାଇଁ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ |

ପ୍ରଦତ୍ତ ପରିମାପ ଅନୁଯାୟୀ ଆୟତାକାର ଟ୍ରେର ବିକାଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ |

Fig 6

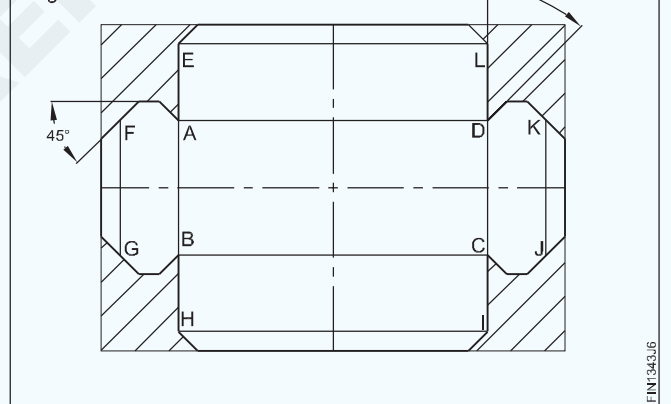

କୌଶଳକ୍ରମ (Skill Sequence)

ଏକ ସିଲିଣ୍ଡରର ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା ବିକାଶ | (Parallel line development of a cylinder)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |

- ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା ବିକାଶ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ଏକ pattern ଢାଞ୍ଚା ବିକାଶ ଏବଂ ଲେଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ |

ଏକ କାଗଜରେ ଆଗ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ସିଲିଣ୍ଡରର ଯୋଜନା ଅଙ୍କନ କର | (ଚିତ୍ର 1)






ବୃତ୍ତର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱକୁ 12 ଟି ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 2)

ବୃତ୍ତର ପରିସର (pd) ଏବଂ ତାଲା ପଡିଥିବା ଗଣ୍ଠି ପାଇଁ ଉଭା ଠାରୁ ରେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଲମ୍ବକୁ ବିସ୍ତାର କର | (ଚିତ୍ର 3)


ବାମ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ସମାନ୍ତରାଳ ଧାଡ଼ିରେ 00 'ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁଲାର ଏକ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 4)

କମ୍ପାସ ସହିତ ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ s ବ୍ୟାଘାତ ନକରି ପରିଧି ରେଖା ଉପରେ ଯୋଜନାର 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାନ ଦୂରତା 0,1,2,3,4 ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 5)

ଲେଆଉଟ୍ ର ବାଦଶ ବିନ୍ଦୁ ଶେଷରେ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁଲାର୍ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 6)

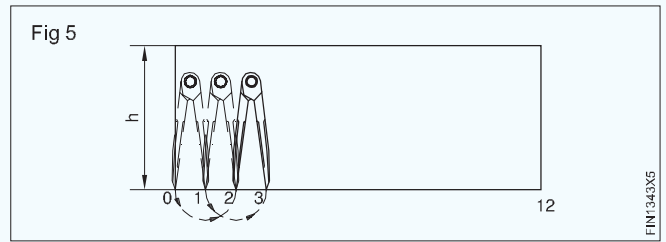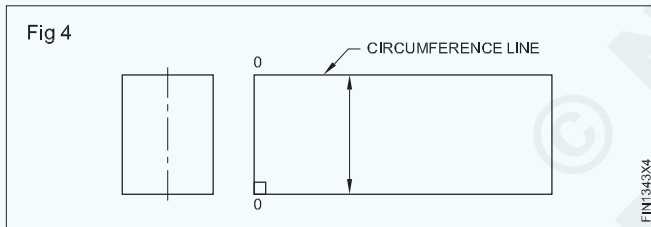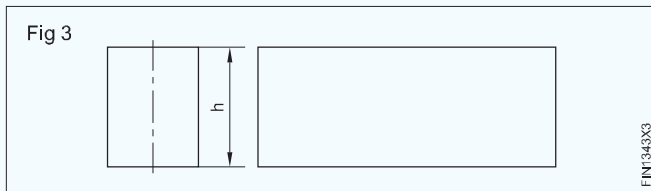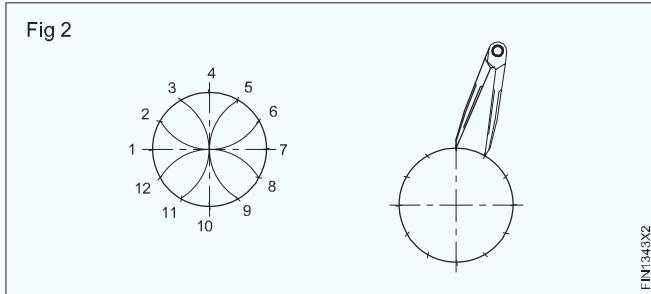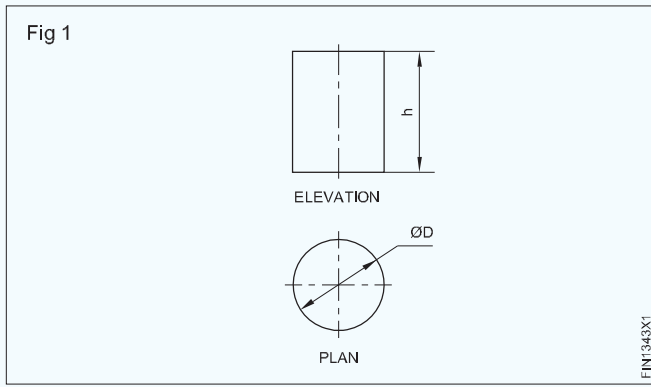


12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1,2,3,4 ପଏଣ୍ଟରେ ଲାଇନ୍ 00 'କୁ ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ (ଚିତ୍ର 6)

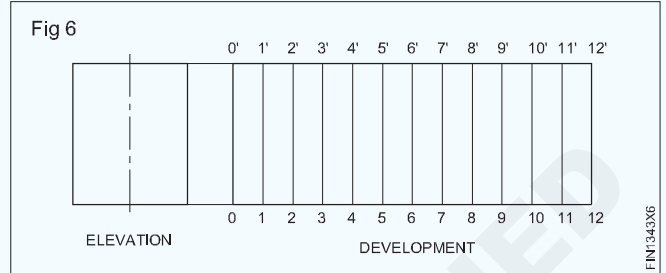

ଉପର ଧାରରେ ହେମିଞ୍ଜ ଏବଂ ତଳ ଧାରରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ pattern ଢାଞ୍ଚାର ଉପର ଏବଂ ତଳ ଭାଗରେ mm ମିମି ଦୂରତାରେ ରେଖା ଚିହ୍ନିତ କର । (ଚିତ୍ର 7)

ସିମ୍ ପାଇଁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯଥାକ୍ରମେ 5 ମିମି ଏବଂ 10 ମିମି ଦୂରରେ 00 'ଏବଂ 12 12' ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 7) ବର୍ତ୍ତମାନ pattern ଢାଞ୍ଚା ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ।

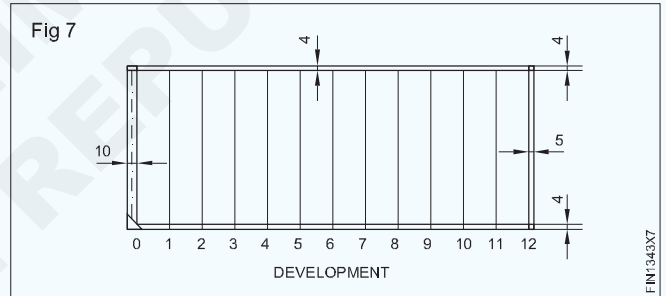


ସୋଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ସ୍ୱେଟିଂ ଢାଳ ପାଇଁ ଫ୍ଲାପ୍ ପାଇଁ ମାର୍କ ଆଉଟ୍ | (Marking out for flaps for soldering and sweating)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ପ୍ରଦତ୍ତ ପରିମାପ ଅନୁଯାୟୀ ଆକାରର ଟ୍ରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ |
- ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟାୟାମ **pattern** ଢାଆଁ ବିକାଶ କରନ୍ତୁ |
- ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାପ ଅନୁଯାୟୀ କାଟନ୍ତୁ ଏବଂ ଆକାରର ଟ୍ରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ |
- ସୋଲ୍ଡିଂ ଏବଂ **at** ଢାଳ ସୋଲ୍ଡିଂ |


TASK 1


FLAPS SOLDERING

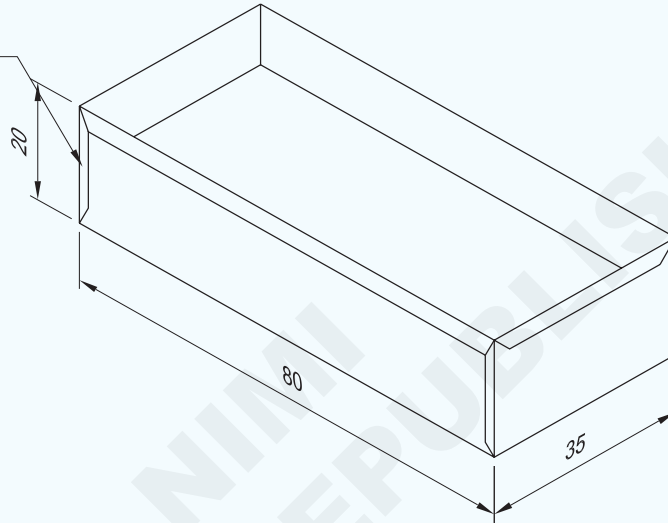

TASK 2

 SWEAT SOLDERING / SWEATING

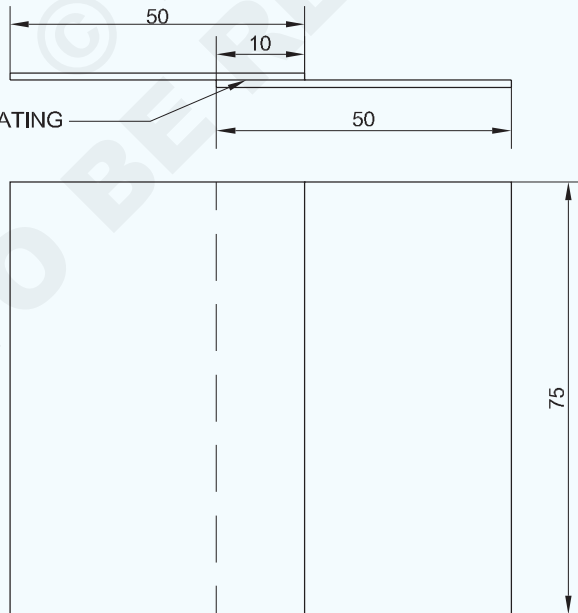

2	ISSH 75 x 50 x 1mm	--	G.I SHEET	-	TASK 2		
-	-	1.3.43 ←	-	-	TASK 1	1.3.44	
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX NO.	
SCALE 1:1		MAKING RECTANGULAR TRAY AND FLAPS SOLDING				DEVIATIONS ±0.4	TIME
						CODE NO. FI20N1344E1	

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ | (Job Sequence)

ଟାସ୍କ 1: ଆୟତାକାର ଟ୍ରେ ଏବଂ ଫ୍ଲାପ୍ ସୋଲଡିଂ ତିଆରି କରିବା ।


ଏକ ଷ୍ଟିଲ୍ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍କେଚ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଶୀଟ୍ ର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ଏକ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଉଟିଲିଂ ସ୍କେଚ୍ରେ ସିଟ୍ ସ୍ଥର କରନ୍ତୁ ।

ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା ପଦ୍ଧତି ଦ୍ଵାରା ଟ୍ରେକୁ ବିକାଶ କରନ୍ତୁ ।

ଏକ ସିଧା ସ୍ଥିତ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଛାଇରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଅବାସ୍ଥିତ ଛାନକୁ କାଟନ୍ତୁ (ଚିତ୍ର 1) ।

ଏକ ସିଧା ସ୍ଥିତ୍ ବ୍ୟବହାର କରି 45° ରେ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ କାଟନ୍ତୁ (ଚିତ୍ର 1) ।

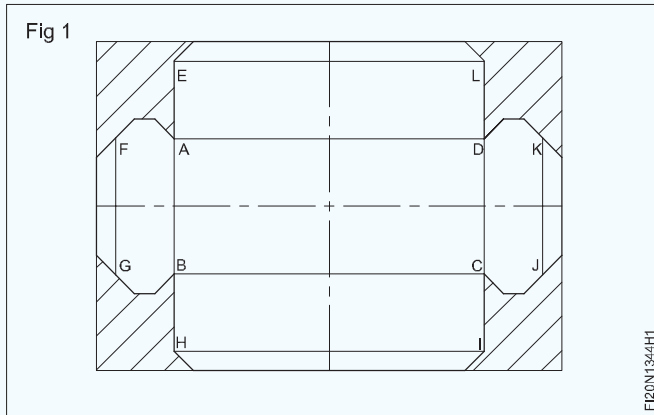


ଏକ ସୁଗମ ଫ୍ଲାପ୍ ଫାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଶୀଟ୍ ଧାତୁ pattern ଢାଞ୍ଚାର ଧାରକୁ ଦେବେ ।

ଟ୍ରେର ଚାରି ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଗୋଟିଏ ହେମିଙ୍ଗ୍ ଗଠନ କରନ୍ତୁ ।

ଏକ ଚିନମାୟାନ୍ ଆକ୍ଟିଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାରି ପାର୍ଶ୍ଵକୁ 90° କୁ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ।

ସମସ୍ତ ଫ୍ଲାପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ 90° କୁ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 2)

ନରମ ସୋଲଡିଂ ଦ୍ଵାରା ଚାରୋଟି କୋଣରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ।

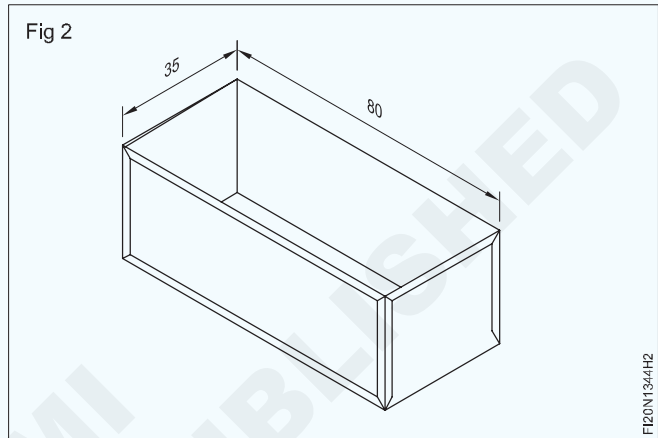

ଟାସ୍କ 2: ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ating ଆଳ ।

75 ଖଣ୍ଡ 50 ମିମି ଆକାରରେ ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡ କାଟନ୍ତୁ ।


ଚିନମାୟାନ୍ ଆକ୍ଟିଲ୍ ଉପରେ ସିଟ୍ ଫ୍ଲାପ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଘୃଣ୍ୟ କପଡା ଏବଂ ଶୁଖିଲା କପଡା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଯୋତାଯିବାକୁ ଥିବା ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କର ।

ସିଟ୍ ପୃଷ୍ଠରେ ଫ୍ଲକ୍ସ ଲଗାନ୍ତୁ ।

ଚିତ୍ର 1 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ସଠିକ୍ ଆଲାଲକ୍ଲେଷ୍ଟରେ ଯୋଗ ହେବାକୁ ଥିବା ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକୁ ରଖନ୍ତୁ ।

ସୋଲଡିଂ ଲୁହା iron ବିଟ୍‌କୁ ଜାଲ୍ କିମ୍ବା ବ୍ଲେ ଲ୍ୟାମ୍ପରେ ଗରମ କରନ୍ତୁ, ସୋଲଡିଂରୁ ତରଳାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଗରମ ।

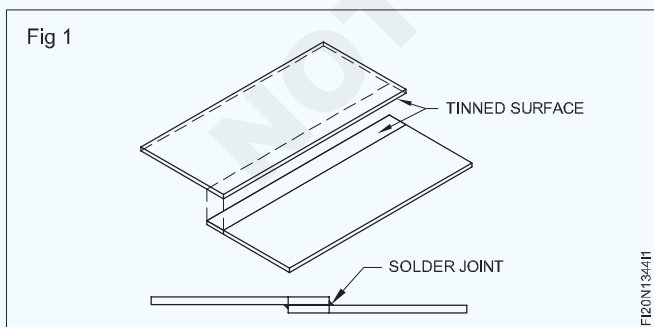

ଅସ୍ଥିତେସନକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସୋଲଡିଂ ବିଟ୍ ର ବିନ୍ଦୁକୁ ଏକ ବୁଡ୍ ପକାଇବା ସମାଧାନରେ ବୁଡାନ୍ତୁ ।

ବିଲ୍ଡରେ ସୋଲଡିଂର ଲଗାନ୍ତୁ ।

ଗଣ୍ଡିର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାପ୍ ଖୋଲିବା ଉପରେ ବିଟ୍ ସଠିକ୍ ସ୍ଥିତିରେ ରଖନ୍ତୁ ।

ସୋଲଡିଂରର ଏକ ସୁଗମ ଟ୍ୟାକ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଗଣ୍ଡିରୁ ବିଟ୍ ଉଠାନ୍ତୁ ।

ସେହିଭଳି ଗଣ୍ଡି ସହିତ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଟ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଟ୍ୟାକ୍ ସିଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଅସ୍ଥାୟୀ ଧାରଣ କରିଥାଏ ।

ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ଗଣ୍ଡି ସହିତ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତୁ ।

ଗଣ୍ଡି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋଲଡିଂ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ।

ସେହିଭଳି, ଉପରୋକ୍ତ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରି ଲାପ୍ ଗଣ୍ଡିର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ଵକୁ ସୋଲଡିଂ କର ।

ଗଣ୍ଡିକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ପ୍ରବାହିତ ଜଳ ସହିତ ଫ୍ଲକ୍ସର ସମସ୍ତ ଚିହ୍ନ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।

କାମକୁ ରାଗ ସହିତ ସଫା କର ।

କୌଶଳକ୍ରମ (Skill Sequence)

ନରମ ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା | (Preparing the soft solders)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |


• ଯୋଗ ହେବାକୁ ଥିବା ଧାତୁକୁ ଷ୍ଟକ୍ ଆକାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁପାତରେ ସଫ୍ଟ ସୋଲ୍ଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ |

ସଫ୍ଟ ସୋଲ୍ଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ଟିଫିନ୍ ଏବଂ ସୀସା ନିର୍ମଳ ଆକାରରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାବେଳେ ଟିଫିନ୍ ଏବଂ ସୀସା ର ଅନୁପାତରେ ନରମ ସୋଲ୍ଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ |

ସେଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ବାଡ଼ି ଆକାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ |

ପ୍ରଥମେ ମାପ କିଲୋଗ୍ରାମରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଟିଣ ଏବଂ ସୀସା | ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 60/40 ସଫ୍ଟ ସୋଲ୍ଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ, 600 କିଲୋଗ୍ରାମ ଟିଣ ଏବଂ 400 ଗ୍ରାମ ସୀସା ନିଅନ୍ତୁ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ କୋମଳ ସୋଲ୍ଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ |

ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାଷ୍ଠ ଲୁହା ପ୍ୟାନ କିମ୍ବା ଲେଡଲରେ ପ୍ରଥମେ ଲିଡ୍ ତରଳାନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 1) ଲିଡ୍ ପ୍ରଥମେ ତରଳାଯାଏ କାରଣ ଏହାର ତରଳିବା ତାପମାତ୍ରା ଟିଣଠାରୁ ଅଧିକ | (327°C)

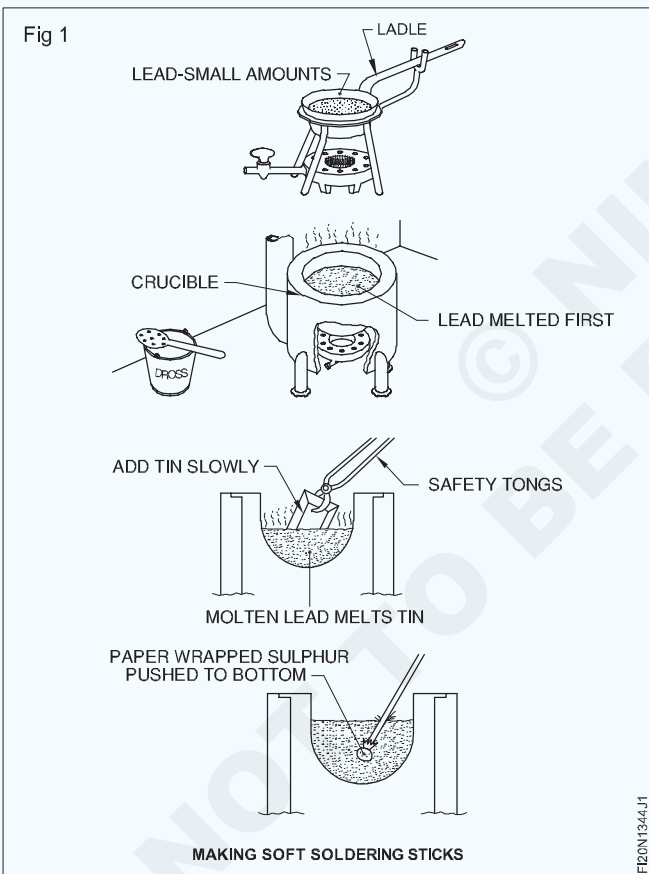

ତରଳାଯାଇଥିବା ସୀସାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିଣ ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ମିଶ୍ରଣକୁ ଘାଣ୍ଟନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 1)


ମିଶ୍ରଣ ସହଜରେ ପ୍ରବାହିତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋଲ୍ଡରର ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ |

ମିଶ୍ରଣରେ ଫ୍ଲକ୍ସ ପରି ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଗନ୍ଧକ ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ମିଶ୍ରଣକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ | (5 ଗ୍ରାମ ସଲଫର / କିଲୋଗ୍ରାମ ସୋଲ୍ଡର)

ମିଶ୍ରଣକୁ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମିଶ୍ରଣ ଯୁକ୍ତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ |

ଗନ୍ଧକ ଅପରିଷ୍କାରତା ସହିତ ମିଳିତ ହୁଏ ଯାହା ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଉଠେ, ଜଳିଯାଏ ଏବଂ ଏକ ତ୍ରୁଟି ସୃଷ୍ଟି କରେ |

ଏକ ଛିଦ୍ର ହୋଇଥିବା ଲେଡ୍ ସହିତ ତ୍ରୁଟି କାଢ଼ିଦିଅ | (ଚିତ୍ର 2)

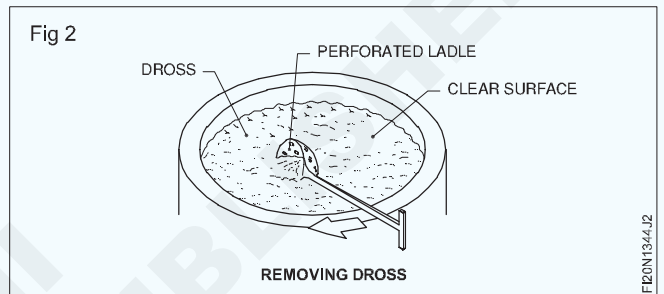

କୋଣ ଲୁହାକୁ ଏକ ଛାଞ୍ଚ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |


କୋଣ ଲୁହାକୁ iron ସଫା କର ଏବଂ ଚିତ୍ର 3 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ତରଳ ସୋଲ୍ଡରକୁ ଯନ୍ତ୍ରର ସହିତ ଏବଂ ନିରନ୍ତର pour ଭାଳି |

ସତର୍କବାଣୀ

ତରଳ ସୋଲ୍ଡର ଆର୍ଦ୍ରତା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ହିଂସ୍ର ଭାବରେ ଛିଞ୍ଚିବ | ଛାଞ୍ଚଗୁଡ଼ିକ ଗରମ ହେବା ଜରୁରୀ |

ସୋଲ୍ଡରକୁ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ |

ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ବାଡ଼ି କାଢ଼ିଦିଅ |

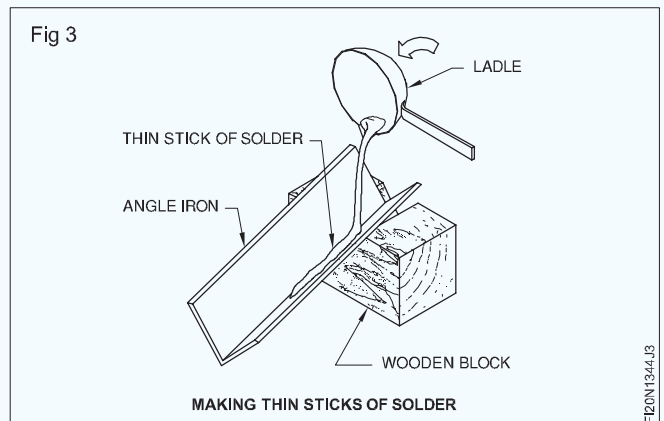

ସୋଲ୍ଡିଂ ବିଟ୍ ର କାର୍ଯ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା | (Preparing the working point of soldering bit)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।


• ଅଳ୍ପତେସନ୍ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୋଲ୍ଡିଂର ମାଗଣା ଏବଂ ସମାନ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ଏକ ସୋଲ୍ଡିଂ ବିଟ୍ ଚିଫିନ୍ ।

ଏକ ନୂତନ ବିଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିଟ୍ କୁ ଏକ ଭାଇସ୍ ରେ ଧରି ମୁହଁ ଏବଂ ଧାରରୁ ବୁରସ୍ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ୍ ସହିତ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଗୋଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଟିକେ ବ୍ୟବହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏକ ଫାଇଲ୍ ସହିତ ବିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ୍କୁ ସଫା କର, ପିଟ୍ ହୋଇଥିବା ଚେହେରା ଏବଂ ରୁଗ୍ ଏଜ୍ ଅପସାରଣ କର । (ଚିତ୍ର 1)

ଯଦି ସୋଲ୍ଡିଂ ବିଟ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବା କଷ୍ଟକର, ତେବେ ସୋଲ୍ଡିଂରକୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ତରଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଗରମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା'ପରେ ଅଣ୍ଟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଅଣ୍ଟା କରନ୍ତୁ ।



ଚେହେରାରେ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଗରମ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଗରମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

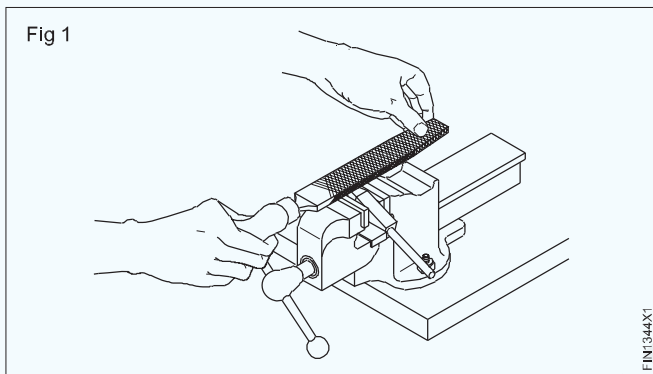

ସାଲ-ଆମୋନିଆକ୍ କେକ୍ ଉପରେ ସମସ୍ତ ଚେହେରା ଘଷନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 2)

ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଚେହେରାରେ ଷ୍ଟିକ୍ ସୋଲ୍ଡିଂର ଲଗାନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଏହା ସାଲ-ଆମୋନିଆକ୍ କେକ୍ ଉପରେ ଘଷାଯାଏ ।

ସୋଲ୍ଡିଂରକୁ ଚେହେରା ଉପରେ ସମାନ ଭାବରେ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ଖଣ୍ଡ ସହିତ ପୋଛି ଦେଇ ଅତିରିକ୍ତ ସୋଲ୍ଡିଂରକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 3)

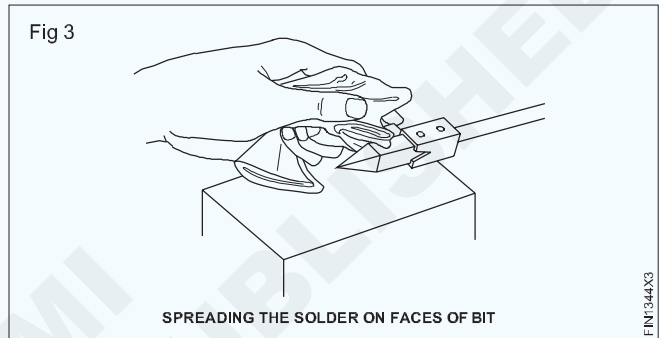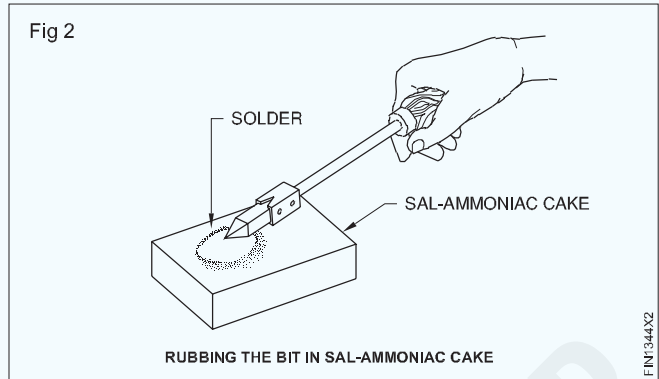

ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ୍ବା ବିଟ୍ ମୁହଁରେ "ଚିଫିନ୍" ନାମକ ଏକ ପତଳା ଉଜ୍ଜଳ ତଳକିତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି । ଏହାକୁ ଚିଫିନ୍ କୁହାଯାଏ ।

ସାଲ-ଆମୋନିଆକ୍‌ରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଯାହା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଫୁସଫୁସ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ।

ଗଣ୍ଠିକୁ ଟ୍ୟାକିଂ ଏବଂ ସୋଲ୍ଡିଂ | (Tacking and soldering the joint)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

- ସଠିକ୍ ଆଲାଲକ୍ଲେଷ୍ଟରେ ଲାପ୍ ଗଣ୍ଠିକୁ ସେଟ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଫ୍ଲାଟ ସ୍ଥିତିରେ ସୋଲ୍ଡିଂର ସମାନ ପ୍ରବାହ ସହିତ ଏକ ଲାପ୍ ଗଣ୍ଠି ସୋଲ୍ଡିଂ ।
- ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗଣ୍ଠି ନିର୍ମିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଲାପ୍ ଗଣ୍ଠି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ଏବଂ ଟ୍ରାଇକ୍ଲେୟାର ବ୍ୟବହାର କରି ସାମଗ୍ରୀର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୋଲ୍ଡିଂ ବିଟ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ । (ତମ୍ବା)


ସୋଲ୍ଡିଂ ବିଟ୍ ଚିଫିନ୍ କରନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଫ୍ଲକ୍ସ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।

ଟାକିରି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସୋଲ୍ଡିଂର ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ।

ଏକ ଘୃଣ୍ୟ କପଡ଼ା ସହିତ ଏବଂ ପରେ ଏକ ଶୁଖିଲା କପଡ଼ା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଥିବା ପୃଷ୍ଠକୁ ସଫା କର, ଏହାକୁ ମଇଳା, କଳଙ୍କ, ତେଲ, ଗ୍ରୀସ୍ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ମୁକ୍ତ କର । (ଚିତ୍ର 1)


ଚିତ୍ର 2 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଗଣ୍ଠିରେ ଫ୍ଲକ୍ସ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ସଠିକ୍ ଆଲାଲକ୍ଲେଷ୍ଟରେ ଯୋଗ ହେବାକୁ ଥିବା ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକୁ ରଖନ୍ତୁ ।

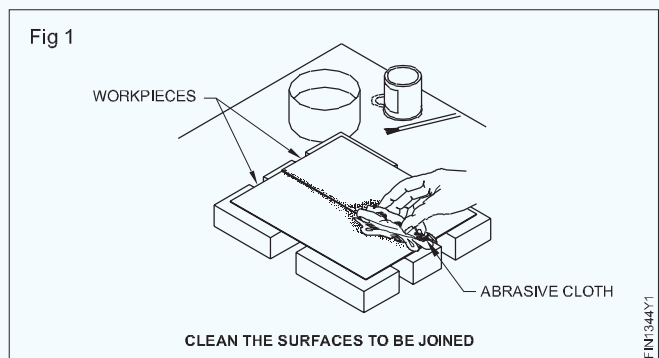


ଫୋଲ୍ଡରେ ବା ବିଟ୍ ଗରମ କରନ୍ତୁ, ସୋଲ୍ଡିଂରକୁ ସହଜରେ ତରଳାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଗରମ । ବିଟ୍ ଗରମ କରିବାର ପ୍ରଭାବ ଚିତ୍ର 3 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

Fig 2

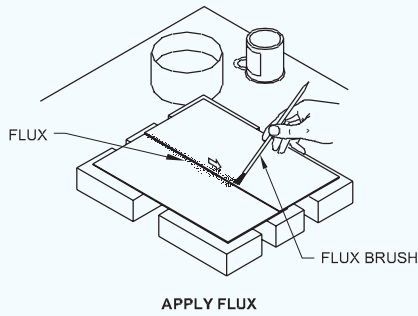

FN1344Y2

Fig 3

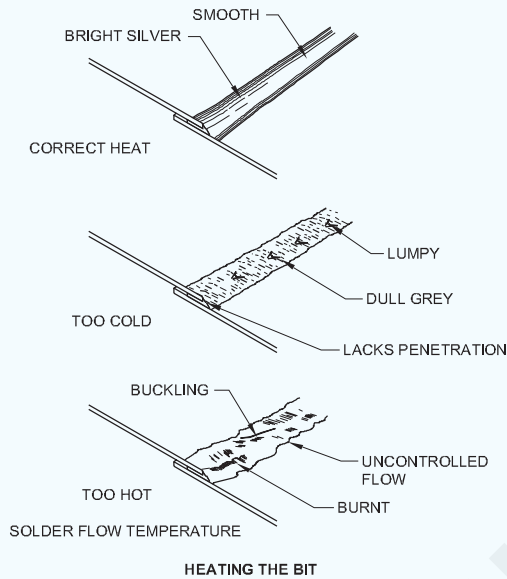


FN1344Y3

ଏହାକୁ ଲାଲ୍ ଗରମ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟଥା ଟିଫିଙ୍ଗ୍ ଜଳିଯାଏ କିମ୍ବା ଏହା ଟିପ୍ ଉପରେ ଏକ ପିତଳ ଆବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହା ଉପରେ ସୋଲ୍ଡର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିବ ନାହିଁ ।

ଅଳ୍ପତେମ୍ପରକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ବିଟ୍ ର ବିନ୍ଦୁକୁ ଏକ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ସମାଧାନରେ ବୁଡ଼ାନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 4)

Fig 4

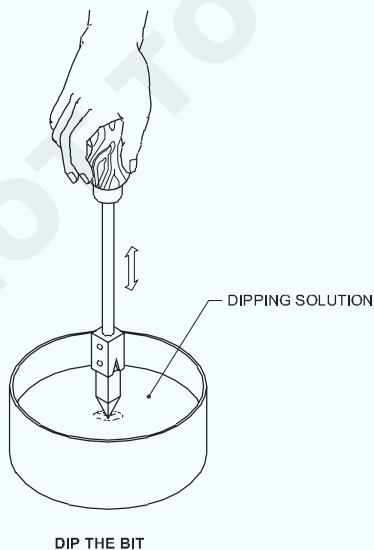


FN1344Y4

ବିଲ୍ଡରେ ସୋଲ୍ଡର ଲଗାନ୍ତୁ ।

ଗଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ପୁଣ୍ଡରେ ଲାପ୍ ଖୋଲିବା ଉପରେ ବିଟ୍ ସଠିକ୍ ସ୍ଥିତିରେ ରଖନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 5) ସୋଲ୍ଡର ଖାର୍ଜସିପ୍ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଲାପ୍ ଖୋଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ସ୍ଥିର ରଖନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 5)

ସୋଲ୍ଡରର ଏକ ସୁଗମ ଟ୍ୟାପ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଗଣ୍ଡରୁ ବିଟ୍ ଉଠାନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 5)


Fig 5

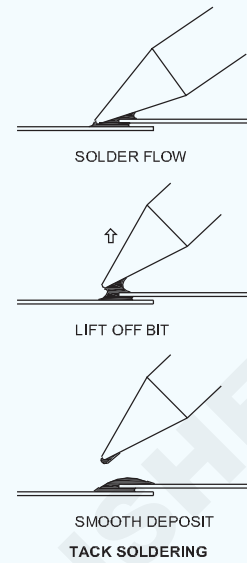

FN1344Y5

ସେହିଭଳି, ଗଣ୍ଡ ସହିତ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ । ଟ୍ୟାପିଂ ସିଙ୍ଗୁଡ଼ିକର ଅସ୍ଥାୟୀ ଧାରଣ କରିଥାଏ । (ଚିତ୍ର 6)

Fig 6

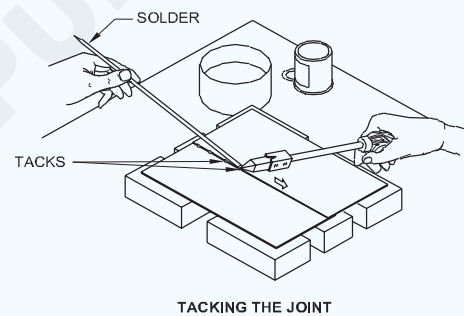


FN1344Y6

ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତେବେ ବିଟ୍ କୁ ପୁନର୍ବାର ଗରମ କରନ୍ତୁ । ବିଟ୍ କୁ ସିମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତରେ ରଖନ୍ତୁ, ବିଟ୍ରେ ସୋଲ୍ଡର ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୋଲ୍ଡରକୁ ତରଳିବା ଏବଂ ଗଣ୍ଡରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା କ୍ୟାପିଲାରି କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ।

ସୋଲ୍ଡିଂ କରିବା ସମୟରେ, ଲାପ୍ ଗଣ୍ଡକୁ ଅଲଗା ନହେବା ପାଇଁ, କାଠର ବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ି ରଖାଯାଏ ।

ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଏକ ସ୍ଥିର ଗତିବିଧି ସହିତ ଗଣ୍ଡ ସହିତ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଗଢ଼ି କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 7)

Fig 7

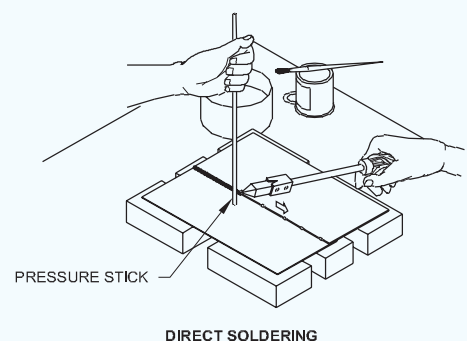

FN1344Y7

ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ସୋଲ୍ଡର ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ।

ଗଣ୍ଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋଲ୍ଡର ଲାଗି ରଖନ୍ତୁ ।

ଯଦି ବିକ୍ରୟକାରୀ କେବଳ 'ଆପାତ' କିମ୍ବା 'ତରଳାଯାଏ' ତେବେ ଗଣ୍ଠି ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ ନାହିଁ । ସୋଲ୍ଡର ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଗଣ୍ଠିକୁ ପଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ପ୍ରବାହିତ ଜଳ ସହିତ ଫ୍ଲକ୍ସର ସମସ୍ତ ଚିହ୍ନ ଧୋଇ ଦିଅ ଏବଂ କାମକୁ ରାଗ ସହିତ ସଫା କର । (ଚିତ୍ର ୫)

ଲାପ୍ ହୋଇଥିବା ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକରେ ସୋଲ୍ଡରର ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଲାପ୍ ଗଣ୍ଠିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ସୋଲ୍ଡରର ଏକ ସଫା, ସୁଗମ ଫିଲେଟ୍ ସହିତ ଖୋଲିବା ସିଲ୍ ହୋଇଛି ।

ating ଲି ବା at ଲି ସୋଲ୍ଡିଂ | (Sweating or sweat soldering)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

• ଏକ at ଲାଲ୍ ଲମ୍ବାଟି ବ୍ୟବହାର କରି at ଲାଲ୍ ସୋଲ୍ଡର ଏକ ଲାପ୍ ଗଣ୍ଠି ।


ଆବଶ୍ୟକ ଆକାର ଏବଂ ଚିହ୍ନରେ ସିଡ୍ କିମ୍ବା ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିଦିଅ ।

ଧୂଳି, ମଇଳା ଏବଂ ତେଲିଆ ପୃଷ୍ଠରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଗ ହେବାକୁ ଥିବା ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ।

ଫ୍ଲକ୍ସ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଉପଗ୍ରହ କୋଟ୍ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 1)

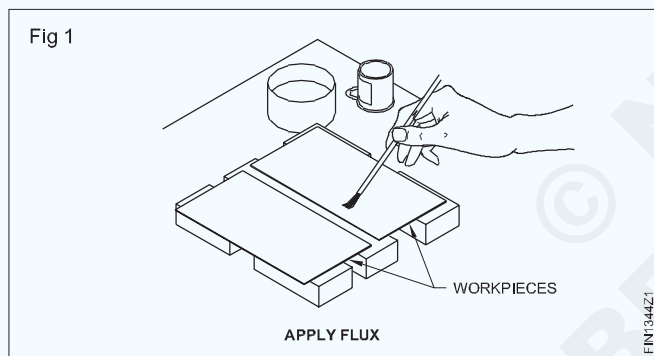

ଯୋଗ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠରେ ସୋଲ୍ଡରର ଏକ ସମାନ ଆବରଣ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 2)

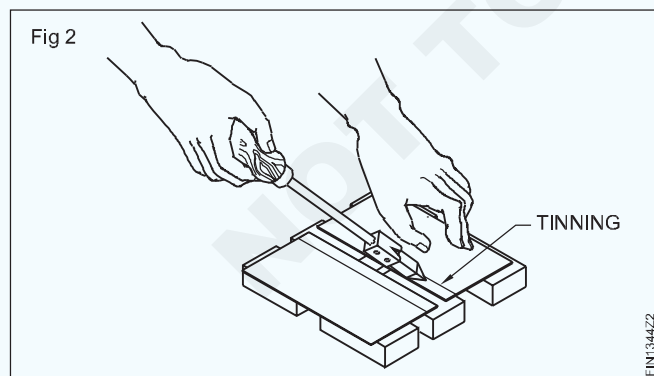

ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଚିଫିନ୍ ହୋଇଥିବା ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକୁ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଲାଇନ୍ କରନ୍ତୁ ।


ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଚିଫିନ୍ ହୋଇଥିବା ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି ।

ଗରମ ତମ୍ବା ବିଟର ସମତଳ ପାର୍ଶ୍ବକୁ ଗଣ୍ଠିର ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠରେ ରଖନ୍ତୁ ।



ସିମର ଉପର ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ସୋଲ୍ଡରର ଏକ ସୁଗମ, ପତଳା ଆବରଣ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ, ପରିଷ୍କାର ସୋଲ୍ଡର ମାର୍ଜିନ ସହିତ ମୋଟେଇରେ ସମାନ ।

ସୋଲ୍ଡେଡ୍ ଗଣ୍ଠିକୁ କେବେବି ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

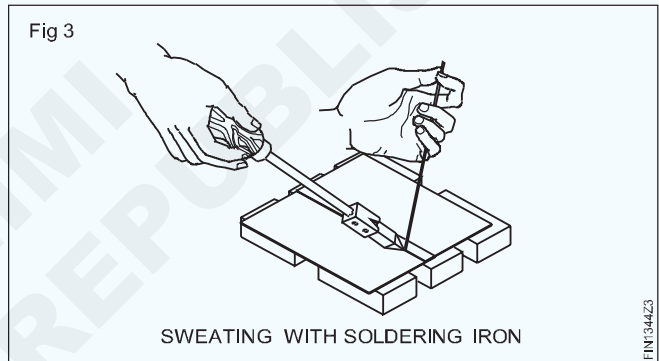


ଗଣ୍ଠି ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଟ୍ ତମ୍ବା ଟାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ହୋଲ୍ଡ ଡାଉନ୍ ଖଣ୍ଡ ସହିତ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ।

ତମ୍ବା ଟିକିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାବେଳେ while, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ସୋଲ୍ଡର ତରଳି ଯାଉଛି । ଅନ୍ୟଥା, ଗଣ୍ଠି ସଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ।

ଉତ୍ତାପର କ୍ରମାଗତ ଯୋଗାଣ ଏକ ସଫଳ ସୋଲ୍ଡେଡ୍ ଗଣ୍ଠି ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ।

ତେଣୁ, ଏହି ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ତମ୍ବା ବିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରାମର୍ଶଦାୟକ, ଯେଉଁଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ଅନ୍ୟଟି ଗରମ ହୋଇ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ ।

ଚିତ୍ର 4 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରିମାଣ at ସୋଲ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଏକ ବ୍ଲୋ ପାଇପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କରାଯାଇପାରିବ ।

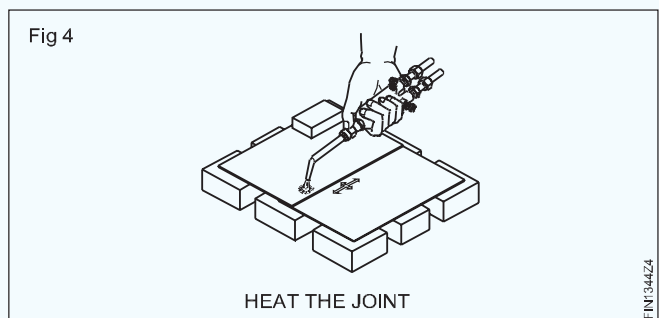


ବିଭିନ୍ନ ସିଟ୍ ଧାତୁ ଗଣ୍ଠି | (Various sheet metal joints)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |


- ଗୋଟିଏ ହେମିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଡବଲ୍ ହେମିଙ୍ଗ୍ ଗଣ୍ଠି ତିଆରି କରନ୍ତୁ |
- ହାତ ସାଧନ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ପ୍ୟାନେଲ୍ ତାଉନ୍ ସିମ୍ ଗଣ୍ଠି ତିଆରି କରନ୍ତୁ |
- ହାତ ସାଧନ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ନକ୍ ଅପ୍ ସିମ୍ ଗଣ୍ଠି ତିଆରି କରନ୍ତୁ |
- ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଗ୍ରୀପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଲକ୍ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରୀପ୍ ଗଣ୍ଠି ତିଆରି କରନ୍ତୁ |
- ହାତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ଏକ ସିଧା ଧାର ତାରମୁକ୍ତ ଗଣ୍ଠି ତିଆରି କରନ୍ତୁ |

TASK 1

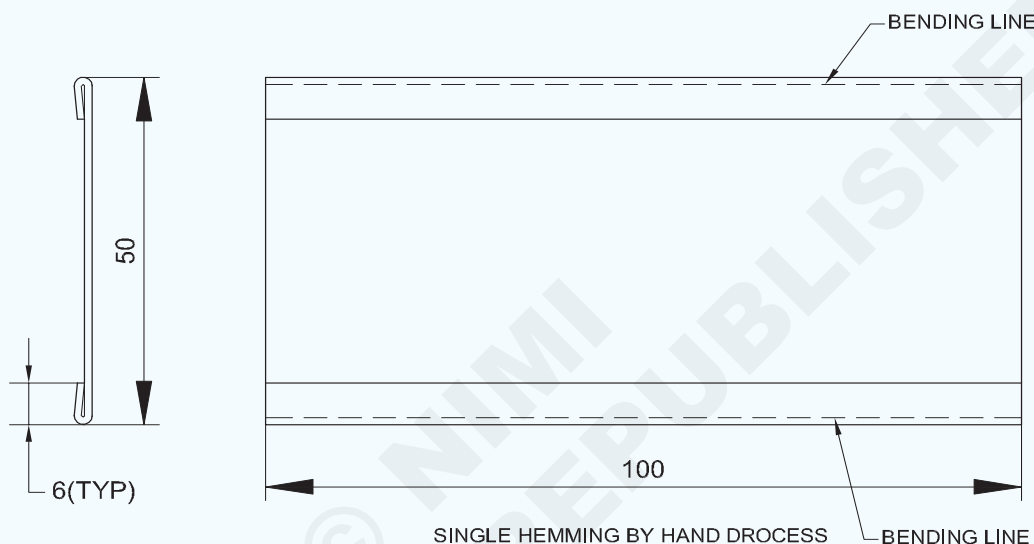


TASK 2

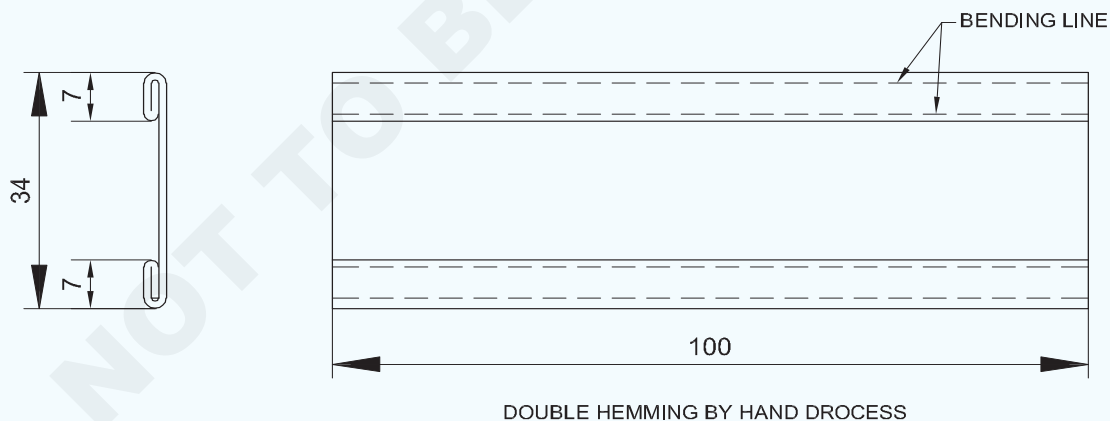

 
1	ISSH 105 x 70 x 0.6		G.I SHEET		TASK 1		
2	ISSH 105 x 70 x 0.6		G.I SHEET		TASK 2	1.3.45	
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.	
SCALE 1:1		SHEET METAL JOINTS				DEVIATIONS ±0.04	TIME
						CODE NO. FI20N1345E1	

TASK 3

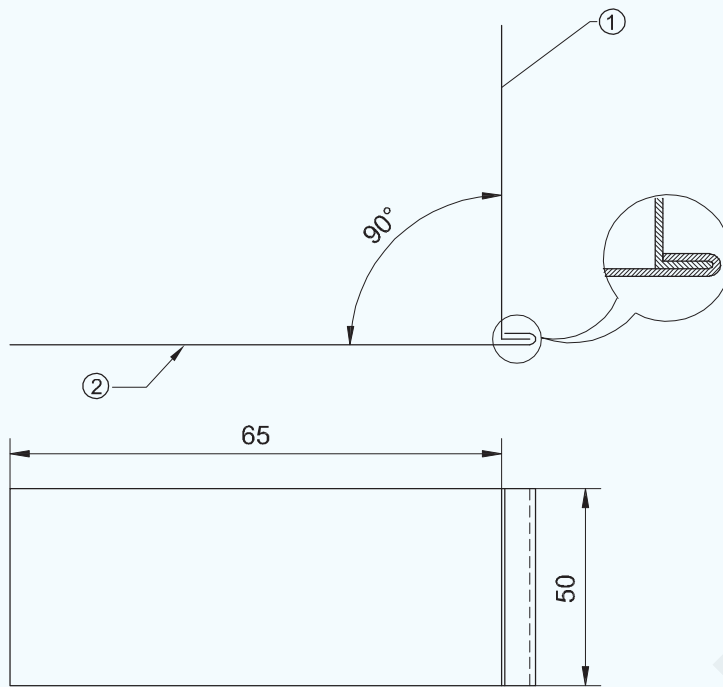

PANE DOWN SEAM JOINT


TASK 4

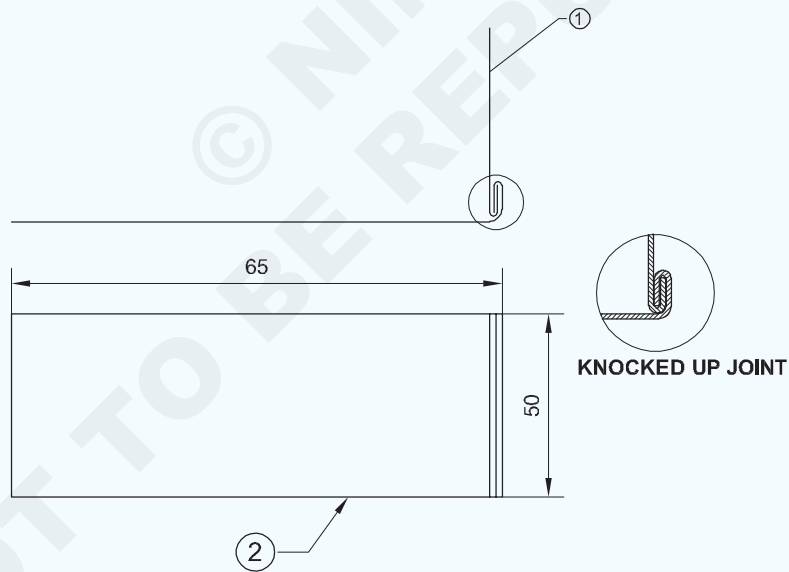


KNOCKED UP SEAM JOINT (SINGLE SEAM)

1	ISSH 75 x 50 x 0.6		GI SHEET			TASK 3	
1	ISSH 75 x 50 x 0.6		GI SHEET			TASK 3	
1	ISSH 75 x 50 x 0.6		GI SHEET			TASK 4	
1	ISSH 75 x 50 x 0.6		GI SHEET			TASK 4	
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO. 1.3.04	
SCALE 1:1		SHEET METAL JOINTS			DEVIATIONS		TIME
					CODE NO. FI20N1345E2		

TASK 5

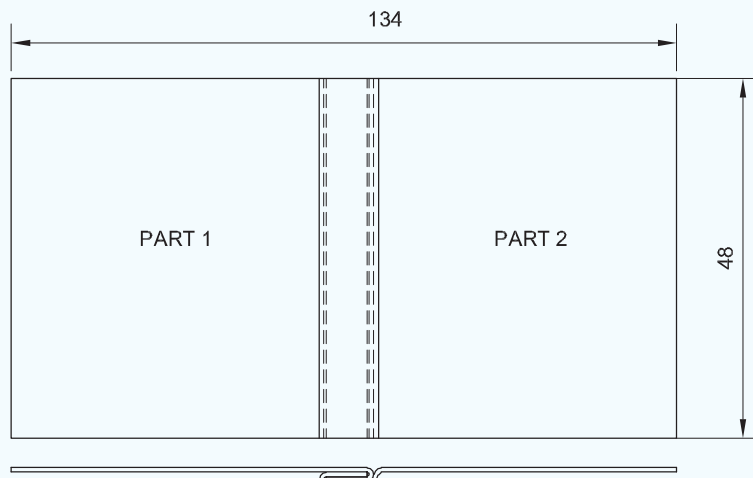


TASK 6

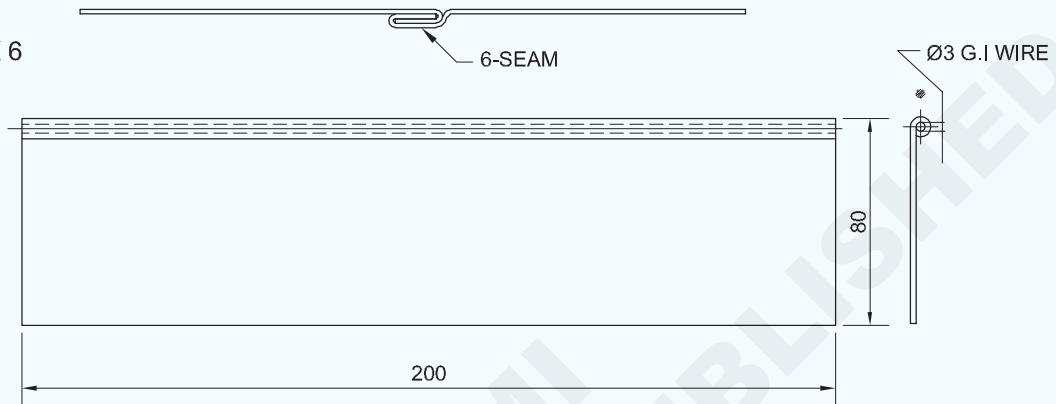

MARKING A STRAIGHT EDGE WIRED JOINT (BY HAND PROCESS)

TASK 7

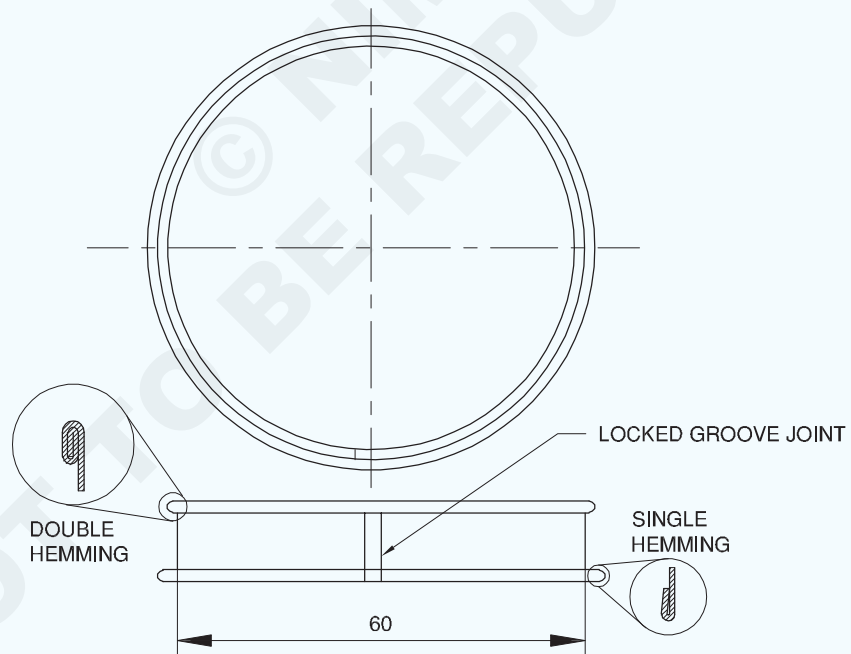


SINGLE HEMMING AND DOUBLE HEMMING ON CURVED EDGES

1	ISSH 204 x 34 x 0.5		G.I SHEET			TASK 7
2	ISSH 100 x 160 x 0.508		G.I SHEET			TASK 5
1	Ø3 - 205		G.I SHEET			TASK 6
1	ISSH 210 x 95 x 0.5		G.I SHEET			TASK 6
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO. 1.3.45
SCALE 1:1		LOCKED GROOVED JOINT MARKING A STRAIGHT EDGE JOINT (BY HAND PROCESS)			DEVIATIONS ±0.04	TIME
					CODE NO. FI20N1345E3	




କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ | (Job Sequence)

ଟାସ୍କ 1: ହାତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ଏକକ ହେମିଙ୍ଗ୍ |

- 1 ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ସିଟ୍ ଚିହ୍ନିତ ଏବଂ କାଟି ଦିଅ (ISSH 100 x 62 x 0.6mm GI ସିଟ୍)
- 2 ଏକ ଡ୍ରେସିଂ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଏକ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସିଟ୍ ଫ୍ଲାଟ୍ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 1)

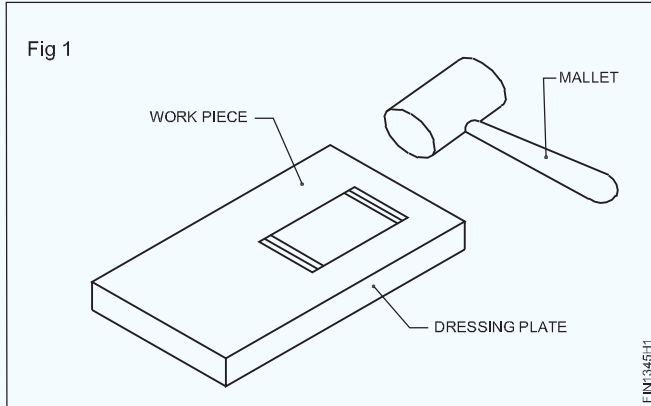



- 3 ଫ୍ଲାଟ୍ ସଫ୍ଟ ଫାଇଲ୍ ସହିତ ଶୀଟ୍ ର ଧାରରେ ଥିବା ବୁର୍ଲୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ |
- 4 ଫୋଲ୍ଡିଂ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ସହିତ ସିଙ୍ଗଲ୍ ହେମିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ଉଭୟ ଧାରରୁ 6 ମିମି ଦୂରରେ ଦୁଇଟି ଧାଡ଼ି ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 2)
- 5 ସିଙ୍ଗଲ୍ ହେମିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ହ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଏବଂ ଏକ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଶୀଟ୍ ର ଗୋଟିଏ ଧାରକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 3)
- 6 ଏକ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଡ୍ରେସିଂ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଚାକିରି ସିଟ୍ ଧାତୁର ଏକକ ହେମିଙ୍ଗ୍ ଧାରକୁ ଫ୍ଲାଟ୍ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 4)
- 7 ସେହିଭଳି, ଏକକ ହେମିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନ୍ୟ ଧାରରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ |
- 8 ସିଟ୍ ଧାତୁର ଏକକ ହେମିଙ୍ଗ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ସମତଳତା ଏବଂ ସରଳତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

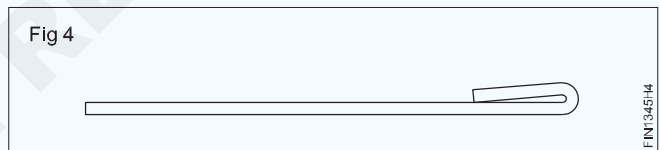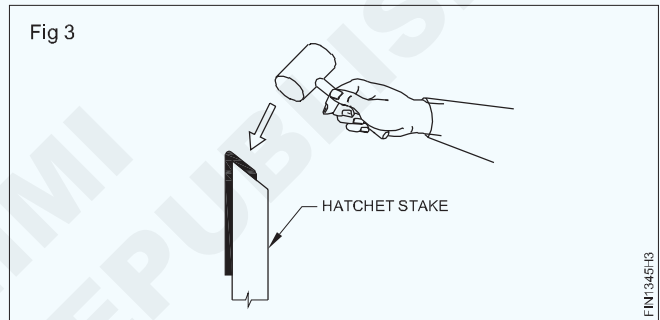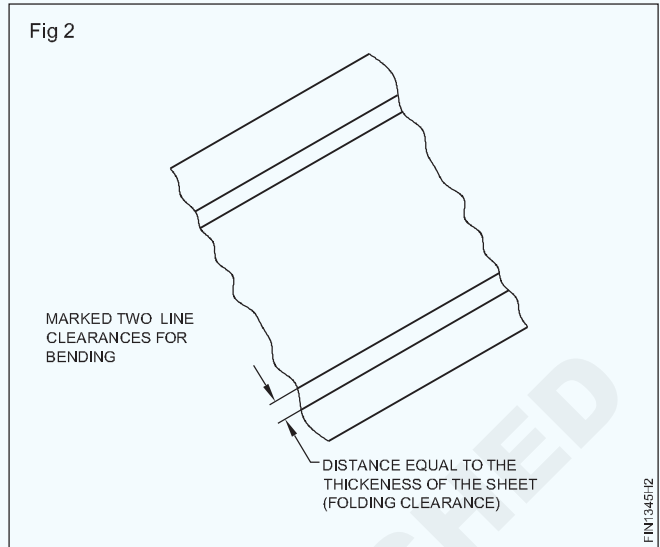



- 9 ଫାଇଲ୍ ବିନା ଏକକ ହେମିଙ୍ଗ୍ ଧାରଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ |

ଟାସ୍କ 2: ହାତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ଦୁଇଥର ହେମିଙ୍ଗ୍ |



- 1 ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ସିଟ୍ ଚିହ୍ନିତ କର ଏବଂ କାଟିଦିଅ | (ISSH 100x66x0.6mm G.I. ସିଟ୍)
- 2 ଏକ ଡ୍ରେସିଂ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଏକ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସିଟ୍ ଫ୍ଲାଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- 3 ଫ୍ଲାଟ୍ ସଫ୍ଟ ଫାଇଲ୍ ସହିତ ଶୀଟ୍ ର ଧାରରେ ଥିବା ବୁର୍ଲୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ |
- 4 ଫୋଲ୍ଡିଂ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ସହିତ ସିଙ୍ଗଲ୍ ହେମିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ଉଭୟ ଧାରରୁ 6 ମିମି ଦୂରରେ ଦୁଇଟି ଧାଡ଼ି ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ |
- 5 ସିଙ୍ଗଲ୍ ହେମିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ହ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଏବଂ ଏକ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଶୀଟ୍ ର ଗୋଟିଏ ଧାରକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 1)
- 6 ଏକ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଡ୍ରେସିଂ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଚାକିରି ସିଟ୍ ଧାତୁର ଏକକ ହେମିଙ୍ଗ୍ ଧାରକୁ ଫ୍ଲାଟ୍ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 2)

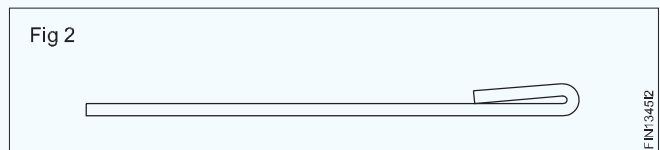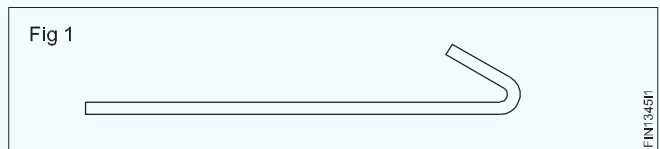

- 7 ପୁନର୍ବାର ଚିହ୍ନିତ କର, ଡବଲ୍ ହେମିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗଲ୍ ହେମ୍ ଠାରୁ 6 ମିମି ଦୂରରେ ଦୁଇଟି ରେଖା | (ଚିତ୍ର 3)
- 8 ଡବଲ୍ ହାମିଂ ପାଇଁ ହ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଏବଂ ଏକ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାକିରି ସିଟ୍ ଧାତୁର ଏକକ ହେମିଙ୍ଗ୍ ଧାରକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 4)
- 9 ଏକ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଡ୍ରେସିଂ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସିଟ୍ ଧାତୁର ଡବଲ୍ ହେମିଙ୍ଗ୍ ଧାରକୁ ଚଟାନ୍ତୁ (ଚିତ୍ର 5& 6) |

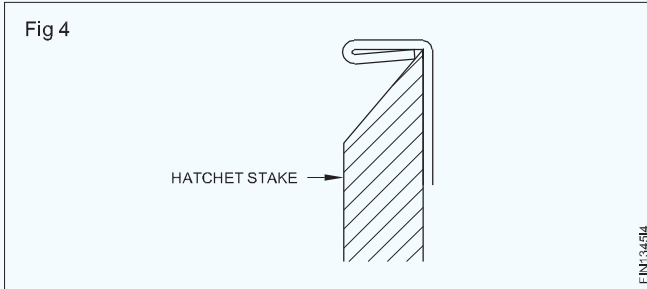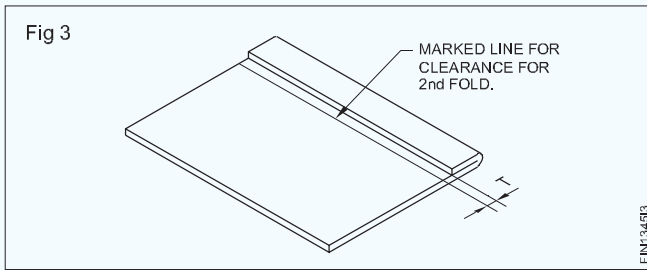

10 ସେହିପରି ଭାବରେ, ଡବଲ୍ ହେମିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନ୍ୟ ଧାରରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ ।




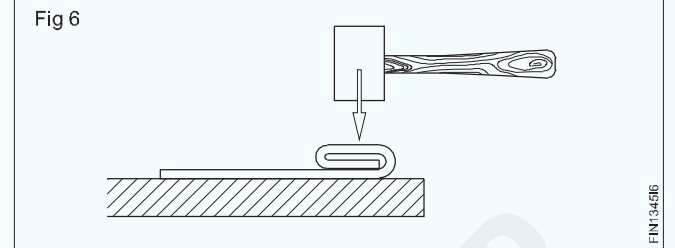
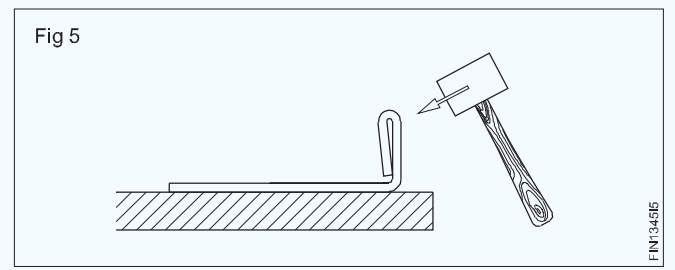


11 ସିଟ୍ ଧାତୁର ଡବଲ୍ ହେମିଙ୍ଗ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ସମତଳତା ଏବଂ ସରଳତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

12 ଫାଇ ବିନା ଡବଲ୍ ହେମିଙ୍ଗ୍ ଧାରଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ।


ଟାସ୍କ 3: ସିମ୍ ଗଣ୍ଠିକୁ ପ୍ୟାନେଡ୍ କରନ୍ତୁ ।

- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଆକାରକୁ ମାର୍କ ଏବଂ କଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
(ଭାଗ I ISSH 60 x 50 x 0.6mm G.I. ସିଟ୍)
(ଭାଗ II ISSH 80x50x0.6mm G.I. ସିଟ୍)
- ଏକ ଡ୍ରେସିଂ ସ୍ପୋଟ୍ରେ ଏକ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସିଟ୍ ଫ୍ଲାଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଫ୍ଲାଟ୍ ସଫ୍ଟ ଫାଇଲ୍ ସହିତ ଶୀଟ୍ ର ଧାରରେ ଥିବା ବୁର୍ଲୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ।
- ଅଂଶ 1 ରେ ଏକକ ସିମ୍ (ପ୍ୟାନେଡ୍ ଡାଉନ୍ ଗଣ୍ଠି) ପାଇଁ ସେଟିଂ ଡାଉନ୍ ଅପରେସନ୍ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ।

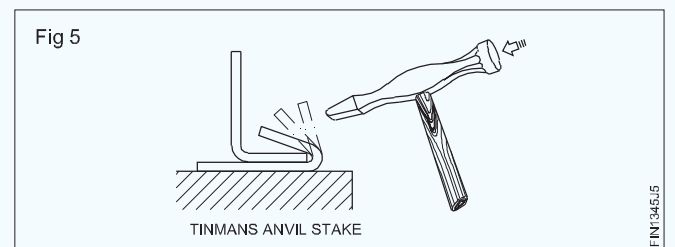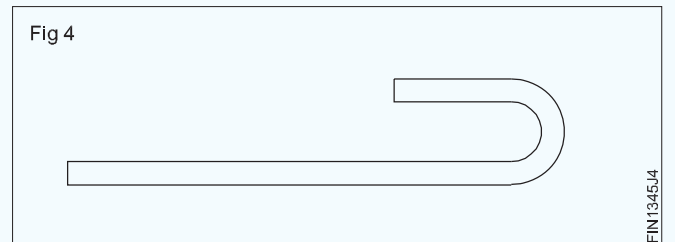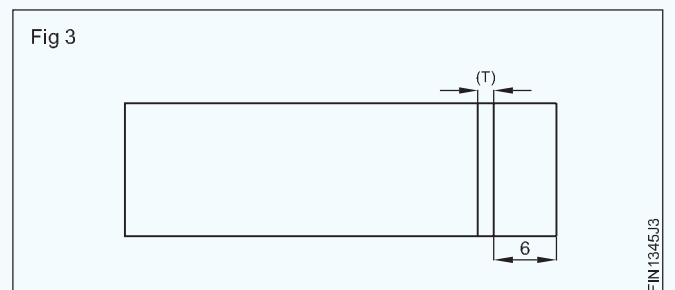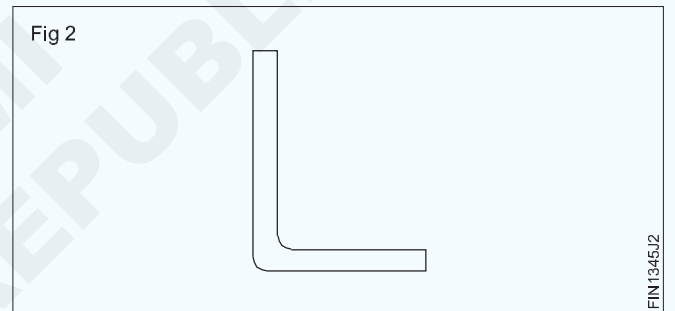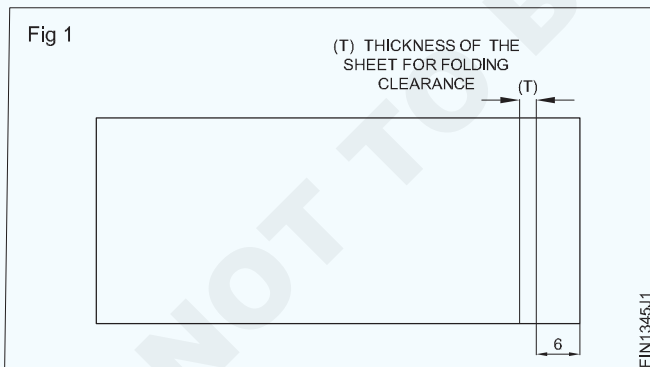


- ହ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟେକ୍ ଏବଂ ଅଂଶ 1 ରେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ସିମ୍ ପାଇଁ ଏକ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଶୀଟ୍ ର ଫୋଲ୍ଡ୍ ଏଣ୍ଡ 90o ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତୁ (ଚିତ୍ର 2) ।
- ଅଂଶ 2 ରେ ଏକକ ସିମ୍ ପାଇଁ ସେଟିଂ ଡାଉନ୍ ଅପରେସନ୍ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ (ପ୍ୟାନେଡ୍ ଡାଉନ୍ ଗଣ୍ଠି) (ଚିତ୍ର 3) ।
- ହ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟେକ୍ ଏବଂ ଅଂଶ 2 ରେ ଏକକ ହେମିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ଏକ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଶୀଟ୍ ର ଫୋଲ୍ଡ୍ ଏଣ୍ଡ (ଚିତ୍ର 4) ।
- ଏକକ ସିମ୍ ପେନ୍ ଡାଉନ୍ ଗଣ୍ଠି ପାଇଁ ଷ୍ଟେକ୍ ରେ ବେଶାଯାଇଥିବା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରୀଏ ବର୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଂଶ 1 ଏବଂ 2 ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 5)

9 ଫ୍ଲେଞ୍ଜର ଧାରରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ୟାନେଲ୍ ତାଉନ୍ ଗଣି ପାଇଁ ଅପରେସନ୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 6 & 7)

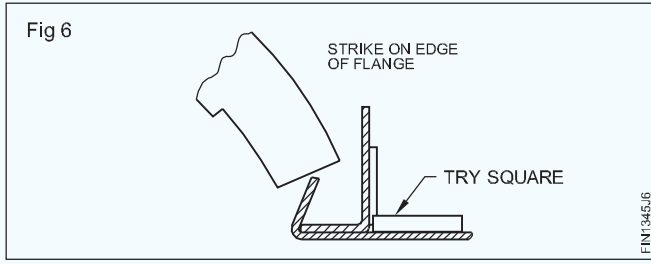


10 ଫାଙ୍କା ନହୋଇ ପ୍ୟାନେଲ୍ ତାଉନ୍ ଗଣି ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ |

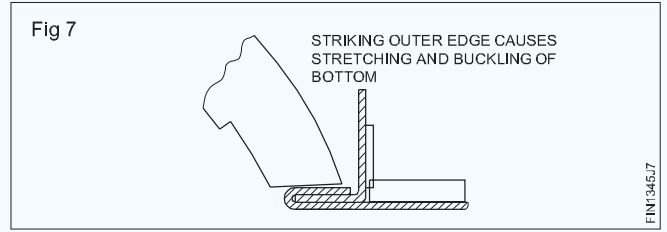


ଟାସ୍କ 4: ସିମ୍ ଗଣି (ଏକକ ସିମ୍) ନକ୍ ଅପ୍ |


- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଆକାରକୁ ମାର୍କ ଏବଂ କଟ୍ କରନ୍ତୁ |
(ଭାଗ 1 ISSH 65x50x0.6 G.I ସିମ୍)
(ଭାଗ 2 ISSH 85x50x0.6 G.I Sheet |
- ଏକ ଡ୍ରୋସିଂ ପ୍ଲେଟରେ ଏକ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସିମ୍ ପ୍ଲଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ପ୍ଲଟ୍ ସଫ୍ଟ ଫାଇଲ୍ ସହିତ ଶୀଟ୍ ର ଧାରରେ ଡି-ବୁର୍ |
- ଅଂଶ 1 ରେ ଏକକ ସିମ୍ ପାଇଁ ସେଟିଂ ତାଉନ୍ ଅପରେସନ୍ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ (ସିମ୍ ଗଣିକୁ ନକ୍ ଅପ୍) (ଚିତ୍ର 1) |

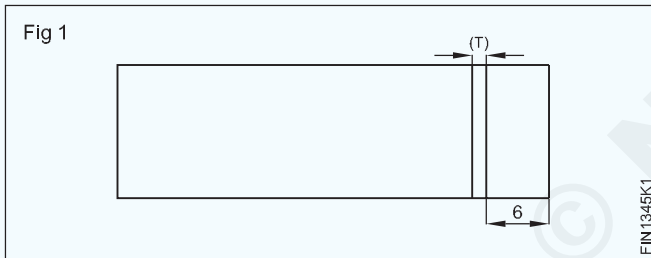


- ଏକ ଅଂଶରେ ଏକ ସିମ୍ ପାଇଁ ଏକ ହ୍ୟାଟ୍ ଅଂଶ ଏବଂ ଏକ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଶୀଟ୍ ର ଧାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଫୋଲ୍ଡ୍ | (ଚିତ୍ର 2)

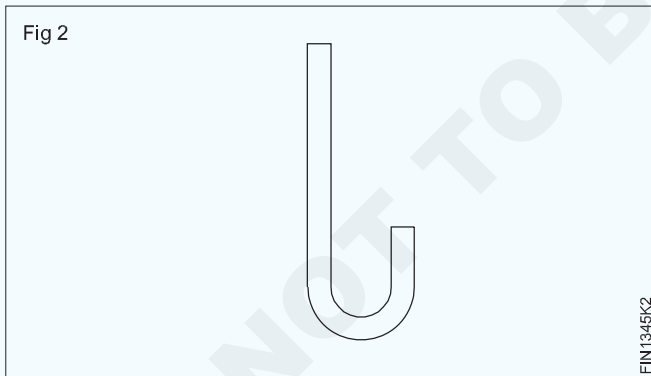


- ଏକକ ସିମ୍ ପାଇଁ ଅଂଶ 2 ରେ ବୃତ୍ତା ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ (ଚିତ୍ର 3) |

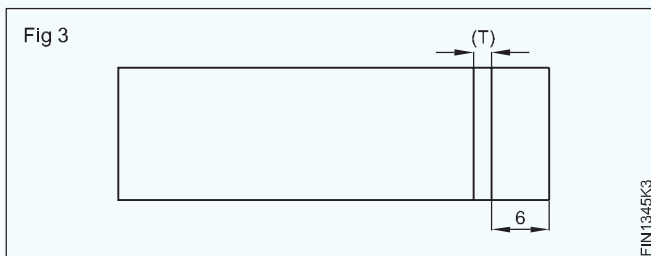





- ଏକ ଅଂଶରେ ଏକକ ସିମ୍ ପାଇଁ ଏକ ହ୍ୟାଟ୍ ଅଂଶ ଏବଂ ଏକ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଶୀଟ୍ ର ଧାର ଗଠନ କରନ୍ତୁ (ଚିତ୍ର 4) |

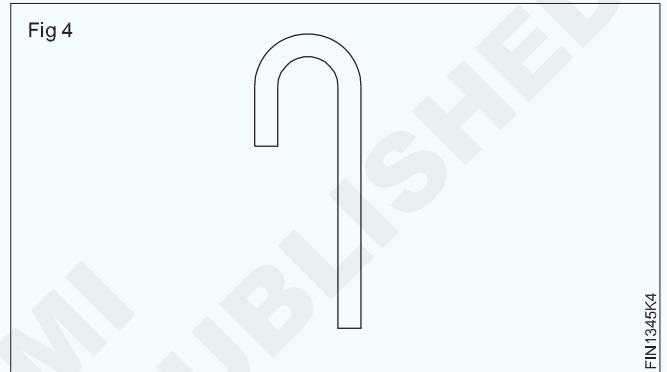

- ଚାକିରିର ଅଂଶ 1 ଏବଂ ଭାଗ 2 କୁ ଅଧା ଚନ୍ଦ୍ର ଅଂଶରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଏକ ମଲେଟ୍ ସହିତ ବଙ୍କା ଗୋଡ଼ରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 5)

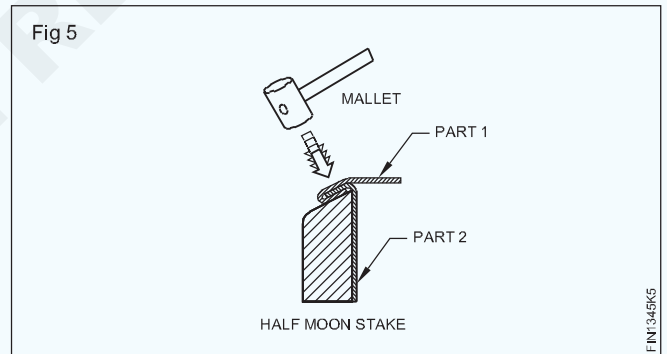


- ହାତରେ କାମକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନକ୍ ଅପ୍ ଗଣି ଗଠନ ପାଇଁ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଏକ କୋଣରେ ମଲେଟ୍ ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 6)
- ନକ୍ ଅପ୍ ଗଣି ଗଠନ ପାଇଁ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ସମୁଦ୍ର ଚାରିପାଖରେ ମଲେଟ୍ ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଙ୍କା କୋଣ ବଢାନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 7)
- ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଯୋଜନା କରୁଥିବା ହାତୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଡବଲ୍ ସିମ୍ (ନକ୍ ଅପ୍ ଗଣି) ଟାଣନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 8)
- ବର୍ଗର ଅଂଶରେ ଗଣିର ଧାରକୁ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ପ୍ଲାନିଂ ହାତୁଡ଼ି ସହିତ ତଳ ଅଂଶକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନକ୍ ଅପ୍ ଗଣିକୁ ଶେଷ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 9)
- ନକ୍ ଅପ୍ ଗଣିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ |

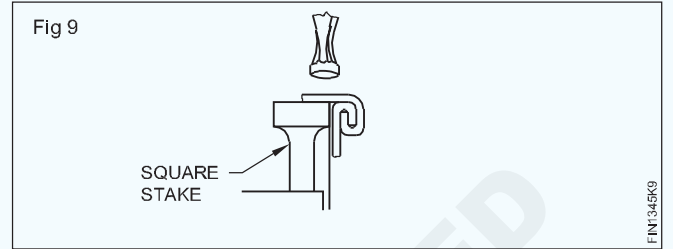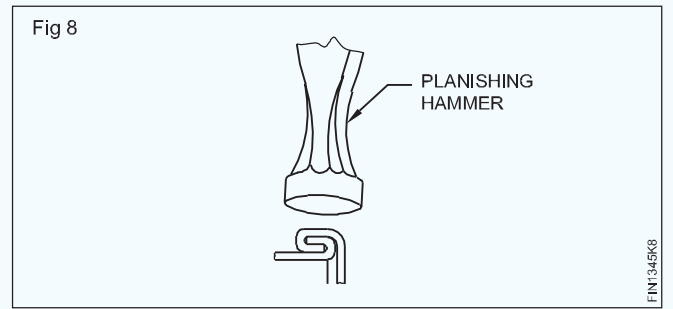
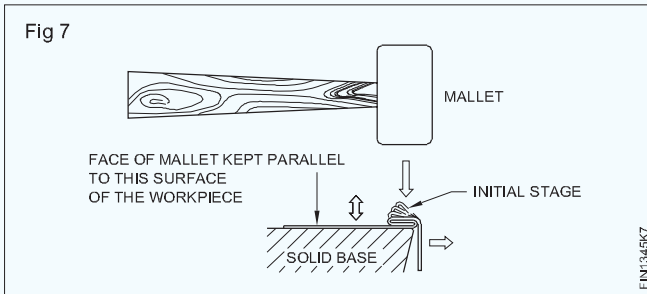
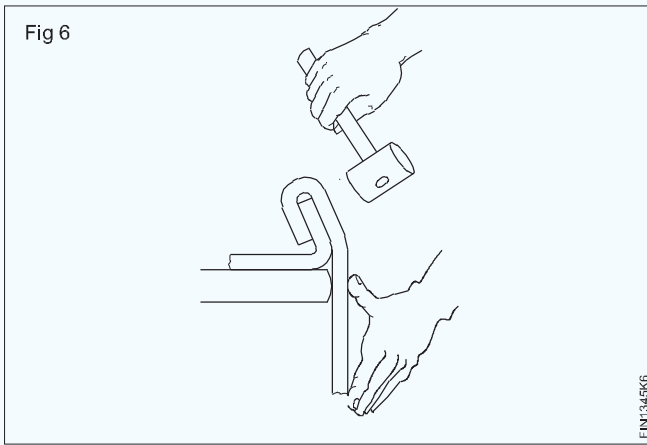


ଟାସ୍କ 5: ଲକ୍ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରୀଡ଼ ଗଣି ।



- 1 ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଶୀଟ୍ କୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡରେ ଚିହ୍ନିତ କର ।
ଭାଗ 1 ଏବଂ ଭାଗ 2 - ISSH 75x60x0.6 mm ପ୍ରତିଷ୍ଠାପକ ।
- 2 ସିଟ୍ ଧାତୁକୁ ଫ୍ଲାଟ କରନ୍ତୁ ।
- 3 ଶୀଟ୍ ର ଧାରରେ ଡି-ବୁର୍ ।
- 4 ପ୍ରବର୍ତ୍ତ ସିମର ଫୋଲ୍ଡ ଆକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।
- 5 ଷ୍ଟିଲ୍ ନିୟମ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଦୁଇଟି ଶୀଟ୍ ଉପରେ ଫୋଲ୍ଡ ପାଇଁ ସିଧା ଲାଇନଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିତ କର ।

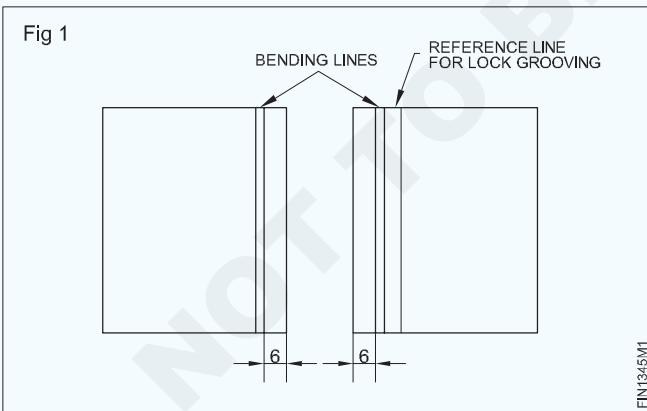

- 6 ଦୁଇଟି ସିଟ୍‌କୁ ଏକ ହସାର୍ଡ ଷ୍ଟକ୍, ଷ୍ଟିଲ୍ ସ୍କୋର୍ / ହାମର୍ ର ଲକ୍ ଏବଂ ଏକ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଚିହ୍ନିତ ରେଖା ଉପରେ ଏକ ତୀବ୍ର କୋଣରେ ଫୋଲ୍ଡ କରନ୍ତୁ ।
- 7 ପାଖାପାଖି 1.5 ଗୁଣ ମୋଟା ସିଟ୍ ର ଏକ ସ୍କ୍ୱାୟ୍ ବେଣ୍ଡ ସିଟ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଏବଂ ଦୁଇଟି ସିଟ୍ ରେ ଲକ୍ ପାଇଁ ପକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଫୋଲ୍ଡ ଓସାରକୁ ଫ୍ଲାଟ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 3)
- 8 ଇଣ୍ଟର ଫୋଲ୍ଡିଂ ସିଟ୍ ଲକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଡ୍ରେସିଂ ସ୍କୋର୍‌ରେ ରଖନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 4)

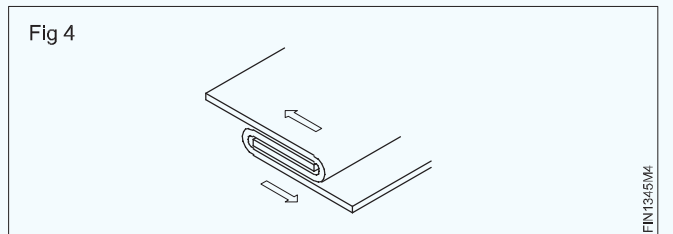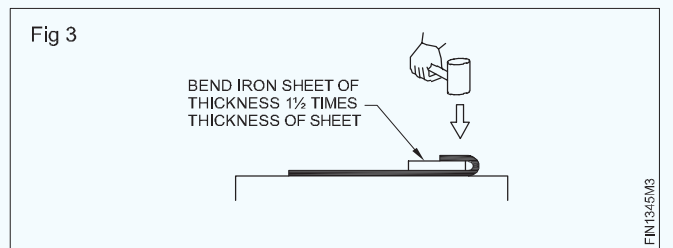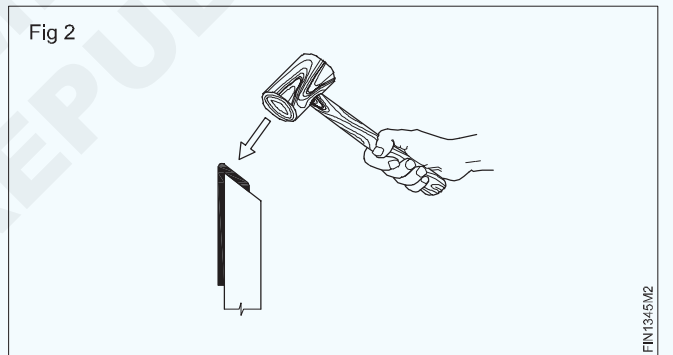


- 9 ଚିତ୍ର 5 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଖୋଲା ଗଣି (ସିମ୍) ପାଇବାକୁ, କାଠ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବନ୍ଧ କରିବାକୁ ଗଣିକୁ ଦବାନ୍ତୁ ।
- 10 ଚିତ୍ର 6 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଲକ୍ (ସିମ୍) ର ଏକ ଓସାରର ହସାଣ ଗ୍ରୋଭରର ସଠିକ୍ ଆକାର ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।

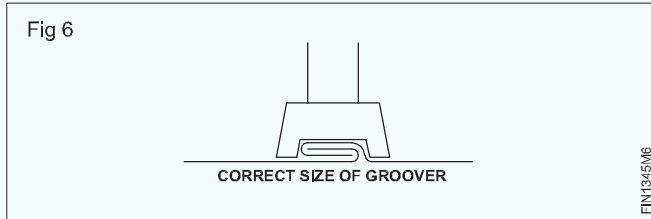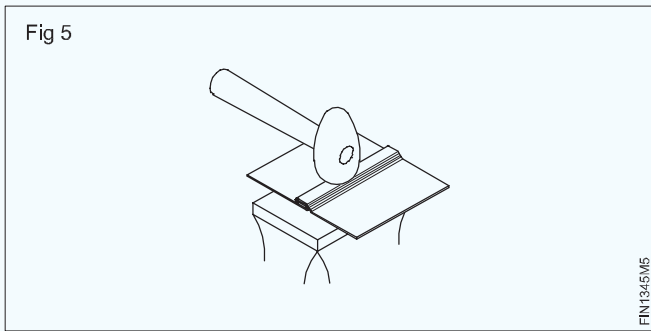


11 ଗ୍ରୋଭରକୁ ଫୋଲ୍ଡ ଉପରେ ରଖି ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ବଲ୍ ପେନ୍ ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ମାରନ୍ତୁ, ଗଣ୍ଠିକୁ ଲକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 7)

12 ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବା ଗଣ୍ଠି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

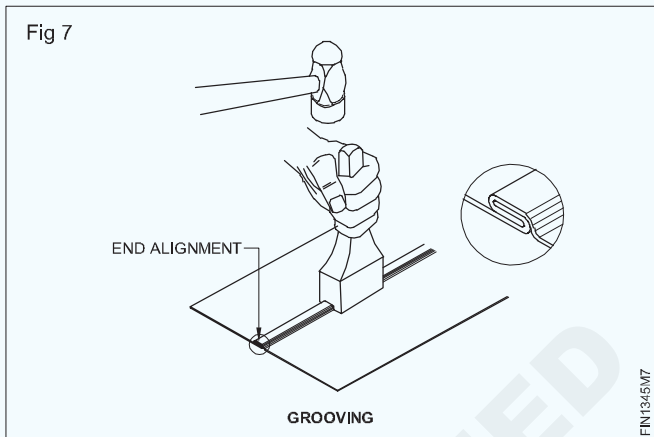


ଟାବ୍ଲ 6: ହାତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ଲାର ଏକ ସିଧା ଧାର ତାରଯୁକ୍ତ ଗଣ୍ଠି ତିଆରି କରିବା |



- 1 ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍କ ଏବଂ କଟ୍ ସିଟ୍ (ISSH 215 x 95 x 0.6mm G.I. ସିଟ୍)
- 2 ଏକ ଡ୍ରେସିଂ ସ୍ଲେଟ୍ରେ ଏକ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସିଟ୍ ସ୍ଲାଇସ୍ କରନ୍ତୁ |
- 3 ଶୀଟ୍ ର ଧାରରେ ଡି-କୁର୍ |
- 4 ଧାର ତାରଯୁକ୍ତ ଗଣ୍ଠି ପାଇଁ ଶୀଟ୍ ର ମୋଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ length ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର |
- 5 ସମୁଦାୟ ତାରର ଉତ୍ତାର 1/4 ଦୂରତାରେ ଶୀଟ୍ ଧାତୁର ଧାର ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଦୁଇଟି ଧାତି ଚିହ୍ନିତ କର |
- 6 ଷ୍ଟିଲ୍ ସ୍ଲେଟ୍ରେ ଡାହାଣ କୋଣରେ କିମ୍ବା କାଠ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ହ୍ୟାଟ୍ ଅଂଶରେ ଥିବା ଧାରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଥମ ଧାତିରେ ଫୋଲ୍ଡ କରନ୍ତୁ |
- 7 ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିହ୍ନିତ ଧାତିରେ ଏକ କାଟ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ହ୍ୟାଟ୍ ଅଂଶରେ 30୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଫୋଲ୍ଡ ତିଆରି କରନ୍ତୁ |
- 8 ତାରଯୁକ୍ତ ଧାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ length ଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଦିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ତାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |
- 9 ତାରକୁ ଫୋଲ୍ଡ ଧାରରେ ରଖି ଏବଂ ଡିମ୍ବିରି 1 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଏକ ଆଲ୍‌ଲି କିମ୍ବା ଆଲ୍‌ଲି ଅଂଶ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ କାଠ ମଲେଟ୍ ବ୍ଲାର ଧାରକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ |

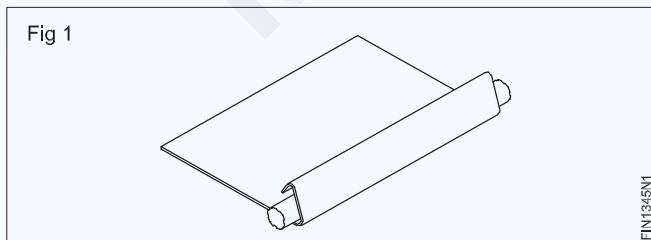

10 ଡିମ୍ବିରିରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି କାଠ ମଲେଟ୍‌କୁ ଆଘାତ କରି ତାରର ଚାରିପାଖରେ ଧାର ଗଠନ କର |

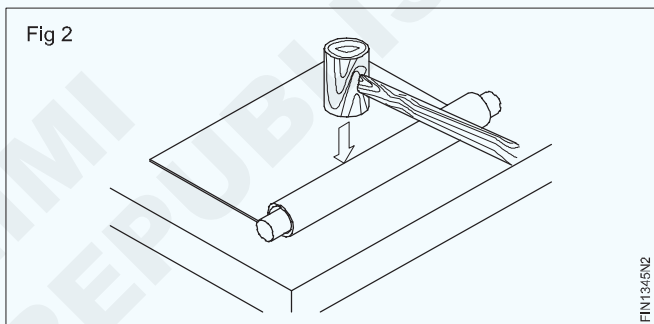


11 ଡିମ୍ବିରିରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି କାଠ ମଲେଟ୍‌କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଆଘାତ କରି ଆଲ୍‌ଲି କିମ୍ବା ଆଲ୍‌ଲି ଅଂଶର ଧାରରେ ତାରଯୁକ୍ତ ଧାର ଶେଷ କର |

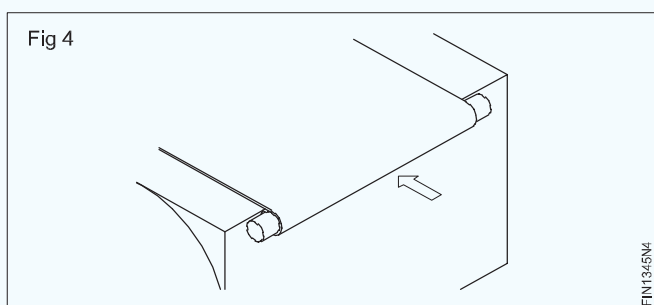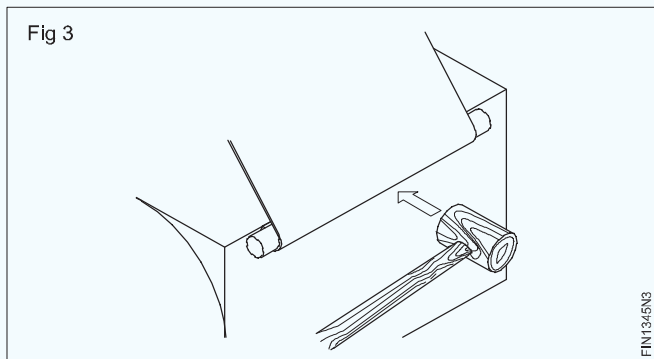

- 12 ଶେଷରେ, ଡିସ୍କ୍ରିରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଏକ ହ୍ୟାଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଂଶରେ ତାରଯୁକ୍ତ ଧାର ଶେଷ କର ।
- 13 ହ୍ୟାକସ୍ (ହ୍ୟାକସ୍ ଫ୍ରେମ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହ୍ୟାକସ୍ ବ୍ଲେଡ୍) ବ୍ୟବହାର କରି ଶେଷରେ ଅତିରିକ୍ତ ତାରକୁ କାଟିଦିଅ ।
- 14 ଏକ ସମତଳ ସୁଗମ ଫାଇଲ୍ ଦ୍ଵାରା ତାର ଶେଷକୁ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ।
- 15 ସିଧାସଳଖ ଧାର ତାରଯୁକ୍ତ ଗଣ୍ଠକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ।

Fig 5

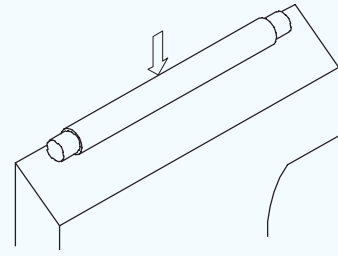


FN1345N6

ଟାଙ୍କ 7: ବକ୍ର ଧାରରେ ଏକକ ହେମିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଡବଲ୍ ହେମିଙ୍ଗ୍ ।

- 1 ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା ପଛଟି ଦ୍ଵାରା ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଶୀଟ୍ ରେ ଯୋଗଦେବା ଏବଂ ହେମିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭରା ସହିତ ସିଲିଣ୍ଡର (ଚିତ୍ର 1) ପାଇଁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବିକାଶ ଏବଂ ଲେଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ ।


Fig 1

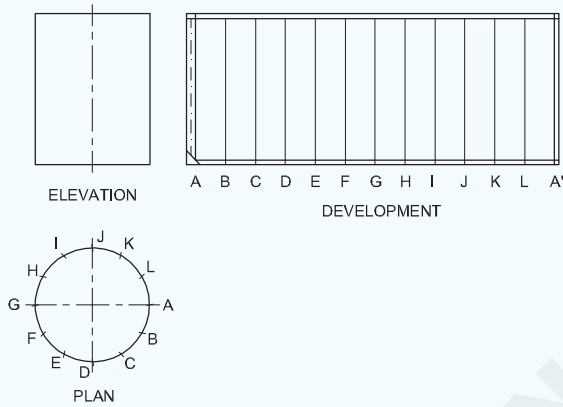

FN1345O1

- 2 ଏହାର ସଠିକତା ପାଇଁ pattern ଢାଞ୍ଚା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- 3 ପଦାର୍ଥର ସଠିକ୍ ଆକାର ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ।
- 4 pattern ଢାଞ୍ଚା କାଟି ଏହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସିଟ୍ ଧାତୁରେ ଗୁଣ୍ଡ ସହିତ ଲେପନ କରନ୍ତୁ ।
- 5 12 "ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥିତ ବ୍ୟବହାର କରି ନଟ୍ ସହିତ ପ୍ୟାଟର୍ନ କାଟନ୍ତୁ ।
- 6 150 ମିଲିମିଟର ଲମ୍ବା ଏକ ସମତଳ ଟିଙ୍କଣ ଫାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଧାରଗୁଡ଼ିକୁ ଡବଲ୍ କରନ୍ତୁ ।
- 7 ଲକ୍ ଗ୍ରୀଡ୍ ଗଣ୍ଠି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହ୍ୟାଟ୍ ଅଂଶ ଏବଂ ଏକ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଶୀଟ୍ ଧାତୁ pattern ଢାଞ୍ଚାର ଧାରକୁ ଫୋଲ୍ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 2) (ରେଫ୍। ସ୍କିଲ୍ କ୍ରମ)


Fig 2

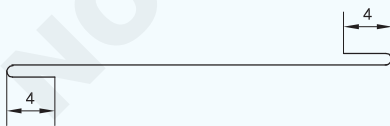

FN1345O2

- 8 ଏକ ଗୋଲାକାର ମାଣ୍ଡୁଲ୍ ଅଂଶ ଏବଂ ଏକ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର ଶୀଟ୍ ଧାତୁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଗଠନ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 3) (ରେଫ୍। ସ୍କିଲ୍ କ୍ରମ)


Fig 3

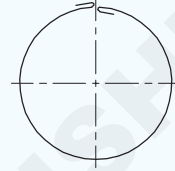

FN1345O3

- 9 ଫୋଲ୍ଡ ଏବଂ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛୁଙ୍କ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରୋଭର ବ୍ୟବହାର କରି ଲକ୍ ଗ୍ରୀଡ୍ ଗଣ୍ଠି ତିଆରି କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 4) (ରେଫ୍। ସ୍କିଲ୍ କ୍ରମ)


Fig 4

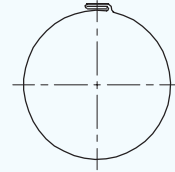

FN1345O4

- 10 ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ହେମିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ସିଲିଣ୍ଡରର ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୁଇଥର ହେମିଙ୍ଗ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହ୍ୟାଟ୍ ସ୍ପେକ୍ ଏବଂ ଟିନମ୍ୟାନ୍ସ ଆଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । (ରେଫ୍। ସ୍କିଲ୍ କ୍ରମ)
- 11 ଗୋଲାକାର ମାଣ୍ଡୁଲ୍ ଅଂଶ ଏବଂ ଏକ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ନିୟମିତ ଗୋଲାକାର ଆକାରରେ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 5)
- 12 ଗେଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସିଲିଣ୍ଡରର ଭିତରର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଗୋଲାକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

Fig 5

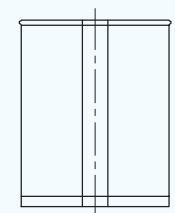

FN1345O5

କୌଶଳକ୍ରମ (Skill Sequence)


ଏକ ହ୍ୟାଟ୍ ଅଂଶ ବ୍ୟବହାର କରି ଡାହାଣ କୋଣରେ ଫୋଲ୍ଡିଂ | (Folding at right angle using a hatchet stake)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |

- ହ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଏବଂ ଏକ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସିଡ୍ ଧାତୁକୁ ଡାହାଣ କୋଣରେ ଫୋଲ୍ଡ କରନ୍ତୁ |

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଫୋଲ୍ଡିଂ ଲାଇନକୁ ଚିହ୍ନିତ କର |

ଚିତ୍ର 1 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଭୂସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ |

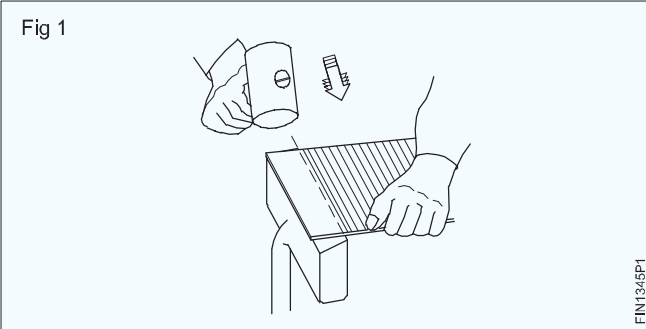


ଚିହ୍ନିତ ଫୋଲ୍ଡିଂ ଲାଇନକୁ ହ୍ୟାଟ୍ ଅଂଶର ବେଭେଲେଡ୍ ଧାରରେ ରଖନ୍ତୁ | ଅନ୍ୟ ପଟେ, ସାମାନ୍ୟ କୋଣାର୍କ ଗତି ବ୍ୟବହାର କରି କାଠ ମଲେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଖର୍ଚ୍ଚିତ ଧାରକୁ ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ କର |

ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଫୋଲ୍ଡିଂ ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିହ୍ନିତ ଫୋଲ୍ଡିଂ ଲାଇନରେ ହୋଇଥାଏ |

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଶେଷକୁ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 2)

ଷ୍ଟାଇଲ୍‌କର ସମାନ କୋଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଖର୍ଚ୍ଚିତ ଧାରକୁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ |


ଖର୍ଚ୍ଚିତ ଧାରକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆଘାତ କରନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗ୍ରଗତି କରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ଆଡ଼କୁ | ଏହା ଯୁନିଫର୍ମ ଫୋଲ୍ଡିଂ ଦେବ |

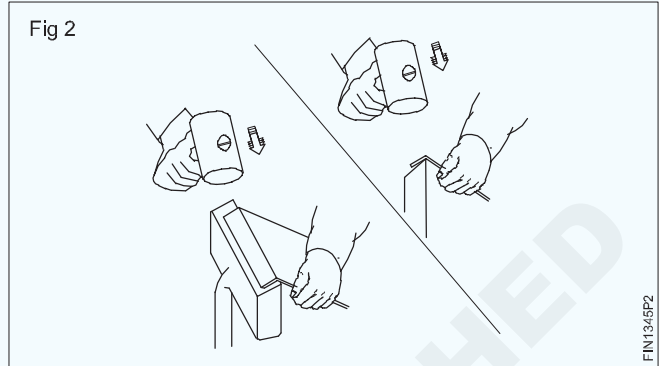

ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର 3 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଭୂଲମ୍ବ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଧାରକୁ ପାଖାପାଖି 90° କୁ ଫୋଲ୍ଡ କରନ୍ତୁ |

ଏକ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗେଲାର ବ୍ୟବହାର କରି p ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଅନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ |

ପୂର୍ବ ପଛଟି ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ |

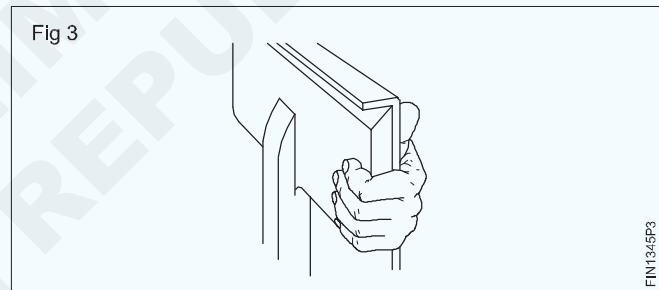



ଏକକ ହେମିଂ | (Single hemming)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |

- ହ୍ୟାଟ୍ ଅଂଶ ବ୍ୟବହାର କରି ଶୀର୍ଷ ଧାରରେ ଏକକ ହେମିଂ ତିଆରି କରନ୍ତୁ |


ଏକ ହ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଏବଂ ଏକ କାଠ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଖର୍ଚ୍ଚିତ ଧାର ଧାରକୁ ପ୍ରାୟ 90° ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋଲ୍ଡ କରନ୍ତୁ | (ରେଫ: ଏକ ହ୍ୟାଟ୍ ଅଂଶ ବ୍ୟବହାର କରି ଡାହାଣ କୋଣରେ ଫୋଲ୍ଡିଂ କରିବାର କାଠ ଶଳ କ୍ରମ)

ଚିତ୍ର 1 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଭୂଲମ୍ବ ଭାବରେ ରଖିବା, କାଠ ମଲେଟ୍ ସହିତ ଆଘାତ କରି ବଙ୍କା କୋଣ ବଢ଼ିବ | (ଚିତ୍ର 2)

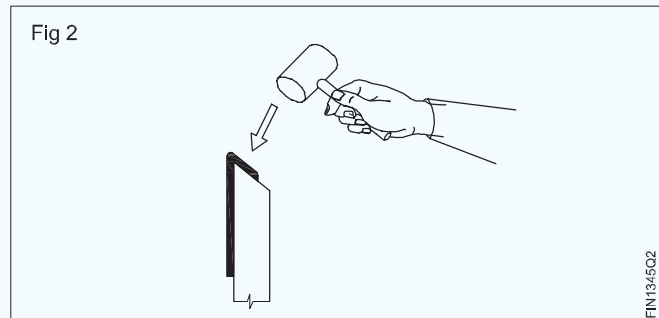
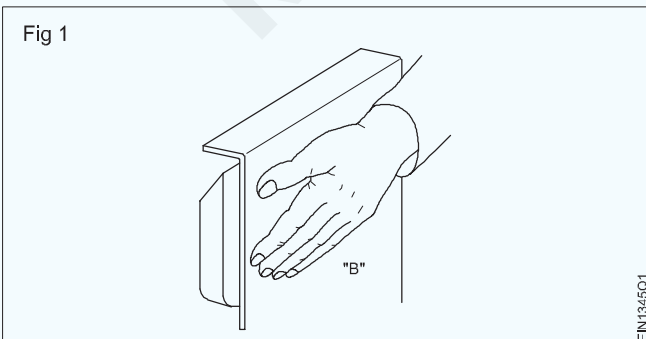


ବର୍ତ୍ତମାନର ଏକ ଖଣ୍ଡ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିତ୍ର 3 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଧାରକୁ ଚଟାନ୍ତୁ |

ଆବର୍ତ୍ତନା ଖଣ୍ଡକୁ କା over ଦିଅ ଏବଂ ଚିତ୍ର 4 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି କୋଣାର୍କ ସ୍ଥିତିରେ ଶେଷ ମୁହାଁ ମଲେଟ୍ ସହିତ ଏହାକୁ ଆଘାତ କରି ଫୋଲ୍ଡିଂ ଧାର କର |

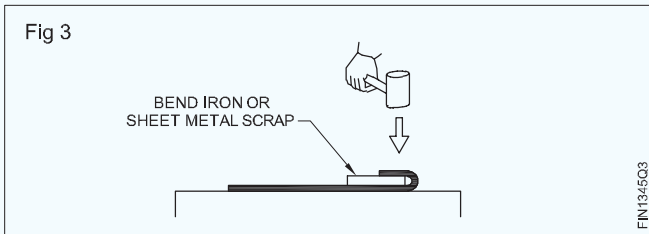

ଝାକିସିପ୍ ର ଧାର ଏବଂ ପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ଯେକ gap ଶସି ବ୍ୟବଧାନ ପାଇଁ ଧାର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 5)

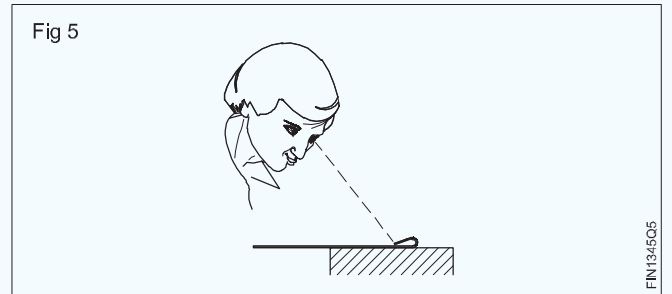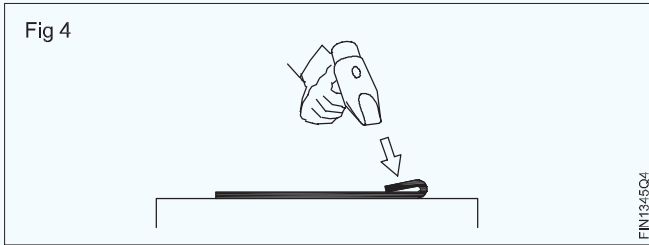

ଯଦି ଅଛି, ଯୁନିଫର୍ମ ହେମିଙ୍ଗ ପାଇବା ପାଇଁ ଧାର ଶେଷ କରନ୍ତୁ ।

ଫୋଲ୍ଡେଡ୍ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନ୍ୟଥା ଏହା ଫାଟିପାରେ ।


ମାର୍କିଂ ଏବଂ ଫୋଲ୍ଡିଂ | (Marking and folding)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।


- ଡବଲ୍ ହେମିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଭରା ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ।
- ହ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟେକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଶୀଟ୍ ର ଧାରରେ ଡବଲ୍ ହେମିଙ୍ଗ କର ।

ପ୍ରଥମ ହେମିଙ୍ଗ ଭରାକୁ ଡବଲ୍ ହେମିଙ୍ଗ ତାଳମେନ୍ତୁ ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟବହାର ହେବାକୁ ଥିବା ଶୀଟ୍ ର 2 ଗୁଣ ମୋଟା ।


ସିଟ୍ ଧାତୁକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରନ୍ତୁ; ଏକ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ହ୍ୟାଟ୍ ଅଂଶରେ 900 ରୁ ଅଧିକ ଫୋଲ୍ଡ ହେବ । (ଚିତ୍ର 1)

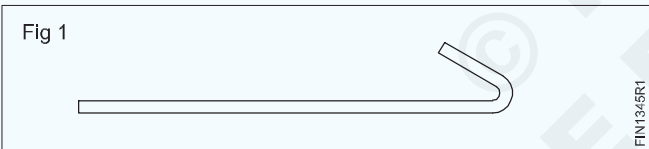


ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଡ୍ରେସିଂ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଫୋଲ୍ଡେଡ୍ ଧାରକୁ ଫ୍ଲାଟ୍ କରନ୍ତୁ । ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଫୋଲ୍ଡେଡ୍ ଏଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି gap ଫାଙ୍କ ନାହିଁ । (ଚିତ୍ର 2)

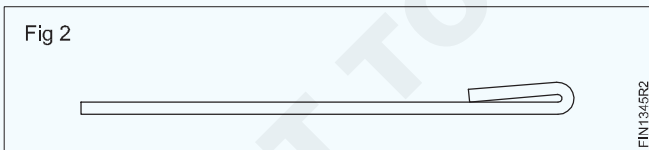


ଦ୍ୱିତୀୟ ଫୋଲ୍ଡ ପାଇଁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରି ଶୀଟ୍ ର ଘନତା ସହିତ ସମାନ ଦୂରତାରେ ଫୋଲ୍ଡେଡ୍ ଧାରରୁ ଏକ ରେଖା ଚିହ୍ନଟ କର । (ଚିତ୍ର 3)

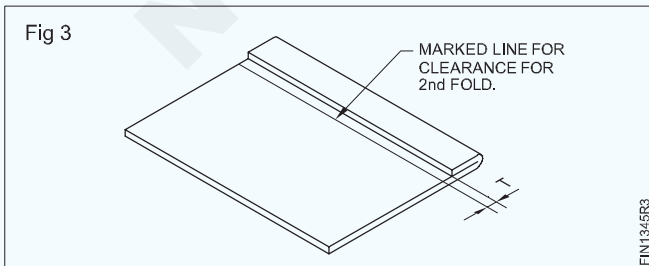

ଝାକିସିପ୍ ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଧରି ରଖନ୍ତୁ, ଚିହ୍ନଟ ରେଖା ସହିତ ହ୍ୟାଟ୍ ଅଂଶର ବେଭେଲଡ୍ ଧାର ସହିତ ମେଳ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଧାରକୁ ପାଖାପାଖି 900 କୁ ଫୋଲ୍ଡ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 4)

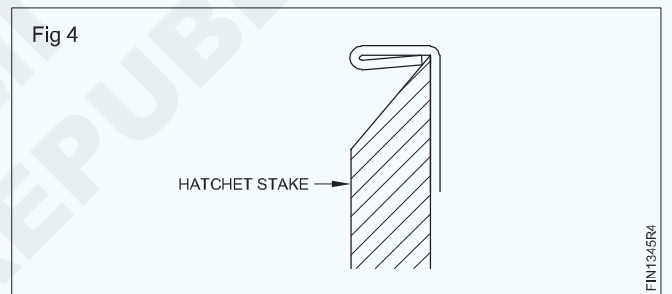


ବର୍ତ୍ତମାନ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଡ୍ରେସିଂ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଧାରକୁ ଆଗକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 5)

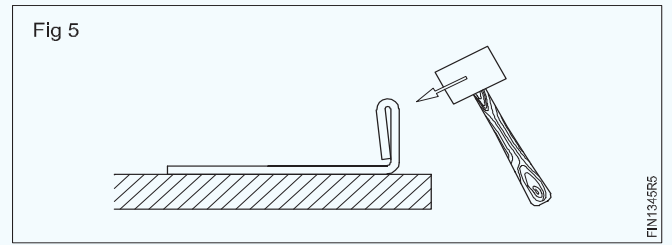

ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କୌଣସି gap ଫାଙ୍କ ବିନା ଧାରକୁ ଫ୍ଲାଟ୍ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 6)

ସମତଳତା ଏବଂ ସରଳତା ପାଇଁ ଡବଲ୍ ହେମିଙ୍ଗ ଧାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ।

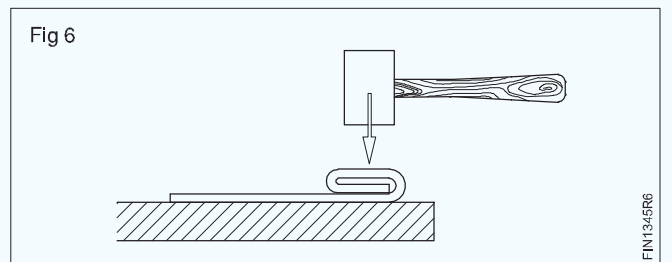


ମିଳିତ ପ୍ୟାନଡ଼୍ | (Paned down joint)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।



• ଅଂଶ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ୟାନଡ଼୍ ଡାଉନ୍ ଗଣ୍ଠି (ଏକକ ସିମ୍) ଶେଷ କରନ୍ତୁ ।

ସିଙ୍ଗଲ୍ ସିମ୍ ପାଇଁ ସେଟିଂ ଡାଉନ୍ ଅପରେସନ୍ (ପ୍ୟାନଡ଼୍ ଡାଉନ୍ ଗଣ୍ଠି) ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନୁଯାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କରାଯିବା ଉଚିତ (ଚିତ୍ର 1) ।

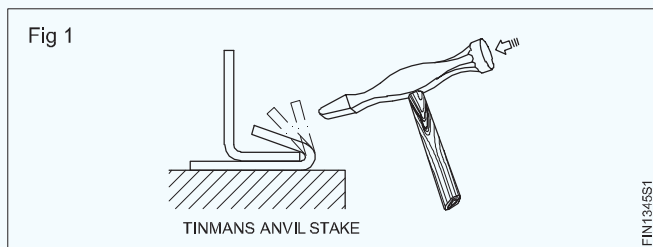

ଧାତୁର ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ଏବଂ ବାକ୍ଲି ତଳ ଧାରରେ ଘଟିଥାଏ (ଚିତ୍ର 2)

ସମସ୍ତ ସିଙ୍ଗଲ୍ ସିମ୍ (ପ୍ୟାନଡ଼୍ ଡାଉନ୍ ଗଣ୍ଠି) (ଚିତ୍ର 3) ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

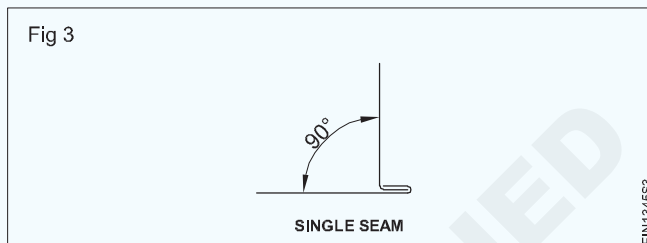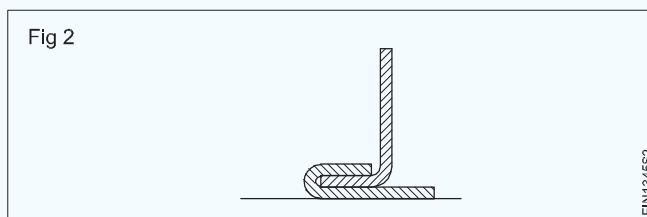


ସେଟିଂ ଏବଂ ଡବଲ୍ ସିମ୍ କରିବା | (Setting and double seaming)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।


• ଅର୍ଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଂଶ ଏବଂ ବର୍ଗ ଅଂଶରେ ଗଣ୍ଠିକୁ ରଖନ୍ତୁ ।

• ନକ୍ ଅପ୍ ଗଣ୍ଠି (ଡବଲ୍ ସିମ୍) ଶେଷ କର ।


ନକ୍ ଅପ୍ ସିମ୍ ପାଇଁ, ପ୍ୟାନଡ଼୍ ଡାଉନ୍ ଗଣ୍ଠି ଚର୍ଚ୍ଚ ଅପ୍ । ପ୍ୟାନଡ଼୍ ଡାଉନ୍ ଗଣ୍ଠିକୁ ଅଧା ଚନ୍ଦ୍ର ଅଂଶରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିତ୍ର 1 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଏକ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ।

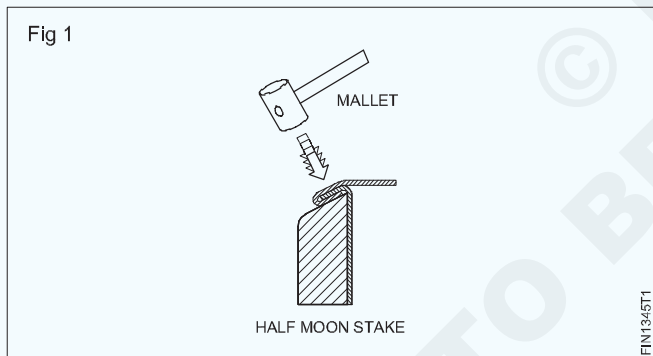


କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତରେ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିତ୍ର 2 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଏକ କୋଣରେ ମଲେଟ୍ ସହିତ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ।

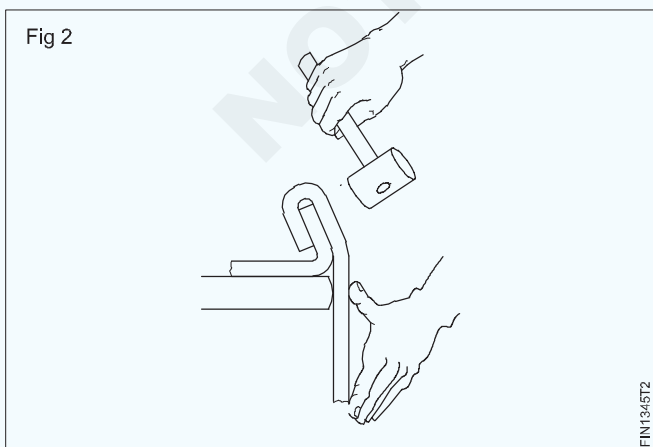

ଚିତ୍ର 3 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ସମୁଦ୍ରର ଚାରିପାଖରେ ମଲେଟ୍ ସହିତ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରୁଥିବାବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଙ୍କା କୋଣ ବଢାନ୍ତୁ ।


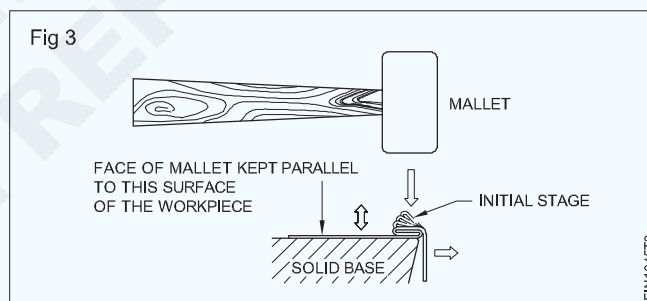


ଚିତ୍ର 4 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପ୍ଲାନ୍ ହାମର ବ୍ୟବହାର କରି ଡବଲ୍ ସିମ୍ (ନକ୍ ଅପ୍ ଗଣ୍ଠି) ଟାଣନ୍ତୁ ।

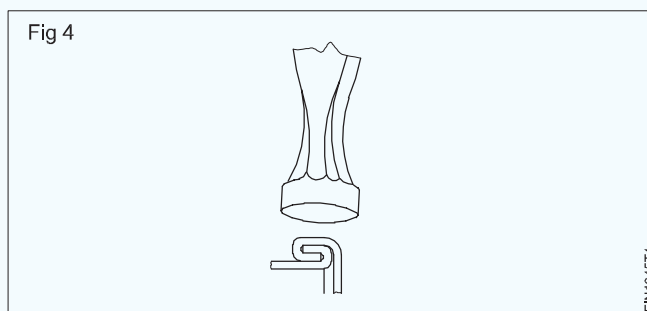

ଗଣ୍ଠିର ଧାରକୁ ବର୍ଗ ଚଟାଣରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିତ୍ର 5 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଯୋଜନା କରୁଥିବା ହାତୁଡ଼ି ସହିତ ତଳ ଅଂଶକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ।

ସମସ୍ତ ଡବଲ୍ ସିମ୍ (ନକ୍ ଅପ୍ ଗଣ୍ଠି) ଚିତ୍ର 6 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

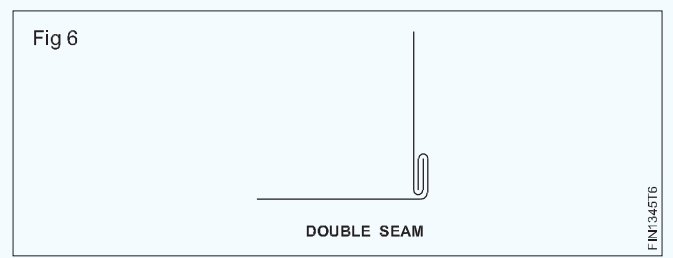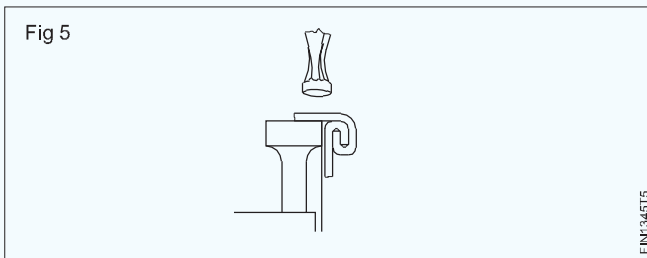

ମାର୍କିଂ ଏବଂ ଲକ୍ ଗ୍ରୋଭ୍ ଗଣ୍ଠି ଗଠନ | (Marking and forming lock grooved joint)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

- ଡବଲ୍ ହେମିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ।
- ଏକ ହ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟେକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ସିଟ୍ ଧାତୁର ଧାରରେ ଡବଲ୍ ହେମିଙ୍ଗ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ।

ପ୍ରଥମେ ସିମର ପ୍ରବଳ ମୋଟେଇ ପାଇଁ ଫୋଲ୍ଡ ସାଇଜ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ଫୋଲ୍ଡ ସାଇଜ୍ = ଲକର ମୋଟେଇ - ସାମଗ୍ରୀର ଘନତାର 3 ଗୁଣ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋଲ୍ଡ ସାଇଜ୍ ରୁ ଲକ୍ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରୀଡ୍ ଗଣ୍ଠି ପାଇଁ ସମୁଦାୟ ଭଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ।


ସମୁଦାୟ ଭଲ = $(3 \times \text{ଫୋଲ୍ଡ ଆକାର})$ (ସିଟ୍ ର ମୋଟେଇ 6 x)

ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ଯଦି ଲକର ମୋଟେଇ 6 ମିମି ଏବଂ ମୋଟା 0.5 Mm ମିମି ତେବେ ଫୋଲ୍ଡ ସାଇଜ୍ = $6 - (3 \times 0.5) = 4.5$ ମିମି ।

ସମୁଦାୟ ଭଲ = $(3 \times 4.5) (6 \times 0.5) = 13.5 + 3 = 16.5$ ମିମି ।

ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ଉପରେ ସମୁଦାୟ ଭଲର 1/3 ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ସିଟ୍ ଉପରେ ମୋଟ ଭଲର 1/3 ଏବଂ 2/3 ଦୂରତାରେ ରେଖା ଚିହ୍ନିତ କର ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ଯଦି ସମୁଦାୟ ଭଲ 16.5 ମିମି ଅଟେ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ଉପରେ ଧାରରୁ 5.5 ମିମି ଦୂରରେ ଏବଂ ଦୁଇଟି ସିଟ୍ 5.5 ମିମି ଏବଂ 11.00 ମିମି ଦୂରତାରେ ରେଖା ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ (ଚିତ୍ର 1)

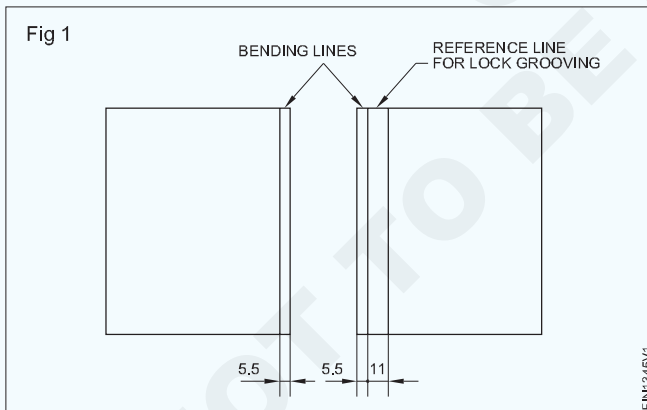


ଏକ କାଠ ମଲେଟ୍ (ଚିତ୍ର 2) ବ୍ୟବହାର କରି ହ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟେକ୍ ଉପରେ ଖାର୍ଚ୍ଚସିମ୍ କୁ 900 ରୁ ଅଧିକ ଫୋଲ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା'ପରେ ଚିତ୍ର 3 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି 1.5 ଗୁଣ ମୋଟା ବେଣ୍ଟ ସିଟ୍ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କାଠ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଧାରକୁ ଚଟାନ୍ତୁ । ଏହା ଏକ ଛୁକ୍ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ।


ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଛୁକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ।

ଖାର୍ଚ୍ଚକୁ ଡ୍ରେସିଂ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖ । (ଚିତ୍ର 4)


ଇଣ୍ଟରଲକ୍ କରିବାବେଳେ, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଇଣ୍ଟରଲକ୍ ସମାନ୍ତରାଳ ଏବଂ ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୃଢ଼ tight ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ।

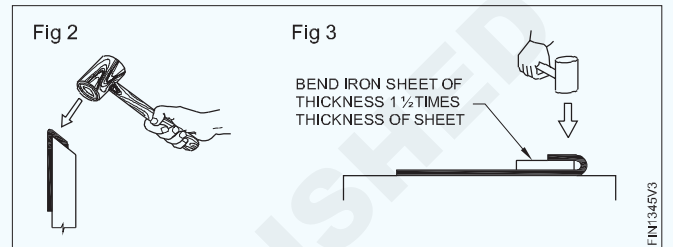

ଗ୍ରୀଡ୍ ଗଣ୍ଠି (ସିମ୍) ପାଇବାକୁ, କାଠ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଗଣ୍ଠିକୁ ଦବାନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 5)

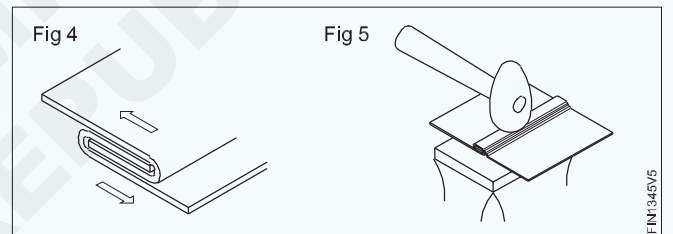



ଲକ୍ (ସିମ୍) ର ଏକ ପ୍ରସ୍ତର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରୋଭର ଚୟନ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ସଠିକ୍ ସାଇଜ୍ ଗ୍ରୋଭର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ଖୋଲା ଗଣ୍ଠିର ଅନୁପମୁକ୍ତ ଚାଲା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ (ଚିତ୍ର 6) ।

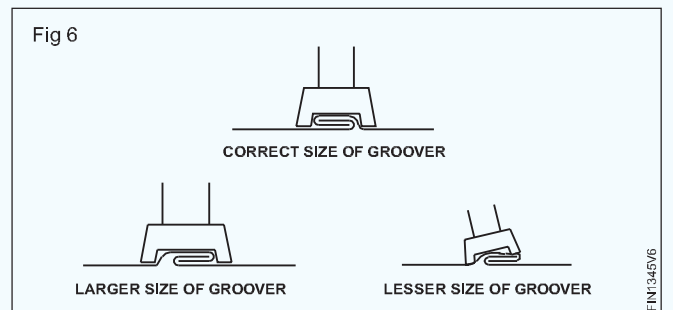

ଚିତ୍ର 7 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଗ୍ରୋଭରକୁ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖନ୍ତୁ । ଗୋଟିଏ ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରୋଭରକୁ ଧରି ଅନ୍ୟ ପଟେ ବଲ୍ ପେନ୍ ହାତୁଡ଼ି ସହିତ ଗ୍ରୋଭରର ଉପରି ଭାଗକୁ ଆଘାତ କର ଏବଂ ଖାଲକୁ କ୍ଲିର୍ କର । ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଖୋଲା କ୍ଲିର୍ କରନ୍ତୁ ।

ଗ୍ରୋଭର ଦୈର୍ଘ୍ୟ length ର ପ୍ରତ୍ୟେକ 1/3 ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢାନ୍ତୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଖୋଲା କ୍ଲିର୍ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ଚିତ୍ର 8)

ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରୋଭର ଏବଂ ହାତୁଡ଼ି ସହିତ ଲକ୍ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରୀଡ୍ ଗଣ୍ଠି (ସିମ୍) ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ।

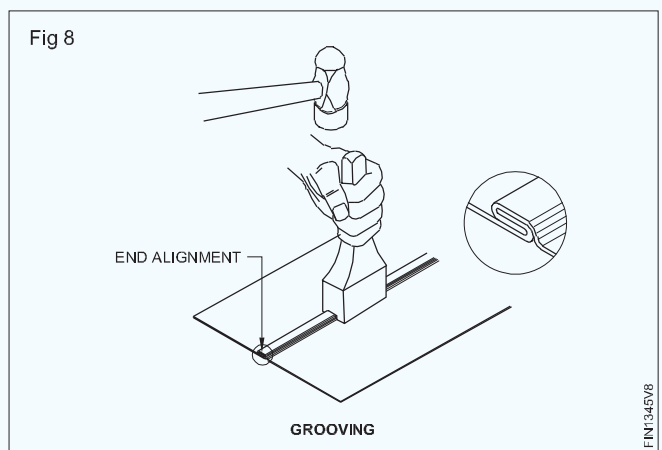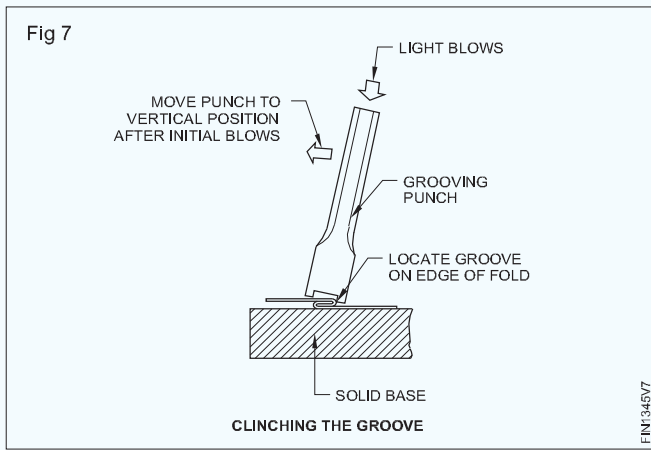

ହାତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କଠିନ ହେବା ପାଇଁ ତାରଯୁକ୍ତ ସିଧା ଧାର ତିଆରି କରିବା | (Making wired straight edge for stiffening by hand process)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |

- ତାରଯୁକ୍ତ ଭିତ୍ତି ଏବଂ ସମୁଦାୟ ଲମ୍ବ ଗଣନା କରନ୍ତୁ |
- ତାରର ଚାରିପାଖରେ ଧାର ଗଠନ କର ଏବଂ ଏକ ହ୍ୟାଟ୍ ଅଂଶ ଭାବରେ ଶେଷ କର |

ଦିଆଯାଇଥିବା ତାରର ବ୍ୟାସ 'd' ଏବଂ ସିଡ୍ ଘନତା 't' ପାଇଁ ତାରଯୁକ୍ତ ଭିତ୍ତି ଗଣନା କର |

ତାର ଭିତ୍ତି = ତାରର ମୋଟେଇର 2.5। 2.5 ଗୁଣ |

ପାର୍ଶ୍ୱର ମୋଟ ଲମ୍ବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ |

ସମୁଦାୟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ length = ପାର୍ଶ୍ୱ ତାର ତାର ଭିତ୍ତିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ length |

ଏକ ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥିତ ବ୍ୟବହାର କରି ସିଡ୍ ଧାତୁକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଆକାରରେ କାଟନ୍ତୁ |

ଡ୍ରେସିଂ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସିଡ୍ କୁ ଏକ ମଲେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଫ୍ଲାଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କଟା ଧାରକୁ ଏକ ସମତଳ ଚିକ୍କଣ ଫାଇଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଡେବୁୟ କରନ୍ତୁ |


ସମୁଦାୟ ତାରଯୁକ୍ତ ଭିତ୍ତିର 1/4 ଦୂରତାରେ ଶୀର୍ଷ ଧାତୁର ଧାର ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଦୁଇଟି ଧାତି ଚିକ୍କିତ କର |

ଝିଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଡାହାଣ କୋଣରେ କିମ୍ବା କାଠ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ହ୍ୟାଟ୍ ଅଂଶରେ ଥିବା ଧାରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଥମ ଧାତିରେ ଫୋଲ୍ କରନ୍ତୁ |


ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିକ୍କିତ ଧାତିରେ 30 ° ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ କାଠ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ହ୍ୟାଟ୍ ଅଂଶରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଫୋଲ୍ କରନ୍ତୁ |

ତାରଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ଧାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ length ଠାରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଏକ ତାର ନିଅ |


ତାରକୁ ଫୋଲ୍ ଧାରରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ଆକ୍ସିଲ୍ କିମ୍ବା ଆକ୍ସିଲ୍ ଅଂଶକୁ ଆଧାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ କାଠ ମଲେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଧାରକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 1)

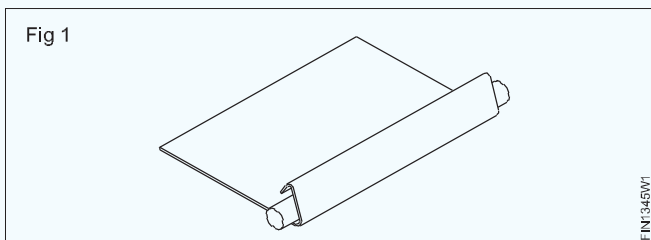


କାଠ ମଲେଟ୍‌କୁ ଆଘାତ କରି ତାର ଚାରିପାଖରେ ଧାର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 2)

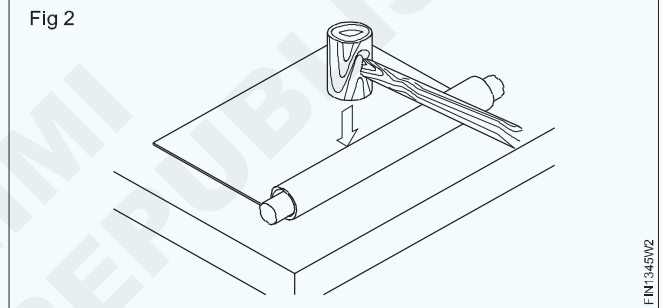



ଯଦି ଧାର ବହୁତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ଚିତ୍ର 3 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଦିଗରେ blows ଟିକା ଦିଅ |

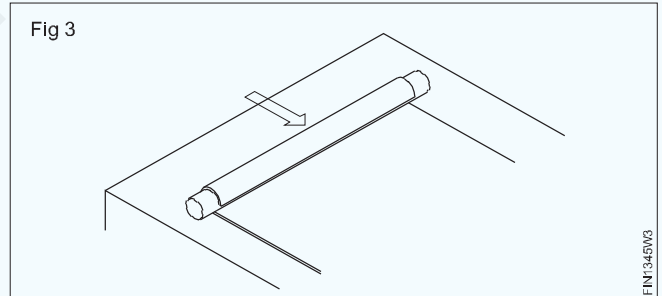


ଯଦି ଧାରଟି ବହୁତ ପ୍ରଶସ୍ତ ତେବେ i ଦେଖାଯାଇଥିବା ଦିଗରେ blows ଟିକା ଦିଅନ୍ତୁ |

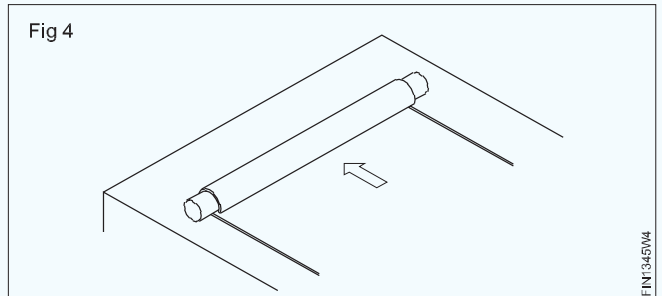

ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ କାଠ ମଲେଟ୍‌କୁ ଆଘାତ କରି ଆକ୍ସିଲ୍ କିମ୍ବା ଆକ୍ସିଲ୍ ଅଂଶର ଧାରରେ ତାରଯୁକ୍ତ ଧାର ଶେଷ କର | (ଚିତ୍ର ୫ & 6)

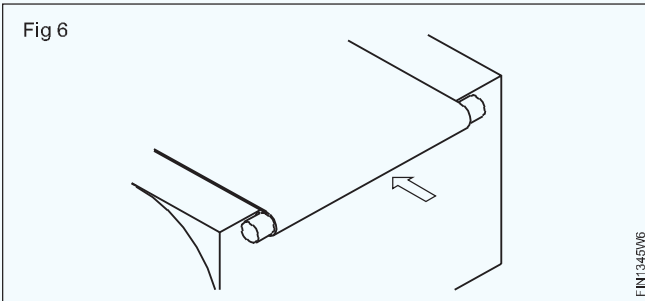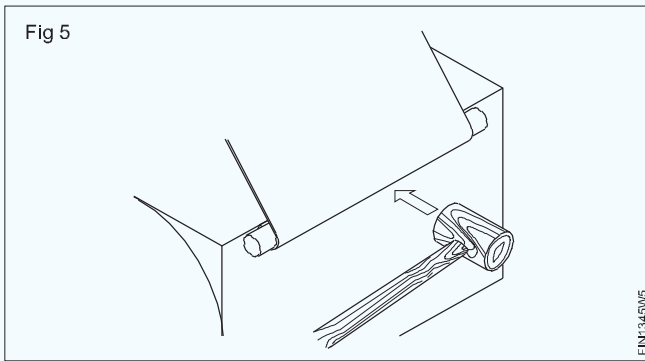

ଶେଷରେ ଚିତ୍ର 7 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଏକ ହ୍ୟାଟ୍ ଅଂଶରେ ତାରମୁକ୍ତ ଧାର ଶେଷ କର ।

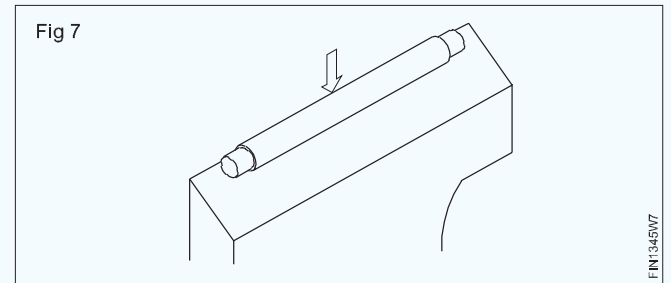

ଅବଶିଷ୍ଟ ତାରକୁ ଶେଷରେ କାଟିଦିଅ ।

ଏକ ସମତଳ ସୁଗମ ଫାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ତାରର ଶେଷକୁ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ।

ହାତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତି ଗଠନ | (Forming cylindrical shape by hand process)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

- ହାତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର ଏକ ସାଦା ସିଟ୍ ଗଠନ କରନ୍ତୁ ।

ଛାଆର ସଠିକ ଆକାର ଏବଂ ଆକୃତି ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ । (କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର)


ବେଞ୍ଚ ଫ୍ରେମ୍ରେ ମାଣ୍ଡେଲ୍ ଅଂଶକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ।

ମାଣ୍ଡେଲ୍ ର ଅକ୍ଷୀୟ ରେଖା ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେଟ୍ ଏବଂ ବଙ୍କା କର । (ଚିତ୍ର 1)

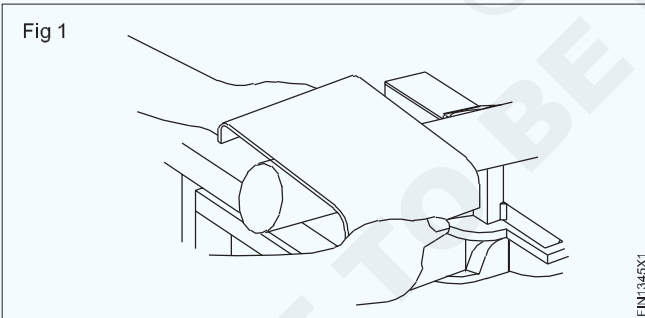


ଧୀରେ ଧୀରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ହାତରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିରେ ଗଠନ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 2& 2A)

ବାହ୍ୟ ଗେଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସାର ଗୋଲାକାରତା ପାଇଁ ଗଠିତ ସିଲିଣ୍ଡର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । ଗୋଲାକାର ଯାଞ୍ଚ କରିବାର କୌଶଳ iii କ୍ରମର ଚିତ୍ର 2 ।

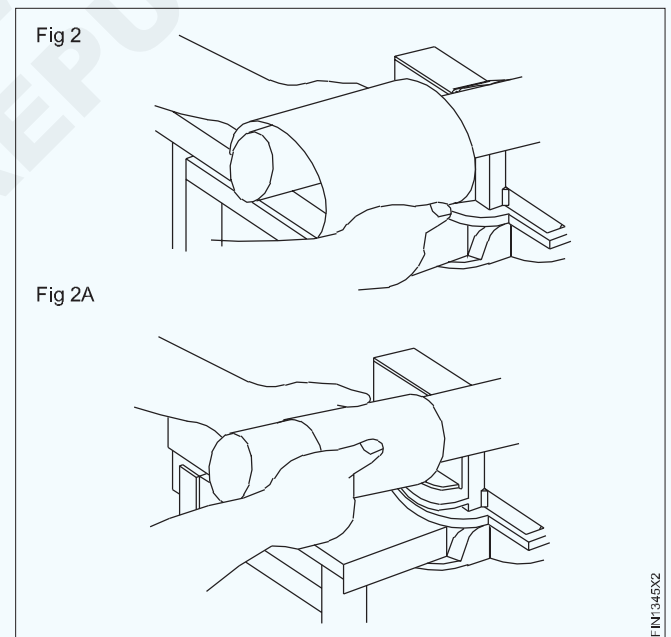

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଂଶର ଅକ୍ଷୀୟ ରେଖା ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଚିତ୍ର 3 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଧାରଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ମେଳ ହେବ ନାହିଁ ।

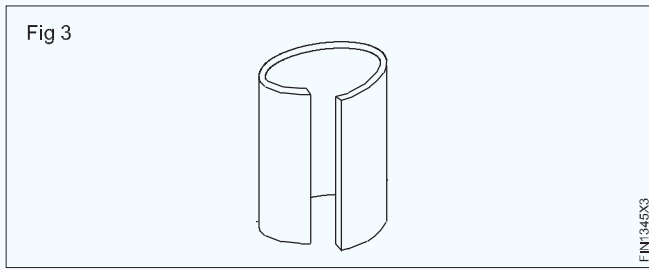

ହାତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଏକ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଲକ୍ ଗ୍ରୀଭ୍ ଗଣ୍ଠି ତିଆରି କରିବା | (Making lock grooved joint on a cylinder by hand process)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |

- ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରୋଭର ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଏକ ଲକ୍ ଗ୍ରୀଭ୍ ଗଣ୍ଠି ତିଆରି କରନ୍ତୁ |

ଢାଞ୍ଚାରେ ସଠିକ୍ ମାର୍କିଂ ପାଇଁ, ଲକ୍ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରୀଭ୍ ଗଣ୍ଠି ତିଆରି ପାଇଁ ଉଭା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |


ଉପାଧକ୍ଷ କିମ୍ବା ବେଞ୍ଚ ପ୍ଲେଟ୍‌ରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଂଶକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ |

ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଂଶର ବେଭେଲଡ୍ ଧାରରେ ବଙ୍କା ରେଖା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 1)

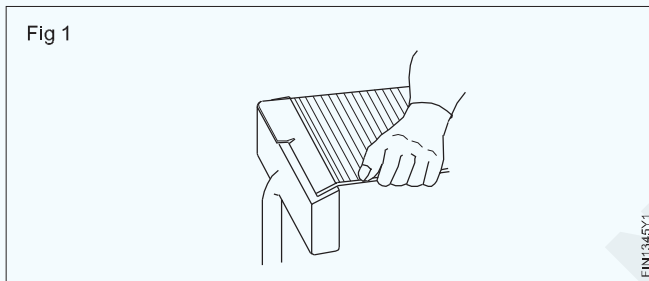


ଅସମାନ ଫୋଲ୍‌ଡିଂକୁ ଏଡାଭବା ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଂଶର ବେଭେଲଡ୍ ଧାରରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବଙ୍କା ରେଖା ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |

ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଂଶ ଏବଂ ଏକ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡରେ ହୁକ୍ ଗଠନ କରନ୍ତୁ |

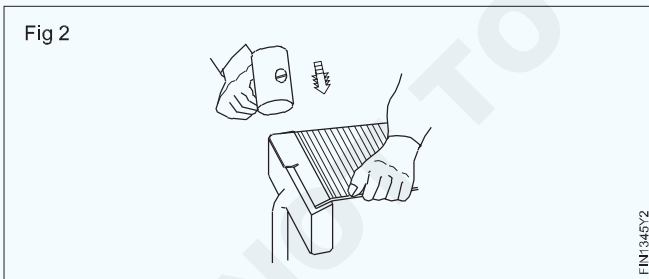


ଏକ ଗୋଲାକାର ମାଣ୍ଡୁଲ୍ ଅଂଶ ବ୍ୟବହାର କରି ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ଆକାରରେ ସିଟ୍ ଗଠନ କରନ୍ତୁ | (ପୂର୍ବ କୌଶଳ iii କ୍ରମକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ) |


ଚିତ୍ର 3 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଶେଷରେ ହୁକ୍‌କୁ ଇଣ୍ଟରଲକ୍ କରନ୍ତୁ |

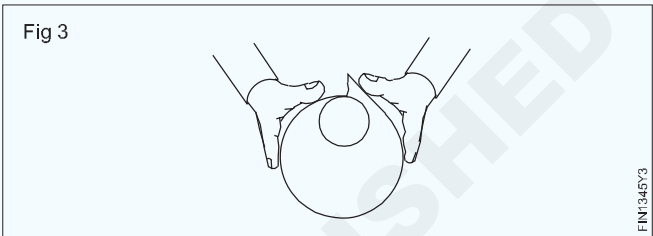

ଏକ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ହାଲୁକା ଆଘାତ ଦ୍ୱାରା ହୁକ୍‌କୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ | ଏହା ହେଉଛି ଖୋଲା ସିମ୍ | (ଚିତ୍ର 4)

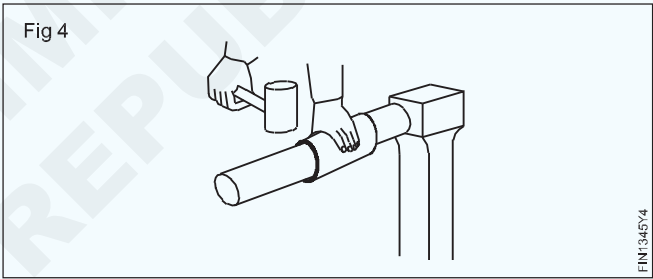

ଚିତ୍ର 5 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଗ୍ରୀଭ୍ ସିମ୍ କୁ ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରୋଭର ଏବଂ ହାତୁଡ଼ି ସହିତ ଲକ୍ କରନ୍ତୁ |

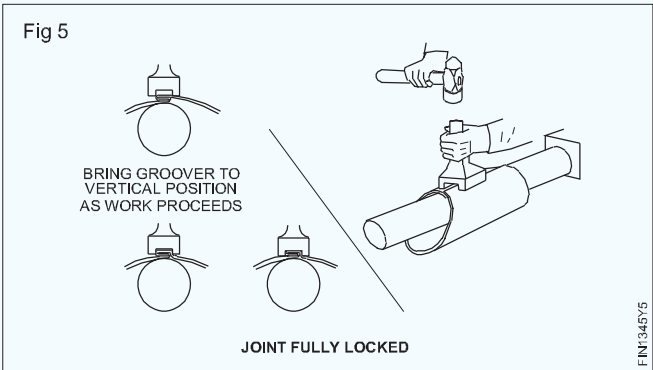

ଗଠିତ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଏକ ଗୋଲାକାର ମାଣ୍ଡୁଲ୍ ଅଂଶ ଏବଂ ଏକ କାଠ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ନିୟମିତ ଗୋଲାକାର ଆକାରରେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ |

ଏକ ବକ୍ର ଧାରରେ ଗୋଟିଏ ହେମିଙ୍ଗ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ | (Make a single hemming on a curved edge)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |

• ଆତ୍ମିକ୍ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ହାତୁଡ଼ି ସେଟିଂ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ବକ୍ର ଧାରରେ ଗୋଟିଏ ହେମିଙ୍ଗ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ |


ଏକ ମାର୍କିଂ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଗଠିତ ଶରୀର ଉପରେ ହେମିଂ ଭିତ୍ତି ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ |

ଉପାଧିକ୍ଷ କିମ୍ବା ବେଞ୍ଚ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆତ୍ମିକ୍ ଅଂଶକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ |


ଝାଙ୍କସିପ୍ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ଯେପରି ଚିହ୍ନିତ ରେଖା ଅଂଶର ଧାର ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହୁଏ (ଚିତ୍ର 1) ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ପ୍ରାୟ 100 କୋଣରେ ଥାଏ |

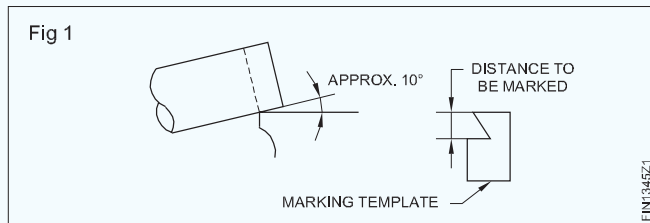

ଏକ ସେଟିଂ ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଛୋଟ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ ଗଠନ ପାଇଁ ଚିହ୍ନିତ ରେଖା ସହିତ ଝାଙ୍କସିପ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏବଂ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କର | (ଚିତ୍ର 2)

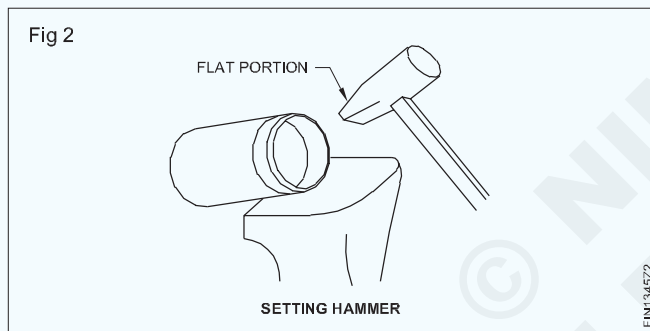


ଚିତ୍ର 3 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଫ୍ଲେଞ୍ଜ ଗଠନ କରିବା ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି କୋଣ ବଢ଼ାନ୍ତୁ increase |

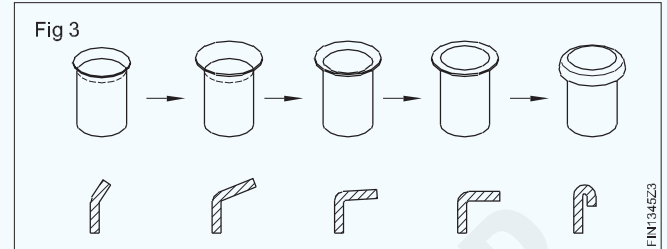

ଏକ ମଲେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଗୋଲାକାର ମାଣ୍ଡୁଲ୍ ଅଂଶରେ ହେମିଙ୍ଗ୍ ଧାର ଶେଷ କର | (ଚିତ୍ର 4)

ସିଲିଣ୍ଡରର ବିକୃତ ଶରୀରକୁ ଗୋଲାକାର ମାଣ୍ଡୁଲ୍ ଅଂଶ ଏବଂ ଏକ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଲାକାର ଆକାରରେ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ |

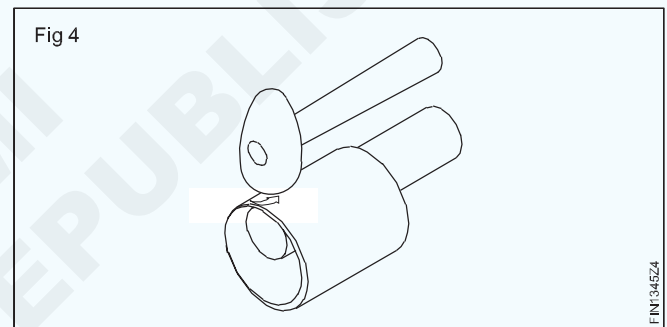

ଖୋଲା ଏବଂ କଠିନ ପଞ୍ଜ ବ୍ୟବହାର କରି ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ | (Punch holes using hollow and solid punches) Punch holes using hollow and solid punches

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଖୋଲା ପଞ୍ଜ ବ୍ୟବହାର କରି ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ |
- ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ସ୍ ବଦଳାନ୍ତୁ |
- କଠିନ ପଞ୍ଜ ବ୍ୟବହାର କରି ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ |

TASK 1

Ø8, R8, 62, 78, 48, 2, RUBBER SHEET 2.0 THICK

TASK 2

30, 25, 1.6, 90, 30, Ø6 - 2 HOLES (HOLES TO BE PUNCHED WITH SOLID PUNCH), R15

1	ISSH 145 x 40 x 1.6	-	G.I SHEET	01	-	1.3.46
1	78x48x2.0	-	RUBBER	01	-	1.3.46
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.

SCALE 1:1

PUNCH HOLE USING HOLLOW AND SOLID PUNCH

TOLERANCE :


TIME

CODE NO. FI20N1346E1

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)


ଟାସ୍କ :: ହୋଲ୍ ପଞ୍ଚ ବ୍ୟବହାର କରି ପଙ୍କ୍ ହୋଲ୍ ।

- ରବର ସିଟ୍ 78x48x2mm ଆକାରରେ କାଟନ୍ତୁ ।
- ଷ୍ଟିଲ୍ ନିୟମ ଏବଂ ପେନ୍ସିଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଛିଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପରିମାପ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ।
- ଟାସ୍କ in ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଗ୍ୟାସେଟର ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକୃତି ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ।
- ଏକ କମ୍ପାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସର୍କଲ୍ (ଛିଦ୍ର) ଏବଂ ଆର୍କ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ ।
- ଟାସ୍କ in ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଗ୍ୟାସେଟର ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକୃତି ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ।
- ଛିଦ୍ର ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କୃତର ପାରିପାର୍ଶ୍ବରେ ବସିବା ପାଇଁ ହୋଲ୍ ପଞ୍ଚ କଟିଙ୍ଗ୍ ଧାରକୁ ଖୋଜ । (ଚିତ୍ର 1)
- ଏକ ବଲ୍ ପେନ୍ ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ଛିଦ୍ର କାଟିବା ପାଇଁ ହୋଲ୍ ପଞ୍ଚ ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- କଞ୍ଚା ବ୍ୟବହାର କରି ଗ୍ୟାସେଟର ପାରିପାର୍ଶ୍ବକୁ କାଟନ୍ତୁ ।
- ପରିମାପର ସଠିକତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

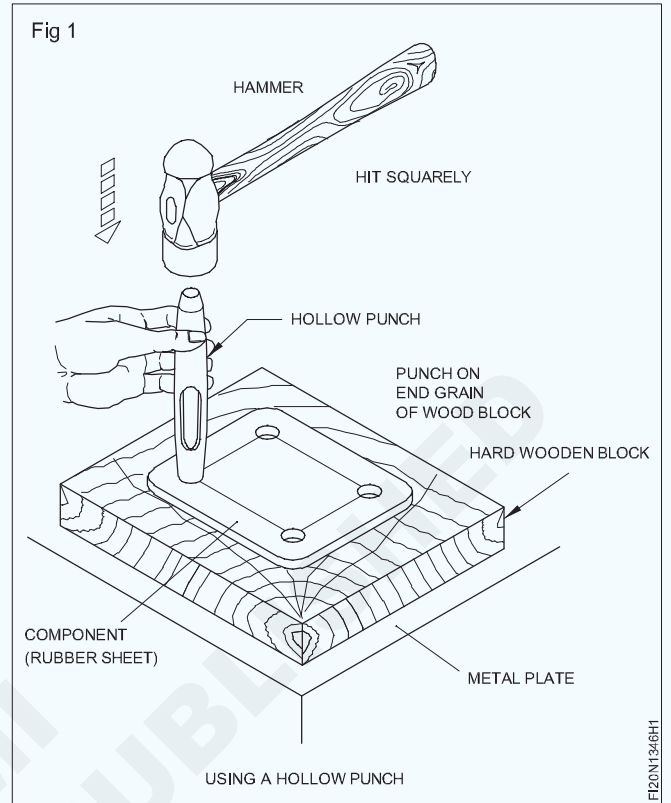



ଟାସ୍କ ୨: କଠିନ ପଞ୍ଚ ବ୍ୟବହାର କରି ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ।

- ଏକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି କଞ୍ଚାମାଲର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ଶୀର୍ଷ ଧାତୁ ଖାର୍ଚ୍ଚସିପ୍ ର କଟା ଧାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପ୍ଲାଟ୍ ଫାଇଲ୍ ବ୍ଲାଇଡ୍ 250 ମିଲିମିଟର ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଏକ କାଠ ମଲେଟ୍ ୭୭୫ ବ୍ୟବହାର କରି ଚିନିଆଲ୍ ଆକ୍ସିଲରେ ଚାକିରି ସାମଗ୍ରୀକୁ ପ୍ଲାଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଏକ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ୍ ବ୍ଲାଇଡ୍ ବ୍ଲାଇଡ୍ ଚାକିରି ସାମଗ୍ରୀର ସମତଳତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ଏକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସିଧା ରେଖା ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ।
- ଖାର୍ଚ୍ଚସିପ୍ ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଟ୍ରାନ୍ସ୍ ଲାଇନ୍ a'a', b'b', c'c', d'd' ମାର୍କ କରନ୍ତୁ, ସିଟ୍ A ଏବଂ E ପାଇଁ ସିଟ୍ ଏବଂ ମୁହଁ B, C ଏବଂ D, 2 କୁ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ । ଚିତ୍ର 1 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି କ୍ଲମ୍ପର ଆକାରରୁ ଶୀର୍ଷ ର ସମୟ ଘନତା ।
- ପଏଣ୍ଟ୍ 'X' ଏବଂ 'Y' ମାର୍କ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଣ୍ଟର ପିନ୍ ଏବଂ ବଲ୍ ପେନ୍ ହାତୁଡ଼ି ସହିତ ଲକ୍ଷେଷ୍ କରନ୍ତୁ । ଡିଙ୍ଗ୍ ଡିଭାଇଡର୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବକ୍ର ରେଖା ଚିହ୍ନଟ କର । (ଚିତ୍ର 1)
- ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥିତି ବ୍ଲାଇଡ୍ ସିଧା ଏବଂ ବକ୍ର ରେଖା ସହିତ କାଟନ୍ତୁ ।
- ଚାକିରିର କଟା ଧାରରେ ବୁରସ୍ ପ୍ଲାଟ୍ ଫାଇଲ୍ 250 ମିଲିମିଟର ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ।

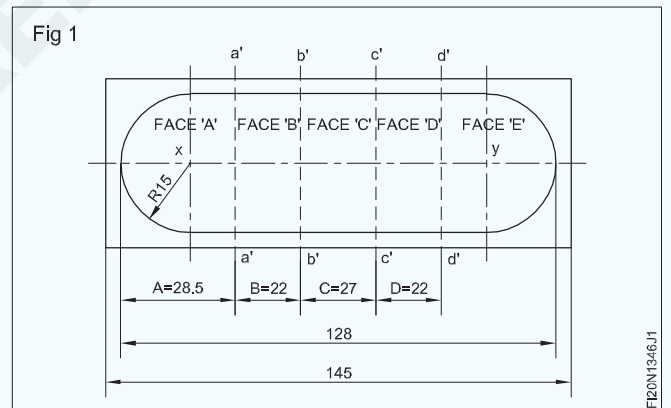


- ଚାକିରିର ମୁହଁ B କୁ ଫୋଲ୍ଡ୍ ଲାଇନ୍ 1/2 / time ସମୟର ମୋଟା ମୋଟା ଉପରେ ଫୋଲ୍ଡ୍ ଲାଇନ୍ ବାନ୍ଧି, ବେଞ୍ଚ ଭାଇସ୍ ରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କାଠ ମଲେଟ୍ ୭୭୫ ବ୍ୟବହାର କରି ମୁହଁ A କୁ ଡାହାଣ କୋଣରେ ଫୋଲ୍ଡ୍ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର ୨ & 3)

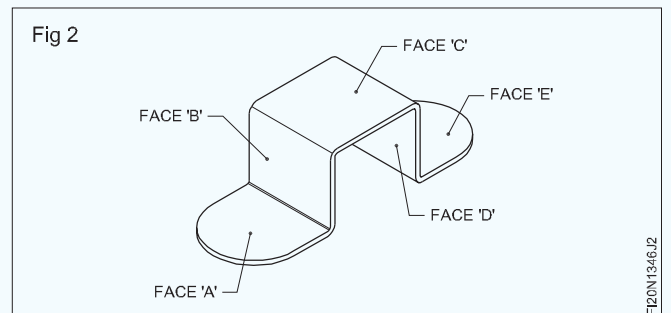


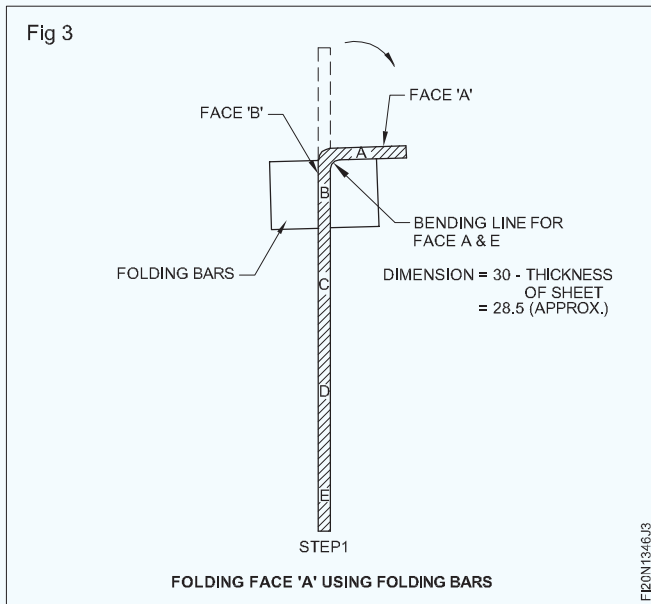


- ଉପାଧାୟକ ଜନ୍ମକୁ ଖୋଲା କରି ଚାକିରି ହଟାନ୍ତୁ ।
- ସେହିଭଳି, ବେଞ୍ଚଭାଲସରେ ଧରିଥିବା ଫୋଲ୍ଡିଂ ବାରରେ ଚାକିରିର କ୍ଲମ୍ପ ଫେସ୍ D ଏବଂ କାଠ ମଲେଟ୍ ୪୭୫ ବ୍ୟବହାର କରି ଡାହାଣ କୋଣରେ ଫୋଲ୍ଡଫେସ୍ E । (ଚିତ୍ର ୪)

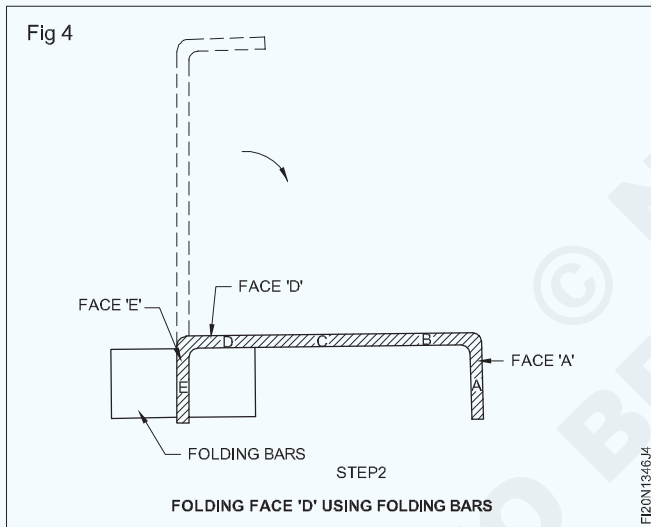


- ଉପାଧାୟକ ଜନ୍ମକୁ ଖୋଲା କରି ଚାକିରି ହଟାନ୍ତୁ ।
- କାଠର ମଲେଟ୍ ୪୭୫ ବ୍ୟବହାର କରି ବେଞ୍ଚଭାଲସ୍ ଏବଂ ଡାହାଣ କୋଣରେ ଫୋଲ୍ଡଫେସ୍ B କୁ ଧରି ରଖାଯାଇଥିବା ଏକ କୋଣ ଆଇରନ୍ରେ ଚାକିରିର କ୍ଲମ୍ପ ଫେସ୍ C । (ଚିତ୍ର ୫)

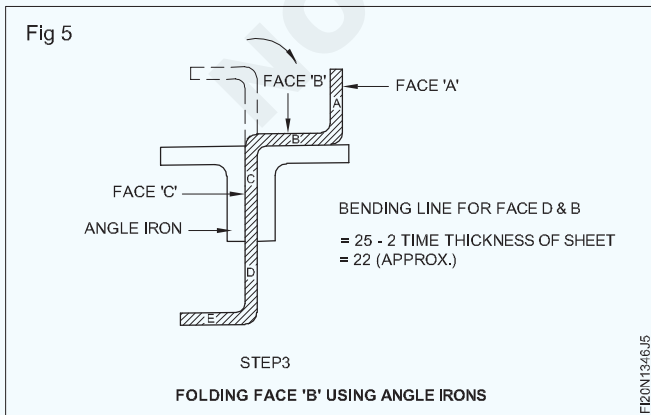

- ବେଞ୍ଚ ଉପାଧାୟକ ଜନ୍ମକୁ ଖୋଲା କରି ଚାକିରି ହଟାନ୍ତୁ ।
- ସେହିଭଳି, ବେଞ୍ଚ bench ଭାଲସ୍ ରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଆଇଲ୍ ଆଇରନ୍ରେ ଚାକିରିର କ୍ଲମ୍ପ ଫେସ୍ 'C' ଏବଂ କାଠ ମଲେଟ୍ ୪୭୫ (ଚିତ୍ର ୬) ବ୍ୟବହାର କରି ଡାହାଣ କୋଣରେ 'D' ଫୋଲ୍ଡଫେସ୍ ।

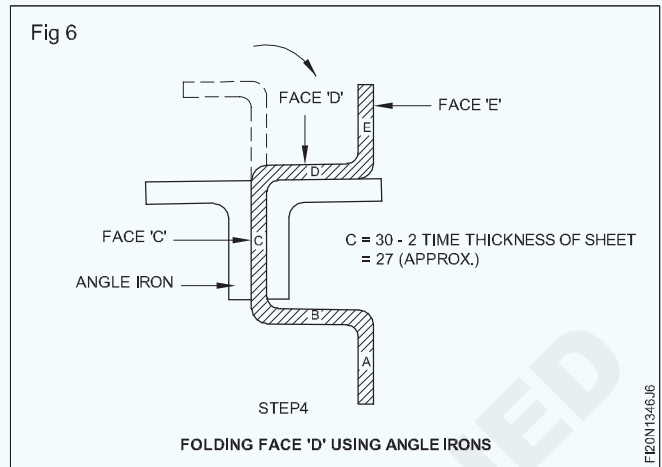

- ଏକ ଟ୍ରାଇସ୍କୋୟାର ବ୍ୟବହାର କରି ସମସ୍ତ ବଙ୍କାଗୁଡ଼ିକର p ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ଯଦି ଏକ କାଟ ମଲେଟ୍ ଏବଂ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ କାଠ ସମର୍ଥନ ବ୍ୟବହାର କରି ପର୍ଯ୍ୟେକ୍ଷକୁଲାରଟିକୁ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଫୋଲ୍ଡଗୁଡ଼ିକ p ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନଥାଏ ।
- ଏକ ଡର୍ ପନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଏକ ବଲ୍ ପେନ୍ ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ଶ୍ରିବର୍ ଏବଂ ପିଟ୍ ସହିତ ଲୋକେସନ ପଏଣ୍ଟ୍ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର ୭)

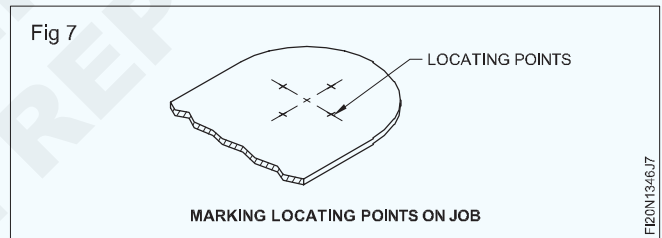

- ଚାକିରିକୁ ଏକ ଲିଡ୍ କେକ୍ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ।
- ଏକ ହାତରେ ଭୁଲ୍ଲୟ ଛିଡିରେ ଥିବା ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଠିନ ପଞ୍ଚ ୪୦ ମିମି ଧରି ରଖନ୍ତୁ ।
- ଯଥେଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଫୋର୍ସ ସହିତ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ବଲ୍ ପେନ୍ ହାତର ସହିତ କଠିନ ପଞ୍ଚର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଘାତ କରନ୍ତୁ ।
- ତୁମେ ଛିଡ୍ର ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତୁଡ଼ିକୁ ମାରିବା ପୁନରାବୃତ୍ତି କର ।
- ଏକ ସୁଗମ ରାଉଣ୍ଡ ଫାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁର୍ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଫ୍ଲାଟନେସ୍ ପାଇଁ ଏକ ଟିଫିନର ଆଢ଼ିଲ ଉପରେ ଶୀଟ୍ ର ପିଟ୍ ହୋଇଥିବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ ।

ଦକ୍ଷତା କ୍ରମ | (Skill Sequence)


ପଙ୍କୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଏବଂ ପଙ୍କୁ ହୋଲ୍ ସମାପ୍ତ କରିବା | (Positioning the punch and finishing the punch holes)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |

- ପଞ୍ଚ ଗର୍ଭର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ରଖନ୍ତୁ |
- ପଙ୍କୁ ହୋଇଥିବା ଗର୍ଭର ବଲିଙ୍ଗ୍ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ |

ପଞ୍ଚ ହେଉଛି ଏକ ପଞ୍ଚ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ପତଳା ବିଭାଗ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଛିଦ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ |

ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଖାର୍ଚ୍ଚସିପ୍ ଉପରେ ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନିବା ଉପରେ କଠିନ ପଙ୍କୁ ଭୂଲମ୍ବ ସ୍ଥିତିରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଛିଦ୍ର ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ବଲ୍ ପେନ୍ ହାତୁଡ଼ି ବ୍ଲାର୍ ପୃଷ୍ଠର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଘାତ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 1)

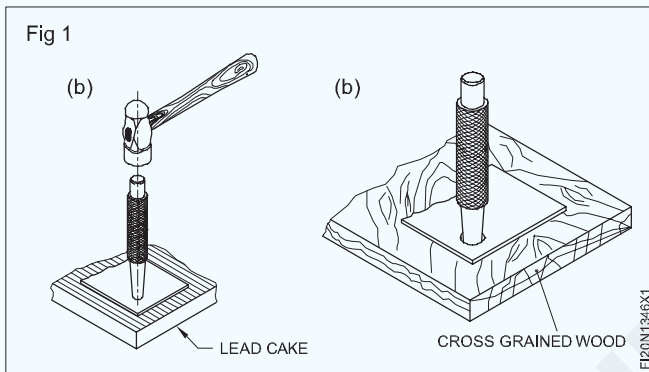

ପଞ୍ଚକୁ ଏପରି ସ୍ଥିତି କର ଯେପରି ଚାରୋଟି ଅବସ୍ଥାନ ପଏଣ୍ଟ, ପଞ୍ଚର ବୃତ୍ତାକାର କଟି ଧାର ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହୁଏ, ନଚେତ୍ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡର କେନ୍ଦ୍ର ବିସ୍ଥାପିତ ହେବ |

ଏକ ସହାୟକ ବେସ୍ ଭାବରେ ଏକ ଲିଡ୍ କେକ୍ କିମ୍ବା କ୍ରସ୍ ଗ୍ରେନ୍ଡ୍ କାଟ ବ୍ଲକ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |

ଏକ କଠିନ ପିଚ୍ ର ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ | (Resharpening of a solid punch)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |

- ଏକ ବେଞ୍ଚ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଏବଂ ପେଡେଷ୍ଟାଲ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଉପରେ ଏକ କଠିନ ପିଞ୍ଚର ଅସ୍ପଷ୍ଟ କଟିଙ୍ଗ୍ ଧାରକୁ ପୁନଃ ସଜାନ୍ତୁ |

ପରିଚୟ

କ୍ରମାଗତ ବ୍ୟବହାର ପରେ, ଏକ କଠିନ ପିଞ୍ଚର କଟି ଧାରଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ | ପୁନଃ use ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପିଚ୍ ପାଇବାକୁ, ପଞ୍ଚ ପୁନଃ ସଜ୍ଜିତ |

ଏକ ବେଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଏକ ପେଡେଷ୍ଟାଲ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ରିସର୍ପେନିଂ କରାଯାଏ | ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ମୁହଁରେ ଏବଂ କଠିନ ପିଞ୍ଚର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବ୍ୟାସ |

ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଟକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପୋଷାକ ହୋଇଛି ଏବଂ ଟକଟି ସତ ଅଟେ |


ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଟକ ଚେହେରା ଏବଂ ଉପକରଣ ବିଶ୍ରାନ୍ତୀକୃତ ଅଟେ ଏବଂ ପଞ୍ଚର ବ୍ୟାସ କେବଳ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଟକ ମୁହଁକୁ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ପ୍ରାୟ 2 ମିମି ଅଟେ |

ଟୁଲ୍ ବିଶ୍ରାମ ଉପରେ କଠିନ ପିଚ୍ ଧରି ରଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଟକ ମୁହଁରେ ପ୍ରସ୍ତାପ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 1)

ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦିଗରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରି ଧିରେ ଧିରେ ମୁହଁକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ |

ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବା ସମୟରେ, ଟୁଲ୍ ବିଶ୍ରାମ ଉପରେ ପଞ୍ଚକୁ ୧ ly ଭାବରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବା ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବଲ୍ ହୋଇ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ନାହିଁ |

Fig 2

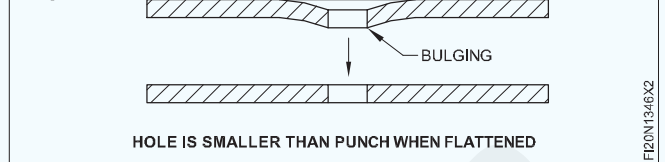


ଷ୍ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ୍ କରିବା ସମୟରେ, କଟିଙ୍ଗ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଚ୍ ର ମୁଣ୍ଡ ଦୁହେଁ |

ହାତୁଡ଼ିକୁ ମାରିବାବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ, ହାତୁଡ଼ି ଏହାର ତଳ ମୁହଁ ଏବଂ ଉପର ମୁଣ୍ଡର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଆଘାତ କରେ | ନଚେତ୍, ପଞ୍ଚର ଅବସ୍ଥା ବିଚଳିତ ହୁଏ ଏବଂ ଲମ୍ବ ହୋଲ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ | ବେଳେବେଳେ, ପିଚ୍ ଏହାର ସ୍ଥିତିରୁ ଖସି ଯାଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇପାରେ |

ସହାୟକ ବ୍ଲକ୍ ଭାବରେ କାଠ ବ୍ଲକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାବେଳେ, ସିଚ୍ କାଠର ମୋଟ ଶସ୍ୟ ଶେଷରେ ରଖାଯିବା ଉଚିତ୍, ନଚେତ୍ ବିକୃତତା ଘଟିଥାଏ | (ଚିତ୍ର 2)

ଏକ ପିଚ୍ ହୋଇଥିବା ଗାତର ବ୍ୟାସ ସାମାନ୍ୟ କମିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ପିଚ୍ କରିବା ପରେ ସିଚ୍ ଫ୍ଲାଟ୍ ହୋଇଯାଏ | ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ଗର୍ଭକୁ ଶେଷ କର, ବୁର ଫାଇଲ୍ କର, ତା'ପରେ ପିଚ୍ ହେତୁ ଘଟିଥିବା ବଲିଙ୍ଗ୍ ଯୋଜନା କର | (ଚିତ୍ର 3)

 Fig 1



ପଞ୍ଚର ଚେହେରା ସମତଳ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ |

ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର 2 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଏକ କୋଣରେ ପଞ୍ଚକୁ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପଞ୍ଚକୁ ଘଣ୍ଟା ବୁଲାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ କଠିନ ପଞ୍ଚର ବ୍ୟାସକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ | ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବା ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପିଚ୍

ଶ୍ରାନ୍ତୀକୃତ ଅଟେ ଏବଂ ପଞ୍ଚର ବ୍ୟାସ କେବଳ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଟକ ମୁହଁକୁ ହାଲୁକା ଶକ୍ତି ସହିତ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ | ବ୍ୟାସ ସଠିକ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ପଞ୍ଚକୁ

ସମାନ ଭାବରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରନ୍ତୁ |

ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଟକର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବ୍ୟାସ କିମ୍ବା ମୁହଁର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |


ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବା ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ପିଚ୍ କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ କିମ୍ବା ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ କରିପାରେ |

ଲାପ୍ ଏବଂ ବଟ୍ ଗଣ୍ଠିଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତୁ | (Do lap and butt joints)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ସଠିକ୍ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟରେ ଲାପ୍ ଗଣ୍ଠିକୁ ସେଟ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତୁ |
- ସଫ୍ଟ ସୋଲ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରି ସମତଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ଲାପ୍ ଗଣ୍ଠି ସୋଲ୍ଡରନ୍ତୁ |
- ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସୋଲ୍ଡର୍ ଲୁହା ବ୍ୟବହାର କରି ଫ୍ଲାଟ ସ୍ଥିତିରେ ଏକ ଫିଲେଟ୍ ଏବଂ ବଟ୍ ଗଣ୍ଠି ସୋଲ୍ଡରନ୍ତୁ |

TASK 1

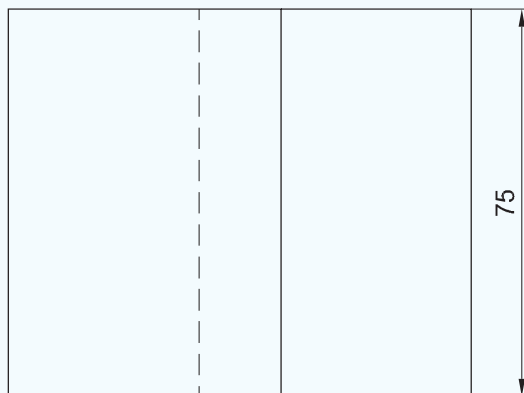

TASK 2

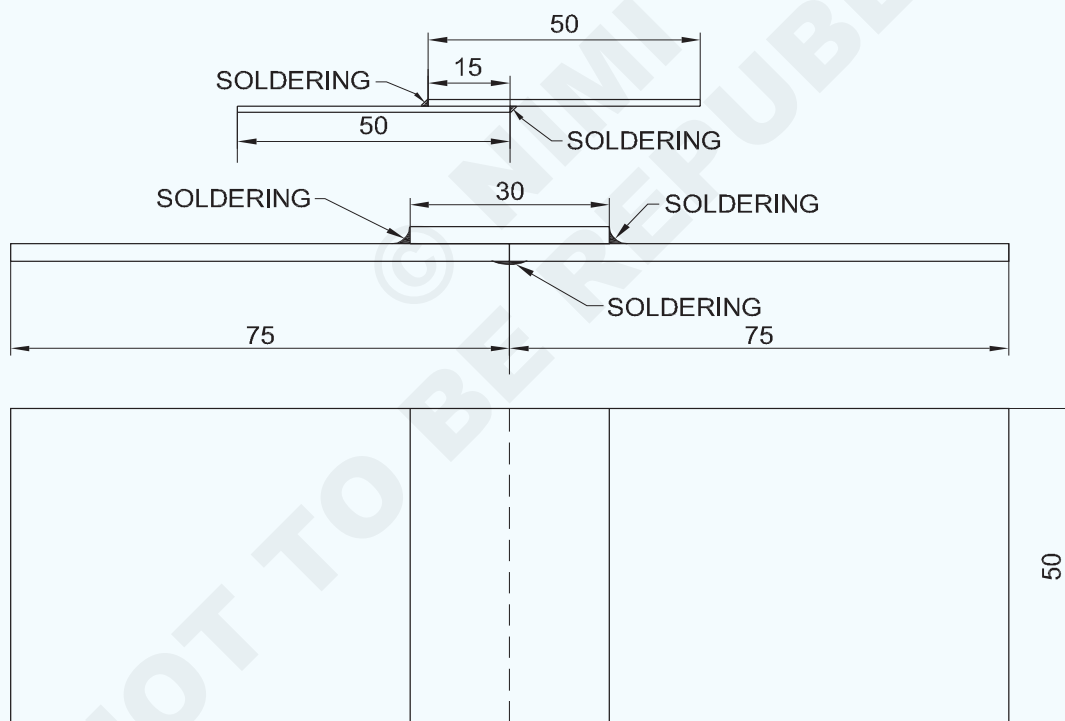

1	ISSH 50 x 30 X 0.6	—	TINNED SHEET	—	TASK-2	1.3.47
2	ISSH 75 x 50 X 0.6	—	TINNED SHEET	—	TASK-2	1.3.47
2	ISSH 75 x 50 X 0.6	—	G.I SHEET	—	TASK-1	1.3.47
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.
SCALE 1:1		SOLDERING LAP JOINT AND BUTT JOINT			DEVIATIONS ±0.5	TIME
					CODE NO. FI20N1347E1	

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)

ଟାଙ୍କ :: ଲାପ୍ ଗଣ୍ଠି ବିକ୍ରୟ କରିବା ।

- ସିଟ୍ ଧାତୁର ଦୁଇ ଖଣ୍ଡକୁ 75x50x0.5 ମିମି ଆକାରରେ କାଟନ୍ତୁ ।
- ଏକ ଟେଷ୍ଟା ବର୍ଗ ସହିତ ଏକ ଷ୍ଟିଲ୍ ନିୟମ ଏବଂ ବର୍ଗତା ବ୍ୟବହାର କରି ପଦାର୍ଥର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ଚାକିରି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡକୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ । ଅଙ୍ଗାର ଏବଂ ପୋଲ ସହିତ ନିଆଁ ସହିତ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋର୍ସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ।
- ସୋଲ୍ଡିଂ ଟମ୍ପା ବିଟ୍ ଗରମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ବିନ୍ଦୁକୁ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ।
- ଗଣ୍ଠିକୁ ଟମ୍ପାକୁ ଏବଂ ସୋଲ୍ଡର କରନ୍ତୁ ।
- ଅସ୍ଥାୟୀ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ଗଣ୍ଠିକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ।

ଟାଙ୍କ :: ବଟ ଗଣ୍ଠି ବିକ୍ରୟ ।

- ଚାକିରି ଚିତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସାମଗ୍ରୀକୁ ତିନି ଖଣ୍ଡରେ କାଟିଦିଅ ।
- ଚାକିରି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସୋଲ୍ଡିଂ ଲୁହା ବ୍ୟବହାର କରି ଏକକ ଧାତୁକୁ ବଟ ଗଣ୍ଠି ତିଆରି କରନ୍ତୁ ।
- ଅସ୍ଥାୟୀ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫା କର ।

ଦକ୍ଷତା କ୍ରମ | (Skill Sequence)

ନରମ ସୋଲ୍ଡିଂର ପଦ୍ଧତି | (Method of soft soldering)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

- ନରମ ସୋଲ୍ଡିଂ ଦ୍ଵାରା ଏକ ଗଣ୍ଠି ତିଆରି କରନ୍ତୁ ।


କୋମଳ ସୋଲ୍ଡିଂ ।

ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ।

ମୃଦୁ ଷ୍ଟିଲ୍ରେ ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ଲାପ୍ ଗଣ୍ଠି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଉପର କୋଳର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵକୁ ସଫା କରି ଚିହ୍ନିତ କରାଯିବା ଉଚିତ, ସୋଲ୍ଡିଂ ସମୟରେ ଉତ୍ତାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ।

ଅଗ୍ନି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସବୁଜ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋଲ୍ଡିଂ ଲୁହା ର iron ଟମ୍ପାକୁ ଗରମ କରନ୍ତୁ । ଟମ୍ପାର ଧାରକୁ ଉପରକୁ ରଖନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 1)

Fig 1

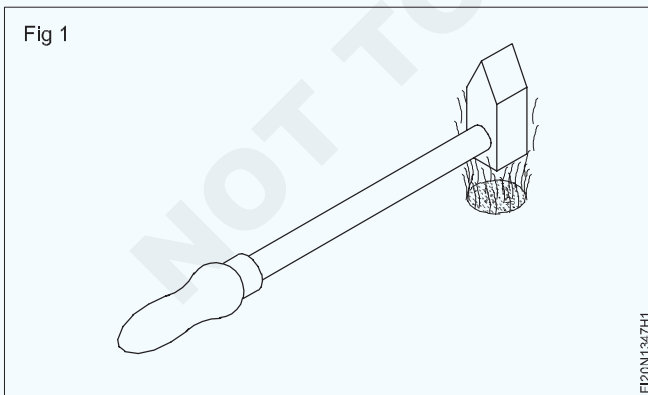

ଫ୍ଲକ୍ସ ସୋଲ୍ଡର-ଏସିଡରେ ବିଟ୍ ର ଧାରକୁ ବୁଡ଼ାନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 2)

ଟିପକୁ ସୋଲ୍ଡର ସହିତ ଘଷିବା ଦ୍ଵାରା ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଏ । (ଚିତ୍ର 3)

Fig 2



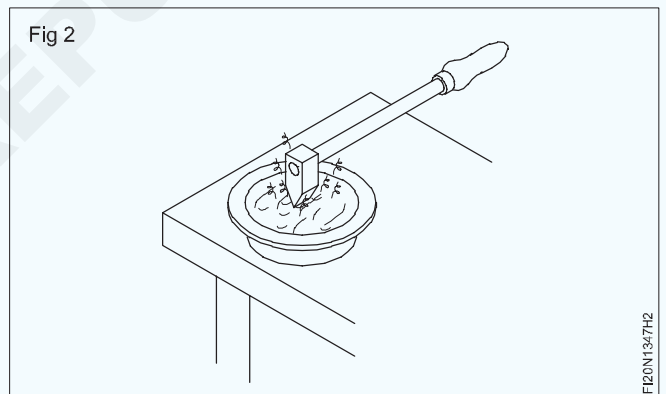


Fig 3

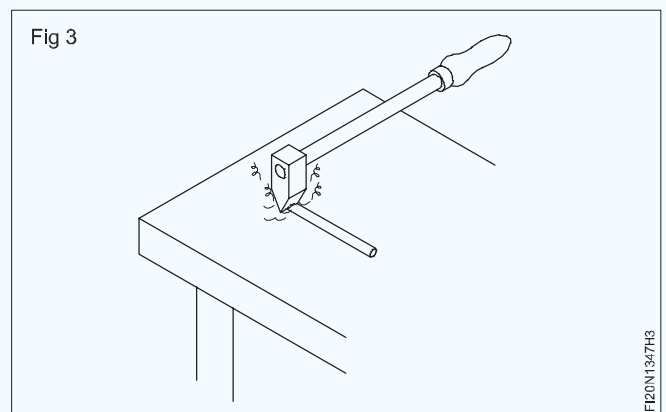

ସିଟ୍‌କୁ ଏକ ସୋଲଡିଂ ବେଞ୍ଚରେ ରଖନ୍ତୁ ।

ଯୋଗଦେବାକୁ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଫ୍ଲକ୍ସ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 4)

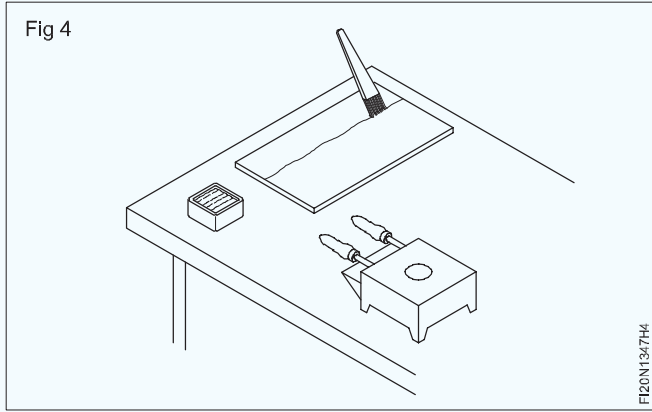

ବିନ୍ଦୁକୁ ଫ୍ଲକ୍ସରେ ବୁଡ଼ାନ୍ତୁ । ଏହା ଅକ୍ସିଡିଜନ୍ ଫିଲ୍ମକୁ ଫାଇନଡ୍ ମୁହଁରୁ ବାହାର କରିଦେବ ।

ସୋଲଡରକୁ ବିନ୍ଦୁରେ ଲଗାନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 5)

କାମରେ ବିଟ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।


ସୋଲଡରକୁ ପୃଷ୍ଠରେ ସମାନ ଭାବରେ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁ ।

ସର୍ବାଧିକ ଉତ୍ତାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ବିଟ୍ ଫ୍ଲାଟ୍ ଟିମ୍ପର୍ ଟେହେରା ରଖନ୍ତୁ ।

ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିକ ସୋଲଡର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ଶୀତ୍ କୁ ଓଲଟାଇ ଅନ୍ୟ ଲାଘୁ ଏରିଆକୁ ସମାନ in ଜଫରେ ଟିମ୍ପର୍ କର ।

ଏକ ଓବା ରଂଗ ବ୍ୟବହାର କରି, ଅଧିକ ଫ୍ଲକ୍ସକୁ ସଫା କର ।

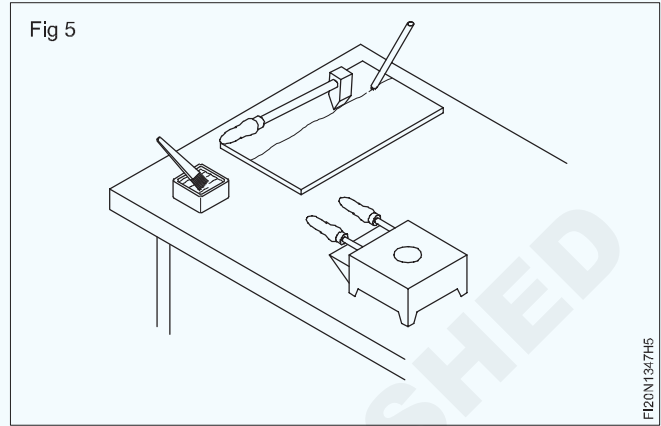

ଗୋଟିଏ ଧାତୁଯୁକ୍ତ ସୋଲଡେଡ୍ ବଟ୍ ଗଣ୍ଠି ତିଆରି କରିବା । (Making a single plated soldered butt joint)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

- ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସୋଲଡିଂ ଲୁହା ବ୍ୟବହାର କରି ସଠିକ୍ ଆଲାଇନ୍‌ମେଣ୍ଟରେ ଏକକ ଧାତୁଯୁକ୍ତ ବଟ୍ ଗଣ୍ଠିକୁ ସେଟ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସୋଲଡିଂ ଲୁହା ବ୍ୟବହାର କରି ଫ୍ଲାଟ୍ ସ୍ଥିତିରେ ସଠିକ୍ ଆକାରର ଏକ ଫିଲେଟ୍ ଏବଂ ବଟ୍ ଗଣ୍ଠି ସୋଲଡର ।

ଏକ ଷ୍ଟିଲ୍ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ତିନୋଟି ସିଟ୍ ଧାତୁ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାରର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସୋଲଡିଂ ଲୁହା ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।

ଏହାର ଖାଲି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ସଂଯୋଗ ଅଛି, ଫ୍ରେଡ୍ କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଇନସୁଲେସନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ମିଳିଲା, ସୋଲଡିଂ ଲୁହାକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ । ଉପରୋକ୍ତ ତୁଟି ହେତୁ ସର୍ତ୍ତ ସର୍କିଟ୍ ଶକ୍ତ ଏବଂ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟାଇପାରେ । (ଚିତ୍ର 1)

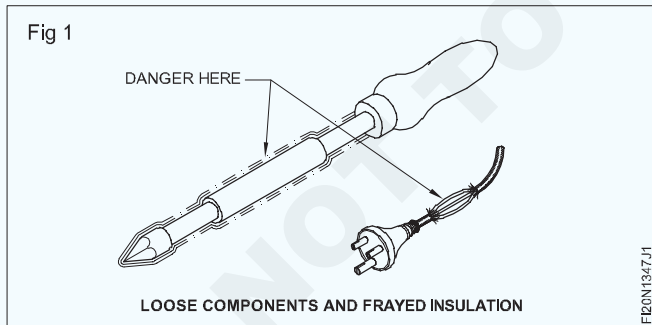


ଏହାକୁ ମରାମତି କରିବାକୁ ନିଜକୁ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ଦ୍ୱାରା ମରାମତି କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

ଏହାକୁ ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡର ସକେଟରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ 'ଅନ୍' ସୁଇଚ୍ କରନ୍ତୁ । ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସୋଲଡିଂ ଲୁହାକୁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 2)

କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଫ୍ଲକ୍ସ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।

ଚାକିରି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସୋଲଡର ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ।

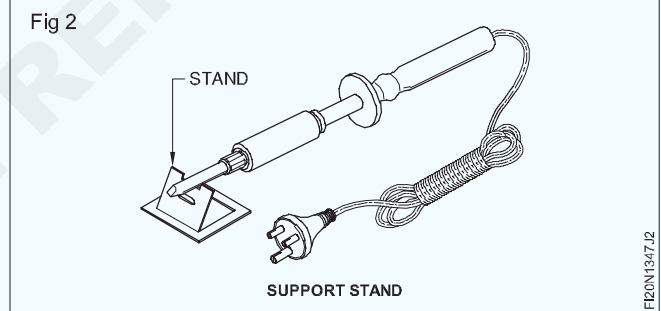

ଯୋଗ ହେବାକୁ ଥିବା ପୃଷ୍ଠକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ।

ବ୍ରଶ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଗଣ୍ଠିରେ ଫ୍ଲକ୍ସ ଲଗାନ୍ତୁ ।

ଚାକିରି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକକ ଧାତୁଯୁକ୍ତ ବଟ୍ ଗଣ୍ଠି ପାଇବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ସିଟ୍ ଧାତୁ ଖଣ୍ଡ ଲେଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ ।

ବୈଦ୍ୟୁତିକ electrical ସୋଲଡିଂ ଲୁହା ରଖନ୍ତୁ ଯେପରି ଏହାର ସୀସା ଧାତୁ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ । (ଚିତ୍ର 3)


ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସୋଲଡିଂ ଲୁହା ର iron ବିନ୍ଦୁକୁ ଏକ ନରମ ସୋଲଡର ଉପରେ ଘଷନ୍ତୁ ।

ବିଟ୍ ଉପରେ ଟିମ୍ପର୍ ଉତ୍ତମ ହେବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ଟିମ୍ପର ଟେହେରାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଛାଦନ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

ସଠିକ୍ ଆଲାଇନ୍‌ମେଣ୍ଟରେ ତିନୋଟି ଧାତୁ ଖଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତୁ ।


ତଳ ଭାଗରେ ବଟ୍ ଧାରକୁ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପରେ ସ୍ପେଟର ଧାରକୁ ଘୋଡ଼ାନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 4)

Fig 3

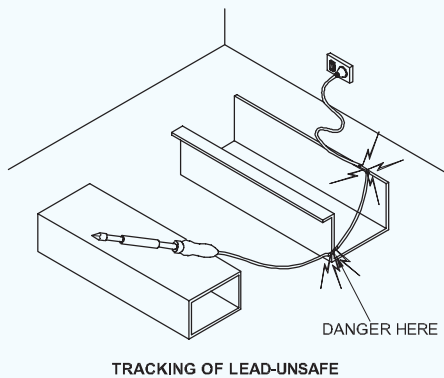

F120N1347.J3

Fig 4

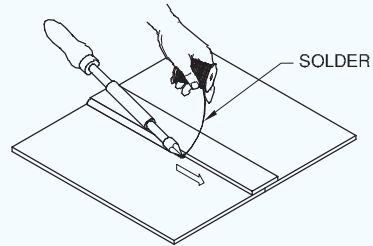

F120N1347.J4

ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବନ୍ଧନ କର, ତାପରେ ସୋଲଡିଂ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡରୁ ପ୍ଲଗ୍ କାଟିଦିଅ ।


ଅସ୍ଥାୟୀ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ କାମ ସମ୍ପାଦନ କର ।

ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତେବେ ଗଣ୍ଠିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ।

ଶୀଟ୍ ଧାତୁକୁ ବିଭିନ୍ନ ବକ୍ରତା ଫର୍ମରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ - ଫନେଲ୍ ତାରମୁକ୍ତ ଧାର - ସିଧା ଏବଂ ବକ୍ର, ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କୋଣରେ ଫୋଲ୍ଡ୍ ସିଟ୍ ଧାତୁ | (Bend sheet metal into various curvature forms - Funnel Wired edges - Straight and curves, fold sheet metal at angle using stakes)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସମ୍ଭବ ହେବେ |

- ସିଧାସଳଖ ତାରମୁକ୍ତ ଧାର ତିଆରି କରନ୍ତୁ |
- ବକ୍ର ତାରମୁକ୍ତ ଧାର ତିଆରି କରନ୍ତୁ |
- ବ୍ୟବହାର କରି କୋଣରେ ସିଟ୍ ଧାତୁକୁ ଫୋଲ୍ଡ୍ କରନ୍ତୁ |

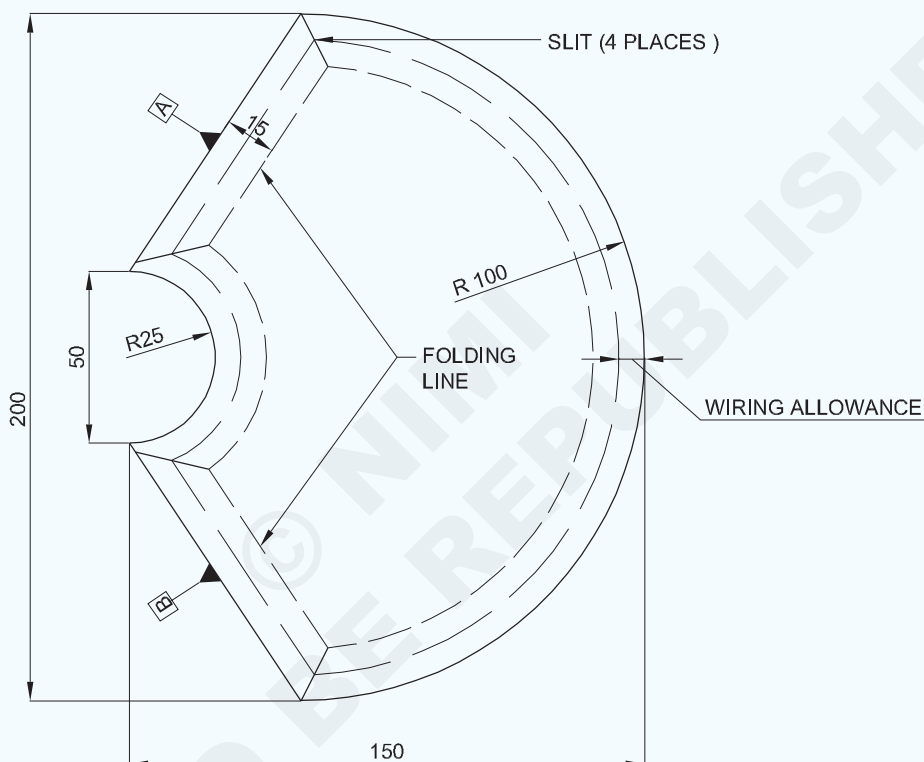


କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)

ISSH 205x155x0.6 G.I- ସିଟ୍ |

- ଚିତ୍ରାଙ୍କନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ପରି 0.6 ମିମି ମୋଟା G.I ସିଟ୍ କାଟନ୍ତୁ |
- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍, ଫୋଲ୍ଡିଂ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ତାରମୁକ୍ତ ଉତ୍ତା ଚିହ୍ନିତ କର |
- ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥିତ ବ୍ୟବହାର କରି places ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସ୍ଲାକର୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ |
- F 2mm ତାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ A ଏବଂ B ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସିଧା

ତାରମୁକ୍ତ ଧାର ତିଆରି କରନ୍ତୁ (ସିଧା ତାରମୁକ୍ତ ଧାର ପାଇଁ ବ୍ୟାୟାମ 1.3.45 ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ପଦ୍ଧତିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ) |

- F2mm ତାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ R100 ଏବଂ R25 ରେ ବକ୍ର ତାରମୁକ୍ତ ଧାର ତିଆରି କରନ୍ତୁ |
- ହ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱଗୁଡ଼ିକ A & B ରୁ 90 ° କୋଣକୁ ଫୋଲ୍ଡ୍ କରନ୍ତୁ |
- ବକ୍ର ଆକାରରେ ଫୋଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ 100 ଏବଂ 25 ମିମି ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଂଶ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |

 1	ISSH 205 x 155 x 0.6		G.I SHEET			1.3.48	
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.	
SCALE 1:1		FUNNEL WIRED EDGES-STRAIGHT AND CURVES, FOLD SHEET METAL AT ANGLE USING STAKES				DEVIATIONS ±0.04	TIME.
						CODE NO. FI20N1348E4	

ତାରମୁକ୍ତ ଧାର ଏବଂ ସରଳ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ସହିତ ସରଳ ବର୍ଗ ପାତ୍ର ତିଆରି କରନ୍ତୁ | (Make simple square container with wired edge and fix handle)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ବର୍ଗ ପାତ୍ର ପାଇଁ pattern ଢାଞ୍ଚା ବିକାଶ କରନ୍ତୁ |
- ନକ୍ ଅପ୍ ଗଣ୍ଠି ଏବଂ ତାଲା ପଡିଥିବା ଗଣ୍ଠିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା lid ଢାଙ୍କଣୀ ସହିତ ବର୍ଗ ପାତ୍ରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ |
- କଣ୍ଟେନର ପାଇଁ କଉର ପ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତିଆରି କରନ୍ତୁ |
- ତାରମୁକ୍ତ ଗଣ୍ଠି ସହିତ ପାତ୍ରକୁ ଶେଷ କରନ୍ତୁ |

TASK 1

350 SQ

400

350 SQ

Ø3mm WIRE JOINT

4mm LOCKED GROOVED JOINT

4mm KNOCKED UP JOINT

150

BODY

3	Ø6x270mm	-	GI SHEET	-	TASK-4	-
3	ISSH 80x65x0.6	-	GI SHEET	-	TASK-3	-
1	ISSH 370x370x0.6	-	GI SHEET	-	BOTTOM SHEET	-
1	ISSH 400x400x0.6	-	GI SHEET	-	TASK-2	-
1	ISSH 420x420x0.6	-	GI SHEET	-	TASK-1	1.3.49
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.

SCALE 1:1


SQUARE CONTANER

TOLERANCE :


TIME :

CODE NO. FI20N1349E1


TASK 2

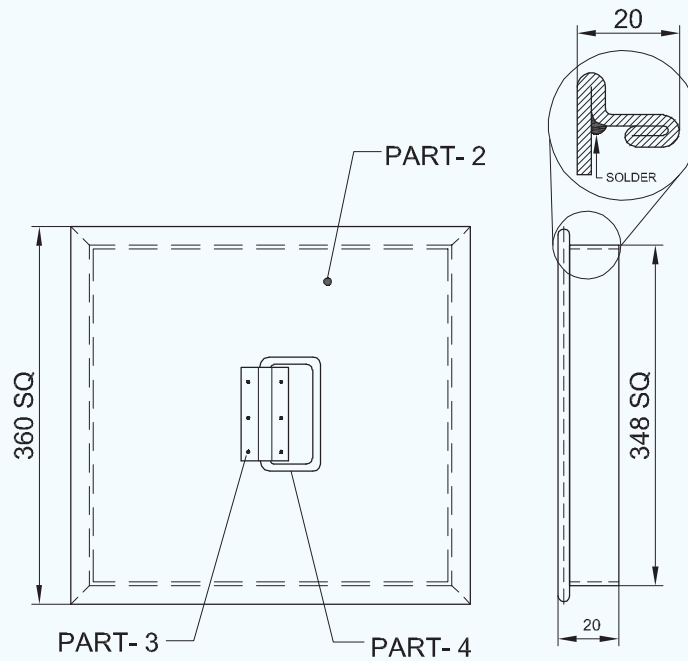

TASK 3

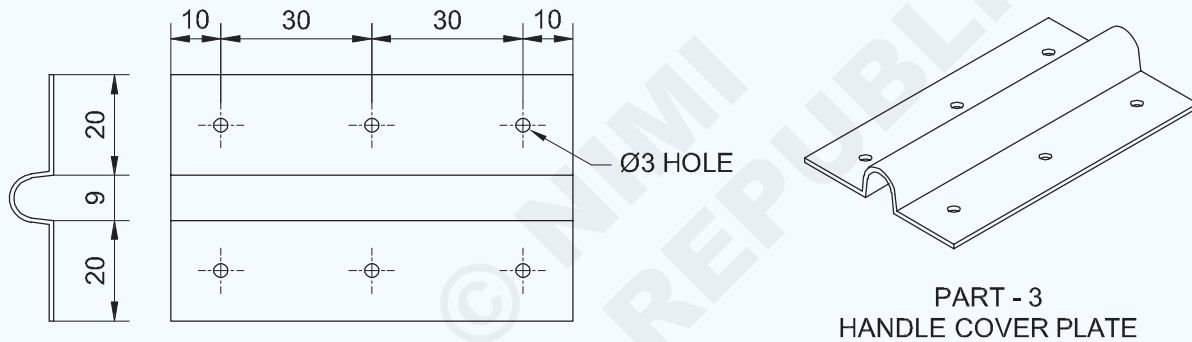

TASK 4

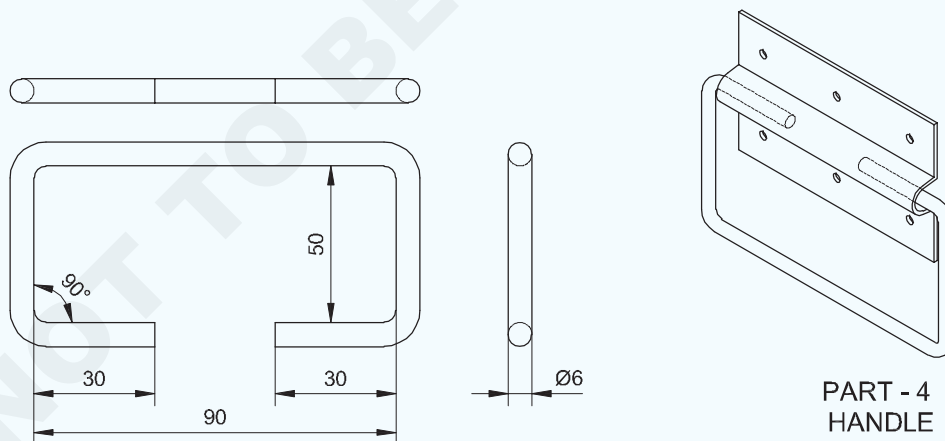


-	-	-	-	-	-	1.3.49
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.
SCALE 1:1					TOLERANCE : $\pm 1\text{mm}$	TIME :
					CODE NO. FI20N1349E2	

SQUARE CONTANER

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)

ଟାସ୍କ :: ବର୍ଗ କଣ୍ଟେନର ଶରୀରର ବିକାଶ ।

- ଚାରମୁକ୍ତ ଭିତ୍ତିକୁ ବିଚାର କରି ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ୟାଟର୍ନ ବିକାଶ ଏବଂ ଲେଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ । ଡିଜାଇନରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଖୋଲା ଗ୍ରୀଡ଼ ଗଣି ଏବଂ ଶରୀର ଏବଂ ତଳ ପାଇଁ ଗଣି ନକ୍ କରିଦେଲା ।

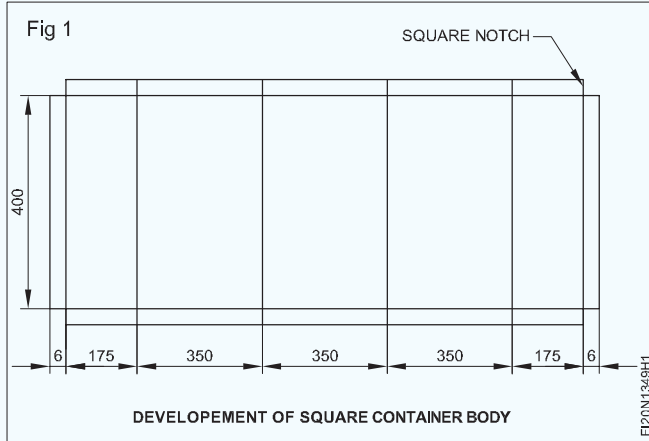


- ଶରୀର ଏବଂ ତଳ ପାଇଁ କଞ୍ଚା ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଆଉଟ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କାଟନ୍ତୁ ।

- ସିଟ୍ ଧାତୁରେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଲେପନ କରନ୍ତୁ ।
- ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥିତ ବ୍ୟବହାର କରି ଶୀଟ୍ ରେ ଲେଆଉଟ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ର ବାହ୍ୟରେଖା ଉପରେ ସିଟ୍ ଧାତୁକୁ କାଟିଦିଅ ।
- ଶରୀରର ଉଭୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ହେମିଙ୍ଗ୍ ଲାଇନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଙ୍କା ଲାଇନ୍ରେ ସିଧା ଖଣ୍ଡ କାଟନ୍ତୁ ।
- ତଳ ସିଟ୍ ଏବଂ ଲକ୍ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରୀଡ଼ ଗଣିକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀରର ତଳ ଭାଗରେ ହେମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ।
- ନକ୍ ଅପ୍ ଗଣି ପାଇଁ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ ଭାବରେ ଫୋଲ୍ କରିବାକୁ ହେମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ।
- ଆଙ୍ଗୁଳ ଆଉରନ୍ / ଫୋଲ୍ଡ ବାର୍ / ବର୍ଗ ଷ୍ଟେକ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିଙ୍ଗେଟାଲ୍ ଫୋଲ୍ଡ କରନ୍ତୁ ।
- କାଠ ମଲେଟ୍ ସହିତ ଷ୍ଟାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବଙ୍କା ରେଖା ସହିତ ।
- ଏକ ଟେଷ୍ଟା ବର୍ଗ / ଷ୍ଟିଲ୍ ବର୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାତ୍ରର ବର୍ଗ ଶରୀର ଗଠନ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ।

ଟାସ୍କ :: ବର୍ଗ କଣ୍ଟେନର lid ଡାଇଜାଇନର ବିକାଶ ।

- ହେମିଙ୍ଗ୍ ଭିତ୍ତିକୁ ବିଚାର କରି ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଫିଟ୍ ହୋଇ ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା pattern ଡାଇଜାଇନ ବିକାଶ ଏବଂ ଲେଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 1)
- କଞ୍ଚା ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଆଉଟ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ, ବର୍ଗ କଭର କାଟନ୍ତୁ ।
- ସିଟ୍ ଧାତୁରେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଲେପନ କରନ୍ତୁ ।
- ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥିତ ବ୍ୟବହାର କରି ଶୀଟ୍ ରେ ଲେପନ ହୋଇଥିବା ଲେଆଉଟ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ର ବାହ୍ୟରେଖା ଉପରେ ସିଟ୍ ମେଟାଲ୍ କାଟିଦିଅ ।
- ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ହେମିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱରେ 45° ରେ ଖଣ୍ଡ କାଟନ୍ତୁ ।
- ବର୍ଗ ଷ୍ଟେକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କଭର ସିଟ୍ ର ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହେମିଙ୍ଗ୍ ବଙ୍କା କର ।
- ବର୍ଗର ଷ୍ଟେକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କଭର ସିଟ୍ ର ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ ବାନ୍ଧ ।
- ନରମ ସୋଲଡର ବ୍ୟବହାର କରି ଚାରି କୋଣକୁ ସୋଲ୍ଡର କରନ୍ତୁ ।

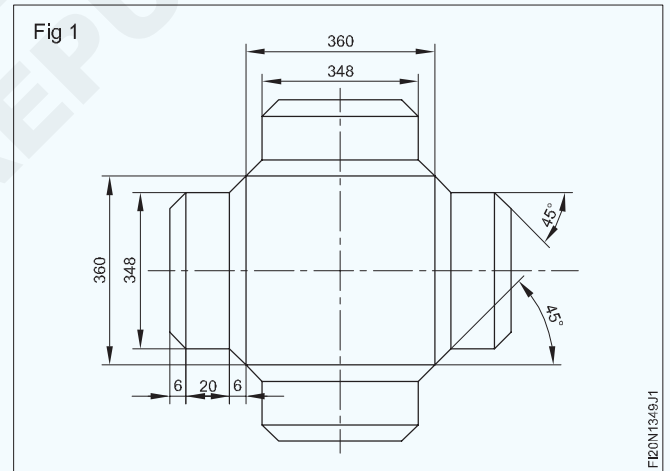

ଟାସ୍କ :: ବର୍ଗ କଣ୍ଟେନର ତଳ ସିଟ୍ ର ବିକାଶ ।

- ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା pattern ଡାଇଜାଇନ ବିକାଶ ଏବଂ ଲେଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ, ହେମିଙ୍ଗ୍ ଭିତ୍ତିକୁ ବିଚାର କରି ଏବଂ ଚିତ୍ର 1 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଫିଟ୍ ହେବା ।
- କଞ୍ଚା ବ୍ୟବହାର କରି ବର୍ଗ କଣ୍ଟେନର ତଳ ଶୀଟ୍ ର ଲେଆଉଟ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କାଟନ୍ତୁ ।
- ସିଟ୍ ଧାତୁରେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଲେପନ କରନ୍ତୁ ।

- ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥିତ ବ୍ୟବହାର କରି ଶୀଟ୍ ରେ ଲେଆଉଟ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ର ବାହ୍ୟରେଖା ଉପରେ ସିଟ୍ ଧାତୁକୁ କାଟିଦିଅ ।
- ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ହେମିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱ ବର୍ଗ ଖଣ୍ଡକୁ କାଟନ୍ତୁ ।

- ବର୍ଗ ଚଟାଣ ବ୍ୟବହାର କରି ତଳ ଶୀର୍ଷ ର ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହେମିଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ତେଣୁ ସ୍କାର ପାତ୍ରର ଶରୀର ସହିତ ନକ୍ ଅପ୍ ଗଣ୍ଠି ତିଆରି କରନ୍ତୁ ।
- ବର୍ଗପ୍ଲଟର ପାତ୍ରର ଶରୀରକୁ ତଳ ସିଟ୍ ଉପରେ ଫୋଲ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ବର୍ଗର ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ନକ୍ ଅପ୍ ଗଣ୍ଠି ଗଠନ ପାଇଁ ତଳର ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଫୋଲ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଫ୍ରାଣ୍ଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ 3 ନମ୍ବର ସହିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ କଭର ପ୍ଲେଟ୍ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଷ୍ଟେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶେଷ କର ।
- ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ lid ଢାଙ୍କୁଣୀଟି ପାତ୍ର ଶରୀର ସହିତ ସଠିକ୍ ଫିଟ୍ ଅଛି ।

ଶରୀରର ତାରମୁକ୍ତ ଧାର

- ତାରକୁ ଶରୀରର ଧାର ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର କ୍ରମରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଶରୀରର ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାରମୁକ୍ତ ଧାର ଗଠନ କରନ୍ତୁ ।
- ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଉପରେ ତାରମୁକ୍ତ ଧାରକୁ ଶେଷ କର ଏବଂ ଶେଷରେ ଅତିରିକ୍ତ ତାରକୁ କାଟିଦିଅ ।


ଦକ୍ଷତା କ୍ରମ | (Skill Sequence)

ନଇଁବା ପାଇଁ ପଦାର୍ଥର ଲମ୍ବ ଗଣନା କରନ୍ତୁ | (Calculate the length of material for bending)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

- ବଙ୍କା ହେତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ।
- ନଇଁବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଧାତୁର ଗଣନା କରନ୍ତୁ ।

ବାଡ଼ି, ସିଟ୍ କିମ୍ବା ପାଇପ୍ ବଙ୍କା କରିବାବେଳେ, ନଇଁବା ସ୍ଥାନରେ ପଦାର୍ଥର ବାହ୍ୟ ଅଂଶରେ ଥିବା ଟେନସାଇଲ୍ ଫୋର୍ସ ହେତୁ, ସାମଗ୍ରୀ ବିସ୍ତାରିତ । (ଫିଗ୍ 1 ଏବଂ ୨) ବଙ୍କା ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ଥର ଭିତର ଅଂଶରେ ଟାପର ଶକ୍ତି ହେତୁ ପଦାର୍ଥ ସଙ୍କୋଚିତ ହୁଏ ।

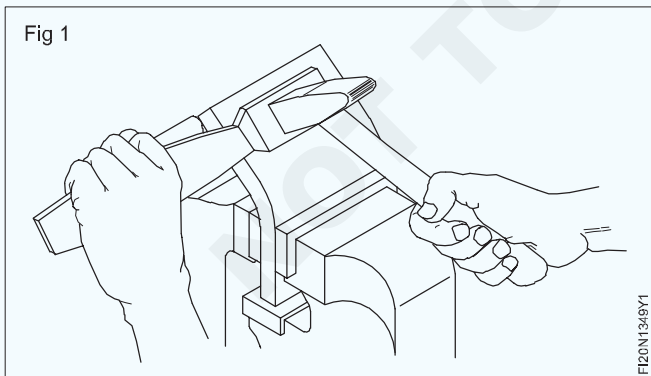



ପଦାର୍ଥ ମଝିରେ middle ଥିବା ସ୍ତର ଟେନ୍ସନ୍ କିମ୍ବା ସଙ୍କୋଚନାର ଶିକାର ହୁଏ ନାହିଁ ।

ଏହାକୁ ନିରପେକ୍ଷ ଅକ୍ଷ କୁହାଯାଏ । (ଚିତ୍ର 2)

ନଇଁବା ପାଇଁ ପଦାର୍ଥର ଦୈର୍ଘ୍ୟ length ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ, ନିରପେକ୍ଷ ଅକ୍ଷରେ ପଦାର୍ଥର ଦୈର୍ଘ୍ୟ length କୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ ।

ଫିଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ।



- ଚାକିରି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅଂଶ 3 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ କଭର ପ୍ଲେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ।
- ଚାକିରି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅଂଶ 4 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ସାମ୍ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ।
- ଫ୍ରାଣ୍ଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ 3 ନମ୍ବର ସହିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ କଭର ପ୍ଲେଟ୍ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଚାକିରି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶେଷ କର ।
- ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଢାଙ୍କୁଣୀଟି ପାତ୍ର ଶରୀର ସହିତ ସଠିକ୍ ଫିଟ୍ ଅଛି ।

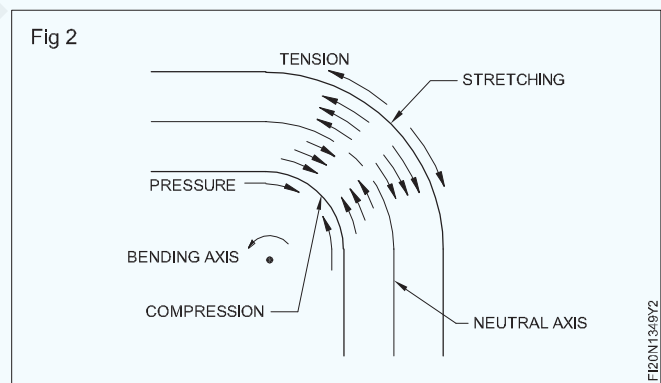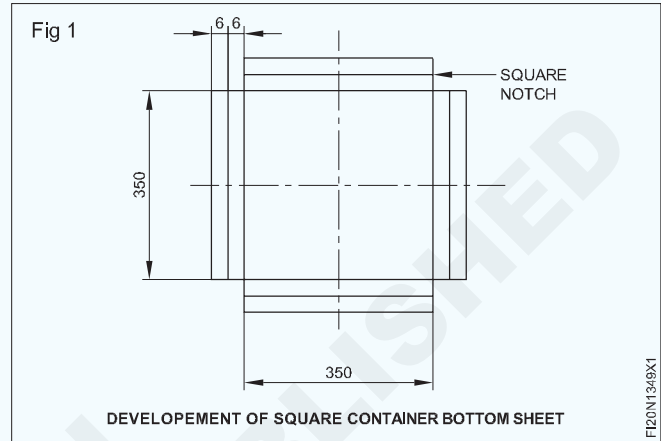

ଖାଲି / ବାଡ଼ି / ପାଇପ୍ ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ length ହେଉଛି ନଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ବିସ୍ତାରିତ ଲମ୍ବ । ବିସ୍ତାରିତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ length ନିରପେକ୍ଷ ଅକ୍ଷରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ଏକ ବାଡ଼ି / ସିଟ୍ / ପାଇପ୍ ର ବିସ୍ତାରିତ / ବିସ୍ତାରିତ ଲମ୍ବକୁ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ (ଚିତ୍ର 3), ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ସିଧା ଅଂଶକୁ ଏକତ୍ର ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ।

$$x y z y x = 2x 2y z$$

ତା'ପରେ ଏକତ୍ର ବଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଦୂରତା ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ: ବଙ୍କା ର ବ୍ୟାଞ୍ଜ୍ୟସକୁ ନିରପେକ୍ଷ ଅକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଅ ଏବଂ ବଙ୍କା କୋଣକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ରଖ । (ଚିତ୍ର 4)

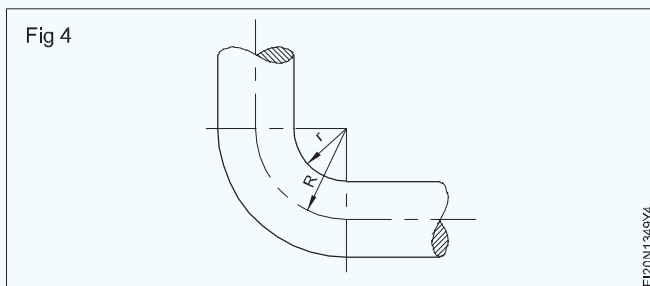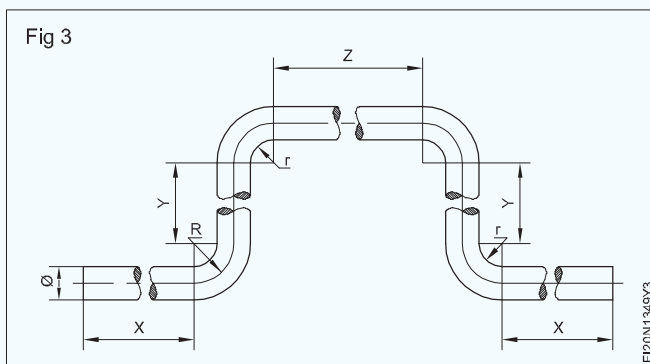


ନିରପେକ୍ଷ ଅକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଙ୍କା ରଡ଼ିଓ |

= ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ (ଶୀର୍ଷ ର 0.5 x ମୋଟ) କିମ୍ବା ବାଡ଼ି କିମ୍ବା ପାଇପ୍ ର ବ୍ୟାସ | ଡିମ୍ ଶା & 4 ସହିତ ବଙ୍କା କୋଣ ହେଉଛି 90° |

ନିରପେକ୍ଷ ଅକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଙ୍କା ରଡ଼ିଓ |

ନିଉଟ୍ରାଲ୍ ଅକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଙ୍କା ର ରେଡ଼ିଓ = 90° ସହିତ ବଙ୍କା କୋଣର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ (ଶୀର୍ଷ ର 0.5x ମୋଟ) କିମ୍ବା ବାଡ଼ି କିମ୍ବା ପାଇପ୍ ର ବ୍ୟାସ) କୋଣ | (ଚିତ୍ର ୫ & 6)

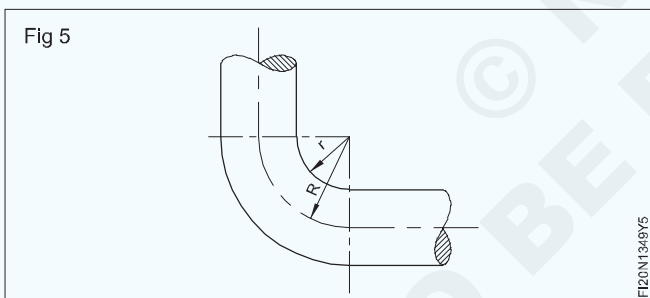

ନିରପେକ୍ଷ ଅକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଙ୍କା ରଡ଼ିଓ,

= ଭିତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ (ଗୋଲାକାର ବାଡ଼ିର x | X x ମୋଟ)

ନିରପେକ୍ଷ ଅକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଙ୍କା ରଡ଼ିଓ |

= 6 + (0.5 x 6) mm

6 + 3.0 mm


= 9 mm

\ ନିରପେକ୍ଷ ଅକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଙ୍କା ରଡ଼ିଓ = 9 ମିମି |

$$\text{Length of the curved portion} = \frac{\text{Angle of curve} \times 2\pi R}{360}$$

Where 'R' is the radius of curve at the neutral axis.

$$\therefore \text{Stretch length of one bend} = \frac{\text{Angle of curve} \times 2\pi R}{360}$$

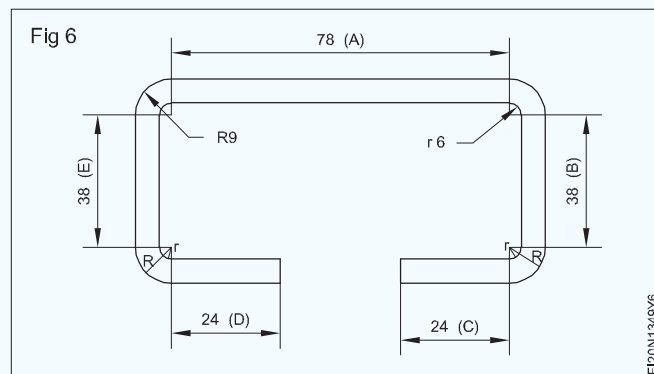

$$4x \frac{90^\circ}{360^\circ} \times 2x \frac{22}{7} \times 9 \text{ mm}$$

= 56.57 ମିମି

ସିଧା ଅଂଶ ଦୈର୍ଘ୍ୟ length ,

'A' ର ଲମ୍ବ ପାଇଁ |

A = 90 - (6 6) mm

= 90 - 12 ମିମି

78 ମିମି

'ବି' ର ଲମ୍ବ ପାଇଁ,

ବି = 50 - (6 6) ମିମି |

= 50 - 12 ମିମି |

= 38 ମିମି

ସମୁଦାୟ ଲମ୍ବ |

'C' ର ଲମ୍ବ ପାଇଁ |

C = 30 - 6 mm

= 24 ମିମି

'D' ର ଲମ୍ବ ପାଇଁ |

D = 30 - 6 mm

= 24 ମିମି

'ଇ' ର ଲମ୍ବ ପାଇଁ |

E = 50 - (6 6) mm

= 50 - 12 ମିମି

38 ମିମି

Æ6 ମିମି ଗୋଲାକାର ରଡ଼ିଓ ସମୁଦାୟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ length = A B C D E
ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ length ଚାରିଟି ବଙ୍କା |

= 78 38 24 24 38 56.57 ମିମି |

= 258.57 ମିମି


ଗୋଲାକାର ରଡ଼ିଓ ମୋଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ length = 258.57 ମିମି |

ସାମ୍ନା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ସ |

ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଫ୍ରଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲଗୁଡ଼ିକ 3 ନମ୍ବର ଡିଆରି କରିବାକୁ ଗୋଲାକାର ରଡର ଲମ୍ବ ଗଣନା କର |


ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ବାଡ଼ିର ଲମ୍ବ ଚିହ୍ନିତ କର |

ହ୍ୟାକ୍ କର ବ୍ୟବହାର କରି ଲମ୍ବ ବାଡ଼ି କାଟନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 7)

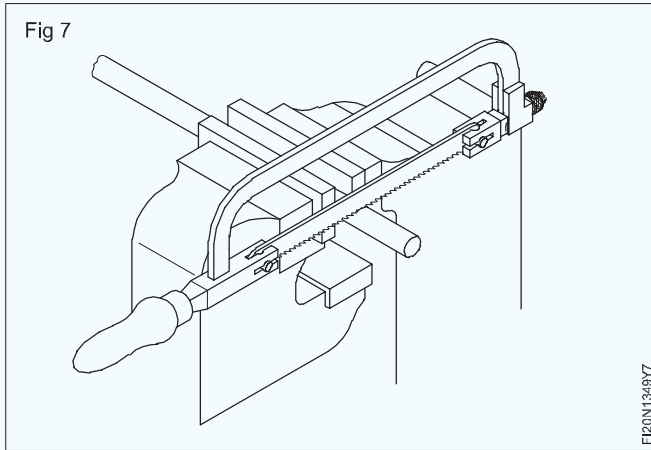

ବୁର୍ଲିଂକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଗୋଲାକାର ରଡର ଶେଷକୁ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ |


ବଙ୍କା ଦୈର୍ଘ୍ୟ length ପାଇଁ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 8)

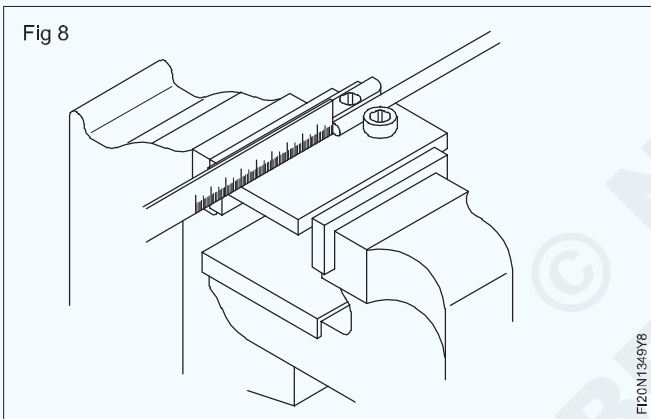


ଗୋଲାକାର ବାଡ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫିଙ୍ଗରରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |

ଉପଯୁକ୍ତ ନମ୍ବର ଫିଙ୍ଗରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷକ |

90° (ଚିତ୍ର 9) ଗଠନ ପାଇଁ ଗୋଲାକାର ବାଡ଼ି ବାନ୍ଧ |

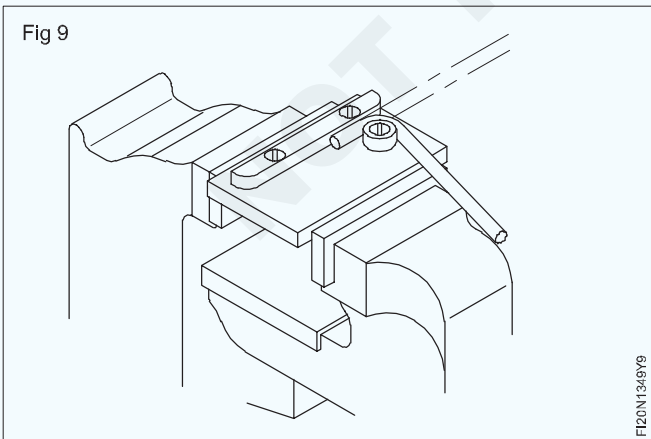


ବେଭେଲ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରି ବଙ୍କା କୋଣ 90° ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 10)

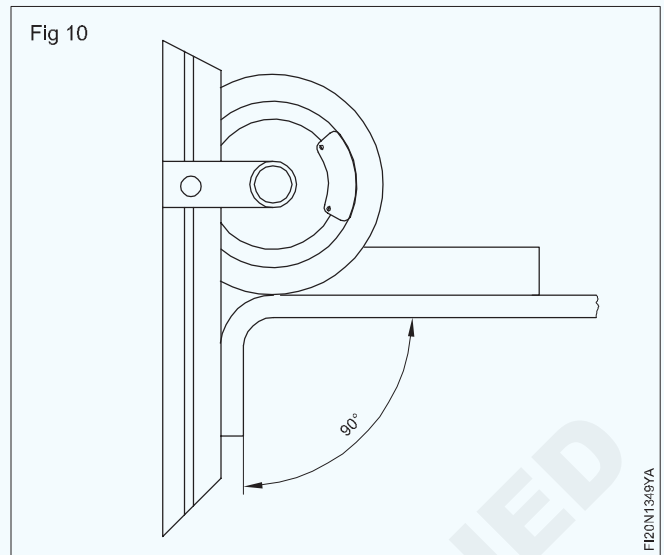


ବଙ୍କା ଗୋଡରୁ 90° ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଲାକାର ବାଡ଼ି 50 ମିମି ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |

ଚିତ୍ର 11 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଲାକାର ବାଡ଼ିକୁ 50 ମିମିରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ |

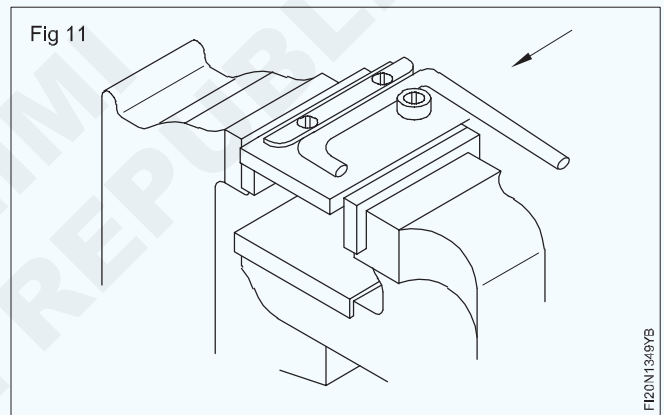


ବଙ୍କା ଗୋଡରୁ 90° ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଲାକାର ବାଡ଼ି 90 ମିମି ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |

ଡିପିରି 12 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଲାକାର ବାଡ଼ିକୁ 90 ମିମିରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ |

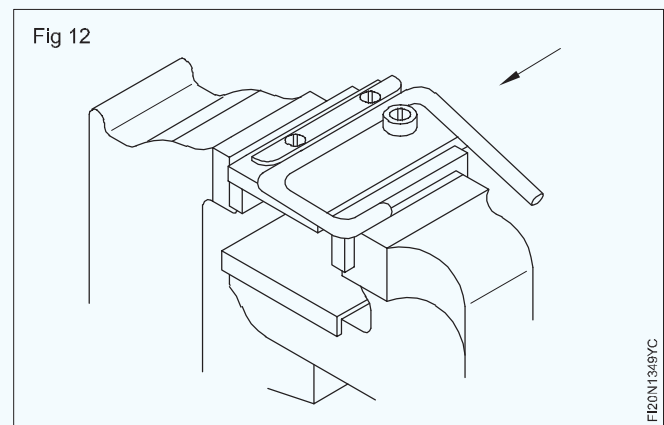


ବଙ୍କା ଗୋଡ଼ରୁ 90° ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଲାକାର ବାଡ଼ି 50 ମିମି ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଲାକାର ବାଡ଼ିକୁ 50 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ବାନ୍ଧନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 13)

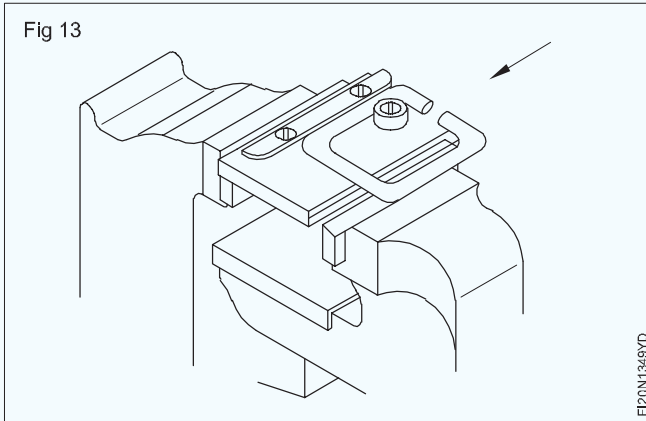

ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ସାମ୍ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ
। (ଚିତ୍ର 14)

ସେହିଭଳି, ଉପରୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରି ଅବଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି
ଆଗ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଗୁଡ଼ିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ।

Fig 14

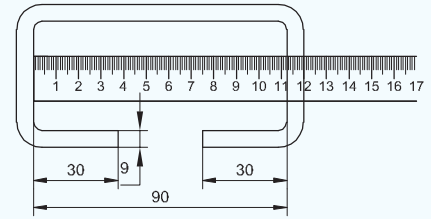

କଭର ପ୍ଲେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ।

ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କଭର ପ୍ଲେଟ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଲମ୍ବ ଏବଂ
ମୋଟେଇ ଗଣନା କରନ୍ତୁ ।

ଚାକିରି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଛିଦ୍ରର କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିତ କର ।

ସିଧାସଳଖ ସ୍ପିଏ ବ୍ୟବହାର କରି ସିଟ୍ କାଟନ୍ତୁ ।

ଧାରକୁ ଦେବେ ।


ଉପଯୁକ୍ତ ଗୋଲାକାର ବାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ସିଟ୍ ମଝିରେ U 'ଖୋଳା ।

ଡିମ୍ବିରିରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ mm3 ମିମି ଗାତ
ଖୋଳ ।

ବର୍ଗ ସୋଲଡର କୋଣ ସହିତ ବର୍ଗ ଟ୍ରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ | (Make square tray with square soldered corners)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |


- ବର୍ଗ ଟ୍ରେର ଟ୍ରେର ଲେଆଉଟ୍ ବିକାଶ କରନ୍ତୁ |
- ଫୋଲ୍ଡର ବାର ବ୍ୟବହାର କରି ଧାରରେ ଗୋଟିଏ ହେମ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ |
- କୋଣ ଲୁହା iron ଯୁଗଳ ବ୍ୟବହାର କରି 60° ରେ ଟ୍ରେର ଟ୍ରେର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରନ୍ତୁ |
- ବର୍ଗ ଟ୍ରେର ଟ୍ରେର ଚାରୋଟି କୋଣକୁ ସୋଲ୍ଡର କରନ୍ତୁ |

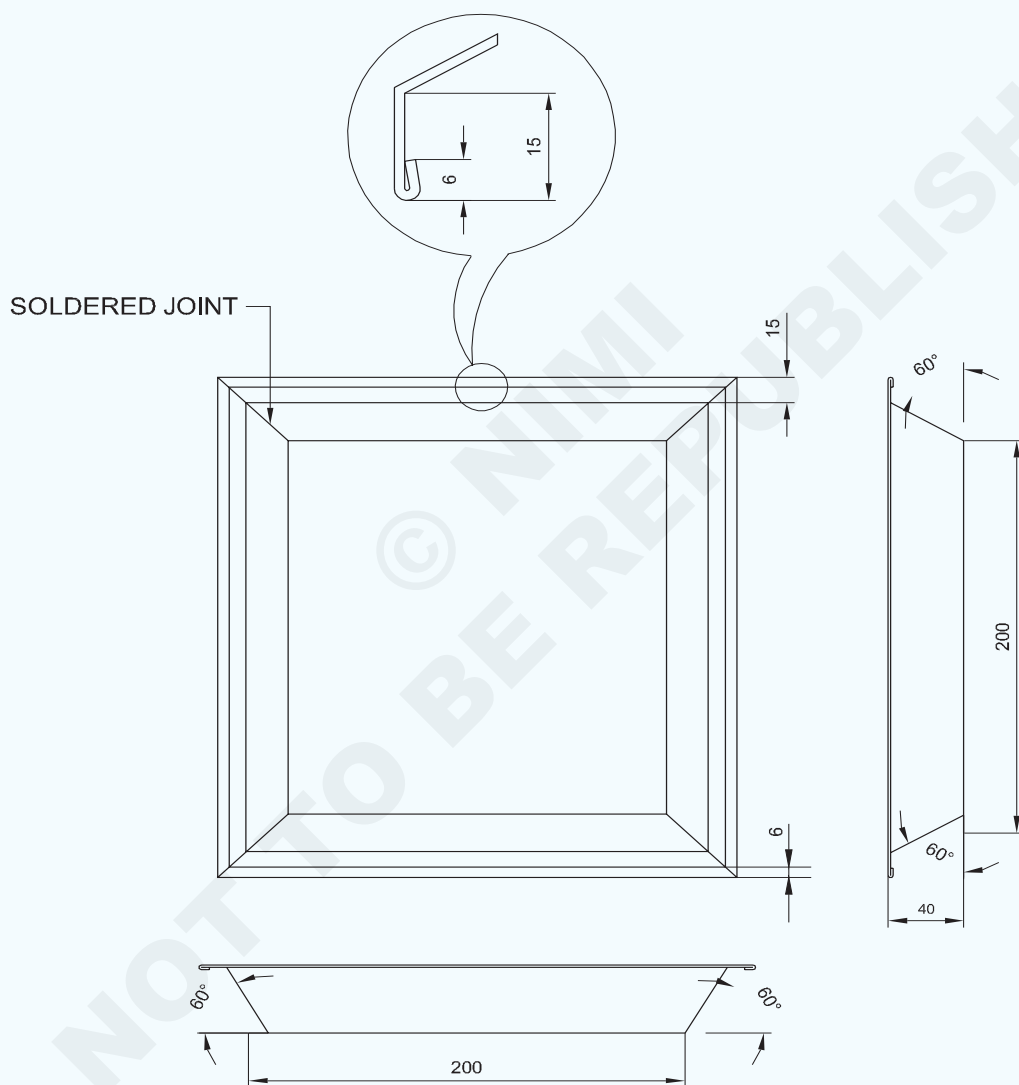

1	ISSH 350 x 350 x 0.61	—	G.I SHEET	—	—	1.3.50	
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.	
SCALE 1:1		TITLE ; SQUARE TAPER TRAY				DEVIATIONS ±1	TIME :
						CODE NO. F120N1350E1	

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)

- ଷ୍ଟିଲ୍ ନିର୍ମାଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାକିରି ଚିତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସିଟ୍ ଧାତୁର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ଏ କ କାଠ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଡ୍ରେସିଂ ଫ୍ଲେଟରେ ସିଟ୍ ଧାତୁ ଖଣ୍ଡକୁ ଫ୍ଲାଟ କରନ୍ତୁ ।
- ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀତ ନିର୍ମାଣ, ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ଡିଭାଇଡର୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଜ୍ୟାମିତିକ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଶୀଟ୍ ଧାତୁରେ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ଏବଂ ସିଙ୍ଗଲ୍ ହେମ୍ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିକୁ ବିଚାର କରି ଡ୍ରେ ପାଇଁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବିକାଶ ଏବଂ ଲେଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 1)
- ଏକ ସିଧା ସ୍ଥିତ ବ୍ୟବହାର କରି ଶୀଟ୍ ଧାତୁରେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଲେଆଉଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସିଟ୍ ଧାତୁକୁ କାଟିଦିଅ ।
- ବାରଫୋଲ୍ଡର ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକକ ହେମ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 6 ମିମି ଧାରକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରନ୍ତୁ ।
- ବାରଫୋଲ୍ଡରେ ଟେପର ଟ୍ରେର ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ 60୦ ରେ 15 ମିମି ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରନ୍ତୁ ।
- ଚାକିରି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି 46୦ ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱରେ 46 ମିମି ଫୋଲ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ଏକ ଯୁଗଳ ଆଙ୍ଗଲ ଆଇରନ୍, ବେଞ୍ଚଭାଇସ୍, ଏକ 'ସି' କ୍ଲିପ୍ ଏବଂ କାଠ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ।
- ଏକ ବେଭେଲ୍ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରି ଟେପର ହୋଇଥିବା ପାର୍ଶ୍ୱଗୁଡ଼ିକର କୋଣ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ।
- ବର୍ଗ ଟ୍ରେର ଚାରି କୋଣକୁ ସୋଲ୍ଡର ।

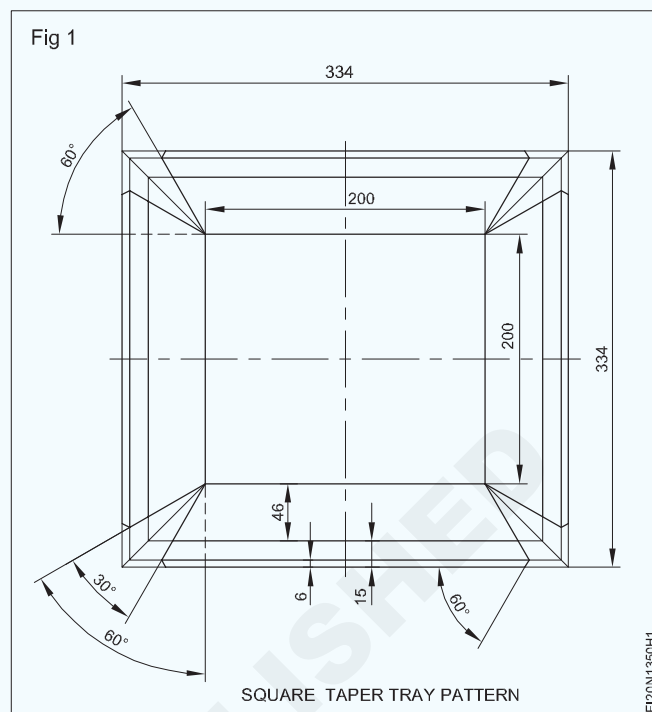

ଦକ୍ଷତା କ୍ରମ | (Skill Sequence)

ପ୍ୟାଟର୍ନ ଲେଆଉଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା | (Preparing the pattern layout)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

- ବର୍ଗ ଟେପର ଟ୍ରେ ପାଇଁ ବିକଶିତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ length ଏବଂ ମୋଟେଇ ଗଣନା କରନ୍ତୁ ।
- ପ୍ୟାଟର୍ନ ଲେଆଉଟ୍ ବିକାଶ କରନ୍ତୁ ।

ଉତ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ସମାନ କାମ କରିବା ।

ଏକ ବର୍ଗ ଟେପର ଟ୍ରେର ବିକଶିତ ଆକାର ଗଣନା କରନ୍ତୁ ।

ଦିଆଗଲା ।

ବର୍ଗର ପାର୍ଶ୍ୱ 200 ମିମି ।

ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ଲମ୍ବ = 15 ମିମି ।

ଆସନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗଲ୍ ହେମ୍ କୁ 6 ମିମି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଗଣନା କରିବା ।

ଏବି ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଲମ୍ବ ।

ଦିଆଯାଇଥିବା AC = 40mm (ଚିତ୍ର 1)

ପାପ 60୦ = AC / AB ।

0.866 = AC / AB

AB = 40 / 0.866

AB = 46.18mm


ବିକଶିତ ଆକାର = ବର୍ଗ 2 ର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦୈର୍ଘ୍ୟ length (ସ୍ୱଳ୍ପ ଉଚ୍ଚତା ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ଲମ୍ବ ଏକକ ହେମ୍ ଭିତ୍ତି)

= 200 2 (46 15 6)


= 200 2 (67)

200 134

= 334 ମିମି

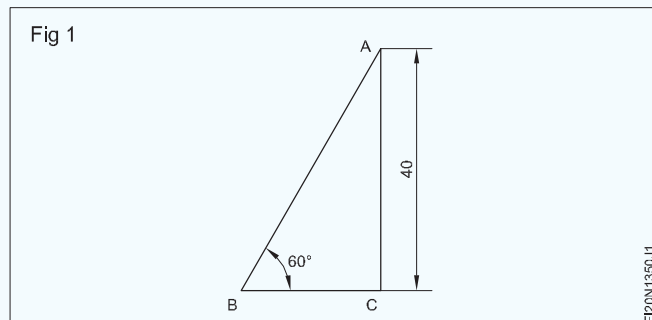


ସିଟ୍ ଧାତୁକୁ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆକାର ବର୍ଗ 334 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଟନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 2)

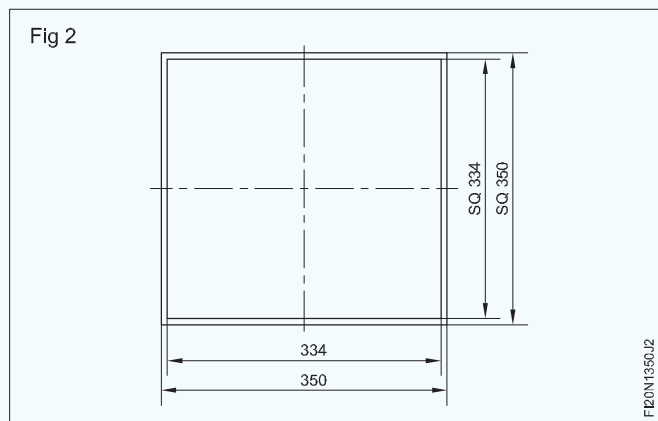


ଲମ୍ବ ଏବଂ ମୋଟେଇ XX ଏବଂ YY ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 3)


ସିଟ୍ ଧାତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ମଝିରେ at ମୂଳ ଦୈର୍ଘ୍ୟ length ଏବଂ ମୋଟେଇ ଅଙ୍କନ କର, YY ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 100 ମିମି ଏବଂ XX ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 100 ମିମି ରେଖା ଚିହ୍ନିତ କର | (ଚିତ୍ର 3)

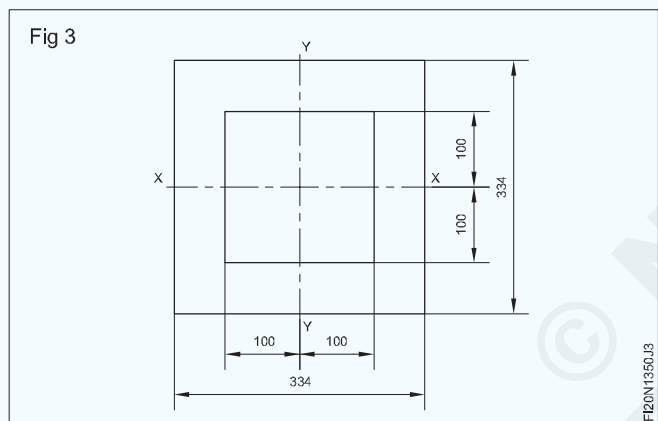

ଚିତ୍ର 4 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା AB, BC, CD ଏବଂ DA ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ବର୍ଗ ଟେପର ଟ୍ରେର ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱ 46 ର 46 ମିମି ସ୍ଲାଟ୍ ଉଚ୍ଚତା ପାଇଁ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ |

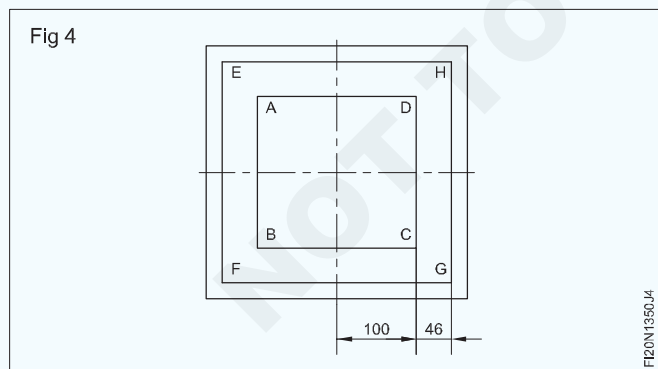


ଚିତ୍ର 5 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି EF, FG, GH ଏବଂ HE ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱରେ 15 ମିମି ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ଏବଂ 6 ମିମି ସିଙ୍ଗଲ୍ ହେମ୍ ଉଭା ପାଇଁ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ |

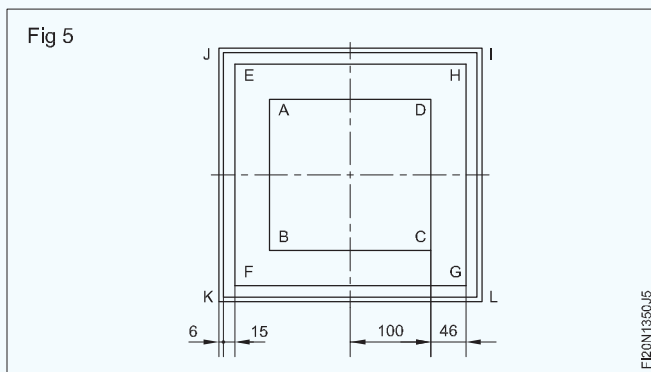

ଚିତ୍ର 6 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି AB, BC, CD ଏବଂ DA ରେଖାର ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡରେ A, B, C, D ପଏଣ୍ଟରେ 30o କୋଣରେ ରେଖା ଅଙ୍କନ କର |

ଚିତ୍ର 6 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି I, J, K, L M, N, O, P ପଏଣ୍ଟରେ 60o କୋଣରେ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ |

ଚିତ୍ର 6 ରେ ଛାୟା ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇଥିବା pattern ଛାଆର ଅବାସ୍ଥିତ ଅଂଶକୁ କାଟିଦିଅ |

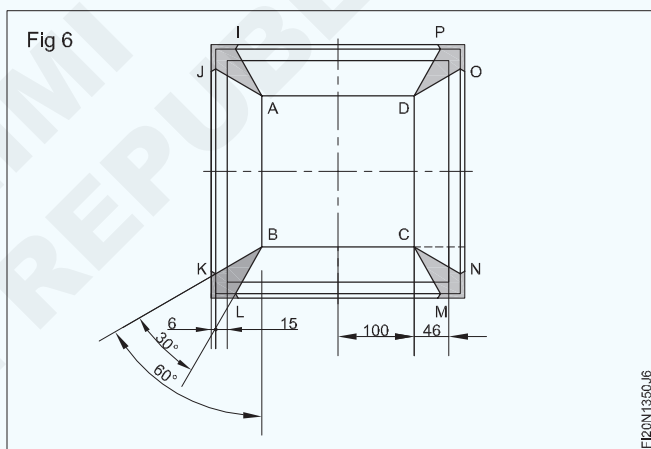


ନରମ ସୋଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ରୂପା ସୋଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ | (Practice on soft soldering and silver soldering)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଗ୍ଲେ ଲ୍ୟାମ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ସୋଲ୍ଡିଂ ଲୁହାର iron ତମ୍ବା ବିଟ୍ ଗରମ କରନ୍ତୁ |
- ସଠିକ୍ ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟରେ ଏକ ବୁଡିଯାଇଥିବା ଲାପ୍ ଗଣ୍ଠି ସେଟ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଫ୍ଲାଟ ସ୍ଥିତିରେ ସଠିକ୍ ଆକାରର ଏକ ବୁଡିଯାଇଥିବା ଲାପ୍ ଫିଲେଟ୍ ସୋଲ୍ଡର୍ କରନ୍ତୁ |
- ଘଣ୍ଟି ପାଟିରେ ତମ୍ବା ଟ୍ୟୁବ୍ ଗଣ୍ଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ |
- ରୂପା ବ୍ରଜ୍ ରଡ୍ ସହିତ ସୋଲ୍ଡର୍ କରନ୍ତୁ |

TASK-1

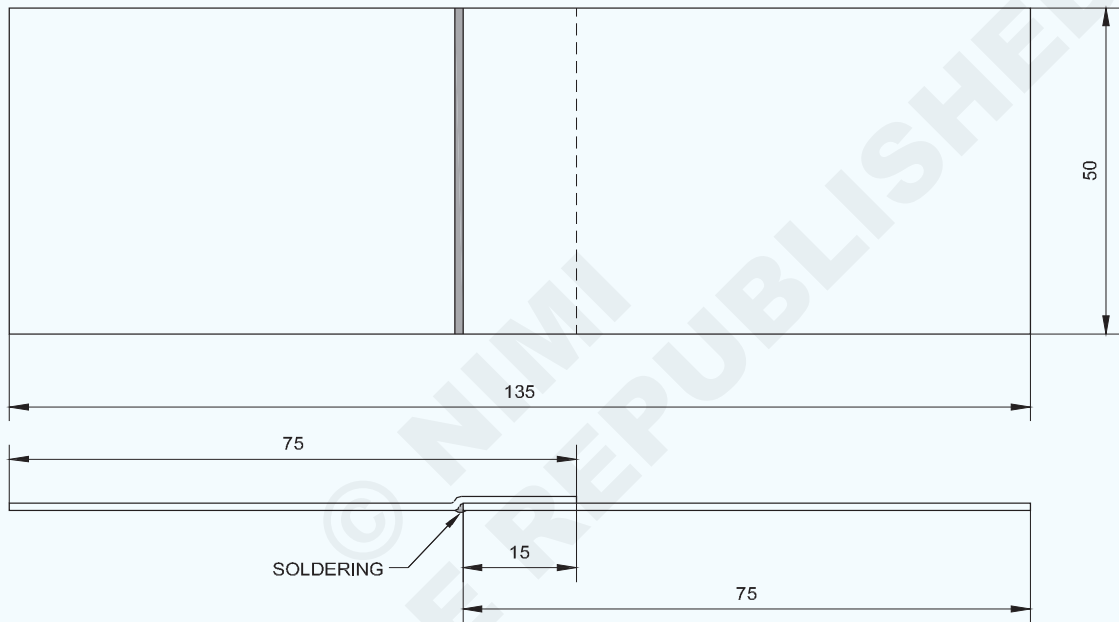

TASK-2

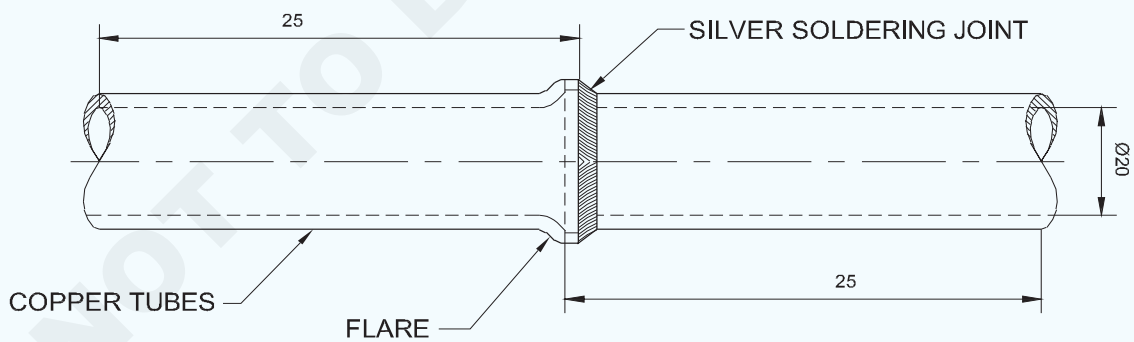

1	Ø1.6 x 1 m	-	SILVER BRAZING FILLER ROD	-	-	-	
2	IS 2378 - Ø20 x 1 - 25	-	CUDPA-0	-	-	-	
1	-	-	SOFT SOLDER 60:40	-	-	-	
1	ISSH 170 x 55 x 0.5mm	-	G.I SHEET	-	-	1.3.51	
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.	
SCALE 1:1		SOLDERED SUNK LAP JOINT			DEVIATIONS ±0.4		TIME :
					CODE NO. FI20N1351E1		

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)

ଟାସ୍କ :: ବୁଡି ଯାଇଥିବା ଗଣି ।

- ପଦାର୍ଥର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ହ୍ୟାଡ଼ ଷ୍ଟକ୍, ଏକ କାଠ ମଲେଟ୍ ଏବଂ ଏକ ସେଟିଂ ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ବୁଡିଯାଇଥିବା ଲାପ୍ ଗଣି ତିଆରି କରନ୍ତୁ ।
- ଧକ୍କା ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ।
- ଏକ ବେଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ତମ୍ବା ବିଟ୍ ଗରମ କରନ୍ତୁ ।
- ଗଣିକୁ ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତୁ ।

ଅସ୍ଥାବଳ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି କାମ ଧୋଇ ଦିଅ ।

ଟାସ୍କ ୨: ରୂପା ସୋଲଡିଂ ।

- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ପାଇପ୍ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଫା କରନ୍ତୁ ।

ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣର ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ।

- ପାଇପ୍ ର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ଘଣ୍ଟି-ପାଟି (ଫ୍ଲେର) ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଇପ୍ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ ।

ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ପାଇପଗୁଡ଼ିକର ଫିଟିଂ ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟରେ ଅଛି ।

- ଗଣିର ମୂଳ ସହିତ ରୂପା ବ୍ରଜିଂ ଫ୍ଲକ୍ସ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ଏକ ଝେଲଡିଂ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଏକ ବେଞ୍ଚ-ଭାଇସରେ ଗଣିକୁ ଏକ ଭୂଲମ୍ବ କ୍ଷିତିରେ ରଖନ୍ତୁ ।
- ଛୋଟ ଆକାରର ଅଗ୍ରଭାଗ ସହିତ ଗ୍ୟାସ୍ ଝେଲଡିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ନରମ କାର୍ବୁରିଜିଂ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ।
- ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ପଶୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ length କୋଣର ଲମ୍ବ 1.5 ଗୁଣ ଅଟେ ।

- ଗଣିର ଚାରିପାଖରେ ଅଳ୍ପ ଗରମ କରନ୍ତୁ ।
- ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଲାଲ୍ ରଙ୍ଗରେ ସୀମିତ ।
- ଫ୍ଲକ୍ସ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ଗଣି ଚାରିପାଖରେ ଫିଲର ରତ୍ନକୁ ଚରଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁ ।
- ଫିଲର ଧାତୁକୁ ଗଣିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଗଣି ଚାରିପାଖରେ ନିଆଁକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲଗାନ୍ତୁ ।
- ତରଳ ଧାତୁ ଉପରେ କଦାପି ସିଧାସଳଖ ନିଆଁ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଗଣି ଚାରିପାଖରେ ଅଧିକ ଫିଲର ରତ୍ନ ଯୋଡନ୍ତୁ ।
- ଗଣିକୁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଗଣିକୁ ସଫା କର ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କର ।
- ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରବେଶିତ ସୁମଧୁର ରୂପା-ବ୍ରଜେଡ଼ ଝେଲ୍ଡି ତିଆରି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାନ ପୁନରାବୃତ୍ତି କର ।
- ଗଣିକୁ ଅଧିକ ଗରମ କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।


ଦକ୍ଷତା କ୍ରମ | (Skill Sequence)

ନିରାପଦରେ blow ଟିକା ଦୀପ ଜାଳିବା | (Lighting the blow lamp safely)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

- ଏକ ବେଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ସୋଲଡିଂ ଲୁହାକୁ iron ଗରମ କରନ୍ତୁ ।

ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳନ (ଚିତ୍ର 1)

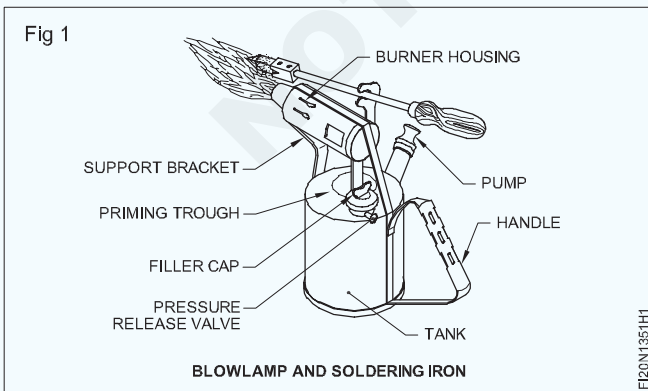

ଟାଙ୍କିରେ କିରୋସିନର ସ୍ତର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଟାଙ୍କିକୁ 3/4 ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ।

ପ୍ରିକର୍ ସହିତ ଜେଟ୍ ସଫା କରନ୍ତୁ ।

ଟାପ ରିଲିଫ୍ ଭଲଭ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ।

ମିଆଇଲେଟେଡ଼ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ସହିତ ପ୍ରିମିଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରାପ୍ ଭରନ୍ତୁ ।

ଅଗ୍ନି ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆତ୍ମାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିକରିବାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଦୀପକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ତିନୋଟି ଷ୍ଟେକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଆତ୍ମାକୁ ଆଲୋକିତ କର ।

ଆତ୍ମା ଜଳିଯିବା ପରେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଟାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ପମ୍ପକୁ ପ୍ରାୟ ଛଅଟି ଆଠ ଥର ଚଲାନ୍ତୁ ।

ଯଦି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜେଟରୁ ତରଳ କିରୋସିନ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ତେବେ ଶୀଘ୍ର ଚାପ ରିଲିଫ୍ ଭଲଭ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ।

ପ୍ରାରମ୍ଭ ପ୍ରଶାଳାକୁ ସୁପାରିଶ କରନ୍ତୁ ।

ବର୍ନର୍ ହାଉସିଂର ଉପରି ଭାଗରେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ।

ଲଗାତାର ନିଆଁକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ପତ୍ନୀକୁ ସକ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ ।

ଯଦି ଦୀପ ପବନ ଦ୍ୱାରା ଉଡିଯାଏ କିମ୍ବା ଲିଭାଯାଏ, ତୁରନ୍ତ ଚାପ ରିଲିଫ୍ ଭଲଭ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ । ଏହା ଜ୍ୱଳନ୍ତ କିରୋସିନ ବାଷ୍ପକୁ ବାୟୁରେ ଖସିଯିବାକୁ ରୋକିଥାଏ ।

ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପଦାର୍ଥରେ ନିଆଁକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

କାମ ସରିବା ପରେ ଚାପ ରିଲିଫ୍ ଭଲଭ୍ ଦ୍ୱାରା ନିଆଁ ଲିଭାନ୍ତୁ ।

ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା ଲାପ୍ ଗଣ୍ଠି ଗଠନ ଏବଂ ସୋଲଡିଂ | (forming and soldering the sunk lap joint)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

• ଏକ ହ୍ୟାଟ୍ ଅଂଶ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା ଲାପ୍ ଗଠନ କରନ୍ତୁ ।

ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା ଲାପ୍ ଗଣ୍ଠିକୁ ସୋଲଡିଂ କରନ୍ତୁ ।


ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ କାଟନ୍ତୁ, ଏବଂ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଲାପ୍ ପାଇଁ ଭରା ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ।

ଚିତ୍ର 1 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ହ୍ୟାଟ୍ ଅଂଶକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବୁଡ଼ିଯିବା ।

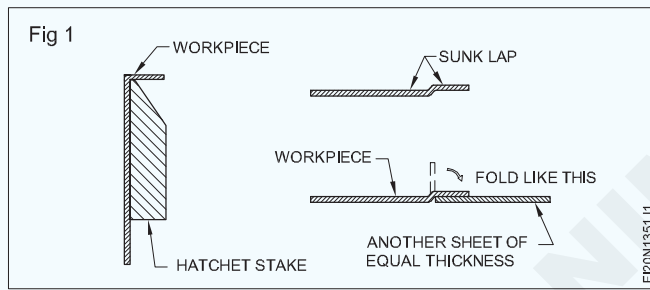

ଏକ ଏମେରୀ କାଗଜରେ ଯୋଗ ହେବାକୁ ଥିବା ପୃଷ୍ଠକୁ ସଫା କର ।

 
ଉପଯୁକ୍ତ ଫ୍ଲକ୍ସ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିତ୍ର 2 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡ ରଖନ୍ତୁ ।



ଏକ ଧକ୍କା ଦୀପ ବ୍ୟବହାର କରି ତମ୍ବା ବିଟ୍ ଗରମ କରନ୍ତୁ ।

ସମାନ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଅନୁପ୍ରବେଶ ସହିତ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା ଲାପ୍ ଗଣ୍ଠିକୁ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 3)

କାମକୁ ଓଦା ରଂଗ ସହିତ ସଫା କର ।

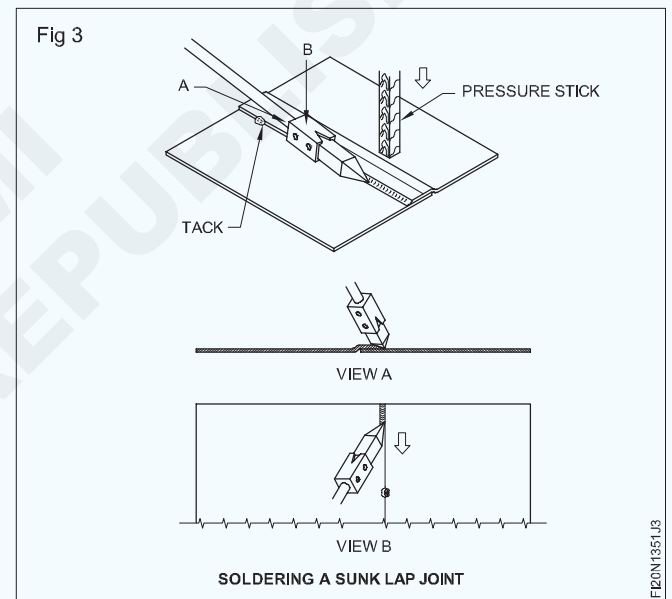

ଗ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ତମ୍ବା ପାଇପଗୁଡ଼ିକର ରୂପା ବ୍ରଜିଂ | (Silver brazing of copper pipes by gas)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

• ଘଣ୍ଟି-ପାଟି ବଟ ଗଣ୍ଠି ପାଇଁ ତମ୍ବା ଟ୍ୟୁବ୍ ର ଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ।

• ରୂପା ପିଉଳ ତମ୍ବା ଟ୍ୟୁବ୍ ।


• ରୂପା-ବ୍ରଜେଡ଼ ଖେଳୁକୁ ସଫା ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କର ।

ତମ୍ବା ଟ୍ୟୁବ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯେପରିକି ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ସିଟ୍ ଧାତୁ କାରବାର, ଏୟାରକଣ୍ଡିଶନିଂ ଏବଂ ରେଫ୍ରିଜରେଜେସନ୍ ।

ତମ୍ବା ଟ୍ୟୁବ୍ ଗଣ୍ଠିରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ସିଲଭର-ବ୍ରଜିଂ ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ।


ଧାରଗୁଡ଼ିକ ସଫା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା (ଚିତ୍ର -1) ।

ଏକ ଏମେରୀ କାଗଜ କିମ୍ବା ଷ୍ଟିଲ୍ ଲୋମ ସହିତ ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ ଧାରକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ।

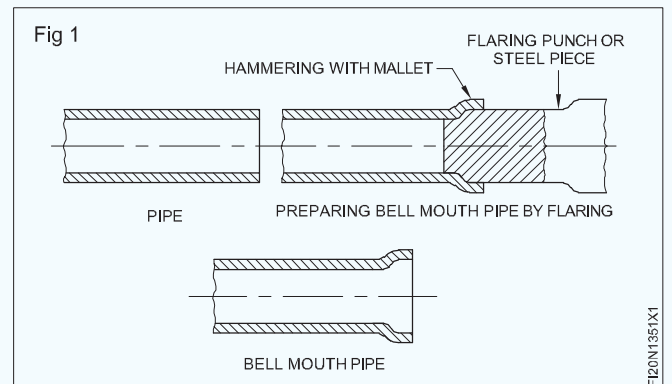

ପାଇପ୍ ର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଘଣ୍ଟି ମୁଖର ଆକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଷ୍ଟିଲ୍ ରଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଚାରିପାଖରେ ହାତୁଡ଼ି ।

ମିଳିତ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ସେଟ୍ କରିବା (ଚିତ୍ର 2)

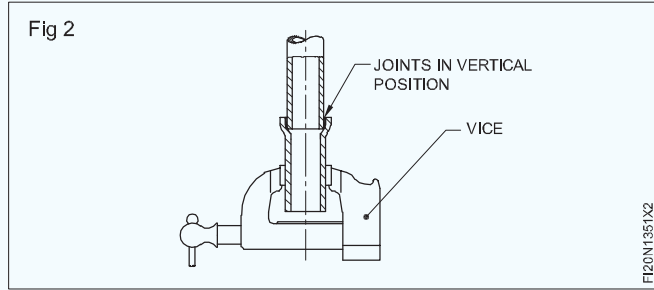


ଯୋଗଦାନ ଧାରରେ ସ୍ଲିଭର-ବ୍ରଜିଂ ଫ୍ଲକ୍ସ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ଗଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ବେଲ-ପାଟି ବଟ ଗଣ୍ଡ ଭାବରେ ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟ୍ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ।

ମିଳିତ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ବେଞ୍ଚ ନିକରେ ଏକ ଭୁଲମ୍ବ ଛିଡିରେ ରଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ର 3 ।

ରୂପା ବ୍ରଜେଜ୍ ଖେଳୁ ଡିଆରି କରିବା (ଚିତ୍ର 3)

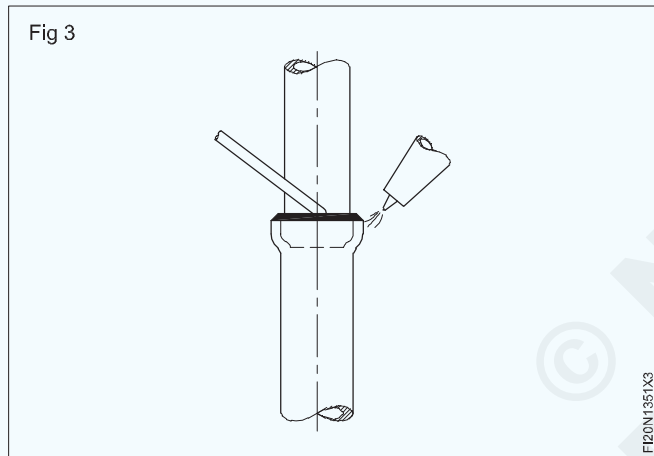

ନୋଜଲ୍ ନଂ 1 ବ୍ଲୋ ଏକ ରୂପା ବ୍ରଜିଂ ଫିଲର ରଡ୍ Ø1.6 ମିମି (ଟାଇପ୍ BA-Cu-Ag 16A IS: 2927 - 1975) ଏବଂ ରୂପା-ବ୍ରଜିଂ ଫ୍ଲକ୍ସ ବ୍ଲୋ ଉପାଦିତ ଏକ କୋମଳ କାର୍ବୁରିଜିଂ ଅଗ୍ନି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ଗଣ୍ଡ ଚାରିପାଖରେ ଗରମ ଲାଲ୍ ରଙ୍ଗରେ ଗରମ କରନ୍ତୁ (ଫ୍ଲକ୍ସର ତରଳିବା) ।

ଏକ ଫ୍ଲକ୍ସ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ଏହାର ଶେଷକୁ ସ୍କ୍ରାପ୍ କରି ଗଣ୍ଡ ଚାରିପାଖରେ ଫିଲର ରଡ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ତରଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁ ।

ଗଣ୍ଡର ଚାରିପାଖରେ ନିଆଁକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଫିଲର ଧାତୁକୁ ଗଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ।

ତରଳ ଫିଲର ଧାତୁ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ନିଆଁ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗଣ୍ଡକୁ ଅଧିକ ଗରମ କରନ୍ତୁ ।


ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଗଣ୍ଡ ଚାରିପାଖରେ ଅଧିକ ଫିଲର ରଡ୍ ଯୋଡନ୍ତୁ ।

ନିଆଁକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫିଲର ଧାତୁକୁ 10-15 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ସଫା କରିବା ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ (ଚିତ୍ର 4)

ଏକ ଏମେରୀ କାଗଜରେ ଘଷିବା ବ୍ଲୋ ଗଣ୍ଡକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ।


କୌଣସି smooth ପିନ୍-ହୋଲ୍ ବିନା ଏକ ସୁଗମ ଏବଂ ସମାନ ଭାବରେ ଭର୍ଟି, ବ୍ରଜେଜ୍ ଗଣ୍ଡ ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

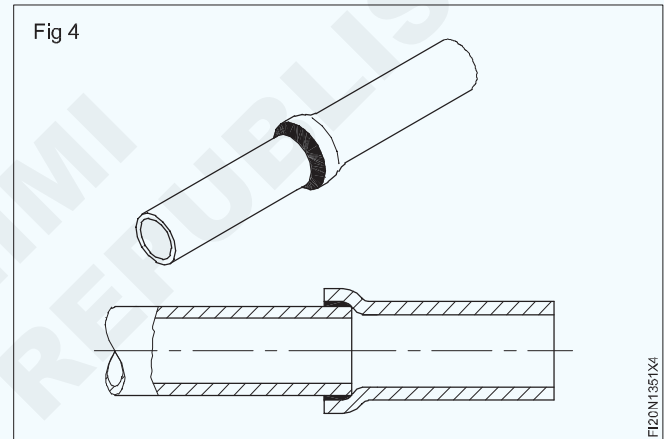

ରିଭେଟେଡ୍ ଲାପ୍ ଏବଂ ବର୍ଗ୍ ଗଣ୍ଠି ତିଆରି କରନ୍ତୁ || (Practice on soft soldering and silver soldering)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଏକକ ରିଭେଟେଡ୍ ଲାପ୍ ବର୍ଗ୍ ଗଣ୍ଠି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ରିଭେଟ୍ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବ୍ୟବଧାନ ଲେଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଏକ ସଠିକ୍ ପିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସଠିକ୍ ଆକାରର ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପିଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ରିଭେଟ୍ ସେଟ୍, ରିଭେଟ୍ ସ୍ଲାପ୍, ବଲ୍ ପେନ୍ ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ତାଲି, ସ୍ଲାପ୍ ହେଡ୍ ରିଭେଟ୍ ଏକକ ରିଭେଟେଡ୍ ଲାପ୍ ଏବଂ ବର୍ଗ୍ ଗଣ୍ଠି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ରିଭେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ସ୍ଲାପ୍ ହେଡ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଡ୍ ରିଭେଟ୍ ର ରିଭେଟ୍ ହେଡ୍ ଗଠନ କରନ୍ତୁ |

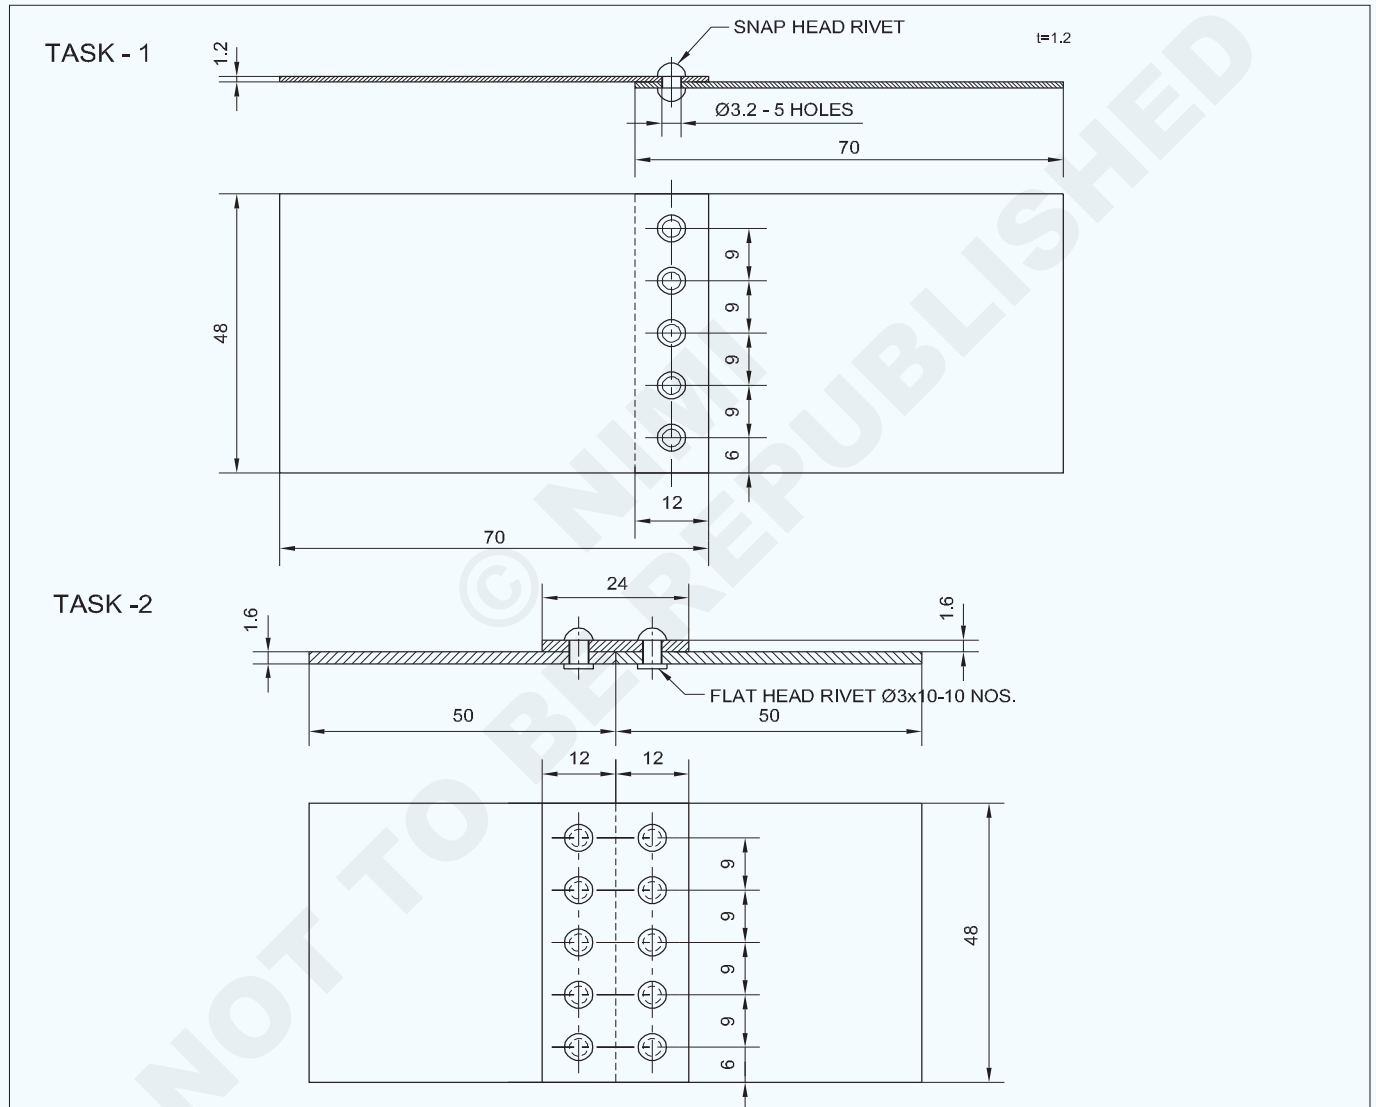


10	IS: 2155 - Ø3 - 6	–	M.S. FLAT HEAD RIVET	–	–	-	
1	ISSH 100 x 50 x1.6	–	MILD STEEL SHEET	–	–	-	
5	IS:2155 - Ø3 - 5	–	M.S. SNAP HEAD RIVET	–	--	-	
1	ISSH 140 x 48 x1.2	–	MILD STEEL SHEET	–	--	1.3.52	
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.	
SCALE 1:1		SINGLE RIVETED LAP JOINT & SINGLE STRAP SINGLE RIVETED JOINT				DEVIATIONS ±0.5mm	TIME :
						CODE NO. FI20N1352E1	

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)

ଟାସ୍କ :: ଏକକ ରିଭେଟେଡ୍ ଲାମ୍ ଗଣି ।


- ଷ୍ଟିଲ୍ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ଦିଆଯାଇଥିବା କଞ୍ଚାମାଲକୁ 140 x 48 mm ଆକାରରେ କାଟି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ଏକ ମଲେଟ୍ ବ୍ଲୋକ୍ ଡ୍ରେସିଂ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସିଟ୍ ଫ୍ଲାଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଏକ ସମତଳ ଚିକ୍କଣ ଫାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଧାରଗୁଡ଼ିକୁ ଡିବର୍ କରନ୍ତୁ ।
- 140 ମିଲିମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ length ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଲାଇନ୍ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଧା ସ୍ଥିତ ବ୍ୟବହାର କରି ଶୀଟ୍ କୁ 70 x 48 ଆକାରର ଦୁଇ ଖଣ୍ଡରେ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ରାଇଟର ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବ୍ୟବଧାନ ଲେଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସିନ୍ଦ୍ର ଉଭୟ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକକ ରିଭେଟେଡ୍ ଲାମ୍ ଗଣି ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏକ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପିଟ୍ ଏବଂ ଏକ ସେଟିଂ ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ରିଭେଟ୍ ଛିଦ୍ରର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ । (ଫିଲ୍ କ୍ରମର ଚିତ୍ର 1 2)
- ଶୀଟ୍ ର ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ସମସ୍ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପଏଣ୍ଟରେ f 3.2 ଛିଦ୍ର ଏବଂ ଏକ କଠିନ ଖଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ସିଟ୍ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଛିଦ୍ର (ଚିତ୍ର 1) ।

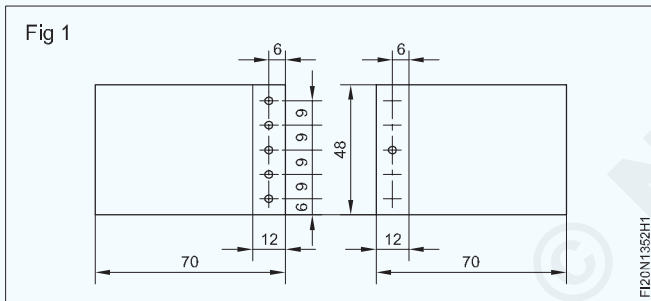


- ବଡ଼ ଆକାରର ଡ୍ରଲ୍ ସହିତ ଗାତଗୁଡ଼ିକୁ ହାତରେ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଗର୍ଭରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 2)
- ସମସ୍ତ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଛିଦ୍ରଥିବା ଶୀଟ୍ ଖଣ୍ଡକୁ ରଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ଶୀଟ୍ଗୁଡ଼ିକର ଓଭରଲ୍ୟାପ୍ ହୋଇଥିବା ଧାରଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନିତ ରେଖା ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି ।

ଟାସ୍କ :: ସିଙ୍ଗଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାପ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଧାଡ଼ି ରିଭାଇଟେଡ୍ ବଟ୍ ଗଣି ।

- ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ତିନି ଖଣ୍ଡରେ କାଟି ଦୁଇଟି 50 x 48 ମିମି ଆକାର ଏବଂ ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ 24 x 48 ମିମି ସିଧା ସ୍ଥିତ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଷ୍ଟିଲ୍ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 1)
- ଏକ ମଲେଟ୍ ବ୍ଲୋକ୍ ଡ୍ରେସିଂ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସିଟ୍ ଫ୍ଲାଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଏକ ସମତଳ ଚିକ୍କଣ ଫାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଧାରଗୁଡ଼ିକୁ ଡିବର୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଏକ ଖଣ୍ଡ, ଏକ ଡିଭାଇଡର୍ ଏବଂ ସିଟ୍ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଏକ ଷ୍ଟିଲ୍ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ସିଙ୍ଗଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାପ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ ରିଭାଇଟେଡ୍ ବଟ୍ ଗଣି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ରିଭେଟ୍ ଛିଦ୍ର ପାଇଁ ବ୍ୟବଧାନ ଲେଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 1)

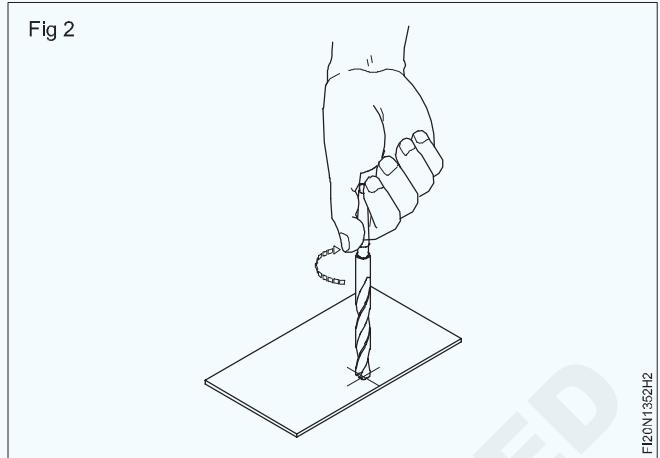


- ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗର୍ଭରେ 3 ମିମି ଡିଆଁ ସ୍ଥାପ୍ ହେଡ୍ ରିଭେଟ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 3)

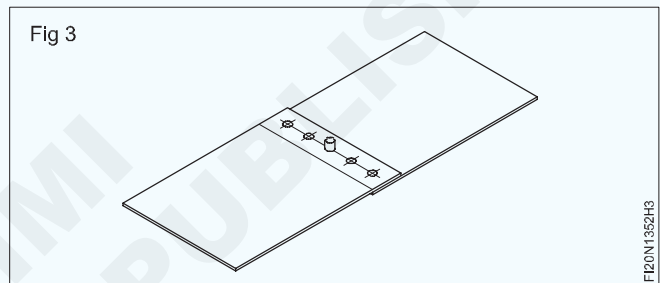

- ରିଭେଟ୍ ସ୍ଥାପ୍ ଏବଂ ବଲ୍ ପେନ୍ ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ତଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ରିଭେଟ୍ ଘୁଷୁ ଗଠନ କରନ୍ତୁ ।
- ଶୀଟ୍ ର ତଳ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଚାରିଟି ଛିଦ୍ରକୁ, ଗର୍ଭ ମାଧ୍ୟମରେ, ଶୀଟ୍ ର ଉପର ଖଣ୍ଡରେ ପିଟ୍ କରିଦିଅ ।
- ବଡ଼ ଆକାରର ଡ୍ରଲ୍ ସହିତ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଡେବୁର କରନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ହାତରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରନ୍ତୁ ।
- ଏକ ରିଭେଟ୍ ସେଟ୍, ରିଭେଟ୍ ସ୍ଥାପ୍, ଏକ ତଲି ଏବଂ ଏକ ବଲ୍ ପେନ୍ ହାତୁଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ରିଭେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିକଳ ଗର୍ଭରେ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରିଭେଟ୍ ଘୁଷୁ ଗଠନ କରନ୍ତୁ ।

- ବଟ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗର୍ଭରେ ଏକ $f 3 \text{ mm}$ ପ୍ଲଟ ହେଉଁ ରିଭେଟ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ଲଟ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲେଟରେ ଚାକିରି ରଖି ଏକ ରିଭେଟ୍ ସେଟ୍, ରିଭେଟ୍ ସ୍ଥାପ୍ ଏବଂ ଏକ ବଲ୍ ପେନ୍ ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାକୁ ଷ୍ଟାପ୍ ରିଭେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ାଯିବ କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କଭର ସିଟ୍ ଏକ ଚିହ୍ନିତ ଧାଡ଼ିରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମାନ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- କଭର ସିଟ୍ ଉପରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୀଟ୍ ର ତଳ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲ ।

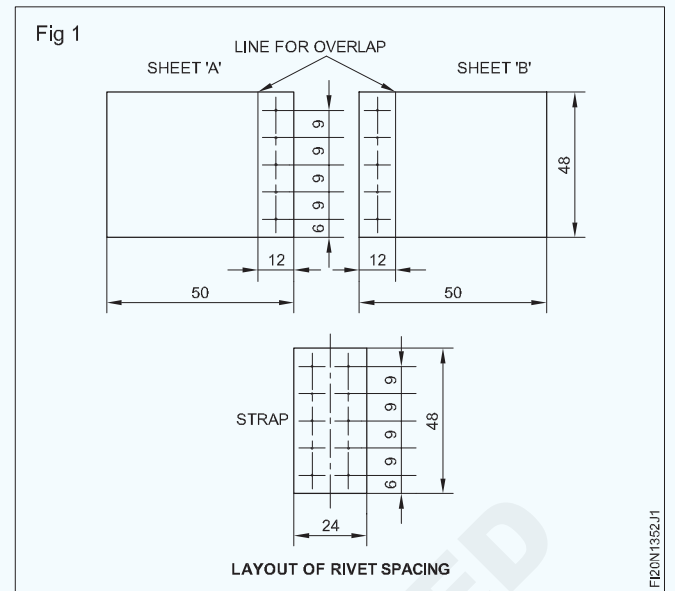

ଦକ୍ଷତା କ୍ରମ | (Skill Sequence)

ଗୋଟିଏ ରିଭାଇଟେଡ୍ ଲାପ୍ ଗଣ୍ଠି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ରିଭେଟ୍ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବ୍ୟବଧାନ ଲେଆଉଟ୍ କରିବା | (Layout the spacing for rivet holes to make a single riveted lap joint)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।


- ଲାପ୍ ର ଦୂରତା, ପ୍ରଥମ ରିଭେଟ୍ ଏବଂ ଧାରର କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ BIS ମାନକ ଅନୁଯାୟୀ ପିଚ୍ ର ଦୂରତା ଗଣନା କର ।
- ଗୋଟିଏ ରିଭାଇଟେଡ୍ ଲାପ୍ ଗଣ୍ଠି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ରିଭେଟ୍ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବ୍ୟବଧାନ ଲେଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ଯୋଗ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଧାରଗୁଡ଼ିକ ସୁର ଏବଂ ସିଧା ଅଟେ ।

କୋଲର ଦୂରତା ଗଣନା କର ।

$$\text{ଲାପ୍ ର ଦୂରତା} = 4 \times \text{ରିଭେଟ୍ (D)}$$

ଜଣାଶୁଣା ଘନତା ଠାରୁ ରିଭେଟର ବ୍ୟାସ = 2.5 କିମ୍ବା 3 ଥର, ରିଭେଟର ତିଆରି ଗଣନା କର ଏବଂ କୋଲର ଦୂରତା ଗଣନା କର ।

ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାପର ଦୂରତାକୁ ଧାଡ଼ି ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 1)

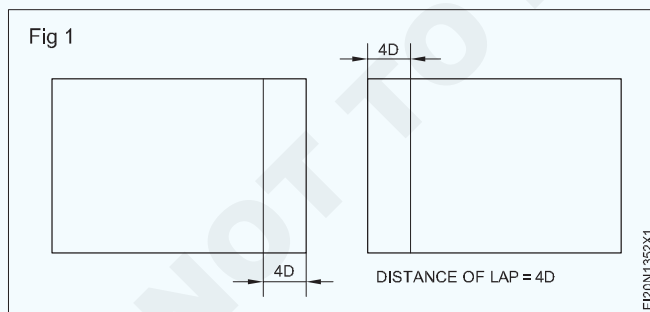

ସିଟ୍ ଧାରରୁ ରିଭେଟ୍ ଲାଇନର ଦୂରତା ଗଣନା କର ।

$$\text{ରିଭେଟ୍ ଲାଇନର ଦୂରତା} = 2 \times \text{ରିଭେଟର ବ୍ୟାସ (D)}$$

ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ (ଚିତ୍ର 2) ଧାର ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ରିଭେଟ୍ ରେଖା ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ।

ପାର୍ଶ୍ୱ ଧାରରୁ ପ୍ରଥମ ରିଭେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଦୂରତା ଗଣନା କରନ୍ତୁ ।

$$\text{ପ୍ରଥମ ରିଭେଟର ଦୂରତା} = 2 \times \text{dia ରିଭେଟ୍ (D)}$$


ତିଭାଇତରୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ରିଭେଟ୍ ଲାଇନର ପାର୍ଶ୍ୱ ଧାରରୁ ପ୍ରଥମ ରିଭେଟ୍ ର ଦୂରତା ଚିହ୍ନିତ କର ।

ଦୁଇଟି ରିଭେଟ୍ ଯଥା ପିଚ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଗଣନା କର ।

$$\text{ପିଚ୍} = 3 \times \text{ରିଭେଟ୍ (D)}$$

ଏକ ତିଭାଇତରୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ (ଚିତ୍ର 2) ରିଭେଟ୍ ରେଖା ଉପରେ ରିଭେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ପିଚ୍ ଚିହ୍ନିତ କର ।

ଏକ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପଞ୍ଚ ଏବଂ ଏକ ବଲ୍ ପେନ୍ ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ରିଭାଇଟ୍ସର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ପିଚ୍ କରନ୍ତୁ ।

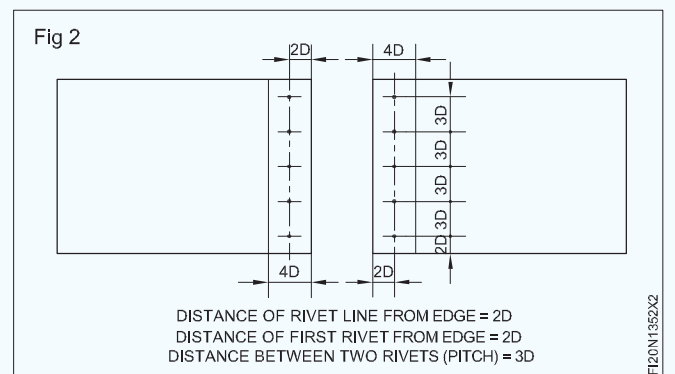

ସ୍ଲାପ୍ ହେଡ୍ ରିଭେଟ୍ (Riveting snap head rivet)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

- ସଠିକ୍ ରିଭିଟିଙ୍ଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡଲି, ରିଭେଟ୍ ସେଟ୍ ଏବଂ ରିଭେଟ୍ ସ୍ଲାପ୍ ର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ବଲ୍ ପେନ୍ ହାତୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ହାତୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଗୋଲାକାର ଆକାରରେ ରିଭେଟ୍ ମୁଣ୍ଡ ଗଠନ କରନ୍ତୁ ।
- ମୂଳ ଧାତୁକୁ ନଷ୍ଟ ନକରି ରିଭେଟିଙ୍ଗ୍ ଗଣ୍ଠକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ରିଭେଟ୍ ସ୍ଲାପ୍ ହେଡ୍ ରିଭେଟ୍ ।



ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ସମସ୍ତ ରିଭେଟ୍ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ଉପରେ ଖୋଲା ଯାଇଛି ଏବଂ ସେସ୍ବର ରିଭେଟ୍ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛିଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଏକ ସିଟ୍ ଉପରେ ଖୋଲାଯାଇଛି ।

ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ଏବଂ ସିଟ୍ ସମତଳ ।

ବେଞ୍ଚି ଭାଇସ୍ ରେ ଭାଇସ୍ ଡଲିକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ।


ସମସ୍ତ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ସିଟ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଛିଦ୍ରକୁ ଆଲାଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧାର ପାଇଁ ଚିହ୍ନିତ ରେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଧାର ସହିତ ସମକକ୍ଷ କରନ୍ତୁ ।

ସେଣ୍ଟାଲ୍ ଗର୍ଭରେ ରିଭେଟ୍ ଭର୍ତ୍ତି କର ଏବଂ ହାତୁଡ଼ି ମାରିବା ସମୟରେ ବିକୃତିକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ରିଭେଟ୍ ମୁଣ୍ଡକୁ ଭାଇ ଡଲି ଉପରେ ରଖ । (ଚିତ୍ର 1 & 2)

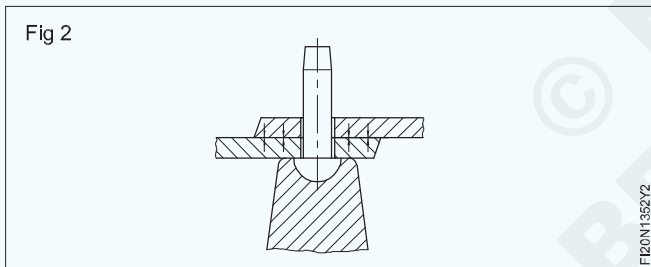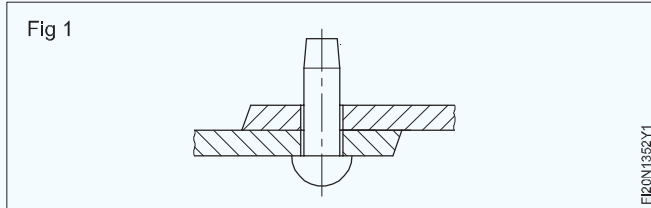



ରିଭେଟର ଗର୍ଭର ଗର୍ଭକୁ ରିଭେଟର ଶଙ୍କର ଉପରେ ରଖ । (ଚିତ୍ର 3)

ସିଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ନିକଟତର କରିବା ପାଇଁ, ଗଣ୍ଠକୁ ଦୃଢ଼ firm ଭାବରେ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଲ୍ ପେନ୍ ହାତୁଡ଼ି ସହିତ ରିଭେଟ୍ ସେଟ୍କୁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 3)

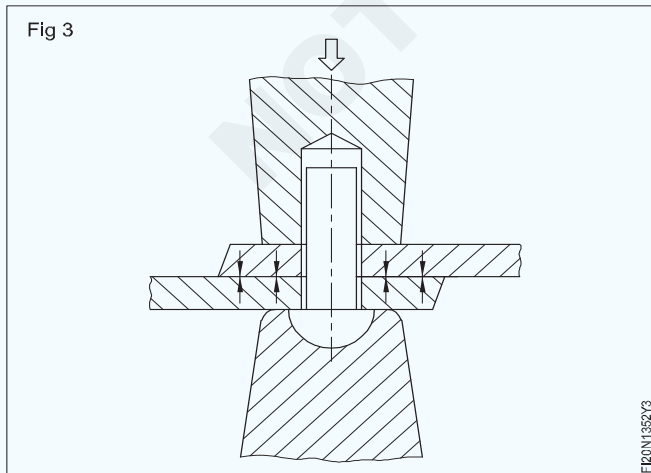


ରିଭେଟର ଶଙ୍କର ଉପରେ ରିଭେଟ୍ ସେଟ୍ କାଢ଼ିଦିଅ ।

ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ହାତୁଡ଼ି କରି ତା'ପରେ ଏକ ବଲ୍ ପେନ୍ ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଲାଇ କରି ରିଭେଟ୍ ମୁଣ୍ଡକୁ ପ୍ରାୟତ Form ଗଠନ କର । (ଚିତ୍ର 4 & 5)

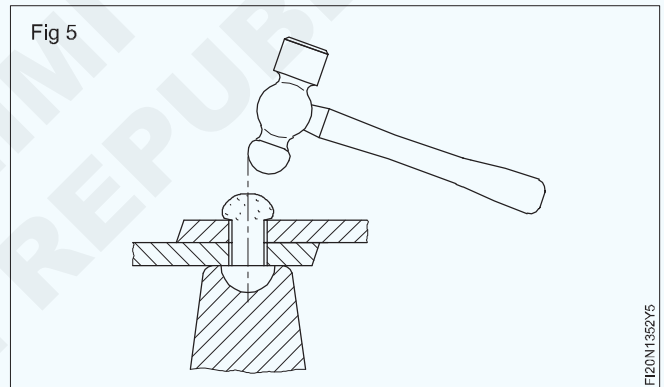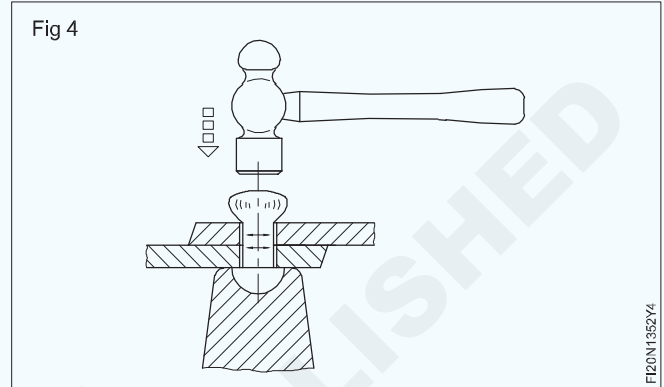

ରିଭେଟର ସ୍ଲାପ୍ ରିଭେଟର ଗୋଲାକାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ହାତୁଡ଼ି ସହିତ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ବଲ୍ ପେନ୍ ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ରିଭେଟ୍ ମୁଣ୍ଡକୁ ଶେଷ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 6)

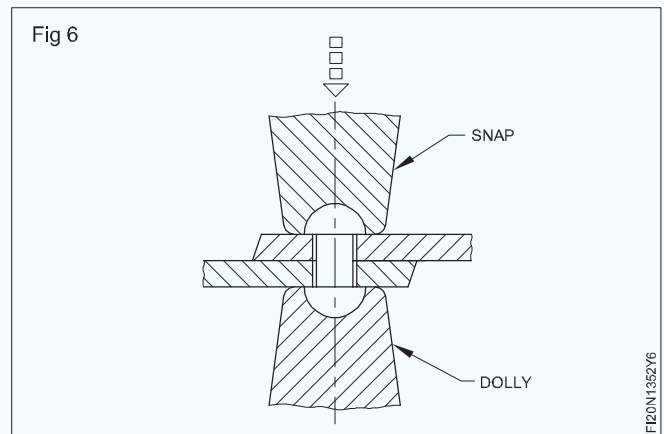

ସିଙ୍ଗଲ୍ ସ୍ଟ୍ରାପ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ ରିଭେଟେଡ୍ ବର୍ ଗଣ୍ଠି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ରିଭେଟ୍ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବ୍ୟବଧାନ ଲେଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ | (Layout the spacing for rivet holes to make single strap single riveted butt joint)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |

- ଏକ କଭର ପ୍ଲେଟର ମୋଟେଇ ଗଣନା କରନ୍ତୁ | ପ୍ରଥମ ରିଭେଟର କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବିଏସ୍ ସ୍ଥାପନା ଅନୁଯାୟୀ ପିଚ୍ ର ଧାର ଏବଂ ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା |
- ସିଙ୍ଗଲ୍ ସ୍ଟ୍ରାପ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଧାତି ରିଭେଟେଡ୍ ବର୍ ଗଣ୍ଠି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ରିଭେଟ୍ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବ୍ୟବଧାନ ଲେଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ |

ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ଯୋଗ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଧାରଗୁଡ଼ିକ ସୁରୁ ଏବଂ ସିଧା ଅଟେ | ପ୍ରଥମେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ରିଭେଟ୍ ଛିଦ୍ରର ବ୍ୟବଧାନ |


ରିଭେଟର ଡିଆ ଗଣନା କର |

ରିଭେଟର ବ୍ୟାସ (D) = 2.5 T କିମ୍ବା 3T, ଯେଉଁଠି T = ଯୋଗ ହେବାକୁ ଥିବା ଶୀଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ଘନତା |

ଲାମ୍ ର ଦୂରତା ଗଣନା କର |

ଲାମ୍ ର ଦୂରତା = $8 \times D$ |

ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏକ ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାମ୍ ର ଦୂରତାକୁ ଚିହ୍ନିତ କର | (ଚିତ୍ର 1)

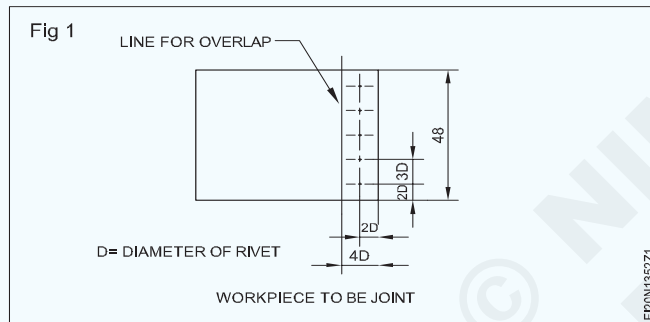

ପିଚ୍ ଧାରରୁ ରିଭେଟ୍ ଲାଇନର ଦୂରତା ଗଣନା କର |

ରିଭେଟ୍ ଲାଇନର ଦୂରତା = $2 \times$ ରିଭେଟ୍ (D) ର ବ୍ୟାସ |

କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧାର ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ରିଭେଟ୍ ରେଖା ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 1)

ଏକ ବସ୍ତୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଧାରରୁ ପ୍ରଥମ ରିଭେଟ୍ ର ଦୂରତା ଗଣନା କରନ୍ତୁ |

ପାର୍ଶ୍ୱ ଧାରରୁ ପ୍ରଥମ ରିଭେଟର ଦୂରତା = ରିଭେଟ୍ (D) ର $2 \times$ dia |

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ରିଭେଟ୍ ଲାଇନର ପାର୍ଶ୍ୱ ଧାରରୁ ପ୍ରଥମ ରିଭେଟ୍ ର ଦୂରତା ଚିହ୍ନିତ କର |


ଦୁଇଟି ରିଭେଟ୍ ଯଥା ପିଚ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଗଣନା କର |

ପିଚ୍ = ରିଭେଟ୍ ର $3 \times$ ଡିଆ |

ଏକ ଡିଭାଇଡର୍ ବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ରିଭେଟ୍ ରେଖା ଉପରେ ରିଭେଟ୍ ର ପିଚ୍ ଚିହ୍ନିତ କର | (ଚିତ୍ର 1)

ସେଣ୍ଟର ପଞ୍ଚ ଏବଂ ଏକ ବଲ୍ ପିନ୍ ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ରିଭେଟ୍ ସେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟରେ ପିଚ୍ କରନ୍ତୁ |


ତାପରେ ରିଭେଟ୍ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବଧାନ ଲେଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ: ସେହିପରି, ଉପରୋକ୍ତ ପରି, ସ୍ଟ୍ରାପ୍ ଉପରେ 4D ଦୂରତାରେ ଦୁଇ ଧାତି ରିଭେଟ୍ ଛିଦ୍ର ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ |

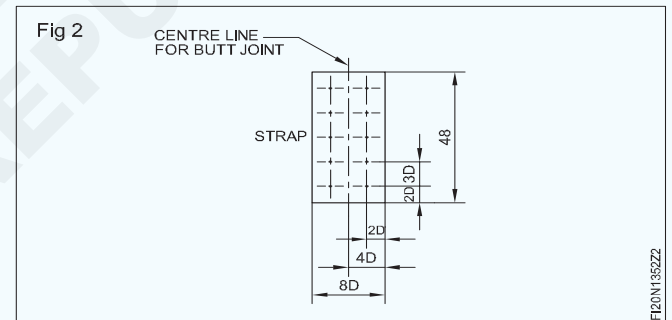

ବିକାଶ ଏବଂ ସୋଲଡର ଗଣ୍ଠି ଅନୁଯାୟୀ ଫନେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ | (Make funnel as per development and solder joints)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ସିଧାସଳଖ ତାରଯୁକ୍ତ ଧାର ତିଆରି କରନ୍ତୁ |
- ବକ୍ର ତାରଯୁକ୍ତ ଧାର ତିଆରି କରନ୍ତୁ |
- ବ୍ୟବହାର କରି କୋଣରେ ସିଟ୍ ଧାତୁକୁ ଫୋଲ୍ କରନ୍ତୁ |

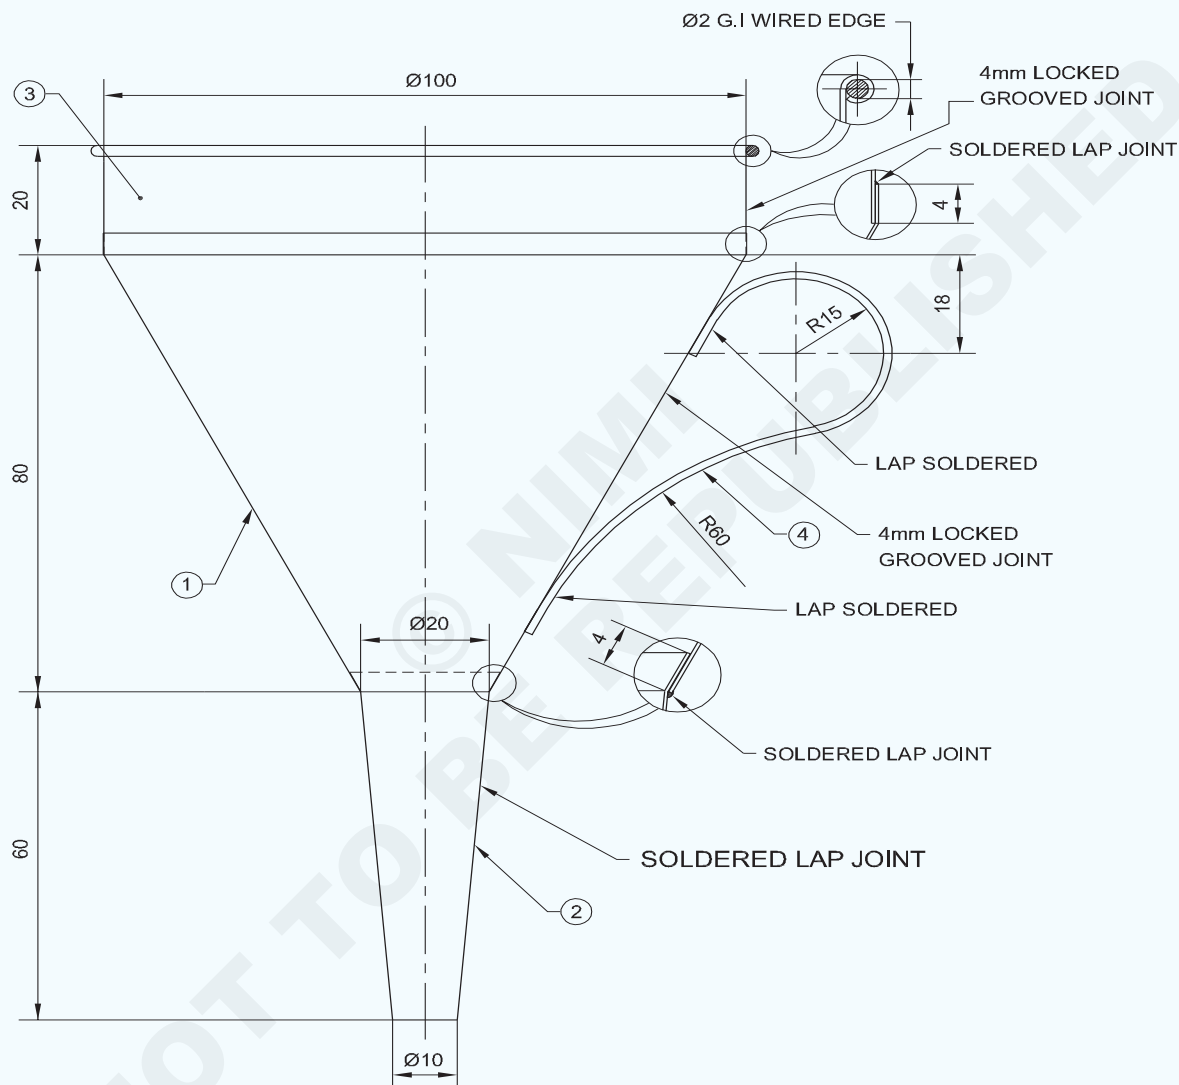


-	-	-	SOFT SOLDER 60:40	-	-	-		
1	Ø2 - 360	-	G.I WIRE	-	-	-		
1	ISSH 160 x 25 x 0.5	-	G.I SHEET	-	4	-		
1	ISSH 335 x 30 x 0.5		-	-	3	-		
1	ISSH 125 x 80 x 0.5		TINNED SHEET	-	2	-		
1	ISSH 250 x 140 x 0.5		TINNED SHEET	-	1	1.353		
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.		
SCALE: NTS		MAKE A FUNNEL (BY SOLDERING)				DEVIATIONS ±1		TIME :
						CODE NO. F120N1353E1		
PROJECT: FUNNEL		PART: 1, 2, 3 & 4						


TASK-1

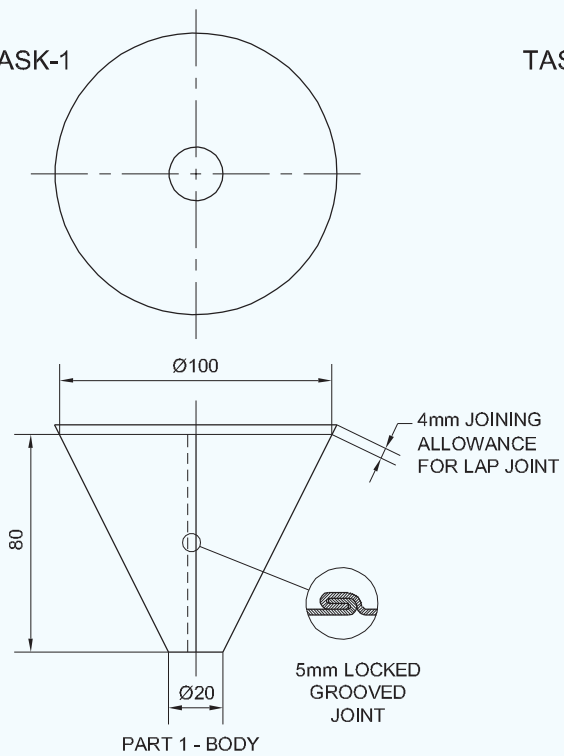



TASK-3

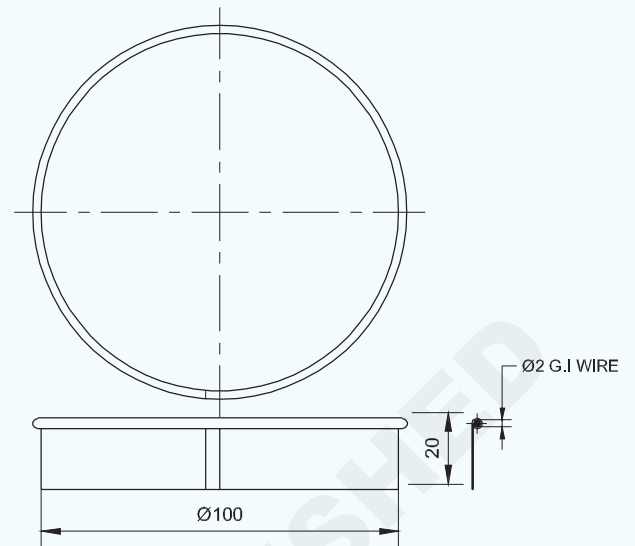


TASK-2

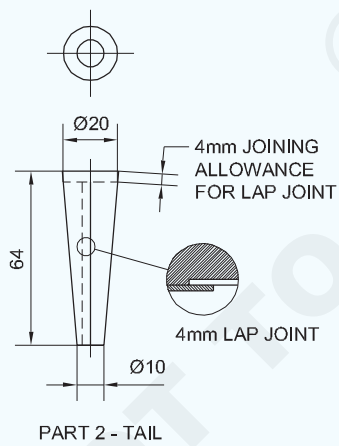


TASK-4

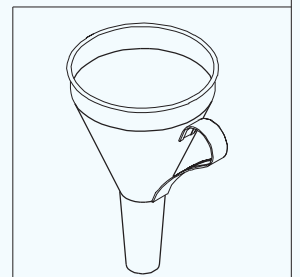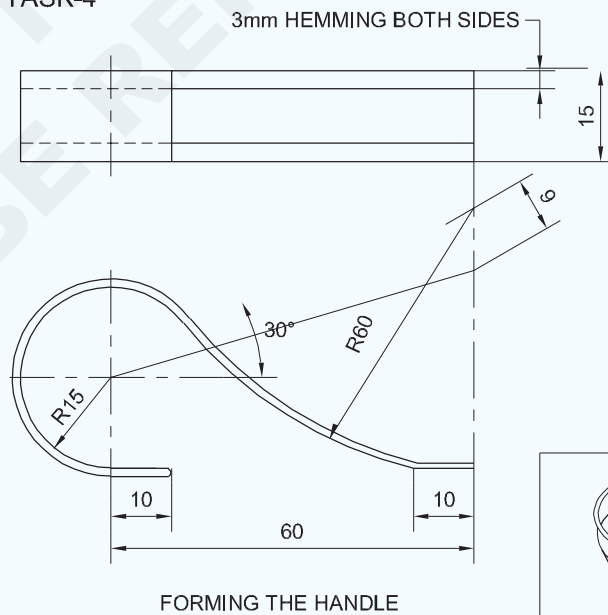



-	-	-	-	-	-	1.3.53
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.
SCALE 1:2		MAKE A FUNNEL (SEAMING THE BODY AND THE TAIL)			DEVIATIONS ±1	TIME
PROJECT: FUNNEL		PART: 1. BODY 2. TAIL			CODE NO. F120N1353E2	

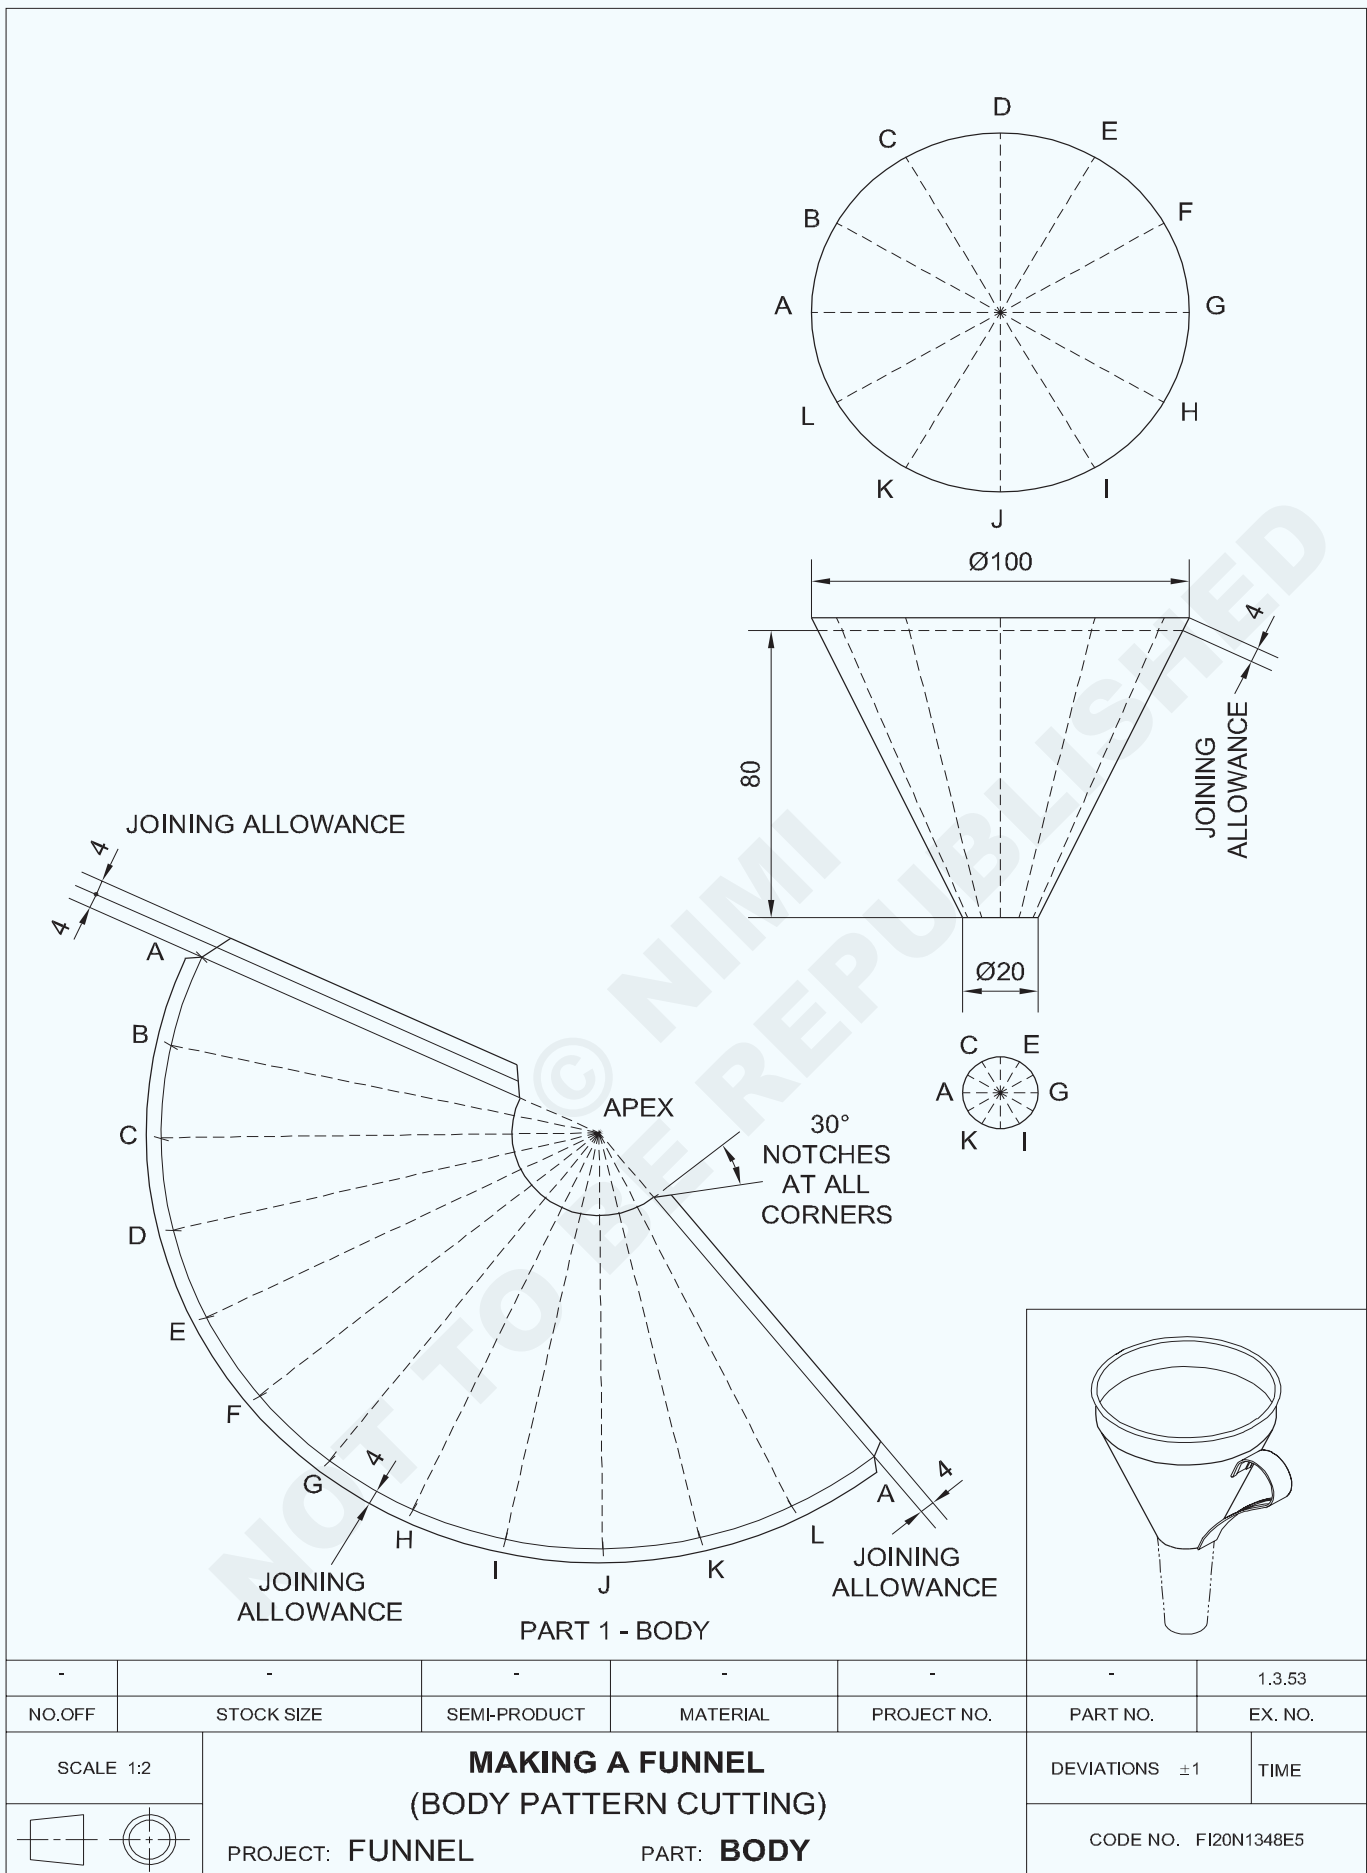

-	-	-	-	-	-	1.3.53
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.
SCALE 1:2	MAKING A FUNNEL (BODY PATTERN CUTTING)				DEVIATIONS ±1	TIME
	PROJECT: FUNNEL	PART: BODY		CODE NO. FI20N1348E5		

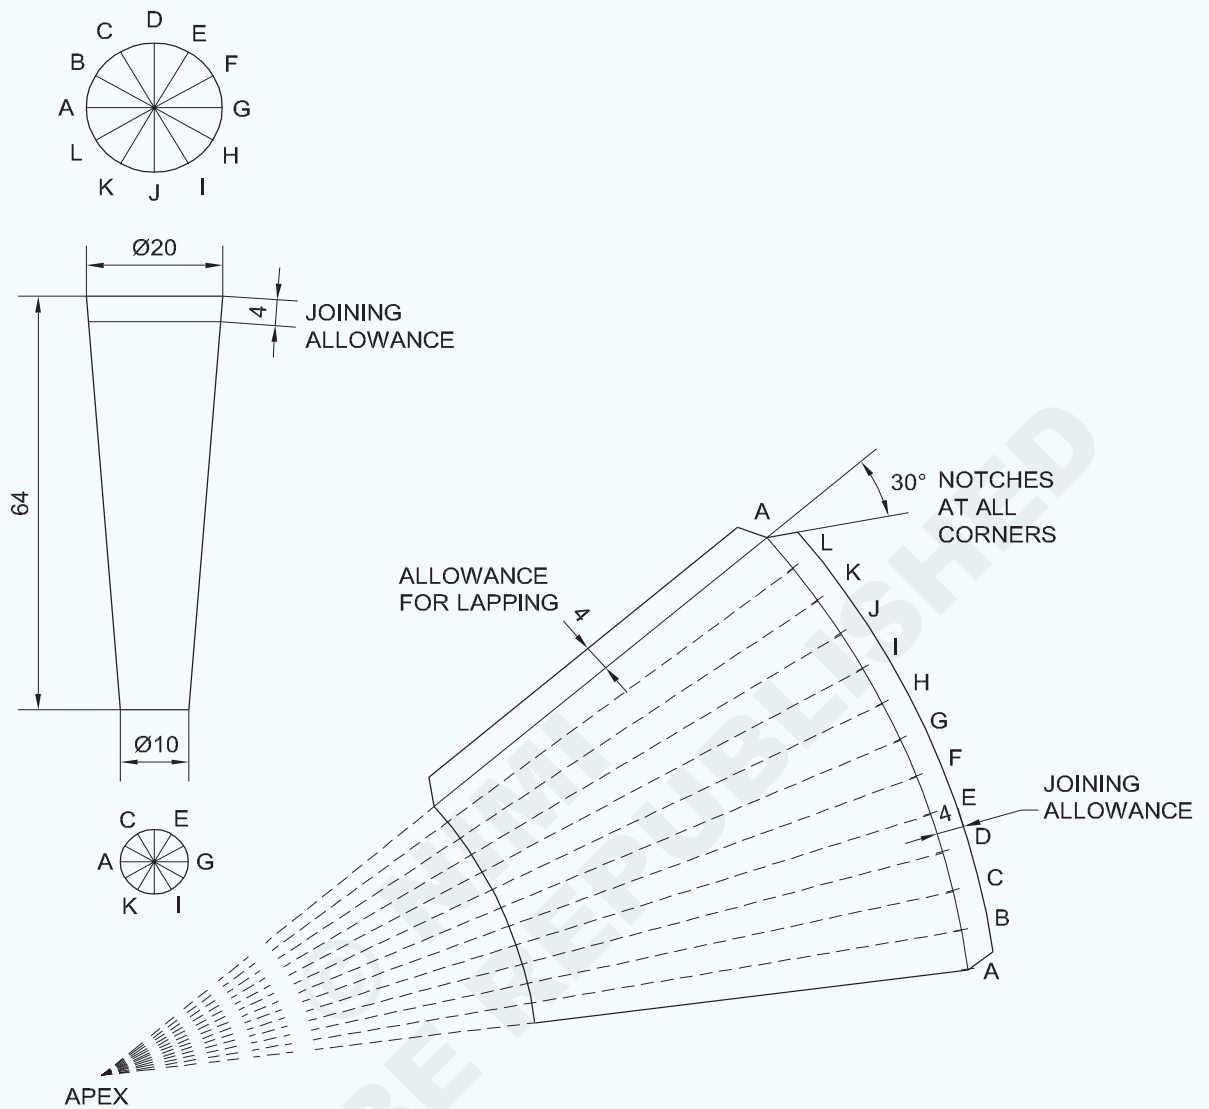

TASK-5

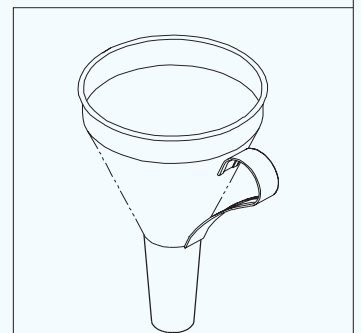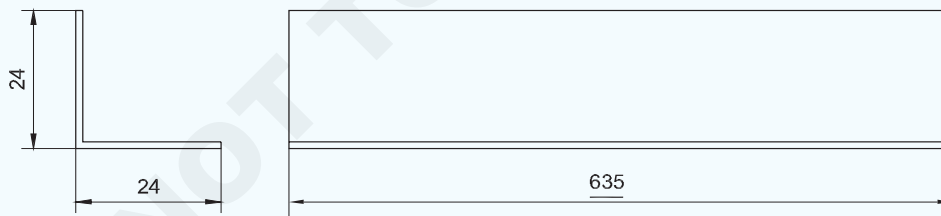

-	-	-	-	-	-	-	
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.	
SCALE 1:1		MAKING A FUNNEL (TAIL PATTERN CUTTING)				DEVIATIONS ±1	TIME :
						CODE NO. FI20N1348E6	
PROJECT: FUNNEL		PART: TAIL					

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)

ଟାସ୍କ :: ଏକ ଫନେଲ ପାର୍ଟ 1 (ଫନେଲ ବଡ଼ି) ତିଆରି କରନ୍ତୁ ।

- ଏକ ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସ (ଯନ୍ତ୍ର ବାକ୍ସ) ବ୍ୟବହାର କରି ସାଧା ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କାଗଜରେ ଭରା ଯୋଗାଇବା ସହିତ ଏକ ଫନେଲ (କୋଣାର ଫୁଲ୍ସ୍) ର ଶରୀର ପାଇଁ pattern ଢାଞ୍ଚା ବିକାଶ ଏବଂ ଲେଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ ।

- କଞ୍ଚା ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଆଉଟ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କାଟନ୍ତୁ ଏବଂ ଫେଭିକୋଲ୍ / ଗମ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଦିଆଯାଇଥିବା କଞ୍ଚାମାଲ (ସିଟ୍ ଧାତୁ) ଉପରେ ଲେପନ କରନ୍ତୁ ।
- ଏକ ସିଧା ଏବଂ ବଙ୍କା ସ୍ପିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କାଗଜର ଲେଆଉଟ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ର ବାହ୍ୟରେଖା ଉପରେ ସିଟ୍ ଧାତୁକୁ କାଟିଦିଅ ।

ଟାସ୍କ 2 : ଭାଗ 2 (ଫନେଲ ଟେଲ)

- ଏକ ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ସାଧା ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କାଗଜରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭରା ସହିତ ଫନେଲର ଲାଞ୍ଜ (କୋଣାର ଫୁଲ୍ସ୍) ପାଇଁ pattern ଢାଞ୍ଚା ବିକାଶ ଏବଂ ଲେଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ । (ଯନ୍ତ୍ର ବାକ୍ସ)

- କଞ୍ଚା ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଆଉଟ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କାଟନ୍ତୁ ଏବଂ ଫେଭିକୋଲ୍ / ଗମ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଦିଆଯାଇଥିବା ସିଟ୍ ଧାତୁରେ ଲେପନ କରନ୍ତୁ ।
- ଏକ ସିଧା ଏବଂ ବଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରି କାଗଜର ଲେଆଉଟ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ର ବାହ୍ୟରେଖା ଉପରେ ସିଟ୍ ଧାତୁକୁ କାଟିଦିଅ ।

ଟାସ୍କ :: ଭାଗ 3 (ଫନେଲ ଫେରୁଲ)

- ସିଟ୍ ଧାତୁକୁ 335x30 ଆକାରରେ କାଟନ୍ତୁ, ଶୀର୍ଷକୁ ଚଟାନ୍ତ ଏବଂ କଟା ଧାରକୁ ଖରାପ କରନ୍ତୁ ।
- ସିଲିଣ୍ଡରର ବିକାଶ 1.3.43 ପାଇଁ କୌଣସି କ୍ରମକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ।
- 2 ମିମି ଡାଏ ପାଇଁ ତାରୟୁକ୍ତ ଭିତର ବୃତ୍ତର କାଟ୍ ଉପରେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଲେଆଉଟ୍ ବିକାଶ କରନ୍ତୁ । ତାର, 4 ମିମି ଲକ୍ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରୀଭ ଗଣ୍ଡି ପାଇଁ ସିମ୍ ଉଭା ଏବଂ ଏକ ସିଧା ସ୍ପିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କ୍ଲିପ୍ ସହିତ ପ୍ୟାଟର୍ନ କାଟ୍ ।

- ଗୋଲାକାର ମାଣ୍ଡେଲ୍ ଅଂଶ, ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରୋଭର, ଏକ ବଲ୍ ପେନ୍ ହାତୁଡ଼ି ଏବଂ ଏକ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ତାଲା ପଡ଼ିଥିବା ଗଣ୍ଡି ସହିତ ବୃତ୍ତାକାର ଆକୃତି ଗଠନ କରନ୍ତୁ ।
- ଅର୍ଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଂଶ ଏବଂ ଏକ ସେଟିଂ ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ରିଙ୍ଗର ବୃତ୍ତାକାର ଧାରରେ 2 ମିମି ଡିଆଁ ତାରୟୁକ୍ତ ଧାର ତିଆରି କରନ୍ତୁ ।
- ଆକୃତି ଏବଂ ପରିମାପ ପାଇଁ ରିଙ୍ଗକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।


ଟାସ୍କ 4: ଭାଗ 4 (ଫନେଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ)

- ଫନେଲ ଷ୍ଟେକ୍ ଏବଂ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ (ଭାଗ 4) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ।

Fun ଢେଙ୍କାନାଳର ସଭା ।

- ଯୋଗର ଭରା ଶରୀରର ବଡ଼ ପ୍ରାନ୍ତରେ (ଭାଗ -1) ଆର୍ଦ୍ଧ ଷ୍ଟେକ୍ ଏବଂ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବାନ୍ଧନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 1)
- ଶରୀରରେ (ଭାଗ)) ଏବଂ ସୋଲଡରରେ ଫେରୁଲ୍ (ଭାଗ)) ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ ।
- ଲାଞ୍ଜର ଲାପ୍ ଗଣ୍ଡିକୁ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ । (ଭାଗ 2)


ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଶରୀରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଜର ବଡ଼ ଡିଆଁ ଏଣ୍ଡର 4 ଭାଗ ଧାର (ଭାଗ 2) କୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରନ୍ତୁ ।

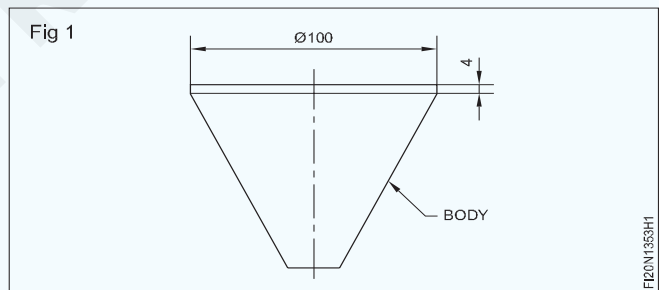

- ଶରୀରରେ ଲାଞ୍ଜ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୋଲଡର କରନ୍ତୁ ।
- ଚାକିରି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ (ଭାଗ 4) ଏବଂ ସୋଲଡର ରଖନ୍ତୁ ।
- ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାର, ବୁର କିମ୍ବା କୌଣସି any ଅନିୟମିତତା ପାଇଁ ସମାପ୍ତ ଆର୍ଚିକଲକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ । ଆର୍ଚିକଲକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଟାଙ୍କ 5: ସିଟ୍ ଧାତୁକୁ 90° ରେ ଫୋଲ୍ଡିଂ କରନ୍ତୁ ।

- ଏକ ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥିର ବ୍ୟବହାର କରି ଚାକିରି ସାମଗ୍ରୀ 135x48 ମିମି କାଟନ୍ତୁ ।
- ଏକ ଇସ୍ପାତ ବର୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖକ ସହିତ ଚାକିରି ସାମଗ୍ରୀକୁ ଚିହ୍ନିତ କର । (ଚିତ୍ର 1)
- 90° ରେ ବଙ୍କା ହେବାକୁ ଫୋଲ୍ଡିଂ ଲାଇନକୁ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ।
- ମାର୍କିଂ ଲାଇନକୁ ବେଭେଲଡ୍ ହ୍ୟାଟ୍ ଅଂଶର ଧାରରେ ରଖନ୍ତୁ ।
- ଚାକିରିର ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରି ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଧାରକୁ ସ୍ଥୂଳକ କରନ୍ତୁ ।
- ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଫୋଲ୍ଡିଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ 1 ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇନରେ ହୋଇଥାଏ ।

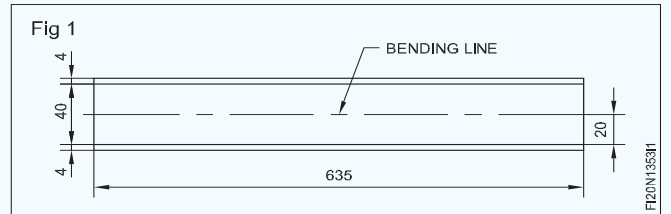

- 90° କୋଣରେ ଫୋଲ୍ଡ୍ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମାରିବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ।
- ଏକ ଟେଷ୍ଟା ବର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଚାକିରିର p ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଏକ କାଟ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି, ହ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟେକ୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରି ପର୍ଯ୍ୟେକ୍ତକୁଲାରଟିକୁ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ।


ଦକ୍ଷତା କ୍ରମ | (Skill Sequence)

ଏକ ବୃତ୍ତାକାର କୋଣ ପାଇଁ ବିକାଶ | (Development for a circular cone)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

- ରେଡିଆଲ୍ ଲାଇନ୍ ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବୃତ୍ତାକାର କୋଣ ବିକାଶ କରନ୍ତୁ ।

ରେଡିଆଲ୍ ଲାଇନ୍ ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବୃତ୍ତାକାର କୋଣ ବିକାଶ କର, ରେଡିଆଲ୍ ଲାଇନ୍ ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବୃତ୍ତାକାର କୋଣ ବିକାଶ କର (ଚିତ୍ର 1) ।

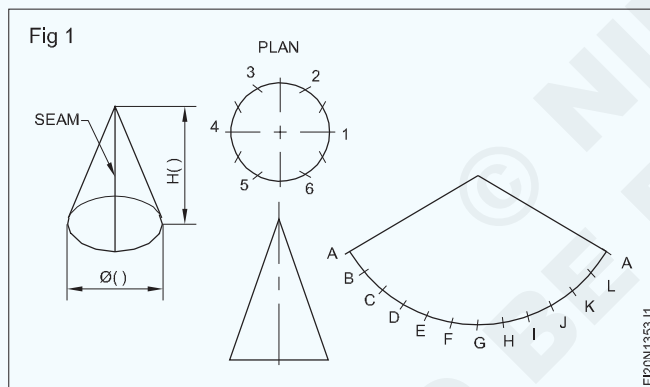


ବୃତ୍ତାକାର କୋଣ: ଆଗ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଯୋଜନା ଅଙ୍କନ କର । (ଚିତ୍ର 2)

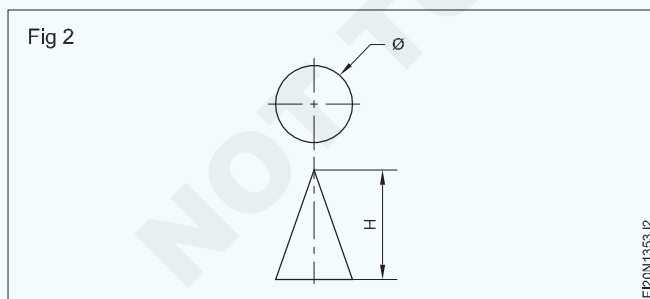

ଯୋଜନା ଅଙ୍କନ କରିବା ସମୟରେ, ମୂଳ ବୃତ୍ତର ନିରପେକ୍ଷ ବିମାନ (ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ ପ୍ଲେଟର ଘନତା) ବ୍ୟାସ ଭାବରେ ନିଆଯାଏ ।

ଯଦି ପ୍ଲେଟର ଘନତା mm l Mm ମିମିରୁ କମ୍, ନିରପେକ୍ଷ ବିମାନ ଆକାର ଅଳ୍ପ ଅଟେ ।


ଯୋଜନାର ପରିସରକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ 12 ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 3)

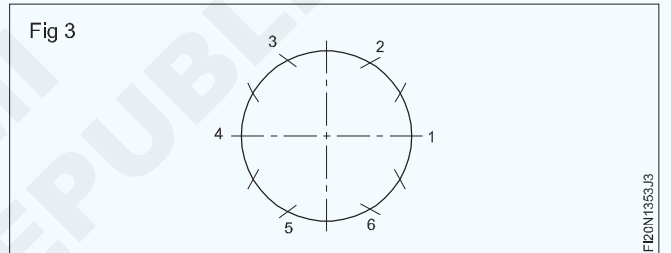

ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ପରିଧି 6 ଟି ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କର ।


ଟା'ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରନ୍ତୁ ।

ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଏକ p ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 4)

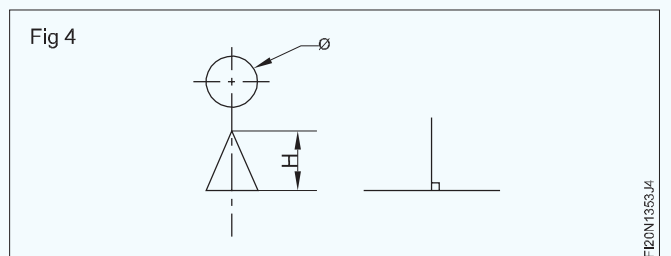


ପଦାର୍ଥ ଖାଲି ସ୍ଥାନର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଏକ p ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ ।

ଧାର ଧାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ length (କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଚ୍ଚତା) କମ୍ପାସ୍‌କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 5)

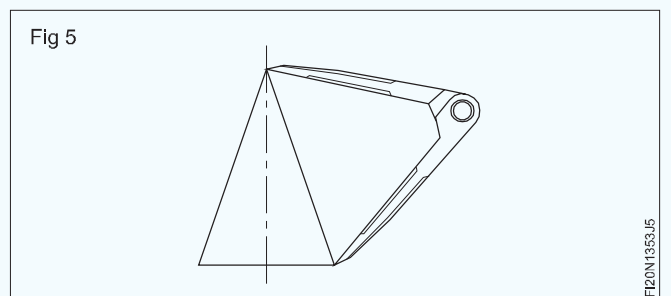

ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତୁ ।

ପର୍ଯ୍ୟବ୍ତୀକୃତ ଲାଇନ୍ (ଚିତ୍ର 6) ଏବଂ ରେଡିଓ ପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚତା ଉପରେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଏକ ଆଙ୍କ ଅଙ୍କନ କର ।

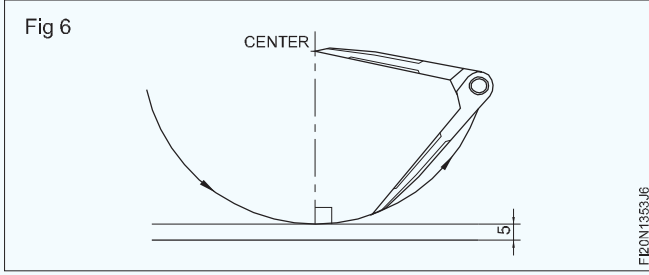


ଛୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାନ ଭାବରେ ବିଭାଜିତ ପଏଣ୍ଟ୍ ସହିତ କମ୍ପାସର ଖୋଲିବା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ପରିଧି ଦୈର୍ଘ୍ୟର length 12 ସମାନ ଭାବରେ ବିଭାଜିତ ଅଂଶ ମଧ୍ୟରୁ କମ୍ପାସ ପଏଣ୍ଟ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ।

ଛୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାନ ଭାବରେ ବିଭାଜିତ ବିନ୍ଦୁ ଯାଞ୍ଚ କରି କମ୍ପାସ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ।

ଆର୍କରେ କମ୍ପାସର 12 ଖୋଲିବା ପଏଣ୍ଟ୍ ଲେଖ ।


ପର୍ଯ୍ୟବ୍ତୀକୃତ ଉଭୟ ତାହାଣ ଏବଂ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯଥାକ୍ରମେ six ଟି ପଏଣ୍ଟ୍ ଲେଖନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 7)

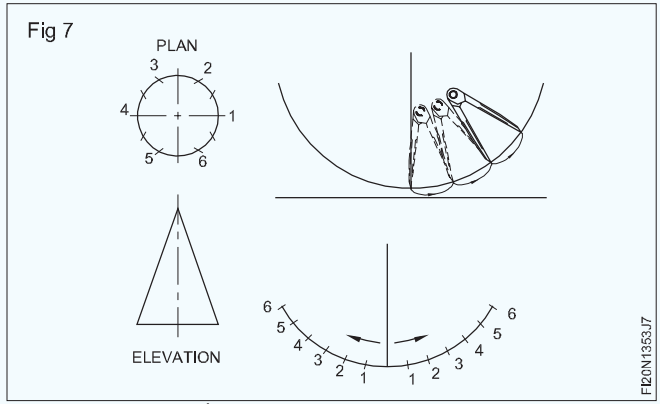

ଏକ ସମୟରେ ଆର୍କରୁ କମ୍ପାସ୍ ଅପସାରଣ ନକରି ପଏଣ୍ଟ୍ ଲେଖିବା ସମୟରେ କମ୍ପାସ୍ ପଏଣ୍ଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ଆର୍କର ତାହାଣ ଏବଂ ବାମ ମୁଣ୍ଡକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 8)

ଚିତ୍ର 8 ପ୍ରଦତ୍ତ କୋଣ ପାଇଁ ବିକାଶକୁ ଦର୍ଶାଏ ।

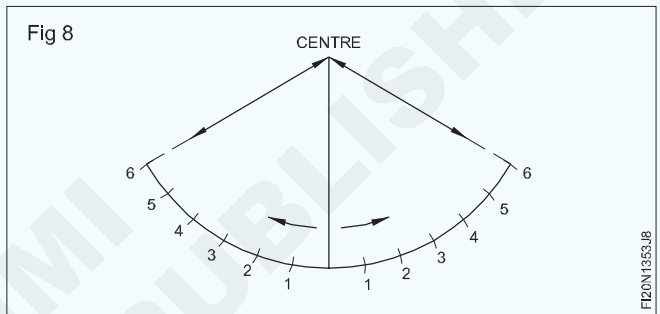

ରେଡିଆଲ୍ ଲାଇନ୍ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା a ଏକ କୋଣର ପ୍ରଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ପ୍ୟାଟର୍ନ୍ ବିକାଶ ଏବଂ ଲେଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ । (Development for a circular cone)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

• ରେଡିଆଲ୍ ଲାଇନ୍ ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବୃତ୍ତାକାର କୋଣ ବିକାଶ କରନ୍ତୁ ।

ରେଡିଆଲ୍ ଲାଇନ୍ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା a ଏକ କୋଣର ପ୍ରଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ପ୍ୟାଟର୍ନ୍ ବିକାଶ ଏବଂ ଲେଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ ।


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

ରେଡିଆଲ୍ ଲାଇନ୍ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା a ଏକ କୋଣର ପ୍ରଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ପ୍ୟାଟର୍ନ୍ ବିକାଶ ଏବଂ ଲେଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ ।


ଫ୍ଲାଟ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ୍ ଲେଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ଏକ ସାଦା ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କାଗଜ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ।

ଚିତ୍ର 1 ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାର 'AGMN' ରେ ଏକ କୋଣର ହତାଶାର ଉଚ୍ଚତା ଅଙ୍କନ କର ।

ଶରୀରର କମ୍ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖାଉଥିବା ରେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ 'O' ବିନ୍ଦୁରେ ବିଚ୍ଛେଦ କରନ୍ତି । 'O' କୁ 'ଆପେକ୍ଷ' କୁହାଯାଏ । (ଚିତ୍ର 1)

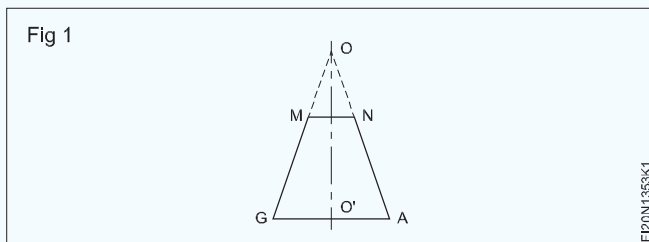


O 'କୁ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଏବଂ O'A କୁ ବ୍ୟାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କର, ଏକ ଆର୍କ ଏକି ଟାଣ ଏବଂ ଏହାକୁ six ଟି ସମାନ ଭାଗରେ A-B-C-D-E-F-G ରେ ବିଭକ୍ତ କର । (ଚିତ୍ର 2)

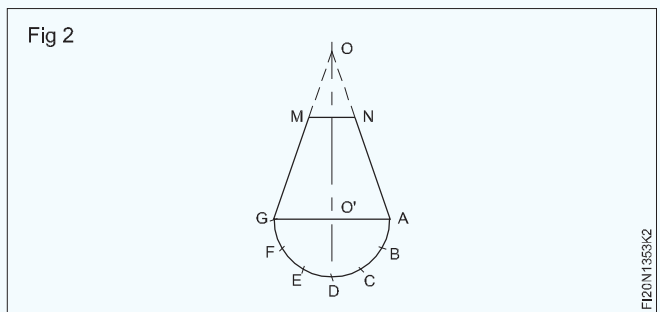

କେନ୍ଦ୍ର 'O' ଓ ଆର୍କ 'AX' ଏବଂ 'NY' ସହିତ । X& Y ହେଉଛି ଏକ କୋଣର ହତାଶାର କେନ୍ଦ୍ର ରେଖା । (ଚିତ୍ର 3)

ଦୂରତା 'X' ନିଅ ଏବଂ A1-B1-C1-D1 ପାଇବା ପାଇଁ ଆର୍କ AX ସହିତ ବାର ଧାଡ଼ି ଚିହ୍ନଟ କର D2-C2-B2 A2 । (ଚିତ୍ର 3)

A1, B1, C1, C2, B2, A2 ପଏଣ୍ଟ୍ଗୁଡ଼ିକରେ 'O' ପଏଣ୍ଟ୍ରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ।

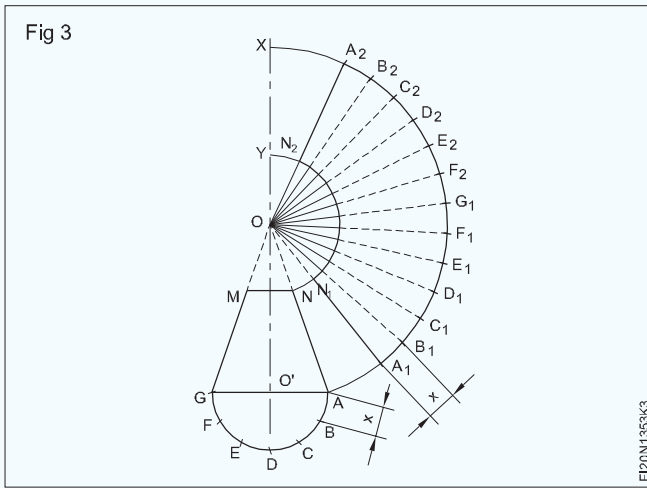


ଆବଶ୍ୟକ ବିକାଶ ହେଉଛି A1 A2 N1 N2 |

ଯୋଗଦାନ ଭିତ୍ତି ବିନ୍ଦୁ ଏହା ଏକ କୋଣାର ଏକ ହତାଶାର ବିକାଶ |


ବର୍ତ୍ତମାନ A1N1 A2 N2 ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରି ଯୋଗଦାନ ଭିତ୍ତି 'a' 'b' ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 4)

ଆର୍କ N1 N2 ଭିତରେ ଏବଂ ଆର୍କ A1 A2 ବାହାରେ ଆର୍କ ଅଙ୍କନ କରି ହେମିଙ୍ଗ୍ କିମ୍ବା ତାର କିମ୍ବା ଯୋଗଦାନ ଭିତ୍ତି 'c' 'd' ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 4)

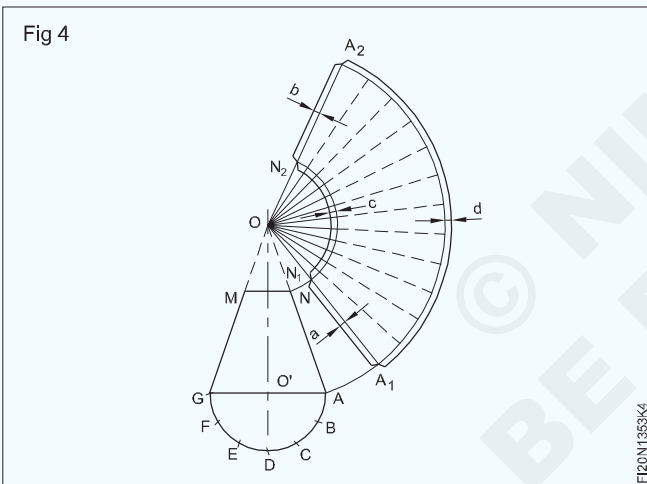


ଭାଗ 1 (ଶରୀର)

- ଏକ କାଠ ମଲେଟ୍ ଏବଂ ଟିକ୍କାନସ୍ ଆବ୍ରିଲ୍ ଅଂଶ ବ୍ୟବହାର କରି ସିଟ୍ ଧାତୁକୁ ଫ୍ଲାଟ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 5)

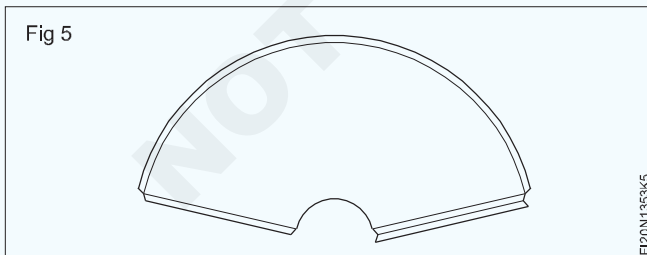


- ଏକ ଷ୍ଟିଲ୍ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ତାଲା ପଡ଼ିଥିବା ଗଣ୍ଠି ପାଇଁ ଭିତ୍ତି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

- ହ୍ୟାଟ୍ ଅଂଶ, କାଠ ମଲେଟ୍ ଏବଂ 1/2 / lb ଇବ୍ ବଲ୍ ପେନ୍ ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଭିତ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ହୁକ୍ ଫର୍ମ କରନ୍ତୁ |

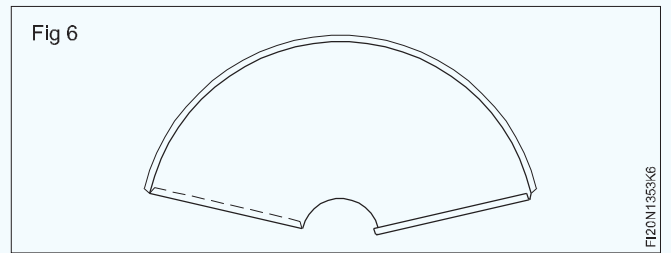


- ଏକ ଫନେଲ୍ ଅଂଶ ବ୍ୟବହାର କରି କୋଣାର ଫ୍ଲୁଟ୍ରେ ସିଟ୍ ଧାତୁ ଗଠନ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 7)

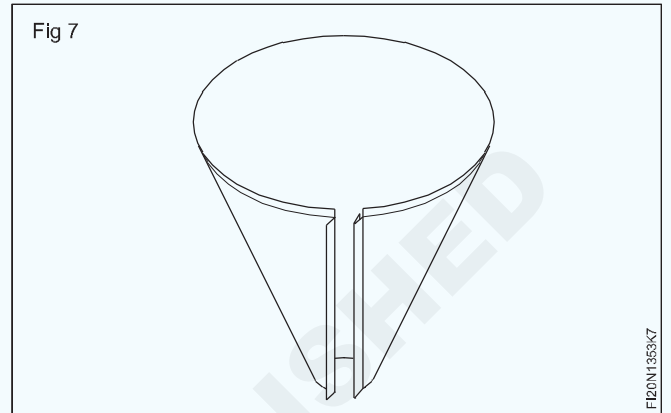

- ଏକ ଫନେଲ୍ ଅଂଶ, ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରୋଭର ଏବଂ 1/2 / lb ଇବ୍ ବଲ୍ ପେନ୍ ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବା ଗଣ୍ଠି ତିଆରି କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 8)


- ଏକ କାଠ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କର |

- ଏକ ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟର ପରିମାଣ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

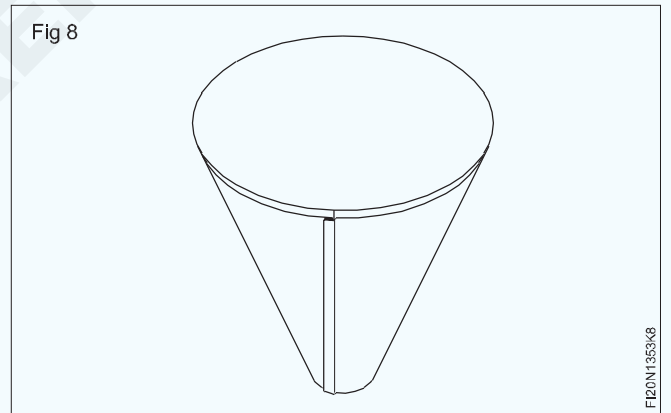


ଭାଗ 2 (ଲାଞ୍ଜ)

- ଏକ କାଠ ମଲେଟ୍ ଏବଂ ଟିକ୍କାନସ୍ ଆବ୍ରିଲ୍ ଅଂଶ ବ୍ୟବହାର କରି ସିଟ୍ ଧାତୁକୁ ଫ୍ଲାଟ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 9)

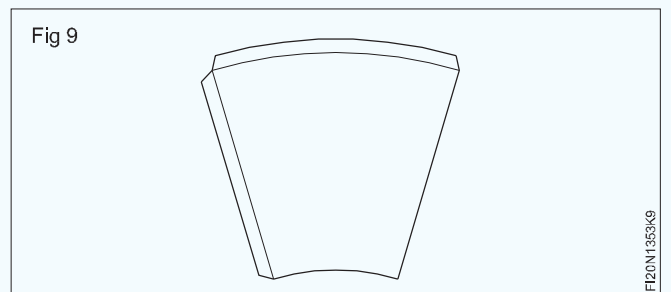

- ଏକ ଲକ୍ଷ୍ମୀତ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ଲାପ୍ ଗଣ୍ଠି ପାଇଁ ଭରା ଯାଅ କରନ୍ତୁ ।
- ଏକ ଲମ୍ବା ଟେପରଡ଼ ବିକ୍ ଶୁଙ୍ଘ ଲୁହା iron ଅଂଶ ସହିତ କୋଣର ଏକ ଲମ୍ବା ଟେପରଡ଼ ବିକ୍ ଫୁରୁଷ୍ଟମ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଶିଟ୍ ଧାତୁକୁ କୋଣର ଫୁରୁଷ୍ଟମ୍ ଗଠନ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 10)

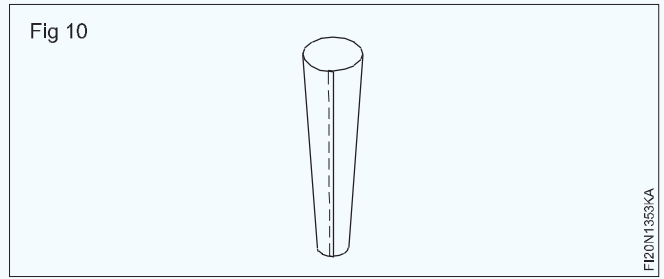


ରେଡିଆଲ୍ ଲାଇନ୍ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ବାରା a ଏକ କୋଣର ଫୁରୁଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ପ୍ୟାଟର୍ନ୍ ବିକାଶ ଏବଂ ଲେଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ । (Forming a frustum of a cone with locked grooved joint)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

- ଏକ ଫନେଲ ଅଂଶ ଏବଂ ଏକ କାଠ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କୋଣାର୍ଦ୍ଧର ଏକ ଫୁରୁଷ୍ଟମ୍ ଗଠନ କରନ୍ତୁ ।
- ଏକ ଫନେଲ୍ ଅଂଶ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରୋଭର ଏବଂ ଏକ ବଲ୍ ପେନ୍ ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ଟେପରଡ଼ ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଲକ୍ ଫୋଲଡିଂବା ଗ୍ରୀଡ୍ ଗଣ୍ଠି ତିଆରି କରନ୍ତୁ ।


ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଚାକିରି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଷ୍ଟିଲ୍ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । (ଚିତ୍ର 1)

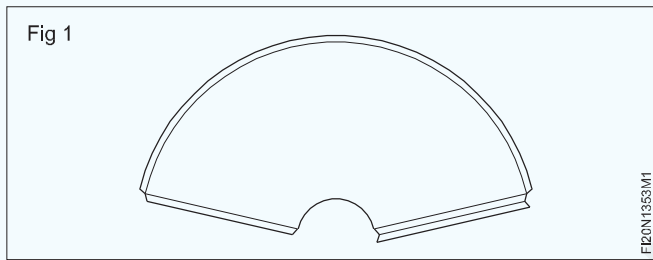

ଏକ ପ୍ଲାଟ୍ ଫାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବୁର୍ ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ । ବେଞ୍ଚ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ହ୍ୟାଟ୍ ଅଂଶକୁ ମାଡ଼ି କରନ୍ତୁ ।

ପୂର୍ବରୁ ଫୋଲ୍ଡ୍ ପାଇଁ ଚିହ୍ନିତ ଧାତୁରେ ହ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟେକ୍ ଧାରରେ ସିଟ୍‌କୁ ଭୂସମାନ୍ତର ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ ।

ଏକ କାଠ ମଲେଟ୍ ସହିତ କାମର ଧାରକୁ ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ କର । (ଚିତ୍ର 2) ଗଠିତ ବ୍ରେକ୍ କିମ୍ବା ଫୋଲ୍ଡ୍ ମାର୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ।


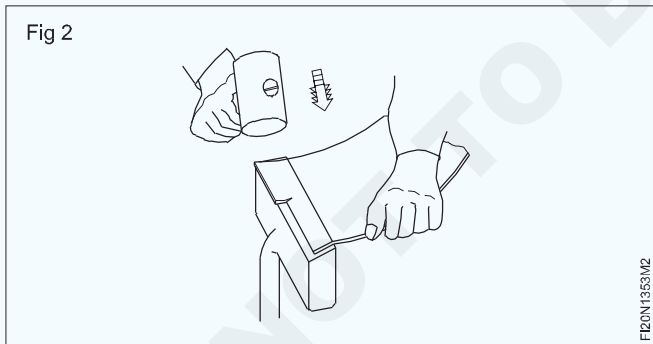


କାର୍ଯ୍ୟର ସମାନ କୋଣକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ସମାନ କୋଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଟର୍ନର କୋଣକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ increasing ।

ଧାରଟି ଆବଶ୍ୟକ କୋଣକୁ ନିଆଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 3)


900 ରୁ ଅଧିକ ଟର୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ଷ୍ଟିକ୍ ମୁହଁ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ ପ୍ଲାଟ୍‌କୁ ସମର୍ପନ କରନ୍ତୁ ।


‘ଏ’ ରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଂଶକୁ ଧରି ଆଙ୍ଗୁଠି ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଧରି ରଖ । (ଚିତ୍ର 4)

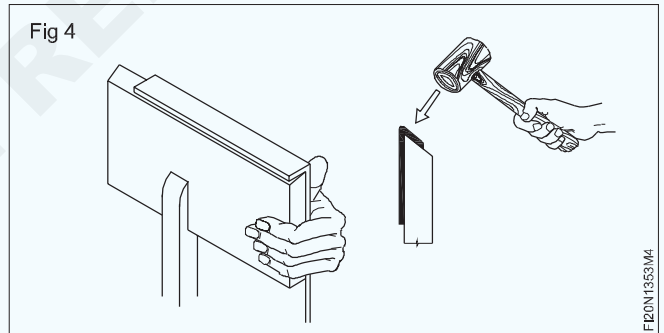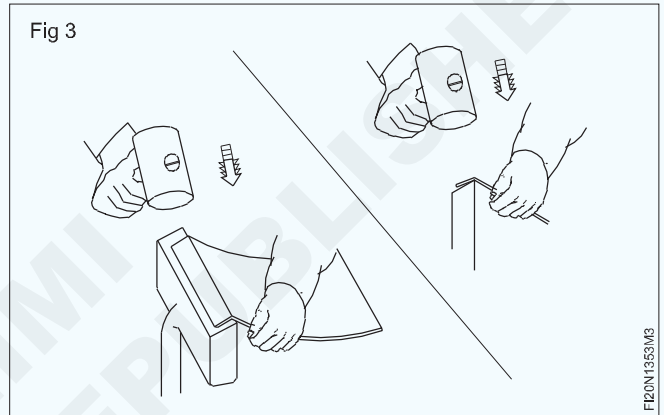


ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଣ ପ୍ଲେଟର ଏକ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ମଲେଟ୍ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 5)

ଶୀଟ୍ ର ଅନ୍ୟ ଧାରରେ ସମାନ ଅପରେସନ୍ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଝୁକ୍ ଗଠନ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 6)

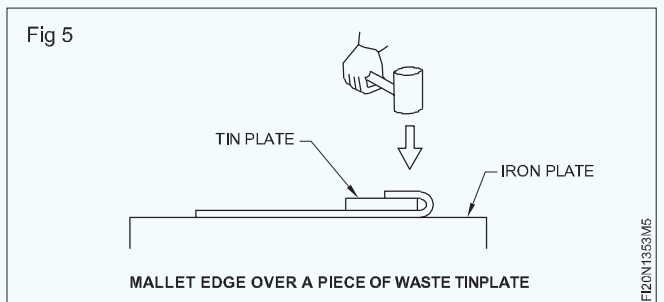


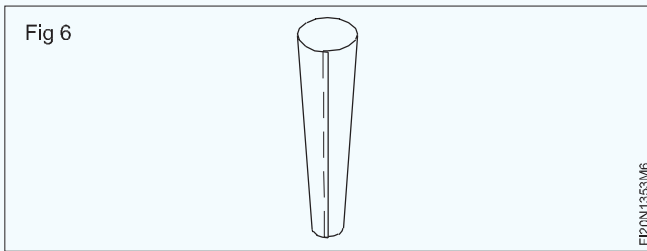


ଏକ ବେଞ୍ଚ ପ୍ଲେଟରେ ଫନେଲ ଅଂଶକୁ ମାଡ଼ିବା କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 7a) ଛୋଟ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ପ୍ଲେଟ୍ ଥିବା କୋଣଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ “ଲମ୍ବା ଟେପରଡ୍ ବିକ୍ ଶୂଙ୍ଘ” ଲୁହା ଅଂଶ” ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର ୭ବ & 7c)

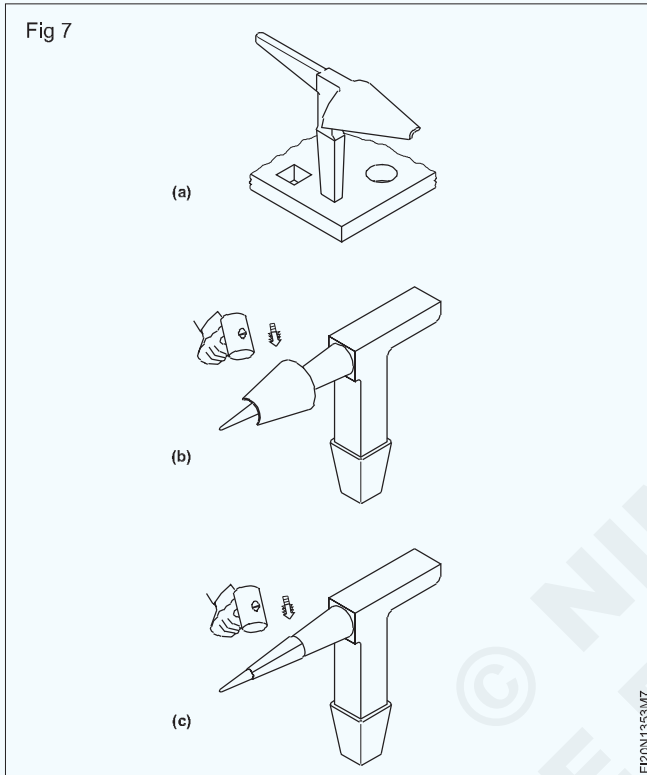


କାର୍ଯ୍ୟର ଖଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ଫନେଲ ଝୁକ ଉପରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଅଂଶର ଅକ୍ଷୀୟ ରେଖା ସହିତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିତ୍ର 8 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ବଙ୍କା ।

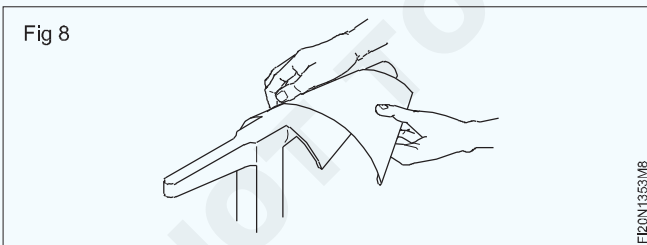


ୱାର୍କସିପ୍ ର ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ସମାନ ଅପରେସନ୍ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 9) ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବଙ୍କା କରନ୍ତୁ ।

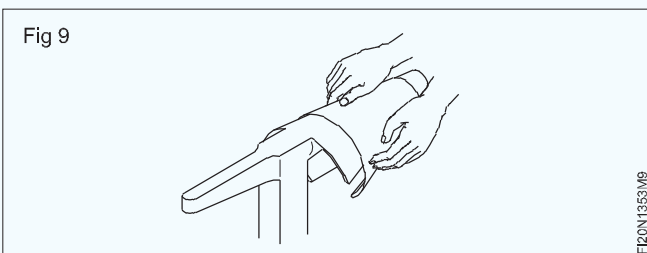


ବୃତ୍ତାକାର ଡିସ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଧାରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବକ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏକାଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଛୁଟ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 10)

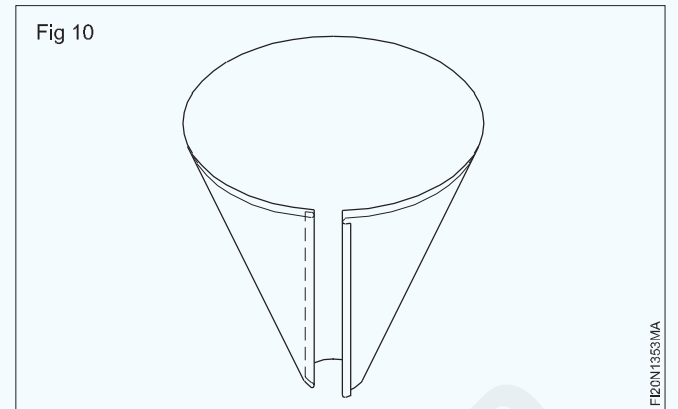


ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଫୋଲଡ୍ ଧାରଗୁଡ଼ିକ ସମାନ୍ତରାଳ, ଯଦି ଧାରଗୁଡ଼ିକ ମେଲ ଖାଉ ନାହିଁ (ଚିତ୍ର 11)

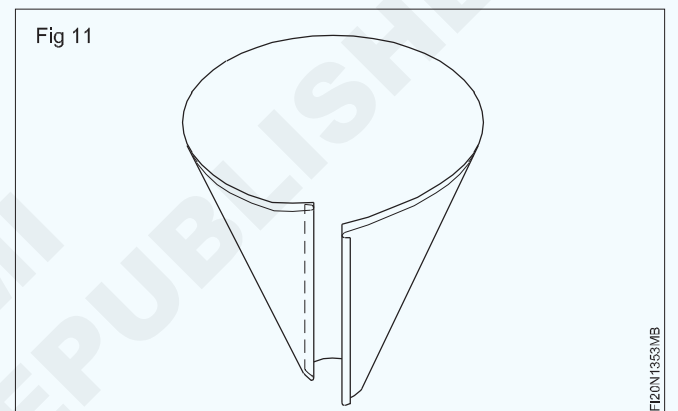

ଚିତ୍ର 12 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଫୋଲଡ୍ ଧାରଗୁଡ଼ିକୁ ଛୁକ୍ କରନ୍ତୁ ।

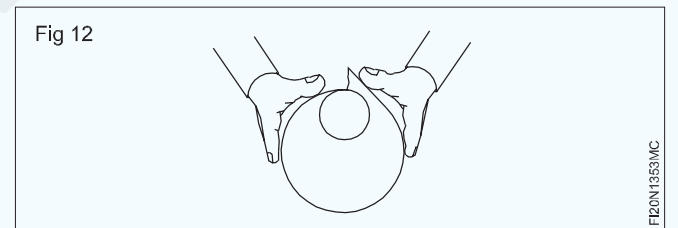

(ଚିତ୍ର 13) ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଏକ ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ହାଲୁକା ଧକ୍କା ଦେଇ ଧାରକୁ ଧିରେ ଧିରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ । (ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲା ସିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଛି)

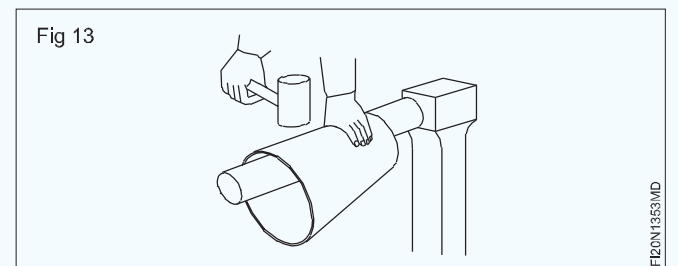


ଗ୍ରୋଭରର ସଠିକ୍ ଆକାର ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।

(ଚିତ୍ର 14) ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଖୋଲା ଗଣ୍ଠି ଉପରେ ଗ୍ରୋଭର ରଖନ୍ତୁ ।


ଗ୍ରୋଭରକୁ ଅତି ସାମାନ୍ୟ କୋଣରେ ରଖନ୍ତୁ । ମିଳିତର ଧାର ଗ୍ରୋଭର ପାଇଁ ଏକ ଗାଇଡ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । (ଚିତ୍ର 15)

Fig 14

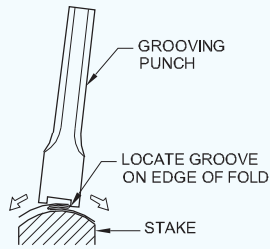

FI20N1353ME


Fig 15

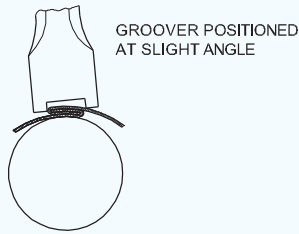

FI20N1353MF

ଗ୍ରୋଭରକୁ ଭୂଲମ୍ବ ଛିଡ଼ିକୁ ଆଣ । (ଚିତ୍ର 16)


Fig 16

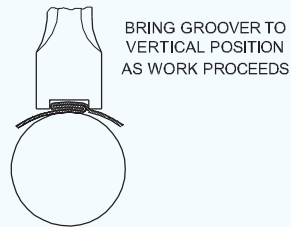

FI20N1353MG

ଗ୍ରୋଭରର ଉପରି ଭାଗକୁ ବଳ ପେନ୍ ହାତୁଡ଼ି ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆଘାତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟେ ସମାନ ଭାବରେ ଲକ୍ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 17)

Fig 17

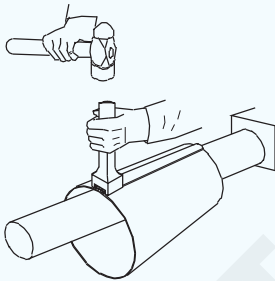


FI20N1353MH

ସେମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଶେଷକୁ ପୁନଃ Check ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରୋଭର ସହିତ ଲାଇନରେ ସିମ୍ ଲକ୍ କରିବା ଜାରି ରଖ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣ୍ଡିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ ହୋଇଛି । (ଚିତ୍ର 18)

Fig 18

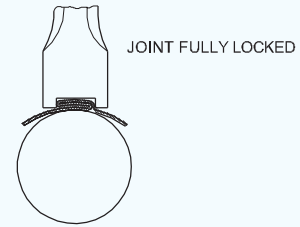


FI20N1353MI

ଶେଷରେ ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ଏକ ମଲେଟ୍ ସହିତ ମସୂଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ଷ୍ଟିଲ୍ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାକିରି ଚିତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପରିମାଣ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।


ଆବଶ୍ୟକ ଆକାରର ସିମର ସଠିକ୍ ସେଟିଂ ପାଇବାକୁ, ଏକ ଗ୍ରୋଭରର ସଠିକ୍ ଆକାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି ନୁହେଁ, ସିମ୍ ବହୁତ ଚଉଡ଼ା କିମ୍ବା ବହୁତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ । ଚିତ୍ର 19, 20

Fig 19

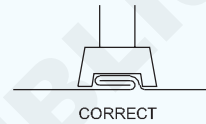


FI20N1353MJ

Fig 20

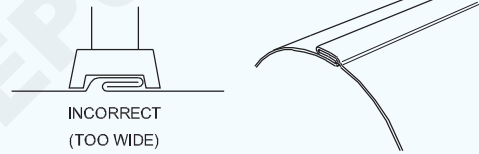

FI20N1353MK

Fig 21

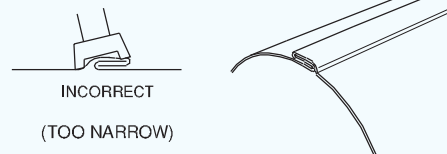



FI20N1353ML

ରିଭାଇଟିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ଡ୍ରିଲ୍ | (Drill for riveting)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଡ୍ରିଲ୍ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିତ କର |
- ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ରିଭାଇଟିଂ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗେଟାଲରେ କୁମ୍ପି ଏବଂ ଡ୍ରିଲ୍ ଛିଦ୍ର |

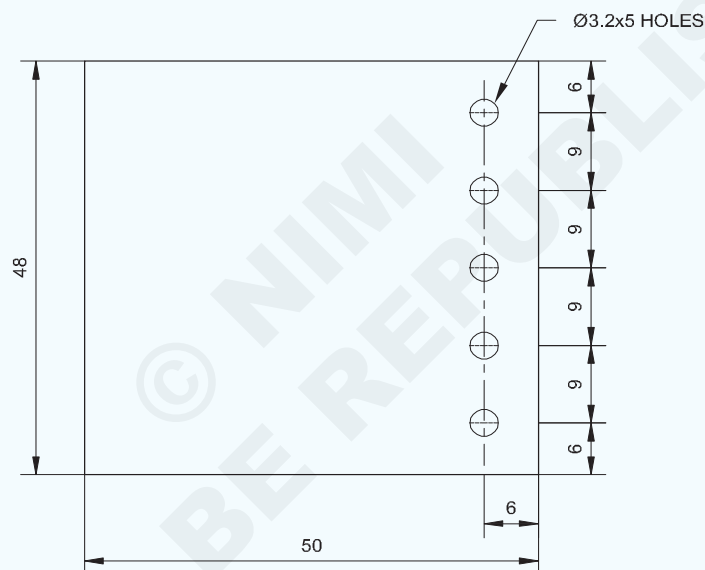

 2	ISSH 50 x 48 x1.2	-	G.I SHEET	-	-	1.3.54	
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.	
SCALE 1:1		DRILL FOR RIVETING				DEVIATIONS ±0.5mm	TIME :
						CODE NO. FI20N1354E1	

- ଏକ ଷ୍ଟିଲ୍ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ସିର୍ 48x50mm ର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ତ୍ରେସିଂ ପ୍ଲେଟରେ ସିର୍ ଫ୍ଲାଟ କରନ୍ତୁ ।
- ଡ୍ରିଲ୍ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବ୍ୟବଧାନ ଲେଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ସେଣ୍ଟର୍ ପିଟ୍ ଏବଂ ଏକ ବଲ୍ ପେନ୍ ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ଡ୍ରିଲ୍ ଛିଦ୍ରର ସେଣ୍ଟର୍ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ।

- 'ସି' କ୍ଲମ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ଶୀର୍ କୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖ ।
- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଛିଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ୦ 3.2 ମିମି ଡ୍ରିଲ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ବଡ଼ ଆକାରର ଡ୍ରିଲ୍ ସହିତ ଗାତଗୁଡ଼ିକୁ ହାତରେ ଖୋଲିବା ଦ୍ଵାରା ତି-ବୁର୍ କରନ୍ତୁ ।

ଦକ୍ଷତା କ୍ରମ | (Skill Sequence)


ପାଖର ଚାଳିତ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ ଦ୍ଵାରା ସିଙ୍କେଟାଲ୍ ଉପରେ ଡ୍ରିଲିଂ | (Drilling on sheet-metal by power operated portable drilling machine)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

- ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଅପରେଟିଂ ପାଖର ଚାଳିତ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ ଦ୍ଵାରା ଶୀଟମେଟାଲ୍ ଉପରେ ସଠିକ୍ ସାଇଜ୍ ଗାତ ଖୋଳ ।

ଏକ ସେଣ୍ଟର୍ ପଞ୍ଚ ଏବଂ ଏକ ବଲ୍ ପେନ୍ ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ହାଲୁକା ଭାବରେ ଖୋଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଚିହ୍ନିତ ସେଣ୍ଟର୍ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ପିଟ୍ କରନ୍ତୁ ।

ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ର ଡ୍ରିଲ୍ ଚକ୍ରେ ଏକ ସିଧା ଶଙ୍କର, ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚକ୍ ଚାବି ସହିତ ଟାଣନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 1)

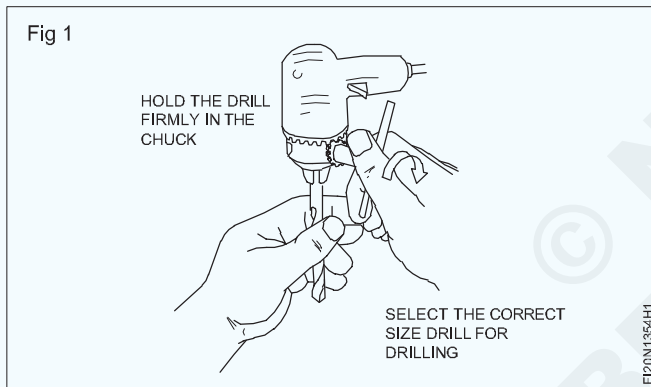


ପାଖର ଚାଳିତ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ର ଡ୍ରିଲ୍ ଚକ୍ରେ ଡ୍ରିଲ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆର୍ଟିକ୍ଲ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଓର୍କସିପକୁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ କାଠ ସପୋର୍ଟ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ 'C' କ୍ଲମ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ଲମ୍ପ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 2)

ଗୋଟିଏ ହାତରେ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ ଧରି ଅନ୍ୟ ହାତକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠି ସହିତ ବନ୍ଧୁକକୁ ଧରିଦିଅ, ଯେପରି ଡ୍ରିଲ୍ ଖୋଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଧାତୁ ପୃଷ୍ଠରେ p ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ଥାଏ । (ଚିତ୍ର 2)

ଦ୍ଵିତୀୟ ଆଙ୍ଗୁଠି ସହିତ ଟ୍ରଗର ସୁଇଚ୍ କୁ 'ଅନ୍' ସୁଇଚ୍ କର ।


ଛଦ୍ର ଖୋଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

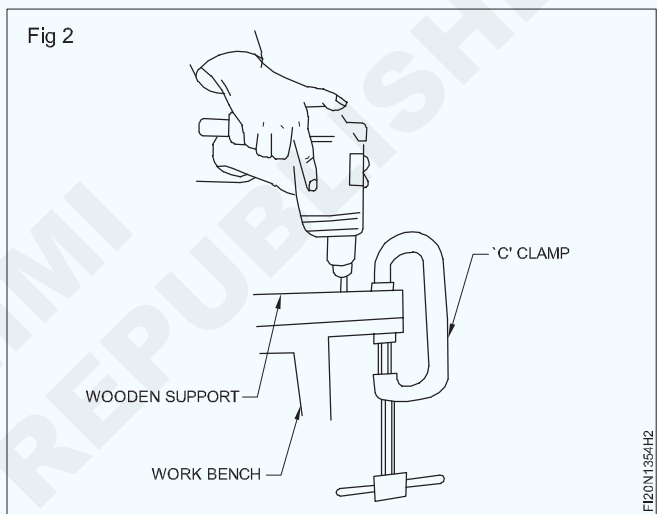

ଏକ ସିର୍ ଧାତୁରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ electric ଚାଳିତ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ ଦ୍ଵାରା ଡ୍ରିଲିଂ କରାଯାଉଥିବାବେଳେ ହାଲୁକା ଚାପ ଅନ୍ୟଥା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଉଚିତ୍, ଡ୍ରିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡ଼ିବ । (ଚିତ୍ର 3)

ଡ୍ରିଲିଂ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍କୁ ବନ୍ଦ କର ।

ହାତରେ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଗର୍ତ୍ତରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରି ବଡ଼ ଆକାରର ଡ୍ରିଲ୍ ଦ୍ଵାରା ଗାତଗୁଡ଼ିକୁ ତି-ବୁର୍ କରନ୍ତୁ ।

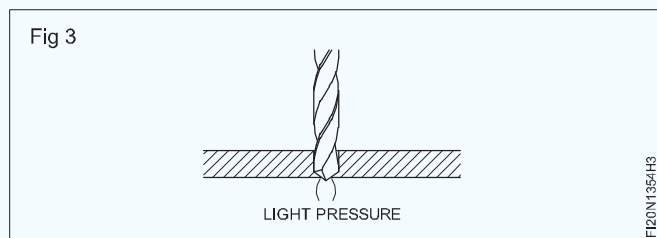

ଯେତେ ପ୍ରକାରର ରିଭେଟ୍ ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ, କାଉଣ୍ଟର ସଙ୍କୁଚିତ ମୁଣ୍ଡ ରିଭେଟ୍ ବ୍ୟବହାର |
(Riveting with as many types of rivet as available, use of counter sunk head rivets)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ରିଭେଟିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ମାର୍କ ଏବଂ ଡ୍ରାଲ୍ ଛିଦ୍ର |
- ରିଭେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ସଙ୍କୁଚିତ ମୁଣ୍ଡ ରିଭେଟ୍, ଫ୍ଲାଟ ହେଡ୍ ରିଭେଟ୍, ସ୍ଲାପ୍ ହେଡ୍ ରିଭେଟ୍ ଏବଂ ପ୍ୟାନ୍ ହେଡ୍ ରିଭେଟ୍ |

TASK 1

COUNTER SUNK HEAD RIVET

RIVETING WITH COUNTERSUNK HEAD RIVET

TASK 2

FLAT HEAD RIVET

RIVETING WITH FLAT HEAD RIVET

2	ISSH 50 x 48x 1.2	-	G.I SHEET	-	TASK 2	-
2	ISSH 50 x 48x 1.2	-	G.I SHEET	-	TASK 1	1.3.55
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.

SCALE 1:1

RIVETING WITH TYPES OF RIVETS


(COUNTER SUNK HEAD AND FLAT HEAD RIVETS)

DEVIATIONS ±0.5mm


TIME :


CODE NO. FI20N1355E1

TASK 3

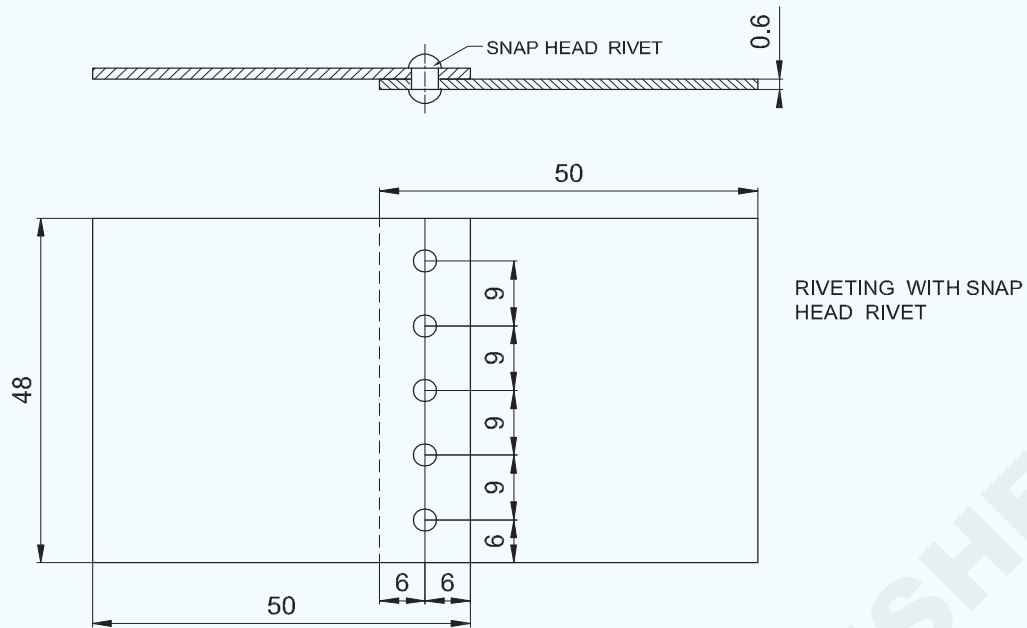


TASK 4

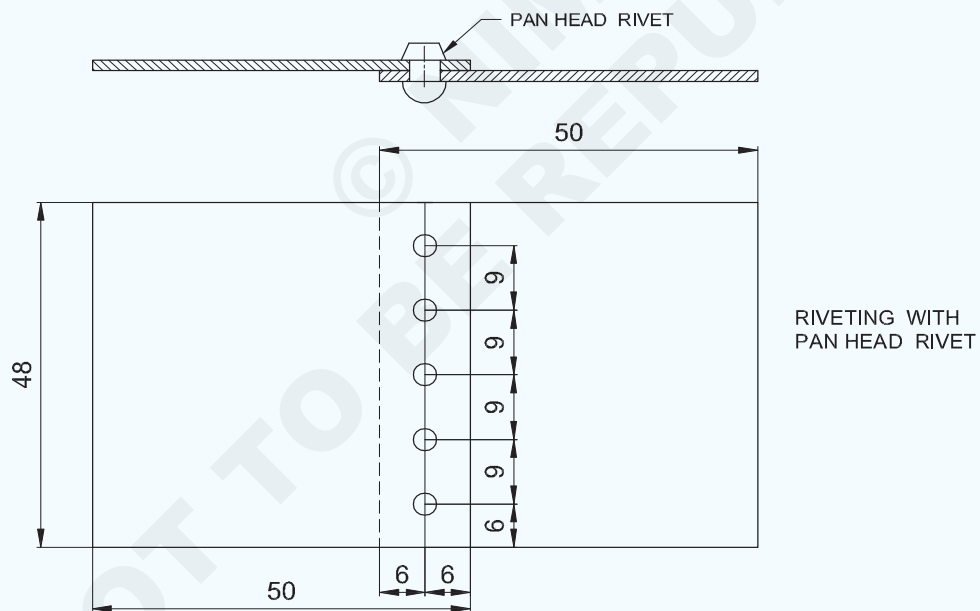

 2	ISSH 50 x 48x 1.2	-	G.I SHEET	-	TASK 4	-
2	ISSH 50 x 48x 1.2	-	G.I SHEET	-	TASK 3	1.3.55
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.
SCALE 1:1		RIVETING WITH MANY TYPERS OF RIVETS (SNAP HEAD AND PAN HEAD RIVETS)			DEVIATIONS ±0.5	TIME:
					CODE NO. FI20N1355E2	

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)

- ଏକ ଷ୍ଟିଲ୍ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ସିଟ୍ 50x48mm ର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ମଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଡ୍ରେସିଂ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫ୍ଲାଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଛିଦ୍ର ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଡ୍ରଲ୍ କର ।
- ସମସ୍ତ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଶୀଟ୍ ଖଣ୍ଡକୁ ରଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ଶୀଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଓଭରଲ୍ୟାପ୍ ହୋଇଥିବା ଧାରଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନିତ ରେଖା ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି ।
- ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଲାଇନ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ସେଣ୍ଟର ଗର୍ଭରେ mm ମିମି ତାଏ କାଉଣ୍ଟର ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା ହେତୁ ରିଭେଟ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 1)

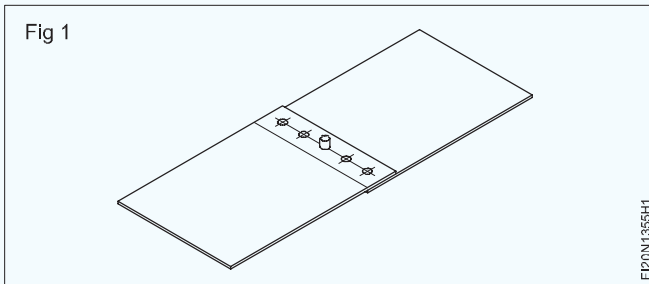

- ଏକ ବଲ୍ ପେନ୍ ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ରିଭେଟ୍ ସେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ରିଭେଟ୍ ମୁଣ୍ଡ ଗଠନ କରନ୍ତୁ ।
- ଶୀଟ୍ ର ଉପର ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଗର୍ଭଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ଶୀଟ୍ ର ତଳ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଖୋଳ ।
- ବଡ଼ ଆକାରର ଡ୍ରଲ୍ ସହିତ ଗାତଗୁଡ଼ିକୁ ଡେବୁସ୍ କରନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ହାତରେ ଖୋଳା ଯାଇଥିବା ଛିଦ୍ର ଉପରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରନ୍ତୁ ।
- ବିକଳ୍ପ ଛିଦ୍ରରେ ରିଭେଟ୍ ଭର୍ତ୍ତି କର ଏବଂ ରିଭେଟ୍ ସେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକକ ରିଭେଟ୍ ଲାପ୍ ଗଣ୍ଠି (ଚେନ୍) ଏବଂ ଏକ ବଲ୍ ପେନ୍ ହାତୁଡ଼ି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ରିଭେଟ୍ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗଠନ କର ।
- TASK 2 ରେ ଫ୍ଲାଟ୍ ହେତୁ ରିଭେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସିମିଲାରୀ, ଡ୍ରଲ୍ ଏବଂ ରିଭେଟ୍, TASK 3 ରେ ସ୍ଲାପ୍ ହେତୁ ରିଭେଟ୍ ଏବଂ TASK 4 ରେ ପ୍ୟାନ୍ ହେତୁ ରିଭେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ରିଭିଟିଙ୍ଗ୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ।


କାଉଣ୍ଟର ହେତୁ ରିଭେଟ୍, ପ୍ୟାନ୍ ହେତୁ ରିଭେଟ୍, ସ୍ଲାପ୍ ହେତୁ ରିଭେଟ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲାଟ୍ ହେତୁ ରିଭେଟ୍ ଗଠନ କରିବାକୁ, ଡ୍ରେସିଂ ପ୍ଲେଟ୍, ରିଭେଟ୍ ସେଟ୍, ରିଭେଟ୍ ସ୍ଲାପ୍ ଏବଂ ଏକ ବଲ୍ ପେନ୍ ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରିଭିଟିଙ୍ଗ୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ।

ଆର୍କକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ସିଧା - ଲାଇନ୍ ବିଡ୍ ରଖିବା (Striking and maintaining arc, laying straight - line bead)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟାପ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଆର୍କକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କର ।
- ଯୁକ୍ତିଯୋଗ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଖେଳୁ ବିଡ୍ ଜମା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଛୁଟି ଯାଅନ୍ତୁ ।

TASK 1

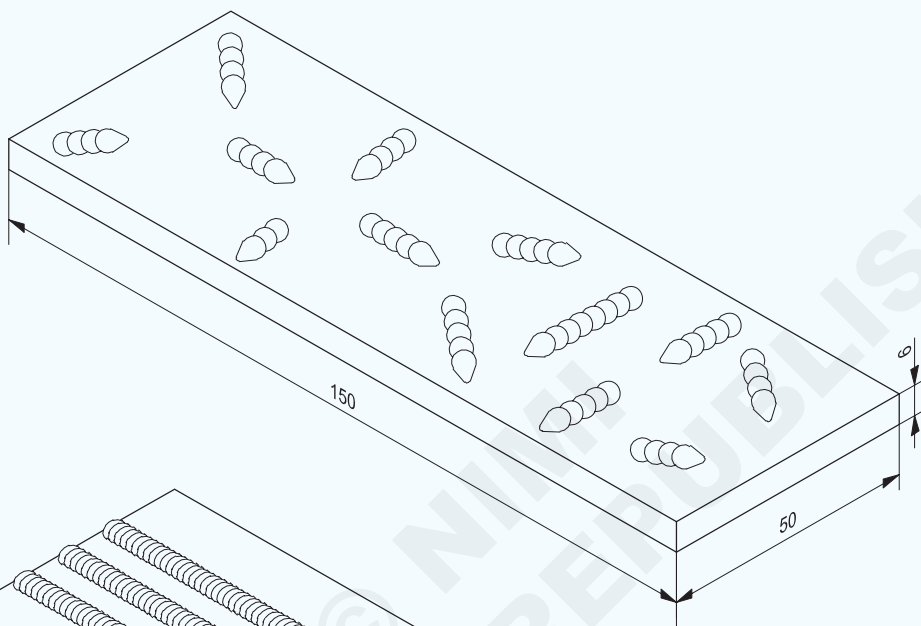

TASK 2

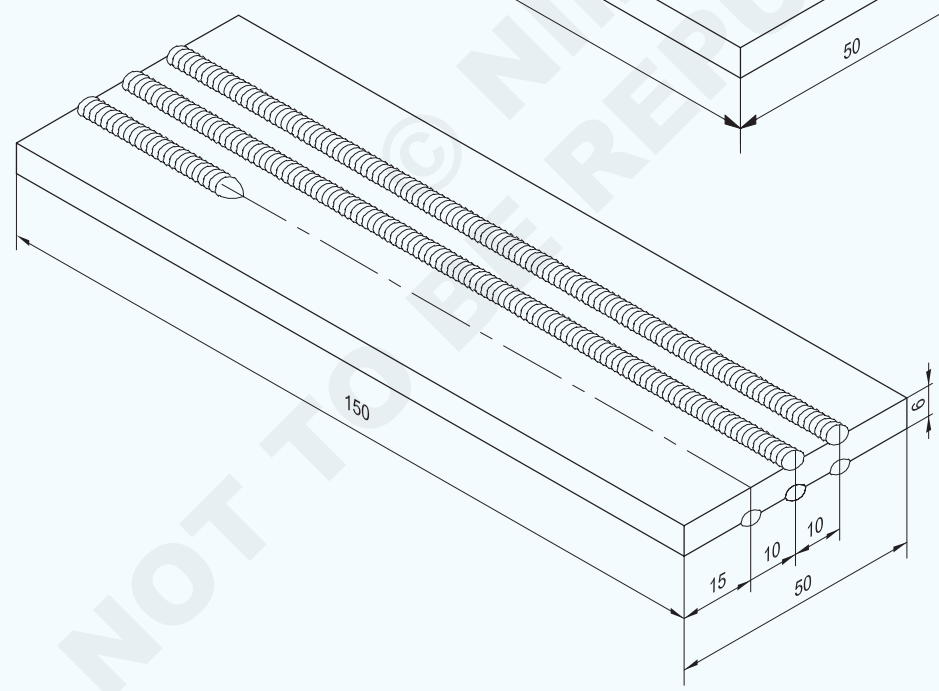

1	50 ISF 6-150	-	Fe310-O	-	-	-
1	50 ISF 6-150	-	Fe310-W	-	-	1.4.56
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.

SCALE 1:1



STRIKING AND MAINTAINING ARC
LAYING STRAIGHT LINE BEADS BY ARC WELDING

DEVIATIONS : $\pm 0.5\text{mm}$ TIME :

CODE NO. FI20N1456E1

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ Job Sequence

ଟାସ୍କ 1 : ଆର୍କ୍ସକୁ ମାରିବା ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରିବା

- କଞ୍ଚାମାଲର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ସାଇଜ୍ ମାର୍କ ଏବଂ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଏକ ଇସ୍ପାତ ତାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହିତ ଧାତୁ ପୃଷ୍ଠକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ରାସ୍ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ ।

ମଇଳା କିମ୍ବା କଳଙ୍କ ଖରାପ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ ।

- ସୁରକ୍ଷା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ (ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପୋଷାକ)
- ମେସିନ୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଷ୍ଟେଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ କେବୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।

କ୍ଷତି ଏବଂ ଖାଲି ସଂଯୋଗ ପାଇଁ କେବୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । ପୃଥ୍ବୀ-କୃତ୍ରିମ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

- Ø 4mm M.S. ଧାରକରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ।

ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଖାଲି ଶେଷରୁ ଧାରକରେ ଧରାଯାଏ ।

- ଷ୍ଟେଲ୍ କରେଣ୍ଟ (ଆମ୍ପିରେଜ୍) 140-150 ଏମ୍ପିଏସ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଟାସ୍କ 2 : ଆର୍କ୍ସ ଷ୍ଟେଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଦ୍ଵାରା ସିଧା ଲାଇନ ବିଡି ଲଗାଇବା

- କଞ୍ଚାମାଲର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ସାଇଜ୍ ମାର୍କ ଏବଂ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ବିଡି ଷ୍ଟିକ୍ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ।
- ଷ୍ଟେଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଖଣ୍ଡକୁ ଏକ ସମତଳ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଆର୍କ୍ସ-ଷ୍ଟେଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ପ୍ଲାସ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଷ୍ଟେଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ କେବୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- M.S. କୁ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ । ଧାରକ ମଧ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ mm4 ମିମି ।

ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଧାରକ JAWS ସଫା ଅଛି ।

- ଏକ ଏସି କିମ୍ବା ଡିସି ମେସିନ୍ରେ ଏକ ଷ୍ଟେଲ୍ କରେଣ୍ଟ 140-150 ଏମ୍ପି ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଯଦି ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଡି.ସି. ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ କୁ ନିକାରାମ୍ବୁକ ସିଧା ପୋଲାରିଟି ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।

- ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ଷ୍ଟେଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଫୁଲ ଫିଲ୍ଡର ଲେନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ଯଦି ଷ୍ଟେଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ମେସିନ୍ ଏକ D.C ଅଟେ, ତେବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ କୁ ନିକାରାମ୍ବୁକ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।

- ଷ୍ଟେଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ।
- ସ୍ପାର୍ଟି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ଵାରା ଆର୍କ୍ସକୁ ଷ୍ଟାଲ୍ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କର ।

ଆର୍କ୍ସ-ଷ୍ଟେଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ରଙ୍ଗର ଚକ୍ଷମା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଏକ ଷ୍ଟେଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଫୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

- ଅଳ୍ପ ଦୂରତା ପାଇଁ ଏକ ସଠିକ୍ ଆର୍କ୍ସ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ।

ସଠିକ୍ ଆର୍କ୍ସ ଜଳିବା ଛିର, ତୀକ୍ଷ୍ଣ, ଚକିତ ଶବ୍ଦ ଦେବ ।

ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଫ୍ରାକ୍ଟ ବିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆର୍କ୍ସ ଧକ୍କା ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ ।

ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ସ୍ପୋଟରେ ଫ୍ରାକ୍ଟ (ବାଡ଼ି) ଥାଏ, ତେବେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ନହେବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ହାତଗୋଡ଼ର ଗତି ଦ୍ଵାରା ମୁକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ ।

- ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପାର୍ଟ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଆର୍କ୍ସକୁ ଷ୍ଟାଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସେଟିଂକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ । ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଜଳିବା ସ୍ଵାଭାବିକ ।
- ଚାକିରି ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଏକ ଧାରରେ ଆଘାତ କର ଏବଂ ଏକ ସମାନ ସାଧାରଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆର୍କ୍ସ ବଜାୟ ରଖ ।

ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ କୁ ଏକ ସିଧା ଲାଇନରେ ଘୁଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ପୋଟର ଅନ୍ୟ ଧାରରେ ବିଡି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ।

- ଷ୍ଟେଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ସମୟରେ 700 - 800 ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଏକ ସଠିକ୍ କୋଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ।
- ଆର୍କ୍ସ ଦୈର୍ଘ୍ୟ length ଏକ ଛିର ତୀକ୍ଷ୍ଣ କ୍ରାଫ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ।
- ଭ୍ରମଣ ଗତି ପାଖାପାଖି । ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ 150 ମିମି ହାରରେ ।
- ଷ୍ଟେଲ୍ ବିଡିରୁ ସ୍ପାର୍ଟ କାଢି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ:
 - ୟୁନିଫର୍ମ ଓସାର ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା - ସ୍ପାର୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
 - ପ୍ରାକ୍ତନର ସାଧାରଣ ଗଭୀରତା ।
 - ସରଳତା ।
- ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାୟାମର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ ।

ଦକ୍ଷତା କ୍ରମ (Skill Sequence)

ଝେଲଟିଂ ପାଇଁ ଆର୍କ ଝେଲଟିଂ ମେସିନର ସେଟିଂ | (Striking and maintaining arc, laying straight - line bead)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଆର୍କ-ଝେଲଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ
- ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଆକାର ଅନୁଯାୟୀ କରେଣ୍ଟ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ
- ସ୍ପାର୍ଟି ଏବଂ ଟ୍ୟାପ୍ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଆର୍କକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କର |

ଆର୍କ ଝେଲଟିଂରେ ଏକ ଆର୍କ ମାରିବା ଏକ ମୌଳିକ basic କାର୍ଯ୍ୟ | ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର ଝେଲଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ ଏହା ଘଟିବ |

ଆର୍କ ଝେଲଟିଂରେ ଶିଖିବା ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ମୌଳିକ basic ଦକ୍ଷତା |

ଆର୍କ-ଝେଲଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ସେଟିଂ (ଚିତ୍ର 1)

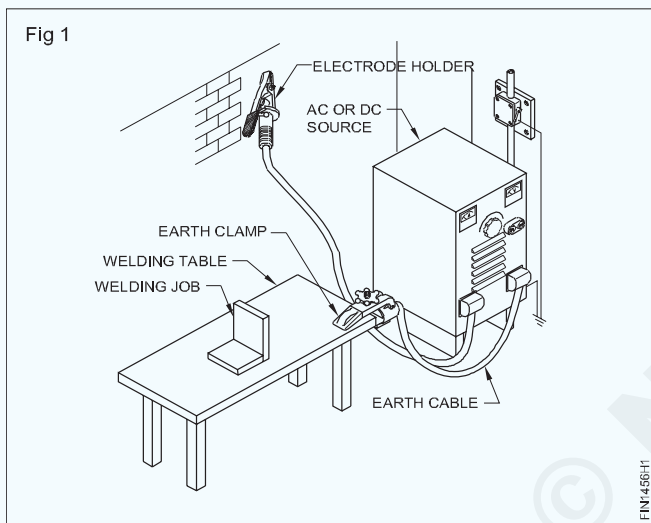

ଝେଲଟିଂ ମେସିନ୍ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

ମନେରଖନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଜଣେ ଭଲ ସେବକ କିଛି ଜଣେ ଖରାପ ଗୁରୁ |

କୌଣସି any ବୈଦ୍ୟୁତିକ electrical ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ electric କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ |

ଝେଲଟିଂ ମେସିନ୍ ସହିତ ଝେଲଟିଂ କେବୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ |

ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ କେବୁଲ୍ ସଂଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ପରିଷ୍କାର, ଗୁଣ୍ଡା, ଟାଣ ଏବଂ ମଜୁର ସଠିକ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଛି |

ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ଝେଲଟିଂ ଟେବୁଲ୍ ସହିତ ପୃଥ୍ବୀ କେବୁଲକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସଂଲଗ୍ନ କରନ୍ତୁ |

ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଧାରକକୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ |

ଯଦି ମେସିନ୍ ଡିସି ପାୱାରରେ ଅଛି, ସଠିକ୍ POLARITY ରେ କେବୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ |

ଏକ ଝେଲଟିଂ କରେଣ୍ଟ ସେଟ୍ କରିବା |

ବ୍ୟବହୃତ ହେବାକୁ ଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ବ୍ୟାସ ଅନୁଯାୟୀ ଝେଲଟିଂ କରେଣ୍ଟ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | (ସାରଣୀ 1)

ଝେଲ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ଧାତୁର ଘନତା ଅନୁଯାୟୀ କିମ୍ବା ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ | (ସାରଣୀ 1)

ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ଆକାରର ଉପଲବ୍ଧତା ନହେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିକଟସ୍ଥ ଆକାରର ବିକଳ୍ପ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |

ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ବ୍ୟାସ ଝେଲ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ଧାତୁର ଘନତାଠାରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ |

ଏକ ଆର୍କ ମାରିବା ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରିବା |

ସ୍ପାର୍ଟି ପଦ୍ଧତି (ଚିତ୍ର 2)

ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଟାକିରି-ଖଣ୍ଡଠାରୁ ପ୍ରାୟ 25 ମିମି ଉପରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ, ତୁଳସ୍ତରେ ପ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ |


ଝେଲଟିଂ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଆର୍କ ଆଗରେ ଆଣ |

ନିରାପତ୍ତା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |

ସାରଣୀ 1

ଥାଳି	ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍	ସାମ୍ପ୍ରତିକ
ମିମି mm ରେ (ପାଖାପାଖି)	ଆକାର mm	ପରିସର (ଆମ୍ପିୟର)
1.6	1.6	40-60
2.5	2.5	50-80
4.0	3.2	90-130
6.0	4.0	120-170
8.0	5.0	180-270
25.0	6.0	300-400

Fig 2

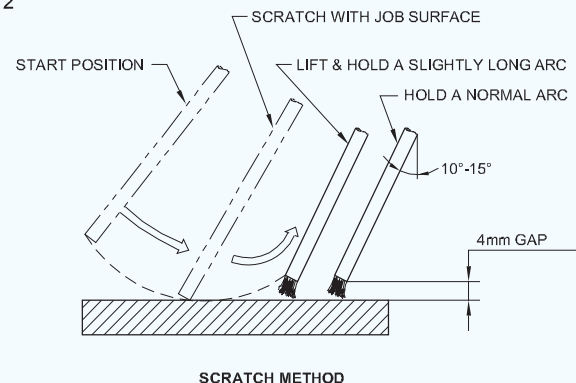

କେବଳ ହାତଗୋଡ଼ର ଗତିବିଧି ବ୍ୟବହାର କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍‌କୁ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ନରମ ଭାବରେ ଡେଲ୍‌ଡିଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟାଣି ଆର୍କକୁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ । କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଭୁପ୍ସରୁ ପ୍ରାୟ 6 ମିମି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଟାଣନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାପରେ ଏହାକୁ (ପାଖାପାଖି) 4 ମିମି ଦୂରତାକୁ ନିଅନ୍ତୁ ।


ଯଦି ଆର୍କକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆୟାତ କରାଯାଇଛି, ତେବେ ଏକ ଛିର ଟାଣୁ କ୍ରାଫ୍ଟ୍ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଏକ ଆଲୋକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ।

ଟ୍ୟାପିଂ ପଦ୍ଧତି (ଚିତ୍ର 3)

ଟାକିରି ପୃଷ୍ଠକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ତଳକୁ ଘୁଆଇ ଆର୍କକୁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ।

ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍‌କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଘୁଆନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟ 6 ମିମି କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ, ଏବଂ ତାପରେ ଏହାକୁ ପାଖାପାଖି ତଳକୁ ଖସାନ୍ତୁ । ଭୁପ୍ସରୁ 4 ମିମି ।

Fig 3

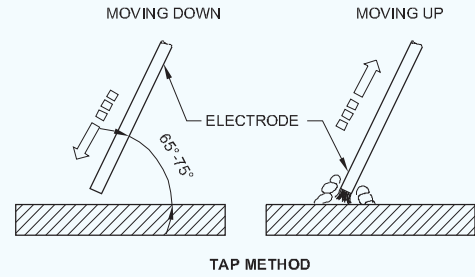

FN1456J3

ଟ୍ୟାପିଂ ପଦ୍ଧତି ସାଧାରଣତଃ recommended ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ କାରଣ ଏହା ଟାକିରି ପୃଷ୍ଠରେ ପିଟ୍ ମାର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ ।


ଡେଲ୍‌ଡିଂ ପାଇଁ ଆର୍କ ଡେଲ୍‌ଡିଂ ମେସିନର ସେଟିଂ | (Striking and maintaining arc, laying straight - line bead)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- ସିଧାସଳଖ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ଚୁମ୍ବକ ଏକ ସମତଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଜମା କରନ୍ତୁ ।
- ଡେଲ୍‌ମେଣ୍ଟକୁ ସଫା କର ଏବଂ ଛୁଟି ଯାଅନ୍ତୁ କର ।

କାର୍ଯ୍ୟ ସେଟିଂ


ଡେଲ୍‌ଡିଂ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଏକ ସମତଳ ଅବସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଛିର କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 1)

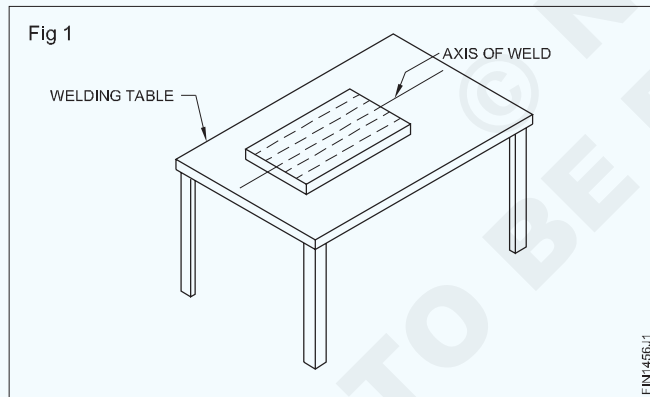

FN1456J1

ଟାକିରି ଏବଂ ଡେଲ୍‌ଡିଂ ଟେବୁଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭଲ ବୈଦ୍ୟୁତିକ electrical ଯୋଗାଯୋଗ ଅଛି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ।

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସେଟିଂ (ଚିତ୍ର 2)

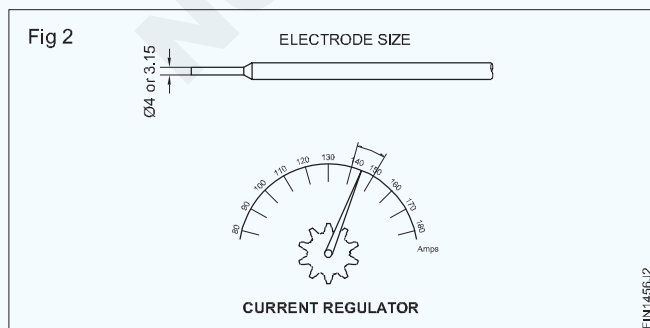

FN1456J2


ଡେଲ୍‌ଡିଂ ମେସିନରେ କରେଣ୍ଟ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ, mm4mm M.S ପାଇଁ 140-150 amps । ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ।

ବ୍ୟବହାରରେ ଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସର ଟାଣି ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ।

ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଛିଟି (ଚିତ୍ର 3a) ।


ଡେଲ୍‌ ସହିତ 70° - 80° କୋଣରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଧରି ରଖନ୍ତୁ । ରେଖା ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପ୍ଲେଟ୍ ପୃଷ୍ଠ ସହିତ 90° ।

Fig 3

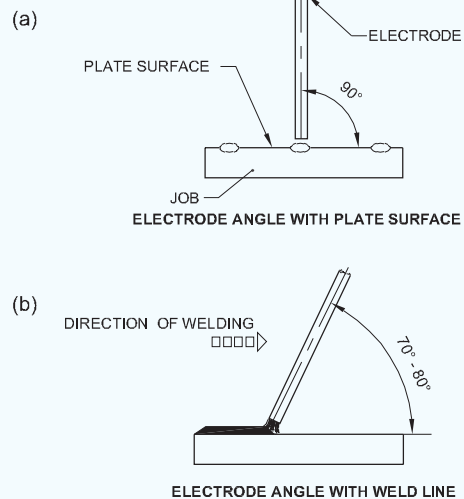

FN1456J3

ସିଧାସଳଖ ବିଡି ଜମା କରିବା (ଚିତ୍ର 4)

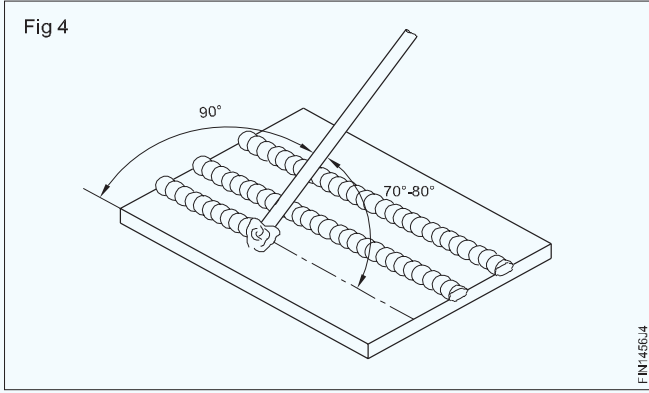

ପଙ୍କଡ଼ ଲାଇନ୍ ଅନୁସରଣ କରି ଏବଂ ଆର୍କକୁ ବଜାୟ ରଖି ସିଧା ବିଡି ଜମା କରନ୍ତୁ ।


- ସଠିକ୍ ଆର୍କ ଲମ୍ବ ।
- ସଠିକ୍ ଭ୍ରମଣ ବେଗ ।
- ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ସଠିକ୍ କୋଣ ।

ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଖେଲିଟିଂ ସ୍କ୍ରନ ଲେନ୍ସ ସଫା ଅଛି ଯାହା ଦ୍ଵାରା **you** ଆପଣ ଆର୍କ ଏବଂ ଖେଲୁ ଲାଇନ୍ ଦେଖିପାରିବେ


ସାଧା କାଚକୁ ବଦଳାଇ, ଯଦି ଛିଣ୍ଡିଯାଏ ।

ଆର୍କକୁ ଶୁଣ । ଏହା ଏକ ସ୍ଥିର ଟୀକ୍ଷା କ୍ରାନ୍ତି **SOUND** ଉତ୍ପାଦନ କରେ ।

ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ତରଳିବା ଏବଂ ତରଳାଯାଇଥିବା ପୁଲ୍ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ଜମା ଧାତୁ ଗଠନ କରି ଭ୍ରମଣ ବେଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 5a)

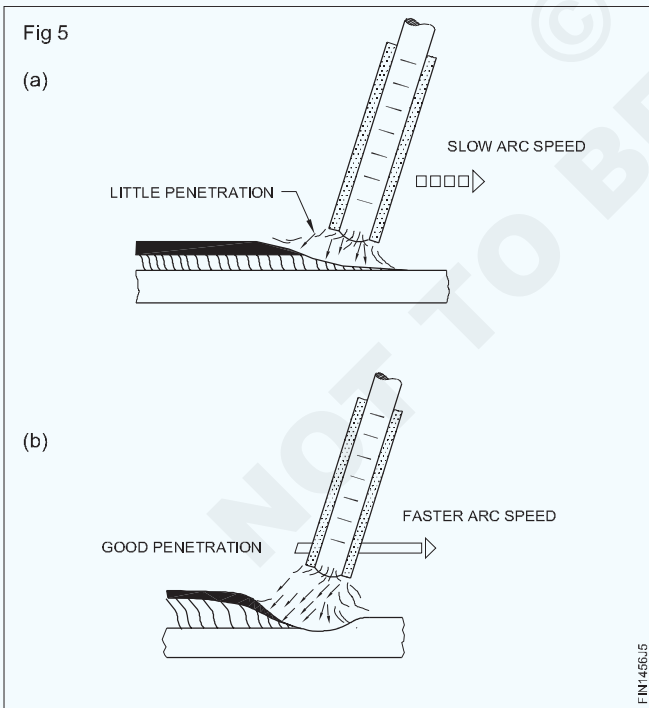

ଖେଲମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ (ଚିତ୍ର 6)

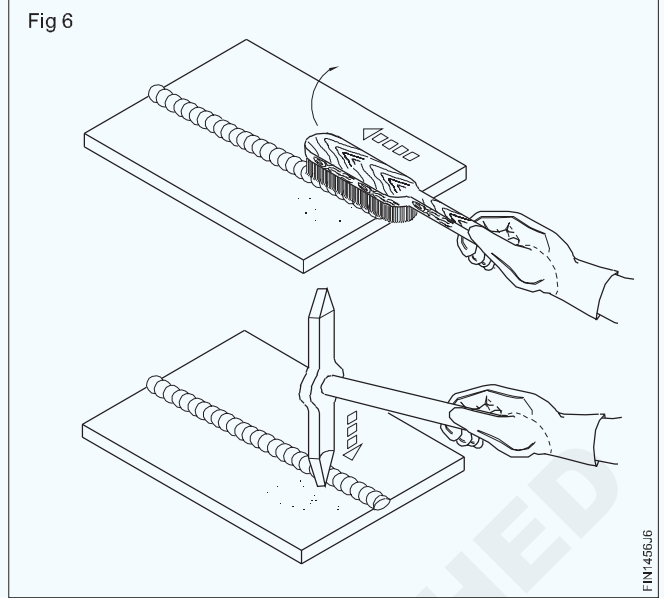

ଏକ ଟିପ୍ପିଙ୍ଗ୍ ହାତୁଡ଼ି ଏବଂ ତାର ବ୍ରଶ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଖେଲମେଣ୍ଟରୁ ସ୍ପାର୍କ କା ଅତିକ୍ରମ ନକରି ।

ସ୍ପାର୍କ ଅପସାରଣ ସମୟରେ ଗଗଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ଜମା ହୋଇଥିବା ବିଡିଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା କୌଣସି **variety** ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ:

- ମୋଟେଇ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ।
- ଫ୍ୟୁଜନର ଗଭୀରତା ।
- ଦୈର୍ଘ୍ୟ (ସିଧା)

ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ଆର୍ସି ଖେଳଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର କରି ବଟ ଗଣ୍ଡି ଏବଂ 'ଟି' ମିଲିଟ କରିବା (Making butt joint and 'T' joint using gas and ARC welding process)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଆର୍କରେ ସଠିକ୍ ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟରେ ଏକ ବର୍ଗ ବଟ ଏବଂ 'ଟି' ଫିଲେଟ୍ ଗଣ୍ଡି ଗଠନ ପାଇଁ ଖାର୍ଜସିଏ ସେଟ୍ ଏବଂ ଖେଳୁ କରନ୍ତୁ |
- ପରାମର୍ଶିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍, ଫିଲର ରଡ୍ ଏବଂ ଅଗ୍ରଭାଗର ଆକାର ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ 'ଟି' ଫିଲେଟ୍ ଏବଂ ବର୍ଗ ବଟ ଗଣ୍ଡିକୁ ଖେଳୁ କରନ୍ତୁ |
- ଗଣ୍ଡିରୁ ବିକୃତିକୁ ହଟାନ୍ତୁ |
- ଖେଳମେଣ୍ଟକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଇନ୍ସପେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ |

TASK 1

1.5 Gap

TASK 2

2	50 ISF 6 -150	-	Fe310 - W	-	TASK 2	-
2	50 ISF 6 -150	-	Fe310-W	-	TASK 1	1.4.57
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.

SCALE : NTS


SQUARE BUTT AND 'T' FILLET JOINT IN FLAT POSITION BY ARC WELDING

DEVIATIONS : ±0.5mm


TIME :

CODE NO. FI20N1457E1

TASK 3

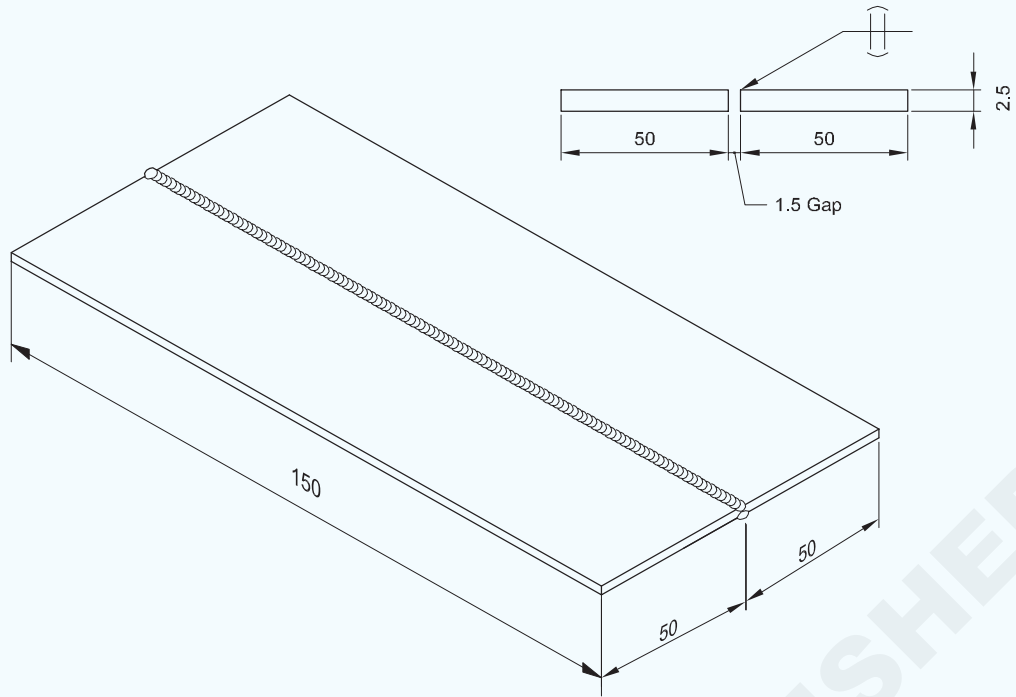

TASK 4

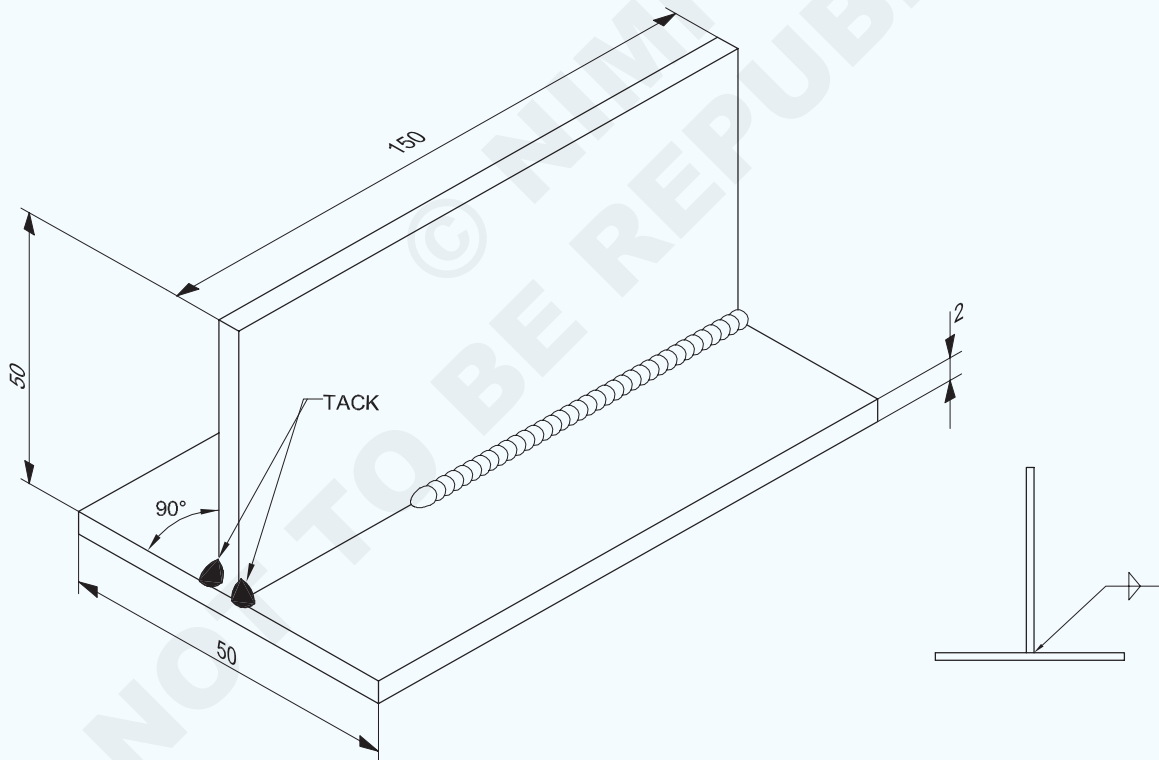

2	ISSH 150 x 50 x 2		Fe310 - W		TASK 4	-
2	ISSH 150 x 50 x 2.5	-	Fe310 - W	-	TASK 3	1.4.57
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.
SCALE : NTS		SQUARE BUTT AND FILLET WELD 'T' JOINT IN FLAT POSITION BY GAS WELDING			DEVIATIONS: ±0.5mm	TIME :
					CODE NO. FI20N1457E1	

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ Job Sequence

ଟାସ୍କ 1 : ଆର୍କ ଖେଲଟିଂ ବ୍ଲାର ସମତଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ଗ ବଟ ଗଣି ।

- କଞ୍ଚାମାଲର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ବର୍ଗ ପାଇଁ ସାଇଜ୍ ମାର୍କ ଏବଂ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ବର୍ଗ ବଟ ଗଣି ପାଇଁ ଖେଲଟିଂ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ 1.5 ମିଲିମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ । (ଟିଭାଇନକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ)
- Ø 3.15mm M.S. ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଏବଂ ଏକ 120 ଏମ୍ପିଏସ୍ କରେଣ୍ଟ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍‌କୁ ନକାରାତ୍ମକ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଗଲ୍ଡି ଉପରେ D.C.

- ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ ।

ନିରାପତ୍ତା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ।

- ଟ୍ୟାପ୍ ହୋଇଥିବା ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପୁନଃ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
ଭଲ୍‌କୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଖେଲଟିଂ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଗଣିକୁ ଏକ ସମତଳ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ । (ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରେ)
- Ø 4.0mm M.S. ଚୟନ କରନ୍ତୁ । ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଏବଂ ଏକ 150-160 ଏମ୍ପିଏସ୍ କରେଣ୍ଟ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଟାସ୍କ 3 : ଗ୍ୟାସ୍ ଖେଲଟିଂ ବ୍ଲାର ସମତଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ଗ ବଟ ଗଣି ।

- କଞ୍ଚାମାଲର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ସାଇଜ୍ ମାର୍କ ଏବଂ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଏକ ମୂଳ କ୍ୟାପ୍ 1.5 ମିଲିମିଟର ସହିତ ଏକ ବର୍ଗ ବଟ ଗଣି (ଖୋଲା) ଗଠନ ପାଇଁ ଏକ ଖେଲଟିଂ ଟେବୁଲ୍‌ରେ ଟାକିରି ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ଖେଲଟିଂ ପ୍ଲ୍‌ସ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ନୋଜଲ୍ ନଂ 5 ସଂଲଗ୍ନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଭୟ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ 0.15 କିଲୋଗ୍ରାମ / ସେମି 2 ର ଚାପ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଏକ C.C.M.S. ଚୟନ କରନ୍ତୁ । ଟ୍ୟାପିଂ ପାଇଁ ଫିଲର ରଡ୍ .51.5 ମିମି ଏବଂ ଖେଲଟିଂ ପାଇଁ Æ3.00 ମିମି ।
- ସୁରକ୍ଷା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ।
- ନିରାପେକ୍ଷ ଅଗ୍ନି ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଉଭୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟଭାଗରେ Ø 1.5 ମିମି ଫିଲର ରଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ । (2 ର ସଙ୍କୋଚନ ଭିତ୍ତି ରଖନ୍ତୁ)

ଟ୍ୟାପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲ୍ ହୋଇ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

- ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ଫାଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପୁନଃ set ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।

ପ୍ରଥମ ବିଡ୍ କୁ ମିଳିତ ରେଖା ସହିତ ଜମା କରନ୍ତୁ:

- ସଠିକ୍ ଆର୍କ ଲମ୍ବ ।
- ସଠିକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ କୋଣ ।
- ସଠିକ୍ ଖେଲଟିଂ ଗତି ।

- ବିଡିରୁ ପ୍ଲ୍‌ଗ୍ ଟିପ୍ କରନ୍ତୁ, ବ୍ରଶ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ଗରମ କାମ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଟଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଟିପିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ହାତୁଡ଼ି ଏବଂ ତାର ବ୍ରଶ୍, ଆଖିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଗଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

- ପ୍ରଥମ ବିଡର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କର ଏବଂ ଟ୍ୟାପ୍ ପ୍ଲ୍‌ଗ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କର ।
ସମାନ ସେଟିଂ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଡ୍ ଜମା କରନ୍ତୁ ।
- ବିଡିରୁ ପ୍ଲ୍‌ଗ୍ ଟିପ୍ କରନ୍ତୁ, ବ୍ରଶ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁଟି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏକ ସାତୁଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତୁ ଖେଲ୍ ଉପାଦାନ ନକରନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବ୍ୟାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ।

ଯେତେବେଳେ କିଛି ପ୍ଲେଟର ଘନତା କିମ୍ବା ଧାତୁର ସମତଳ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଫାଙ୍କର 1/3 ଗଣି ଖେଲଟିଂ ।

- ଟ୍ୟାପ୍ ସଫା କର ଏବଂ ଖେଲଟିଂ ଟେବୁଲ୍‌ରେ କାମକୁ ସମତଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁନଃ reset ସେଟ୍ କର ।
- Æ3 ମିମିର କ୍ଲୋପାଇପ୍ ଏବଂ ଫିଲର ରଡର ସଠିକ୍ କୋଣ ସହିତ ବାମପଟ କୌଶଳ technical ବ୍ୟବହାର କରି ଖେଲଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ।
- ଧାରକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଫୁଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫିଲର ଧାତୁ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ । (ଏକ ସମାନ ଖେଲ୍ ବିଡ୍ ଉପାଦାନ କରିବାକୁ କ୍ଲୋପାଇପ୍ ଏବଂ ଫିଲର ରଡର ଏକ ସଠିକ୍ ଭ୍ରମଣ ଗତି ଏବଂ ଗତି ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ)
- ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଟକି ଯାଅ, ଖେଲ୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ କ୍ରାନ୍ତର ପୂରଣ କର ।
- ନିଆଁ ଲିଭାନ୍ତୁ, ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ପଥା କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ଲପ୍ ପାଇପ୍ କୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ।

ଖେଲଟେଡ୍ ଗଣିକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଜୁଆଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

- ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତ ସମାନ ପ୍ରସ୍ଥ ଏବଂ ବିଡର ଉଚ୍ଚତା ।
- ମୂଳ ନିକଟରେ ଥିବା ରିପଲ୍ ଗଣିର ଓଲଟା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସାମାନ୍ୟ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ବିଡ୍ ।
- ଭଲ ଫିଲ୍‌ଫିଲ୍ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାୟାମର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ ।

ଟାସ୍କ 4 : ଗ୍ୟାସ୍ ଖେଲତିଂ ହାରା ଫ୍ଲାଟ ଛିଡିରେ ଫିଲେଟ୍ ଖେଲ୍ 'ଟି' ଗଣି ।

- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ।
- ଖେଲ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ସିଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଭୂପୃଷ୍ଠ ଏବଂ ଧାରକୁ ସଫା କର ।
- ଗ୍ୟାସ୍ ଖେଲତିଂ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଏକ 'ଟି' ଗଣି ଆକାରରେ ସିଟ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ସୁରକ୍ଷା ପୋଷାକ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଖେଲତିଂ ଗଗଲ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ।
- ଗ୍ୟାସ୍ ଖେଲତିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ନୋଜଲ୍ ନଂ 5 ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଭୟ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ 0.15 kgf / cm² ରେ ଚାପ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ନିରପେକ୍ଷ ଅଗ୍ନି ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଗଣିର ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଟ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମଧ୍ୟଭାଗରେ 1.6 ମିଲିମିଟର C.C.M.S ବାଡି ସହିତ ଟ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଏକ ଚେଷ୍ଟା ବର୍ଗ ସହିତ ଗଣିର ଆଲାଇନ୍‌ମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିବା ଅଂଶକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ।
- ଖେଲତିଂ ଟେବୁଲ୍‌ରେ କାମକୁ ଏକ ସମତଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖନ୍ତୁ ।
- ବାମପକ୍ଷୀ କୌଶଳ technical ସହିତ ଖେଲତିଂ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଣିର ଡାହାଣ ହାତକୁ ଡରଳାନ୍ତୁ ।

- ଖେଲଡେଡ୍ ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫ୍ଲ୍ୟାଜ୍ କରନ୍ତୁ (ଯଥା ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ସିଟ୍ ଏବଂ ଭୁଲ୍‌ମ୍, ଶୀର୍ଷ ର ଅଂଶ) ଏବଂ ଗଣିରେ ଏକ ଫିଲେଟ୍ ଖେଲ୍ ଗଠନ ପାଇଁ ଡରଳ ପୁଲ୍‌ରେ ଫିଲ୍‌ର ରଡ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ସଠିକ୍ ଭ୍ରମଣ ବେଗ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ଏକ ସମାନ ଖେଲ୍ ବିଡ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲମ୍ ପାଇପ୍ ଏବଂ ଫିଲ୍‌ର ରଡ୍‌କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ।
- ଖେଲ୍‌ର ଶେଷରେ କ୍ରାଟର ଭରିବା ପରେ ଗଣିର ବାମ ହାତରେ ଖେଲ୍‌କୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ।
- ନିଆଁ ଲିଭାନ୍ତୁ, ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଥଣ୍ଡା କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ଲମ୍ ପାଇପ୍ କୁ ଟାଙ୍କି ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ।
- ଖେଲମେଣ୍ଟକୁ ସଫା କର ଏବଂ ଫିଲେଟ୍ ଖେଲ୍‌ରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ କର ।

ଭିଦ୍ଧିଆଲ୍ ଯାଞ୍ଚ ।

- ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତ୍ତତା, ସମାନ ପ୍ରସ୍ଥ, ମୁନିଫର୍ମ ରିପଲ୍ ଏକ ଭଲ ଖେଲ୍ ବିଡ୍ ସୂଚାଇଥାଏ । ଅଣ୍ଟକର୍, ଓଭରଲପ୍, ପୋରୋସିଟି ଇତ୍ୟାଦି ବିନା ଏକ ଖେଲ୍ ଏକ ଭଲ ଗୁଣବତ୍ତା ଖେଲ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ।
- ଅଧିକ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଗଣିର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଖେଲ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଦକ୍ଷତା କ୍ରମ (Skill Sequence)

ସମତଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଆର୍କ ହାରା ବର୍ଗ ବଟ ଗଣି (TASK 1) (Square butt joint by arc in flat position (TASK 1))

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।


- ଏକ ସମତଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ବର୍ଗ ବଟ ଗଣିକୁ ଖେଲ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ସମାପ୍ତ ବଟ ଖେଲ୍‌କୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ଏହି ପ୍ରକାର ଗଣି ଶିଳ୍ପରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଯଦି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ଖେଲ୍ କରାଯାଏ (mm ମିମି ସ୍କେଲର ଘନତା), ଏକ ସାଉଣ୍ଡ ଖେଲ୍ ମିଳିପାରିବ ।

ସେଟିଂ ଏବଂ ଟ୍ୟାକିଂ ।

ଏକ ଖେଲ୍‌ରେ mm ମିମି ବ୍ୟବଧାନ ସହିତ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ବଟ ଗଣି ଭାବରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।


ଉଭୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଏବଂ ଗୋଟିଏରେ ଟ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 1)

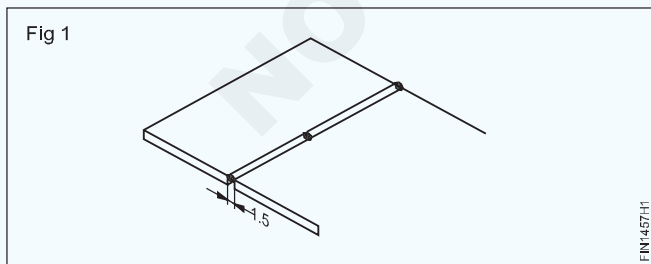

Ø 3.15mm M.S ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । କରେଣ୍ଟ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ । 120-130 ଏମ୍ପିୟର୍ ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ ର ଲମ୍ବ 15 ମିମି ।

ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଟ୍ୟାକ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ଲ୍ୟାଜ୍ ହୋଇଛି ।

ଟ୍ୟାକ୍ କରିବା ପରେ ଆଲାଇନ୍‌ମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପୁନଃ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ (ଚିତ୍ର 2) ।

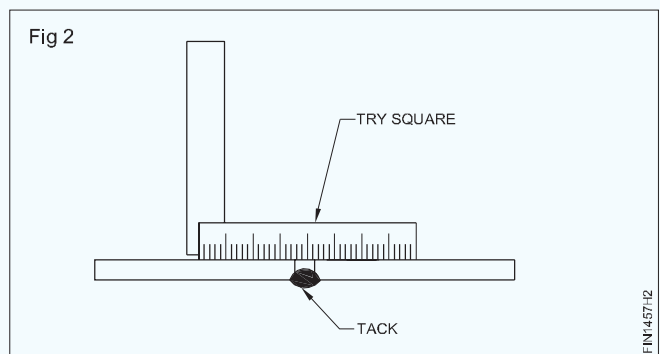


ଟ୍ୟାକ୍-ଖେଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ଖେଲତିଂ ବଟ ଗଣି ।

ଗଣିକୁ ଏକ ସମତଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖନ୍ତୁ ।

Be4mm M.S. ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରଥମ ବିଡ୍ ଜମା କରନ୍ତୁ । ଏକ ସଠିକ୍ ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଏବଂ 150-160 ଏମ୍ପିୟର୍ କରେଣ୍ଟ୍:

- ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ କୋଣ |
- ଭ୍ରମଣ ବେଗ, ଏବଂ
- ଆର୍କ ଲମ୍ବ | (ଚିତ୍ର 3)

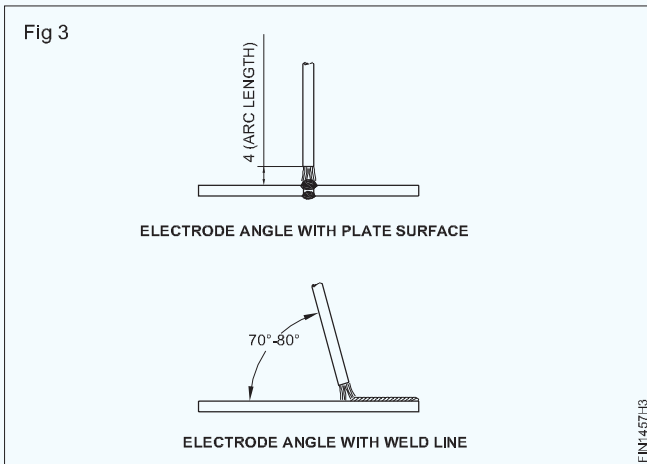


ୱେଲ୍ଡିଂ ରେଖା ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଆଗକୁ ଏବଂ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତୁ ।

- ୱେଲ୍ଡ ଆଗରେ ଧାତୁକୁ ପୂର୍ବରୁ ଗରମ କରନ୍ତୁ ।
- ଜଳିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ କମ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ପ୍ଲାଗ୍ ୱେଲ୍ଡର ଉପର ଭାଗକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ଲାଗ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ।

ୱେଲ୍ଡିଂ ଯାଞ୍ଚ |

ୱେଲ୍ଡିଂ ପ୍ଲାଗ୍ କାଢି ନିମ୍ନଲିଖିତ ୱେଲ୍ଡ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ characteristics ଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 4)

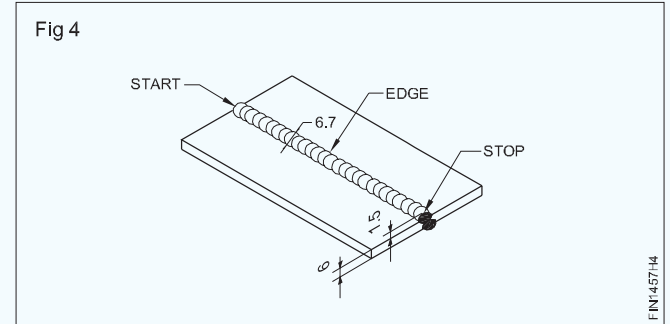


- ବିତର ମୋଟେଇ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ସମାନ ହେବା ଉଚିତ୍ ।
- ଘନିଷ୍ଠ ରିପଲ୍ ସହିତ ଦୃଶ୍ୟ ସୁଗମ ହେବା ଉଚିତ୍ ।
- ୱେଲ୍ଡର ଚେହେରା ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତ ହେବା ଉଚିତ୍ ।
- ୱେଲ୍ଡର ଧାରରେ ଭଲ ଫୁଲ୍ ଜନ୍ ରହିବା ଉଚିତ୍, କୌଣସି over ଓଭରଲ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ଅଣ୍ଟକ୍ ନାହିଁ ।
- ପ୍ରାରମ୍ଭ ଏବଂ ସ୍ଥଗିତ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଉଦାସୀନତା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଦାଗମୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ୍ ।
- ୱେଲ୍ଡ ଏବଂ ପ୍ଲେଟ୍ ପୃଷ୍ଠର ଚେରରେ ଭଲ ଫୁଲ୍ ଜନ୍ ଏବଂ ଅନୁପ୍ରବେଶ ରହିବା ଉଚିତ୍ ।
- ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରିଭାଗ ସ୍ପାଟର୍ ମୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ୍ ।

ସମତଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଆର୍କ ଦ୍ବାରା 'ଟି' ଫିଲେଟ୍ ଗଣ୍ଠି | ('T' fillet joint by arc in flat position)

ଉଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।


- ବିକୃତ ଏବଂ ୱେଲ୍ଡ ଛୁଟିମୁକ୍ତ ସମତଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଆର୍କ ଦ୍ବାରା 'ଟି' ଫିଲେଟ୍ ଗଣ୍ଠିକୁ ୱେଲ୍ଡ କରନ୍ତୁ ।
- ୱେଲ୍ଡ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ characteristics ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଫିଲେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ଏକ 'ଟି' କିମ୍ବା ଲାପ୍ ଗଣ୍ଠିରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ୱେଲ୍ଡକୁ ଏକ ଫିଲେଟ୍ ୱେଲ୍ଡ କୁହାଯାଏ । ପ୍ରାୟତଃ " T'joint କୁ ଏକ ଫିଲେଟ୍ ଗଣ୍ଠି କୁହାଯାଏ । (ଚିତ୍ର 1) ଏହି ଗଣ୍ଠି ପ୍ରାୟତଃ industrial ଶିଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

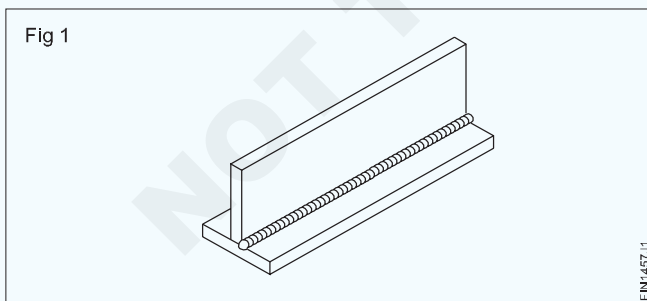

ସେଟିଂ ଏବଂ ଟ୍ୟାକିଂ (ଚିତ୍ର 2)

90° 'T' ଗଠନ କରି ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତୁ ।

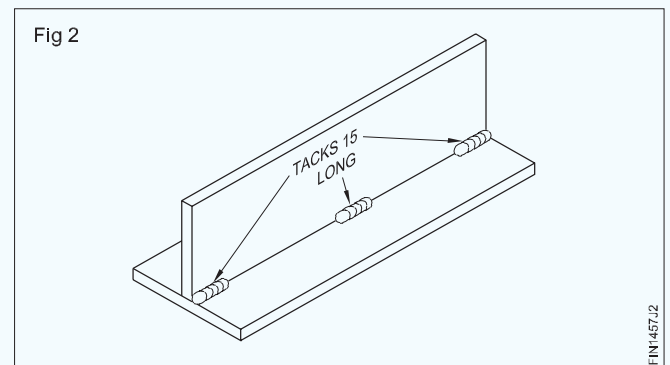


Ø 3.15mm M.S. ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ।

150-160 ଏମ୍ପିଏସରେ କରେଣ୍ଟ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।

ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଟ୍ୟାକ୍ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲ୍ ହୋଇଛି । 15 ମିମି ଲମ୍ବ ।


ଟ୍ୟାକ୍ କରିବା ପରେ ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ଏକ ଫିଲେଟ୍ ଗଣ୍ଠି ଖେଳଡ଼ି ।

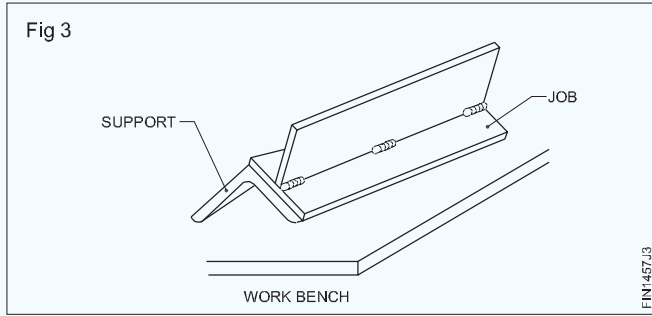

ଫ୍ଲାଟ ପୋଜିସନ୍ ଖେଳଡ଼ି ପାଇଁ ଗଣ୍ଠି ରଖନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 3)


ଫ୍ଲେଟ୍ ପୃଷ୍ଠକୁ 45 ° କୋଣରେ ଗଣ୍ଠିର କୋଣକୁ ସୂଚାଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଧରି ରଖନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 4)

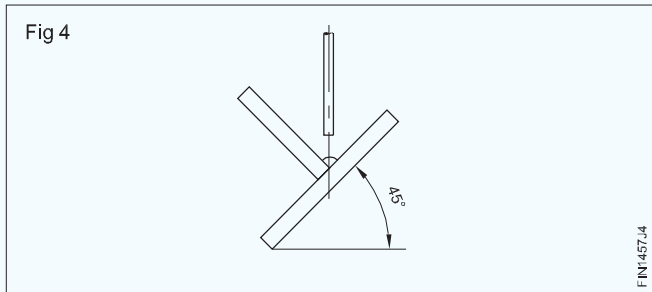

ଭ୍ରମଣ ଦିଗରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ 10 ° - 20 ° କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ।

(ଚିତ୍ର 5)

ଏକ ସମାନ ଭ୍ରମଣ ବେଗ ସହିତ ଗଣ୍ଠିରେ ଖେଳ କରିବାକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 5)

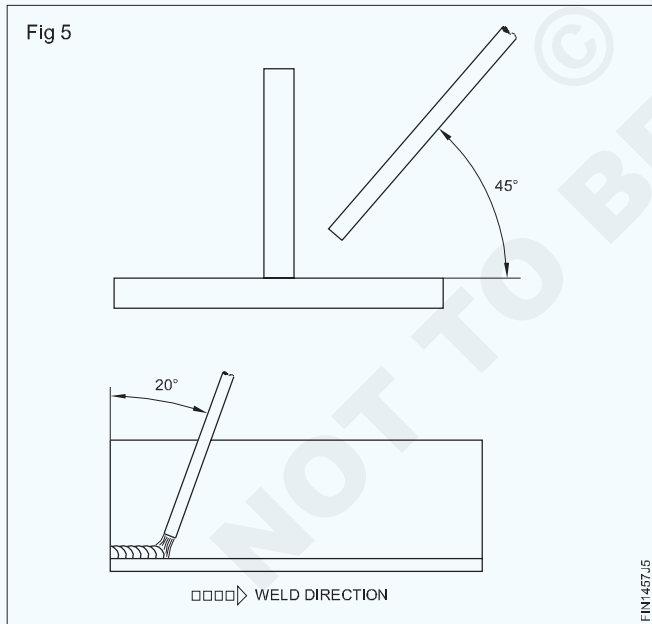

ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ମାଣ କିମ୍ବା ଅଣ୍ଟରକର୍ (ହୁଟି) ପାଇଁ ଚରଳାଯାଇଥିବା ପୂଲ୍ ଏବଂ ଫ୍ରାକ୍ ବିଡ୍ କୁ ଯତ୍ନ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ।


ଉପରୋକ୍ତ ହୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଗତି ବ or ଇକ୍ସ୍ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ କୋଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ।

ଖେଳ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ଖେଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ ।

ସଠିକ୍ ଆକୃତି ଏବଂ ଆକାର ପାଇଁ ଫିଲେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ଖେଳର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କୌଣସି under ଅଣ୍ଟରକର୍ ଏବଂ ଓଭରଲପ୍ ନାହିଁ । (ଚିତ୍ର 6)

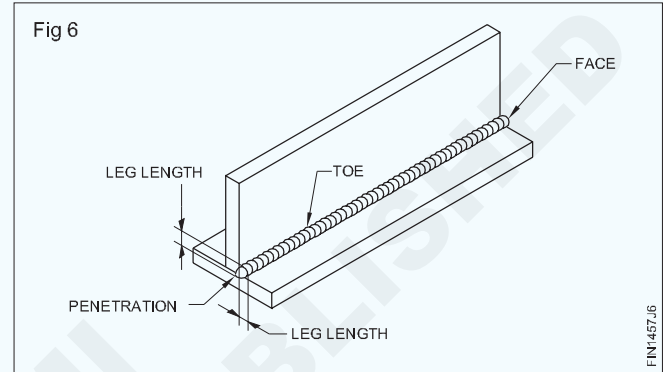

ଫିଲେଟର ଗୋଡର ଲମ୍ବ ଫ୍ଲେଟ୍ ସହିତ ସମାନ ।

ଖେଳର ଅନୁପ୍ରବେଶ ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ଖେଳର ଚେହେରା ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତ ।

OXY-Acetylene ପ୍ଲାଷ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବା | ('T' fillet joint by arc in flat position)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

• ଅକ୍ସି-ଆସେଟିଲିନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟ ସେଟ୍ ଅପ୍ କରନ୍ତୁ |

ଷ୍ଟୋରରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଷେଲଡିଂ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କ୍ୟାପ୍ ସହିତ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ଆସେଟିଲିନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଘୁଆନ୍ତୁ | ଏଥିରେ ଅଙ୍କିତ କଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ଲାରା ଏକ ଅମ୍ଳଜାନ ସିଲିଣ୍ଡର ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ | ଏହା ଉପରେ ଚିତ୍ରିତ ମାର୍କର ରଙ୍ଗ ବ୍ଲାରା ଏକ ଆସେଟିଲିନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ | ଅମ୍ଳଜାନ ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଏକ ଏସିଟାଇଲିନ୍ ସିଲିଣ୍ଡରଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ହେବ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ସିଲିଣ୍ଡରର ବ୍ୟାସ ଏକ ଏସିଟାଇଲିନ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ବ୍ୟାସଠାରୁ କମ୍ ହେବ |



ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ସିଲିଣ୍ଡରଠାରୁ ଅଲଗା ରଖାଯାଇଛି |

ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଟ୍ରଲିରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ |

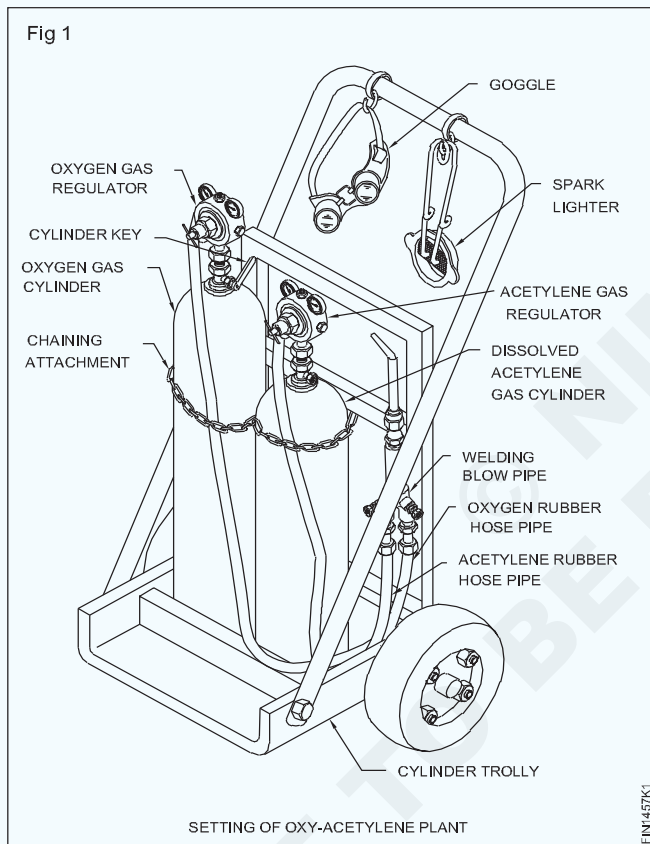


ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବଦା ସିଧା / ଭଲମ୍ବ ଭାବରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ / ଟାଣାରେ ରଖନ୍ତୁ (ଚିତ୍ର 2)

ଗତି କରିବା ସମୟରେ, ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ଭଲମ୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସିଲିଣ୍ଡର ଭଲଭଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷତି ନହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର କ୍ୟାପ୍ | (ଚିତ୍ର 3)

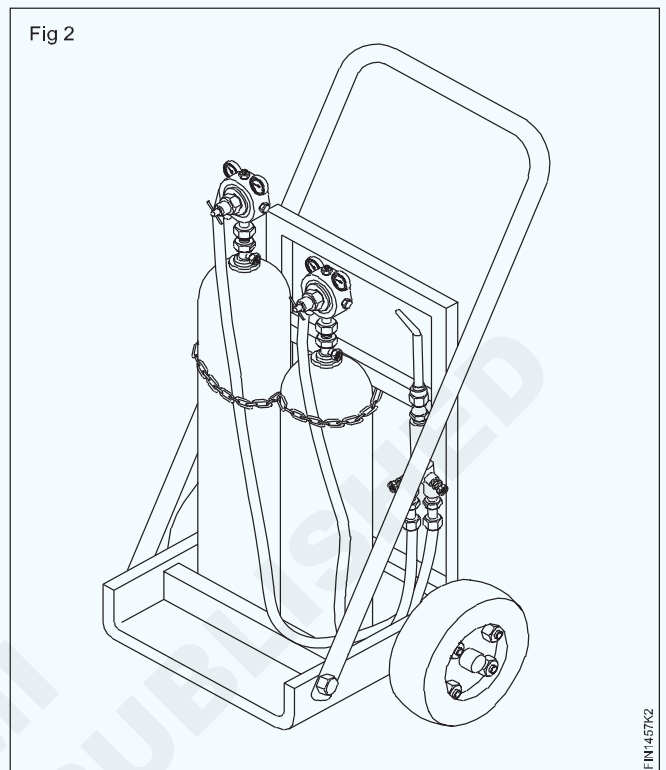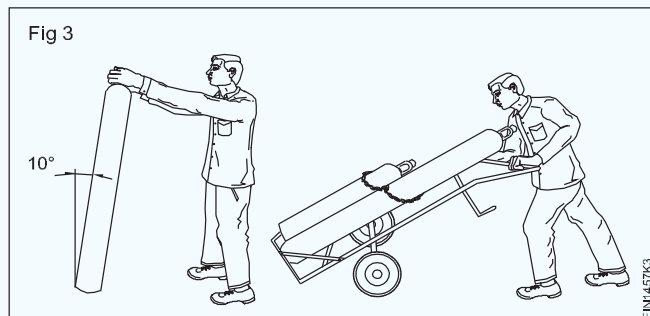

ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକୁ ଭୂସମାନ୍ତରାଳରେ ଭୂମିରେ ଗଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ |


ସିଲିଣ୍ଡର କ୍ୟାପ୍ କାଢ଼ିଦିଅ | ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଭଲଭଗୁଡ଼ିକୁ ସିଲିଣ୍ଡର ଟାପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବନ୍ଦ କରି ବନ୍ଦ କରି ଫାଟିଯାଅ | ଚିତ୍ର 4

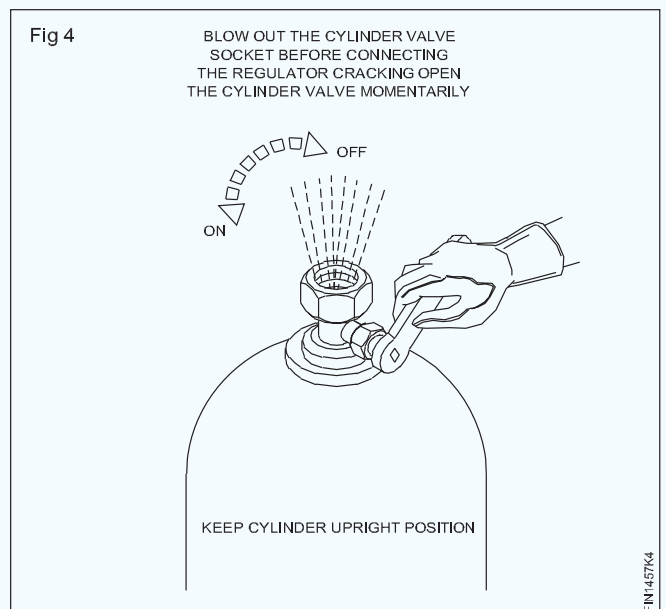

ସିଲିଣ୍ଡର ଭଲଭ ସକେଟରୁ ମଇଳା ଧୂଳି କଣିକା ସିଲିଣ୍ଡର ଭଲଭକୁ ଫାଟିଯାଇ ସଫା କରାଯାଏ | ସିଲିଣ୍ଡର ଭଲଭ ଭୁଲ୍ ବସିବା କାରଣରୁ ଏହା ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍‌କୁ ଏଡାଇବ ଏବଂ ଧୂଳି କଣିକାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନକରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀଙ୍କ କ୍ଷତି ଘଟାଇପାରେ |

ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟିବାବେଳେ ସର୍ବଦା ଭଲଭ ଆଉଟଲେଟ୍ ବିପରୀତ ଛିଡା ହୁଅନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 5)

Fig 5

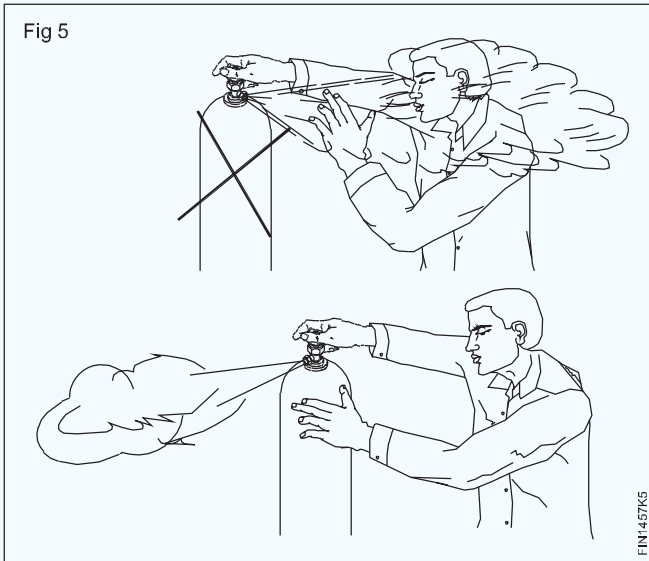

FIN/457K5

ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଗ୍ରାସ୍ କିମ୍ବା ଡେଲ୍ଟା ଫୁଲ୍ଡ୍ ।

ଅମ୍ଳଜାନ ନିୟନ୍ତ୍ରକକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର (ଡାହାଣ ହାତର ସୂତା) ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।


ଆସେଟିଲିନ୍ ରେଗୁଲେଟରକୁ ଆସେଟିଲିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର (ବାମ ହାତର ସୂତା) ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଉଭୟ ନିୟାମକଙ୍କ ଚାପ ଆଡଜଷ୍ଟିଂ ସ୍କ୍ରୁଗୁଡ଼ିକ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ।

ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ସଠିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରକକୁ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆସେଟିଲିନ୍ ସଂଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ବାମ ହାତର ସୂତା ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନର ଡାହାଣ ହାତ ସୂତା ଅଛି ।

ବାଦାମକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଆସେଟିଲିନ୍ ରେଗୁଲେଟର ଉପରେ ଏକ ଖୋଲା କଟା ରହିବ (ଚିତ୍ର 6) ଏବଂ ପ୍ରେସର ଗେଜ୍ ଡାଏଲ୍ ମାରୁନ୍ ରଙ୍ଗର ହେବ ।

Fig 6

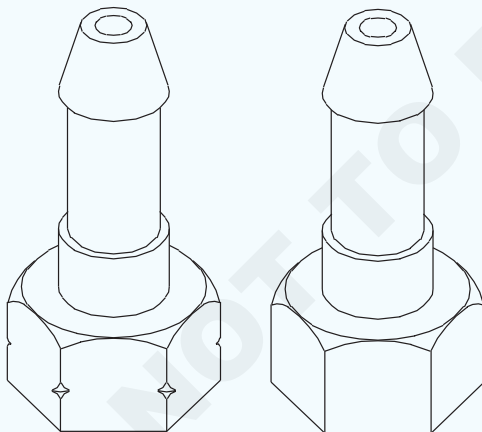
LEFT HAND
ACETYLENERIGHT HAND
OXYGEN

FIN/457K6

ସମସ୍ତ ପ୍ରେଡେଡ୍ ସଂଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ହାତରେ ଟାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ସ୍ଥିର କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଟାପରେ କେବଳ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ । ଏହା ପ୍ରେଡଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷତି ଘଟାଉଥିବା କ୍ରସ୍ ପ୍ରେଡ୍ ସହିତ ସମାବେଶକୁ ଏଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷତି ନହେବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସଠିକ୍ ଆକାରର ସ୍ଥାନରୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ (ଚିତ୍ର 7) ।


Fig 7

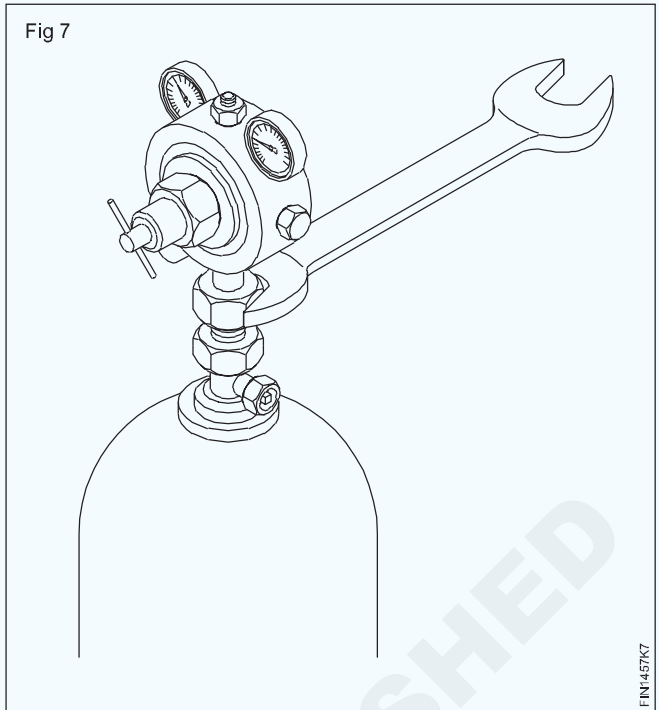

FIN/457K7

ଗ୍ୟାସ୍ ଡେଲ୍ଟିଂ ଉପକରଣର ପ୍ରେଡେଡ୍ ଆସେଟିଲିନ୍ ଡେଲ୍ ଲଗାଇବା ବିପଜ୍ଜନକ କାରଣ ଏହା ଅଗ୍ନି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ (ଚିତ୍ର 8)

Fig 8

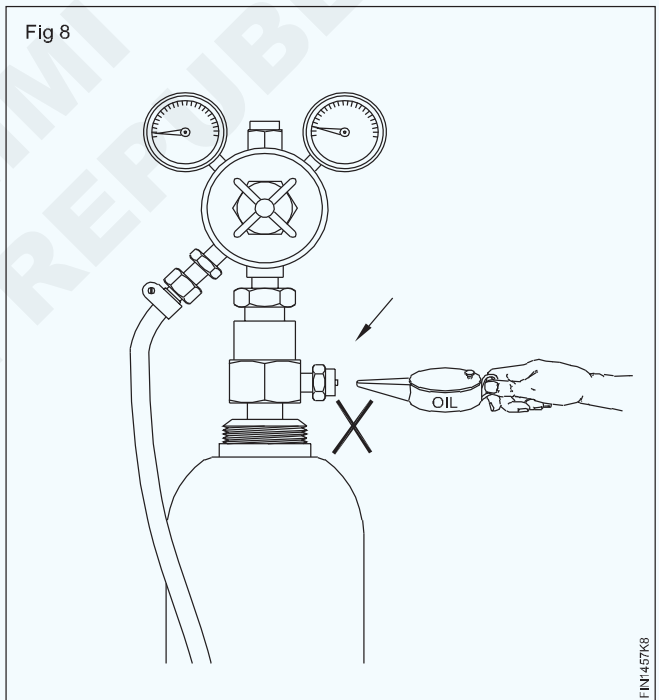

FIN/457K8


କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ସମୟରେ ଅଯଥା ବଳରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ । ସଂଯୋଗଗୁଡ଼ିକ କେବଳ କଠିନ ହେବା ଉଚିତ୍ ।

ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଶେଷରେ ହୋସ୍ ସଂଯୋଜକ ଏବଂ କ୍ଲମ୍ ପାଇପ୍ ଶେଷରେ ହୋସ୍-ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।


(ଅମ୍ଳଜାନ ରେଖା ପାଇଁ କଳା ହୋସ୍ ଏବଂ ଆସେଟିଲିନ୍ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ମାରୁନ୍ ହୋସ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।)

ଏସିଟାଇଲିନ୍ ସଂଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ବାଦାମର କୋଣରେ ଏକ କଟା ସହିତ ବାମ ହାତ ସୂତାକୁ ଛାଡ଼ିଥିବାବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନ ସଂଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ବିନା ଡାହାଣ ହାତରେ ଡାହାଣ ସୂତା ଥାଏ ।

କ୍ଲବ୍ ହୋସ୍-ପାଇପ୍ ର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ରେଗୁଲେଟର ଆଉଟଲେଟ୍ ଏବଂ ମାରୁନ୍ ରଙ୍ଗର ହୋସ୍-ପାଇପ୍ କୁ ଆସେଟିଲିନ୍ ରେଗୁଲେଟର ଆଉଟଲେଟ୍ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ କରନ୍ତୁ (ଚିତ୍ର 9)


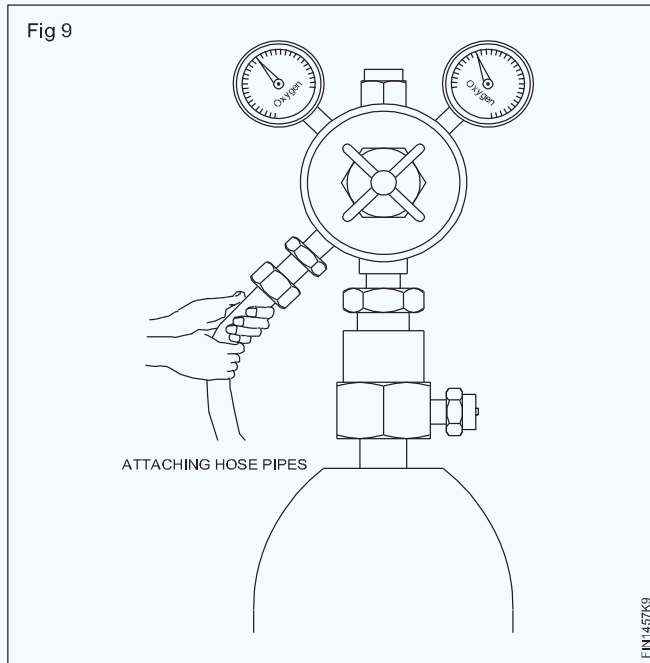


ଭଲ୍ ଗ୍ରାଇପ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକେଜ୍‌କୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ହୋସ୍-କ୍ଲିପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଗଣ୍ଠିଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ (ଚିତ୍ର 10)

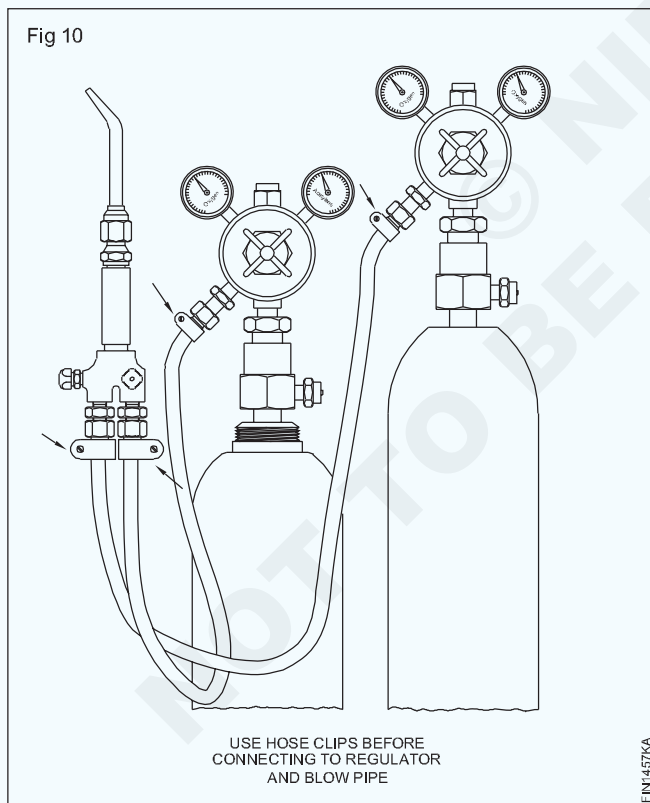

ହୋସ୍-କ୍ଲିପ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ସର୍ବଦା ସଠିକ୍ ଆକାରର ହୋସ୍-କ୍ଲିପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ (ଚିତ୍ର 11) ।

ରେଗୁଲେଟରର ପ୍ରେସର ଆଉଟଲେଟ୍ ସ୍କ୍ରୁ ଟର୍ନ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଅମ୍ଳଜାନ ହୋସ୍ ପାଇପ୍ ସଂଯୁକ୍ତ (ଚିତ୍ର 12) ।

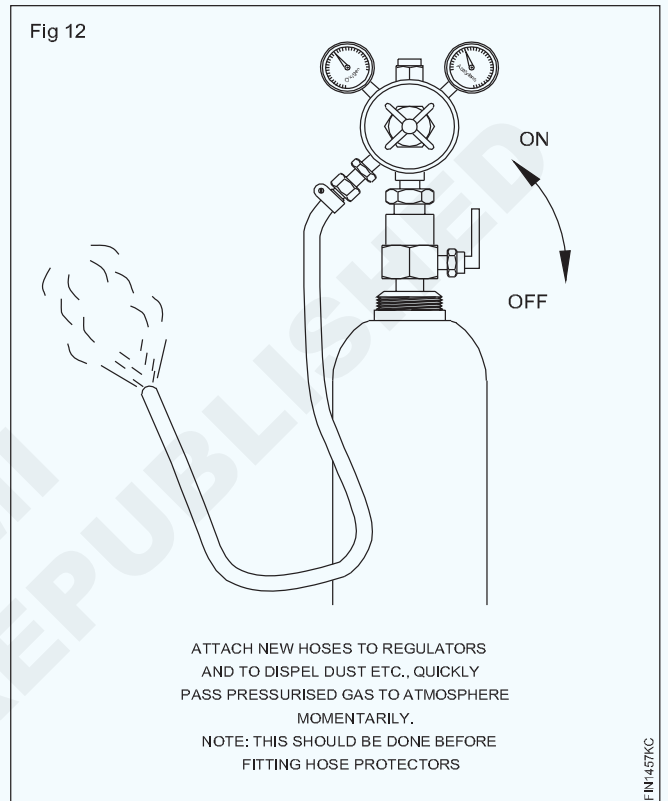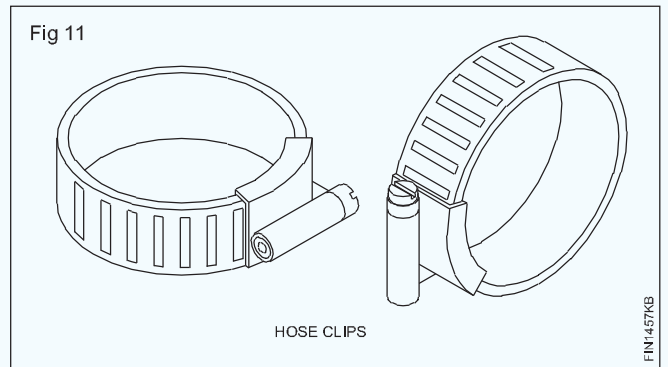


ଧୂଳି କିମ୍ବା ମଇଳା କଣିକାକୁ ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଟାପ ପ୍ରୟୋଗ କର ଯଦି ହୋସ୍-ପାଇପ୍ ଭିତରେ କିଛି ଶସି ଟ୍ୟାପ୍ ହୁଏ ଏବଂ ତା'ପରେ ଟାପ ଆଉଟଲେଟ୍ ସ୍କ୍ରୁ ମୁକ୍ତ କର ।


ଆସେଟିଲିନ୍ ହୋସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ ।

କ୍ଲବ୍ ପାଇପ୍ ସଂଲଗ୍ନ କରିବା ।

ହୋସ୍-ପାଇପ୍ ର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତକୁ କ୍ଲବ୍ ପାଇପ୍ ଇନଲେଟ୍ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ କରାଯିବ । (ଚିତ୍ର 13)

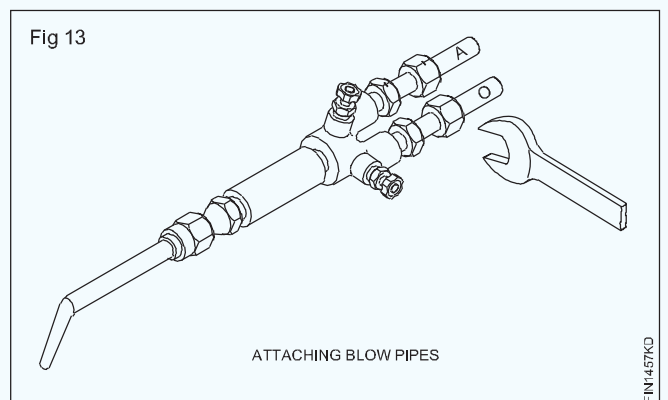

କ୍ଲପ୍ ପାଇପ୍ ଶେଷରେ ହୋସ୍-ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର୍ସ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ । କୋଣରେ ଏକ ଖୋଲା ଥିବା ହୋସ୍- ରକ୍ଷକମାନେ ଆସେଟିଲିନ୍ ହୋସ୍-ପାଇପ୍ ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ କ୍ଲୋପାଇପ୍ ର ଆସେଟିଲିନ୍ ଇନଲେଟ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ । ମାର୍କ କାଟିବା ବିନା ହୋସ୍-ରକ୍ଷକମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ହୋସ୍-ପାଇପ୍ ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ କ୍ଲପ୍ ପାଇପ୍ ର ଅମ୍ଳଜାନ ଇନଲେଟ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ । (ଚିତ୍ର 14)

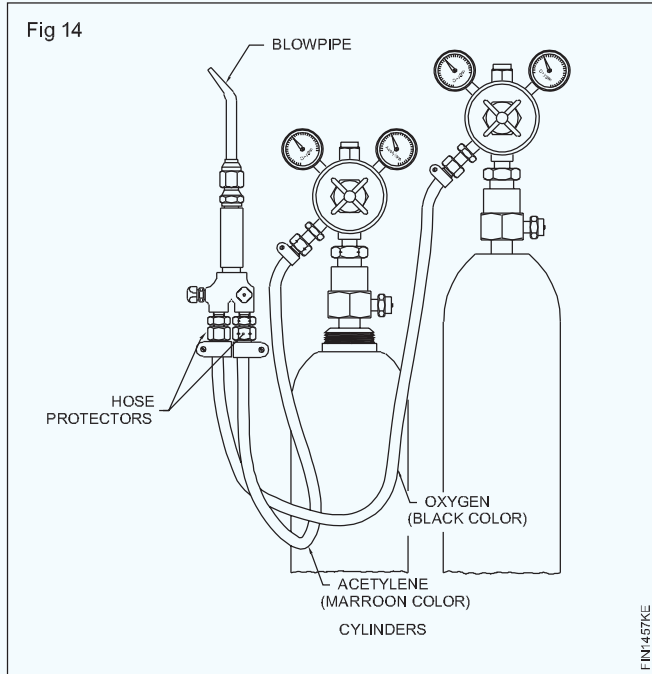

ହୋସ୍-ରକ୍ଷକମାନେ କ୍ଲପ୍ ପାଇପ୍ ରୁ ରବର ହୋସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ରେସ୍ତ ପ୍ରବାହରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି । ସେମାନେ ରିଟର୍ନ ନଥିବା ଭଲଭୁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ।

ଗ୍ୟାସ ଟାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ।

ଉଭୟ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ଆସେଟିଲିନ୍ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାପକୁ ଅଗ୍ରଭାଗର ଆକାର ଅନୁଯାୟୀ ନିୟାମକଗୁଡ଼ିକରେ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଟାକିରି ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଘନତା ଅନୁଯାୟୀ ଅଗ୍ରଭାଗର ଆକାର ଚୟନ କରାଯାଏ ।

ଗ୍ୟାସ ଟାପକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଉଭୟ ସିଲିଣ୍ଡରର ଭଲଭୁକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଟାପ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟିଂ ସ୍କ୍ରୁକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରି ଛୋଟ ଆକାରର ଅଗ୍ରଭାଗ ପାଇଁ ଉଭୟ ନିୟନ୍ତ୍ରକଙ୍କ ଉପରେ ଟାପକୁ 0.15 କିଲୋଗ୍ରାମ / ସେମି 2 ଭାବରେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 15) ଗ୍ୟାସ୍ ଟାପ ସ୍ଥିର କରିବା ସମୟରେ blow ଟଙ୍କା ପାଇପ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଭଲଭୁ ଖୋଲା ରଖାଯିବା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ।

ଗ୍ୟାସ୍ ରେଗୁଲେଟରଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ଟାପ ଗେଜ୍ ଉପରେ ଟାପ ପଢ଼ା read ଯାଇପାରିବ ।



ଲିକେଜ୍ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା

ସମସ୍ତ ସଂଯୋଗ ଲିକେଜ୍ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ଜରୁରୀ ।

ଅମ୍ଳଜାନ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ସାବୁନ ଜଳ ସମାଧାନ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ମଧୁର ଜଳ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ (ଚିତ୍ର 16) ।

ଅମ୍ଳଜାନ ସଂଯୋଗରେ ସାବୁନ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଅଗ୍ନି ବିପଦ ହୋଇପାରେ ।

ଲିକେଜ୍ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ କଦାପି ମ୍ୟାଟ୍ କିମ୍ବା ଫ୍ଲେମ୍ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

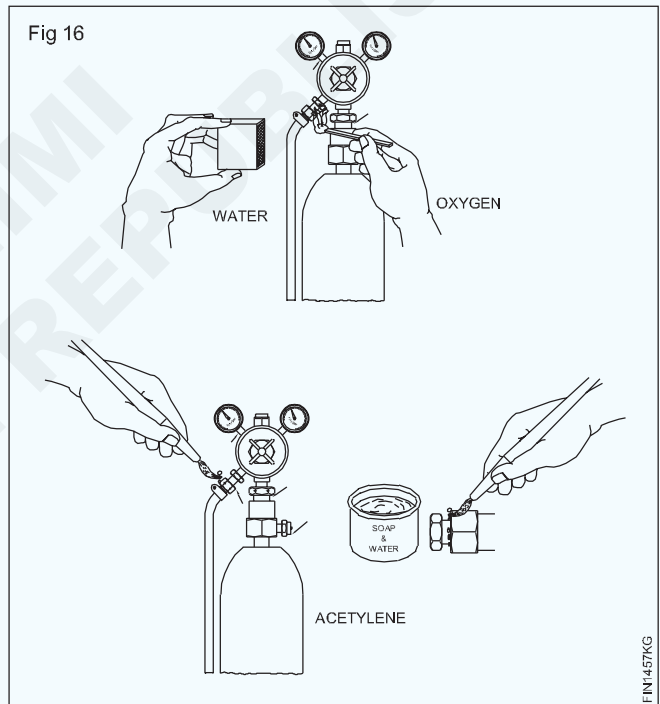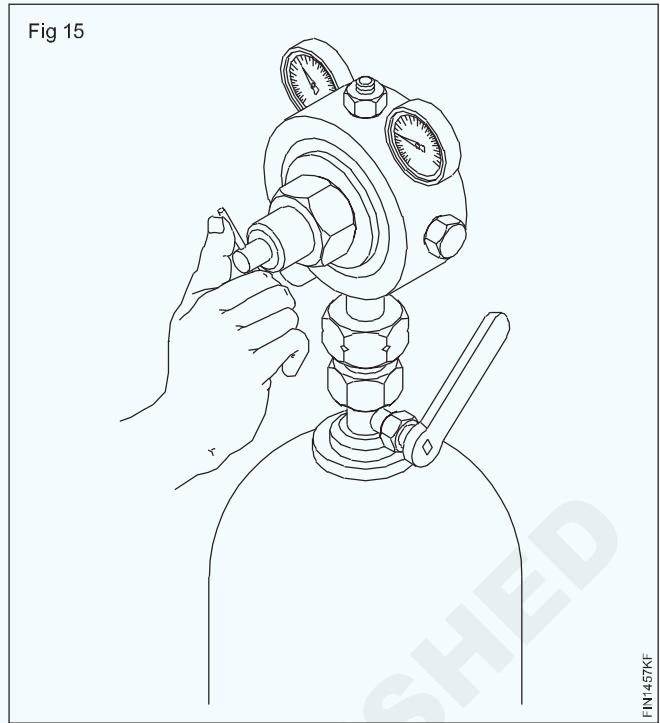

ନିଆଁ ଜଳାଇବା ।

ଝେଲଟିଂ କ୍ଲୋପାଇପ୍ ଯଥା ନୋଜଲ୍ ନଂ 3 ର ବେକରେ ଅଗ୍ରଭାଗର ପରାମର୍ଶିତ ଆକାର ସଂଲଗ୍ନ କରନ୍ତୁ ।


ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପରାମର୍ଶିତ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାପକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ ।

ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ଆସେଟିଲିନ୍ ଟାପ ହେଉଛି ନୋଜଲ୍ ନଂ 3 ପାଇଁ 0.15 କିଲୋଗ୍ରାମ / ସେମି 2 ।

ସିଲିଣ୍ଡର ଭଲଭୁଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲନ୍ତୁ ।

ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଉପରେ ଟାପ ସେଟିଂ କରିବାବେଳେ, ସଠିକ୍ ସେଟିଂ ପାଇଁ କ୍ଲପ୍ ପାଇପ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଭଲଭୁ ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ ।


ଏହିଚାଇଲନ୍ କଣ୍ଟେଲ୍ ଭଲଭ 4 / the ଟି କ୍ଲପ୍ ପାଇପ୍ ଟର୍ମ୍ ଖୋଲି ଏବଂ ଏକ ସ୍ପାର୍କ ଲାଇଟର୍ ସହିତ ଜଳାନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 17) କଳା ଧୂଆଁ ସହିତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ବାୟୁରେ ଅମ୍ଳଜାନ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସେଟିଲିନ୍ ଜଳିଯାଏ ।

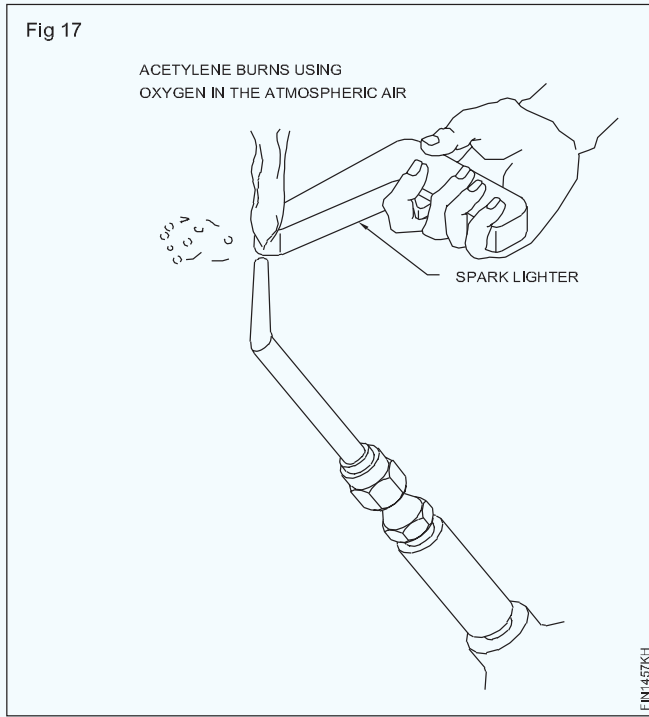


ସ୍ପାର୍କ ଲାଇଟର୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି fire ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ତୁମ୍ଭ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ କ୍ଲୋପାଇପ୍ କୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଦିଗରେ ସୂଚିତ କର ।

କଳା ଧୂଆଁ ନଷ୍ଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସେଟିଲିନ୍ ବୁଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 18)

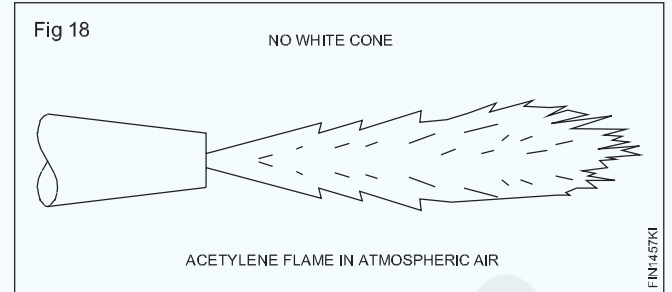

ନିଆଁକୁ ଦେଖ ଏବଂ କ୍ଲପ୍ ପାଇପ୍ ର ଅମ୍ଳଜାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭଲଭ ଖୋଲି ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗ କର । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଧଳା କୋଣ ଅଗ୍ରଭାଗର ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ କରେ (ଚିତ୍ର 19)

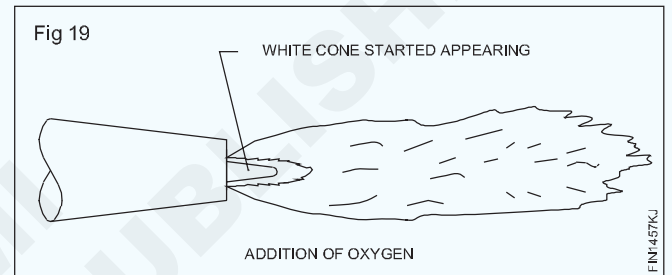

ଗ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା flat ସମତଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ଗ ବଟ ଗଣ୍ଠି | (Square butt joint in flat position by gas)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- ଏକ ବର୍ଗ ବଟ ଗଣ୍ଠି ପାଇଁ ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟରେ ଡାର୍କସିପ୍ ସେଟ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଏକ ସମତଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ଖୋଲା ବର୍ଗ ବଟ ଗଣ୍ଠିରେ ଏକ ଫ୍ଲୁଇଡ଼ିଂ ଏବଂ ଭଲ ଅନୁପ୍ରବେଶିତ ବିଡ଼ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ ।
- ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଗଣ୍ଠିକୁ ଭିନ୍ନଆଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ଏକ ଭଲ ଖେଳତେଡ଼ ଗଣ୍ଠିର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି:

ଗଣ୍ଠି ସଠିକ୍ ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ (ବିକୃତ ମୁକ୍ତ)

ଖେଳନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ୟୁଜ୍ କରାଯିବା, ଭଲ ଅନୁପ୍ରବେଶ, ମୋଟେଇ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟରେ ସମାନ, ସଠିକ୍ ଆକାର ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କିମ୍ବା ବାହ୍ୟ ଛୁଟିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ସେଟିଂ ଏବଂ ଟ୍ୟାକିଂ ।


ସଠିକ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏବଂ ବିକୃତ ଭାବେ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟରେ ଟାକିରି-ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ସେଟ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 1)

ଟ୍ୟାକ୍ କରିବା ପରେ ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପୁନଃ reset ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 2)

ଖେଳଟିଂ

ଏକ ବାମପକ୍ଷୀ କୌଶଳ technical (ଚିତ୍ର 3) ବ୍ୟବହାର କରି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁପ୍ରବେଶ ସହିତ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ଫ୍ଲୁଇଡ଼ିଂ ବିଡ଼ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ ।

- ସୁପାରିଶ ହୋଇଥିବା କୋଣରେ କ୍ଲୋପାଇପ୍ ଏବଂ ଫିଲର୍ ରଡ଼ ଧରି ରଖିବା ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରିବା ।


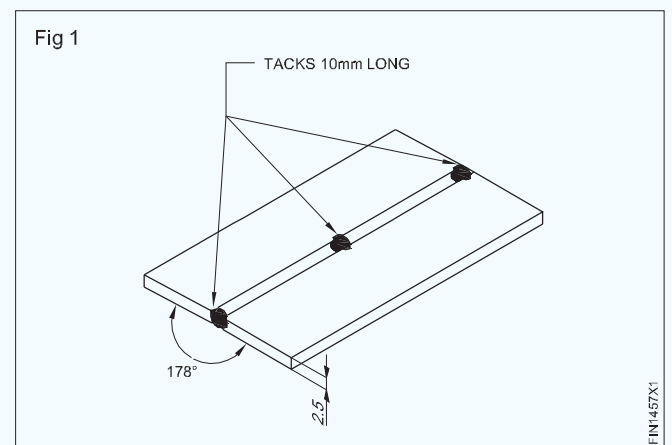


- ଏକ ସମାନ ଭ୍ରମଣ ଗତି ଏବଂ ଫିଡ଼ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ।



- ଏକ ସଠିକ୍ ଆକାର କୀହୋଲ୍ ଗଠନ ।

କାମ ଶେଷ କର ।

ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ - ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତେବେ ବିକୃତିକୁ ହଟାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ:

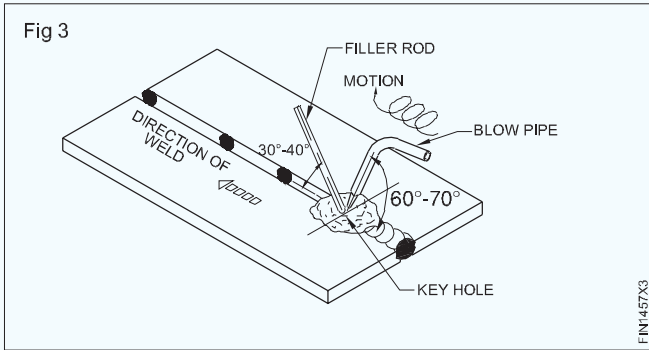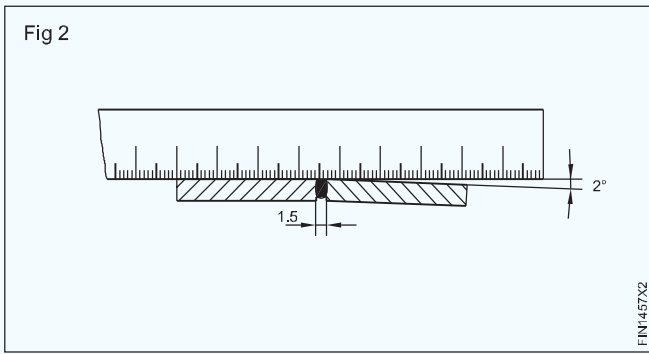

- ଆକାରରେ ଖେଳୁ ବିତର ସମାନ ପ୍ରସ୍ଥ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା | (ଚିତ୍ର 4)
- ଘୂନିଫର୍ମ ରିପଲ୍ସ ଏବଂ ଫୁଏଜନ୍, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁପ୍ରବେଶ | (ଚିତ୍ର 5)
 - ତୁଟିର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯେପରିକି ଅଣ୍ଟକର୍, ଫୁଏଜନ୍ ଅଭାବ, ଅନୁପଯୁକ୍ତ କ୍ରାନ୍ତର ଇତ୍ୟାଦି |

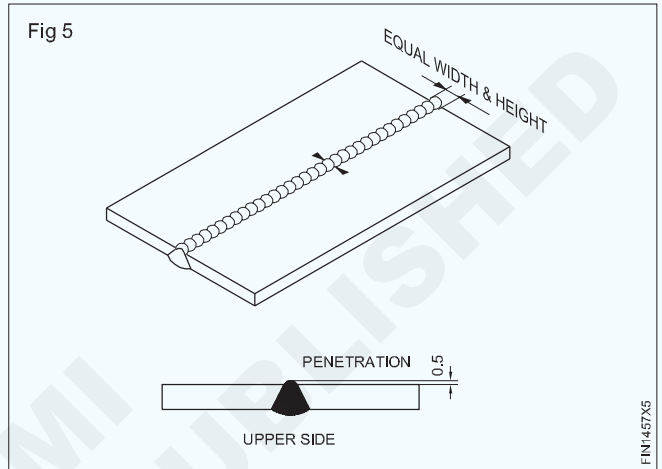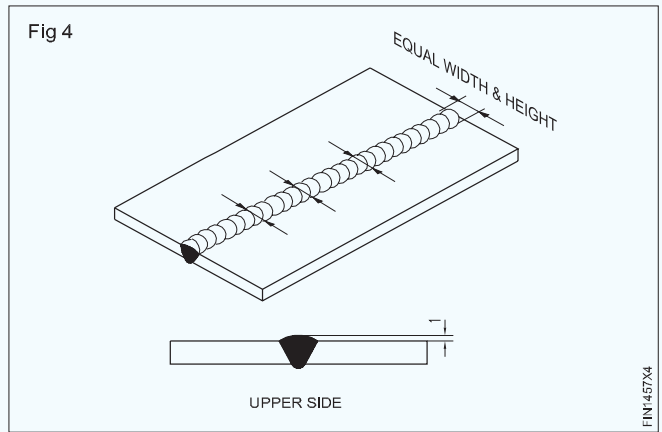

ଗ୍ୟାସ୍ ଖେଳୁ ଟି ଜାଏନ୍ ଫିଲେଟ୍ ଖେଳୁ 'ଟି' ଗଣ୍ଡି | (Fillet weld 'T' joint in flat position by gas welding)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଏକ ଫିଲେଟ୍ ଖେଳୁ ଟି ଗଣ୍ଡି ପାଇଁ ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟରେ ଖାର୍ଚ୍ଚସିପ୍ ସେଟ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତୁ |
- ପରାମର୍ଶିତ ଫିଲ୍ ରେଡ୍ ଏବଂ ଅଗ୍ରଭାଗର ଆକାର ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଟି ଫିଲେଟ୍ ଗଣ୍ଡି ଖେଳୁ କରନ୍ତୁ |
- ସମସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଗଣ୍ଡିକୁ ଭିନ୍ନ ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ |

ଶିକ୍ଷାରେ 'ଟି' ଫିଲେଟ୍ ଗଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯଥା ଅଣ୍ଟକର୍ ଗଠନ, ଟେଲି oil ଏବଂ ଜଳ ପାତ୍ର ପାଇଁ ଭୂଲମ୍ବ ସମର୍ଥକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାନ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ |

ଏହା ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଗଣ୍ଡି ଅଟେ ଯାହାକି ବହୁତ କମ୍ ଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହିତ କିଛି ତୁଟି ବିନା ଖେଳୁ କରିବା କଷ୍ଟକର (ଯଥା ଅସମାନ ଗୋଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ length, ଅଣ୍ଟକର୍ ଇତ୍ୟାଦି) ଯଦି ଅପରେଟର ଉପଯୁକ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ ନକରନ୍ତି |


ମୂଳ ଅନୁପ୍ରବେଶ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଅଣ୍ଟକର୍କୁ ଏଡାଇବାକୁ ହେବ |

ଚାକିରି ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ସେଟିଂ ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ କରିବା |

ଟି ଗଣ୍ଡି ପାଇଁ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଖେଳୁ ଟି ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ |


ସମର୍ଥନ ବ୍ୟବହାର କରି ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥିତିରେ ରଖନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 1)

ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଭୂଲମ୍ବ ଖଣ୍ଡ ଟି ଗଣ୍ଡିର ଫାଙ୍କ ବିନା ଭୂସମାନ୍ତର ଖଣ୍ଡ ସହିତ p ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି |

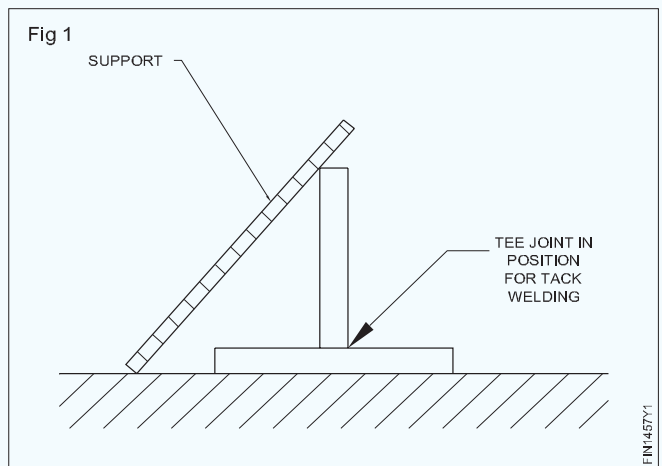


ପର୍ଯ୍ୟେକ୍ତୁଲାରାଇଟି ପାଇଁ ଏକ ଟେଷ୍ଟା ବର୍ଗ ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

ଗଣ୍ଡିର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗଣ୍ଡିକୁ ଟ୍ୟାକ୍-ଖେଳୁ କରନ୍ତୁ (ଚିତ୍ର 2) |

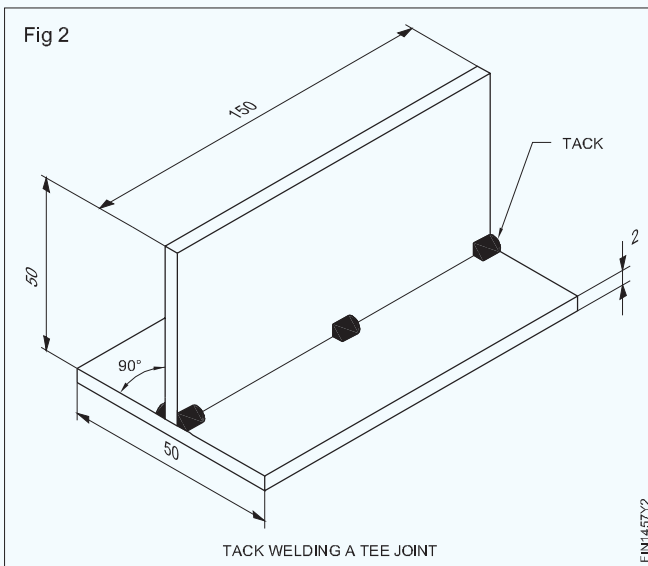

ଫ୍ଲାଟ ଛାତିରେ ଫିଲେଟ୍ 'ଟି' ଗଣ୍ଠିର ଝେଲଡିଂ (ଚିତ୍ର 3) |

ଟ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିବା ଗଣ୍ଠିକୁ ଟାଣିବା ଏବଂ ସମର୍ଥନ କରି ସମତଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 3)

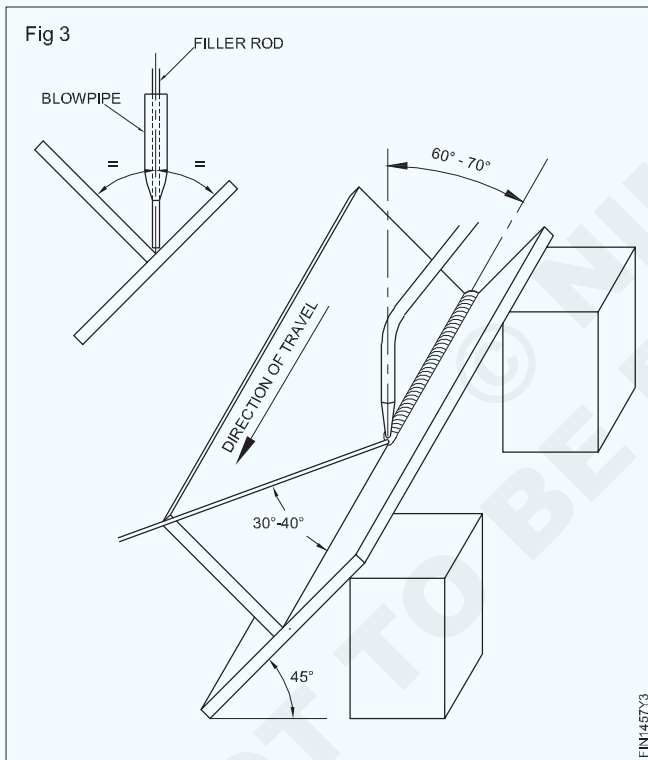

ଟ୍ୟାକ୍-ଝେଲ୍ଡ ଏବଂ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ୍ ଧାତୁକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଗଣ୍ଠିର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଝେଲଡିଂ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ | ବ୍ଲୋପାଇପ୍ କୁ ବାମ ଦିଗରେ 60 ° ରୁ 70 ° କୋଣରେ ଏବଂ ଫିଲର୍ ରଡ୍ 30 ° ରୁ 40 ° କୋଣରେ ଯାତ୍ରା ଲାଭନରେ ରଖନ୍ତୁ | ଗଣ୍ଠିର 2 ପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ଲୋ ପାଇପ୍ ଏବଂ ଫିଲର୍ ରଡ୍ 45 ° ରେ ରଖିବା ଉଚିତ | ଏହା ମୂଳ ପ୍ରବେଶକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ |


ତରଳାଯାଇଥିବା ଧାତୁକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିବା ଯେ ଉଭୟ ଖଣ୍ଡ ସମାନ ଭାବରେ ତରଳି ଯାଉଛି | ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଭାବରେ ତରଳି ନ ଗଲେ ବ୍ଲୋ ପାଇପ୍ ର କୋଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ | ଯେତେବେଳେ ତରଳାଯାଇଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଠନ ହୁଏ, ତରଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଝିରେ in ଫିଲର୍ ରଡ୍ ମିଶାନ୍ତୁ | ଅଗ୍ନି (ବ୍ଲୋପାଇପ୍) ଏବଂ ଫିଲର୍ ରଡ୍ ଗତି ପରି ଏକ ପିଷ୍ଟନ୍ କୁ ସାମାନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଗତି ଦିଅ |

ମୂଳ ଏବଂ ଉଭୟ ସିଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମାନ ଗୋଡର ଲମ୍ବ ଏକ ଫିଲେଟ୍ ଝେଲ୍ଡ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲୋପାଇପ୍ ଏବଂ ଫିଲର୍ ରଡ୍ ଉତ୍ତର ଯାତ୍ରା ହାରକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ୍ କରନ୍ତୁ |

ଭିଜୁଆଲ୍ ଯାଞ୍ଚ (ଚିତ୍ର 4)

ଝେଲମେଣ୍ଟ୍ ସଫା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ:

- ଯୁନିଫର୍ମ ଝେଲ୍ଡ ଆକାର ଏବଂ ବିତର ଆକୃତି (ଦୃଢୀକରଣ for ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତୁ) |
- ସମାନ ଗୋଡର ଲମ୍ବ, ଝେଲ୍ଡର ଆଙ୍ଗୁଳରେ କୌଣସି under ଅଣ୍ଟକର୍ ନାହିଁ |
- କୌଣସି por ଘୋରତା ନାହିଁ, ଓଭରଲମ୍ପ |

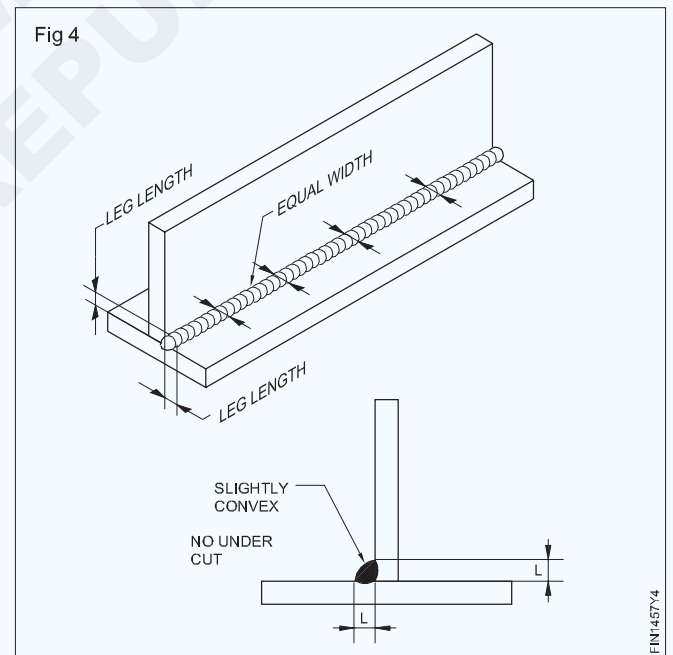

ଅଗ୍ନି ସେଟ୍ ଅପ୍, ଫିଲର୍ ରଡ୍ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ସହିତ ଏବଂ ଫ୍ଲ୍ୟୁଜନ୍ ଚାଲିଥାଏ | (Setting up of flames, fusion runs with and without filler rod and gas)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଅଗ୍ରଭାଗର ଆକାର ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ୟାସ୍ ଚାପ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଚାକିରିର ଘନତା ଅନୁଯାୟୀ ସଠିକ୍ ଆକାରର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ବାଛି ଏବଂ ଫିଟ୍ କର |
- ଫ୍ଲାଟ ପୋଜିସନ୍ ପାଇଁ ଚାକିରି ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ, ବାମପକ୍ଷୀ କୌଶଳ technical ବ୍ୟବହାର କରି ଫିଲର୍ ରଡ୍ ସହିତ ଏବଂ ଖେଳୁ ଫ୍ଲ୍ୟୁଜନ୍ ଚଳାନ୍ତୁ |
- ଅଗ୍ନି-ଆସେଟିଲିନ୍ ନିଆଁକୁ ପ୍ରଭାବିତ, ଆଡଜଷ୍ଟ ଏବଂ ଲିଭାନ୍ତୁ |
- କାମ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ଏସିଟାଇଲିନ୍ ପ୍ଲ୍ଗ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ |
- ଖେଳତମେଣ୍ଟକୁ ସଫା କର ଏବଂ ଖେଳର ତୁଟି ପାଇଁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କର |


TASK-1

(a)  NEUTRAL FLAME

 
(b)  CARBURISING FLAME

(c)  OXIDISING FLAME

TASK-2

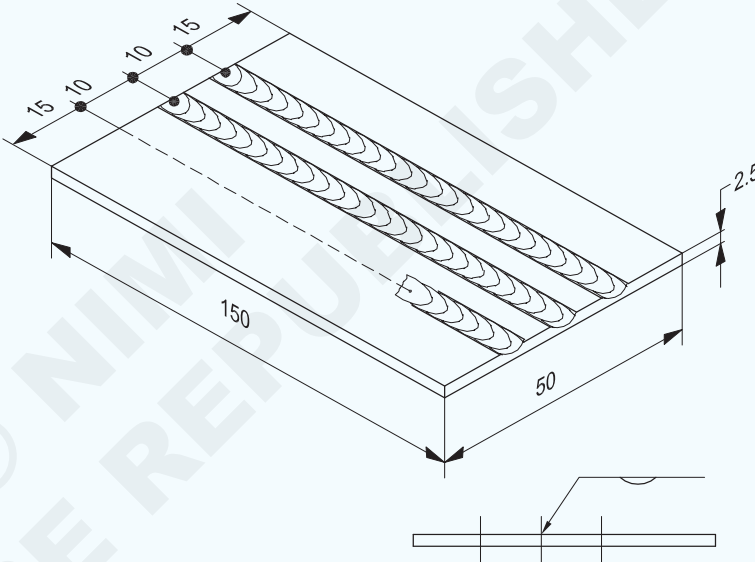


TASK-3

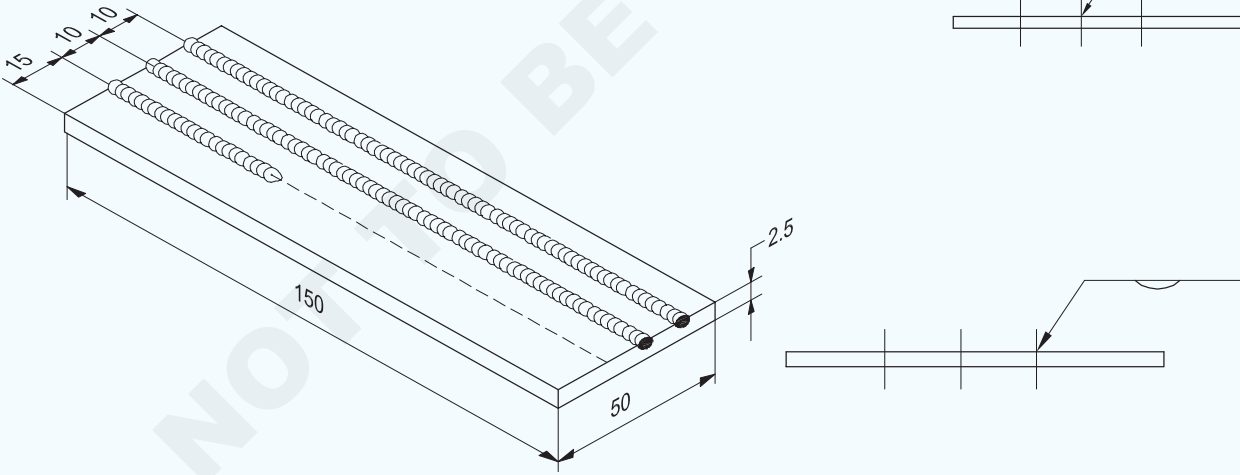

1	ISSH 150 x 2.5-50	-	Fe310-W	-	TASK 3	-
1	ISST 150 x 50 x 2.5	-	Fe310-W	-	TASK 2	1.4.58
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.

 SCALE



TITLE: **SETTING OF OXY-ACETYLENE FLAME (NEUTRAL, CARBURISING AND OXIDISING FLAMES)**

DEVIATIONS

TIME:

CODE NO. FI20N1458E1

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ Job Sequence

ଟାସ୍କ 1 : ଅଗ୍ନି - ଆସେଟିଲିନ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ସେଟିଂ |

- ସୁରକ୍ଷା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ |
- ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାପକୁ ସଜାଡନ୍ତୁ |
- ବ୍ଲପପାଇପରେ ଆସେଟିଲିନ୍ ଗ୍ୟାସର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଭାଲ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ |
- ଏକ ସ୍ପାର୍କ ହାଲୁକା ବ୍ୟବହାର କରି ନିଆଁକୁ Ignite କରନ୍ତୁ |

ଅନ୍ୟ କୌଣସି fire ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |

- କଳା ଧୂଆଁ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସେଟିଲିନ୍ ପ୍ରବାହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ |
- ଅଗ୍ନିରେ କୌଣସି sound ଧ୍ବନି ବିନା ସଠିକ୍ ଗୋଲାକାର ଭିତର କୋଣ ସ୍ଥାପିତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ | ଏହା ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଅଗ୍ନି ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା |
- ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ବୁଦ୍ଧି କରି (ଟାଷ୍ଟ୍ ଭିତର କୋଣ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ସହିତ) ଅଗ୍ନିତାଳି ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ |

- ପୁନର୍ବାର ନିରପେକ୍ଷ ଅଗ୍ନି ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ sound ଶବ୍ଦ ଧ୍ବନି ବିନା ବାହ୍ୟ ପୋଷା ବ୍ଲାରା ଆକ୍ରାନ୍ତିତ କୋମଳ ଭିତର କୋଣ ସହିତ ଆସେଟିଲିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବୁଦ୍ଧି କରି କାର୍ତ୍ତୁରାଇଜିଂ ଅଗ୍ନିକୁ ସଜାଡନ୍ତୁ |
- ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କୌଣସି back ବ୍ୟାକଫାୟାର କିମ୍ବା ଫ୍ଲାସ୍-ବ୍ୟାକ୍ ବିନା ନିଆଁ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ପରିଚାଳନା ନକରନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଁର ସେଟିଂକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ |

ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ଏବଂ କାମ ବନ୍ଦ କରିବା |

- ପ୍ରଥମେ ଆସେଟିଲିନ୍ ଭଲଭ୍ ଏବଂ ପରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଭଲଭ୍ ବନ୍ଦ କରି ନିଆଁକୁ ଲିଭାନ୍ତୁ |
- ଅଗ୍ନି ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ଖୋଲି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ବ୍ଲୋପାଇପ୍ ନୋଜଲକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାନ୍ତୁ |
- ସିଲିଣ୍ଡର ଭଲଭ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇନରୁ ସମସ୍ତ ଟାପ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ

ଟାସ୍କ 2 : ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ଲାରା ଫ୍ଲାଟ ଷ୍ଟିଟିରେ ଫିଲର ରଡ୍ ବିନା ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଟାଲିଆଏ |

- କଞ୍ଚାମାଲର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ସାଇଡ୍ ମାର୍କ ଏବଂ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ବିଡ୍ ଷ୍ଟିଟିକୁ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ |
- ଭୁପୃଷ୍ଠ ସଫା କର |
- ଝେଲ୍ଡିଂ ଟେବୁଲ୍ରେ ଟାକିରି ଖଣ୍ଡକୁ ବାମ ଧାର ପ୍ରାୟ 15 ମିମି ବଢାଇ raised ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଏକ ବ୍ଲୋପାଇପ୍ (ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ମେକ୍) ସହିତ ଅଗ୍ରଭାଗର ଆକାର 5 ଟୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ କରନ୍ତୁ |
- ନିୟନ୍ତ୍ରକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସେଟିଲିନ୍ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ଟାପକୁ 0.15 କିଲୋଗ୍ରାମ / ସେମି 2 ରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ସୁରକ୍ଷା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ NEUTRAL ନିଆଁ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଟାକିରି ସହିତ ଡାହାଣ ଧାରରେ ନୋଜଲ ଆଙ୍ଗଲ୍ 60 ° - 70 ° ସହିତ ଝେଲ୍ଡିଂ ଲାଇନ୍ (ପଞ୍ଚ ସହିତ ଚିହ୍ନିତ) ନୋଜଲ ଆଙ୍ଗଲ୍ 90 ° ସହିତ ଅଗ୍ନି କୋଣର ପାଖାପାଖି ଦୂରତା ସହିତ 1.5 ମିମିରୁ 3.0 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରି ରଖନ୍ତୁ | ବାମକୁ ସୂଚାଇ ଭୁପୃଷ୍ଠ |
- ବ୍ଲୋପାଇପ୍ ର ସାମାନ୍ୟ ବୃତ୍ତାକାର ଗତି ସହିତ ଭୁପୃଷ୍ଠ ଗରମ କରିବା ଏବଂ ଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ |

- ତୁମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଫ୍ୟୁଜନ୍ (ତରଳ ଧାତୁର ଛୋଟ ଗୋଲାକାର ପୁଲ୍) ପାଇବାବେଳେ ଏକ ସମାନ ଗତି ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ ବ୍ଲୋପାଇପ୍ କୁ ବାମ ଦିଗକୁ ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତୁ |

ଉତ୍ତାପର ଅତ୍ୟଧିକ ଏକାଗ୍ରତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ | ଯଦି ଧାତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ତରଳାୟାତ୍ବ ପୃଷ୍ଠରୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବ୍ଲୋପାଇପ୍ ଉଠାନ୍ତୁ |

ଭ୍ରମଣ ହାର ଏବଂ ବ୍ଲୋପାଇପ୍ ର ବୃତ୍ତାକାର ଗତି ସଜାଡି ତରଳ ପୁଲକୁ ସଠିକ୍ ଆକାରରେ ରଖନ୍ତୁ |

- ବାମ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଅଟକି ଯାଆ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ବ୍ଲୋପାଇପ୍ ଉଠାନ୍ତୁ |
 - ନିଆଁ ଲିଭାନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ଲୋପାଇପ୍ କୁ ପାଣିରେ ଥଣ୍ଡା କରନ୍ତୁ |
- ଝିଲ୍-ତାର ବ୍ରଶ୍ ସହିତ ଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଥିବା ପୃଷ୍ଠକୁ ସଫା କର ଏବଂ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ରିମୁଭିକର ସମାନତା ଯାଞ୍ଚ କର |

ଯଦି ଭ୍ରମଣର ଗତି ଏବଂ ବ୍ଲୋପାଇପ୍ ଗତି ସଠିକ୍ ହୁଏ, FUSION RUNS ସମାନ ମୋଟେଇରେ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଏପରିକି ରିପଲ୍ ମଧ୍ୟ |

- ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ୟୁନିଫର୍ମ FUSION ହାସଲ ନକରନ୍ତି ବ୍ୟାୟାମର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ |

ଟାସ୍କ 3 : ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ଲାରା ଫ୍ଲାଟ ଷ୍ଟିଟିରେ ଫିଲର ରଡ୍ ସହିତ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଟାଲିଆଏ |

- କଞ୍ଚାମାଲର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ସାଇଡ୍ ମାର୍କ ଏବଂ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ବିଡ୍ ଷ୍ଟିଟିକୁ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ |
- ଝେଲ୍ଡିଂ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଝାଙ୍କିସିପ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ବାମ ଧାର ପ୍ରାୟ 15 ମିମି ବଢାଇ raised |

- ନୋଜଲ୍ ସାଇଡ୍ 5 (IOL ମେକ୍-ସଫାୟାର୍ ପ୍ରକାର) ଟୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆସେଟିଲିନ୍ / ଅମ୍ଳଜାନ ଟାପକୁ 0-15 କିଲୋଗ୍ରାମ / ସେମି 2 ରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ୦1.6 ମିମିର ଏକ ମୃଦୁ ଝିଲ୍ ତମ୍ବା ଆବୃତ (C.C.M.S) ଫିଲର୍ ରଡ୍ ଟୟନ କରନ୍ତୁ |
- ସୁରକ୍ଷା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ନିଆଁ ଲଗାନ୍ତୁ |

- କ୍ଲିପ୍ ପାଇପ୍ କୁ 60° - 70° କୋଣରେ ଧରି ସିଟ୍ ର ଏକ ଖଣ୍ଡିତ ଧାଡ଼ିରେ ଧରି ତାହା ଛାତର ଧାରରେ ଏକ ଛୋଟ ତରଳ ପୁଲ୍ ତିଆରି କର ।

ଟାକିରି ପୃଷ୍ଠରୁ 2.0 ରୁ 3.0 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଅଗ୍ନି କୋଣ ଦୂରତା ରଖନ୍ତୁ ।

- ଝେଲ୍ଡର ଧାଡ଼ି ସହିତ 30° - 40° କୋଣ ସହିତ ତରଳାୟାଉଥିବା ପୃଷ୍ଠର ଶୀତ ବାମ ଛାତରେ ଫିଲ୍ଡ ରତ୍ନ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ।
- ଫିଲ୍ଡର ରତ୍ନର ଶେଷକୁ ତରଳ ପୁଲରେ ବୁଡ଼ାଇ ଏକ ଝେଲ୍ଡ ବିନ୍ଦୁ ଗଠନ ପାଇଁ ଟାକିରି ପୃଷ୍ଠରେ ଫିଲ୍ଡର ଧାତୁ ମିଶାନ୍ତୁ ।
- କ୍ଲିପ୍ ପାଇପ୍ ର ସାମାନ୍ୟ ବୃତ୍ତାକାର ଗତି ଏବଂ ଫିଲ୍ଡର ରତ୍ନର ପିଷ୍ଟନ୍ ପରି ଗତି ସହିତ ଏକ ସମାନ ଗତି ସହିତ ବାମ ଆଡ଼କୁ ଗତି କର ।

ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ମୋଟେଇରେ ବିନ୍ଦୁ ସମାନ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ତରଳ ପୁଲରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବାଡ଼ି ମିଶାନ୍ତୁ ।

ବିତର ଆକାର ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଫିଲ୍ଡର ରତ୍ନ ସହିତ ଭ୍ରମଣ ହାରକୁ ସମନ୍ବିତ କରନ୍ତୁ ।

- ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଟକି ଯାଅ, ନିଆଁ ଲିଭାନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଥଣ୍ଡା କରନ୍ତୁ ।
- ଝେଲ୍ଡ ପୃଷ୍ଠକୁ ସଫା କର । ଝେଲ୍ଡ ବିନ୍ଦୁ ର ରିପଲ୍ ଏବଂ ସମାନ ପ୍ରସ୍ଥ / ଉଚ୍ଚତା ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାୟାମର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ ।

ଦକ୍ଷତା କ୍ରମ (Skill Sequence)


ଗ୍ୟାସ୍ ଝେଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଅଗ୍ନି-ଆସେଟିଲିନ୍ ନିଆଁକୁ ଜାଳନ୍ତୁ, ସେଟଅପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲିଭାନ୍ତୁ (TASK 1) (Ignite, setup and extinguish oxy-acetylene flame for gas welding (TASK 1))

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଝେଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଏକ ଅଗ୍ନି-ଆସେଟିଲିନ୍ ନିଆଁକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ, ସେଟ୍ ଏବଂ ଲିଭାନ୍ତୁ ।
- କାମ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନି-ଏସିଟାଇଲିନ୍ ଫ୍ଲାୟ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ।

ଅଗ୍ନି ଆଲୋକ

(ଚିତ୍ର 1) ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ସୁରକ୍ଷା ଆପ୍ରେନ୍, ଗ୍ଲୋଭ୍ ଏବଂ ଗଗଲ୍ ପିନ୍ଧାଯାଏ ।

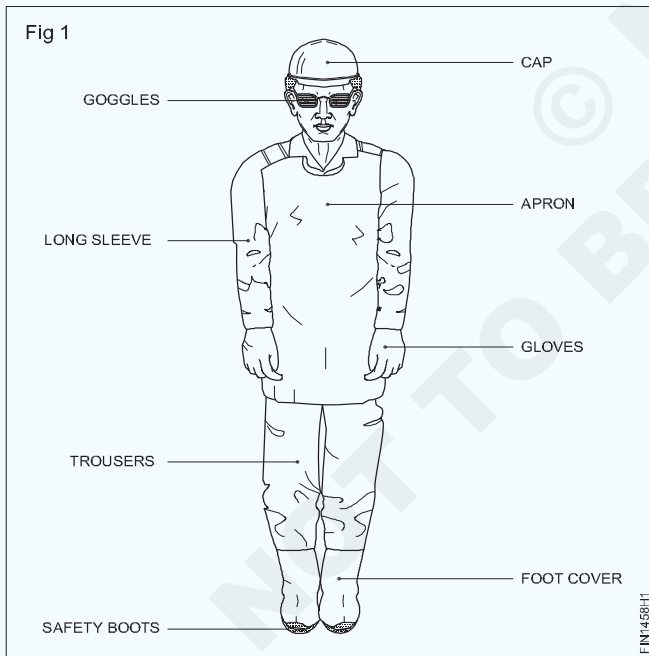


ଅଗ୍ନି ଆକାରର ଅଗ୍ରଭାଗ ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ଆସେଟିଲିନ୍‌ର ଟାପକୁ 0.2 kgf / cm^2 ରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ । (ନଂ 3)

ରେଗୁଲେଟର ଉପରେ ଟାପ ସେଟିଂ କରିବାବେଳେ, ସଠିକ୍ ସେଟିଂ ପାଇଁ କ୍ଲୋପାଇପ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଭଲଭ୍ ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ ।

କ୍ଲୋପାଇପ୍ ର ଆସେଟିଲିନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଭଲଭ୍ $\frac{1}{4}$ ଟର୍ନ୍ ଖୋଲ ଏବଂ ସ୍ପାର୍କ-ଲାଇଟର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳାନ୍ତୁ । କଳା ଧୂଆଁ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସେଟିଲିନ୍ ପ୍ରବାହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 2)


Fig 2

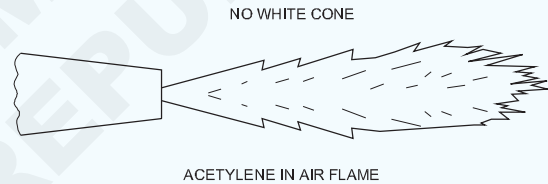

ବ୍ୟାକ୍ ପାଇପ୍ ର ପଛ ଅଗ୍ନି କିମ୍ବା ଫ୍ଲାୟ୍-ବ୍ୟାକ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।

ନିଆଁକୁ ଦେଖ ଏବଂ କ୍ଲିପ୍ ପାଇପ୍ ର ଅମ୍ଳଜାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭଲଭ୍ ଖୋଲି ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗ କର । (ଚିତ୍ର 3)


Fig 3

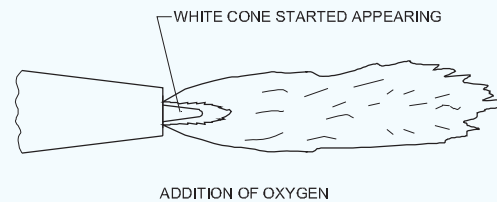

ଅଗ୍ନି ସଂଶୋଧନ ।


ନିରପେକ୍ଷ ନିଆଁକୁ ସଜାଡିବା ପାଇଁ, ଧଳା କୋଣକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଗୋଲାକାର କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଶାନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 4)

Fig 4

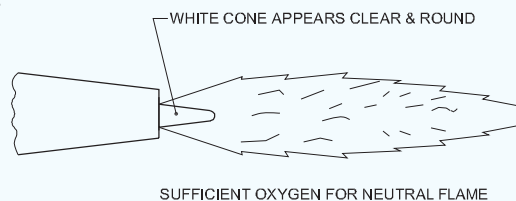


କ୍ଲପ୍ ପାଇପ୍ ରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଶ୍ରଣରେ ସମାନ ପରିମାଣରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ଆସେଟିଲିନ୍ ଥାଏ ।

ଅଳ୍ପତାପନିଆଁ ନିଆଁକୁ ସଜାଡିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଶାନ୍ତୁ ।
ଧଳା କୋଣ ଛୋଟ ଏବଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇଯିବ ।
ଏହି ଅଗ୍ନି ଏକ ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଏହାର ସ୍ୱଳ୍ପ ଲମ୍ବ ରହିବ ।
(ଚିତ୍ର 5)

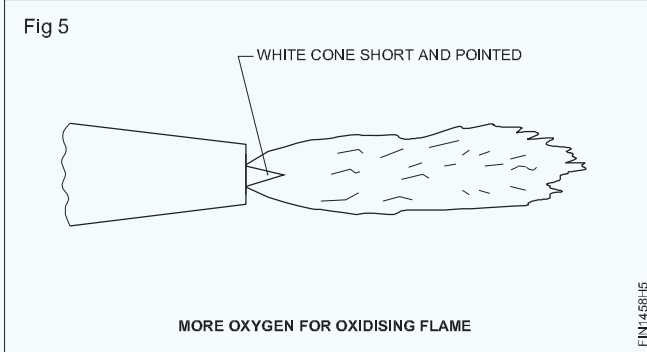

ଏକ କାର୍ବୁରିଜିଂ ଅଗ୍ନିକୁ ସଜାଡିବା ପାଇଁ, ନିଆଁକୁ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ସଜାଡନ୍ତୁ ଏବଂ ତା'ପରେ ଆସେଟିଲିନ୍ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।
ଧଳା କୋଣ ଲମ୍ବ ହୋଇଯିବ, ଏକ ପଶୁ ପରି ଅଂଶ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବ ।
ନିଆଁ ତୁପତାପ ଜଳିବ ଏବଂ ଅଧିକ ଲମ୍ବ ରହିବ । (ଚିତ୍ର 6)

Fig 6

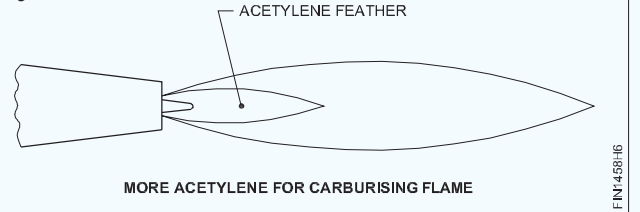

ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ।

ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆସେଟିଲିନ୍ ଭଲଭ (କ୍ଲୋପାଇପ୍) ଏବଂ ପରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଭଲଭ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ।

ଭର୍ତ୍ତିତ ବନ୍ଦ କରିବା ।

କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷରେ, ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପରି ସ୍ଲାଷ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କର ।

ଆସେଟିଲିନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଭଲଭ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ।

କ୍ଲପ୍ ପାଇପ୍ ଆସେଟିଲିନ୍ ଭଲଭ ଖୋଲି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଚାପ ମୁକ୍ତ କର ।

ଆସେଟିଲିନ୍ ରେଗୁଲେଟର ଚାପ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ୍ ସ୍ପରୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ।

କ୍ଲପ୍ ପାଇପ୍ ଆସେଟିଲିନ୍ ଭଲଭ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ।

ଅମ୍ଳଜାନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ଚାରୋଟି ପଦକ୍ଷେପକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ ।

ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟାପ୍ତ flat ଫ୍ଲାଟ ଛିଟିରେ ଫିଲର ରତ୍ନ ବିନା ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଚାଲିଥାଏ (TASK 2)(Fusion runs without filler rod in flat position by gas (TASK 2))

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- ବାମପକ୍ଷୀ କୌଶଳ technical ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ସିଧା ଲାଇନ୍ରେ ଫିଲର ରତ୍ନ ସହିତ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଚଳାନ୍ତୁ ।
- ତୁଟି ପାଇଁ ଡେଲମେଣ୍ଟ୍ସ୍ ସଫା ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କର ।

ଗ୍ୟାସ୍ ଡେଲ୍ଟିଂ ସମୟରେ, ଅଧିକାଂଶ ଗଣ୍ଠିଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସଠିକ୍, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡେଲ୍ଟି ପାଇବା ପାଇଁ ଫିଲର ଧାତୁ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ।

ତରଳାଯାଇଥିବା ପୁଲରେ ଫିଲର ଧାତୁର ଖାଇବାକୁ ବିଶେଷ କିଛି ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ଯାହା ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ।

କ୍ଲପ୍ ପାଇପ୍ ଏବଂ ଫିଲର ରତ୍ନ ସଠିକ୍ ଛିଟି ।

ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଠିକ୍ ଛିଟିରେ କ୍ଲପ୍ ପାଇପ୍ ଏବଂ ଫିଲର ରତ୍ନ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ।

ଡେଲ୍ଟି ଲାଇନ୍ (ତାହାଣ ଆଡ଼କୁ) ସହିତ କ୍ଲୋପାଇପ୍ କୋଣ 60 ° - 70 ° ହେବା ଉଚିତ ।

ଡେଲ୍ଟି ଲାଇନ୍ (ବାମ ଆଡ଼କୁ) ସହିତ ଫିଲର ରୋଡ୍ କୋଣ 30 ° - 40 ° ହେବା ଉଚିତ । (ଚିତ୍ର 1)

ସ୍କେଟ୍ ପୃଷ୍ଠରେ କ୍ଲୋପାଇପ୍ ଏବଂ ଫିଲର ରତ୍ନ 90 ° ରେ ରଖନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 2)

ସର୍ଫେସ୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଏବଂ ଫିଲର ରତ୍ନ ଯୋଗ ।

ଧାତୁ ପୃଷ୍ଠକୁ ଫ୍ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫିଲର ଧାତୁକୁ ସଠିକ୍ ଗତି ସହିତ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ । କ୍ଲପ୍ ପାଇପ୍ ପାଇଁ ବୃତ୍ତାକାର ଗତି, ଏବଂ ଫିଲର ରତ୍ନ ପାଇଁ ପିଷ୍ଟନ୍ ପରି ଗତି । (ଚିତ୍ର 3)

Fig 1



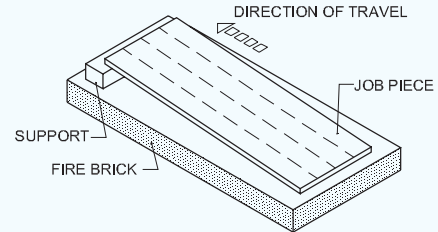


Fig 2

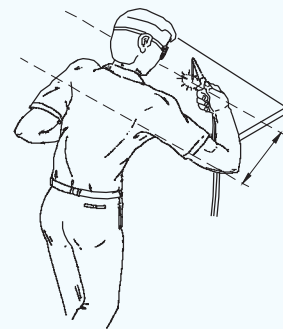

ଧାତୁ ପୃଷ୍ଠରୁ 2 ରୁ 3 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଅଗ୍ନି କୋଣ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ।

Fig 3

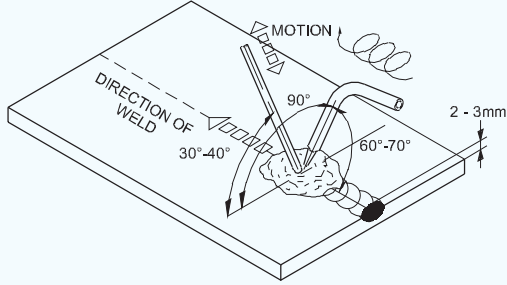

FIN145BX3

ଝେଲଟିଂର ବିଗ


ଝେଲଟିଂକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲୋ ପାଇପ୍ କୁ ସିଧା ଲାଇନ ସହିତ ବାମ ଦିଗକୁ ଘୁଆନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 4)

ସଠିକ୍ **HEAT INPUT** ଏବଂ **BACKFIRE** କୁ ଏଡାାଇବା ପାଇଁ ନିଆଁର ଧଳା କୋଣ ଏବଂ ସିଙ୍ଗ୍ ପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ଥିର 2-3 ମିମି ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ।

ଝେଲଟିଂର ଯାଞ୍ଚ


ଏକ ତାର ବ୍ରଶ୍ ସହିତ ସଠିକ୍ ସଫା କରିବା ପରେ ଝେଡ୍ ବିଡ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ବିଡ୍ ର ସମାନ ଓସାର ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା, ଯୁନିଫର୍ମ ରିପଲ୍ ଏବଂ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ର ସଠିକ୍ ଗଭୀରତା ପାଇଁ । (ଚିତ୍ର 5)

Fig 4

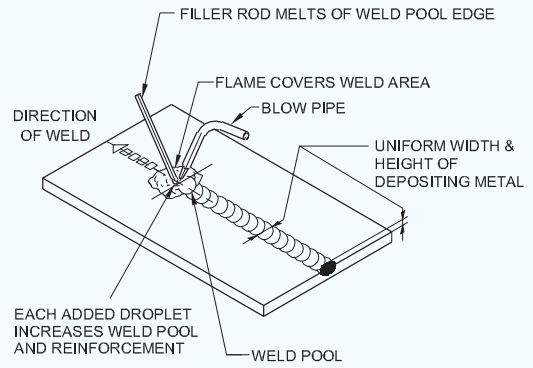

IN145BX4

Fig 5

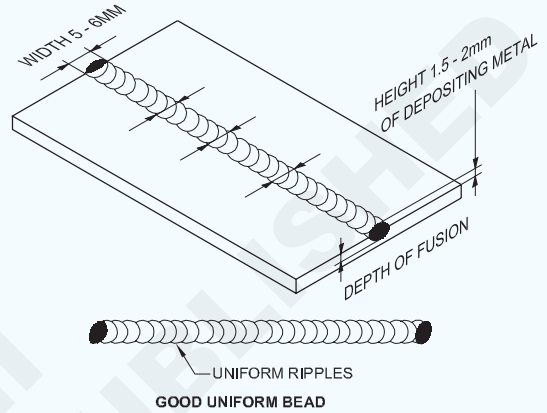

FIN145BX5

ଆର୍କ ଖେଳଟିଂରେ ବଟ୍ ବେଲ୍ଡ ଏବଂ କୋଣ, ଫିଲେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ | (Make butt weld and corner, fillet in arc welding)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ

- ସିଙ୍ଗଲ୍ ଭେ ବଟ୍ ଗଣ୍ଡି ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ କାଟିବା ଡ୍ଵାରା ପ୍ଲେଟ୍ ଧାରକୁ ବେଭେଲ୍ କରନ୍ତୁ
- ଏକକ ଭେ ବଟ୍ ଗଣ୍ଡି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଳ ଚେହେରା ସହିତ ଗ୍ୟାସ୍ କଟା ବେଭେଲ୍ ଧାରକୁ ଗ୍ରାଭର୍ କରନ୍ତୁ
- 2 ମିଲିମିଟର ମୂଳ ଫାଙ୍କା ଏବଂ ଏକକ Vee ବଟ୍ ଗଣ୍ଡି ପାଇଁ ସଠିକ୍ ବିକୃତି ଭରା ସହିତ ପ୍ଲେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ
- ଆର୍କ blow ଟୀକାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ
- ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକକ Vee ବଟ୍ ଗଣ୍ଡିରେ ରୁଟ୍ ଜମା କରନ୍ତୁ
- ସଠିକ୍ ପ୍ୟୁଜନ୍ ଏବଂ ସଗଞ୍ଜିକରଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକକ ଭି ବଟ୍ ଗଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ କଭରିଙ୍ଗ୍ ଜମା କରନ୍ତୁ
- ଭୂପୃଷ୍ଠର ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ସମାନ ମୂଳ ଅନୁପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଡ୍ ଖେଳକୁ ସଫା ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କର |

TASK 1

2	50 ISF 12 - 150		Fe 310 - W		TASK 1	1.4.59
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.
SCALE NTS SINGLE 'V' BUTT JOINT IN FLAT POSITION BY ARC WELDING					TOLERANCE $\pm 0.5\text{mm}$	TIME
					CODE NO: FI20N1459E1	

TASK 2

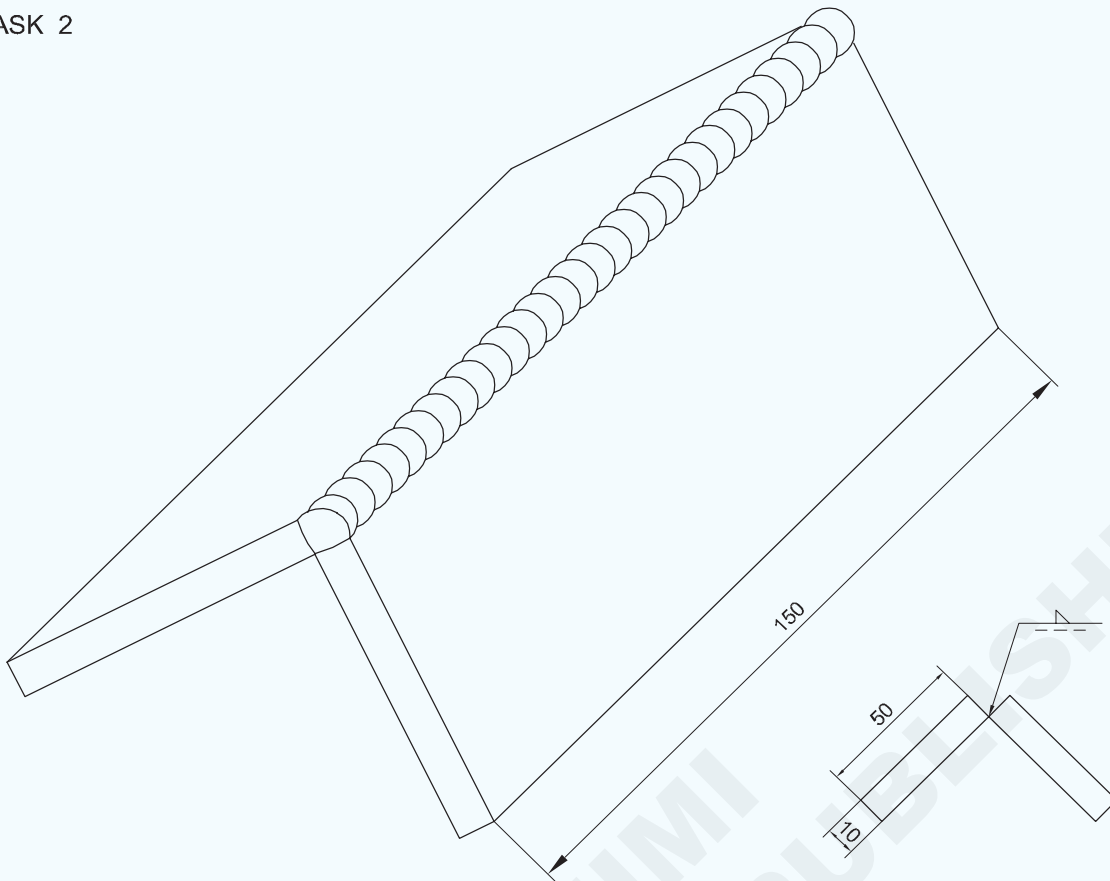


କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ Job Sequence


ଟାସ୍କ 1 : ଆର୍କ ୱେଲିଂ ଦ୍ଵାରା ସମତଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକକ 'ଭି' ବଟ ଗଣ୍ଠି ।

- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ୟାସ୍ କାଟିବା ଦ୍ଵାରା ଦୁଇଟି 12 ମିମି ମୋଟା ପ୍ଲେଟକୁ ସିଧା କାଟି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆକାରରେ ଗ୍ରାହଣ କରନ୍ତୁ ।
- ଦୁଇଟି ପ୍ଲେଟରେ ବେଭେଲ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବେଭେଲକୁ 30° କୋଣରେ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ।
- ସାକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପିଚ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଗ୍ୟାସ୍ କାଟିବା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ଲେଟର ଧାରକୁ 300 କୋଣରେ ବେଭେଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସିଙ୍ଗଲ୍ 'ଭି' ବଟ ମିଳିତ ଚିତ୍ର ପାଇଁ ମୂଳ ଟେବୁଲ୍‌କୁ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 1)
- ପ୍ଲେଟଗୁଡ଼ିକୁ ମଇଲା, ପାଣି, ତେଲ ଗ୍ରୀସ୍, ରଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ।
- ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଳ ବ୍ୟବଧାନ ସହିତ ପ୍ଲେଟଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ବଟ ଗଣ୍ଠି ଆକାରରେ ଓଲଟା ରଖନ୍ତୁ ।
- ଗଣ୍ଠିର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵରେ 1.50 ର ବିକୃତି ଭିତ୍ତି ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ।
- ସମସ୍ତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ।
- 3.15 ମିମି ମଧ୍ୟମ ଆବୃତ MS ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ 110 ଆମ୍ପିୟର କରେଣ୍ଟ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ । ଡିସି ୱେଲିଂ ମେସିନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ କେବୁଲ୍ ମେସିନ୍ର ନକାରାତ୍ମକ ଟର୍ମିନାଲ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ପ୍ଲେଟଗୁଡ଼ିକର ପଛ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଶେଷରେ ୱେଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତୁ । ଟ୍ୟାକ୍ ର ଲମ୍ବ 20 ମିମି ହେବା ଉଚିତ୍ ।
- ଟ୍ୟାକ୍ ୱେଲ୍‌କୁ ଡି-ସ୍ଲଗ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଫା କରନ୍ତୁ ।

Fig 1

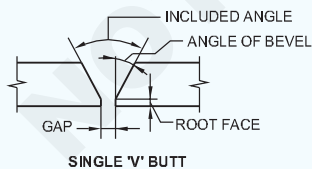

FN1459H1

 2	50 ISF 10 - 150		Fe 310		TASK 2	1.4.59
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.
SCALE NTS		FILLET WELD IN OPEN CORNER JOINT IN FLAT POSITION BY ARC WELDING			TOLERANCE: ±0.5mm	TIME :
					CODE NO. FI20N1459E1	

- ମୂଳ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଡି-ପ୍ଲାର୍ ଏବଂ ସଫା କର ଏବଂ ମୂଳ ପ୍ରବେଶକୁ ଯାଞ୍ଚ କର ।
- ଟ୍ୟାକ୍ ଝେଲଡେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଫ୍ଲାଟ ସ୍ଥିତିରେ ରଖନ୍ତୁ (ଏକକ V ଅଂଶ ଆଡ଼କୁ)
- ରୁଟ୍ ରନ୍ ଜମା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଝେଲଡିଂ ବର୍ଗ ବଟ ଗଣି ପାଇଁ କ୍ରାଚର ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ।
- ମୂଳ ମୁହଁର ସଠିକ୍ ଡରଲିବା ଏବଂ ମୂଳ ପ୍ରବେଶକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କି ଗର୍ଭକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅ ।
- 4 ମିମି ମଧ୍ୟମ ଆବୃତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଏବଂ 150-160 ଆମ୍ପିୟର କରେଣ୍ଟ୍, ସର୍ତ୍ତ ଆର୍କ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ସଠିକ୍ ବୁଣା ବ୍ୟବହାର କରି ଦ୍ଵିତୀୟ ରନ୍ / ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ରନ୍ ଜମା କରନ୍ତୁ । ଅତ୍ୟଧିକ ବୁଣା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରା ବେଗ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ।
- ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କ୍ରାଚର ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ।
- ଡି-ପ୍ଲାର୍ ।
- ୨ୟ ରନ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସମାନ ପାରାମିଟର ଏବଂ କୌଣସି technical ବ୍ୟବହାର କରି ତୃତୀୟ ରନ୍ / କଭରିଙ୍ଗ୍ ରନ୍ ଜମା କରନ୍ତୁ । 1 ରୁ 1.5 ମିମିର ସଠିକ୍ ଦୃଢ଼ୀକରଣ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଣ୍ଟକର୍ବ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
- ଯେକୌଣସି any ଭୂପୃଷ୍ଠ ଝେଲ୍ ଛୁଟି ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ଟାସ୍କ 2: ଆର୍ ଝେଲଡିଂ ବ୍ଲାର ସମତଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଖୋଲା କୋଣରେ ଫିଲେଟ୍ ଝେଲ୍ ।

- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଆକାରରେ ଚାକିରି ପ୍ଲେଟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ।
- ପ୍ଲେଟଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗଦାନ ଧାର ଏବଂ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ।
- ଏକ ଆଙ୍ଗୁଲ ଆଇରନ୍ ଜିଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ମୂଳ ଫାଙ୍କ ସହିତ mm1 Mm ମିମି ସହିତ ପ୍ଲେଟଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଖୋଲା କୋଣ ଗଣି ଭାବରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଯଦି ଏକ DC ଜେନେରେଟର ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ତେବେ ସଠିକ୍ ପୋଲାରିଟି ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ।
- ଉଭୟ ଅଂଶରେ joint 3.15 ମିଲିମିଟର ମଧ୍ୟମ ଆବୃତ MS ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଏବଂ ଗଣିର ଭିତରୁ 100-110 ଏମ୍ପିୟ୍ କରେଣ୍ଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ମିଲିତ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ସୁରକ୍ଷା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ । ବିକୃତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଟ୍ୟାକ୍ ସଫା କର, ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ୍ ଯାଞ୍ଚ check ଏବଂ ଯୋଡ଼ିକୁ ପୁନଃ reset ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଝେଲ୍ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଗଣିକୁ ଏକ ସମତଳ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଏକ କିହୋଲ ଗଠନ କରି ଗଣିରେ ରୁଟ୍ ଜମା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁପ୍ରବେଶ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ।
- ମୂଳ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଡି-ପ୍ଲାର୍ ଏବଂ ସଫା କର ଏବଂ ମୂଳ ପ୍ରବେଶକୁ ଯାଞ୍ଚ କର ।
- ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଅନୁପ୍ରବେଶର ମୁକୁଟ ଉଚ୍ଚତା 1.6 ମିମିରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ ।
- ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ମୂଳ ରନ୍ ର ଟେହେରାକୁ ଗ୍ରାଭର୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ।
- mm 4 ମିମି ମଧ୍ୟମ ଆବୃତ M.S ପାଇଁ ଝେଲଡିଂ କରେଣ୍ଟ୍ 160 ଏମ୍ପି ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ । ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ।
- An4 ମିମି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସାମାନ୍ୟ ବୁଣା ଗତି ସହିତ ମୂଳ ଚଳାଇବା ଉପରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତର ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ଵିତୀୟ ରନ୍ ଜମା କରନ୍ତୁ ।
- ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କର ଏବଂ ଛୁଟି ଯାଞ୍ଚ କର । ଛୁଟିଗୁଡ଼ିକ ସଂଶୋଧନ କର, ଯଦି ଅଛି ।
- ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ତର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସମାନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସେଟିଂ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଏବଂ ବୁଣା ଗତି ବ୍ୟବହାର କରି ଝେଲ୍ ଆକାରରେ ଅକ୍ତିମ ସ୍ତରକୁ ଜମା କର ।
- ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଅକ୍ତିମ ସ୍ତରକୁ ସଫା କର ।
- କୋଣାର୍କ ଫିଲେଟ୍ ଝେଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ:
- ସମାନ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଦୃଢ଼ୀକରଣ for ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ।
- ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଯେ ଝେଲ୍ ଟେହେରା ପୋରୋସିଟି, ପ୍ଲାର୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରାଚର, ଓଭରଲପ୍ ଏବଂ ପ୍ଲେଟର ଧାର ଡରଲି ଯାଇଛି / ଗଳାର ଘନତା ।

ଦକ୍ଷତା କ୍ରମ (Skill Sequence)

ଆର (TASK 1) ଦ୍ଵାରା ସମତଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକକ 'ଭେ' ବଟ ଗଣ୍ଠି [(Single 'Vee' butt joint in flat position by arc (TASK 1))

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଖେଳିତ କରି ସମତଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକକ 'ଭେ' ବଟ ଗଣ୍ଠି |
- ଏକକ ଭେ ବଟ ଗଣ୍ଠି ପାଇଁ ପ୍ଲେଟ୍ ଧାରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ |
- 2 ମିମିର ମୂଳ ଫାଙ୍କା ଏବଂ ଏକକ 'ଭେ' ବଟ ଗଣ୍ଠି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିନାଶ ଭରା ସହିତ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ସିଙ୍ଗଲ୍ 'ଭେ' ବଟ ଗଣ୍ଠିରେ ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ କଭରିଙ୍ଗରେ ରୁଟ୍ ବିଡ୍ ଜମା କରନ୍ତୁ |
- ଭୂପୃଷ୍ଠର ଛୁଟି ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ସଫା ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କର |

ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସ୍ତୁତି (ଚିତ୍ର 1)

ଅକ୍ସି-ଆସେଟିଲିନ୍ କଟିଙ୍ଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ 300 ବେଭେଲ କାଟନ୍ତୁ |

ବେଭେଲରେ ଅକ୍ସିଭେଟ୍ ଜମା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଧାରକୁ ଗ୍ରାଭିଣ୍ଡ୍ କରନ୍ତୁ |

ଉଭୟ ବେଭେଲ୍ ଧାରରେ ଦାଖଲ କରି 1.5 ମିମିର ଏକ ସମାନ ମୂଳ ମୁଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ |

ଏକକ Vee ବଟ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ଟ୍ୟାକିଂ କରିବା |

2 ମିମି ମୂଳ ଫାଙ୍କା ଏବଂ 30 ବିଭ୍ରାଟ ଭରା ସହିତ ବେଭେଲ ଧାରକୁ ଓଲଟା ରଖନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 2) ଉପଯୁକ୍ତ ସମର୍ଥନ ବ୍ୟବହାର କରି ଯଥା ଗଣ୍ଠିର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵରେ 1.50 |

ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଭଲ ଭାବରେ ଟ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତୁ | (20 ମିମି ଲମ୍ବ)

ନିରାପତ୍ତା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |



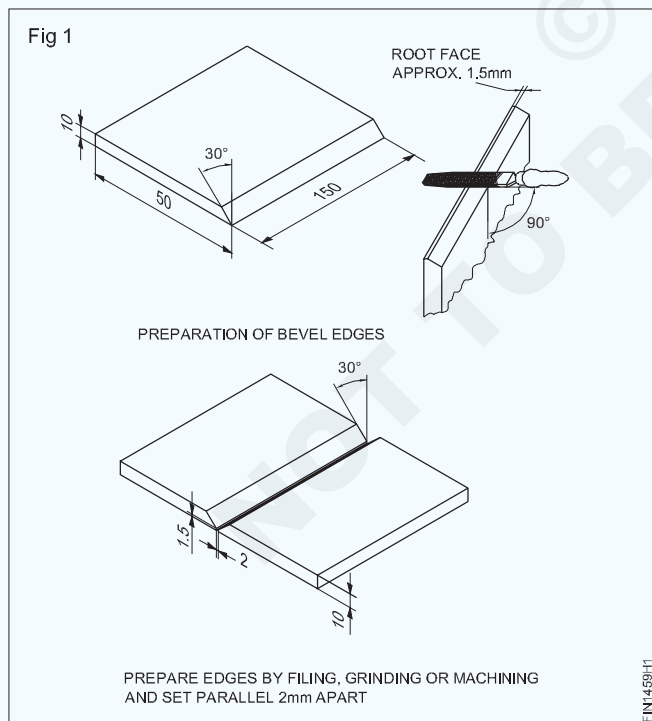


Fig 2

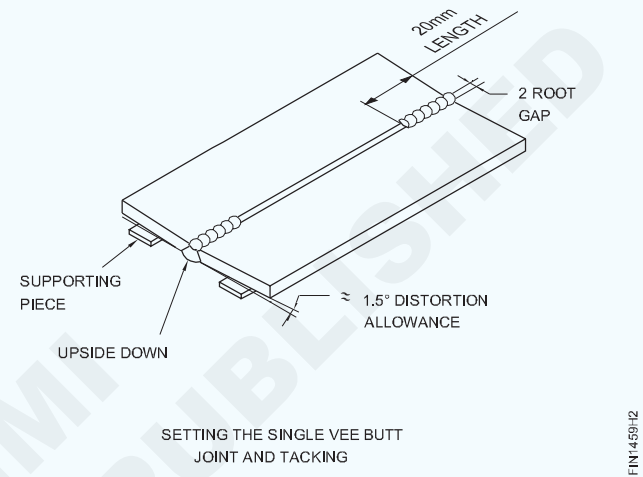

ଟ୍ୟାକ୍ କରିବା ପରେ ଗଣ୍ଠିକୁ ସମତଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖନ୍ତୁ |

ମୂଳ ବିଡର ଜମା (ଚିତ୍ର 3)

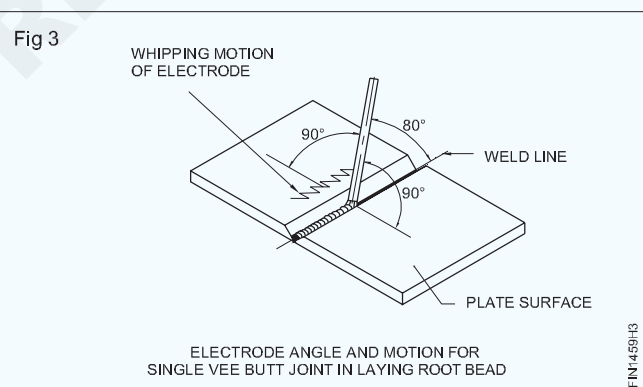


Root 3.15 M.S. ବ୍ୟବହାର କରି ମୂଳ ବିଡ୍ ଜମା କରନ୍ତୁ | ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଏବଂ 110 ଏମ୍ପିୟ୍ ଖେଳିତ କରେଖ୍ |

ଏକ ଛୋଟ ଆର୍କ ଧରି ଏକ ସାଧାରଣ ସାଧାରଣ ଗତି ସହିତ ଅଗ୍ରଗତି କର |

ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ କୋଣକୁ (ଚିତ୍ର 3 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି) ଖେଳୁର ଧାଡ଼ିରେ 800 ରେ ରଖନ୍ତୁ |

ସଠିକ୍ ଅନୁପ୍ରବେଶ ପାଇଁ KEYHOLE ର ଆକାର ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍‌କୁ ଏକ ଚାବୁକ ଗତି ଦିଅ |

ମୂଳ ବିଡ୍ ସଫା କର ଏବଂ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ଦେଖ |

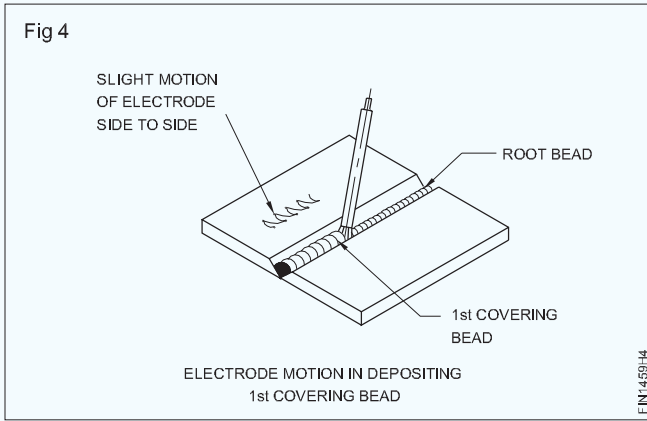


4.00 ମିନି ଡିଆ ମଧ୍ୟମ ଆବୃତ M.S.electrode ଏବଂ 160 amps ଖେଳି କରେଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରଥମ କଭର୍ ବିଡ୍ ଜମା କରନ୍ତୁ ।

ଏକ ସାଧାରଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆର୍କ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ କୁ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱ ବୁଣା ଗତି ଧରି ଏକ ସମାନ ଗତି ସହିତ ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତୁ ।

ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ କୋଣ ମୂଳ ବିଡ୍ ପାଇଁ ସମାନ ।

ବିଡ୍ କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କର ଏବଂ ହିମ୍ବୁ ବିଡ୍ରେ ଗ୍ରାଭଣ୍ କର (ଯଦି ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ) ।

ଯଦି ଅଛି, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତୁଟିଗୁଡ଼ିକ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ।

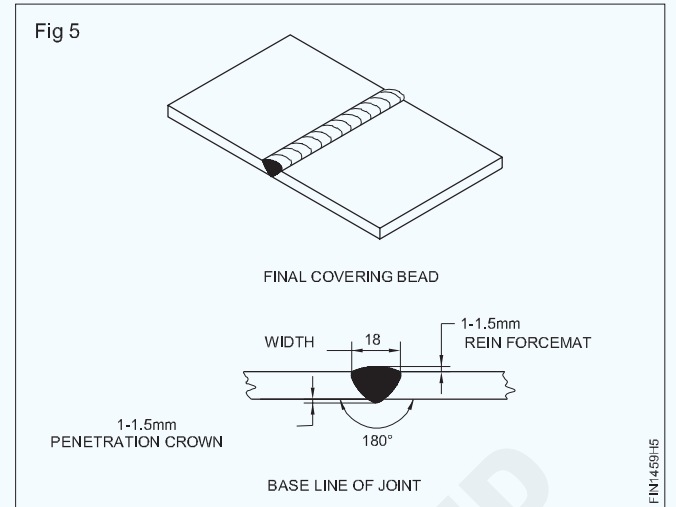

Covering 5mm M.S ବ୍ୟବହାର କରି ଅନ୍ତିମ କଭର୍ ବିଡ୍ ଜମା କରନ୍ତୁ । ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍, 220 ଏମ୍ପିଏ ଖେଳି କରେଷ୍ଟ, ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ କୁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପାର୍ଶ୍ୱ ବୁଣା ଗତି ପ୍ରଦାନ । ଖେଳୁଥିବା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ବୁଣାକୁ ବିରତି (ବନ୍ଧ) କରନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା under ଅଣ୍ଟକ୍ସ ତୁଟି ଦୂର ହୋଇଯିବ ।

ସଫା କରିବା ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ

ଖେଳତେଡ୍ ଜଣ୍ଟକୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ ।


ଖେଳ ଆକାର, ଭୂପୃଷ୍ଠର ତୁଟି, ମୂଳ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ବିକୃତି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ଏମଏସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କଟ୍ଟିଂ ଗ୍ୟାସ୍ କାଟିଂ | (Gas cutting of MS plates)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ

- ଉପଯୁକ୍ତ କାଟିଂ ଉପାଦାନ ରଖି ଗ୍ୟାସ୍ କଟ୍ଟିଂ କ୍ଷମା ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ
- ସିଧାସଳଖ, ବେଭେଲ୍, ସର୍କୁଲ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କାଟିଂ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ
- ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସ୍ କଟ୍ଟିଂ ପାଇଁ କାଟିଂ ଅଗ୍ର ନମ୍ବର ଏବଂ କାଟିଂ ଅନୁକ୍ରମ ଗପ ଚୟନ କରନ୍ତୁ
- ପ୍ରିହେଟ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଗରମ କରନ୍ତୁ
- ହାତ ଏବଂ ମେସିନ୍ ଦ୍ଵାରା ସିଧା ଲାଇନ ବେଭେଲ୍, ବୃତ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କାଟିଂ
- ଗ୍ୟାସ୍ କଟା ଧାରକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଛୁଟି ଯାଅନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ

TASK 1

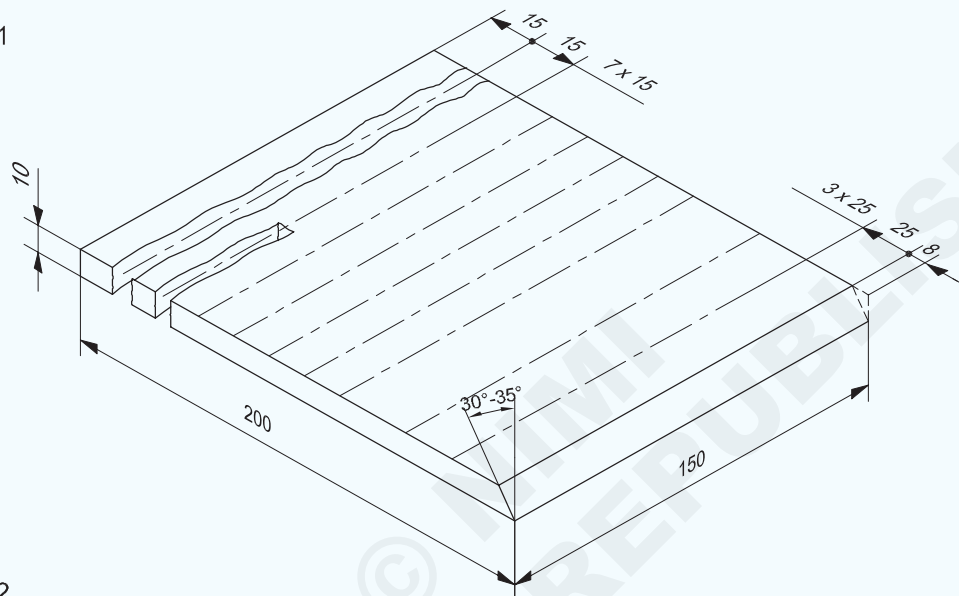

TASK 2

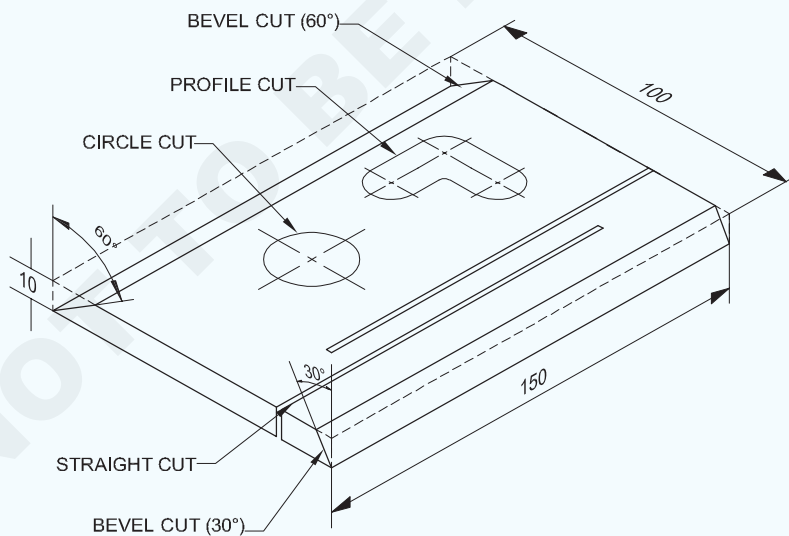

1	100 ISF 10 - 150		Fe310 - W		TASK 2	-
1	150 ISF 10 - 200		Fe 310 - W		TASK 1	1.4.60
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.
SCALE NTS		OXY-ACETYLENE HAND CUTTING STRAIGHT ,BEVEL CUT,CIRCLE AND PROFILE			TOLERANCE ±0.5mm	TIME :
					CODE NO : FI20N1460E1	

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ Job Sequence

ଟାସ୍କ 1 : ଅକ୍ସି - ଆସେଟିଲିନ୍ ହାତ ସିଧା ଏବଂ ବେଭେଲ କଟା ।

- ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ।
- ଗ୍ୟାସ୍ ଝେଲଡିଂ ପ୍ଲ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏକ କଟିଙ୍ଗ୍ ବ୍ଲେପାଇପ୍ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ନିୟନ୍ତ୍ରକ କାଟିବା ସହିତ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- କଟା ହେବାକୁ ଥିବା ଧାତୁର ଘନତା ଅନୁଯାୟୀ ସଠିକ୍ କଟିଙ୍ଗ୍ ଅଗ୍ରକୁ ଫିଟ୍ କରନ୍ତୁ (M.S. ପ୍ଲେଟ୍ ପାଇଁ 10 ମିମି ମୋଟା ପାଇଁ 1.2 ମିମି ଡିଆ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଓରିଫାଇପ୍ କଟିଙ୍ଗ୍ ଅଗ୍ର) ।
- କଟିଙ୍ଗ୍ ଅଗ୍ରଭାଗର ଆକାର ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ଆସେଟିଲିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । (ଅମ୍ଳଜାନ 1.6 kgf / sq.cm ଏବଂ acetylene 0.15 kgf / sq.cm)

ଟାପକୁ ସଜାଡିବା ସମୟରେ କଟିଙ୍ଗ୍ ପାଇପ୍ କାନ୍ଥକୁ ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ ।

- କଞ୍ଚାମାଲର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- 200x150x10 ଆକାରରେ ମାର୍କ ଏବଂ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ପ୍ଲେଟ୍‌କୁ ମଇଲା, ତେଲ, ଗ୍ରାସ୍ ପେଣ୍ଟ, ପାଣି ଇତ୍ୟାଦିରୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ।
- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁସାରେ ଗ୍ୟାସ୍ କାଟିବା ରେଖା ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ।
- କାଟିବା ରେଖା ଉପରେ ସାକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପିଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- କଟିଙ୍ଗ୍ ଟେବୁଲରେ କାମ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ନିରପେକ୍ଷ ଅଗ୍ନି ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଗ୍ୟାସ୍ ଝେଲଡିଂ ଗଗଲ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ।
- ବଟପାଇପ୍ କୁ 900 ର କୋଣରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କଟିଙ୍ଗ୍ ଅଗ୍ରଭାଗର ଅକ୍ସିଡି ଅଗ୍ରଭାଗ ଏବଂ ପ୍ଲେଟର ପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ।
- ଟେରି ଲାଲ୍ ଗରମ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଙ୍କଡ୍ ଲାଇନର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗରମ କରନ୍ତୁ ।
- ଝାର୍କସିପ୍ ଏବଂ ଅଗ୍ରଭାଗର ଟିପ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ପ୍ରାୟ 5 ମିମି ରଖନ୍ତୁ ।
- ପ୍ରିହେଟ୍ କୋଣକୁ ପାଖାପାଖି 1.6 ମିମି ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ।
- ଟିପ୍ ଆକାରଠାରୁ ଟିକିଏ ବଡ଼ ବୃତ୍ତରେ ନିଆଁକୁ ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତୁ । ଯେତେବେଳେ ଧାତୁକୁ ଟେରି ଲାଲ୍ ଗରମ କରାଯାଏ, ଟିପ୍‌କୁ ପ୍ଲେଟର ଧାରକୁ ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତୁ ।
- କଟିଙ୍ଗ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ଲିଭେଇକୁ ତୁରନ୍ତ ଚଲାନ୍ତୁ ଏବଂ ଟର୍ଚ୍ଚକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଟିବା ଦିଗରେ ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତୁ ।

ଟାସ୍କ 2 : ଅକ୍ସି - ଏସିଟାଇଲିନ୍ ମେସିନ୍ କାଟିବା

- କଞ୍ଚାମାଲର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ସାଇଜ୍ ମାର୍କ ଏବଂ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ୟାସ୍ କଟିଙ୍ଗ୍ ଲାଇନଗୁଡ଼ିକ ଆଗ୍ରାଇଫ୍ ବେଭେଲ୍, ସର୍କଲ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ।

- ପ୍ଲେଟର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏବଂ କଟାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ରଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସଠିକ୍ ମଶାଲ ଗତି ଏବଂ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖ ।
- ଯଦି ଲମ୍ବ ପ୍ଲେଟଗୁଡ଼ିକ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକ ଭଲ ସିଧା ଗ୍ୟାସ୍ କଟ୍ ଭୂପୃଷ୍ଠ ପାଇବାକୁ, କଟା ରେଖା ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଏକ ସିଧା ଧାରର ଫ୍ଲାଟକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କଟିଙ୍ଗ୍ ଟର୍ଚ୍ଚରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ ସ୍ପେଡ୍ ଗାଇଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । କ୍ଲଟ୍ ହୋଇଥିବା ଫ୍ଲାଟ ସହିତ ଟର୍ଚ୍ଚକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଏବଂ ଫ୍ଲାଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ପେଡ୍ ଗାଇଡ୍ ଦବାନ୍ତୁ ।
- କଟ୍ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ କଟିଙ୍ଗ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ଲିଭେଇ ଛାଡି ନିଆଁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ।
- କଟା ଧାରରେ ଲାଗିଥିବା ଯେକୌଣସି any ପ୍ଲ୍ଲାଗ୍ ଟିପ୍ କରିବା ପରେ ତାର ବ୍ରଶ୍ ଦ୍ଵାରା କଟା ପୃଷ୍ଠକୁ ସଫା କର ।

ବେଭେଲ କାଟ୍ କରିବା

- ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ଲ୍ଲାଗ୍ ସହିତ ଏକ ଭଲ ବେଭେଲ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଏକ ସମୟରେ କାଟିବା ଏବଂ ବେଭେଲ୍ ।
- 25 ମିମି ବ୍ୟବଧାନରେ ସିଧା ଲାଇନଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଏକ ବେଭେଲ କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ଲେଟରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଫ୍ଲାଟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଫ୍ଲାଟ ଉପରେ ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ବିଶ୍ରାମ କରି କଟିଙ୍ଗ୍ ଅଗ୍ରଭାଗକୁ କୋଣ କରନ୍ତୁ ।
- ଟର୍ଚ୍ଚକୁ ବାମ ହାତରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ହାଲୁକା କରନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ପର୍ପେଣ୍ଡିକୁଲାର 30-350 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣନ୍ତୁ ।
- ସିଧା ଲାଇନ-କଟିଙ୍ଗ୍‌ରେ କରାଯାଇଥିବା ପରି ଦୁଇ ହାତରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଧରିଥିବା କଟାକୁ ଗରମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ । ଭ୍ରମଣ ବେଗ ବଢ଼ାଇ କର୍ପ୍ ଭରିବା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ ।
- ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ 6 ମିମି କିମ୍ବା ଅଧିକ ପାଇଁ କାଟିବା ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ୍ ।
- ଶେଷରେ ମଶାଲକୁ ବନ୍ଦ କରି ଏହାକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ପ୍ଲ୍ଲାଗ୍ ଟିପ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଏକ ଭଲ ଏବଂ ସୁଗମ କଟ୍ ହାସଲ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାୟାମକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ ।
- ଏକ ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ଭଲ ଗ୍ୟାସ୍ କଟା ପୃଷ୍ଠ ସହିତ ଏକ ଲମ୍ବ ପ୍ଲେଟର ଧାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ଟର୍ଚ୍ଚରେ ଏକ ବେଭେଲିଂ ସଂଲଗ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟର୍ଚ୍ଚର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ବେଭେଲର ଆବଶ୍ୟକୀୟ କୋଣରେ ଟାଣନ୍ତୁ ।

- କଟିଙ୍ଗ ମେସିନ୍ ଟେବୁଲରେ ସର୍ଜୁଲାର୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ଫିଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- କଟା ହେବାକୁ ଥିବା ଧାତୁ ପ୍ଲେଟର ପୃଷ୍ଠକୁ ସଫା କର ।
- କଟାଯିବାକୁ ଥିବା ପ୍ଲେଟର ଘନତା ଅନୁଯାୟୀ ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ବାଛ ଏବଂ ଠିକ୍ କର ।
- ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ କଟିଙ୍ଗ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆସେମ୍ବଲି ଯୁନିଟ୍ ମାଉଣ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ସର୍ଜୁଲାର୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ସଫା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଷ୍କୃତ କରନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି dirt ମଲଲୀ ନାହିଁ ।
- ପ୍ରାରମ୍ଭ ଲିଭର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଷ୍କୃତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ନିରପେକ୍ଷ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ।
- ଅଗ୍ରଭାଗର ଆକାର ଅନୁଯାୟୀ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ଆସେଟିଲିନ୍ ର ଆବଶ୍ୟକ ଚାପ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- କଟା ହେବାକୁ ଥିବା ଧାତୁର ଘନତା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ବିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଡାଏଲ୍ ରେ ଆବଶ୍ୟକ ଗତି ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତାରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ୍ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ପ୍ରିହେଟିଙ୍ଗ୍ ନିଆଁର ଭିତର କୋଣ କାଟିବା ପାଇଁ ଧାତୁ ପୃଷ୍ଠରୁ 3 ମିଲିମିଟର ଅଟେ ।
- କଟିଙ୍ଗ ମେସିନ୍କୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ।
- ନିରପେକ୍ଷ ଅଗ୍ନି ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଗରମ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାପରେ ଅମ୍ଳଜାନର ଜେଟ୍କୁ 'ଅନ୍' କରନ୍ତୁ ।
- ଏକ ସିଧା ଲାଇନ କାଟିବା ପାଇଁ ରେଲିଂରେ ସଠିକ୍ ଗତି ସହିତ କଟିଙ୍ଗ ଯୁନିଟ୍ କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା to ପାଇଁ ଏକ ସମୟରେ ମେସିନ୍ କୁ 'ଅନ୍' ସୁଇଚ୍ କର ।
- ମେସିନ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କଟ୍ ଶେଷରେ ସୁଇଚ୍ କୁ ନିରପେକ୍ଷ ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଲନ୍ତୁ ।

- କଟିଙ୍ଗ ଅଗ୍ରଭାଗକୁ 300 କୋଣରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଧା ଲାଇନ କଟ୍ ପରି ବେଭେଲ୍କୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ।
- 1800 ସୁସ୍ଥ ଟାକିରି ପ୍ଲେଟକୁ ବୁଲନ୍ତୁ ଏବଂ କଟିଙ୍ଗ ନୋଜଲକୁ 600 ରେ ସେଟ୍ କରି 600 ବେଭେଲ୍ କୋଣ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ମେସିନ୍ର କଟିଙ୍ଗ ଯୁନିଟ୍ର line ପୁଖ୍ୟ ଗତିକୁ ଏକ ରେମ୍ପ ସହିତ ରେଲ୍ ସହିତ ଗିରଫ କର ଏବଂ ଏହାକୁ ସର୍ବଲ ଏବଂ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପିଭଟ କ୍ଲକ୍ରେ ସଂଲଗ୍ନ କର ।
- ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟାସ ପାଇବା ପାଇଁ ପିଭଟ କ୍ଲକ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ମେସିନ୍ ଟେବୁଲରେ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଟାକିରି ପ୍ଲେଟରେ କଟିଙ୍ଗ ଅଗ୍ରଭାଗକୁ p ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରିହେଟିଂ ଫ୍ଲେମ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲେଟ ଲାଲ୍ ଗରମ ହୋଇଯାଏ, ଅମ୍ଳଜାନ କାଟିବାର ସ୍ରୋଟ ଖୋଲ ଏବଂ ବୁଡ଼କୁ କାଟିଦିଅ ।
- ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କାଟିବା ପାଇଁ, ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ର ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ମେସିନ୍ ଟେବୁଲ୍ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ କର ଏବଂ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ କଟିଙ୍ଗ ହେଡ୍ ଯୁନିଟ୍ ତିଆରି କର ।
- କଟ୍ ସରିଯିବା ପରେ ସମସ୍ତ ମେସିନ୍ ଗତି ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ କଟ୍ ପୃଷ୍ଠରୁ ସ୍କ୍ରାପ୍ କାଢ଼ି remove ଦିଅ ।
- ଗ୍ୟାସ୍ କଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ସମୟରେ ଟଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ନିଷ୍କୃତ କରନ୍ତୁ ଯେ କାଟିବା ସମୟରେ ତରଳାଯାଇଥିବା ସ୍କ୍ରାପ୍, ଏବଂ କାଟିବା ପରେ ଟିପ୍ ହୋଇଥିବା କଠିନ ଗରମ ସ୍କ୍ରାପ୍, ଟେବୁଲ୍ ତଳେ ରଖାଯାଇଥିବା ଏକ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଖାଲରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ।
- ସ୍କ୍ରାପ୍ କଟିଙ୍ଗ ଧାରକୁ ସଫା କର ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ କାଟିବା ତୁଟି ପାଇଁ କଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କର ।

ଦକ୍ଷତା କ୍ରମ (Skill Sequence)


ଅଗ୍ନି-ଆସେଟିଲିନ୍ ହାତ ସିଧା ଏବଂ ବେଭେଲ୍ କଟା |(Oxy-acetylene hand cutting straight and bevel cut)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- ଗ୍ୟାସ୍ କଟିଙ୍ଗ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ
- କାଟିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ
- ଗ୍ୟାସ୍ କାଟିବା ପାଇଁ କଟିଙ୍ଗ ନିଆଁକୁ ସଜାଡନ୍ତୁ ।


ଗ୍ୟାସ୍ କଟିଙ୍ଗ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଟିଂ: ଅଗ୍ନି-ଏସିଟାଇଲିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କଟିଙ୍ଗ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଖେଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ପରି ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖେଲ୍ଡିଂ କ୍ଲିପ୍ପାଇପ୍ ସ୍ଥାନରେ କଟିଙ୍ଗ କ୍ଲିପ୍ ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 1) ଅମ୍ଳଜାନ କାଟିବା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ସହିତ ଅମ୍ଳଜାନ ଖେଲ୍ଡିଂ ରେଗୁଲେଟର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ।

ସିଧାସଳଖ ରେଖା କାଟିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବା (ଚିତ୍ର 2): ଏକ ସିଧା ଲାଇନ କଟ୍ ପାଇଁ 15 ମିଲିମିଟର ପୃଥକ ଭାବରେ ପ୍ଲେଟରେ 7 ଟି ସିଧା ଲାଇନକୁ ମାର୍କ ଏବଂ ପିଚ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଧାରରେ ବେଭେଲ୍ କାଟିବା ପାଇଁ 3 ଧାଡ଼ି 25 ମିମି ପୃଥକ କରନ୍ତୁ ।

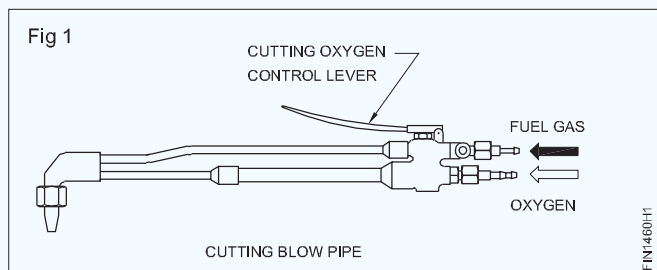

କଟିଙ୍ଗ୍ ଟେବୁଲରେ କାମ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ବିଭିନ୍ନ ଖଣ୍ଡ ଖସିଯିବା ମୁକ୍ତ ଅଟେ ।

ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ କଟିଙ୍ଗ୍ ଲାଇନ୍‌ର ତଳ ଅଂଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ପାଖରେ କୌଣସି ଜାଲେଣୀ ସାମଗ୍ରୀ ନାହିଁ ।

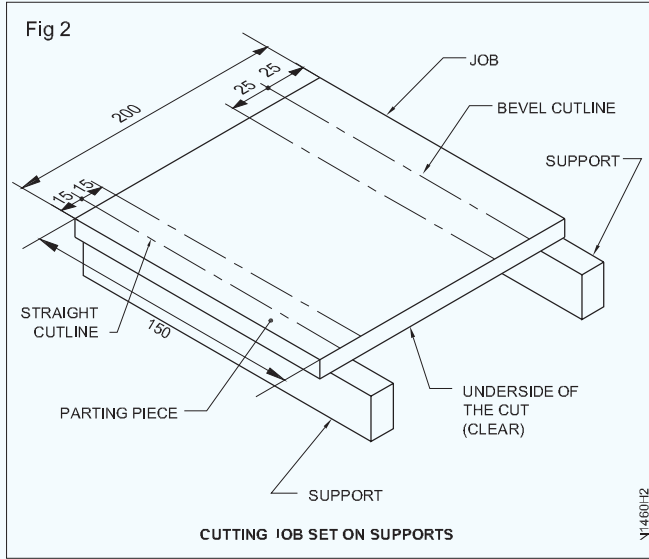

କଟିଙ୍ଗ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ୍: କଟିଙ୍ଗ୍ ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ବାଛ ଏବଂ କଟିଙ୍ଗ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ଘନତା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ୟାସ୍ ଚାପ ସେଟ୍ କର । (ସାରଣୀ 1)

ସମାନ ଘନତା ପାଇଁ ଏକ ବର୍ଗ କଟା ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ବେଭେଲ ଘନତା ଅଧିକ ହେବ ।

ଟେବୁଲ୍ 1 କାଟିବା ପାଇଁ ତଥ୍ୟ ।

ଅମ୍ଳଜାନ ଓରିଫାଇସ୍ ନଠୋଜଲ୍ କାଟିବାର ବ୍ୟାସ	ଇସ୍ପାତ ପ୍ଲେଟର ଘନତା	ଅମ୍ଳଜାନ ଚାପ କାଟିବା
(1) mm	(2) mm	(3) kgf/cm ²
0.8	3.6	1.0 - 1.4
1.2	6.19	1.4 - 2.1
1.6	19 - 100	2.1 - 4.2
2.0	100 - 150	4.2 - 4.6
2.4	150 - 200	4.6 - 4.9
2.8	200 - 250	4.9 - 5.5
3.2	250 - 300	5.5 - 5.6

ଫ୍ଲେଟଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ ଘନତା ପାଇଁ ଆସେଟିଲିନ୍ ଚାପ 0.15 kgf / cm² ହେବା ଉଚିତ ।

10 ମିଲିମିଟର ମୋଟା ଫ୍ଲେଟ୍ କାଟିବା ପାଇଁ Ø1.2 ମିଲିମିଟର (ଓରିଫାଇସ୍) କାଟି ଅଗ୍ରଭାଗ ବାଛନ୍ତୁ ।


ଅମ୍ଳଜାନ କାଟିବା ପାଇଁ 1.6 kgf / sq.cm ଚାପ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ

ଆସେଟିଲିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ 0.15 kgf / sq.cm ଚାପ ।

ନିରାପତ୍ତା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ।

କଟିଙ୍ଗ୍ ନୋଜଲକୁ କଟିଙ୍ଗ୍ କ୍ଲପପାଇପରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଠିକ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 3)


Fig 3

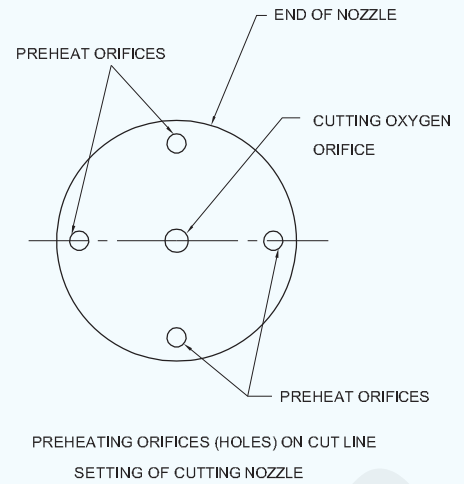

ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ଆସେଟିଲିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଇନ୍‌ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଲପ୍ ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗରେ ଲିକେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ନିରପେକ୍ଷ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 4)

Fig 4

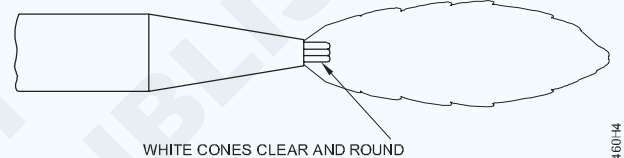


ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ କଟିଙ୍ଗ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ଲିଭର ଚଲାଉବା ସମୟରେ ଅଗ୍ର ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ୍‌ମେଣ୍ଟ୍ ବ୍ୟାପାତ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ସିଧା ଲାଇନ୍ କାଟିବା: ଫ୍ଲେଟ୍ ପୃଷ୍ଠ ସହିତ ହାତ କାଟିବା କ୍ଲପପାଇପକୁ 90 ° କୋଣରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ସିଧା ଲାଇନ୍ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 5)


କଟି ଅମ୍ଳଜାନ ଲିଭର ଦବାଉବା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ସ୍ଥାନକୁ ଲାଲ୍ ଉତ୍ତାପରେ ଗରମ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 5)

ବ୍ୟାକଫାୟାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଝାଙ୍କିସିପ୍ ଏବଂ ଅଗ୍ରଭାଗର ଦୂରତାକୁ ପ୍ରାୟ 5 ମିମି ରଖନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 5)

Fig 5

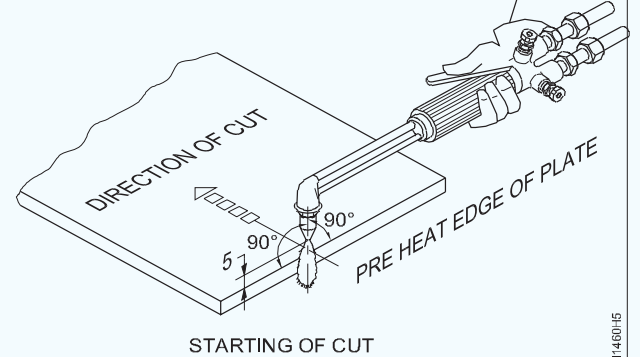

କଟିଙ୍ଗ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲିଭରକୁ ଦବାଇ କଟିଙ୍ଗ୍ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ମୁକ୍ତ କର ଏବଂ କଟିଙ୍ଗ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କର ଏବଂ କ୍ଲପପାଇପକୁ ସମାନ ବେଗରେ ପଙ୍କଜ ଲାଇନ୍ ସହିତ ଘୁଆନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 6)

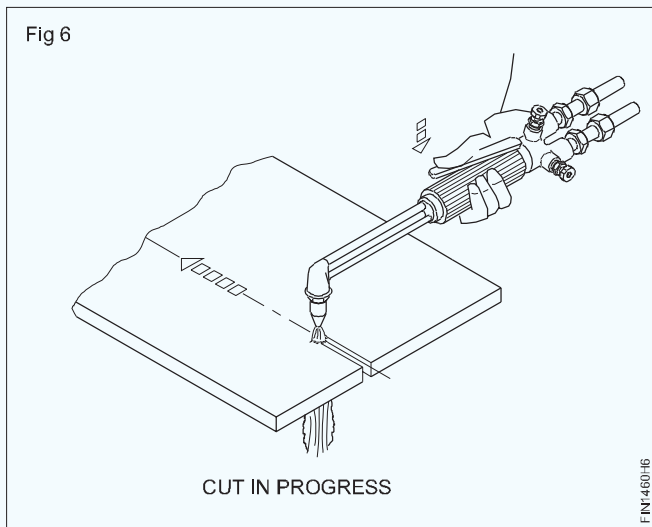


କୌଣସି side ପାର୍ଶ୍ବ movement ଗତି ବିନା ସିଧା ଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ।

କଟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ଲେଟ ପୃଷ୍ଠ ସହିତ ଅଗ୍ରଭାଗ କୋଣ 90 ° ଅଟେ ।

କଟି ଅମ୍ଳଜାନ ଭଲଭକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲନ୍ତୁ ।

ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଫ୍ଲେଟରେ ଏକ ସିଧା ଧାର କିମ୍ବା ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କଟିଙ୍ଗ ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଏକ ସମର୍ଥନ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହା ବ୍ଲାରା ଅଗ୍ରଭାଗର ଟିପ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲେଟ ପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ଦୂରତା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଏବଂ ଏକ ସମାନ ସିଧା କଟ୍ ବଜାୟ ରହିବ । (ଚିତ୍ର 7)

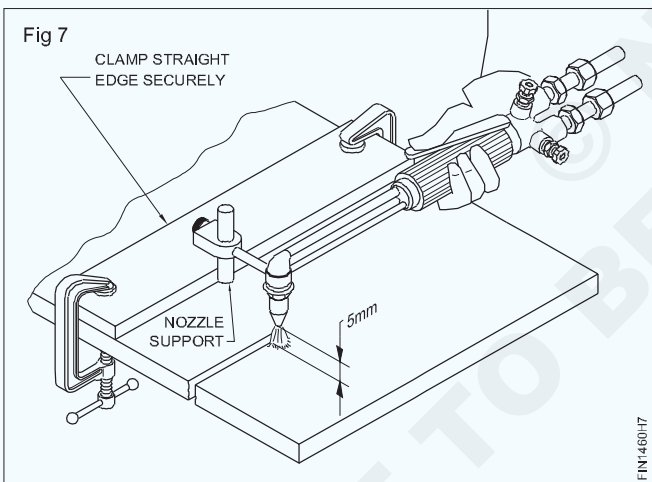




କାଟିବା ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

- ଯୁନିଫର୍ମ ଏବଂ ସଫ୍ଟ କଟ୍ କିମ୍ବା ଡ୍ରାଗ୍ ଲାଇନ୍ ।
- ସରଳତା, ଟୀକ୍ଷୁତା ।
- କଟର ମୋଟେଇ (କର୍ଫ) ଚିତ୍ର 8 ।

ବେଭେଲ କଟିଙ୍ଗ: ଚିତ୍ର 9 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ (କଟିଙ୍ଗ କ୍ଲୋପାଇପ୍ (ଅଗ୍ରଭାଗ) କୁ 60 - 55 ° କୋଣରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ଯାହା ବ୍ଲାରା ଫ୍ଲେଟରେ ଥିବା ବେଭେଲ କୋଣ 30 - 350 ହେବ (ଚିତ୍ର 10)


କଟଲାଲନର ତଳ ଭାଗରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଚାକିରିରୁ ବିଭାଜନ ଖଣ୍ଡ ଖସିଯିବା ମୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ।

ଲାଲ୍ ରଙ୍ଗକୁ ଚେରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁକୁ ଗରମ କରନ୍ତୁ ।

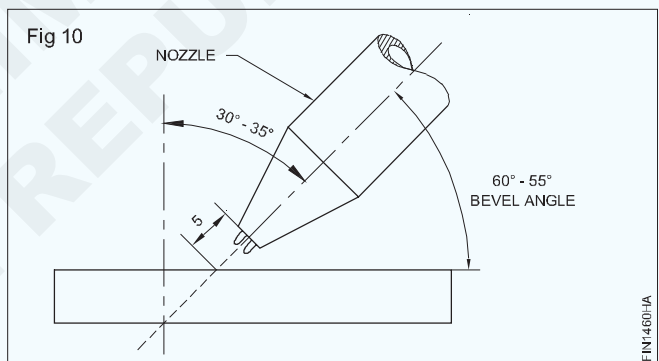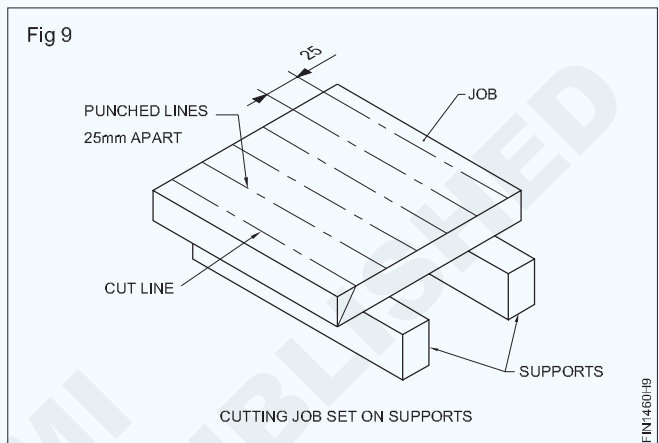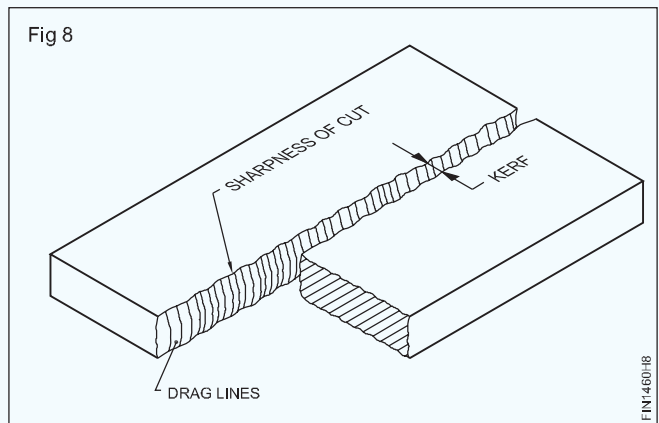


ବ୍ୟାକଫାୟାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଖାର୍ଜସିପ୍ ଏବଂ ଅଗ୍ରଭାଗର ଦୂରତାକୁ ପ୍ରାୟ 5 ମିମି ରଖନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 10)

କଟିଙ୍ଗ ଅମ୍ଳଜାନ ଲିଭରକୁ ଦବାଇ ଅତିରିକ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, କଟିଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମାନ ବେଗରେ ପଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଲାଇନ ସହିତ ଗତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 11)

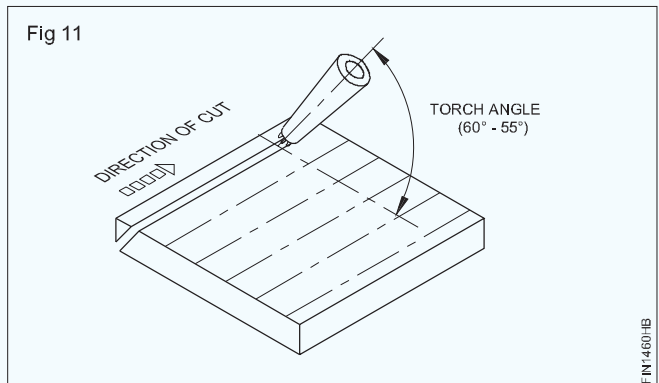

ସମାନ ମୋଟା ପାଇଁ ସିଧା କଟା ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅପେକ୍ଷା କମ୍ କାଟିବା ବେଗ ରଖନ୍ତୁ ।


କଟି ସିଧା ସଳଖରେ ଅଛି ଏବଂ ସଠିକ୍ କୋଣ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ କଟିଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅଧିକ ସିଧା ବଣ୍ଟକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 12)

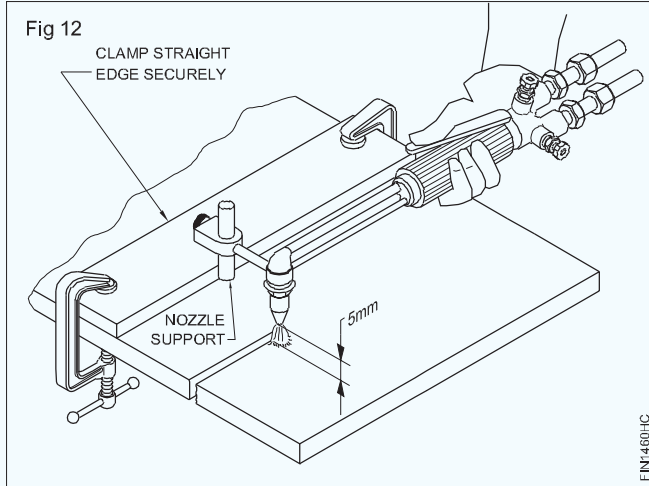

ବେଭେଲ କଟର ଯାଞ୍ଚ: ଯଦି ଏକ ଚିପିଙ୍ଗ ହାତୁଡ଼ି ଏବଂ ତାର ବ୍ରଶ ବ୍ଲାର୍ କଟା ପୃଷ୍ଠରେ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ସ୍ଲଗକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ଏବଂ କି gas ଶିଥି ଗ୍ୟାସ କାଟିବା ତୁଟି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।


ଉତ୍ତମ ଗୁଣି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପର ଧାର ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିକ୍କଣ କଟା ଚେହେରା ବ୍ଲାର୍ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ । କଟା ଅଂଶଟି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଠିକ୍ । (ଚିତ୍ର 13)

Fig 13

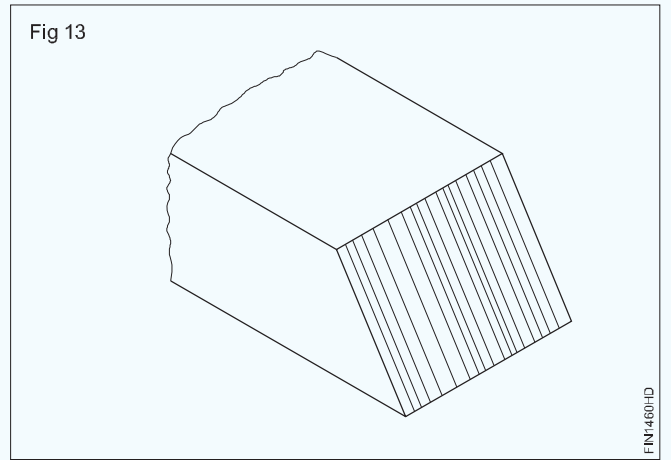

ଗରିବ ଗୁଣି ଗୁଣିରେ ଫଳାଫଳ କରେ ଯାହା ଏକ ସାଧାରଣ ଦୋଷ । ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ଗତି କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ କମ୍ ପ୍ରିହେଟ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ବ୍ଲାର୍ ହୋଇଥାଏ । (ଚିତ୍ର 14)

Fig 14

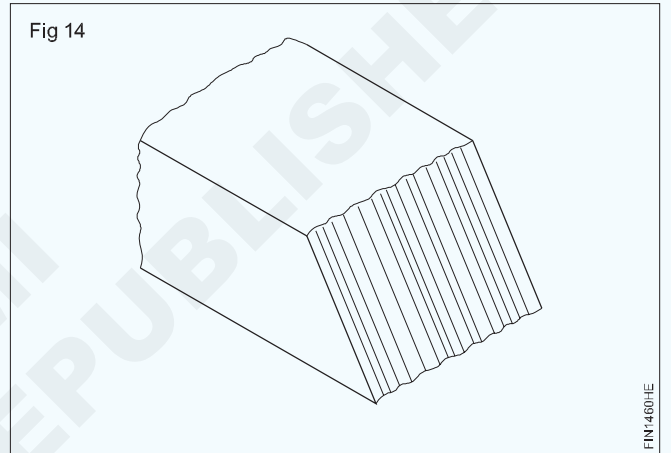

ଅକ୍ସି-ଆସେଟିଲିନ୍ ମେସିନ୍ କାଟିବା (ସିଧା, ବେଭେଲ୍, ବୃତ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍) (TASK 2) |(Oxy-acetylene machine cutting (straight, bevel, circle and profile) (TASK 2))

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- ପୋର୍ଟେବଲ୍ କଟିଙ୍ଗ ମେସିନ୍ ର ଆସେମ୍ବଲି
- ଗ୍ୟାସ ଟାପକୁ ଅଗ୍ରଭାଗର ଆକାରରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ
- ପୋର୍ଟେବଲ୍ କଟିଙ୍ଗ ମେସିନ୍ ବ୍ଲାର୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କାଟନ୍ତୁ ।

ମେସିନ୍ର ଆସେମ୍ବଲି, ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରଜନନ ପ୍ରଣାଳୀର ବ୍ୟବହାର, କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିତି, ସ୍ଥିତ୍ ରେଞ୍ଜ୍ ଏବଂ କଟିଙ୍ଗ ନୋଜଲ୍ ମେସିନ୍ ପ୍ରକାର ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ।

କଟିଙ୍ଗ ମେସିନ୍ ସହିତ ସିଧା ଏବଂ ବେଭେଲ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତ କାଟିବା ପରି ଆସେସୋରିଜ୍ ଏକତ୍ର କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 1)


10 ମିମି ମୋଟା ପ୍ଲେଟ୍ ପାଇଁ କଟିଙ୍ଗ ଅଗ୍ରଭାଗର 1.2 ମିମି ଆକାର ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।

ଆସେଟିଲିନ୍ ପାଇଁ 0.15kgf / cm² ର ସଠିକ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାପ୍ ଏବଂ 1.2 ମିମି ସାଇଜ୍ ନୋଜଲ୍ ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇଁ 1.4 ରୁ 2 kgf / cm² ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।

ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବେଗ ଅନୁଯାୟୀ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହା 10 ମିମି ମୋଟା ପ୍ଲେଟ୍ ପାଇଁ 50cm / ମିନିଟ୍ ।

ନିଆଁକୁ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ନିଆଁକୁ ସଜାଡନ୍ତୁ ।

Fig 1

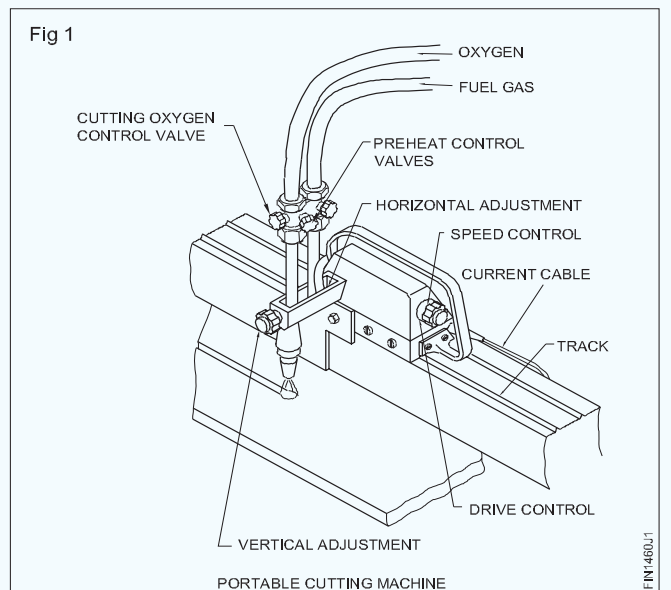


କଟାଯିବାକୁ ଥିବା ପ୍ଲେଟର ପୃଷ୍ଠରୁ ସଠିକ୍ ଦୂରତାରେ ଅଗ୍ରଭାଗର ଚିପ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଯଥା ପ୍ରାୟ 7 ରୁ 8 ମିମି ।

ମେସିନ୍ ଆରମ୍ଭ କର ଏବଂ ଧାତୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଦୂରତାକୁ ବୌଡ଼୍ run ।

ମେସିନ୍ କୁ 'ଅଫ୍' ସୁଇଚ୍ କର ଏବଂ କଟ୍ ଶେଷରେ ନିଆଁ ଲିଭାନ୍ତୁ ।

ଫ୍ଲେଟ୍ କାଢ଼ି, ଲୁହା ଅଛାଉଛନ୍ତି ସ୍ପାର୍ଶ୍ ସଫା କର ଏବଂ କଟା ପୃଷ୍ଠକୁ ଯାଞ୍ଚ କର ।

ଏକ ବେଭେଲ ଧାର କାଟିବା ପାଇଁ କଟିଙ୍ଗ୍ ଟର୍ଚ୍ଚ ନୋଜଲକୁ ଆବଶ୍ୟକ କୋଣରେ ଟିଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଧା ଲାଇନ କାଟିବା ପାଇଁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଥିବା ସମାନ କୌଶଳ iii କ୍ରମକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 2)

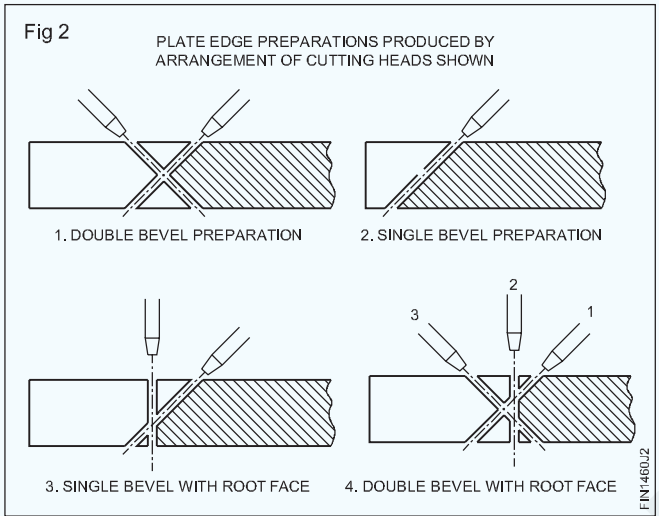

ମେସିନ୍ ଆରମ୍ଭ କର ଏବଂ ଧାତୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଦୂରତାକୁ ବୌଡ଼୍ run ।


ମେସିନ୍ କୁ 'ଅଫ୍' ସୁଇଚ୍ କର ଏବଂ କଟ୍ ଶେଷରେ ନିଆଁ ଲିଭାନ୍ତୁ ।

ଫ୍ଲେଟ୍ କାଢ଼ି, ଲୁହା ଅଛାଉଛନ୍ତି ସ୍ପାର୍ଶ୍ ସଫା କର ଏବଂ କଟା ପୃଷ୍ଠକୁ ଯାଞ୍ଚ କର ।

ଏକ ବେଭେଲ ଧାର କାଟିବା ପାଇଁ କଟିଙ୍ଗ୍ ଟର୍ଚ୍ଚ ନୋଜଲକୁ ଆବଶ୍ୟକ କୋଣରେ ଟିଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଧା ଲାଇନ କାଟିବା ପାଇଁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଥିବା ସମାନ କ iii ଶଳ କ୍ରମକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 2)

ଏକ ବୃତ୍ତ କାଟିବା ପାଇଁ, ପିଭ୍ କ୍ଲକ୍ (ଚିତ୍ର 3) ରେ କଟିଙ୍ଗ୍ ଟର୍ଚ୍ଚ ନୋଜଲ୍ ସଂଲଗ୍ନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଧା ଲାଇନ ଏବଂ ବେଭେଲ କାଟିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସମାନ ପଦ୍ଧତିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ । କାଟିବାକୁ ଥିବା ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଭିତରେ ଏକ ଛୋଟ ଗର୍ଭକୁ ବିନ୍ଦୁ କରିବା ଏବଂ ତା'ପରେ ଟର୍ଚ୍ଚକୁ ପରିସରର ନିକଟତମ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଜରୁରୀ । ତା'ପରେ ବୃତ୍ତର ପରିଧିରେ ନିଆଁକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପିଭ୍ କ୍ଲକ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।


ଏକ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ସର୍କଲ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସମାନ କ୍ରମକୁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ କଟାଯିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପରି ଏକ ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ ଏବଂ କଟିଙ୍ଗ୍ ପୃଷ୍ଠରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ ଟ୍ରେସର୍ ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅନୁସରଣ କରିବ । ଟର୍ଚ୍ଚ ଫ୍ଲେଟ୍ ଟାକିରିରେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କାଟିବ ।

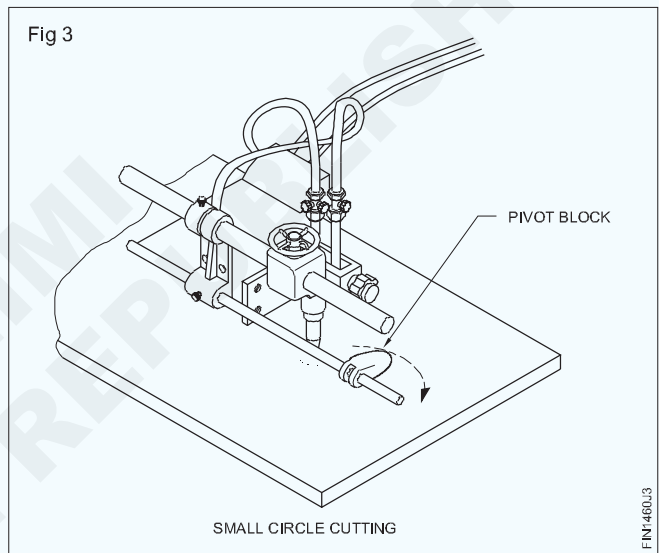

ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଡ୍ରଲ୍ ଛିଦ୍ର ଚିହ୍ନିତ କର (Mark off and drill through holes)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଡ୍ରଲ୍ ଛିଦ୍ର ଚିହ୍ନିତ କର |
- ସ୍ଥଳ ଡ୍ରଲିଂ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଛିଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଡ୍ରଲ୍ କରନ୍ତୁ |

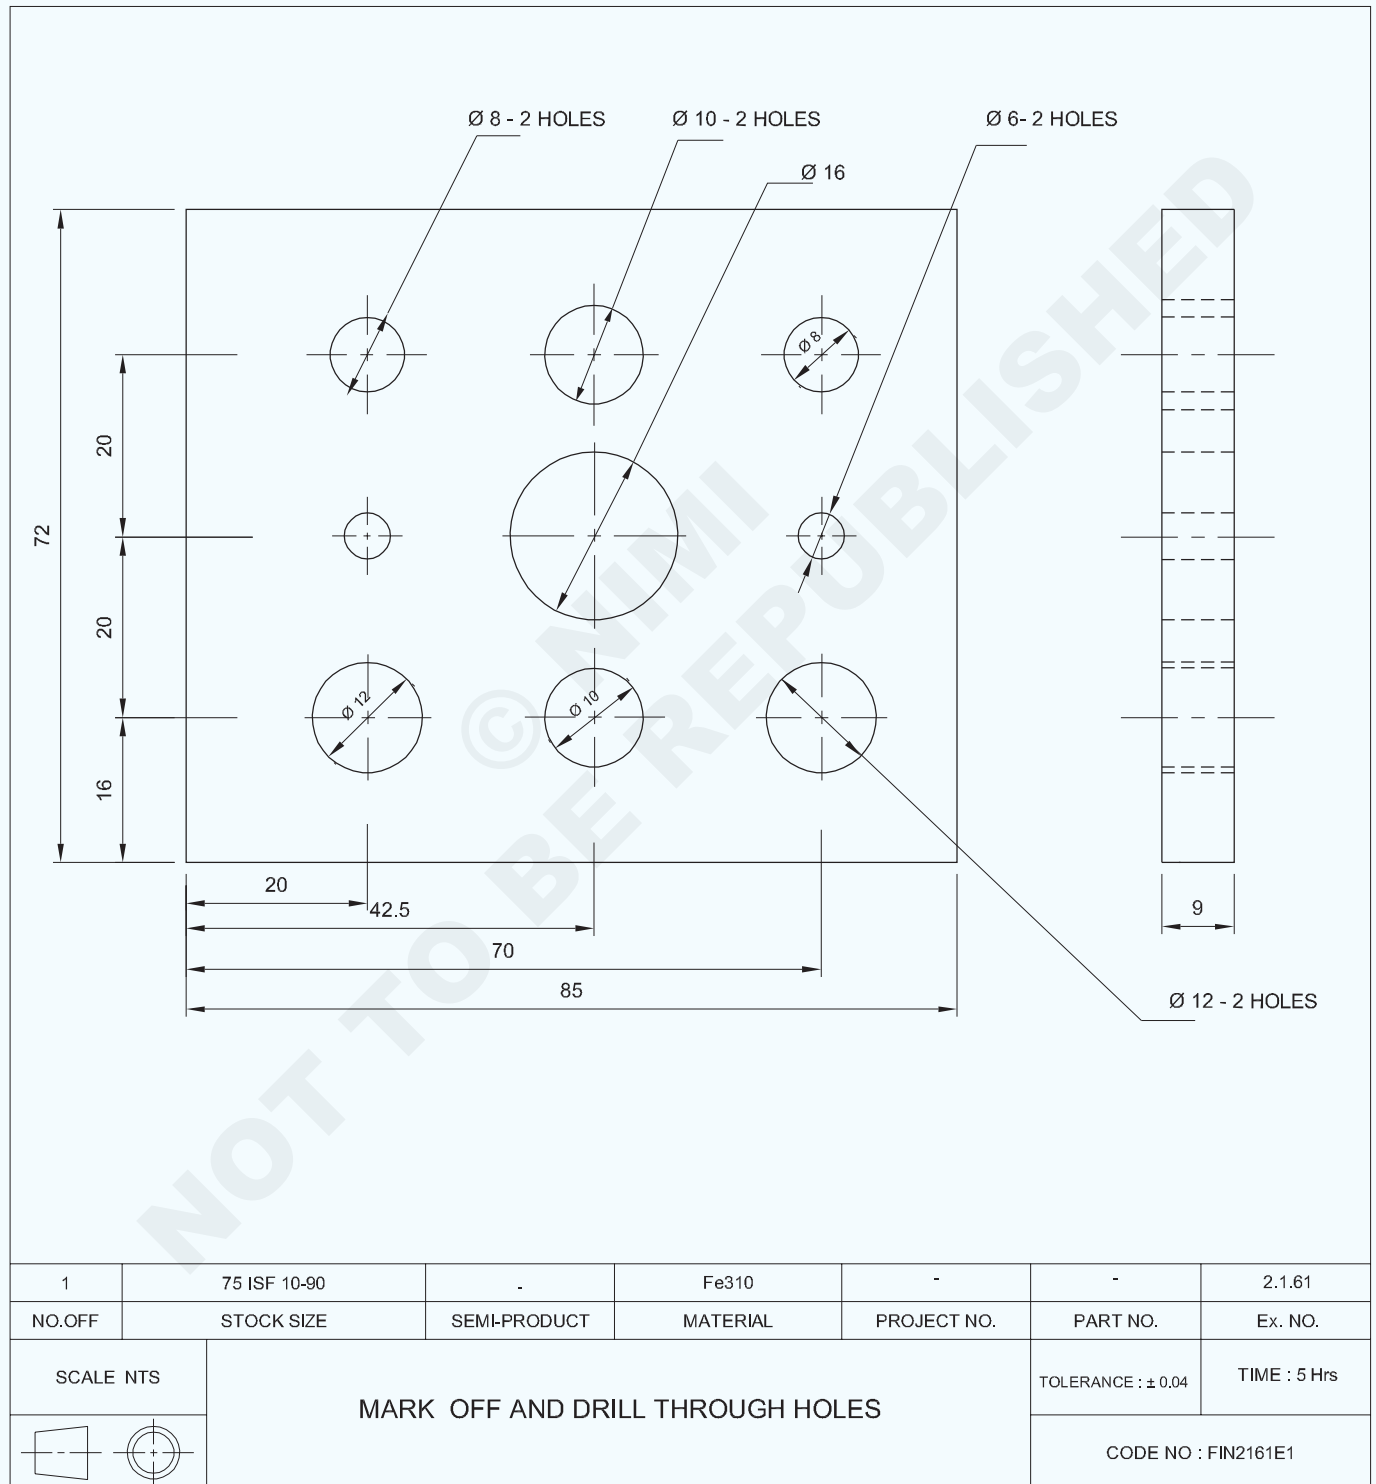

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)

- ଏହାର ଆକାର ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ସମାନ୍ତରାଳତା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁଳାଂଶୁତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ 85 x 72 x 9 mm ଆକାରରେ ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଶେଷ କରନ୍ତୁ ।
- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଡ୍ରଲ୍ ଛିଦ୍ର ଚିହ୍ନଟ କର ।
- ସେଣ୍ଟର ପିଚ୍ 90 ° ବ୍ୟବହାର କରି ଡ୍ରଲ୍ ହୋଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକରେ ପିଚ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ସମସ୍ତ ଡ୍ରଲ୍ ହୋଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ସେଣ୍ଟର ଡ୍ରଲ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଦକ୍ଷତା କ୍ରମ (Skill Sequence)


ଗାତ ଦେଇ ଖୋଲିବା | (Drilling through holes)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- ଛିଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଡ୍ରଲ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଏକ ସେଣ୍ଟର ପିଚ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଖୋଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଗର୍ତ୍ତର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ପିଚ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଡ୍ରଲ୍ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତରାଳ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ମେସିନ୍ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।

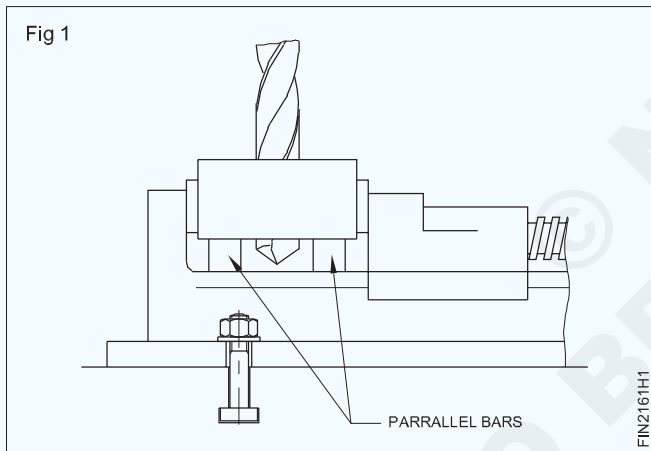

ଡ୍ରଲ୍ ଚକ୍କୁ ଡ୍ରଲିଂ ମେସିନ୍ର ସ୍ପିଣ୍ଡଲରେ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ।

ସମସ୍ତ ଗାତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେଣ୍ଟର ଡ୍ରଲ୍ ଏବଂ ଡ୍ରଲ୍ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ।

ପାଇଲଟ୍ ଛିଦ୍ର ପାଇଁ ଡ୍ରଲ୍ ଚକ୍କୁ 6 ମିମି ଡିଆଁ ଡ୍ରଲ୍ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଉପଯୁକ୍ତ କୋଣାର୍କରେ ବେଲ୍ଟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।

ସମସ୍ତ ଛିଦ୍ରକୁ ପ୍ରଥମେ 6 ମିମି ଡ୍ରଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଡ୍ରଲ୍ କରନ୍ତୁ । ଏହା 8mm, 10 mm, 12 mm ଏବଂ 16 mm dia ଡ୍ରଲ୍ ପାଇଁ ପାଇଲଟ୍ ଛିଦ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ।

ସେହିପରି, 8 ମିମି ଗାତ ଖୋଳି, ତା'ପରେ 10 ମିଲିମିଟର, 12 ମିଲିମିଟର ଗାତ ଖୋଳି ।

ଡ୍ରଲ୍ ଏବଂ ଡ୍ରଲ୍ ଚକ୍କୁ ଦିଅ ।

ଡ୍ରଲିଂ ମେସିନ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲରେ 16 ମିଲିମିଟର ଟେପର ଶଙ୍କର ଡ୍ରଲ୍ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ।

16 ମିଲିମିଟର ଡ୍ରଲ୍ ଏବଂ ଗର୍ତ୍ତକୁ ଡ୍ରଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ।

- ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ଡ୍ରଲ୍ ହୋଲ୍ ଛିଦ୍ରରେ 6 ମିଲିମିଟର ଡ୍ରଲ୍ ଏବଂ ଡ୍ରଲ୍ ପାଇଲଟ୍ ଛିଦ୍ର ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ସେହିଭଳି ଡ୍ରଲିଂ ମେସିନ୍ରେ 8 ମିଲିମିଟର, 10 ମିଲିମିଟର, 12 ମିଲିମିଟର, ଏବଂ 16 ମିମି ଡ୍ରଲ୍ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଡ୍ରଲ୍ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଟାକିରିର ସମସ୍ତ କୋଣରେ ଡି-ବୁର୍ ଶେଷ କର ।
- ଭର୍ନିଅର୍ କାଲିପର୍ ସହିତ ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ଏକ ପତଳା କୋର୍ଟ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ।


ସତର୍କତା: ଖାଲି ସହିତ ଟିପ୍ପୁ କାଢ଼ନ୍ତୁ remove ନାହିଁ ।

ହାତ - ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ମେସିନ୍ ଚାଲୁଥିବାବେଳେ ବେଲ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଡ୍ରଲ୍ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ ।

ଡ୍ରଲ୍ ଚକ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଡ୍ରଲ୍ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 2)

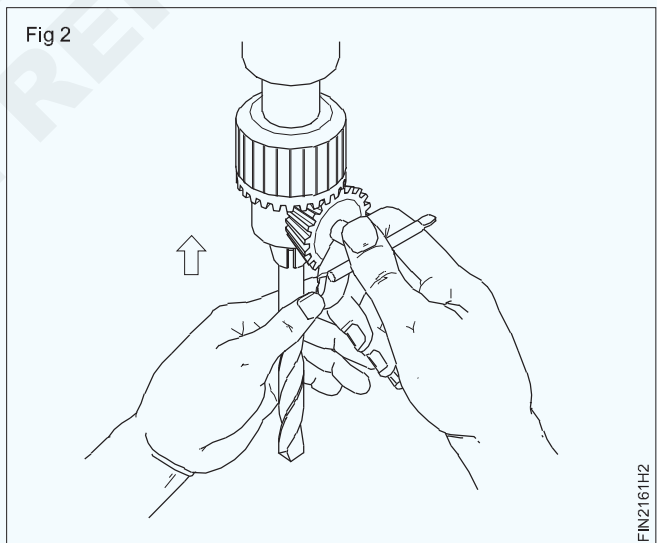


ବଡ଼ ବ୍ୟାସ ଡ୍ରଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଖେବ୍ ମୋଟା ହୋଇଥିବାରୁ ସେହି ଡ୍ରଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ମୃତ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସେଣ୍ଟରାଲ୍ ପଞ୍ଚ ମାର୍କରେ ବସନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହାବ୍ୟତୀ ଛିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରେ । ମୋଟା ମୃତ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ପଦାର୍ଥ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଡ୍ରଲ୍ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।

ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପାଇଲଟ୍ ଛିଦ୍ର ଖୋଲିବା ବ୍ୟବହାର ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇପାରିବ । (ଚିତ୍ର 3)

ଡ୍ରଲିଂ ମେସିନ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲରୁ ଡ୍ରଲ୍ ଚକ୍କୁ ଏବଂ ଟେପର ଶଙ୍କର ଡ୍ରଲ୍ ଅପସାରଣ କରିବାକୁ ଡ୍ରାଲ୍ ଫ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ (ଚିତ୍ର 4)


Fig 3

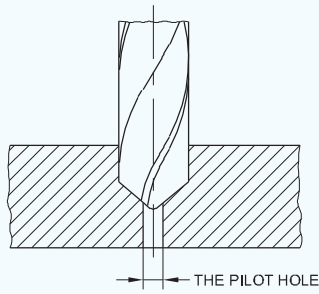

FIN2161H3

ଡ୍ରଲ୍ ବ୍ୟାସ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ । ଛୋଟ ବ୍ୟାସ ଡ୍ରଲ୍ ପାଇଁ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ବେଗକୁ ଅଧିକ R.P.M ରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଡ୍ରଲ୍ ବୃହତ ବ୍ୟାସ ପାଇଁ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ କମ୍ R.P.M ରେ ରଖନ୍ତୁ ।

Fig 4

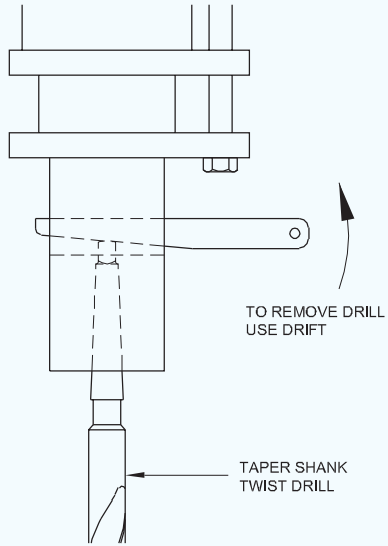


FIN2161H4

M.S ପ୍ଲାଟ ଉପରେ ଡ୍ରଲ୍ କରନ୍ତୁ | (Drill on M.S Flat)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଡ୍ରଲ୍ ଗାତ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିତ କର |
- ମେସିନ୍ ଭାଇସ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଡ୍ରଲିଂ ମେସିନ୍ ଟେବୁଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଧର |
- ଡ୍ରଲର ବ୍ୟାସ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଛିଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଡ୍ରଲ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଶେଷ ଏବଂ ଡି-ବୁର |

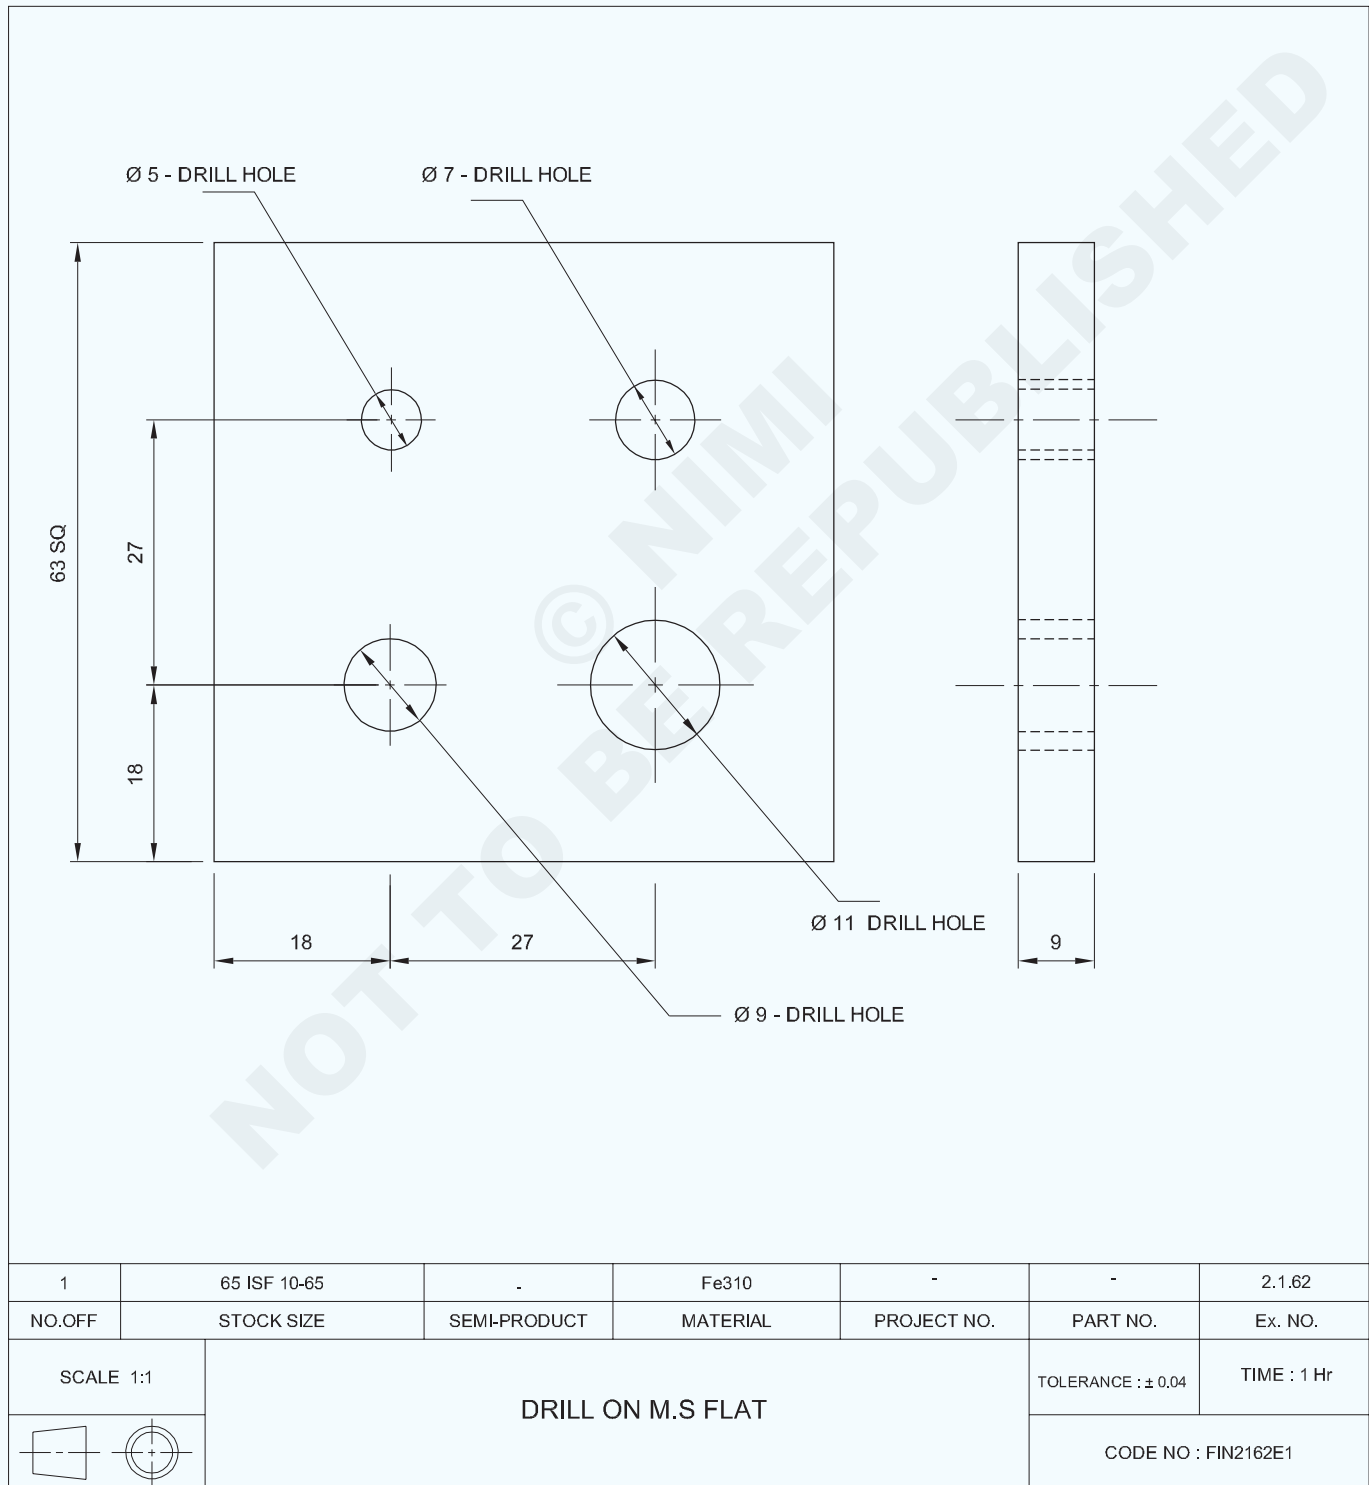


କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)

- କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ |
- ଏହାର ଆକାର ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ସମତଳତାକୁ ଫାଇଲ୍ ପୃଷ୍ଠା |
- ବର୍ଗତାକୁ ତାହାଣ କୋଣ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ |
- ସମାନ୍ତରାଳତା ଏବଂ p ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ 63 x 63 x 9 mm ଆକାରରେ ଧାତୁ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଭର୍ତ୍ତିୟ କାଲିପର୍ ସହିତ ଚେଷ୍ଟା ବର୍ଗ ଏବଂ ଆକାର ସହିତ ସମତଳତା ଏବଂ ବର୍ଗତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ମାର୍କିଂ ମିଡିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ତାଲମେନ୍ଟ୍ ଲାଇନ୍ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡ୍ର ପଞ୍ଚ ବ୍ୟବହାର କରି ସାକ୍ଷୀ ମାର୍କକୁ ପିଚ୍ କରନ୍ତୁ |
- ସେଣ୍ଟର୍ ପଞ୍ଚ ବ୍ୟବହାର କରି ଡ୍ରଲ୍ ଛିଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ରରେ ପିଚ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଡ୍ରଲିଂ ପାଇଁ ମେସିନ୍ ଭାଇସ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଡ୍ରଲିଂ ମେସିନ୍ ଟେବୁଲରେ କାମକୁ ଧରି ରଖି |
- ଡ୍ରଲ୍ ଚକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡ୍ରଲିଂ ମେସିନ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲରେ ଠ 5 ମିଲି ଡ୍ରଲ୍ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଡ୍ରଲର ଆକାର ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଚାକିରିର ଛିଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଠ 5 ମିମି ଡ୍ରଲ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଡ୍ରଲରୁ ଠ 5 ମିଲି ଡ୍ରଲ୍ ବାହାର କରନ୍ତୁ | ଠାକୁର |
- ସେହିଭଳି, ଡ୍ରଲ୍ ଚକ୍ରେ ଠ 7, ଠ 9 ଏବଂ ଠ 11 ମିମି ଡ୍ରଲ୍ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଛିଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଡ୍ରଲ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଭର୍ତ୍ତିୟ କାଲିପର୍ ସହିତ ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- କାର୍ଯ୍ୟର ସମସ୍ତ କୋଣକୁ ସମାପ୍ତ ଏବଂ ଡି - ବୁର କର |
- ଚାକିରିରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ |

ଗେଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଫାଇଲ୍ ରେଡିଓ ଏବଂ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ | (File radius and profile to suit gauge)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |


- ଚାକିରି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ମାର୍କ |
- ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ |
- ରେଡିଓ ବ୍ୟାଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

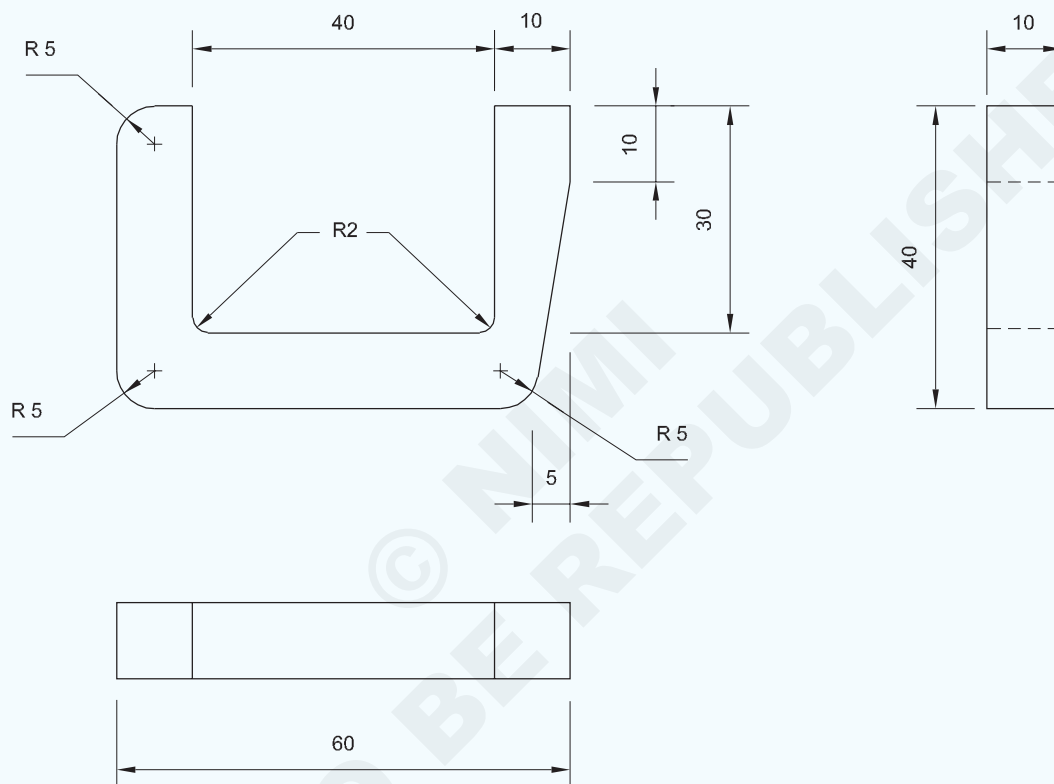

1	65 ISF 12 - 45	-	Fe310			2.1.63	
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	Ex. NO.	
SCALE 1:1		FILE RADIUS AND PROFILE TO SUIT GAUGE				TOLERANCE : 0.04	TIME : 13 Hrs
						CODE NO : FIN2163E1	

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)

- ଏହାର ଆକାର ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ସମାନ୍ତରାଳତା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବସିତତା ରଖିବା ଏବଂ ସମତଳତା ଏବଂ ବର୍ଗତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରିକ ଆକାର 60x40x10 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ଧାତୁ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ପରିମାଣକୁ ଚିହ୍ନଟ କର ।
- ଡିଭାଇଡର ବ୍ୟବହାର କରି ରେଡିଓକୁ ଚିହ୍ନଟ କର ଏବଂ ପରିଚୟ ଚିହ୍ନକୁ ପିନ୍ କର । (ଚିତ୍ର 1)

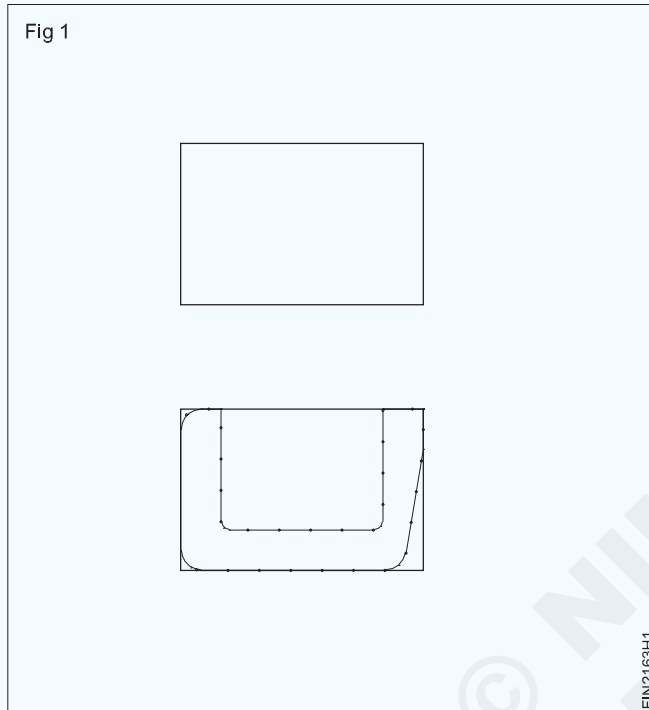

- ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ mm ମିମି ୩୦ର ପାଇଁ ୪ ମିମି ଡ୍ରଲ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଭିତରରୁ ଅତିରିକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଡ୍ରଲ୍ ଛିଦ୍ର । (କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧ id ଭାବରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ, ଏକ କୁଲିଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡ୍ରଲ୍ ପାଇଁ ସଠିକ୍ RPM ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।)
- ଭିତର ଧାରରେ ହ୍ୟାକସ୍ ।
- ଏକ ଡେପ୍ ଚିଜେଲ୍ ଏବଂ ବଲ୍ ପେନ୍ ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ଅତିରିକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ଭିତରୁ ଅଲଗା କରନ୍ତୁ ।
- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍କ୍ରାପ୍ ଭିତରେ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ହ୍ୟାକସ୍, ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଫିନିଶ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ।
- ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଶେଷ କର ଏବଂ ରେଡିଓ ବ୍ୟାଜ୍ ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କର ।
- 04 0.04 ମିଲିମିଟର ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ସୁଗମ ସମାପ୍ତ ।
- ଟାକିରିରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ।

ଯେତେବେଳେ ଚେନ୍ ଡ୍ରଲିଂ ଡ୍ରଲିଂ ଛିଦ୍ର ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟରେ 1 ମିମି ସ୍ଥାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ।

ଦକ୍ଷତା କ୍ରମ (Skill Sequence)

ଶୃଙ୍ଖଳା ଖନନ ଦ୍ଵାରା ଅଲଗା ହେବା | (Parting off by chain drilling)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- ଚେନ୍ ଡ୍ରଲିଂ ଦ୍ଵାରା ଧାତୁକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ।

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାକିରି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ features ଗୁଡ଼ିକର ଆକୃତି ଏପରି ଯେ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ହାତରେ ହ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ ।


ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦ୍ଧତି ଥିବାବେଳେ, ବେଞ୍ଚ ଫିଟିଂରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଏହିପରି ସ୍ଥାନରେ ଚେନ୍ ଡ୍ରଲ୍ କରିବା, ଏବଂ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ଵକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରିବା ।

ଚେନ୍ ଡ୍ରଲିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ଵକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରିବା ପରେ, ଧାତୁ ଏ (ଚିତ୍ର 1) କୁ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଛେନା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚସିପ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ମୋଟା ନୁହେଁ, ଏକ ସାଧାରଣ ଫ୍ଲାଟ ଚିଜେଲ୍ ସହିତ ଅଲଗା ହେବା ଦ୍ଵାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକୃତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।


ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଛିଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଧାତୁ ଖେବୁକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଏକ ପଞ୍ଚିଙ୍ଗ୍ ଚିସେଲ୍ କିମ୍ବା ଖେବୁ ଟାଇସେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ।

Fig 1

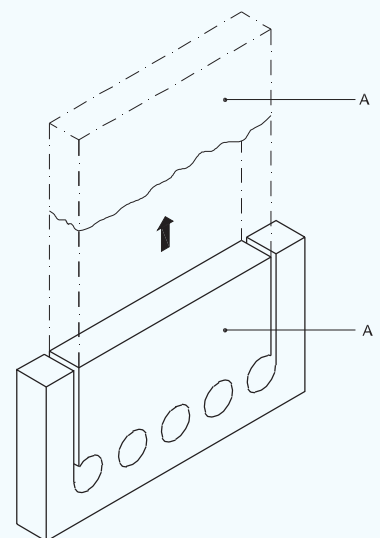

ଝେବ୍ ଚିଜେଲ୍ (ପିଅିଂ ଚିସେଲ୍) ର ଦୁଇଗୁଣ କଟିଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକୃତିର ସମ୍ଭାବନାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ।


ଝେବ୍ କାଟିବାବେଳେ, ଛେନାକୁ ଏକ କୋଣରେ ରଖାଯାଏ । (ଚିତ୍ର 2)

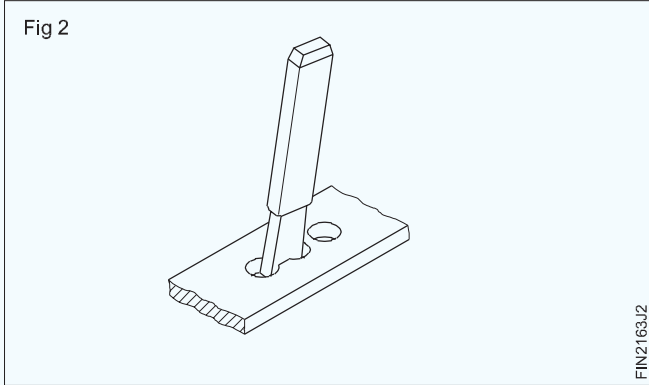

ସମାନ ଘନତାର କେବଳ ପତଳା ଟିସୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ।

ମୋଟା ଖାର୍ଚ୍ଚପେସ୍ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଏକ ଝେବ୍ ଚିଜେଲ୍ ସହିତ କାଟିବା ଆବଶ୍ୟକ କରେ ।

ଚେନ୍ ଡ୍ରଲିଂ ପାଇଁ ମାର୍କିଂ କରିବାବେଳେ, ଡ୍ରଲ୍ ସେଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥାନକୁ ଏପରି ରଖନ୍ତୁ ଯେପରି ଝେବ୍ ଅଧିକ ମୋଟା ହୁଏ । (ଚିତ୍ର 3)

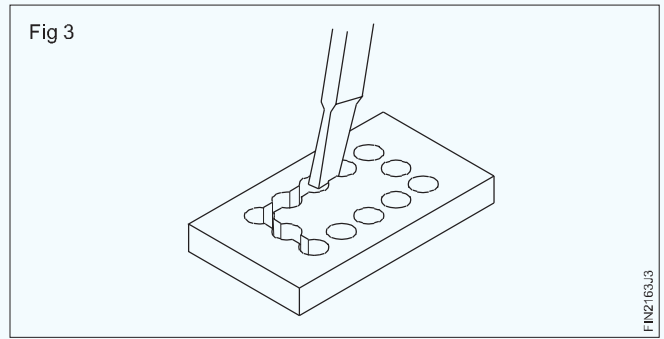

ପ୍ରାୟ mm ୦ ମିମି ମୋଟା ଝେବ୍ ଏକ ଚିଜେଲ୍ ସହିତ ଡ୍ରଲ୍ ଏବଂ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧାନକ ।

ଯଦି ଝେବ୍ ଘନତା ବହୁତ ଛୋଟ ରଖାଯାଏ, ଡ୍ରଲିଂରେ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ୍ ଡ୍ରଲ୍‌କୁ ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଗର୍ଭକୁ ଟାଣିବ ଏବଂ ଡ୍ରଲରେ କ୍ଷତି ଘଟାଇବ ।

ସହଜ ବିଭାଜନ ପାଇଁ, ଚିଜେଲକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଏବଂ ଦାଖଲ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଛିଦ୍ର ଆକାର ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।

ଏକ ଝେବ୍ ଚିଜେଲ୍ ସହିତ କାଟିବା ତାତ୍ତ୍ୱ କଟିଙ୍ଗ୍ ଧାର ସୃଷ୍ଟି କରିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯତ୍ନ ସହିତ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ ।

ରେଡ଼ିଓ ଫାଇଲ୍ (ବାହ୍ୟ) (Filing radius (external))

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।


• ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାୟାମ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ।

ରେଡ଼ିଓ ଫାଇଲ୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକ ଭିନ୍ନ କୌଶଳ technique ଏବଂ ଏକ ଭଲ ଶେଷ ସହିତ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦକ୍ଷତା ଆବଶ୍ୟକ କରେ ।

ଏହି ପ୍ରକାର ଫାଇଲ୍ ରେ, ଫାଇଲ୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୂସମାନ୍ତର ଓସାରରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ length ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ରୋକିଙ୍ଗ୍ ଗତି । ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ପୃଷ୍ଠରେ କୌଣସି flat ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏକ ସମାନ ବକ୍ର ରହିବା ଉଚିତ । ବାହ୍ୟ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକର ରେଡ଼ିୟସ୍ ଫାଇଲ୍ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପରେ କରାଯାଏ ।

କୋଣଗୁଡ଼ିକର କଠିନ ଫାଇଲ୍ ।


କୋଣଗୁଡ଼ିକ ଦାଖଲ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏକ ବକ୍ସାର୍ଡ୍ ଫାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଲାଇନକୁ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅଣାଯାଏ । (ଚିତ୍ର 1)

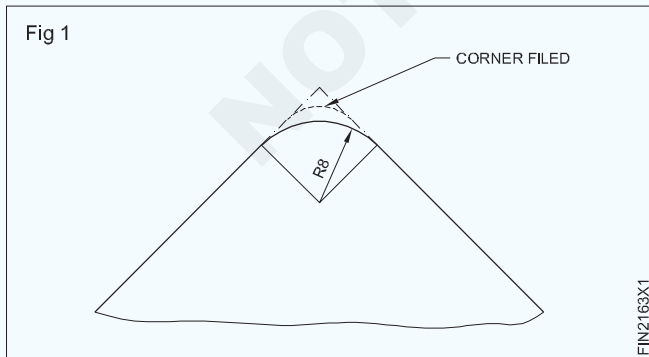

କୋଣଗୁଡ଼ିକର ଗୋଲାକାର ।

ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ ଫାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସମତଳ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲେଇ ହୋଇ ଆକାରର ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଆସିଥାଏ । ଏଥିରେ, ଫାଇଲ୍ ଏକ

ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମୋସନ୍ ସହିତ ବକ୍ର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଗକୁ ବଢେ । (ଚିତ୍ର 2)

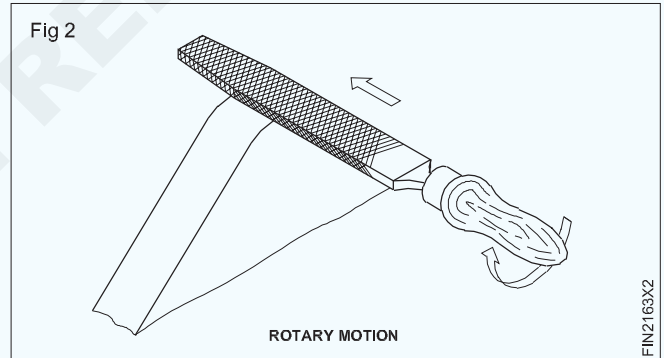


ଏକ ରେଡ଼ିଓ ବ୍ୟାଜ୍ ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଅନୁମତି ସମାପ୍ତି ।

ପଦାଙ୍କ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଏକ ସୁଗମ ଫାଇଲ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟାୟାମ ଗଠନ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇଲ୍ କୁ ବକ୍ର ରେଖା ସହିତ ଏକ ସି-ସୋ ଗତି ଦିଆଯାଏ । (ଚିତ୍ର 3)

ଦାଖଲ କରିବାବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ।

- ବାରମ୍ବାର ରେଡ଼ିଓ ବ୍ୟାଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ।
- ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଡାଟୁମ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତ ପୃଷ୍ଠକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ।
- ରେଡ଼ିଓ ଦାଖଲ କରିବା ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ନଦେବା କାରଣ ଫାଇଲଟି ଖସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।

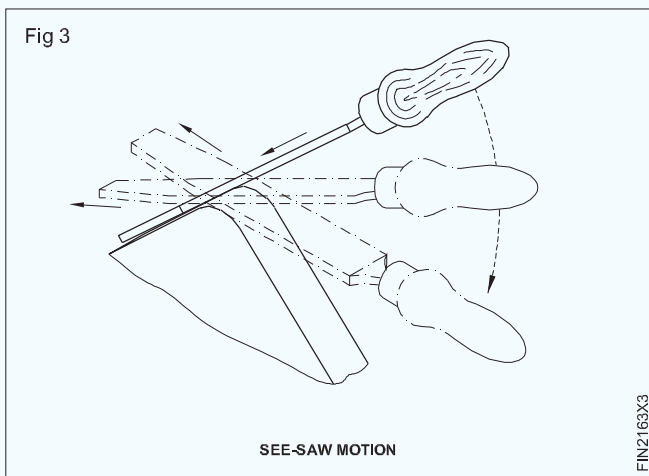



ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି | (Checking the radius)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |




• ରେଡିୟସ୍ ଗେଜ୍ ସହିତ ବ୍ୟାୟାମ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

ଏକ ରେଡିୟସ୍ ଗେଜ୍ ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ବ୍ୟାୟାମ ଗେଜ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଷ୍କାର ଅଟେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବୁର୍, ଯଦି ଆଏ, ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ । ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଗେଜ୍ ର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।

ଯାଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟାୟାମକୁ ପର୍ଯ୍ୟେକ୍ଷିତ୍ୱଲାରୁ ଧରି ରଖିବା ଉଚିତ୍ । (ଚିତ୍ର 1 ଏବଂ 2)

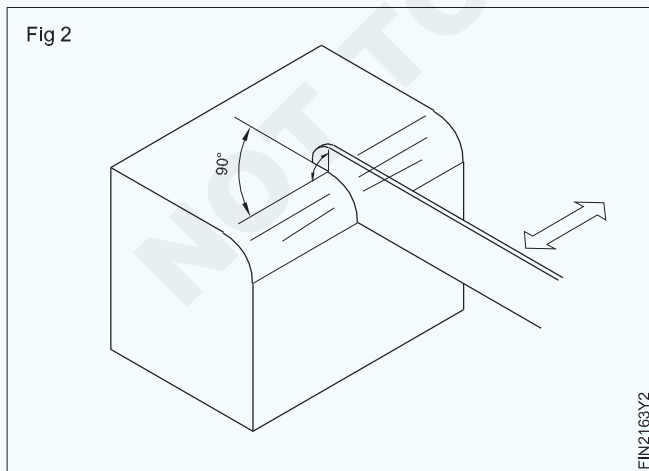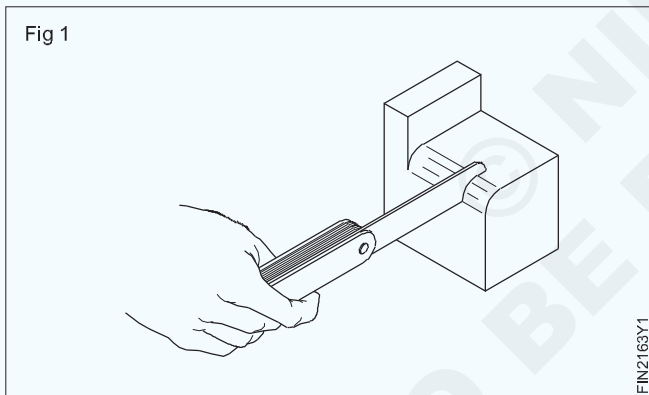

ଯେକୌଣସି light ଆଲୋକ ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ । ଆଲୋକର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ରେଞ୍ଜର ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଦୈର୍ଘ୍ୟ length ସହିତ ଗେଜ୍ କୁ ଘୁଆଇବା ଉଚିତ୍ । (ଚିତ୍ର 3 ଏବଂ 4)

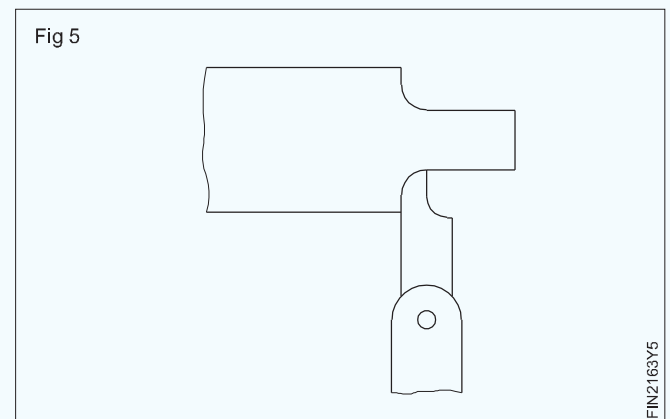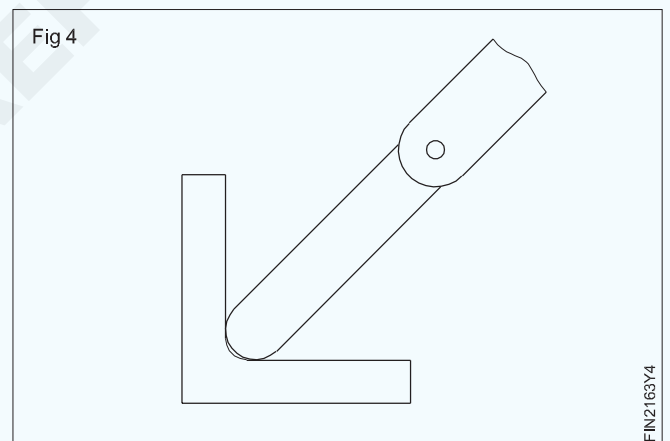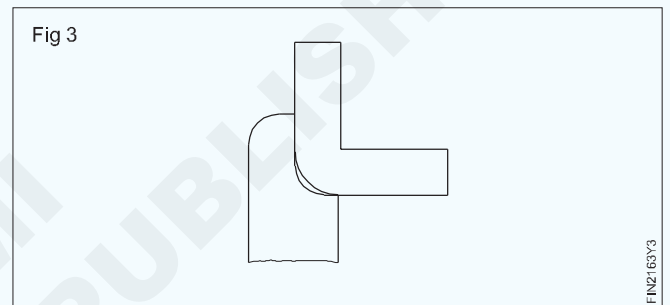

ବ୍ୟାଞ୍ଚ୍ୟ ଗେଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟାଞ୍ଚ୍ୟ ଫାଇଲ୍ ଏବଂ
ଆଡଜଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ।

ସଠିକ୍ ରେଡିଓ ହେଉଛି ଗେଜ୍ ସହିତ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମେଳ ।
(ଚିତ୍ର 5)


ରେଡିଓ ଗେଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ସଫା
କପଡ଼ାରେ ସଫା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଡେଲର ହାଲୁକା
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲଗାନ୍ତୁ ।


© NIMI
NOT TO BE REPUBLISHED

ଡ୍ରଲର ଡ୍ରାଣ୍ଟିଂ | (Sharpening of drills)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଗ୍ରାଭଣ୍ଟିଂ ଟକ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ |
- ପେଡେଷ୍ଟାଲ୍ ଗ୍ରାଭଣ୍ଟିଂରେ ଡ୍ରଲକୁ ଡ୍ରାଣ୍ଟି କରନ୍ତୁ |
- ଡ୍ରଲ ଗେଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଡ୍ରଲ କୋଣ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

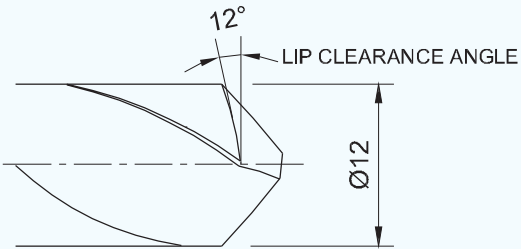

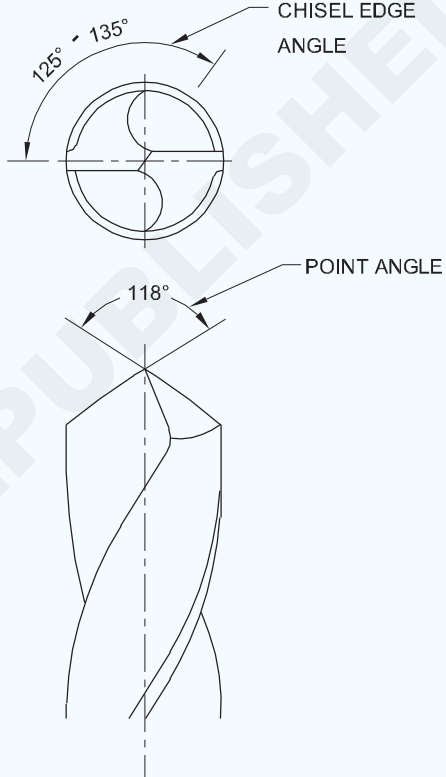

CHECK ANGLE AND LIP LENGTH

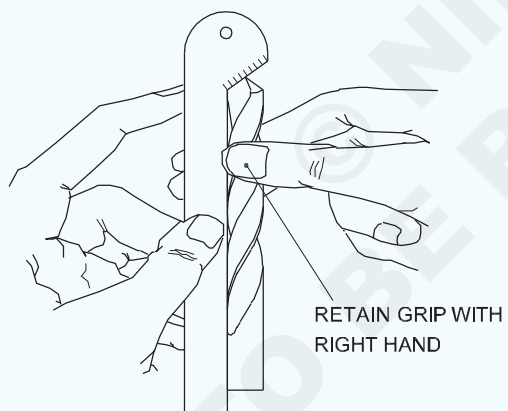

CHECK CUTTING ANGLE WITH DRILL GAUGE

-	-	-	-	-	-	2.1.64
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.
SCALE 1:1					TOLERANCE : ± 30 minutes TIME : 1 Hr	
SHARPENING OF DRILLS					CODE NO : FIN2164E1	

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)

- ଦୁଇ ହାତରେ ସଠିକ୍ ଟୁଲ୍‌ସ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ।
- ଟୁଲ୍ ବିଶ୍ରାମରେ ଡ୍ରିଲ୍ ରଖନ୍ତୁ ।
- ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଚକ ମୁହଁରେ ଏକ ଟିପ୍ ଡ୍ରିଲର କଟିଙ୍ଗ୍ ଧାରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।
- ଚକ ମୁହଁରେ ଡ୍ରିଲକୁ ଚିକେ ମୋଡ଼କୁ ଏବଂ 59 ° ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଟିଙ୍ଗ୍ ଆବଶ୍ୟକ କୋଣରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରନ୍ତୁ ।
- ସେହିପରି ଭାବରେ, କଟିଙ୍ଗ୍ ଧାରର ଲମ୍ବକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ 59 ° ପାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୋଣକୁ ଆବଶ୍ୟକ କୋଣରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରନ୍ତୁ ।

ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବା ସମୟରେ ଡ୍ରିଲ୍ ର ଶଙ୍କରକୁ ଟିକିଏ ଡଳକୁ ଘୁଆନ୍ତୁ ।

ଡ୍ରିଲକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିବାବେଳେ, କଟି ଧାରର ଲମ୍ବ ଏବଂ କୋଣ ସମାନ ହେବା ଉଚିତ ।

- ଡ୍ରିଲ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଗେଜରେ କଟିଙ୍ଗ୍ ଆଙ୍ଗୁଲ୍ ଏବଂ କଟିଙ୍ଗ୍ ଲମ୍ବ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ ।

ଟିପ୍ ଡ୍ରିଲକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଗଗଲ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ।

ଦକ୍ଷତା କ୍ରମ (Skill Sequence)

ଅଫ୍ - ହେଣ୍ଡ ଏବଂ ପେଡେଷ୍ଟାଲ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ସହିତ ହାତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ | (Off - Hand grinding with bench and pedestal grinders)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକ୍‌ଟ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଅଫ୍ - ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହେଉଛି ପଦାର୍ଥ ଅପସାରଣର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ଆକାର କିମ୍ବା ଆକୃତିର ବଡ଼ ସଠିକତା ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ । ଏକ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଚକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦବାଇ ଏହା କରାଯାଇଥାଏ ।

ଅଫ୍ - ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଚାକିରିର କଠିନ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଏବଂ ଚକ୍ରକୁ ପୁନଃ ସଜାଇବା ପାଇଁ କରାଯାଏ ।

ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ।

ପିଟ୍ ।

ଜେନା

ଟିପ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ।

ଏକକ ପଏଣ୍ଟ କଟିଙ୍ଗ୍ ଉପକରଣ ଇତ୍ୟାଦି ।

ଅଫ୍ - ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଏକ ବେଞ୍ଚ କିମ୍ବା ପେଡେଷ୍ଟାଲ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ସହିତ କରାଯାଏ । (ଚିତ୍ର 1 ଏବଂ 2)


ବେଞ୍ଚ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ।

ବେଞ୍ଚ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବେଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଟେବୁଲ୍‌ରେ ଫିଟ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ହାଲୁକା ଡ୍ୟୁଟି କାମ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ।

ପେଡେଷ୍ଟାଲ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ।

ପେଡେଷ୍ଟାଲ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବେଞ୍ଚ (ପେଡେଷ୍ଟାଲ୍) ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଚଟାଣରେ ଲାଗିଥାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକ ଭାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।


ଏହି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର ଏବଂ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଚକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଧାରଣ କରିଥାଏ । ଗୋଟିଏ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍‌ରେ ଏକ କଠିନ - ଶସ୍ୟଯୁକ୍ତ ଚକ ଫିଟ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଚକ । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଚକ ଗାର୍ଡ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ । (ଚିତ୍ର 1 ଏବଂ 2)

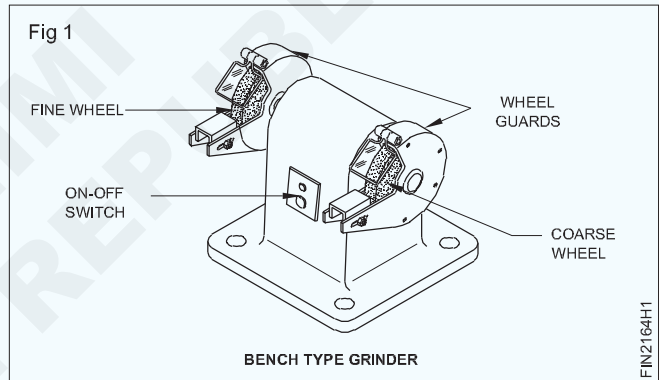

କାର୍ଯ୍ୟର ବାରମ୍ବାର ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଏକ କୁଲାଣ୍ଟ ପାତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ । (ଚିତ୍ର 2)

ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କାର୍ଯ୍ୟ - ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଚକ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ - ବିଶ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ଚକଗୁଡ଼ିକର ଅତି ନିକଟ ସେଟ୍ ହେବା ଜରୁରୀ ।

ଆଖିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଆଖି - ield ଢାଲ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ । (ଚିତ୍ର 2)

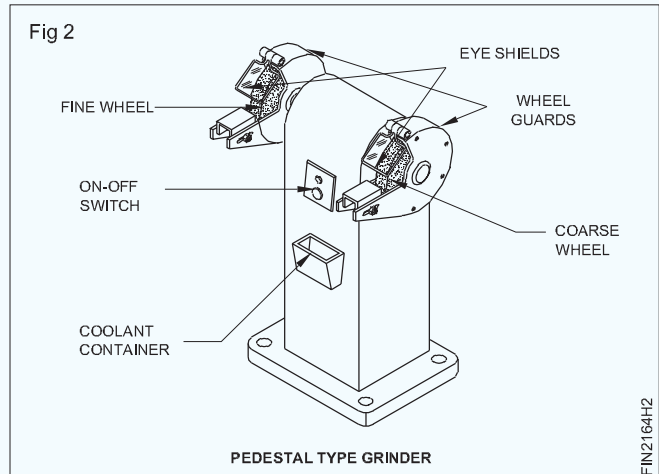

ଏକ ଟୁଇଷ୍ଟ ଡ୍ରିଲକୁ ପୁନଃ sharp ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରନ୍ତୁ | (Re-sharpening a twist drill)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

• ଏକ ବିଷ୍ଣୁ ଡ୍ରିଲକୁ ପୁନଃ - ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରନ୍ତୁ |

ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଣାଳୀ ଗ୍ରହଣ କରି ଏକ ବିଷ୍ଣୁ ଡ୍ରିଲ ଏକ ବେଞ୍ଚ କିମ୍ବା ପେଡେଷ୍ଟାଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସଫଳତାର ସହିତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇପାରିବ |


ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ରର ପୃଷ୍ଠି ସତ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଚକଗୁଡ଼ିକ ପରିଷ୍କାର ପରିଧାନ କରାଯାଇଛି |

ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଡ୍ରିଲ-ବିଶ୍ରାମ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଜାଡି ହୋଇଛି ଏବଂ ଟାଣ କରାଯାଇଛି |

ସୁରକ୍ଷା ଗରମ୍ଭ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ |


ମେସିନ୍ ସାମ୍ବାରେ ଏକ ଆରାମଦାୟକ ସ୍ଥିତିରେ ଛିଡା ହୁଅନ୍ତୁ |

ଆଙ୍ଗୁଠି ଏବଂ ଡାହାଣ ହାତର ପ୍ରଥମ ଆଙ୍ଗୁଠି ମଧ୍ୟରେ ବିନ୍ଦୁରୁ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ length ପ୍ରାୟ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶର ଡ୍ରିଲ ଧରି ରଖନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 1)

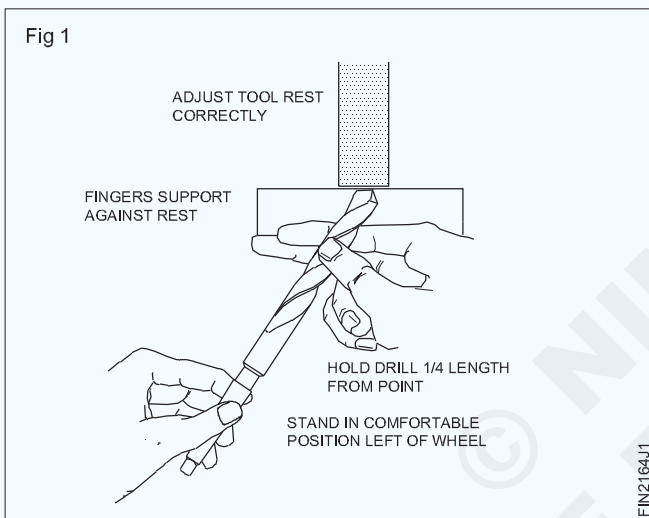

ଉଭୟ କୋଣକୁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖନ୍ତୁ |


ନିଜକୁ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଡ୍ରିଲ ଚକ ମୁହଁକୁ 59° ରୁ 60° କୋଣ କରିଥାଏ | (ଚିତ୍ର 2)

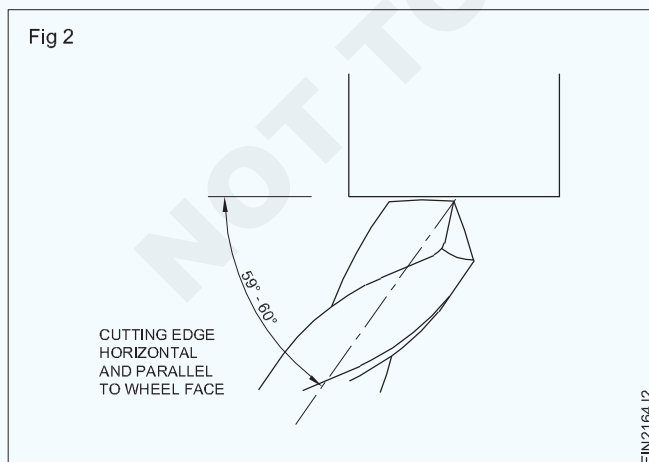

ଡ୍ରିଲ ସ୍ତରକୁ ଧରି ରଖ | ଗୋଟିଏ କଟି ଧାରଟି ଭୂସମାନ୍ତର ଏବଂ ଚକ ମୁଖ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ମୋଡ଼ନ୍ତୁ |

ଡ୍ରିଲର ଶଙ୍କରକୁ ଟିକିଏ ତଳକୁ ଏବଂ ବାମ ହାତରେ ବାମକୁ ସୁଇଚ୍ କରନ୍ତୁ | ଡାହାଣ ହାତ ସାଧନ-ବିଶ୍ରାମରେ ଅଛି |

ଚକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଟିଙ୍ଗ୍ ଧାରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ | ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ, ଶଙ୍କର ଯେପରି ତଳକୁ ଖସିଯାଏ, କଟିଙ୍ଗ୍ ଧାର ଟିକିଏ ଉପରକୁ ଏବଂ ଚକ ମୁଖରୁ ଦୂରରେ ଆସେ | (ଚିତ୍ର 3)

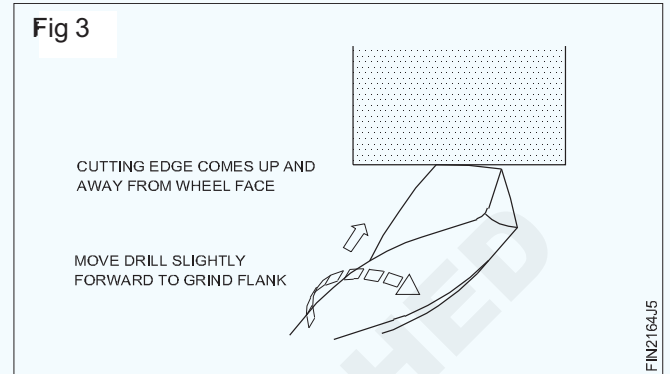

ତୁମ ହାତରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଗ୍ରଗାମୀ ଗତି ପ୍ରୟୋଗ କର |

ଏହା ଏକ ଓଠ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଚକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିନ୍ଦୁର ପାଶ୍ୱର୍ ଆଣିବ |

ଘୁଞ୍ଚିଯିବା, ଘଣ୍ଟା ବୁଲାଇ ଏବଂ ଆଗକୁ ଗତିର ତିନୋଟି ଗତିବିଧିକୁ ସମନ୍ୱୟ କର | ଏହି ଗତିଗୁଡ଼ିକ ଭାରୀ ଗତି ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ | ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଂପାଦିତ ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନେ ଏକ କଟିଙ୍ଗ୍ ଧାର ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ ଯାହାର ସଠିକ୍ ଓଠ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଏବଂ କଟିଙ୍ଗ୍ କୋଣ ଅଛି |

ଏକ ନୂତନ କିମ୍ବା ସଠିକ୍ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଡ୍ରିଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ସ୍ଥିର ଚକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ଗତିବିଧି ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ |

ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ଛୋଟ ଗତି କିପରି ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ |

ଏହା ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ, ଯଦି ଡ୍ରିଲ ବହୁତ ଦୂରରେ ମୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଅନ୍ୟ କଟିଙ୍ଗ୍ ଧାର ଚକ ଚେହେରା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ତଳକୁ ଖସିଯିବ |

ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଳ୍ପ ଧାତୁ ଅପସାରଣ କରି ଗୋଟିଏ ଧାରକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତୁ |


ସମାନ କୋଣ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା |

ଚକ ମୁହଁରୁ ସଫା ହୋଇ ଡ୍ରିଲକୁ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତୁ |

ସ୍ଥିତିକୁ ନ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଡ୍ରିଲକୁ ଓଲଟାନ୍ତୁ | ଏହା ପ୍ରଥମ କଟିଙ୍ଗ୍ ଧାର ସହିତ ସମାନ କୋଣରେ ଚକ ମୁହଁରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାରକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ |

ପୂର୍ବ ପରି ସମାନ ପରିମାଣର ଡ୍ରିଲ ଗତି ବ୍ୟବହାର କରି ଦ୍ୱିତୀୟ କଟିଙ୍ଗ୍ ଧାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିବାକୁ ଅଗ୍ରଗତି କର | ଯେତେବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିଆଯାଏ କିନ୍ତୁ ଯଦୂର ସହିତ, ଡ୍ରିଲ ସମାନ କଟିଙ୍ଗ୍ କୋଣ ସହିତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେବ | ଓଠ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ସଠିକ୍ ଏବଂ ସମାନ ହେବ |

କଟିଙ୍ଗ୍ କୋଣ ସଠିକ୍ (ମୁକୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇଁ 118°), କାଟିବା ଧାରଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଲମ୍ବ ଏବଂ ଓଠ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ସମାନ ଏବଂ ସଠିକ୍ (ପ୍ରାୟ 12°) ଯାଞ୍ଚ

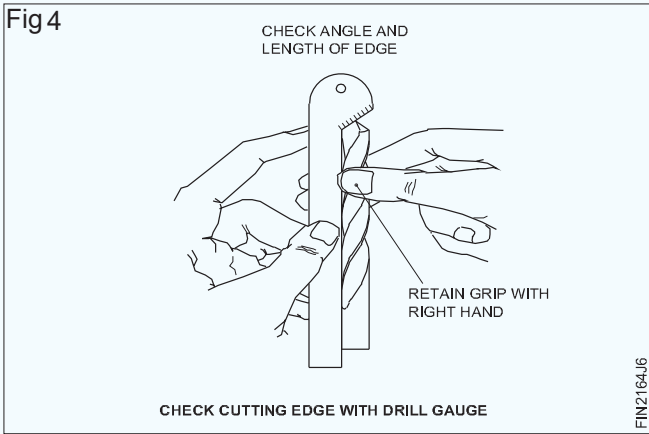

କରିବାକୁ ଏକ ଡ୍ରିଲ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଗେଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 4)

ଡ୍ରିଲକୁ ଚକ ମୁହଁରୁ ଉଠାନ୍ତୁ । ତାହାଣ ହାତରେ ଡ୍ରିଲ ଉପରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ । ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଏପରି ଯାଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯାଅନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ । ପୂର୍ବ ପରି ସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାହାଣ ହାତକୁ ଚୁଲ୍-ରିଷ୍ଟକୁ ଘୁଆନ୍ତୁ ।

ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା କାନ୍ଥ ସହିତ ଡ୍ରିଲ ଶଙ୍ଖରୁ ପୁଣି ବାମ ହାତରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ । ଡ୍ରିଲ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାରେ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ ସମାନ କୋଣରେ ଚକ ମୁହଁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁନର୍ବାର ଖୋଜିବ ।

ଡ୍ରିଲଗୁଡ଼ିକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ ।

ଡ୍ରିଲରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଗ୍ରାଭଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ । କଟିଙ୍ଗ ଧାରକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଯଥେଷ୍ଟ ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ ।

ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ପୁନଃ - ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଚିକ୍ଷା ଡ୍ରିଲ ପରୀକ୍ଷା । (Testing a re-sharpened twist drill for its performance)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- ଗ୍ରାଭଣ୍ଡ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ।

ଏକ ଡ୍ରିଲ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଯାହା ଏକ ଗର୍ତ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୋଳିବା ବ୍ଲାର୍ ପୁନଃ sharp ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇଛି ।

ପ୍ରତି ମିନିଟରେ 25 ରୁ 30 ମିଟର କାଟିବା ବେଗ ଦେବା ପାଇଁ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନର ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ବିପ୍ଲବ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ । ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପୁନର୍ବାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଏକ ଡ୍ରିଲ:

ଏହାର କଟିଙ୍ଗ ଧାରରୁ ଦୁଇଟି ସମାନ ଭାବରେ କୁଞ୍ଚିତ ଚିପ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ (ଚିତ୍ର 1) ।

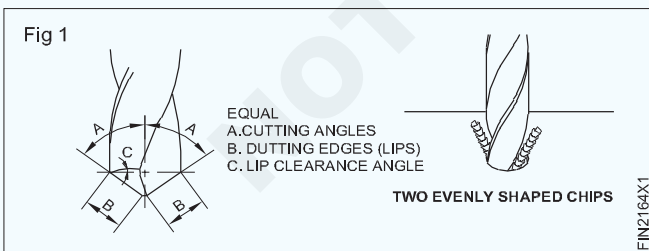


ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ମଧ୍ୟମ ଚାପ ଆବଶ୍ୟକ । ଯେତେବେଳେ ଗାତ ଖୋଳାଯାଇଥାଏ, ଡ୍ରିଲକୁ ମେସିନରୁ ବାହାର କରି ସେହି ଗର୍ତ୍ତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଚେଷ୍ଟା କର ।

ଯଦି ଡ୍ରିଲ କୌଣସି play ଖେଳ ବିନା ଫିଟ୍ ହୁଏ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି (ଚିତ୍ର 2):

- କଟିଙ୍ଗ ଧାର ଏବଂ କୋଣ ସମାନ ।

ଯେତେବେଳେ ଧାରଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ଚିପ୍ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏକ କଠିନ ଗ୍ରାଟ୍ ଚକ ସହିତ ଡ୍ରିଲ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ତଳକୁ ଖସାନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 5)

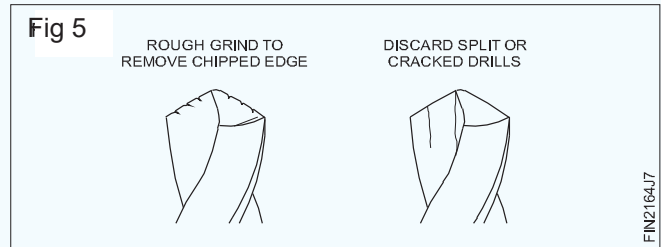


କୌଣସି crack ଫାଟିଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ବିଭାଜିତ ଡ୍ରିଲକୁ ପୁନର୍ବାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ଡ୍ରିଲକୁ ଅଧିକ ଗରମ କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।

ଚକ ଚେହେରା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହାଲୁକା ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ବାରମ୍ବାର ଚକ ମୁହଁର ଧାରକୁ ସଫା କର । ଏହା ଚକ ବ୍ଲାର୍ ଉତ୍ପାଦିତ ବାୟୁ ପ୍ରବାହକୁ ଡ୍ରିଲ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଅଣ୍ଟା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।

ଅଣ୍ଟା ପାଣିରେ ଲିଭାଇ ଏକ ଡ୍ରିଲ୍ କୁ ଶୀଘ୍ର ଅଣ୍ଟା କରିବା ବ୍ଲାର୍ କଟିଙ୍ଗ୍ ଫାଟିଯାଇପାରେ ।

ବହୁତ ଛୋଟ ଡ୍ରିଲଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃ sharp- ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କୌଶଳ ଥାଏ । ଆବଶ୍ୟକ । କଟିଙ୍ଗ କୋଣ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆନୁପାତିକ ଭାବରେ କମ୍ ଗତି ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ।

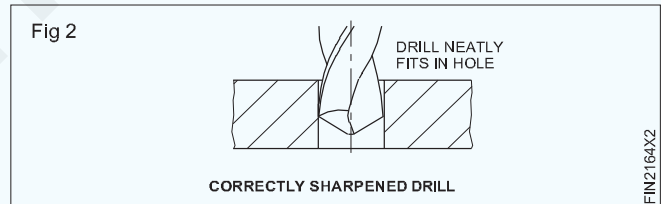


- ଡ୍ରିଲ୍ ସଠିକ୍ ଆକାରର ଏକ ଛିଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

ଗର୍ତ୍ତରେ ଥିବା ଡ୍ରିଲର ଯେକୌଣସି ଖୋଲା ଅର୍ଥ ହେଉଛି (ଚିତ୍ର 3)

- କଟିଙ୍ଗ ଧାରଗୁଡ଼ିକ ଅସମାନ ଲମ୍ବ ଅଟେ ।
- ଡ୍ରିଲ୍ ଏକ ଓସାରିଆ ଛିଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

ଏକ ଡ୍ରିଲ ଯାହା ଅସମାନ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଓଠ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ସହିତ ଗ୍ରାଭଣ୍ଡ ହୋଇଛି ।

- ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ଚାଟର୍ କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ ।
- ଏକ ବାହ୍ୟ ଗର୍ତ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ ।

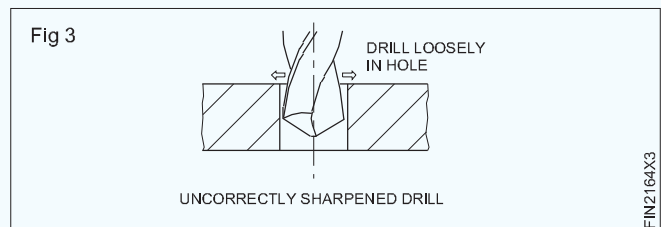

ଅଫ୍ - ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଉପରେ ନିରାପଦ କାମ କରିବା | (Safe working on off - hand grinders)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |
• ଏକ ଅଫ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତୁ |


ଅଫ୍ - ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ କିପରି କାମ କରିବେ?

ଅଫ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ କାମ କରିବାବେଳେ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ |

ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ

ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଟକ ରାକ୍ଷାମାନେ ଅଛନ୍ତି |


ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଗଗଲ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 1)

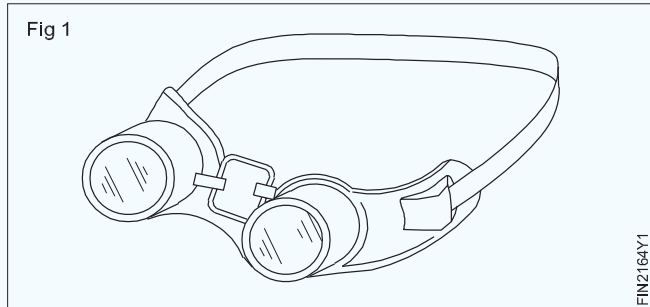

ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ମେସିନର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛିଡା ହୁଅନ୍ତୁ |


ସାଧନକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ୍ କରନ୍ତୁ - ଯଥାସମ୍ଭବ ଟକ ପାଖରେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ |

ସର୍ବାଧିକ ସୁପାରିଶ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବଧାନ ହେଉଛି 2 ମିମି | ଏହା ସାଧନ ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ଟକ ମଧ୍ୟରେ କାମକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ | (ଚିତ୍ର 2)

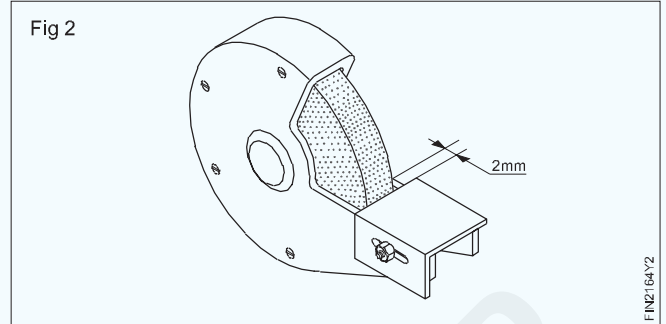

ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଟକ ଉପରେ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ଲୋଡ଼ କିମ୍ବା ଗ୍ଲାଇସ୍ ହୋଇଛି | ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ପୋଷାକ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଟକ | (ଚିତ୍ର 3)

ସତର୍କତା: ଯଦି କୌଣସି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଧ୍ୱନି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ ମେସିନ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ | ଫାଟିଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସଜ୍ଜିତ ଟକଗୁଡ଼ିକ ବିପଜ୍ଜନକ ଅଟେ |

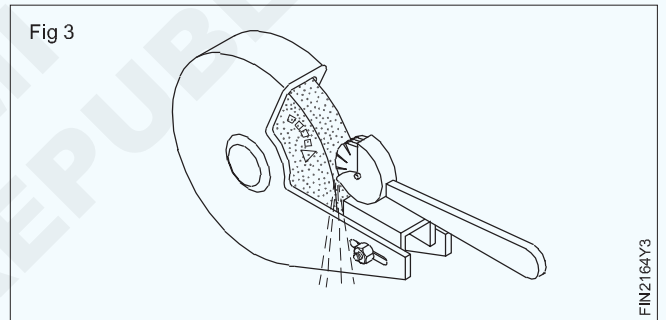


ଏକ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଟକ ପିନ୍ଧିବା | (Dressing a grinding wheel)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |
• ଏକ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଟକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ |

ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଟକଗୁଡ଼ିକ ଲୋଡ଼ କିମ୍ବା ଗ୍ଲାଇସ୍ କରାଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଡ୍ରେସିଂ ଦ୍ୱାରା ସଂଶୋଧିତ ହୁଏ |

ପେଡେଷ୍ଟାଲ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଟକଗୁଡ଼ିକର ପୋଷାକ ଏକ ତାରକା - ଟକ ଡ୍ରେସର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ |

ତାରାର ସଠିକ୍ ସେଟିଂ ପାଇଁ - ଟକ ଡ୍ରେସର, କାର୍ଯ୍ୟ - ବିଶ୍ରାମକୁ ସଜାଡିବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରେସର ପିଭଟଗୁଡ଼ିକ ଟକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ - ବିଶ୍ରାମ | (ଚିତ୍ର 1)

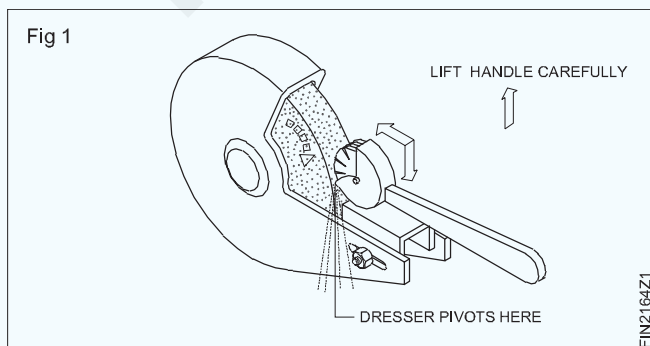

ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲକୁ ଉଠାଇ ଡ୍ରେସରକୁ ଟକ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆଣନ୍ତୁ |

ଯେହେତୁ ଡ୍ରେସର ଷ୍ଟାର - ଟକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେଠାରେ ଏକ ଜଳ୍ ହୋଇପାରେ | କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚାପ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ - ବିଶ୍ରାମ |

ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଟକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଡ୍ରେସରକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଦବାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ମୁହଁକୁ ଘୁଆନ୍ତୁ |


ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମୟରେ ଟକର ଧାରରୁ ବୋହୁକୁ run ନାହିଁ |

କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିମ୍ନ ଚାପକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ - ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ ଉଠାଇବା ସମୟରେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ |

ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ; ଏହା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଟକକୁ ଫାଟିପାରେ | ସମସ୍ତ ଧାରୁ କଣିକା ଅପସାରିତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଚେହେରା ସିଧା ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରେସରକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଟକ ମୁହଁରେ ଘୁଆନ୍ତୁ |

କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ୍ କରନ୍ତୁ - ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଟକକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 2)

Fig 2

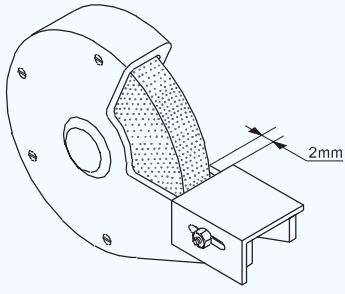


ଏକ ଗ୍ରାଭିଟିଂ ଚକ ପିନ୍ଧିବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଗଗଲ୍ ଏବଂ
ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ । ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ଗ୍ରାଭିଟିଂ
ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛିଡା ହୁଅନ୍ତୁ । ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ସମୟରେ
ହେସରକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ । ଗ୍ରାଭିଟିଂ ଚକ ଉପରେ
ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

କୋଣାର୍କ ମାପ ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ | (Practice use of angular measuring instrument)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଭର୍ତ୍ତିୟ ବେଭେଲ୍ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ଚୀଜ୍ କୋଣ ଏବଂ ଅବତ୍ତ୍ୟାଜ୍ କୋଣ ମାପନ୍ତୁ |

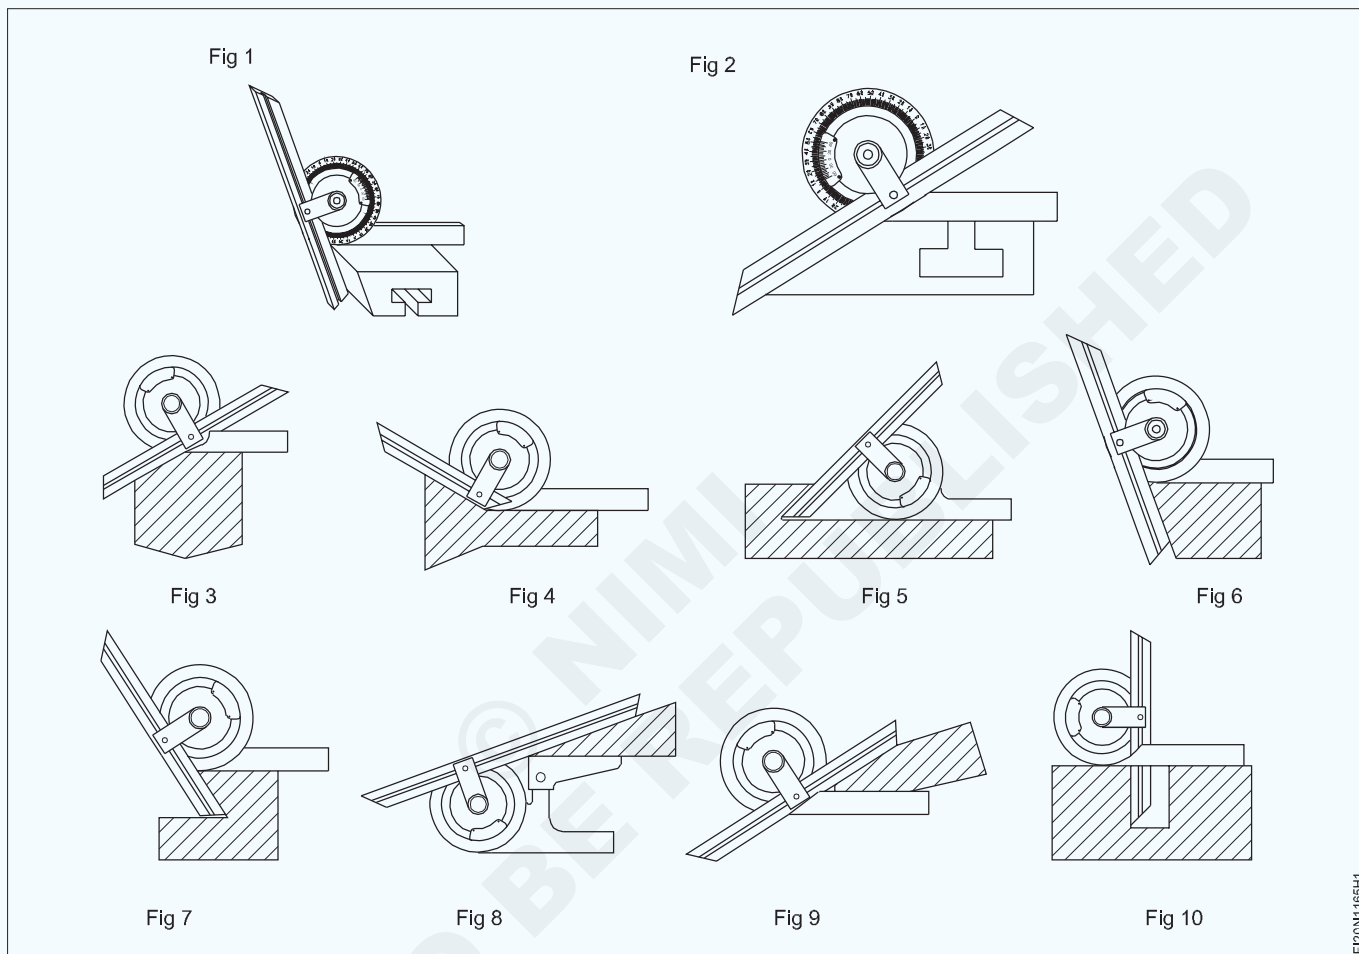

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)

ଟିପ୍ପଣୀ: କୋଣାର୍କ ମାପ ଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଭିନ୍ନ କୋଣାର୍କ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ |

ଭର୍ତ୍ତିୟ ବେଭେଲ୍ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରି ଭିନ୍ନ କୋଣ ମାପନ୍ତୁ |
ଟେବୁଲ୍ 1 ରେ କୋଣ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ |

ଟେବୁଲ୍ - 1

ଉପାଦାନ ନଂ।	କୋଣ ମାପ ହେଲା
1	
2	
3	
4	
5	


ଉପାଦାନ ନଂ।	କୋଣ ମାପ ହେଲା
6	
7	
8	
9	
10	

ଭର୍ନିଅର୍ ବେଭେଲ୍ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ପଢ଼ିବା (Reading of vernier bevel protractor)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଡ୍ରାଫ୍ଟ କୋଣ ସେଟିଂ ପାଇଁ ଭର୍ନିଅର୍ ବେଭେଲ୍ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ପଢ଼ିବା read |
- ଅବରୂପ ଆଙ୍କାଲ୍ ସେଟିଂ ପାଇଁ ଭର୍ନିଅର୍ ବେଭେଲ୍ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ପଢ଼ିବା read |

ଡ୍ରାଫ୍ଟ କୋଣ ପଢ଼ିବା reading ପାଇଁ (ଚିତ୍ର 1) |

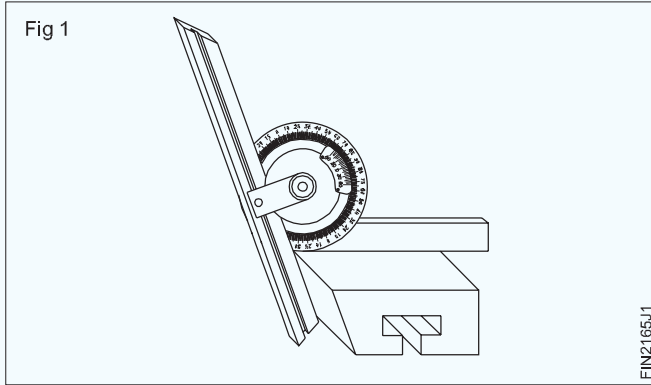

ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍କେଲର ଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ଭର୍ନିଅର୍ ସ୍କେଲର ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପୁରା ଡିଗ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ପଢ଼ିବା read | (ଚିତ୍ର 2)

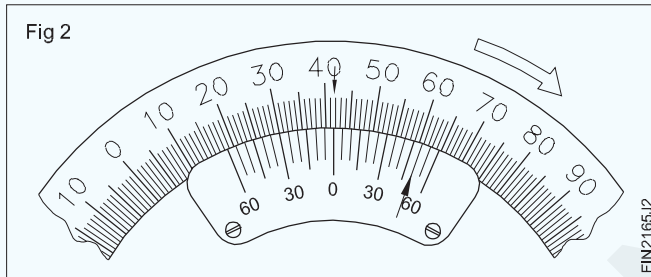

ଭର୍ନିଅର୍ ସ୍କେଲରେ ଥିବା ରେଖା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା କେ scale ଶିକ୍ଷିତ ମୁଖ୍ୟ ସ୍କେଲ ବିଭାଜନ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି ଏବଂ ଏହାର ମୂଲ୍ୟକୁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ |

ଭର୍ନିଅର୍ ସ୍କେଲ ପଢ଼ିବା reading ପାଇଁ, ସର୍ବନିମ୍ନ ଗଣନା ସହିତ ସମକକ୍ଷ ବିଭାଜନକୁ ଗୁଣି କରନ୍ତୁ |


ଉଦାହରଣ: $10 \times 5' = 50'$

ମାପ ପାଇବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପଠନକୁ ସମୁଦାୟ କରନ୍ତୁ = $41^\circ 50'$

ଯଦି ଆପଣ ଆଣ୍ଟିକ୍ଲକ୍ସ୍‌ୱାଇଜ୍ ଦିଗରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍କେଲ ପଢ଼ନ୍ତି read , ଭର୍ନିଅର୍ ସ୍କେଲ ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟରୁ ଆଣ୍ଟିକ୍ଲକ୍ସ୍‌ୱାଇଜ୍ ଦିଗରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ read |

ଯଦି ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ସ୍କେଲକୁ ଘଣ୍ଟା ଦିଗରେ ପଢ଼ନ୍ତି read , ଭର୍ନିଅର୍ ସ୍କେଲ ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟରୁ ଘଣ୍ଟା ଦିଗରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ read |

ଅବରୂପ ଆଙ୍କାଲ୍ ସେଟିଂ ଅପ୍ ପାଇଁ (ଚିତ୍ର 3) |

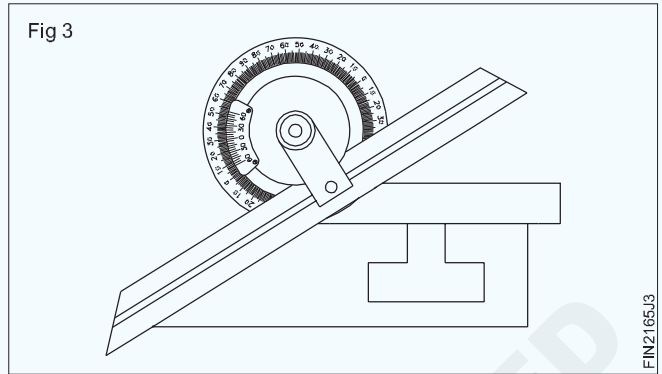


ଭର୍ନିଅର୍ ସ୍କେଲ ପଠନ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିଆଯାଇଛି ଯେପରି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବ୍ଲାର୍ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି | (ଚିତ୍ର 4) ଅବରୂପ କୋଣ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ପଠନ ମୂଲ୍ୟ 180° ରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ |

ପଂ ଡିଗ୍ରୀ $22^\circ 30'$

ମାପ


$180^\circ - 22^\circ 30' = 157^\circ 30'$

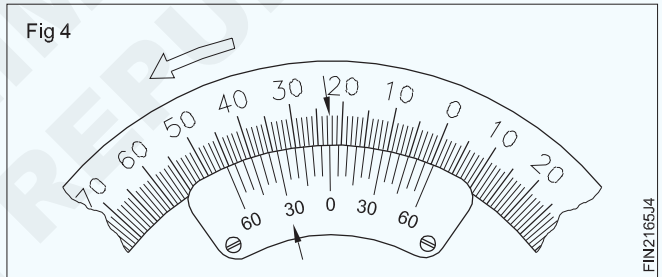

କାଉଣ୍ଟର ସିଙ୍କ, କାଉଣ୍ଟର ବୋର ଏବଂ ରିମ୍ ବିଭାଜିତ ଫିଟ୍ (ତିନୋଟି ଖଣ୍ଡ ଫିଟିଂ) | (Counter sink, counter bore and ream split fit (three piece fitting))

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଟାକିରି ଚିତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ରେଖା ଚିହ୍ନିତ କର |
- ଡ୍ରାଫ୍ଟ, କାଉଣ୍ଟର ସିଙ୍କ, କାଉଣ୍ଟର ବୋର ଏବଂ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଗାତଗୁଡ଼ିକ ପୁନଃ am ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ |
- ଅଂଶ 1 ଏବଂ 2 ରେ ଅତିରିକ୍ତ ଧାତୁକୁ କାଟି କାଢ଼ି remove ଦିଅ |
- ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଆକାର ଏବଂ ଆକୃତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ କର, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭାଜିତ ଫିଟ୍ କର |

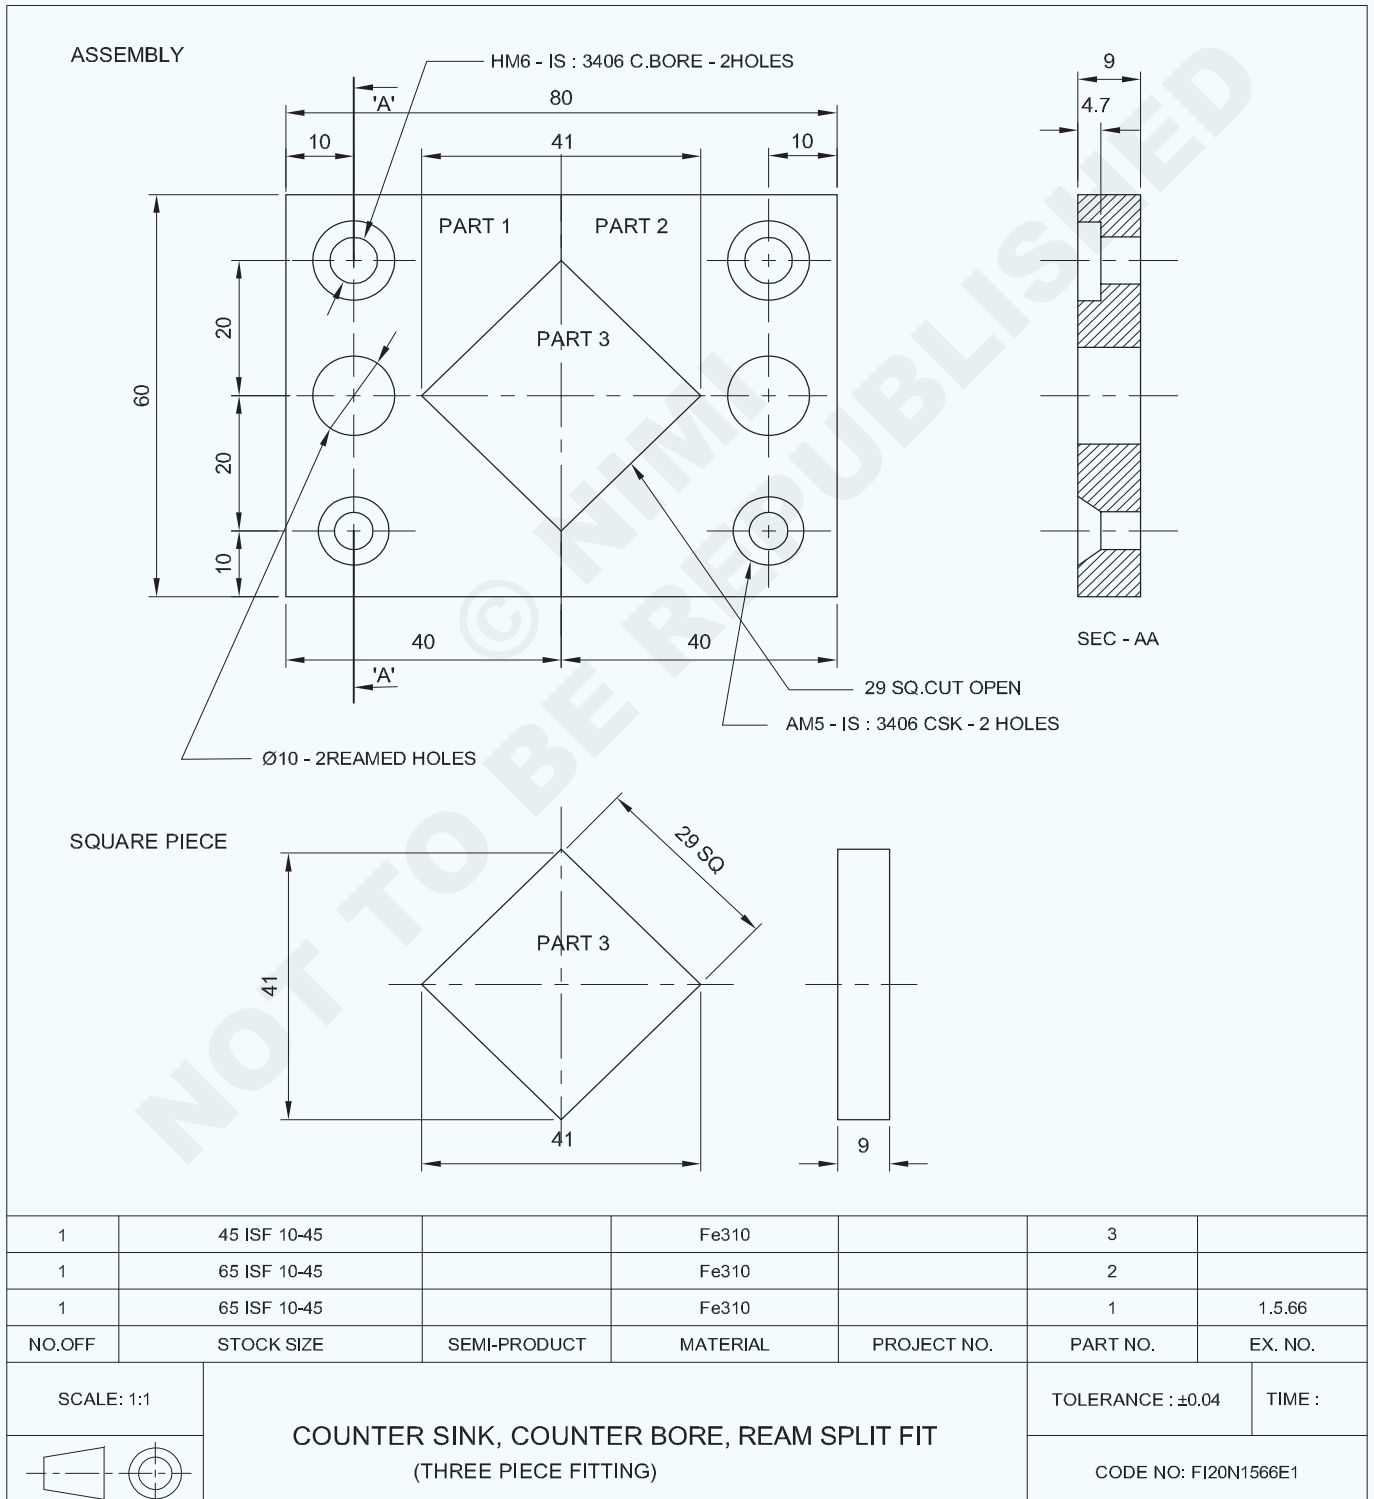

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)

- ଏହାର ଆକାର ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ସମାନ୍ତରାଳତା ଏବଂ p ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଂଶ 1 ଏବଂ 2 ରୁ 60 x 40 x 9 mm, ଅଂଶ 3 ରୁ 29 x 29 x 9mm ଆକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଶେଷ କରନ୍ତୁ ।
- ଚାକିରି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁସାରେ ହୋଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ part1 ଏବଂ 2 ରେ ପଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ଡ୍ରାଲିଂ ମେସିନ୍ ଟେବୁଲରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଲୁଗା ସହିତ କାମ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଲିଂ ଗାତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡ୍ରାଲିଂ ଚକ୍ ଏବଂ ଡ୍ରାଲିଂ ସେଣ୍ଟର ଡ୍ରାଲିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଡ୍ରାଲିଂ ମେସିନ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲରେ ସେଣ୍ଟର ଡ୍ରାଲିଂ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ ।
- ଡ୍ରାଲିଂ ଚକ୍ରେ ୦ 5 ମିମି ଡ୍ରାଲିଂ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡ୍ରାଲିଂ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଛିଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଡ୍ରାଲିଂ କରନ୍ତୁ ।
- ସେହିଭଳି, ଡ୍ରାଲିଂ ଚକ୍ରେ ୦ 5.5, ୦ 6.5 ଏବଂ ୦ 9. 8 ମିଲିମିଟର ଡ୍ରାଲିଂ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ CSK, କାଉଣ୍ଟର ବୋର ଏବଂ ରିମ୍ ଛିଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଡ୍ରାଲିଂ କରନ୍ତୁ ।
- ଡ୍ରାଲିଂ ମେସିନରେ କାଉଣ୍ଟର ସିଙ୍କ ଉପକରଣକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଗଭୀରତାରେ କାଉଣ୍ଟର ସିଙ୍କ ଦୁଇଟି ଛିଦ୍ର ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ସେହିଭଳି, ଡ୍ରାଲିଂ ମେସିନରେ କାଉଣ୍ଟର ବୋର ଟୁଲ୍ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାଉଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଗଭୀରତାରେ ଦୁଇଟି ଛିଦ୍ର ବୋର ।

- ରେଞ୍ଚ ସହିତ ୦ 10 ମିମି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ୦ 9.8 ମିଲିମିଟର ଦୁଇଟି ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଛିଦ୍ରରେ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ ।
- ବେଞ୍ଚ ଭାଇସ୍ ରେ ଭାଗ 1 ଧରି ରଖନ୍ତୁ ।
- ହ୍ୟାକସିଙ୍ଗ୍ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟଧିକ ଧାତୁକୁ କାଟି କାଢି remove ଦିଅ ।
- ଚାକିରି ଚିତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଆକାର ଏବଂ ଆକୃତିର ଫାଇଲ୍ ।
- ସେହିଭଳି, ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଭାଗ 2 ରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କର ।

ଭାଗ - 3

- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ଲାଇନଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାଗ 3 ରେ ସାକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ।
- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଆକାର ଏବଂ ଆକୃତିର ଆକାର ଏବଂ ଆକାରକୁ ଦେଖି ଅତିରିକ୍ତ ଧାତୁକୁ କାଟି କାଢି remove ଦିଅ ।
- ଅଂଶ 1, 2, 3 ସହିତ ମେଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଭାଜିତ ଫିଟ୍ ଭାବରେ ଡିନୋଟି ଖଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ।
- ଚାକିରିର ସମସ୍ତ ପୃଷ୍ଠ ଏବଂ କୋଣରେ ଡି - ବୁର ।
- ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ।

ଦକ୍ଷତା କ୍ରମ | (Skill Sequence)

କାଉଣ୍ଟର ସିଙ୍କ | (Counter sink)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।


- ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର କାଉଣ୍ଟର ଲିଙ୍କ୍ ଛିଦ୍ର ।

କାଉଣ୍ଟର ଲିଙ୍କ୍ ଚୟନ ।


ସ୍କ୍ରୁ ର ଟେପର ମୁଣ୍ଡର କୋଣ ଅନୁଯାୟୀ କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ ଉପକରଣ ଚୟନ କରନ୍ତୁ । କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ୍ ଛିଦ୍ର ପାଇଁ ଟେବୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ମେସିନ୍ ଉପାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ (ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ସମାନ୍ତରାଳ ବଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ) ଏବଂ ଏହାକୁ ବର୍ଗ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।

ମେସିନ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲକୁ ଡ୍ରାଲିଂ ହୋଇଥିବା ଛିଦ୍ର ସହିତ କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ୍ ଆଲାଇନ୍ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 1)

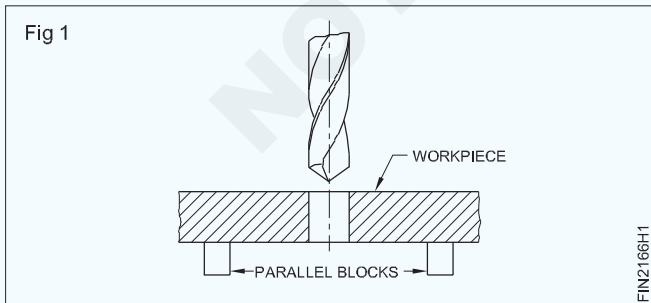

ଡ୍ରାଲିଂ କାଢି ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟକୁ ବିଭିନ୍ନ ନକରି ମେସିନରେ କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ୍ ଟୁଲ୍ ଠିକ୍ କର । (ଚିତ୍ର 2)

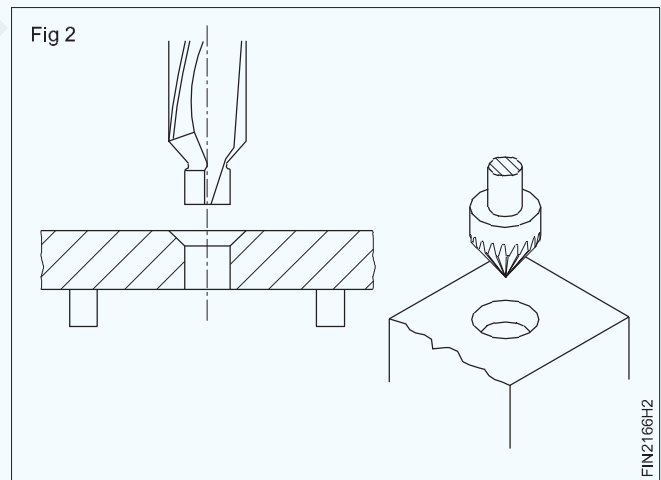


ଡ୍ରାଲିଂ ମେସିନ୍ RPM ର ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ । ସୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।


କାଉଣ୍ଟର ଲିଙ୍କ୍ ର ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ଗତି ବଦଳାନ୍ତୁ ।

(ଖନନ ପାଇଁ କଟି ବେଗର $V = 1/3$)

ସ୍କ୍ରୁ ମୁଣ୍ଡର ମୁଣ୍ଡର ଲମ୍ବ ସହିତ ସମାନ ଗଭୀରତାରେ କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ୍ ଗର୍ଭ । (ଚିତ୍ର 3)

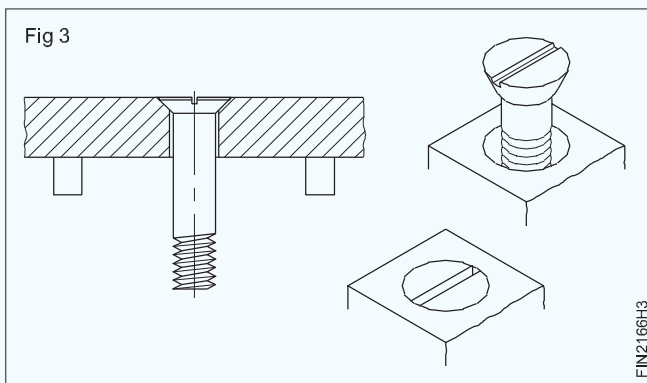

ଉପଯୁକ୍ତ ବସିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କାଉଣ୍ଟରବୋରିଂ ହେତୁ ସହିତ କାଉଣ୍ଟରବୋରିଂ ଗର୍ଭ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 4)

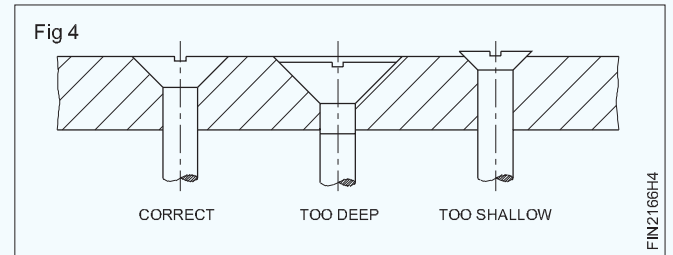

ପ୍ରତିବାଦ (Counterboring)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |


- ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର କାଉଣ୍ଟରବୋର୍ ଗାତଗୁଡ଼ିକ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଏକାଗ୍ର |

କାଉଣ୍ଟର ଆକାରର ଚୟନ |

B.I.S. କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଛିଦ୍ରର ଆକାର ଉପରେ ଆଧାର କରି ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର କାଉଣ୍ଟରବୋରକୁ ସୁପାରିଶ କରେ |

ସ୍ବରୁ ଆକାର ଅନୁଯାୟୀ କାଉଣ୍ଟରବୋର୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ |


ମେସିନ୍ ଭାଇସ୍, ବର୍ଗକୁ ମେସିନ୍ ସ୍ବିଚ୍ଚଲ୍ ଅକ୍ଷରେ ବର୍ଗ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ | ସମାନ୍ତରାଳ କ୍ଲଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 1)

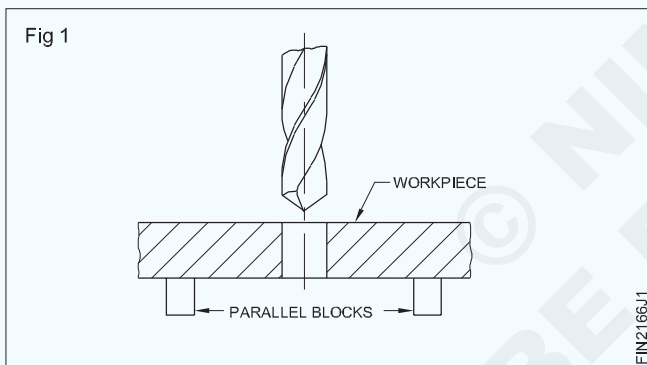

ସଠିକ୍ ବ୍ୟାସ ତ୍ରୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ତ୍ରୁଲ୍ ହୋଲ୍ ଅବସ୍ଥାନର ଅବସ୍ଥାନ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |

ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଛିଦ୍ର ସହିତ ସ୍ବିଚ୍ଚଲ୍ ଅକ୍ଷକୁ ଆଲାଇନ୍ କରନ୍ତୁ | ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ସେଟିଂରେ ତ୍ରୁଲ୍ ଏବଂ କାଉଣ୍ଟରବୋର୍ |

ତ୍ରୁଲ୍ ମେସିନ୍ ସ୍ବିଚ୍ଚଲ୍ରେ କାଉଣ୍ଟରବୋର୍ ତ୍ରୁଲ୍ ମାଡ୍ ଏବଂ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 2)


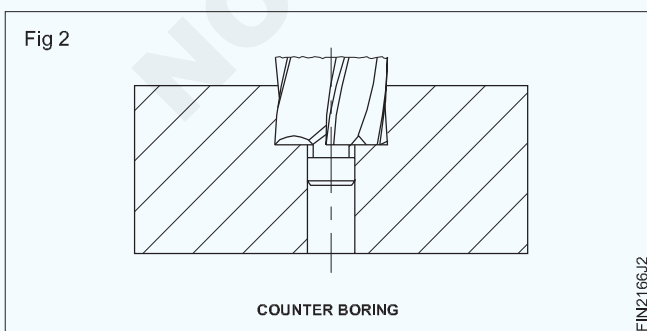


ତ୍ରୁଲ୍ ମେସିନ୍ର ସ୍ବିଚ୍ଚଲ୍ ସ୍ବିଚ୍ ନିକଟତମ ଗଣିତ RPM ରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | ସୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |

$$V = \frac{\pi \times d \times n}{1000}$$

(ତ୍ରୁଲ୍ ପାଇଁ କଟିଙ୍ଗ୍ ଗତିର 1/3 ଭାବରେ 'V' ର ମୂଲ୍ୟକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ)

ସ୍ବରୁହେତର ଘନତାଠାରୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଗଭୀରତାରେ ଗର୍ଭକୁ କାଉଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ (ଡ୍ରମ୍ 3 |

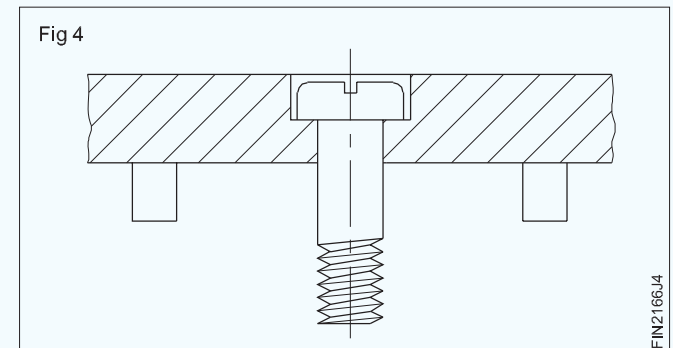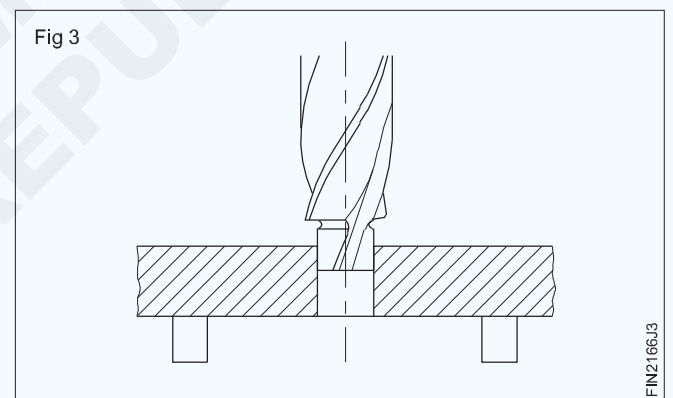

କାଉଣ୍ଟରବୋରର ଗର୍ଭର ଗଭୀରତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗଭୀରତା ବନ୍ଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |

କାଉଣ୍ଟର ହୋଲ୍ଥିବା ଗର୍ଭର ଗଭୀରତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ | (ଗଭୀରତା ଏବଂ ଆସନ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସ୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |

ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିମର୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଗାତଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ | (Reaming drilled holes using hand reamers)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

• ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗାତଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ପିନ ସହିତ ପୁନଃ ଗର୍ଭଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

ପୁନଃନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଡ୍ରିଲ୍ ଆକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା |

ସୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ,


ଡ୍ରିଲ୍ ବ୍ୟାସ = ପୁନଃ amed ଆକାର - (ଆକାର ଓଭରସାଇଜ୍ ଡଲେ)

ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଡ୍ରିଲ୍ ସାଇଜ୍ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଥିବା ଓରିରେ ଆକାର ଅନୁଯାୟୀ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ସାରଣୀ ପାଇଁ ସାରଣୀକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ |


ହାତ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ |

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଅନୁଯାୟୀ ପୁନଃନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଛିଦ୍ର ଖୋଳ |

ମେସିନ୍ ଭାଇସ୍ ଉପରେ ସେଟିଂ କରିବା ସମୟରେ କାମକୁ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 1)

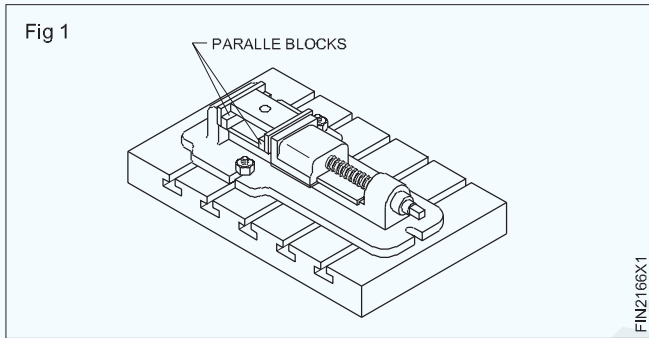

ଗର୍ଭଟି ଚିକିଏ ଶେଷ ହୁଏ | ଏହା ବୁରୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅପସାରଣ କରିଥାଏ, ଏବଂ ପୁନଃ କୁ ଭୂଲମ୍ଭ ଭାବରେ ଆଲାଇନ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ (ଚିତ୍ର 2) | ବେଞ୍ଚ bench ଉପାଧିକ୍ଷରେ କାମ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ | ସମାପ୍ତ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାଇସ୍ କ୍ଲମ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଭୂସମାନ୍ତର ଅଟେ |


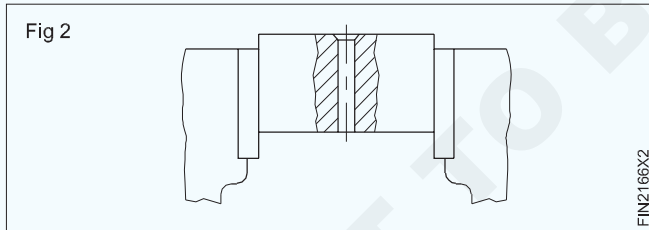


ବର୍ଗ ଶେଷରେ ଟ୍ୟାପ୍ ରେଞ୍ଜକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରିମୋରକୁ ଭୂଲମ୍ଭ ଭାବରେ ଗର୍ଭରେ ରଖନ୍ତୁ | ଏକ ଟେଷ୍ଟା ବର୍ଗ ସହିତ ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ | ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସଂଶୋଧନ କର | ଏକ ସମୟରେ ସାମାନ୍ୟ ତଳକୁ ଟାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଟ୍ୟାପ୍ ରେଞ୍ଜକୁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଦିଗରେ ବୁଲାଇ (ଚିତ୍ର 3) | ଟ୍ୟାପ୍ ରେଞ୍ଜର ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଟାପକୁ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ |

କଟିଙ୍ଗ୍ ତରଳ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ |


ନିମ୍ନ ଟାପକୁ ବଜାୟ ରଖି ଟ୍ୟାପ୍ ରେଞ୍ଜକୁ ଛିର ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଲାଇ

ଓଲଟା ଦିଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହା ପୁନଃ amed ଗର୍ଭକୁ ସ୍କ୍ରାପ୍ କରିବ | (ଚିତ୍ର 4)

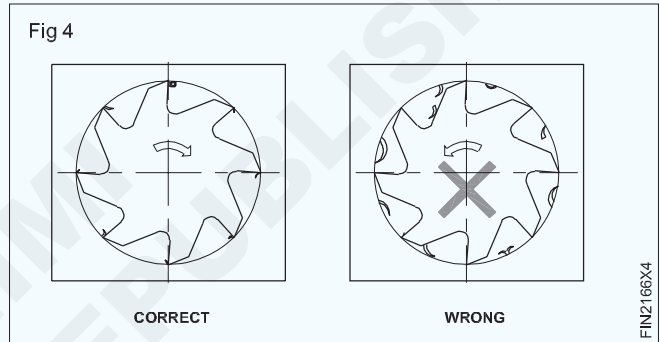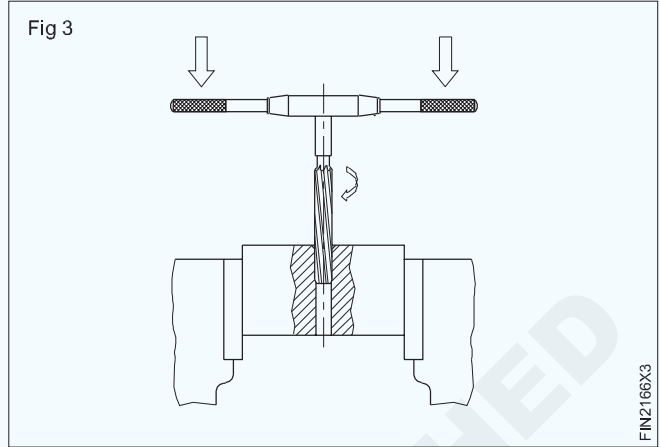

ଗର୍ଭକୁ ପୁନଃ am ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ | ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ରିମୋରର ଟେପର ଲିଡ୍ ଲମ୍ବା ଭଲ ଭାବରେ ବାହାରକୁ ଆସେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ତଳୁ ସଫା ହୁଏ | ରିମୋରର ଶେଷକୁ ଉପାଧିକ୍ଷ ମାରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ |

ରିମର୍ ଛିଦ୍ରରୁ ସଫା ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପର ଟାପ ସହିତ ରିମର୍ କୁ କାଢ଼ନ୍ତୁ Remove | (ଚିତ୍ର 5)

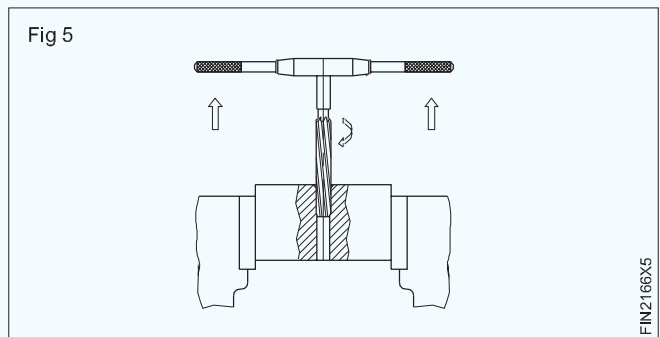


ପୁନଃ amed ଗର୍ଭର ତଳଭାଗରୁ ବୁରୁଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରନ୍ତୁ |

ଗର୍ଭକୁ ସଫା କର | ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ପିନ ସହିତ ସଠିକ୍ତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

ଗର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ଧ ଗର୍ତ୍ତ ଦେଇ ଡ୍ରଲ୍ କରନ୍ତୁ | (Drill through hole and blind holes)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଭର୍ନିୟର ଉଚ୍ଚତା ଗେଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଡ୍ରଲ୍ ଗାତ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ |
- ଡ୍ରଲିଂ ମେସିନ୍‌ରେ ସଠିକ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଛିଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଡ୍ରଲ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଅନ୍ଧ ଛିଦ୍ର ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଗଭୀରତା ଦଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଆବଶ୍ୟକ ଗଭୀରତା ଆକାରରେ ଅନ୍ଧ ଛିଦ୍ର ଖୋଳନ୍ତୁ |

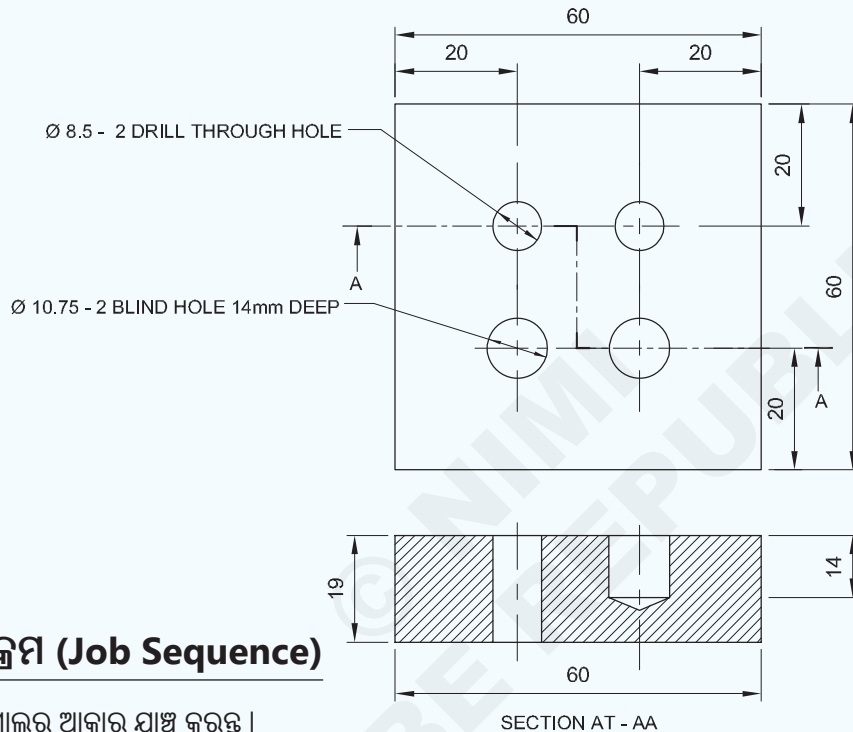

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)

- କଞ୍ଚାମାଲର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ସମାନ୍ତରାଳତା ଏବଂ p ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଧାତୁକୁ 60 x 60 x 19 mm ଆକାରରେ ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଶେଷ କରନ୍ତୁ |
- ଭର୍ନିୟର କାଲିପର ସହିତ ଟେଷ୍ଟା ବର୍ଗ ଏବଂ ଆକାର ସହିତ ସମତଳତା ଏବଂ ବର୍ଗତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଭର୍ନିୟର ଉଚ୍ଚତା ଗେଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ମାର୍କିଂ ମିଡିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡ୍ରଲ୍ ଛିଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ |
- ସେଣ୍ଡର ପଞ୍ଚ 90 ° ବ୍ୟବହାର କରି ଡ୍ରଲ୍ ଛିଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ପିଚ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଡ୍ରଲିଂ ମେସିନ୍ ଟେବୁଲରେ କାମକୁ ଧରି ରଖନ୍ତୁ |
- ଡ୍ରଲ୍ ହୋଲ୍ ସେଣ୍ଡରରେ ସେଣ୍ଡର ଡ୍ରଲ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଡ୍ରଲ୍ ଚକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡ୍ରଲିଂ ମେସିନ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲରେ ୦ 6 ମିମି ଡ୍ରଲ୍ ଏବଂ ଉଭୟ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଛିଦ୍ର ପାଇଁ ପାଇଲଟ୍ ଛିଦ୍ର ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ hole 8.5 ମିମି ଡ୍ରଲ୍ ଏବଂ ଗାତ ମାଧ୍ୟମରେ ଡ୍ରଲ୍ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ |
- Ø 10.5 ମିଲିମିଟର ଡ୍ରଲ୍ ଏବଂ 14 ମିଲିମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଅନ୍ଧ ଛିଦ୍ର ଖୋଲନ୍ତୁ |
- ଟାକିରିର ସମସ୍ତ କୋଣରେ ଡି - ବୁର୍ |
- ଏକ ପତଳା କୋର୍ ଡେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ |

—	65 ISF 20 - 65	—	Fe310	—	—	1.5.67	
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.	
SCALE 1:1		DRILL THROUGH HOLE AND BLIND HOLES				TOLERANCE : ± 0.04	TIME :
						CODE NO : FI20N1567E1	


ଅନ୍ଧ ଗାତ ଖୋଳିବା | (Drilling blind holes)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଗଭୀରତା ଷ୍ଟପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆବଶ୍ୟକ ଗଭୀରତାରେ ଅନ୍ଧ ଛିଦ୍ର ଖୋଳିବା |

ଅନ୍ଧ ଗଭୀରତା ଗଭୀରତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ପଦ୍ଧତି |

ଅନ୍ଧ ଛିଦ୍ର ଖୋଳିବାବେଳେ, ଡ୍ରିଲର ଫିଡ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଧିକାଂଶ ମେସିନ୍ ଏକ ଗଭୀରତା ବନ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଷ୍ଟିପଲର ନିମ୍ନ ଗତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ। (ଚିତ୍ର 1)

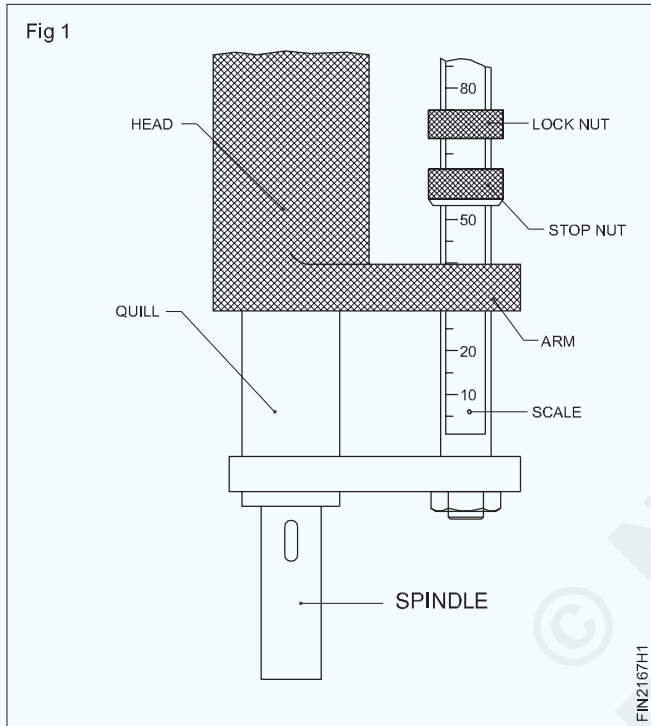


ଅଧିକାଂଶ ଗଭୀରତା ବନ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ର୍ୟର ରହିବ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଷ୍ଟିପଲର ଅଗ୍ରଗତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ |

ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ଧ ଗଭୀରତା ସହନଶୀଳତା mm। Mm ମିମି ସଠିକତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଏ |

ଅନ୍ଧ ଛିଦ୍ର ଖୋଳିବା ପାଇଁ ସେଟିଂ |

ଅନ୍ଧ ଗଭୀରତା ପାଇଁ - ଗଭୀରତା ସେଟିଂ ପାଇଁ, ପ୍ରଥମେ କାର୍ଯ୍ୟ ମେସିନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଏବଂ ଗଭୀରତା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ |

ଡ୍ରିଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାସ ଗଠନ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଡ୍ରିଲ୍ | ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଠନକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 2)

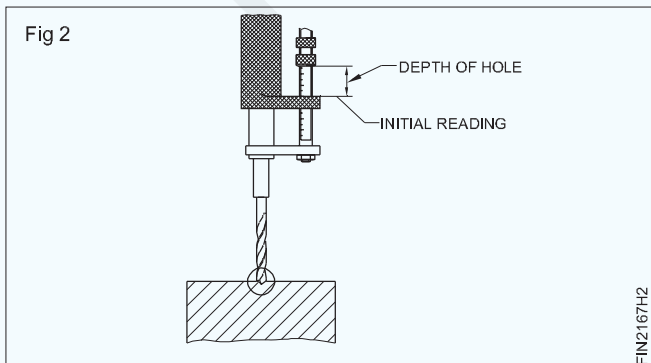


ଖୋଳିବାକୁ ଥିବା ଅନ୍ଧ ଗଭୀରତା ଗଭୀରତାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଠନ ଯୋଡନ୍ତୁ |

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଠନ ଗଭୀରତା ଗଭୀରତା = ସେଟିଂ |

ସ୍କେଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଆବଶ୍ୟକ ସେଟିଂ ପାଖରେ ଷ୍ଟପ୍ ଆଡଜଷ୍ଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଟିଂକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ ନହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ ବାଦାମକୁ ଟାଣନ୍ତୁ |

ମେସିନ୍ ଆରମ୍ଭ କର ଏବଂ ଡ୍ରିଲ୍ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ | ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟପ୍ ବାଦ ବାହୁରେ ପହଞ୍ଚେ, ଅନ୍ଧ ଗଭୀରତା ଆବଶ୍ୟକ ଗଭୀରତାରେ ଖୋଳାଯାଏ। (ଚିତ୍ର 3)

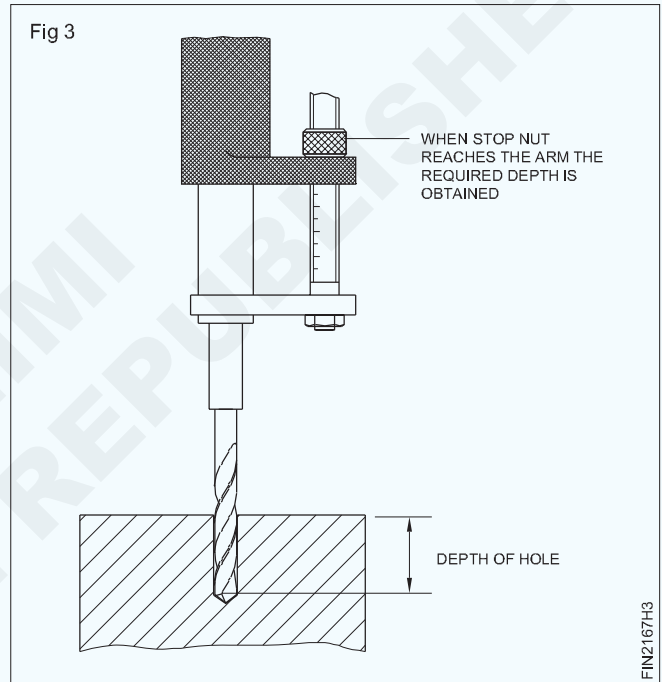


ଡ୍ରିଲିଂ କରିବା ସମୟରେ, କଟିଙ୍ଗ୍ ଫୁଲୁଇଡ୍ ଦ୍ଵାରା ଚିପ୍ସ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଗଭୀରତା ବାରମ୍ବାର ଡ୍ରିଲ୍ ଛାଡିଦିଅ |

ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସାଇଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ୟାପ୍ ସହିତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂତା ଗଠନ କରନ୍ତୁ (ଛିଦ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ଧ ଛିଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ) | (Form internal threads with taps to standard size (through holes and blind holes))

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଟ୍ୟାପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ |
- ବେଞ୍ଚ ଭାଇସରେ ଟାକିରି ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଟ୍ୟାପ୍ ସେଟ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ |
- ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟାପ୍ ରେଞ୍ଜ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂତା ଏବଂ ଅନ୍ଧ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ କାଟିଦିଅ |

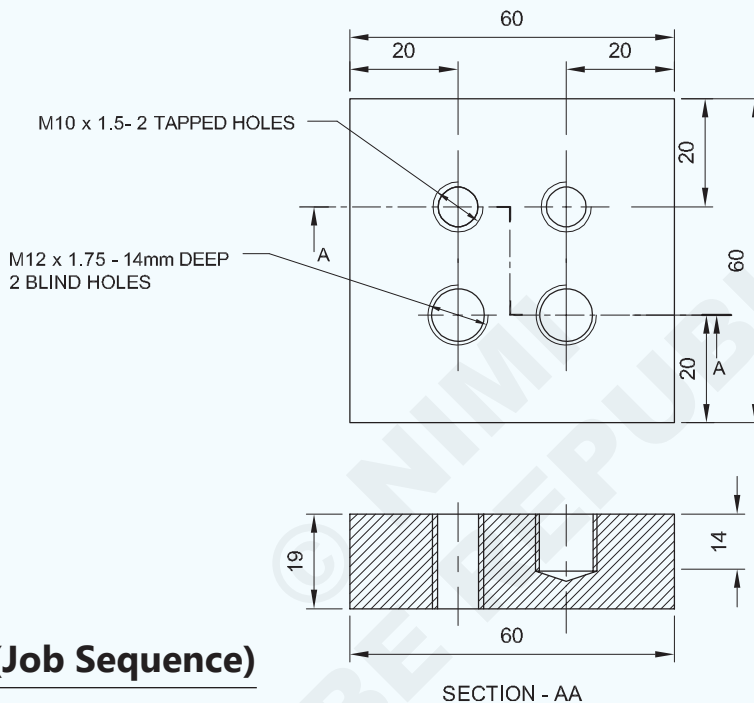

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)

- ଗର୍ଭ ଦେଇ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂତା କାଟି |
- ଏହି ବ୍ୟାୟାମ ପାଇଁ Ex.No 1.5.67 ର କାର୍ଯ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |
- ବେଞ୍ଚ ଭାଇସରେ ଟାକିରି ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଟ୍ୟାପ୍ ରେଞ୍ଜରେ M 10 ପ୍ରଥମେ ଟ୍ୟାପ୍ ଫିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗର୍ଭରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂତା କାଟନ୍ତୁ |
- ସେହିପରି ଭାବରେ, M 10 ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଟ୍ୟାପ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ରେଞ୍ଜରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂତା ଗଠନ ପାଇଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂତାକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ |
- ଛିଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂତାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ |
- ଅନ୍ଧ ଗର୍ଭରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂତା କାଟି |
- ଯଦି ଅନ୍ଧ ଛିଦ୍ରରୁ ଏହାକୁ ଓଲଟାଇ କାଠ ପୃଷ୍ଠରେ ଟିକିଏ ଟ୍ୟାପ୍ କରି ଧାତୁ ଟିପ୍ପ ବାହାର କରନ୍ତୁ |
- ଟ୍ୟାପ୍ ରେଞ୍ଜରେ M 12 ପ୍ରଥମ ଟ୍ୟାପ୍ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଏକ ଗଭୀରତା ଷ୍ଟପ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ 14 ମିଲିମିଟର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଦୂରତାକୁ ପ୍ରଥମ ଟ୍ୟାପ୍ ଉପରେ ଏକ ମେଲକ ବାଦକୁ ସ୍ଥର କରନ୍ତୁ |

2		→ EX.NO.1.5.88	Fe310	—	—	—	
1		EX.NO.1.5.67 ←	Fe310	—	—	1.5.68	
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.	
SCALE 1:1		FORM INTERNAL THREADS WITH TAPS TO STANDARD SIZE (THROUGH HOLES AND BLIND HOLES)				TOLERANCE : ±0.04	TIME :
						CODE NO : FI20N1568E1	

- ଅନ୍ଧ ଗର୍ଭରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂତାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଗଭୀରତା 14 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଟନ୍ତୁ ।
- ଧାତୁ ଚିପ୍ପୁକୁ ବାହାର କର, ଯଦି ଥ୍ରେଡେଡ୍ ଅନ୍ଧ ଛିଦ୍ରରୁ ।
- ସେହିପରି ଭାବରେ, ଟ୍ୟାପ୍ ରେଞ୍ଜରେ M 12 ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଟ୍ୟାପ୍ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଥ୍ରେଡ୍ କାଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂତ୍ର ଗଠନ କରନ୍ତୁ ।
- ଥ୍ରେଡେଡ୍ ଗର୍ଭକୁ ବୁର ବିନା ସଫା କର ।

- ଅନ୍ୟ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଅନ୍ଧ ଗର୍ଭରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂତା କାଟିବା ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ ।
- ସ୍କରୁଙ୍ଗ୍ କରି M10, ଏବଂ M12 ମେଲକ ବୋଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ଥ୍ରେଡେଡ୍ ଛିଦ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ତେଲର ପତଳା କୋଟ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଚାପ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ସୂତା କାଟିବା ସମୟରେ କଟିଙ୍ଗ୍ ତରଳ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ୟାପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଗାତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥ୍ରେଡିଂ | (Internal threading of through holes using hand taps)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥ୍ରେଡିଂ ପାଇଁ ଟ୍ୟାପ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଆକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ।
- ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ୟାପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂତା କାଟନ୍ତୁ ।


ଟ୍ୟାପ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଆକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ।

ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂତା କାଟିବା ପାଇଁ, ଗର୍ଭର ଆକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ (ଡ୍ରିଲ୍ ଆକାର) । ଏହାକୁ ସୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଗଣନା କରାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ଟ୍ୟାପ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଆକାରର ଟେବୁଲରୁ ଚୟନ କରାଯାଇପାରିବ ।

ପ୍ରଣାଳୀ

ଆବଶ୍ୟକ ଟ୍ୟାପ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଆକାରରେ ଛିଦ୍ର ଖୋଳ ।

ଟ୍ୟାପ୍ ଆଲାଇନ୍ କରିବା ଏବଂ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଟାପ୍ଟର ବେବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ । (ଚିତ୍ର 1)

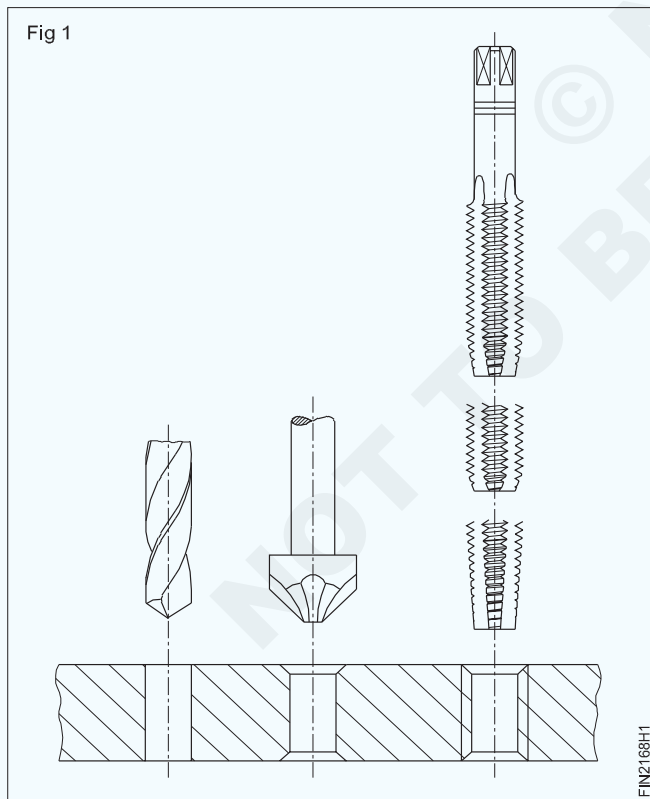


କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ firm ଭାବରେ ଏବଂ ଭୂସମାନ୍ତରାଳରେ ରଖନ୍ତୁ । ଉପରିଭାଗ ଉପ-ଜହ୍ନର ସ୍ତରଠାରୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଟ୍ୟାପ୍ ଆଲାଇନ୍ କରିବା ସମୟରେ ଏହା କି ob ଶସି ବାଧା ବିନା ଏକ ଚେଷ୍ଟା ବର୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

ଉପରିଭାଗରେ ସମାପ୍ତ ପୃଷ୍ଠକୁ ଧରି ରଖିବାବେଳେ ନରମ ଜହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ରେଞ୍ଜରେ ପ୍ରଥମ ଟ୍ୟାପ୍ (ଟେପର ଟ୍ୟାପ୍) ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ।

ବହୁତ ଛୋଟ ଏକ ରେଞ୍ଜ ଟ୍ୟାପ୍ ଟର୍ନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ କରିବ । ବହୁତ ବଡ଼ ଏବଂ ଭାରୀ ଟ୍ୟାପ୍ ରେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ ଟ୍ୟାପ୍‌କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଭବ ଦେବ ନାହିଁ ।


Fig 2

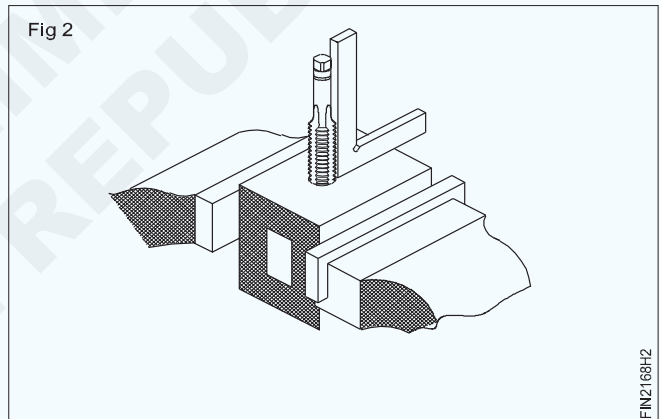

ଏକ ଭୂସମାନ୍ତର ସମତଳ ରେଞ୍ଜକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ଟାପ୍ଟର ଗର୍ଭରେ ଟ୍ୟାପ୍‌କୁ ଭୁଲମ୍ଭ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ ।


ଛିର ତଳକୁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂତା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ୟାପ୍ ରେଞ୍ଜକୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦିଗରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଲନ୍ତୁ । ଟ୍ୟାପ୍ ରେଞ୍ଜକୁ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 3)

Fig 3

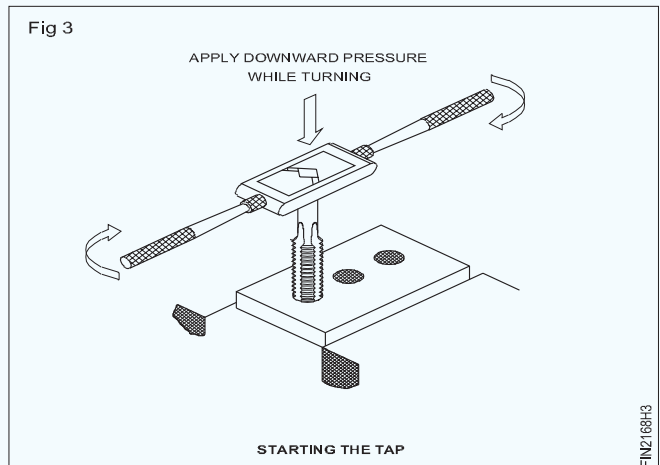


ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଥ୍ରେଡ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ, ଟ୍ୟାପ୍ ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟାଘାତ ନକରି ଟ୍ୟାପ୍ ରେଞ୍ଜକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ।


ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଟ୍ୟାପ୍ ଭୁଲମ୍ ଅଟେ । ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ଟେଷ୍ଟ ବର୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 4)

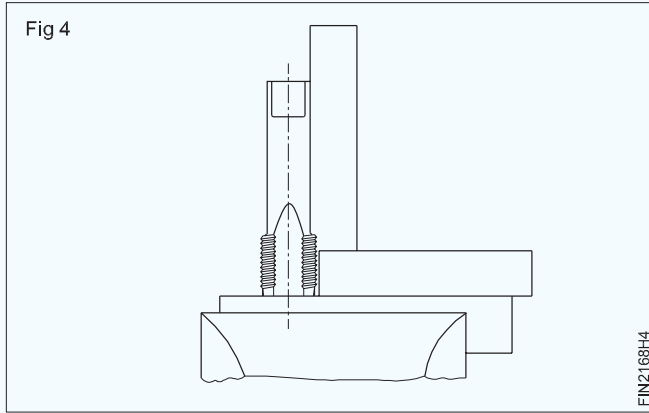

ପରସ୍ପରକୁ 90 ° ଟେଷ୍ଟ ବର୍ଗକୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 5)

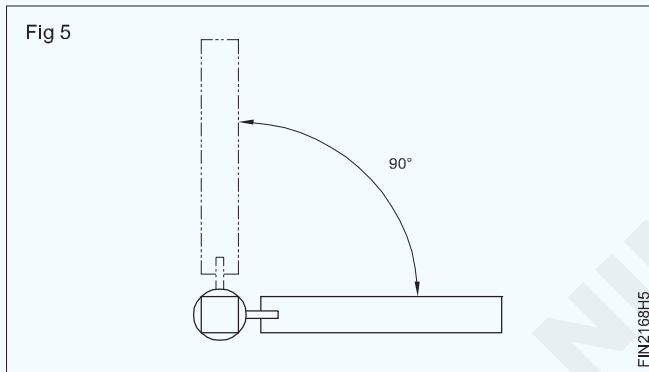

ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସଂଶୋଧନ କର । ଟ୍ୟାପ୍ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ଟାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏହା କରାଯାଇଥାଏ । (ଚିତ୍ର 6)

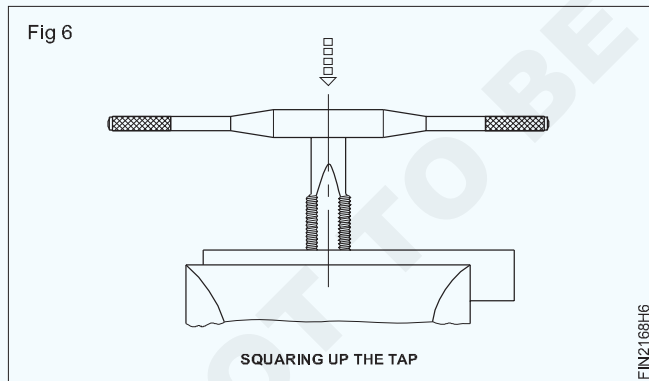

ଟ୍ୟାପ୍‌କୁ ଟର୍ନ୍ ମୋସନ୍ ନ ଦେଇ କବାପି ପାର୍ଶ୍ୱ ଟାପ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।


ଏକ ଟେଷ୍ଟ ବର୍ଗ ସହିତ ପୁନର୍ବାର ଟ୍ୟାପ୍ ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ଟ୍ୟାପ୍ ରେଞ୍ଜକୁ ଫିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଟ୍ୟାପ୍ ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟାଘାତ ନକରି ଟାଣନ୍ତୁ ।

ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଟର୍ନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।


ଟ୍ୟାପ୍ ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମ କିଛି ଟର୍ନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସଂଶୋଧିତ ହେବା ଉଚିତ । ଏହା ପରେ ସୁତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏହା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ଟ୍ୟାପ୍ ଭୁଲମ୍ ଭାବରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବା ପରେ, କୌଣସି down ଡଲକୁ ଟାପ ନକରି ରେଞ୍ଜ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲଗୁଡ଼ିକର ଶେଷକୁ ଧରି ରେଞ୍ଜକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ବୁଲାନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 7)

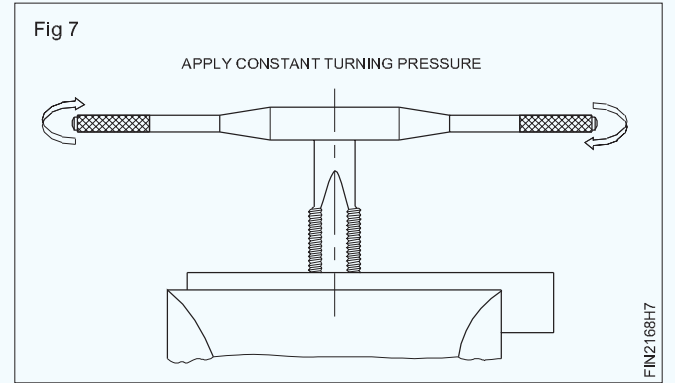

ରେଞ୍ଜକୁ ବୁଲାଇବାବେଳେ, ଗତିବିଧି ଭଲ ସନ୍ତୁଳିତ ହେବା ଉଚିତ । ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେକୌଣସି extra ଅତିରିକ୍ତ ଟାପ ଟ୍ୟାପ୍ ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ଏବଂ ଟ୍ୟାପ୍ ଭାଙ୍ଗିପାରେ ।

ସୂତା କାଟିବା ଜାରି ରଖ । ଟିପ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପଛକୁ, କ୍ୱାର୍ଟର ଟର୍ନ୍ । (ଚିତ୍ର 8) ଯେତେବେଳେ ଗତି ପାଇଁ କିଛି ବାଧା ଅନୁଭବ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ପଛକୁ ବୁଲ ।

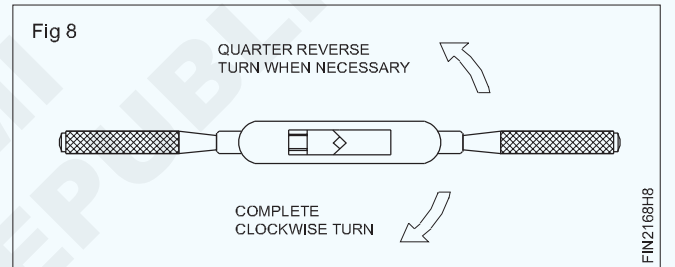

ସୂତା କାଟିବା ସମୟରେ ଏକ କଟିଙ୍ଗ ଡରଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।


ଥ୍ରେଡ୍ ଥ୍ରେଡ୍ ହୋଇଥିବା ଛିଦ୍ର ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂତାକୁ କାଟିଦିଅ ।

ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ପୁରୁ ଟ୍ୟାପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଶେଷ ଏବଂ ସଫା କର । ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ପୁରୁ ଟ୍ୟାପ୍ କୌଣସି thread ସୂତ୍ର କାଟିବା ନାହିଁ ଯଦି ଟ୍ୟାପ୍ ଗର୍ଭରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ।

ଏକ ବ୍ରଶ୍ ସହିତ କାମରୁ ଟିପ୍ ବାହାର କରନ୍ତୁ ।

ଏକ ମେଲକ ସ୍କ୍ରୁ ସହିତ ଥ୍ରେଡ୍‌ଡ୍ ଛିଦ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ଏକ ବ୍ରଶ୍ ସହିତ ଟ୍ୟାପ୍ ସଫା କର ଏବଂ ଏହାକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖ (ଚିତ୍ର 9) ।

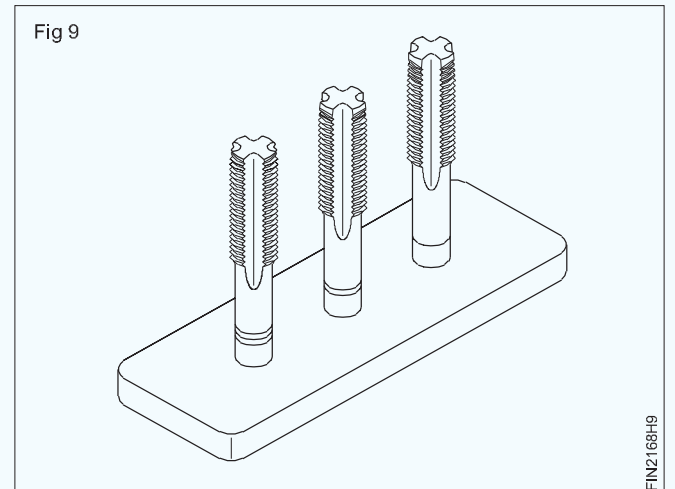

ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ୟାପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥ୍ରେଡିଂ ଅନ୍ଧ ଛିଦ୍ର | (Internal threading blind holes using hand taps)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ୟାପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂତା କାଟିବେ |

ଏକ ଅନ୍ଧ ଗର୍ତ୍ତ ଖୋଳିବା |

ଡ୍ରିଲ୍ ସାଇଜ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟେବୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଟ୍ୟାପିଂ ଡ୍ରିଲ୍ ଆକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର |

ଗଭୀରତା ବନ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଅନ୍ଧ ଛିଦ୍ର ଖୋଳ | ଟ୍ୟାପିଂ ଛିଦ୍ରର ଗଭୀରତା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂତାର ଗଭୀରତାଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ | (ଚିତ୍ର 1)

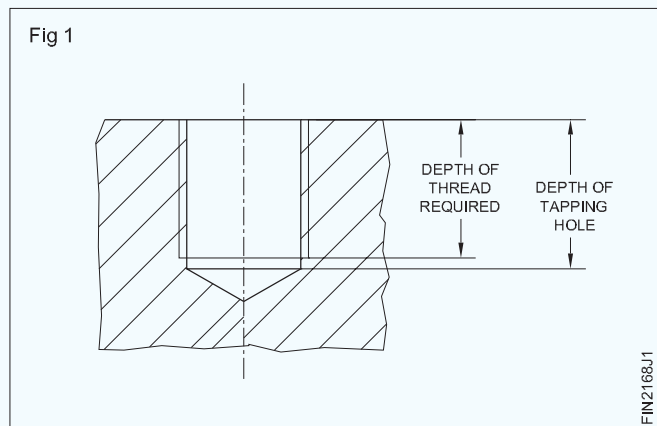


ଥ୍ରେଡିଂ ପାଇଁ ପ୍ରଣାଳୀ |

ଧାତୁ ଚିପ୍, ଯଦି ଥାଏ, ଅନ୍ଧ ଗର୍ତ୍ତରୁ ଏହାକୁ ଓଲଟା କରି କାଠ ପୃଷ୍ଠରେ ସାମାନ୍ୟ ଟ୍ୟାପ୍ କରି ବାହାର କରନ୍ତୁ |


ଚିପ୍ସକୁ ଉତାଲ ସଫା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ |

ଏକ ଗଭୀରତା ଷ୍ଟପ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରଥମ ଟ୍ୟାପ୍ ଉପରେ ଏକ ମେଲକ ବାଦକୁ ସ୍ବରୁ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 2)

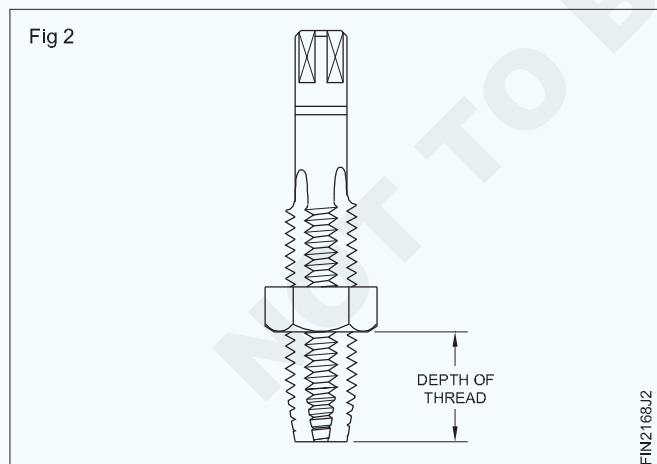


ବାଦାମ ପ୍ଲେଟ୍ ପୃଷ୍ଠକୁ ଛୁଇଁବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧ ଗର୍ତ୍ତକୁ ଥ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତୁ |

ଏକ ଟଟାଣ ଏବଂ ବଙ୍କା ତାର ବ୍ୟବହାର କରି ବାରମ୍ବାର ଛିଦ୍ରରୁ ଚିପ୍ସ ବାହାର କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 3)

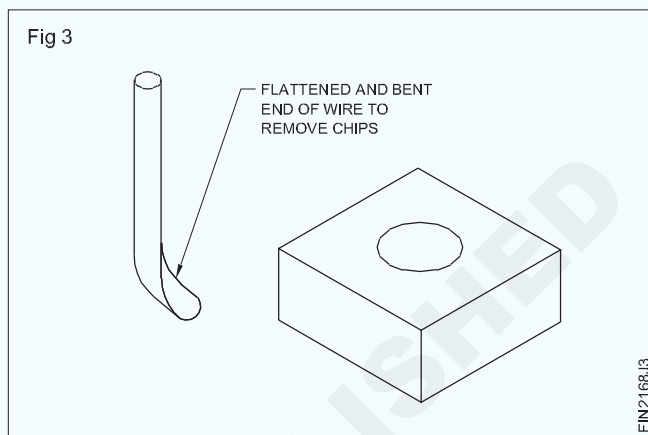

ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ବଟମିଂ ଟ୍ୟାପ୍ ସହିତ ଗର୍ତ୍ତକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବା ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ | ସୂତାର ଗଭୀରତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଦାମ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 4)

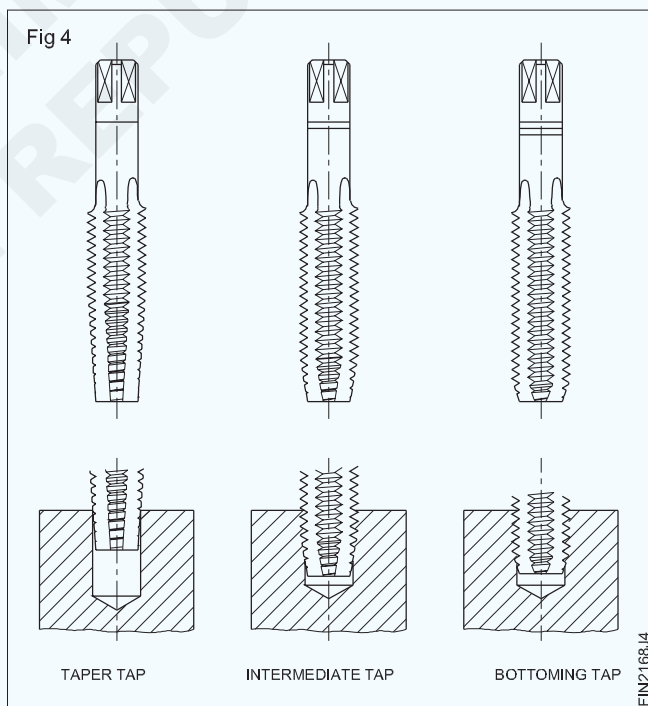


ଷ୍ଟଡ୍ ଏବଂ ବୋଲ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ | (Prepare studs and bolt)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |


- ଷ୍ଟଡ୍ ଏବଂ ବୋଲ୍ଟ ପାଇଁ ବାହ୍ୟ ଯୁଗା କାଟିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଆକାର ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଷ୍ଟଡ୍ ଏବଂ ବୋଲ୍ଟର ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାମଫିର |
- ଷ୍ଟଡ୍ ଏବଂ ବୋଲ୍ଟରେ ବାହ୍ୟ ଯୁଗା କାଟିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଲମ୍ବ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ |
- ଷ୍ଟଡ୍ ଏବଂ ବୋଲ୍ଟରେ ଡାଏ ଏବଂ ଡାଏ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବାହ୍ୟ ଯୁଗା କାଟିଦିଅ |
- ସ୍କ୍ରୁ ପିଚ୍ ଗେଜ୍ ଏବଂ ମେଲ ଖାତୁରା ବାଦାମ ବ୍ୟବହାର କରି ବାହ୍ୟ ଯୁଗାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

TASK 1

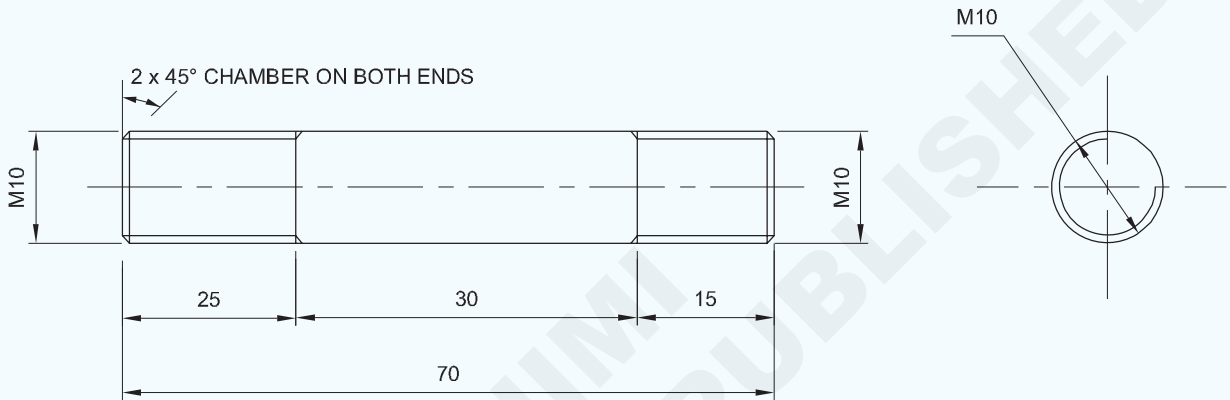

TASK 2

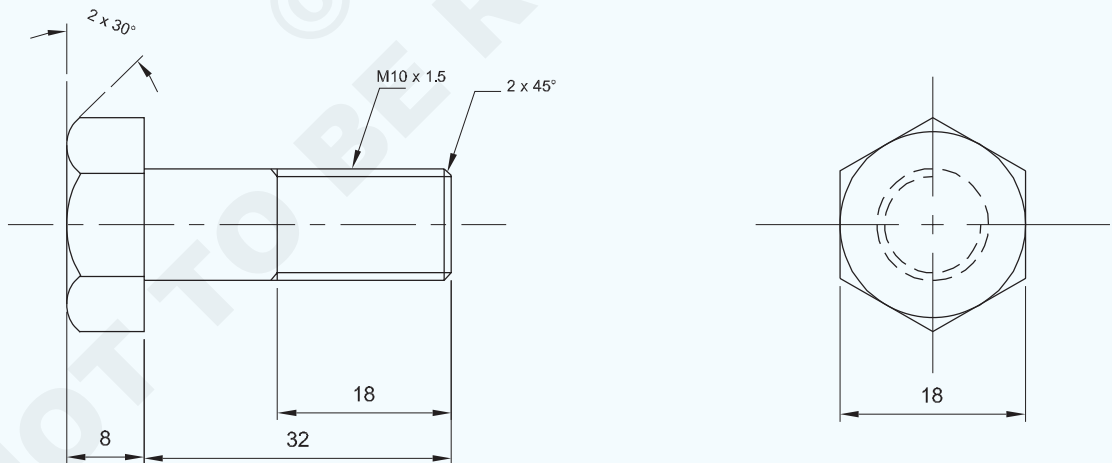

 1	HEX A/F 18 - 45	→ 1.5.88	Fe310	—	2	1.5.69	
1	Ø10 - 75	→ 1.5.88	Fe310	—	1	1.5.69	
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.	
SCALE NTS		PREPARE STUDS AND BOLT				TOLERANCE : ±0.04	TIME :
						CODE NO : FI20N1569E1	

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)


ଚାକ୍ଷୁଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ |

- କଞ୍ଚାମାଲର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- round 10 mm x 70 mm ଲମ୍ବ ଆକାରକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଲାକାର ରତ୍ନକୁ ସମତଳତା ଏବଂ ବର୍ଗତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ବାହ୍ୟ ସୂତାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ round 9.85 ମିଲିମିଟର ଖାଲି ଆକାରରେ ରାଉଣ୍ଡ ରଡ୍ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଗୋଲାକାର ରତ୍ନର ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡରେ 2 mm x 45 ° ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇଲ୍ ଚାମ୍‌ଫର୍ |
- ଚାକିରିର ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ପୃଷ୍ଠରେ ମାର୍କିଂ ମିଡିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ବାହ୍ୟ ସୂତାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଦୈର୍ଘ୍ୟ length ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ |
- ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଭାଇସ୍ କ୍ଲମ୍ପ୍ ସହିତ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ବାଟିକୁ 90 ° ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଟ୍ରାଏ ବର୍ଗ ସହିତ 90 ° ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ଡାଏ ଷ୍ଟକ୍ରେ M10 ସର୍ଜିକାଲ୍ ବିଭାଜନ ଡାଏ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ବିଭାଜିତ ଡାଏକୁ ସିଲିଣ୍ଡର ରାଉଣ୍ଡ ରତ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖି ଏବଂ ବାହ୍ୟ ସୂତାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଜାନୀ ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ବିରୋଧୀ ଦିଗରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରି ବାହ୍ୟ ସୂତାକୁ କାଟିଦିଅ |

- ଡେ ଷ୍ଟକ୍ ଉପରେ ଚାପକୁ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରୁଡ୍ ଖାଲିରେ ଡାଏକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ଚିହ୍ନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଡାଏକୁ ଓଲଟା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଜାନୀ ଦିଗରେ ବୁଲନ୍ତୁ |
- ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରି, ଚିତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବାହ୍ୟ ସୂତାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଲମ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଟନ୍ତୁ |
- ସୂତାକୁ ସଫା କର ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍କ୍ରୁ ପିଚ୍ ଗେଜ୍ ଏବଂ ମେଲ ଖାଉଥିବା ବାଦାମ ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କର |
- ଯଦି ବାଦାମ ବାହ୍ୟ ସୂତା ସହିତ ଫିଟ୍ ହୋଇନଥାଏ, ତେବେ ବିଭାଜିତ ଡାଏ ଷ୍ଟକ୍ ବାହ୍ୟ ସ୍କ୍ରୁଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡି ଧୀରେ ଧୀରେ କଟର ଗଭୀରତା ବଢ଼ାନ୍ତୁ increase ଏବଂ ସୂତ୍ରର ପିଚ୍ ସଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୂତା କଟାକୁ ଗଭୀର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାଦାମ ଏବଂ ସ୍କ୍ରୁ ପିଚ୍ ଗେଜ୍ ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ସେହିପରି, ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ରତ୍ନର ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଥେଡ୍ କଟିଙ୍ଗ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଲମ୍ବରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍କ୍ରୁ ପିଚ୍ ଗେଜ୍ ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ବାଦାମ ସହିତ ମେଲ କରନ୍ତୁ |
- ସୂତାକୁ ସଫା କର ଏବଂ ବିନା ବର୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ କର ଏବଂ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କର |



ପଦାର 2: ବୋଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ |

- ଏହାର ଆକାର ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ଷୋହଲ ରତ୍ନକୁ ଫ୍ଲାଟନେସ୍ ଏବଂ ବର୍ଗାକାରତା ଲେଥ୍ ରେ size 10 mm x 40 mm ଦୈର୍ଘ୍ୟ length ବଜାୟ ରଖିବା |
- ଚାକିରି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଷୋହଗାଳିଆ ହେଡ୍ ବୋଲ୍ ଖାଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ମାର୍କିଂ ମିଡିଆ ଏବଂ ମାର୍କ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ସ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ |
- ଡର୍ ପଞ୍ଚ 60 ° ବ୍ୟବହାର କରି ସାକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 1)

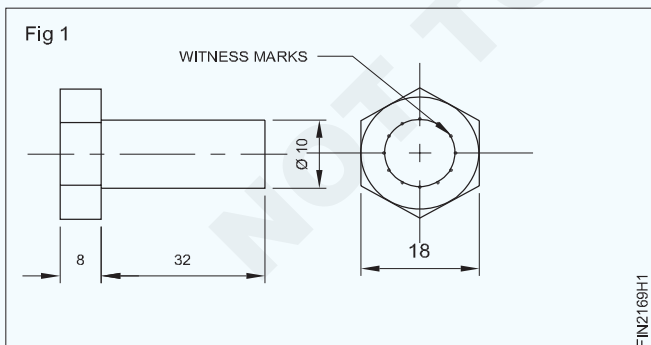

- ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅତିରିକ୍ତ ଧାତୁକୁ କାଟି କାଢି remove ଦିଅ |
- ବାହ୍ୟ ସୂତା କାଟିବା ପାଇଁ ଷୋହଗାଳିଆ ରଡ୍ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ଖାଲି ଆକାର $\varnothing 9.9$ mm x 18 mm ଲମ୍ବ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ |
- (ଚିତ୍ର 2)
- ଷୋହଗାଳିର ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାମ୍‌ଫର୍ 2 mm x 45 ° |

- ଷୋହଗାଳିଆ ହେଡ୍ ବୋଲ୍‌କୁ ବେଞ୍ଚ ଭାଇସ୍ ରେ 90 ° ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଭାଇସ୍ କ୍ଲମ୍ପ୍ ସହିତ ଧରି ରଖନ୍ତୁ |
- ଡାଏ ଷ୍ଟକ୍ରେ M10 split die ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ବିଭାଜିତ ଡାଏକୁ ଷୋହଗାଳିଆ ହେଡ୍ ବୋଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଖାଲି ଶେଷରେ ଡାଏ ଷ୍ଟକ୍ ସହିତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ସୂତା କାଟିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଜାନୀ ଦିଗ ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ବିରୋଧୀ ଦିଗରେ ବୁଲନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 3)

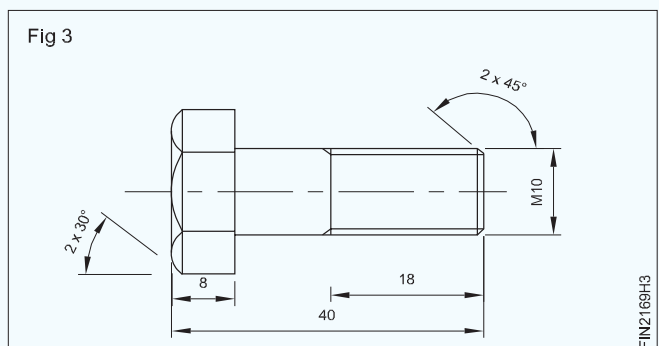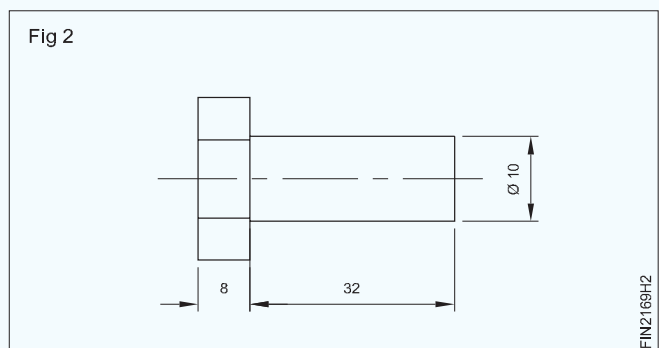

- ବାହ୍ୟ ସୂତା କାଟିବା ସମୟରେ ଷୋଡଶାଳିଆ ହେଡ଼ ବୋଲ୍ଟକୁ ଖାଲିକୁ 90° ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ଡେ ସ୍କ୍ରୱ୍ ଉପରେ ଚାପକୁ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାକିରି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ବାହ୍ୟ ସୂତା କାଟନ୍ତୁ ।

- ସ୍କ୍ରୁ ପିଚ୍ ଗେଜ୍ ଏବଂ ମେଲୁଥିବା ବାଦାମ ସହିତ ସୂତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ସୂତାକୁ ସଫା କର ଏବଂ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କର ।

ସୂତା କାଟିବା ସମୟରେ ଏକ କଟିଙ୍ଗ ଲବ୍ରିକାଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ଦକ୍ଷତା କ୍ରମ | (Skill Sequence)

ମରିବା ବ୍ୟବହାର କରି ବାହ୍ୟ ଥ୍ରେଡିଂ | (External threading using dies)



ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- ଡିଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବାହ୍ୟ ସୂତା କାଟନ୍ତୁ ।

ଖାଲି ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ଖାଲି ଆକାର = ଥ୍ରେଡ୍ ଆକାର - $0.1 \times$ ପିଚ୍ ଥ୍ରେଡ୍ ।


ଡାଏକୁ ଡାଏସ୍କ୍ରେ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାଏର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଡାଇସ୍କ୍ କ୍ଲେପ୍ ବିପରୀତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 1)

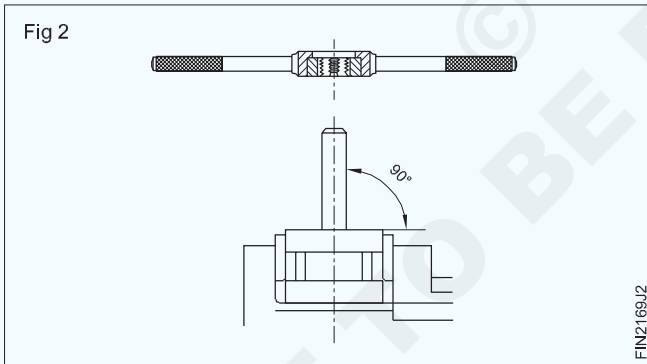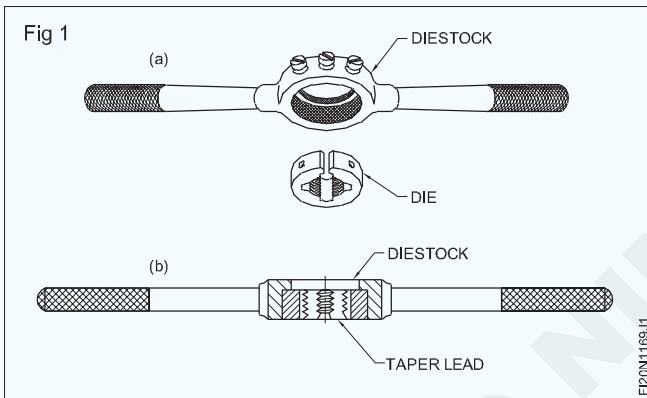

ଭାଇସ୍ ରେ ଏକ ଭଲ ପଛା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାଇସ୍ କ୍ଲମ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।


ଉପାଧ୍ୟାୟ ଉପରେ ଖାଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ - କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ସୂତ୍ରର ଲମ୍ବ ।

କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ରଖନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 3)

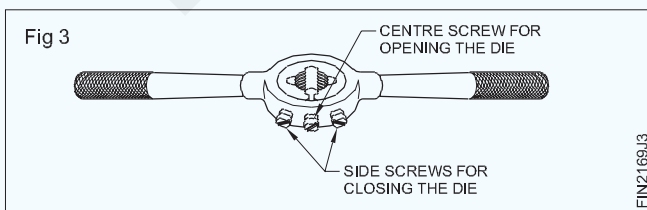


ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଡାଏସ୍କ୍ ର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ସ୍କ୍ରୁକୁ ଟାଣିବା ଦ୍ୱାରା ମରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲା ଅଛି । (ଚିତ୍ର 4)

ବୋଲ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଲାଇନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଗ, ବର୍ଗ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 5)

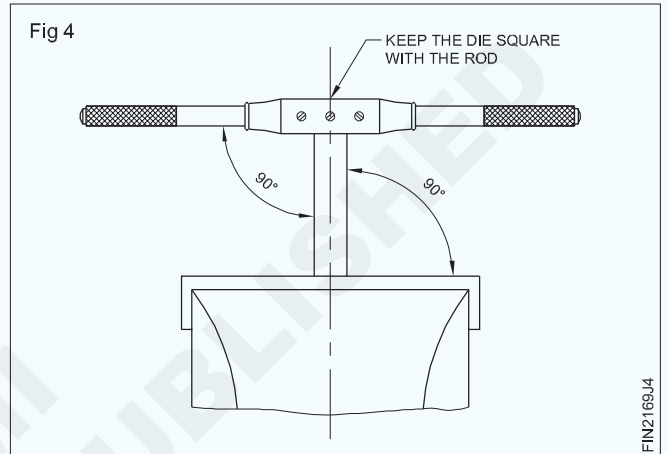

ଡାଏସ୍କ୍ ଉପରେ ସମାନ ଭାବରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୋଲ୍ଟ ଖାଲିରେ ମରିବାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା clock ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ବୁଲାଇ ଦିଗକୁ ବୁଲନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 5)

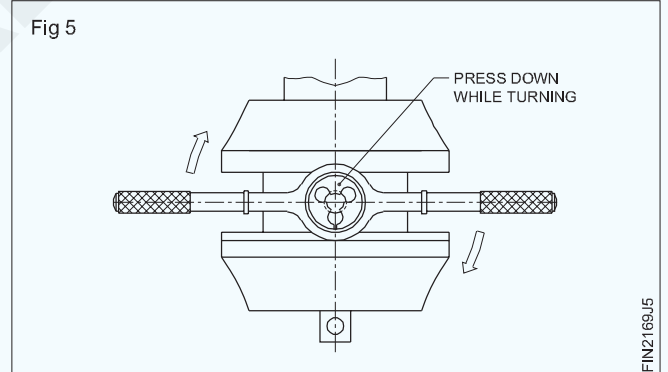

ଟିପ୍ପ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଟନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଦୂରତା ପାଇଁ ମରିକୁ ଓଲଟା କରନ୍ତୁ ।

ଏକ କଟିଙ୍ଗ ଲବ୍ରିକାଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ବାହ୍ୟ ସ୍କ୍ରୁଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡି ଧୀରେ ଧୀରେ କଟର ଗଭୀରତା ବଢ଼ାନ୍ତୁ ।

ଏକ ମେଲୁଥିବା ବାଦାମ ସହିତ ସୂତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ବାଦାମ ମେଲ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଟିବା ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ ।


ଏକ ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗଭୀରତା ସୂତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ । ଏହା ମଧ୍ୟ ମରିବାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ ।

ଟିପ୍ପକୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ଏବଂ ସୂତାକୁ ନଷ୍ଟ ନକରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଡାଏକୁ ସଫା କର ।

ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସାଇଜ୍ ସହିତ ମରିବା ସହିତ ବାହ୍ୟ ସୂତା ଗଠନ କରନ୍ତୁ | (Form external threads with dies to standard size)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ବାହ୍ୟ ସୂତା କାଟିବା ପାଇଁ ଗୋଲାକାର ରଡରେ ଖାଲି ଆକାର ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ |
- ବିଭାଜିତ ଡାଏ ଏବଂ ଡାଏ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି M14 ବାହ୍ୟ ସୂତାକୁ କାଟନ୍ତୁ |
- ସ୍କ୍ରୁ ପିଚ୍ ଗେଜ୍ ଏବଂ ମେଲ ଖାଉଥିବା ନଟ୍ ସହିତ ପ୍ରେଡ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

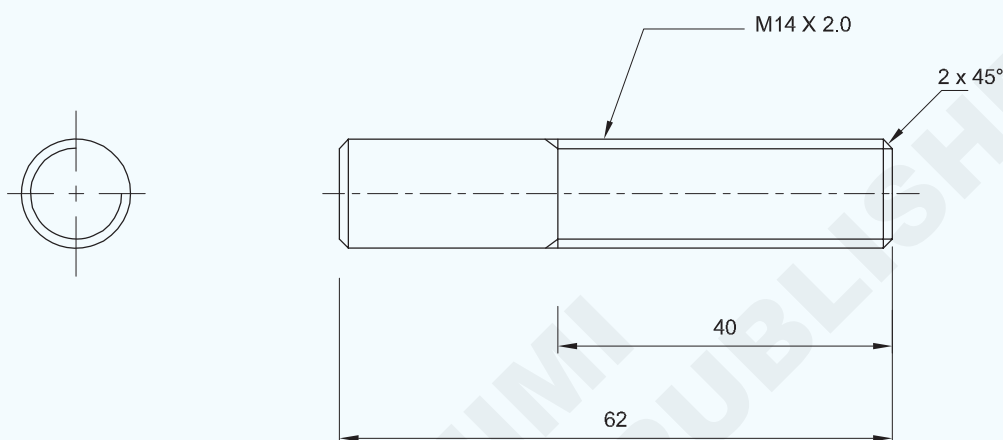

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)

- ଏହାର ଆକାର ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଖାଲି ଆକାର $\varnothing 13.9 \text{ mm} \times 40 \text{ mm}$ ଲମ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡରେ $2 \text{ ମିଲି} \times 45^\circ$ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇଲ୍ ଟାଙ୍ଗନ୍ତୁ |
- ବେଞ୍ଚ ଭାଇସ୍ ରେ 90° ରେ ଚାକିରି ରଖନ୍ତୁ |
- ଡାଏ ଷ୍ଟକ୍ରେ M14 split die ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଖାଲି ଶେଷରେ ଡାଏ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମାନ ଭାବରେ ଡାଏକୁ ଦବାନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂତା କାଟିବା ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘୂର୍ତ୍ତାନ୍ତୁ |
- ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ବାଡିରେ ଡାଏ 90° ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ଡେ ଷ୍ଟକ୍ ଉପରେ ଚାପକୁ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ଖାଲିରେ ମୃଦୁତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା to ପାଇଁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଜୀନୀ ଦିଗରେ ବୁଲନ୍ତୁ |
- ବାଦାମ ମେଲ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂତା କାଟିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ |
- ଅନ୍ତ ଡେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ |
- ସୂତା କାଟିବା ସମୟରେ କାଟିବା ଲବ୍ଧିକାଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |

1	ISR Ø 14 - 65	—	Fe310	—	—	1.5.70	
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.	
SCALE NTS		FORM EXTERNAL THREADS WITH DIES TO STANDARD SIZE				TOLERANCE : ±0.04	TIME :
						CODE NO : FI20N1570E1	

ବାଦାମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ମେଲ କରନ୍ତୁ | (Prepare nuts and match with bolts)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ବାହ୍ୟ ସୂତା କାଟିବା ପାଇଁ ବର୍ଗ ରତ୍ନ ଖାଲି ଆକାରରେ କାଟି ବୁଲାଇ |
- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଆକାର ଏବଂ ଆକୃତି ସଠିକ୍ କରିବାକୁ ବର୍ଗ ଷ୍ଟୋର ବୋଲ୍ଟ ଏବଂ ନଟ୍ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଷୋଡଶାଳିଆ ଏବଂ ବର୍ଗ ବାଦାମ ପାଇଁ ଟ୍ୟାପ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଆକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ |
- ଷୋଡଶ ଏବଂ ବର୍ଗ ବାଦାମରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂତା କାଟିବା ପାଇଁ ଛିଦ୍ର ଟ୍ୟାପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଛିଦ୍ର ଖୋଳ |
- ତାଏ ଏବଂ ତାଏ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବର୍ଗ ହେଡ୍ ବୋଲ୍ଟରେ ବାହ୍ୟ ସୂତା କାଟିଦିଅ |
- ଟ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟାପ୍ ରେଞ୍ଜ ବ୍ୟବହାର କରି ଷୋଡଶାଳ ଏବଂ ବର୍ଗ ବାଦାମ ଉପରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂତା କାଟନ୍ତୁ |
- ବାଦାମ ସହିତ ବାଦାମ ସହିତ ମେଲ କରନ୍ତୁ |

PART 1

M10 x 1.5

18

10

2 x 30°

HEXAGONAL NUT

NOTE: USE EX.NO 1.5.89
PART 2 HEXAGONAL BOLT
FOR MATCHING WITH NUT

PART 2

M12 x 1.75

2 x 45°

10

30

50

SQ 24

SQUARE BOLT

M12 x 1.75

SQ 24

12

2 x 30°

SQUARE NUT

1	SQUARE 25 - 68 (BOLT & NUT)	—	Fe310	—	2	
1	HEX A/F 18 - 15 (NUT)	1.1.69 PART 2 (BOLT)	Fe310	—	1	1.5.71
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.

SCALE 1:1

PREPARE NUTS AND MATCH WITH BOLTS

TOLERANCE : ±0.04

TIME :

CODE NO : FI20N1571E1

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)

ଭାଗ - 1 ଷୋଡଶାଳିଆ ହେଡ୍ ବୋଲ୍ଟ |


ଟିପ୍ପଣୀ: ଷୋଡଶାଳିଆ ବାଦାମ ସହିତ ମେଳ କରିବା ପାଇଁ Ex: No 2.1.69
ଟାବ୍ଲ 2 ଷୋଡଶାଳିଆ ବୋଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |

ଷୋଡଶାଳିଆ ବାଦାମ |

- ଏହାର ଆକାର ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- କ୍ଲୋଜ ଷୋଡଶାଳିଆ ବାଡ଼ିରେ 18 ମିଲିମିଟରରେ 10 ମିଲିମିଟର ମୋଟା ଆକାରରେ ବାଦାମ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ 2 mm x 30 ° ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇଲ୍ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ |
- M 10 ଟ୍ୟାପ୍ ପାଇଁ ଟ୍ୟାପ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଆକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ |
- ଟ୍ୟାପ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଆକାର hole 8.5 ମିମି ପାଇଁ ଛିଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ |
- ଟ୍ୟାପ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଗାତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେଣ୍ଡର୍ ପିଚ୍ 90 ° ସହିତ ପିଚ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଛିଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେଣ୍ଡର୍ ଡ୍ରିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ |
- ଷୋଡଶାଳିଆ ବାଦାମରେ ପାଇଲଟ୍ ଛିଦ୍ର 5 ମିମି ଡ୍ରିଲ୍ କରନ୍ତୁ |
- M 10 ଟ୍ୟାପ୍ ପାଇଁ 8.5 ମିମି ଗାତ ଖୋଳ |
- ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଗର୍ତ୍ତର ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡକୁ 2 mm x 45 ° ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ |
- ବାଦାମକୁ ଭାଇସ୍ ଜକ୍ସ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ବେଞ୍ଚରେ ରଖନ୍ତୁ |


ଭାଗ - 2 ବର୍ଗ ହେଡ୍ ବୋଲ୍ଟ |

- ବର୍ଗ ରଡ୍‌କୁ 53 ମିମି ଆକାରରେ କାଟନ୍ତୁ |
- ବର୍ଗ ବର୍ଗ ରଡ୍ ପାର୍ଶ୍ୱ 25 ମିମିରୁ 24 ମିମି ଏବଂ ଲମ୍ବ 50 ମିମି ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଚିତ୍ର 2 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଆକାର 11.8 mm x 40 mm ଲମ୍ବକୁ ବୁଲନ୍ତୁ |
- ଖାଲି ଶେଷରେ 2 ମିମି x 45 ° ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2 x 30 ° ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇଲ୍ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ |
- ବର୍ଗ ହେଡ୍ ବୋଲ୍ଟକୁ ଖାଲି ବେଞ୍ଚରେ 90 ° ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ |
- ଡାଏ ସ୍କ୍ରେ M 12 split die କୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ |
- ବର୍ଗ ହେଡ୍ ବୋଲ୍ଟ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡରେ M 12 split die ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ସୂତା କାଟନ୍ତୁ |
- ବାଦାମ ମେଳ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂତା କାଟିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ |
- ସ୍କରୁ ପିଚ୍ ଗେଜ୍ ଏବଂ ମେଳ ଖାଉଥିବା ବାଦ ବ୍ୟବହାର କରି ବାହ୍ୟ ସୂତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ଛିଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେଣ୍ଡର୍ ଡ୍ରିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ |
- ବର୍ଗ ବାଦାମରେ 6 ମିଲିମିଟର ପାଇଲଟ୍ ଛିଦ୍ର ଖୋଳ |
- ଟ୍ୟାପିଂ ଛିଦ୍ର ପାଇଁ 10.8 ମିଲି ଡ୍ରିଲ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଗର୍ତ୍ତର ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡକୁ 2 mm x 45 ° ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ |
- ବାଦାମକୁ ଭାଇସ୍ ଜକ୍ସ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ବେଞ୍ଚରେ ରଖନ୍ତୁ |

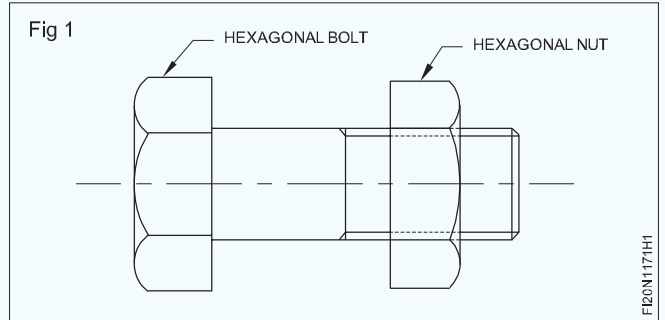

- ଟ୍ୟାପ୍ ରେଞ୍ଜରେ M10 ପ୍ରଥମେ ଟ୍ୟାପ୍ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂତା କାଟନ୍ତୁ |
- ସେହିପରି ଭାବରେ, M10 ବ୍ରିଟାୟ ଟ୍ୟାପ୍, ଡ୍ରଟାୟ ଟ୍ୟାପ୍ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାଟନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂତା ଗଠନ କରନ୍ତୁ |
- ସ୍କରୁ ପିଚ୍ ଗେଜ୍ ଏବଂ ମେଳକ ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ପ୍ରେଡେଡ୍ ଛିଦ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ବୋଲ୍ଟ ଏବଂ ବାଦାମରେ ସୂତାକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ |
- ଚିତ୍ର 1 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ବାଦାମକୁ ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ମେଳ କରନ୍ତୁ |
- ଅନ୍ତ ଡେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ |


- ଟ୍ୟାପ୍ ରେଞ୍ଜରେ M 12 ପ୍ରଥମେ ଟ୍ୟାପ୍ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂତା କାଟନ୍ତୁ |
- ସେହିପରି ଭାବରେ, M 12 ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ୟାପ୍, ଡ୍ରଟାୟ ଟ୍ୟାପ୍ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂତା ଗଠନ କରନ୍ତୁ |
- ସ୍କରୁ ପିଚ୍ ଗେଜ୍ ଏବଂ ମେଳକ ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ପ୍ରେଡେଡ୍ ଛିଦ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ବୋଲ୍ଟ ଏବଂ ବାଦାମରେ ସୂତାକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ |
- ଚିତ୍ର 2 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ବାଦାମକୁ ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ମେଳ କରନ୍ତୁ |
- ଅନ୍ତ ଡେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ |

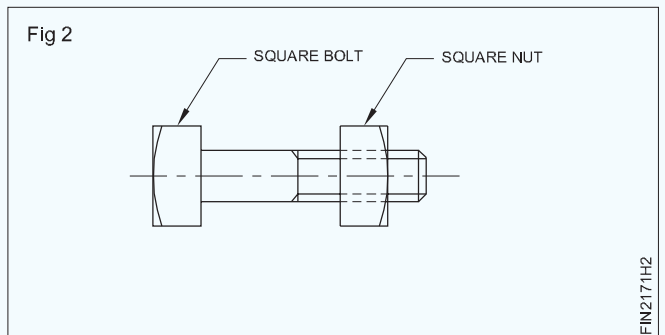

ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟେପ୍ ଫିଟ୍, ଆଙ୍ଗୁଲାର୍ ଫିଟ୍, ଆଙ୍ଗୁଲ ସର୍ଫେସ୍ (ବେଭେଲ୍ ଗେଜ୍ ସଠିକତା 1 ଡିଗ୍ରୀ) କରନ୍ତୁ | (File and make step fit, angular fit, angle surfaces (bevel gauge accuracy 1 degree))

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |


- ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଉପର ଗେଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ରେଖା ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ |
- ସଠିକତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଫାଇଲ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ± 0.04 ମିମି |
- ଭର୍ଟିକାଲ୍ ବେଭେଲ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି 45° କୋଣ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ |
- 1° ସଠିକତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଫାଇଲ୍ କୋଣ |
- ଷ୍ଟେପ୍ ଏବଂ କୋଣାକ୍ ଫିଟ୍, ଫିନିଶ୍ ଏବଂ ଡି - ବୁର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର |

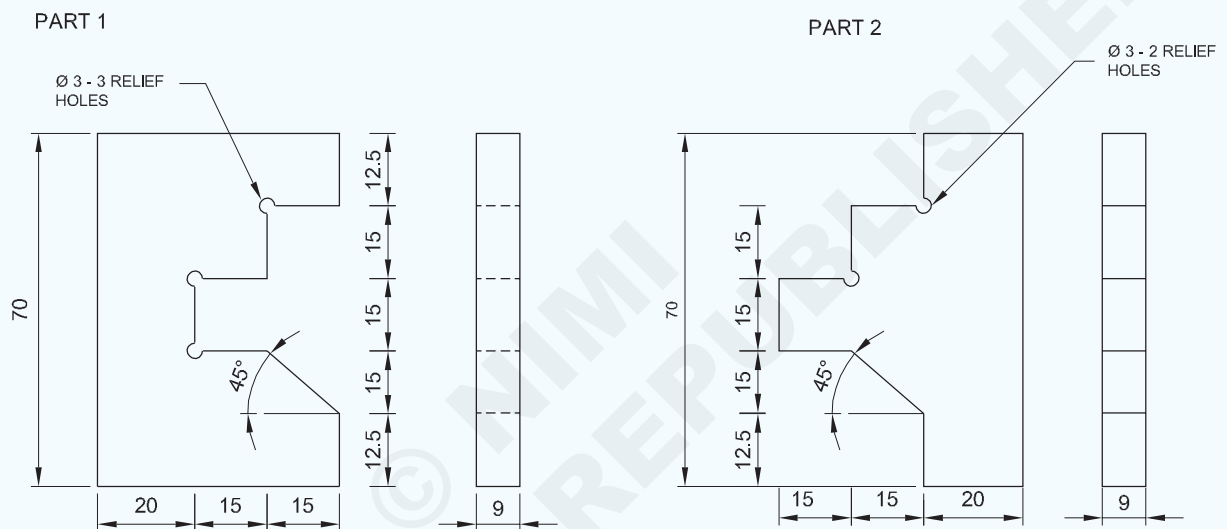


କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)

ଭାଗ - 1

- ଏହାର ଆକାର ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ସମାନ୍ତରାଳତା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବ୍ତୀକାରୀତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ 70 x 50 x 9 mm ଆକାରରେ ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଶେଷ କରନ୍ତୁ |
- ଚିତ୍ର 1 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଅଂଶ '1' ରେ ମାର୍କ ଏବଂ ପିଚ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଚାକିରି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି relief 3 ରିଲିଫ୍ ଛିଦ୍ର ତିଆରି କରନ୍ତୁ |
- ଚିତ୍ର 2 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଅଂଶ '1' ରୁ ଅତିରିକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଟେପ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରନ୍ତୁ |

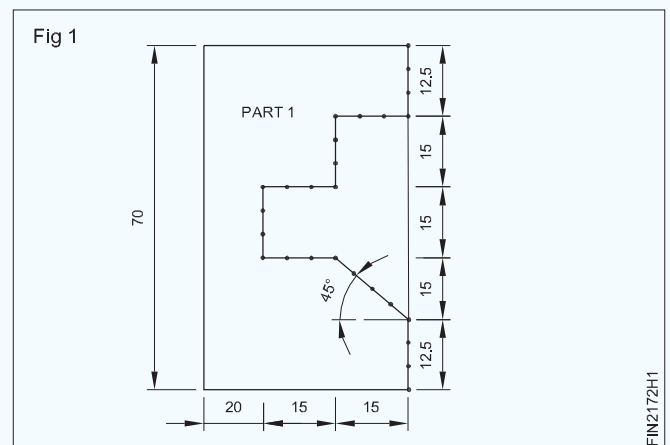


2	75 ISF 10 - 55	—	Fe310	—	1 & 2	1.5.72
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.
SCALE 1:1		FILE AND MAKE STEP FIT, ANGULAR FIT, ANGLE, SURFACES(BEVEL GAUGE ACCURACY 1 DEGREE)			TOLERANCE : ± 0.04	TIME
					CODE NO : FI20N1572E1	

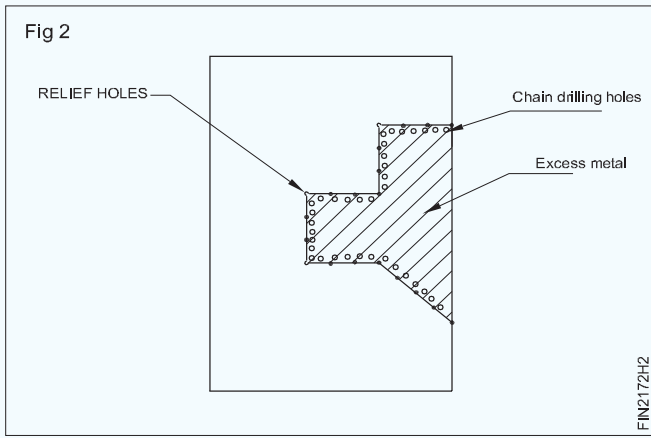


- ଝେବ୍ ଚିଜେଲ୍ ଏବଂ ବଲ୍ ପେନ୍ ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ଅତିରିକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ କାଟ ଏବଂ କାଢ଼ି remove ଦିଅ ।
- ସଠିକତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଫାଇଲ୍ ଷ୍ଟେପଗୁଡ଼ିକ ± 0.04 ମିଲିମିଟର ଏବଂ କୋଣ 45° ରୁ 1° ସଠିକତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ

ଭାଗ-୧ ।

- ସମାନ୍ତରାଳତା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବ୍ତୀକାରାତ୍ମକ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ $70 \times 50 \times 9$ mm ଆକାରରେ ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଶେଷ କରନ୍ତୁ ।
- ଚିତ୍ର 4 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଅଂଶ -2 ରେ ମାର୍କ ଏବଂ ପିଚ୍ କରନ୍ତୁ ।

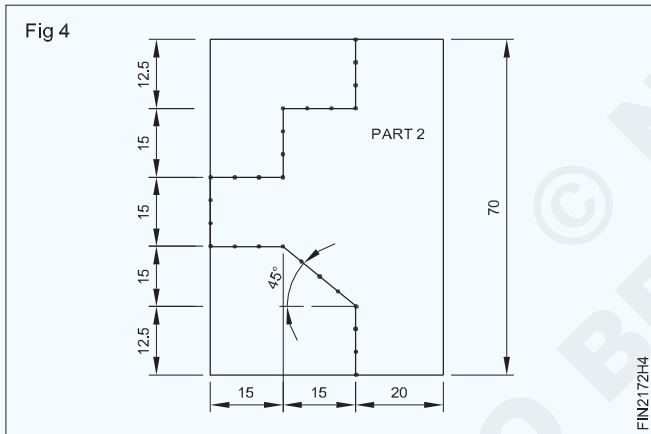


- ଚିତ୍ରାଙ୍କନରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି relief 3 ରିଲିଫ୍ ଛିଦ୍ର ଖୋଳ ।
- ଚିତ୍ର 5 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଅଂଶ - 2 ରୁ ଅତିରିକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେନ୍ ଡ୍ରଲ୍ ଛିଦ୍ର ।

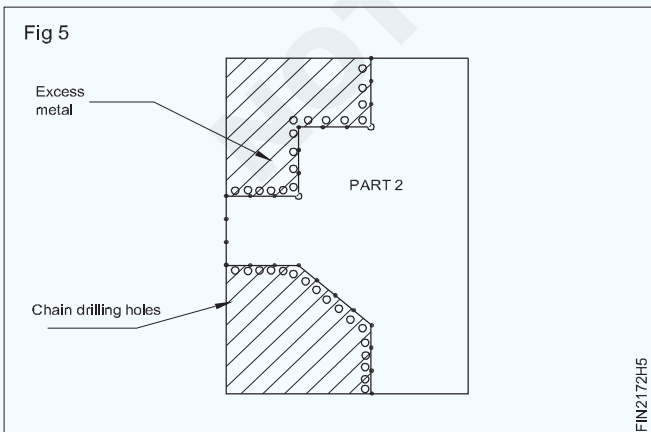


- ଝେବ୍ ଚିଜେଲ୍ ଏବଂ ବଲ୍ ପେନ୍ ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ଅତିରିକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ କାଟ ଏବଂ କାଢ଼ି remove ଦିଅ ।

ଚିତ୍ର 3 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଧାରର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୋଡ଼ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି ।


- ଭର୍ନିଅର୍ କାଲିପର୍ ଏବଂ ବେଭେଲ୍ ଗେଜ୍ ସହିତ କୋଣ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

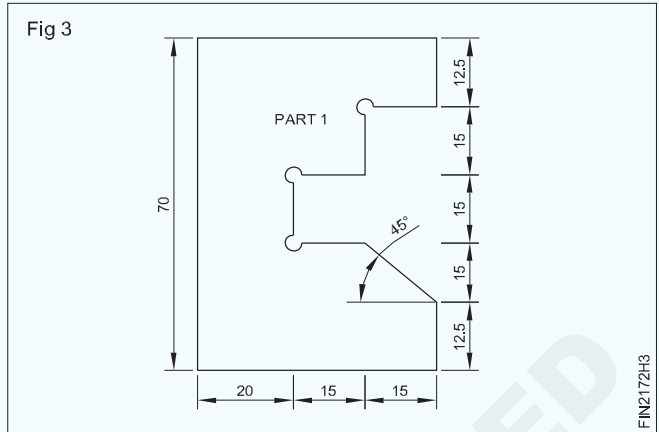

- ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଧାର ଫାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆକାର ଏବଂ କୋଣକୁ 45° ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇଲ୍ ଷ୍ଟେପ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଭର୍ନିଅର୍ କାଲିପର୍ ଏବଂ ବେଭେଲ୍ ଗେଜ୍ ସହିତ କୋଣ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

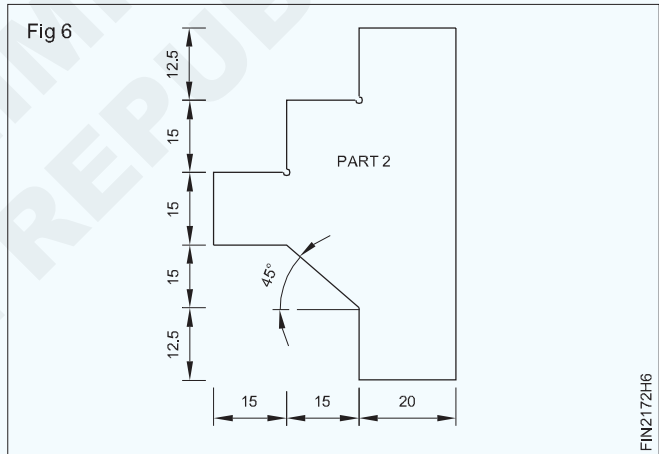

- ଚିତ୍ର 7 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଅଂଶ 1 ଏବଂ 2 ସହିତ ମେଳ କରନ୍ତୁ ।

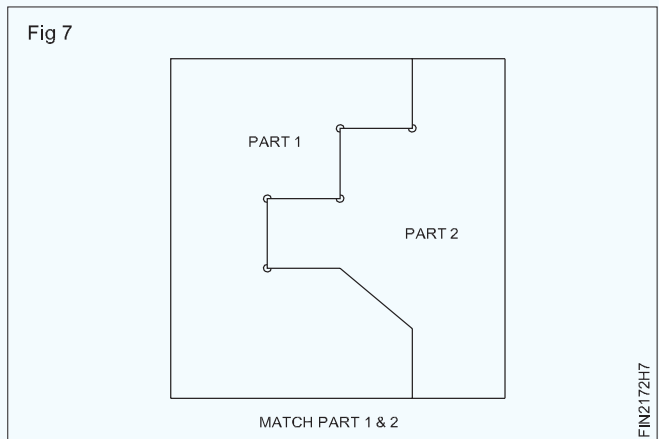


- ସମସ୍ତ ପୃଷ୍ଠରେ ଫାଇଲ୍ 1, 2 ଏବଂ ଡି - ଦୁଇ ଶେଷ କରନ୍ତୁ ।
- ଅଳ୍ପ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ।

ସରଳ ଖୋଲା ଏବଂ ସ୍ଲାଇଡିଂ ଫିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ | (Make simple open and sliding fits)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |


- ଫ୍ଲାଟ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକୁ ଫ୍ଲାଟ ଏବଂ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ± 0.04 ମିଲିମିଟର ସଠିକତା ମଧ୍ୟରେ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଜିଡ୍ ଏବଂ ଗ୍ରୀଡ୍ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକତ୍ର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଫିଟ୍ ଫିଟ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ |

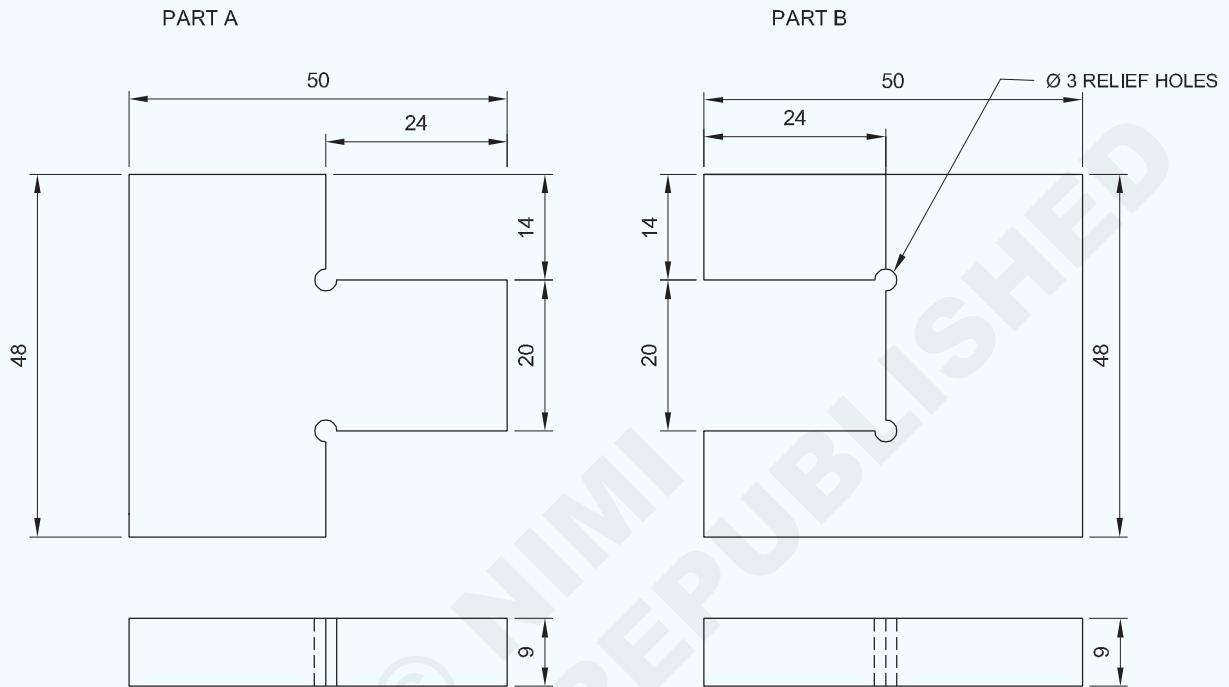



କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)

ଭାଗ - ଏ

- ଏହାର ଆକାର ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ସମାନ୍ତରାଳତା ଏବଂ p ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ $50 \times 48 \times 9$ mm ଆକାରରେ ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଶେଷ କରନ୍ତୁ |
- ମାର୍କିଂ ମିଡିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଚାକିରି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିତ୍ର 1 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଅଂଶ A ରେ ପୁଞ୍ଜି ସାକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ |
- ଅଂଶ A ରେ ଚାକିରି ଚିତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ରିଲିଫ୍ ଛିଦ୍ର $\varnothing 3$ ମିମି ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରନ୍ତୁ |
- ଚିତ୍ର 2 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ରେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ, ଧାତୁକୁ ବସ୍ତୁ ଲାଇନଠାରୁ 1 ମିମି ଦୂରରେ ଛାଡିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଧାତୁକୁ ହାଲ୍ କରି କାଢି remove ଦିଅନ୍ତୁ |

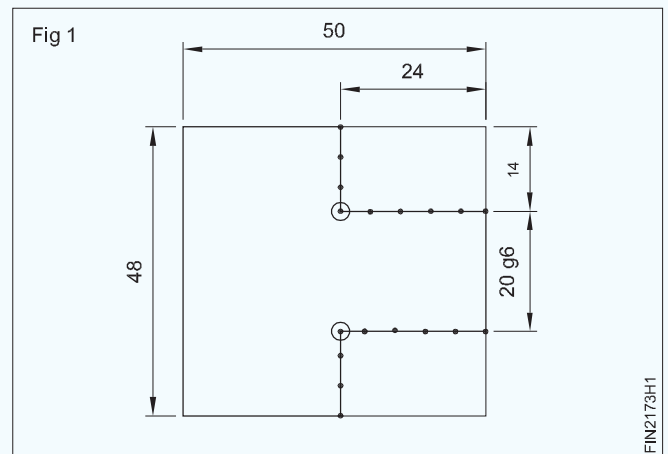


2	50 ISF 10 - 55	-	Fe310	-	A&B	1.5.73
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	Ex. NO.
SCALE 1:1		MAKE SIMPLE OPEN AND SLIDING FITS			TOLERANCE : ± 0.04	TIME :
					CODE NO : FI20N1573E1	

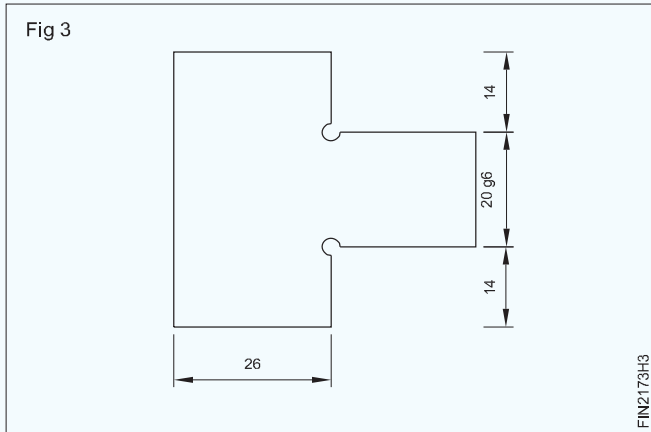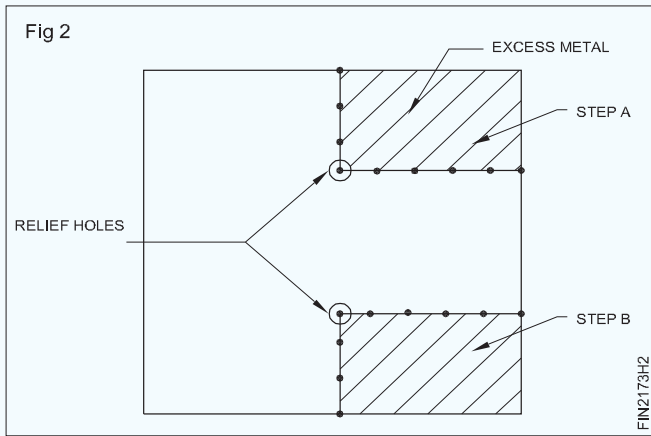


- ସ୍ୱରକ୍ଷିତ ଧାର ଫାଇଲ ସହିତ 14 mm x 24 mm ଆକାରର ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଅଂଶ A ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭର୍ନିଆର୍ କାଲିପର୍ ସହିତ ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ସେହିଭଳି ଅତିରିକ୍ତ ଧାତୁ ଏବଂ ଫାଇଲ୍ ଷ୍ଟେପ୍ B କୁ ଆକାର ଏବଂ ଆକୃତିର କାଟ ଏବଂ ଅପସାରଣ କର ଏବଂ ଚିତ୍ର 3 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଭର୍ନିୟର୍ କାଲିପର୍ ସହିତ ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କର ।

ଭାଗ B


- ସମାନ୍ତରାଳତା ଏବଂ p ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ 50 x 48 x 9 mm ଆକାରରେ ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଶେଷ କରନ୍ତୁ ।
- ଚିତ୍ର 4 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ମାର୍କିଂ ମିଡିଆ, ମାର୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଚ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

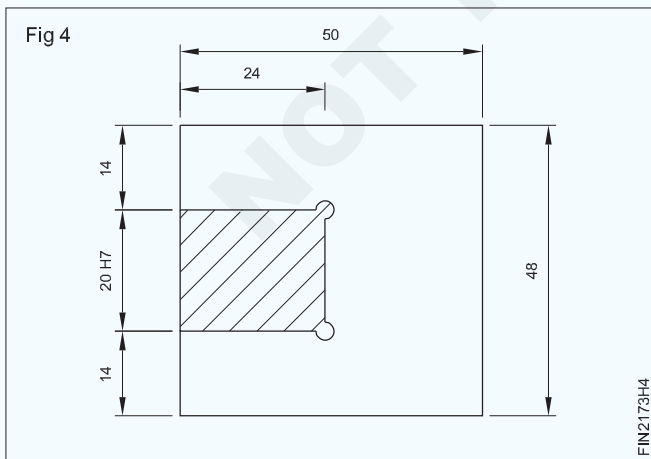


- B ଅଂଶରେ ରିଲିଫ୍ ଛିଦ୍ର ୦ 3 ମିମି ଡ୍ରାଲ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଚେନ୍ ଡ୍ରାଲ୍ ଛିଦ୍ର, ଚିପ୍, ହ୍ୟାକସ୍ ଏବଂ ଚିତ୍ର 5 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଅତିରିକ୍ତ ଧାତୁକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ।

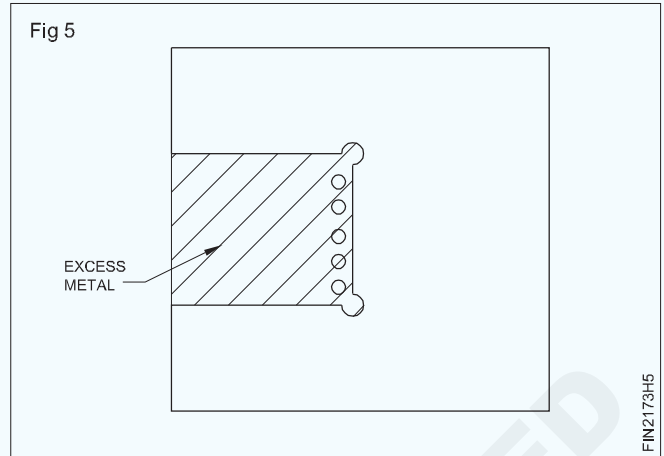

- ଚିତ୍ର 6 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ସମତଳତା ଏବଂ ବର୍ଗତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆକାର ଏବଂ ଆକୃତିର ଫାଇଲ୍ ।

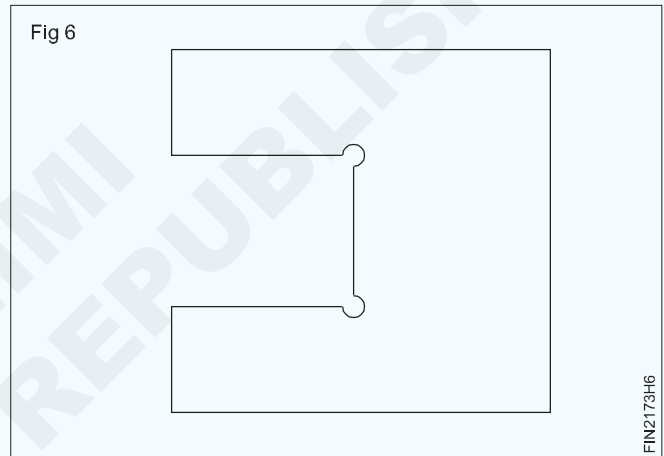


- ଭର୍ନିୟର୍ କାଲିପର୍ ସହିତ ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ଚିତ୍ର 7 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଅଂଶ 'A' ଏବଂ 'B' ମେଲ କରନ୍ତୁ ।
- ଚାକିରିର ସମସ୍ତ କୋଣରେ ଡି-ବୁର୍ ଶେଷ କର ।
- ଏକ ପତଳା କୋର୍ ଡେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ।

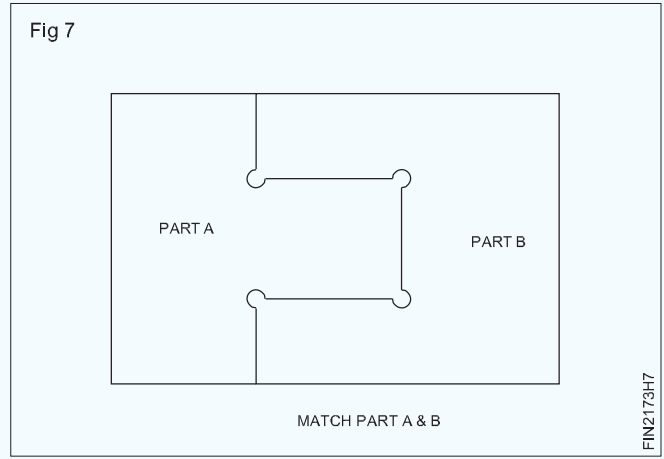

ଛିଦ୍ର ବନାନ୍ତୁ and ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଡିଆ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ | (Enlarge hole and increase internal dia)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |


- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ତ୍ରିଲି ହୋଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଚିହ୍ନିତ କର |
- ତ୍ରିଲି ସେଣ୍ଟର ତ୍ରିଲି ଏବଂ ପାଇଲଟ୍ ଛିଦ୍ର |
- ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ $\varnothing 25$ ମିଲିମିଟରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ |

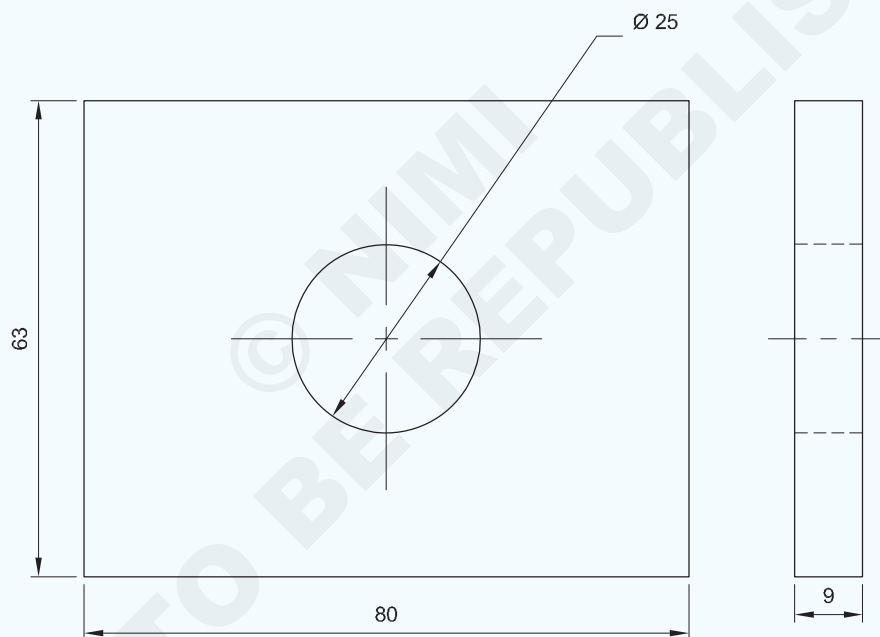


1	65 ISF 10 - 82	-	Fe310	-	-	1.5.74	
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	Ex. NO.	
SCALE 1:1		ENLARGE HOLE AND INCREASE INTERNAL DIA				TOLERANCE : ±0.04	TIME :
						CODE NO : FI20N1574E1	

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)




- ଏହାର ଆକାର ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- 80x63x9 mm ଆକାରରେ ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଶେଷ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମାନ୍ତରାଳତା ଏବଂ ପର୍ପେଣ୍ଡିକୁଲାରିଟି ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ।
- ମାର୍କିଂ ମିଡିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ସେଣ୍ଟର ଲାଇନ୍ ଗୁଡିକୁ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଡ୍ରାଲ୍ ଗର୍ଭର କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଜନ୍ତୁ ।
- ପ୍ରିକ୍ ପଞ୍ଜ 30° ବ୍ୟବହାର କରି ବିଛେଦ ରେଖା ଉପରେ ପିଚ୍ କରନ୍ତୁ, ଷ୍ଟିଲ୍ ନିର୍ମାଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଡ୍ରାଇଲ୍ ଡେଲ୍ 12.5 ମିଲିମିଟର ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ୦ 25 ମିଲିମିଟର ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ ।
- ଚିତ୍ର 1 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ପ୍ରିକ୍ ପଞ୍ଜ ବ୍ୟବହାର କରି ୦ 25 ମିଲିମିଟର ବୃତ୍ତକୁ ପିଚ୍ କରନ୍ତୁ ।

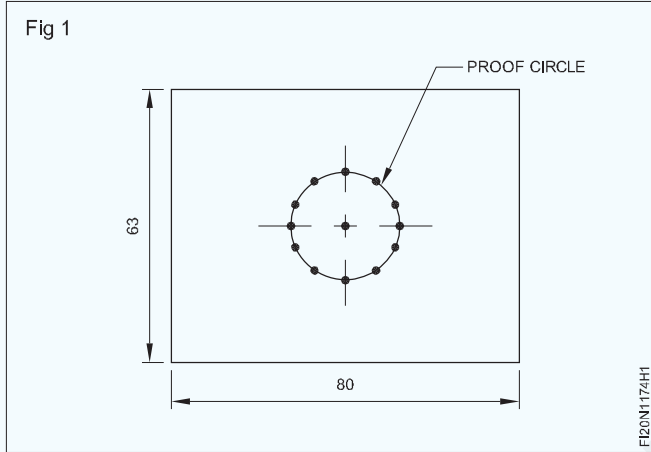

- ଡ୍ରାଲିଂ ମେସିନ୍ ଟେବୁଲରେ କାମ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଡ୍ରାଲ୍ ଚକ୍ରେ ସେଣ୍ଟର ଡ୍ରାଲ୍ ଫିସ୍ତ୍ର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡ୍ରାଲ୍ ଗର୍ଭକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଖଣ୍ଡର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଖୋଜନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 2)

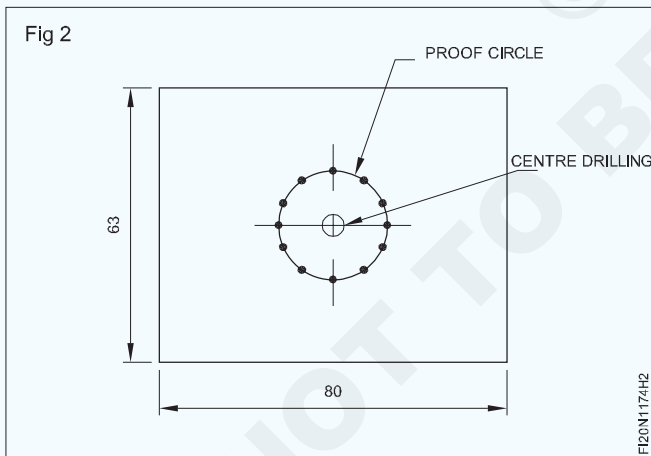

- ଡ୍ରାଲିଂ ମେସିନରେ ୦ 6 ମିମି ଡ୍ରାଲ୍ ଏବଂ ସେଣ୍ଟର ଡ୍ରାଲ୍ ହୋଲ୍ ରେ ଡ୍ରାଲ୍ ପାଇଲର୍ ହୋଲ୍ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 3)
- ଡ୍ରାଲର ବ୍ୟାସ ଅନୁଯାୟୀ ଡ୍ରାଲିଂ ମେସିନ୍ ଗତି ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ସେହିଭଳି, ଡ୍ରାଲିଂ ମେସିନରେ by 10 ମିଲିମିଟର, ୦ 16 ମିଲିମିଟର ଏବଂ ୦ 20 ମିଲିମିଟର ଡ୍ରାଲ୍ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିତ୍ର 4 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ପୂର୍ବରୁ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଛିଦ୍ରକୁ ବଢାନ୍ତୁ ।
- ଶେଷରେ, ଚିତ୍ର 5 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଦାଖଲ କରି ପୂର୍ବରୁ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଗର୍ଭକୁ ୦ 25 ମିଲିମିଟରକୁ ବୃଦ୍ଧି କର ।

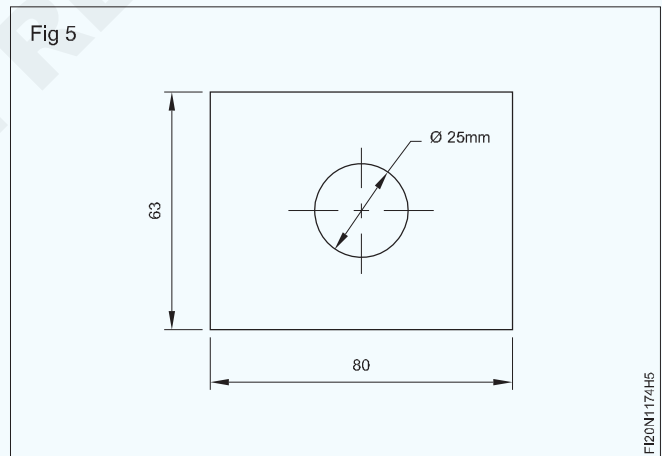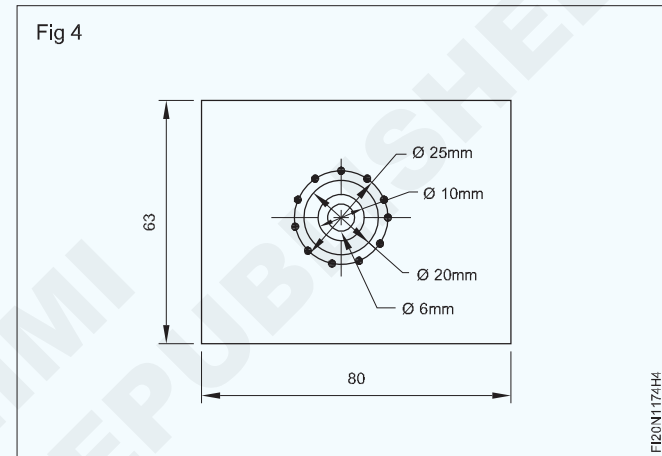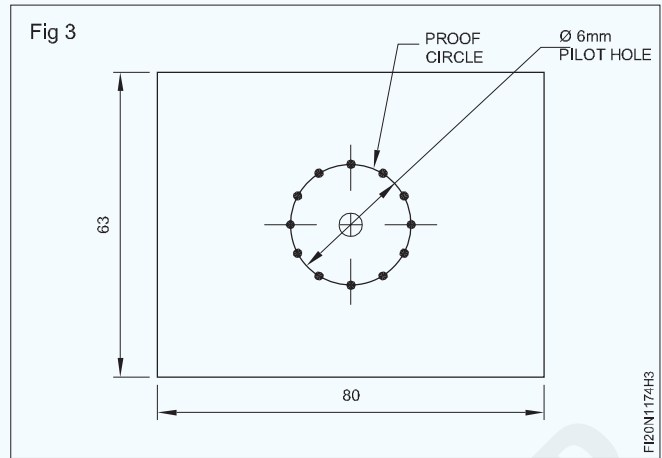


- ଚାକିରି ଉପରେ ଫାଇଲ୍ ଶେଷ କର ଏବଂ ସମସ୍ତ କୋଣରେ ଡ୍ରାଲ୍ କର ।
- ଏକ ପତଳା କୋର୍ ଡେଲ୍ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ।

ଡ୍ରାଲିଂ ସମୟରେ କୁଳାଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ସିଲିଣ୍ଡର ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ | (File cylindrical surfaces)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଏକ ବେଞ୍ଚ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷରେ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ରଡ୍ ଧରି ରଖନ୍ତୁ |
- ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ଉପସ୍ଥର ସଠିକତା ± 0.04 ମିଲିମିଟର |
- ଶେଷ ଏବଂ ଡି - ବୁର |

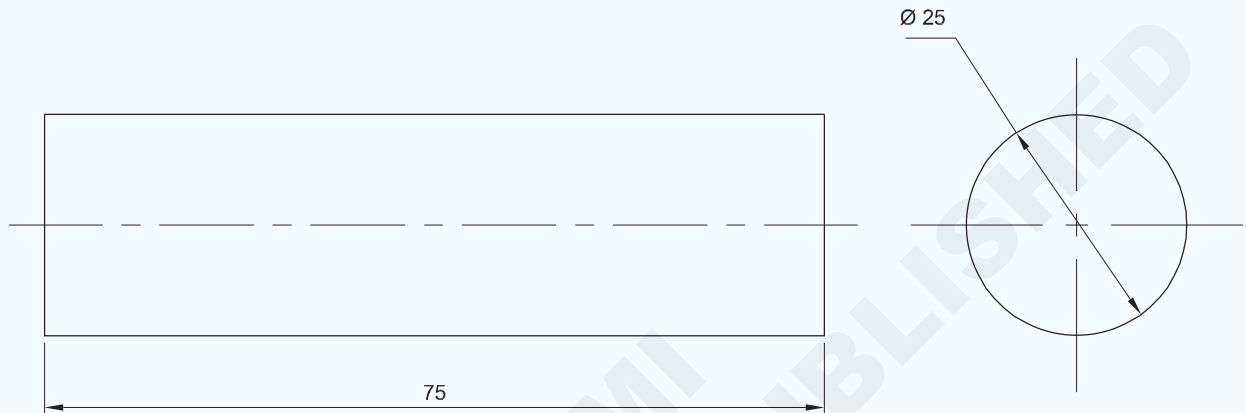


କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)

- ଏହାର ଆକାର ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- 75 ମିଲିମିଟର ଲମ୍ବ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସମତଳତା ଏବଂ ବର୍ଗତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ରାଉଣ୍ଡ ରଡ୍ ଫାଇଲ୍ |
- ସମତଳତା ବର୍ଗତା ଏବଂ ସମାନ୍ତରାଳତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ରାଉଣ୍ଡ ରଡ୍ ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡରେ ମାର୍କିଂ ମିଡିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ |
- ଗୋଲାକାର ରଡ୍‌ର C / L ଚିହ୍ନିତ କର | C / L ରେଫରେନ୍ସ ସହିତ ଚିତ୍ର 1 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ସିଲିଣ୍ଡର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡିଭାଇଡର୍ ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାସ Ø 25 ମିଲିମିଟର ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ |
- ଚିହ୍ନିତ ବ୍ୟାସ ଉପରେ ସାକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପିନ୍ କରନ୍ତୁ |
- ବେଞ୍ଚ ଭାଇସ୍ ରେ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ରଡ୍ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କୁ mm 25 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଗତିର ଫ୍ଲାଟ ଫାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ |
- ଭର୍ଟିକାଲ୍ କାଲିପର୍ ସହିତ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ରଡ୍‌ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ length ଏବଂ ବ୍ୟାସ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |


- ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ରଡ୍ ଏବଂ ସର୍କୁଲାର୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ Ø 25 ମିଲିମିଟରକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରନ୍ତୁ |
- ବାହାର ପାର୍ଶ୍ବ ମାଇକ୍ରୋମିଟର ସହିତ ବ୍ୟାସ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ଗୋଲାକାର ରଡ୍‌ର ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେବେ |
- ଅନ୍ତ ଡେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ |

Fig 1

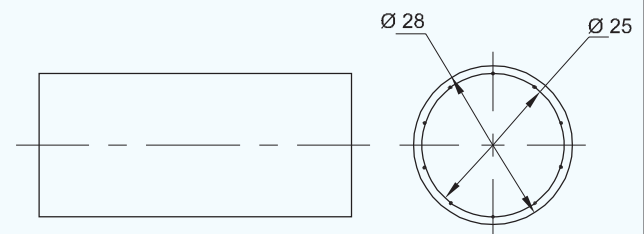

FIN2175H1


1	Ø28 - 80	—	Fe310	—	—	1.5.75
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.
SCALE NTS					TOLERANCE : ± 0.04	TIME :
FILE CYLINDRICAL SURFACES					CODE NO : FI20N1575E1	

 

ବକ୍ର ପ୍ରୋଫାଇଲଗୁଡ଼ିକର ଖୋଲା ଫିଟିଂ କରନ୍ତୁ | (Make open fitting of curved profiles)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଫ୍ଲାଟ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ସମତଳ ଏବଂ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ± 0.04 ମିଲିମିଟର ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ |
- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ବକ୍ର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଚିହ୍ନିତ କର |
- ଆକାର ଏବଂ ଆକୃତିର ରେଡିଓ ଏବଂ ବକ୍ର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ |
- ବକ୍ର ପ୍ରୋଫାଇଲର ଖୋଲା ଫିଟିଂ ସହିତ ମେଳ |

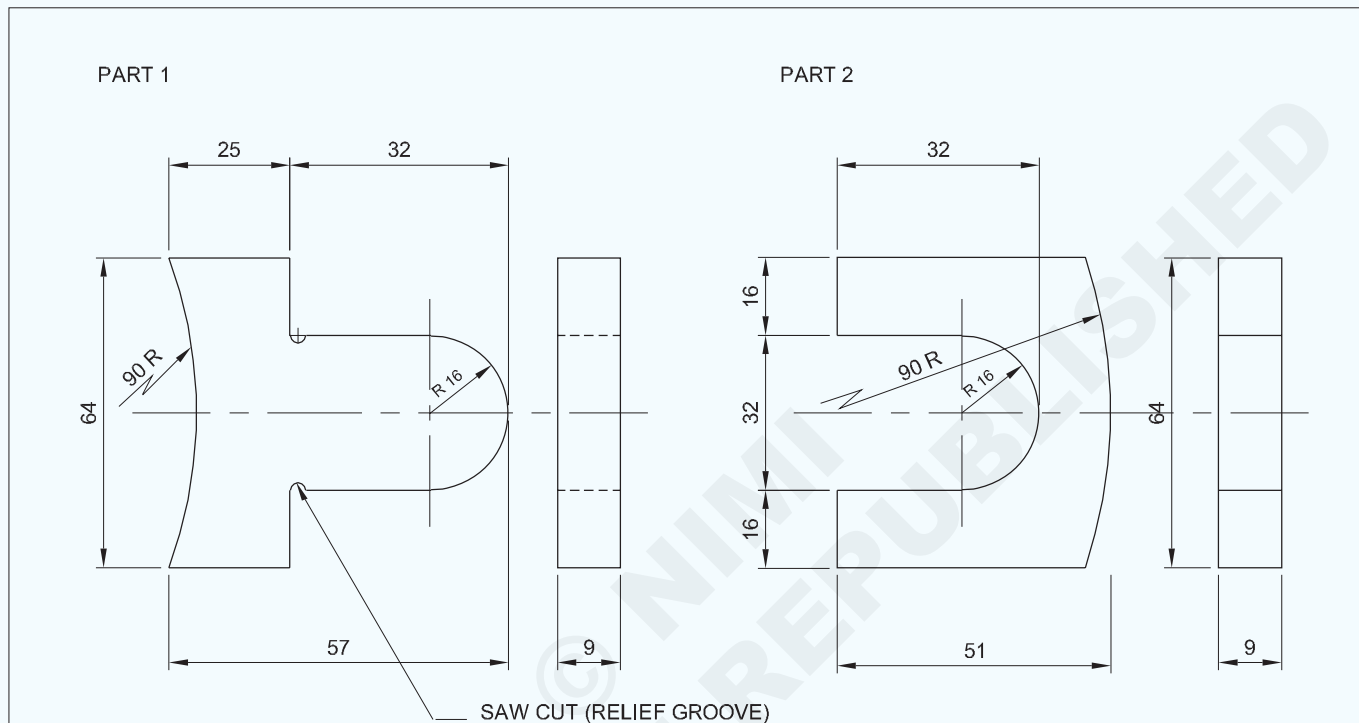




କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)

ଭାଗ - 1

- ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି କଞ୍ଚା ଧାତୁର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ସାମଗ୍ରିକ ଆକାର 64 x 57 x 9 mm ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଶେଷ କରନ୍ତୁ |
- ସମାନ୍ତରାଳତା ଏବଂ p ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବଜାୟ ରଖିବା |
- ମାର୍କିଂ ମିଡିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଚାକିରି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଅଂଶ 1 ରେ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ |
- ଚିତ୍ର 1 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ସାକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପୁଞ୍ଜି କରନ୍ତୁ |


- ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଅତିରିକ୍ତ ଧାତୁର ହ୍ୟାଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଂଶକୁ କାଟି କାଢି remove ଦିଅ ଏବଂ ଚିତ୍ର 2 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଆକାର ଏବଂ ଆକୃତିର ଫାଇଲ୍ କର |
- ଭର୍ନିୟର୍ କାଲିପର୍ ସହିତ ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ସେହିଭଳି, ଅତିରିକ୍ତ ଧାତୁର ହ୍ୟାଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଂଶକୁ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ବରେ କାଟି ଏବଂ କାଢି remove ଦିଅ ଏବଂ ଚିତ୍ର 3 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଆକାର ଏବଂ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଫାଇଲ୍ କର |
- ହ୍ୟାକସ୍ ବ୍ଲାଇ ଚିଲିଫ୍ ଗ୍ରାଭ୍ କାଟନ୍ତୁ |
- ବକ୍ର ପାର୍ଶ୍ବରେ (ଡିମ୍ବର 4) ଅତିରିକ୍ତ ଧାତୁର ହ୍ୟାଟ୍ ହୋଇଥିବା

1	65 ISF 10 - 55	—	Fe310	—	2	1.5.76	
1	65 ISF 10 - 60	—	Fe310	—	1	1.5.76	
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.	
SCALE 1:1		MAKE OPEN FITTING OF CURVED PROFILES				TOLERANCE : ±0.04	TIME :
						CODE NO : FI20N1576E1	

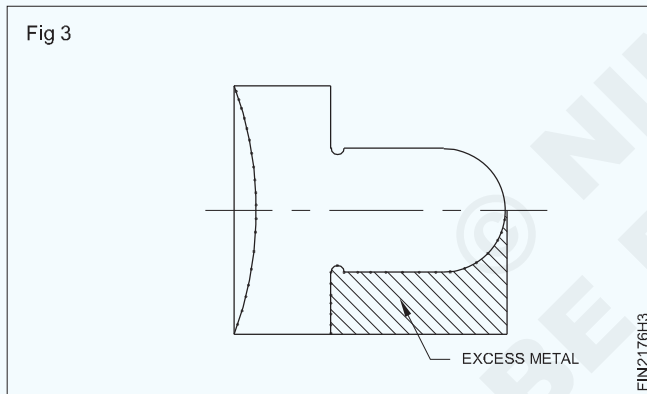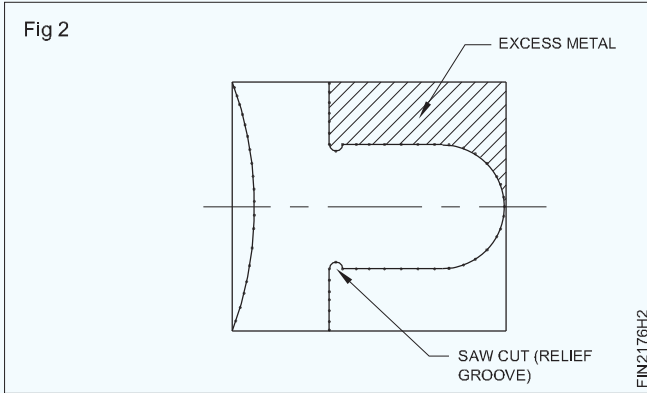
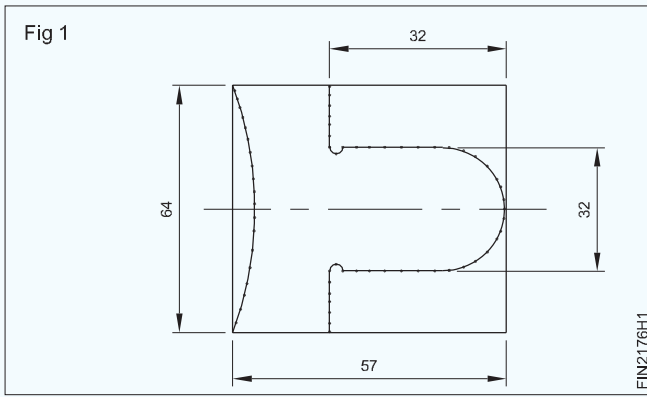


ଭାଗ - ୨


- ଷ୍ଟିଲ୍ ରବ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କଞ୍ଚା ଧାତୁର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ସମାନ୍ତରାଳତା ଏବଂ p ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ 64 x 51 x 9 mm ଆକାରରେ ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଶେଷ କରନ୍ତୁ ।
- ମାର୍କିଂ ମିଡିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଚାକିରି ଚିତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ ।
- ଚିତ୍ର 6 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଭାଗ 2 ରେ ସାକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

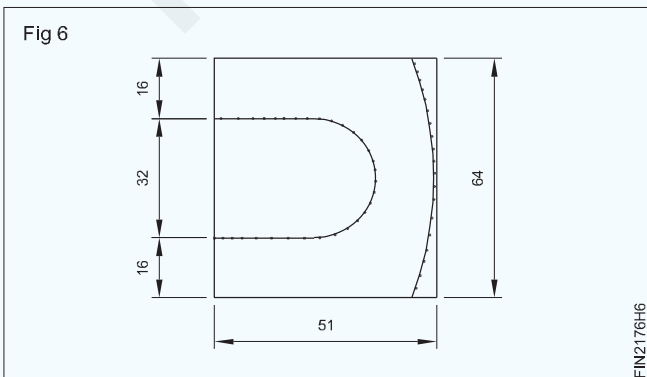


ଅଂଶକୁ କାଟ ଏବଂ କାଢି remove ଦିଅ ଏବଂ ବକ୍ର ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ଆକାର ଆକାରରେ ଫାଇଲ୍ କର ଏବଂ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ସହିତ ବକ୍ର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କର ଏବଂ ଚିତ୍ର 5 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଭର୍ଣ୍ଣିୟର୍ କାଲିପର୍ ସହିତ ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କର ।

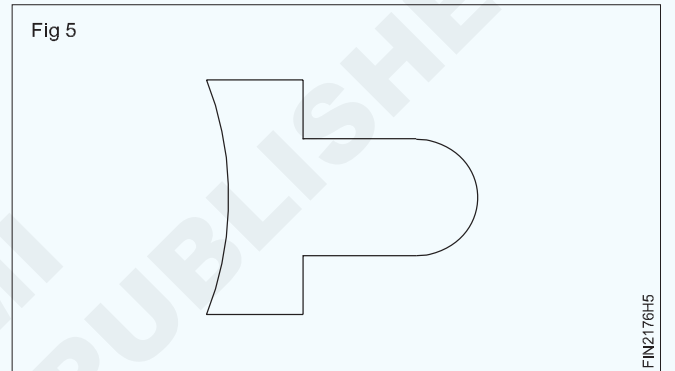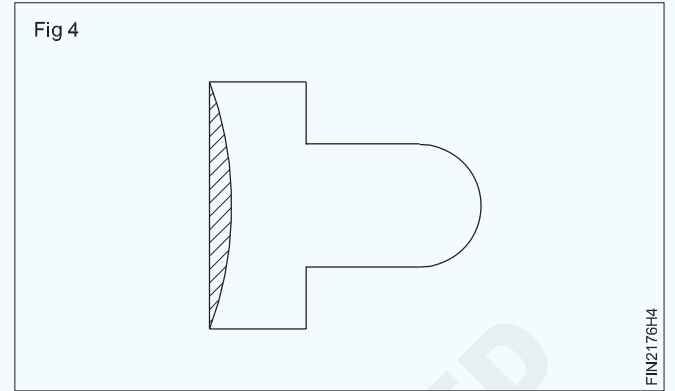


- ଚିତ୍ର 7 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଅତିରିକ୍ତ ଧାତୁକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଚେନ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଛିଦ୍ର ।

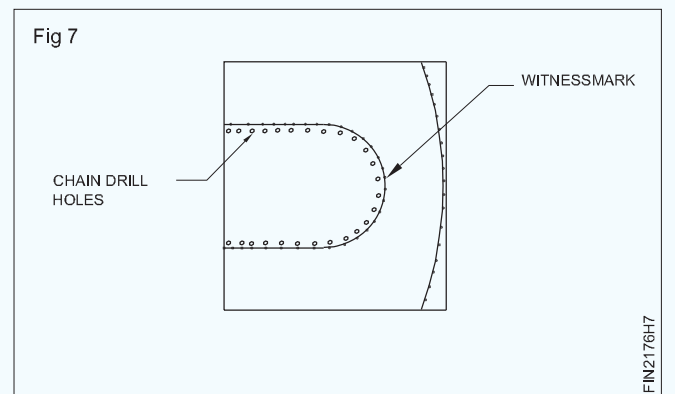




- ଚିତ୍ର 8 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଅତିରିକ୍ତ ଧାତୁ ଏବଂ ଫାଇଲର ଆକାର ଏବଂ ଆକାରକୁ କାଟି ଏବଂ କାଢି remove ଦିଅ ।

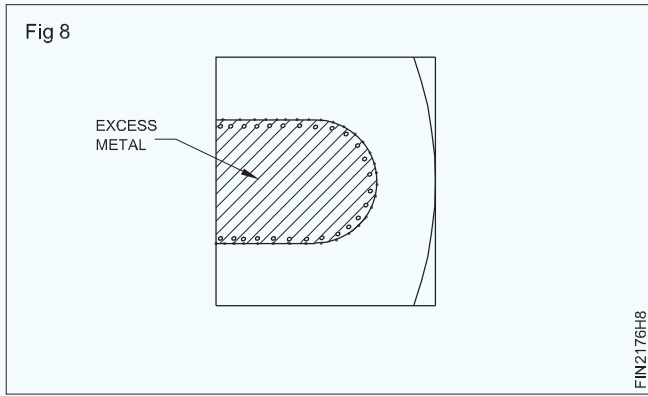

- ସେହିପରି ଭାବରେ, ହ୍ୟାକସ୍ ସହିତ ବକ୍ର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଅତିରିକ୍ତ ଧାତୁର ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିବା ଅଂଶକୁ କାଟି ଏବଂ କାଢି remove ଦିଅ ଏବଂ ଚିତ୍ର 9 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ଆକାର ଏବଂ ଆକାରରେ ଫାଇଲ୍ କର ।

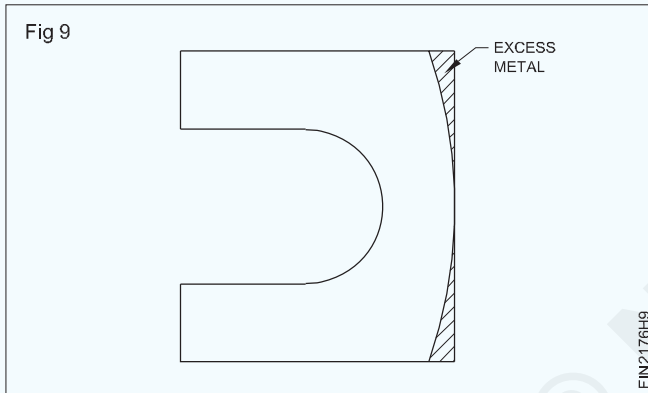

- ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ସହିତ ବକ୍ର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଚିତ୍ର 10 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଭର୍ଜିଅର୍ କାଲିପର୍ ସହିତ ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଚିତ୍ର 11 12 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଅଂଶ 1 ଏବଂ 2 ସହିତ ମେଳ କରନ୍ତୁ ।
- ଅଂଶ 1 ଏବଂ 2 ରେ ଫାଇଲ୍ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୃଷ୍ଠ ଏବଂ କୋଣରେ ବୁର୍ ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ ।

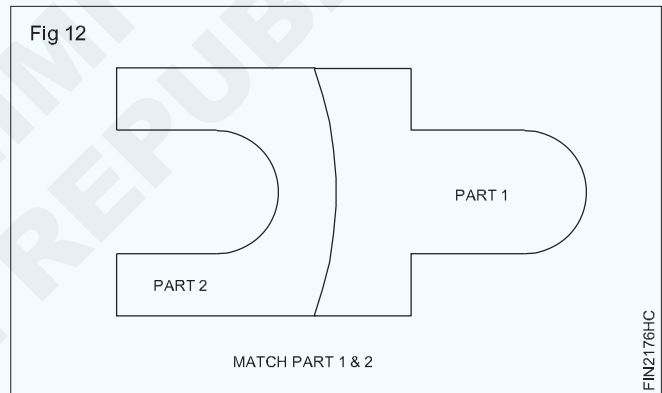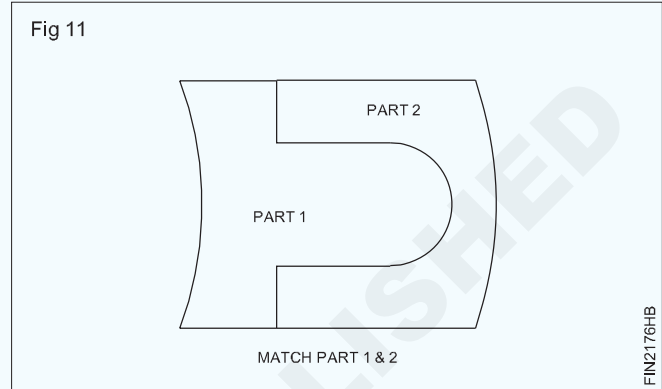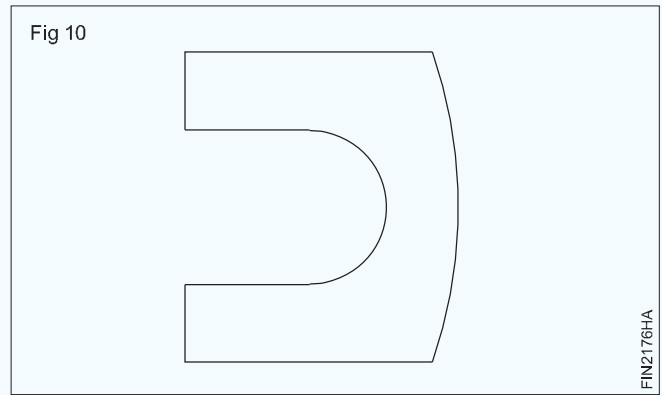


- ଅନ୍ତ ଡେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ।

ପୂର୍ବରୁ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଛିଦ୍ରକୁ ବାନ୍ଧି ଡ୍ରଲ୍ ଅବସ୍ଥାନର ସଂଶୋଧନ | (Correction of drill location by binding previously drilled hole)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଛିଦ୍ର ଆକାରଠାରୁ ଅଧିକ ଗୋଲାକାର ବାଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ |
- ଗର୍ଭକୁ ଟାଇଟ୍ ଫିଟ୍ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ |
- ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ପୃଷ୍ଠକୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଫ୍ଲାଟ୍ ଏବଂ ବର୍ଗରେ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାନ ଏକାଗ୍ରତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ରେଖା ଚିହ୍ନିତ କର |
- ଡ୍ରଲ୍ ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ ସେଣ୍ଟର୍ ଲାଇନ୍ସ ଡ୍ରଲ୍ ଗାଡର ଏକାଗ୍ରତାକୁ ସଠିକ୍ କରନ୍ତୁ |

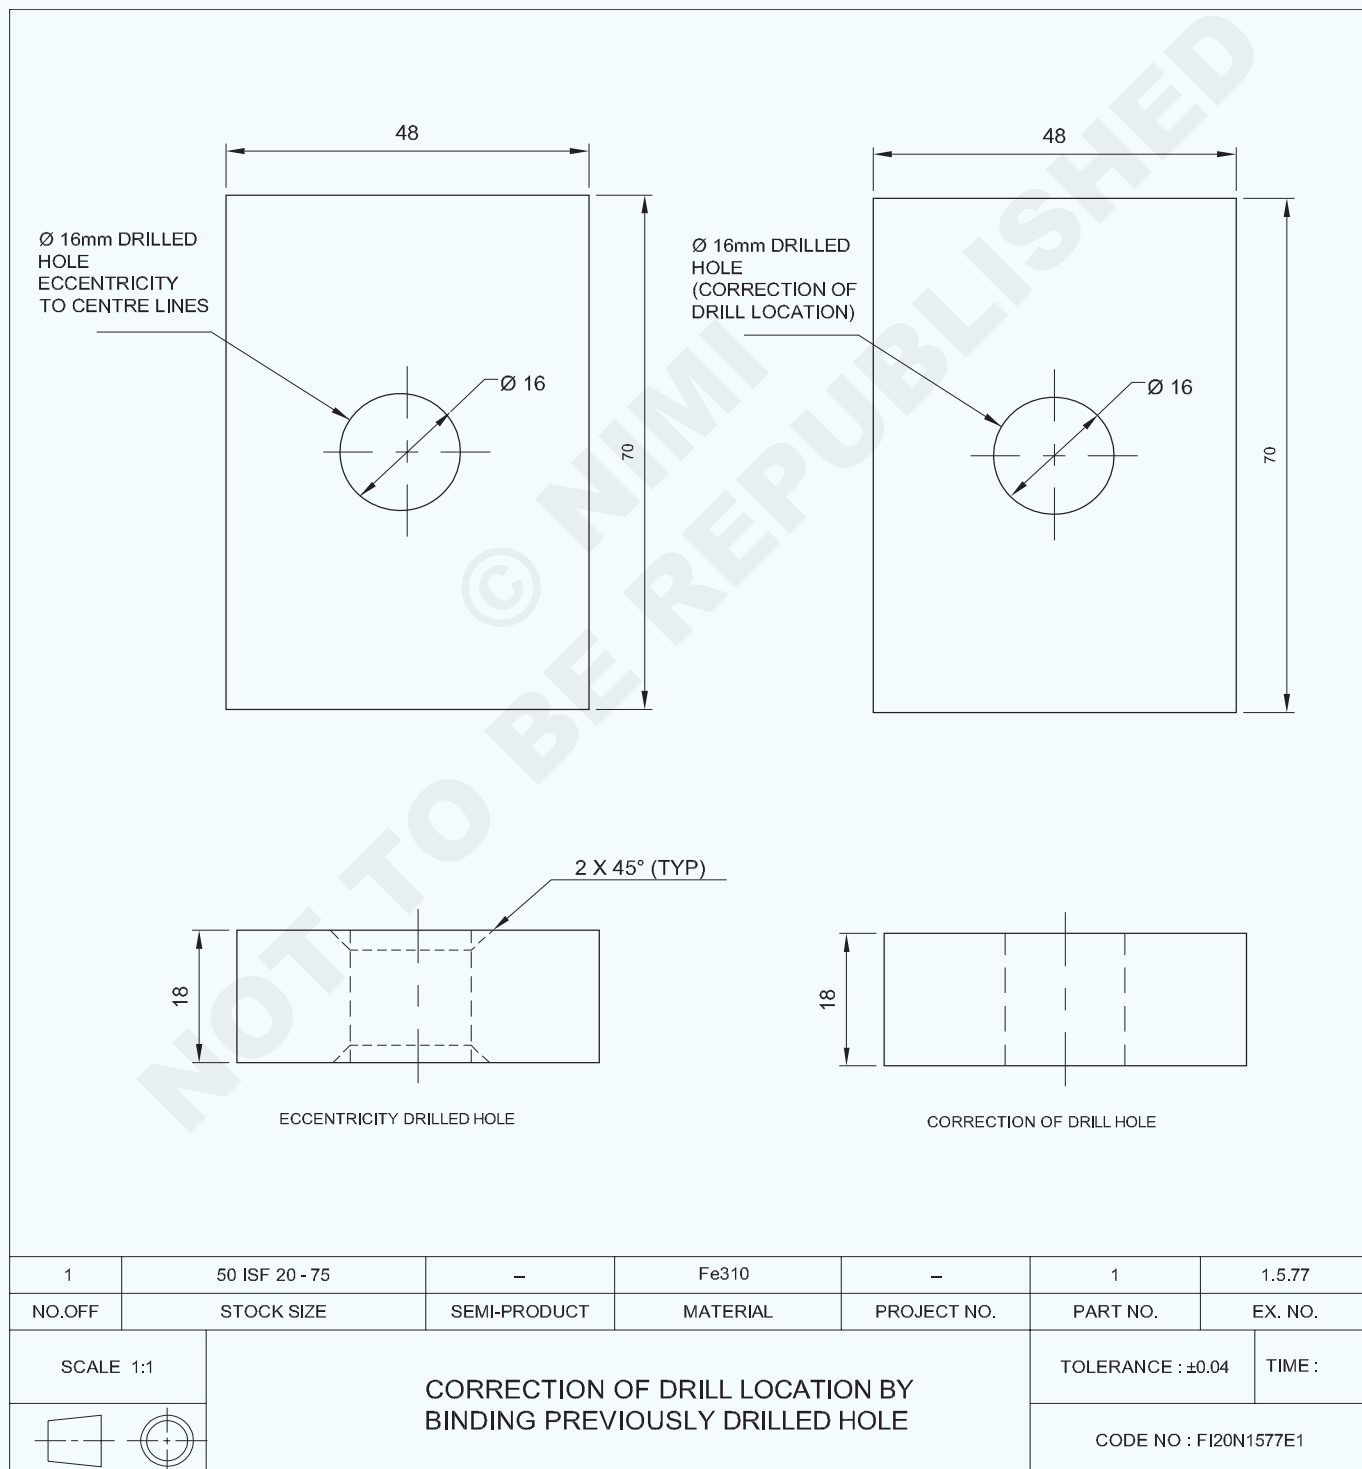


କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)

- ପ୍ରଦତ୍ତ ସାମଗ୍ରୀର ଗର୍ଭ ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଚିତ୍ର 1 |

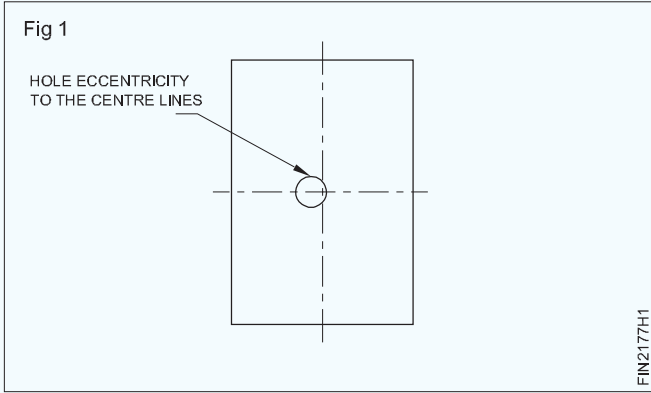


- ଗର୍ଭର ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଟାଙ୍ଗିରୁ $2 \times 45^\circ$ |
- 0.050 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ଗୋଲାକାର ବାଡ଼ି ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଗାତର ପ୍ରକୃତ ଆକାର ($16.000 - 0.050 = 16.050$ ମିଲିମିଟର) ଏବଂ ଗୋଲାକାର ବାଡ଼ର ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡରେ $2 \times 45^\circ$ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ |
- ବଲ୍ ପେନ୍ ହାତୁଡ଼ି (ଚିତ୍ର 2) ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରାଉଣ୍ଡ ରଡ଼୍ ସହିତ ଗର୍ଭକୁ ଟାଇଟ୍ ଫିଟ୍ କରନ୍ତୁ |

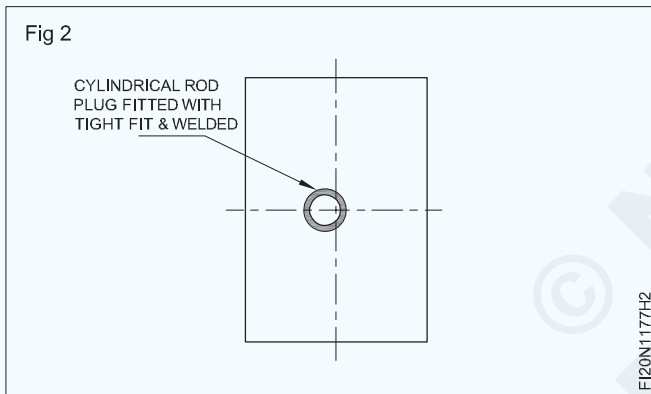


- ପ୍ଲଗ୍ ଫିଟ୍ ହୋଇଥିବା ଗୋଲାକାର ରଡ଼ର ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡକୁ ଖେଳେ କରନ୍ତୁ |
- ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ଲଗ୍ ପୃଷ୍ଠକୁ ସମତଳ ଏବଂ ବର୍ଗରେ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ମାର୍କିଂ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ |
- ଭର୍ନିୟର ଉଚ୍ଚତା ଗେଜ୍ ସହିତ ଡ୍ରଲ୍ ଛିଦ୍ର ପାଇଁ ସଠିକ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ (ଚିତ୍ର 3) |
- ସେଣ୍ଟର ପଞ୍ଚ 90 with ସହିତ ଡ୍ରଲ୍ ହୋଲ୍ ସେଣ୍ଟର ମାର୍କ ଉପରେ ପଙ୍କ କରନ୍ତୁ |

- ଡ୍ରଲ୍ ଚକ୍ରେ ସେଣ୍ଟର ଡ୍ରଲ୍ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଣ୍ଟର ଡ୍ରଲ୍ ଛିଦ୍ର କରନ୍ତୁ |
- ପାଇଲଟ୍ ଛିଦ୍ର ଭାବରେ $\varnothing 6$ ମିମି ଡ୍ରଲ୍ ଏବଂ ଡ୍ରଲ୍ ଛିଦ୍ର ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ (ଚିତ୍ର 3) |

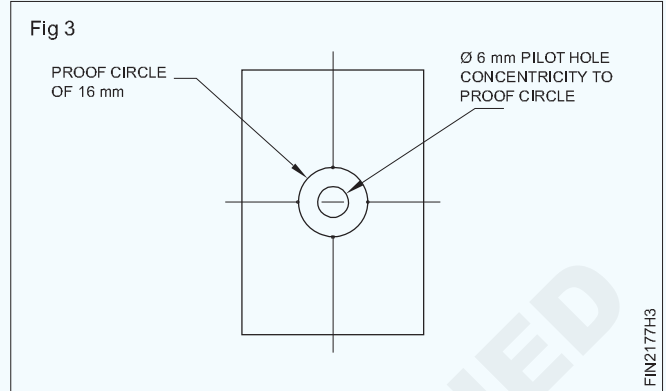

- ସେହିଭଳି $\varnothing 9$ ମିମି, $\varnothing 13$ ମିମି ଡ୍ରଲ୍ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଛିଦ୍ରକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ |
- ଶେଷରେ, $\varnothing 16$ ମିମି ଡ୍ରଲ୍ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଗର୍ଭକୁ ବଡ଼ କରନ୍ତୁ ଚିତ୍ର 4 |

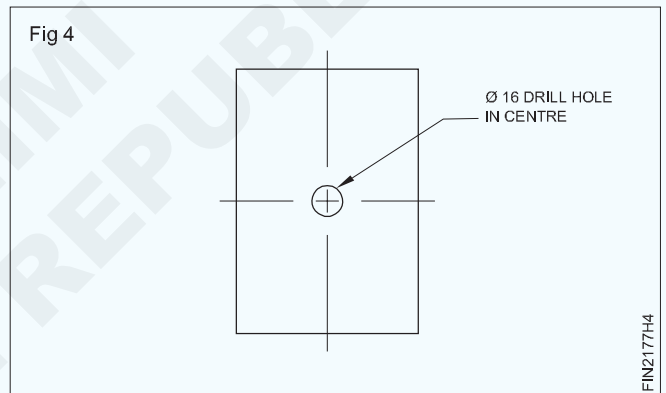



- ଫାଇଲ୍, ଡି-ବୁର୍, ସଫା ଏବଂ ଭର୍ନିଅର୍ କାଲିପର୍ ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କର |
- ଅଳ୍ପ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ |
- କେନ୍ଦ୍ର ରେଖାଗୁଡ଼ିକରେ ଛୋଟ ଅଜବତା ବୃଦ୍ଧି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦ୍ଧତିକୁ ଅନୁସରଣ କରେ |
- ମେସିନ୍ ଭାଇସ୍ ରେ କାମ ଖଣ୍ଡକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ |
- ପିନ୍ ଅବସ୍ଥାନ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଲାଇନ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଡ୍ରଲ୍ ଚକ୍ରେ ପ୍ଲଗ୍ ଡ୍ରଲ୍ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ |
- ସମାନ ସେଟିଂ ଡ୍ରଲ୍ $\varnothing 16$ ମିମି ଛିଦ୍ର ସହିତ ପ୍ଲଗ୍ ଡ୍ରଲ୍ କରନ୍ତୁ (ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନରେ ଅଛି) |

ବର୍ଗସ୍ଥାପନ ଫିଟ୍ କରନ୍ତୁ | (Make inside square fit)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ତାଲମେନ୍ସନ୍ ଲାଇନ୍ ଚିହ୍ନିତ କର |
- ଟେନ୍ ଡ୍ରଲ୍, ଚିପିଙ୍ଗ୍ ବ୍ଲାଇଡ୍ ଅତିରିକ୍ତ ଧାତୁକୁ କାଟି କାଢି **remove** ଦିଅ |
- **square 0.04** ମିମି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଲ୍ ବର୍ଗ ସ୍କ୍ୱର୍ |
- ବର୍ଗ ସ୍କ୍ୱର୍ରେ ବର୍ଗ ମେଳ କରନ୍ତୁ |

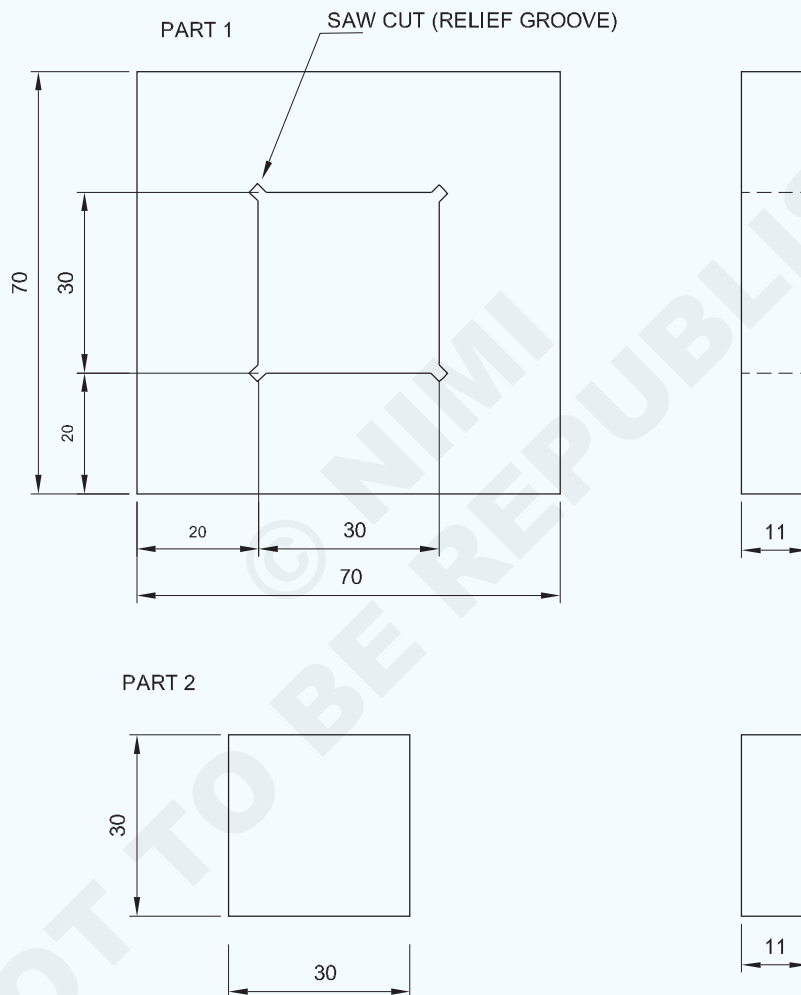


 1	35 ISF 12- 35	—	Fe310	—	2	1.5.78
1	75 ISF 12 - 75	—	Fe310	—	1	1.5.78
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.
SCALE 1:1		MAKE INSIDE SQUARE FIT			TOLERANCE : ±0.04	TIME :
					CODE NO : FI20N1578E1	

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)


ଭାଗ - 1

- ଦିଆଯାଇଥିବା କଞ୍ଚାମାଲକୁ ଏହାର ଆକାର ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ଫ୍ଲାଟ ଏବଂ ବର୍ଗରେ ସମସ୍ତ ଆକାର 70x70x11 ମିଲିମିଟରରୁ ସଠିକତା ± 0.04 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ଏବଂ ଶେଷ ଫାଇଲ୍ ।
- ଚାକିରି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଏବଂ ପଞ୍ଚ ସାକ୍ଷୀ ମାର୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଅଂଶ 1 ରେ ଆକାର ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ।
- ଚିତ୍ର 1 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଅତିରିକ୍ତ ଧାତୁକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଡ୍ରଲିଂ ମେସିନ୍ ଟେବୁଲ୍ ଏବଂ ଡ୍ରଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ଡ୍ରଲ୍ ଛିଦ୍ରରେ ଅଂଶ 1 ଧରି ରଖନ୍ତୁ ।

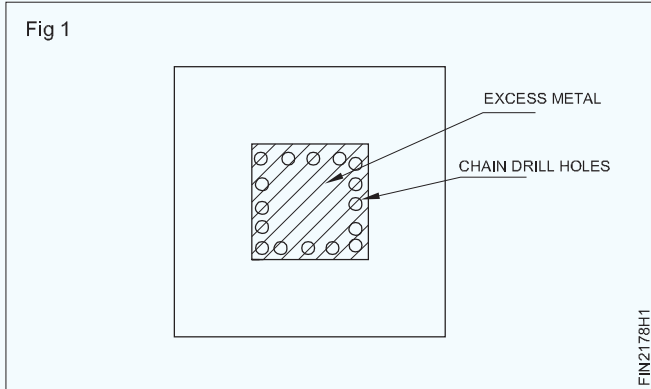


ଡ୍ରଲର ଫିରିଫେରୀ ସାକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।

- ଚିତ୍ର 2 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଝେବ୍ ଚିଜେଲ୍ ଏବଂ ବଲ୍ ପେନ୍ ହାମର ବ୍ୟବହାର କରି ଟେବୁଲ୍ ଡ୍ରଲ୍ ହୋଇଥିବା ହ୍ୟାଟ୍ ଅଂଶକୁ କାଟି କାଢି remove ଦିଅ ।

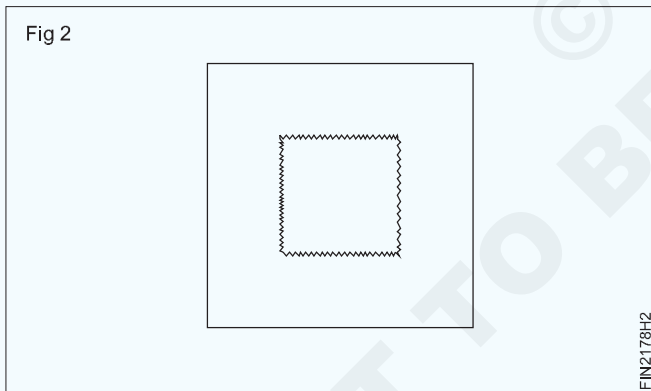


- ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ସୁରକ୍ଷିତ ଧାର ଫାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଚିପଡ଼ ଅଂଶକୁ ଆକାର ଏବଂ ଆକୃତିରେ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ± 0.04 ମିଲିମିଟର ସଠିକତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭର୍ନିଅର୍ କାଲିପର୍ ସହିତ ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ଚିତ୍ର in ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଚାରୋଟି ଭିତର କୋଣରେ ହ୍ୟାକସ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ରିଲିଫ୍ ଗ୍ରୀଭ୍ କାଟନ୍ତୁ ।
- ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ସୁରକ୍ଷିତ ଧାର ଫାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଚିପଡ଼ ଅଂଶକୁ ଆକାର ଏବଂ ଆକୃତିରେ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ± 0.04 ମିଲିମିଟର ସଠିକତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭର୍ନିଅର୍ କାଲିପର୍ ସହିତ ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

- ଚିତ୍ର in ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଚାରୋଟି ଭିତର କୋଣରେ ହ୍ୟାକସ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ରିଲିଫ୍ ଗ୍ରୀଭ୍ କାଟନ୍ତୁ ।

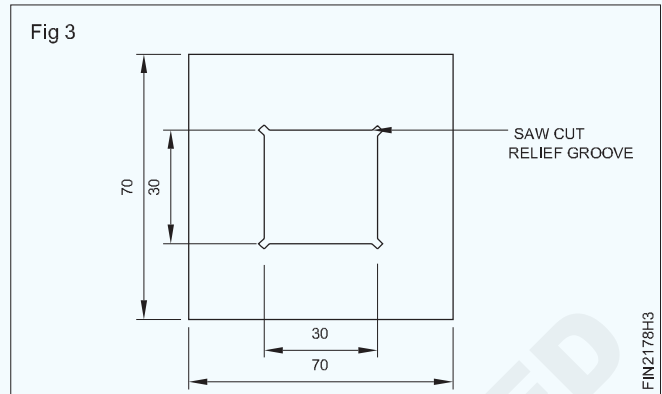

ଭାଗ - 9

- ସଠିକତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ 30x30x11 mm ଆକାରରେ ଫାଇଲ୍ ± 0.04 ମିଲିମିଟର ।
- ଟେଷ୍ଟା ବର୍ଗ ସହିତ ସମତଳତା ଏବଂ ବର୍ଗତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ଭର୍ନିଅର୍ କାଲିପର୍ ସହିତ ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ଚିତ୍ର 4 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଅଂଶ - 2 କୁ ଅଂଶ 1 ସହିତ ମେଲ କରନ୍ତୁ ।

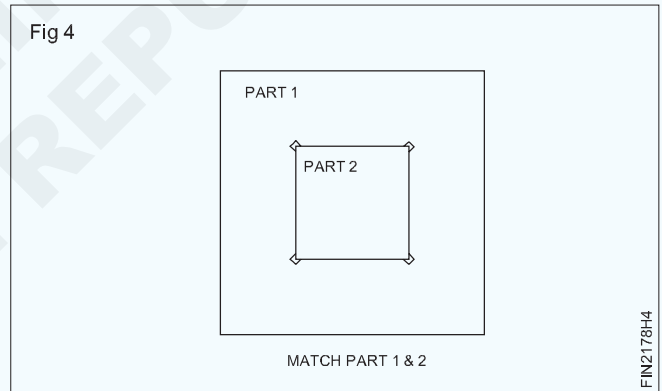


- ଚାକିରିର ସମସ୍ତ ପୃଷ୍ଠ ଏବଂ କୋଣରେ ଫ୍ଲାଟ ସଫ୍ଟ ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଡ୍ର-ବୁର୍ ସହିତ ଅଂଶ 1 ଏବଂ 2 ରେ ଫାଇଲ୍ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ।
- ଅଳ୍ପ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ।

ସ୍ଲାଇଡିଂ 'ଟି' ଫିଟ୍ କରନ୍ତୁ | (Make sliding 'T' fit)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଫ୍ଲାଟ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ଲାଟ ଏବଂ ବର୍ଗରେ ସଠିକ୍ତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ± 0.04 ମିଲିମିଟର ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ତାଲମେନ୍ସ୍ ଲାଇନ୍ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ |
- ସାଇଜ୍, ଆକୃତି ଏବଂ ସ୍ଲାଇଡିଂ ଫିଟ୍ କରିବାକୁ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ |



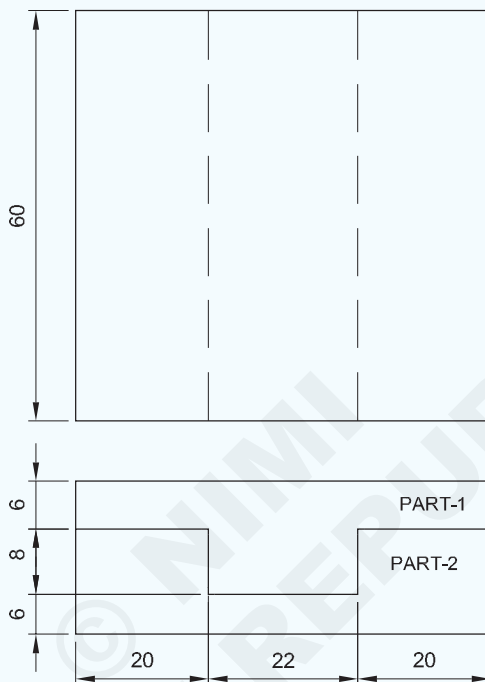


କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ |

ଭାଗ - 1

- ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି କଞ୍ଚା ଧାତୁର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ସମାନ୍ତରାଳତା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବ୍ତୀକାରାଂଶ୍ଚି ଏବଂ ± 0.04 ମିଲିମିଟର ସଠିକ୍ତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ 62x60x14 ମିଲିମିଟର ଆକାରକୁ ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଶେଷ କରନ୍ତୁ |
- ଭର୍ନିଅର୍ କାଲିପର୍ ସହିତ ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ମାର୍କ୍ ମିଡିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍କ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିତ୍ର 1 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ସାକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ |
- ଚିତ୍ର 2 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି କାର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଅତିରିକ୍ତ ଧାତୁର ହ୍ୟାବ୍ ହୋଇଥିବା ଅଂଶକୁ ହ୍ୟାବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାହାର କରନ୍ତୁ |
- କଟାଯାଇଥିବା ଅଂଶକୁ ଆକାର ଏବଂ ଆକାରରେ ଫ୍ଲାଟନେସ୍ ଏବଂ ବର୍ଗତା ± 0.04 ମିମି ସଠିକ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ |
- ସେହିଭଳି, ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଧାତୁକୁ କାଟି କାଢି remove ଦିଅ, ଚିତ୍ର 3 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଭର୍ନିଅର୍ ଆଲିପର୍ ସହିତ ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କର |





2	65ISF15-65	-	Fe 310	-	-	1-6-79	
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.	
SCALE NTS		MAKE SLIDING 'T' FIT				TOLERANCE ±0.04mm	TIME:
						CODE NO. FI20N1679E1	

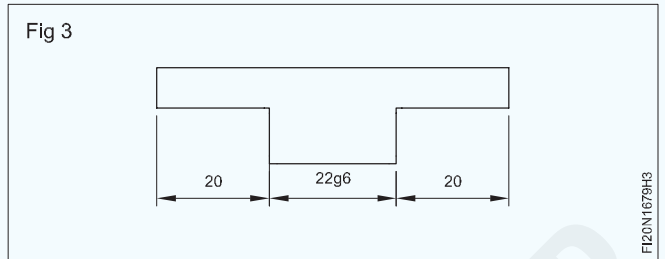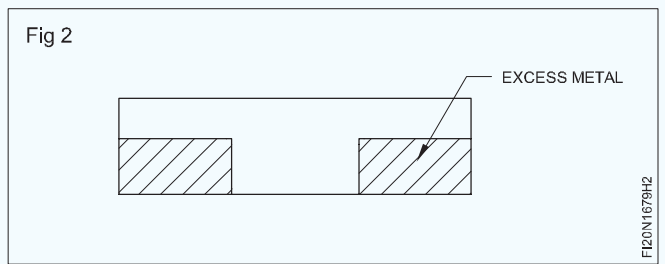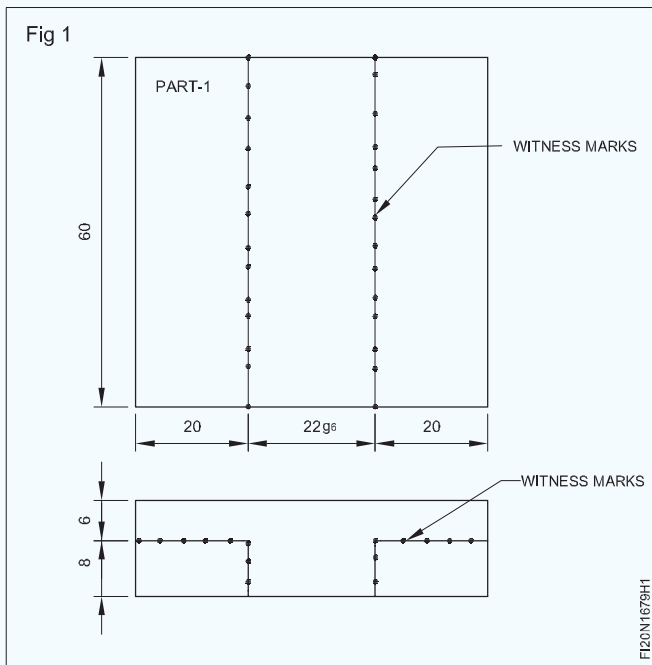

- ଫାଇଲ୍ ଅଂଶ 1 ଏବଂ 2 ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ସମସ୍ତ ପୃଷ୍ଠ ଏବଂ କୋଣକୁ ଡି-ବୁର କରନ୍ତୁ ।
- ଅଳ୍ପ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ।

ଭାଗ - 2

- ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି କଞ୍ଚା ଧାତୁର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- 62 0.04 ମିଲିମିଟର ସଠିକତା ସହିତ ସମାପ୍ତକରଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରଖିବା ପାଇଁ 62x60x14 mm ଆକାରରେ ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଶେଷ କରନ୍ତୁ ।

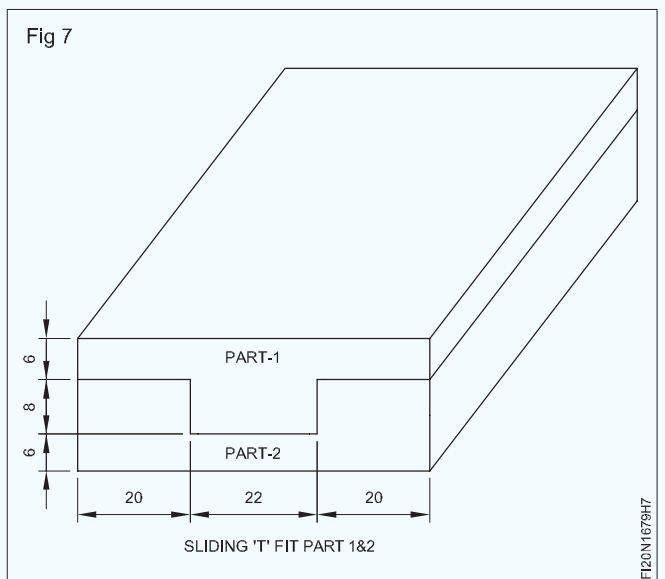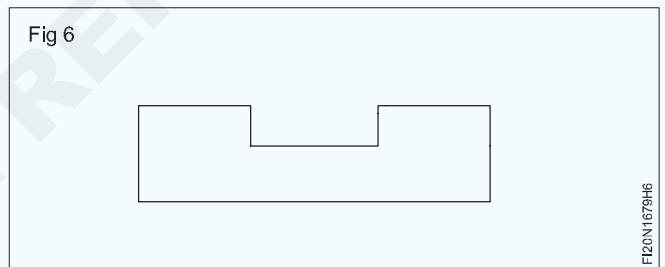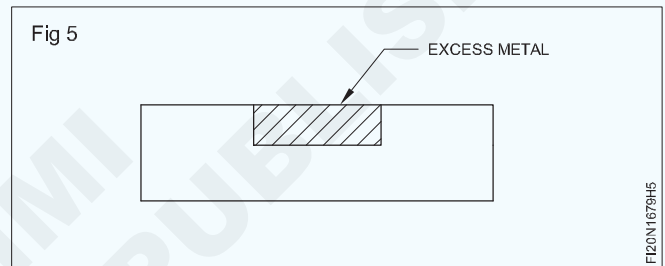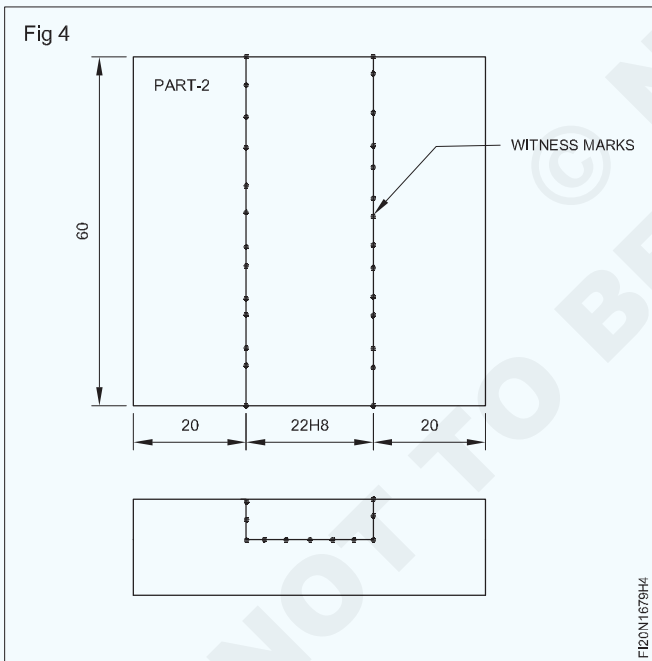


- ଚିତ୍ର 4 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ମାର୍କିଂ ମିଡିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଡାଇମେନ୍ସନ୍ସ ଲାଇନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଚ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଚିତ୍ର 5 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ହ୍ୟାକ୍ସା ଟିପ୍ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଧାତୁର ହ୍ୟାଡ୍ ହୋଇଥିବା ଅଂଶକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ।
- ଚିତ୍ର 6 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ସମାପ୍ତକରଣ ଏବଂ ବର୍ଗତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆକାର ଏବଂ ଆକୃତିର ଫାଇଲ୍ ।
- ଅଂଶ 1 ଏବଂ 2 ସହିତ ମେଳ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିତ୍ର 7 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଏହାକୁ ସ୍ଲାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଫାଇଲ୍ ଫିଟ୍ - ମିଲିଟ, ଖୋଲା କୋଣାର୍କ ଏବଂ ସ୍ଲାଇଡିଂ ପାର୍ଶ୍ୱଗୁଡ଼ିକ | (File fit - combined, open angular and sliding sides)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |



ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଫାଇଲ୍ 0.04 ମିଲିମିଟର ସଠିକତା ପାଇଁ ସମତଳ ଏବଂ ବର୍ଗର ଫାଇଲ୍ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ |
- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ତାଲମେନ୍ସନ୍ ଲାଇନ୍ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ |
- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଫ୍ଲାଟ ଏବଂ କୋଣାର୍କ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଭର୍ନିଅର୍ ସେଭେଲ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲର ବ୍ୟବହାର କରି କୋଣ ମାପନ୍ତୁ |
- ମିଲିଟ ଖୋଲା, କୋଣାର୍କ ସ୍ଲାଇଡିଂ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଫିନିଶ୍ ଏବଂ ଡି-ବୁର୍ ଫିଟ୍ କରନ୍ତୁ |

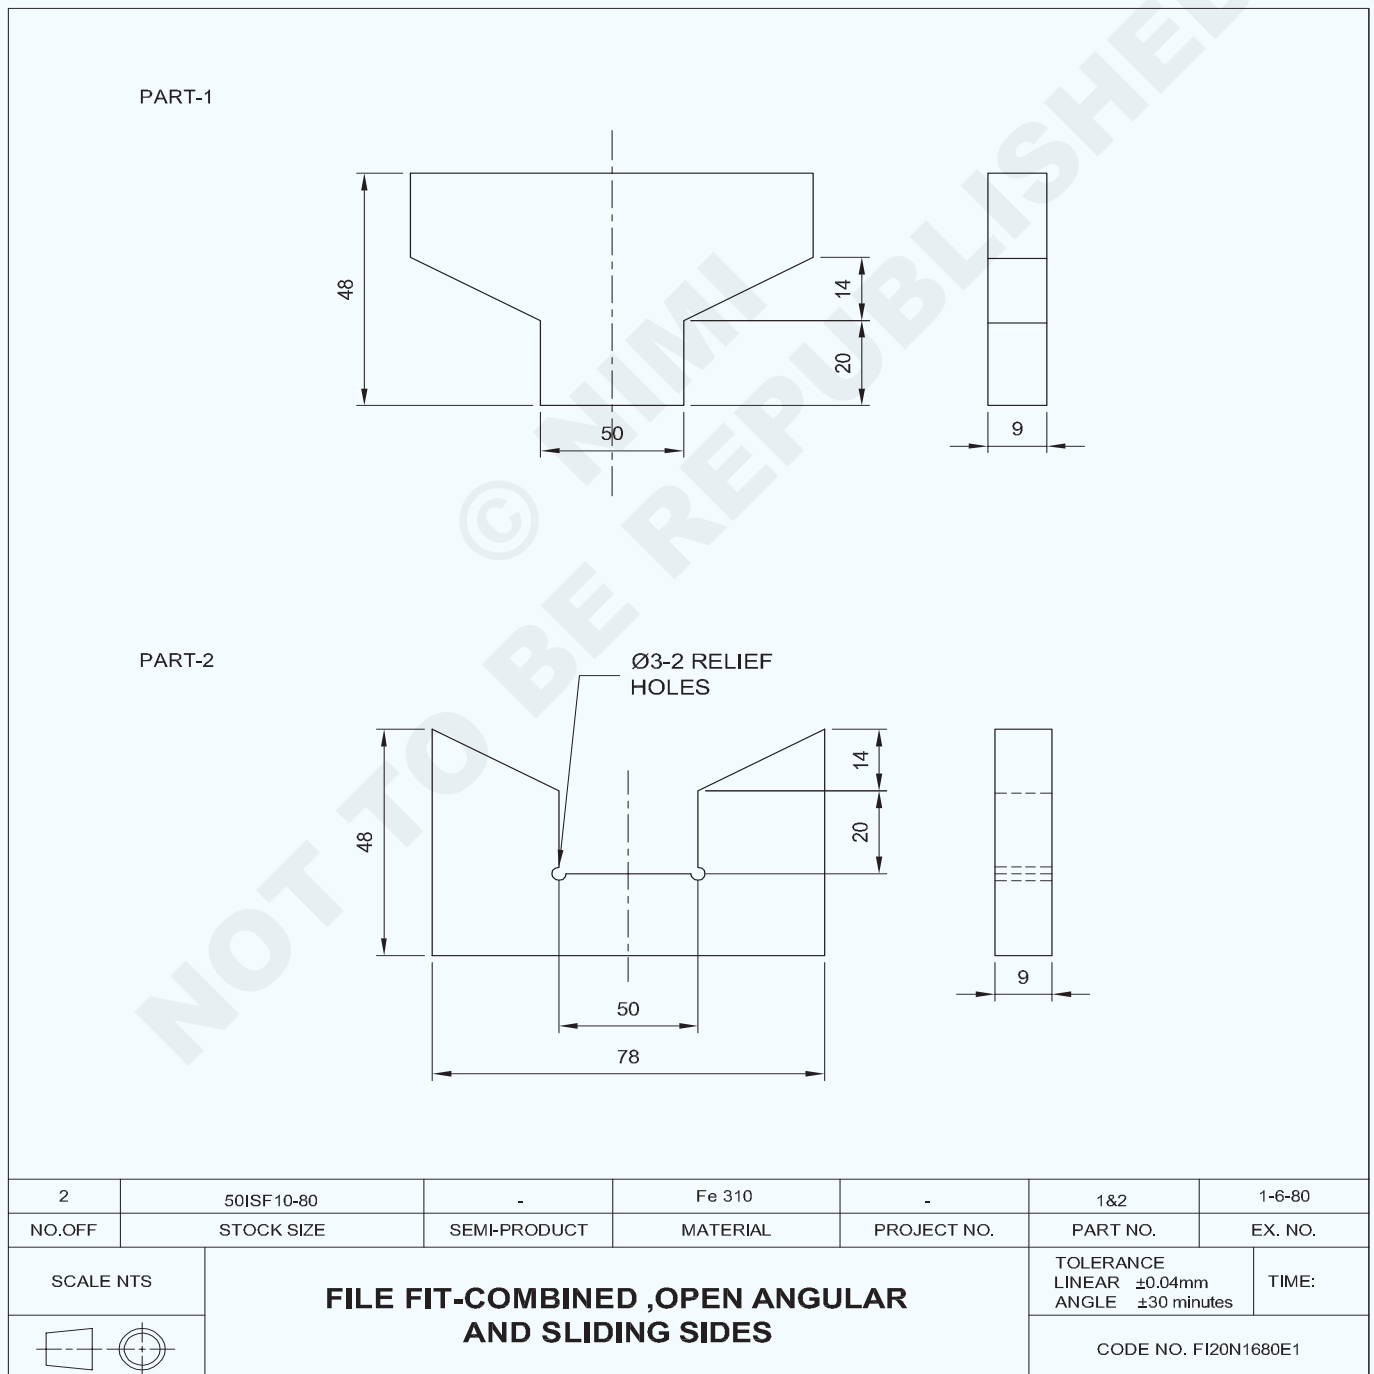


କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ ।

- ଏହାର ଆକାର ପାଇଁ କଞ୍ଚା ମ୍ୟାଟାଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
 - ସମାନ୍ତରାଳତା ଏବଂ p ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅଂଶ 78 x 48 x 9 mm ରୁ ଅଧିକ ଅଂଶ 1 ଏବଂ 2 ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ।
 - ଭର୍ନିଅର୍ କାଲିପର୍ ସହିତ ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
 - ଚାକିରି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଅଂଶ 1 ଏବଂ 2 ରେ ମାର୍କିଂ ମିଡିଆ ଏବଂ ମାର୍କ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
 - ଭାଗ 1 ଏବଂ 2 ରେ ସାକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପିଚ୍ କରନ୍ତୁ ।
 - ଅଂଶ 1 ରେ ଅତିରିକ୍ତ ଧାତୁକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିତ୍ର 1 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ସଠିକତା ± 0.04 ମିଲିମିଟର ଏବଂ କୋଣ 30 ମିନିଟ୍ ଆକାର ଏବଂ ଆକାରରେ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ।
 - ଅଂଶ 'ବି' ରେ ୦ 3 ମିଲିମିଟର ରିଲିଫ୍ ଛିଦ୍ର ତିଆରି କରନ୍ତୁ ।
 - ଟେନ୍ ଡ୍ରଲ୍, ଟିପ୍, ଅତିରିକ୍ତ ଧାତୁକୁ 'ବି' ଅଂଶରେ କାଢି remove ଦିଅ ଏବଂ
- ଚିତ୍ର 2 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଆକାର ଏବଂ ଆକାରକୁ ଫାଇଲ୍ କର ।
- ଭର୍ନିଅର୍ କାଲିପର୍ ଏବଂ ଭର୍ନିଅର୍ ବେଭେଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର୍ ସହିତ କୋଣ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
 - ଅଂଶ 1 ଏବଂ 2 ରେ ଫାଇଲ୍ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କୋଣରେ ଡି ବୁର୍ ।

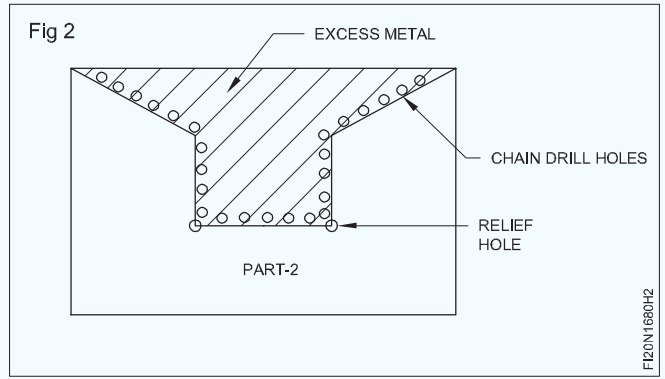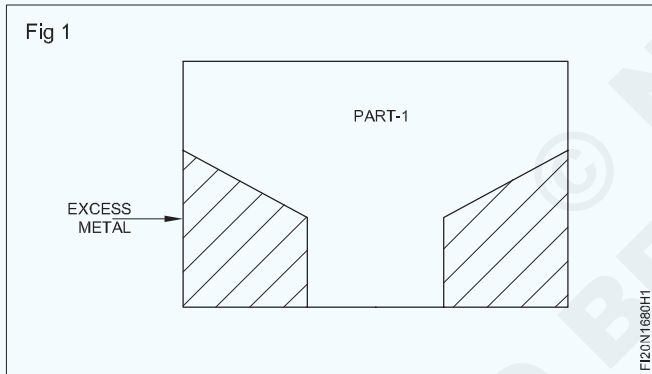


- ଚିତ୍ର 3 ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଅଂଶ 1 ଏବଂ 2 ସହିତ ମେଳ କରନ୍ତୁ ।
- ଅଳ୍ପ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ରଖ ।

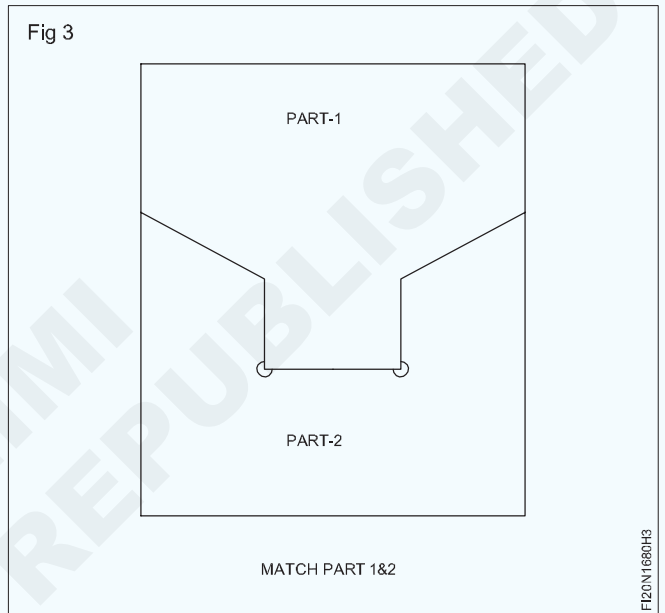

ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣକୋଣଗୁଡ଼ିକ 30 ମିନିଟରସଠିକତାଖୋଲା, କୋଣାର୍କ ଫିଲ୍ଟରରୁ | (File internal angles 30 minutes accuracy open, angular fit)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ± 0.04 ମିଲିମିଟର ସଠିକତା ମଧ୍ୟରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଏବଂ ବର୍ଗ ଫାଇଲ୍ ଫାଇଲ୍ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ |
- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ତାଳମେନ୍ଦୁ ଏବଂ କୋଣାର୍କ ରେଖା ଚିହ୍ନିତ କର |
- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଫ୍ଲାଟ ଏବଂ କୋଣାର୍କ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ |
- 30 ମିନିଟର ସଠିକତା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତିଆର ବେଭେଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରି କୋଣ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ଶେଷ ଏବଂ ଡି-ବୁର ଅନୁଯାୟୀ କୋଣାର୍କ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକୁ ଫିଟ୍ କରନ୍ତୁ |

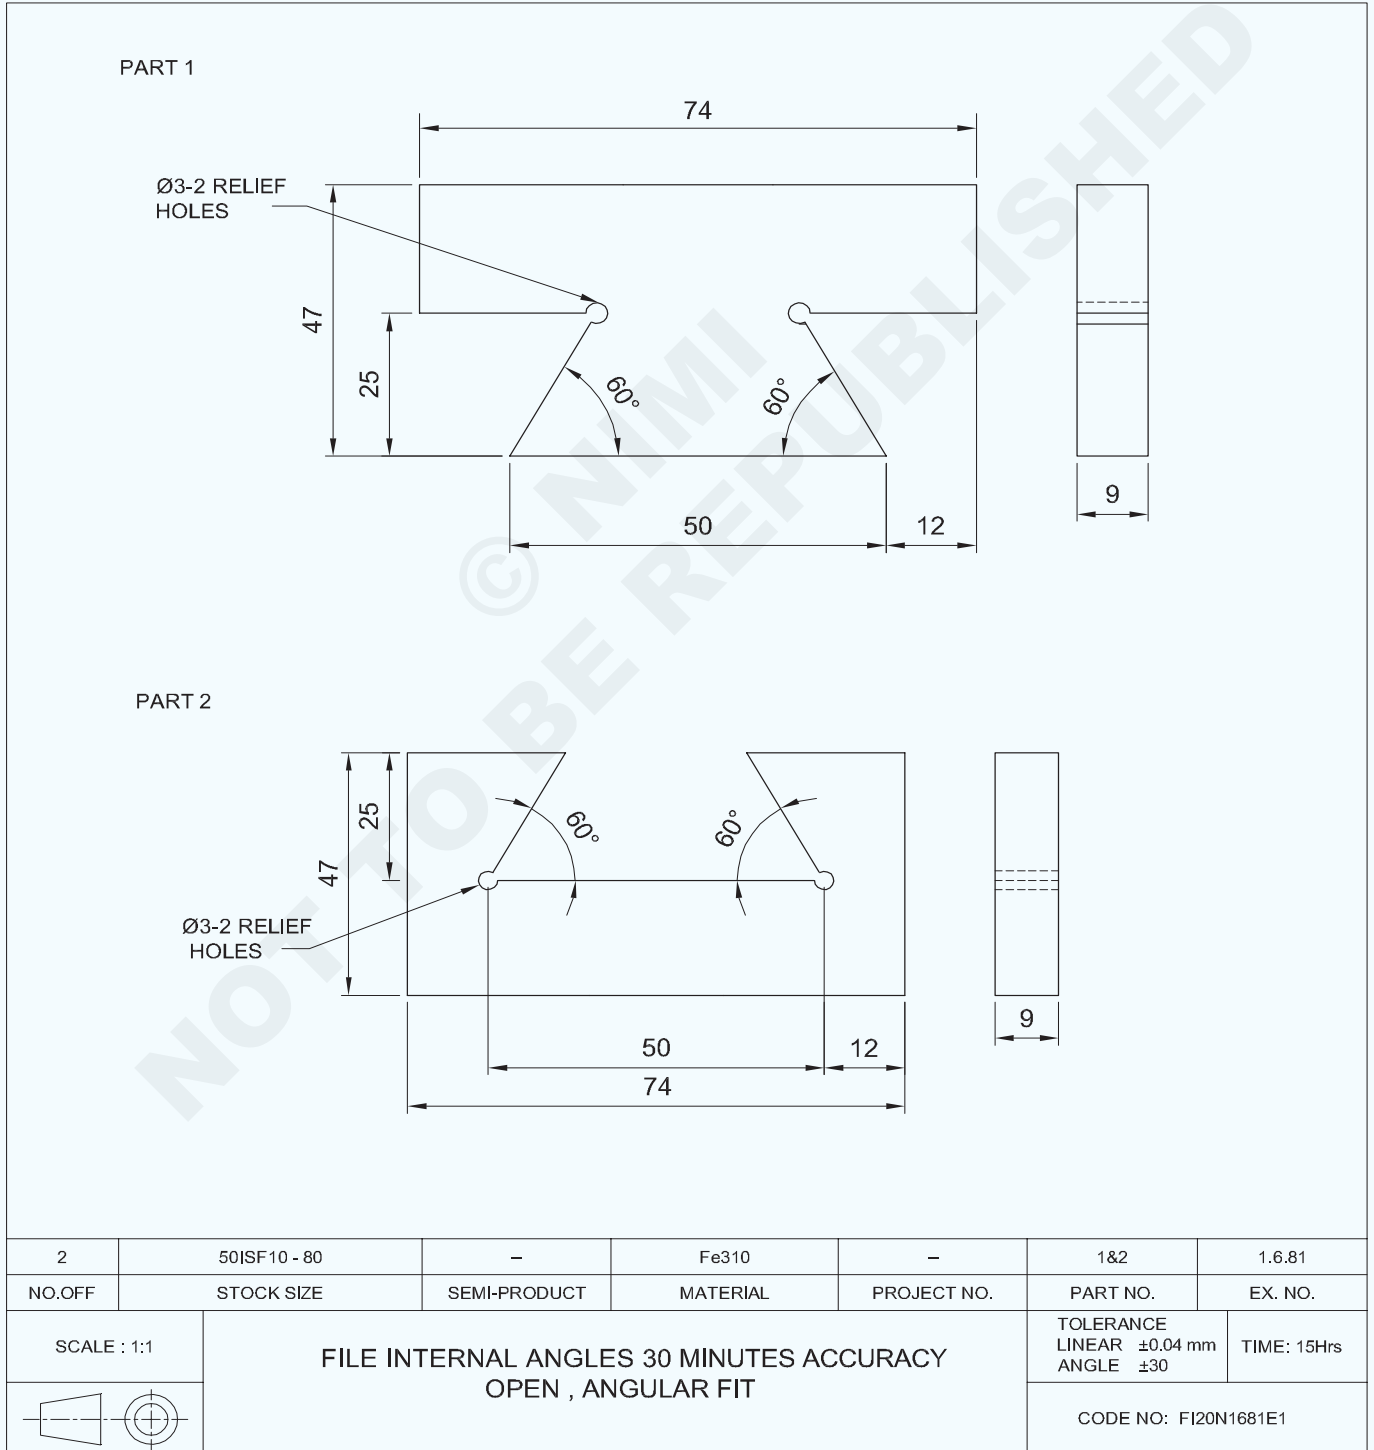


କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ ।


- କଞ୍ଚାମାଲର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ପ୍ଲାଟ ଏବଂ ବର୍ଗଟା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅଂଶ 74 x 47 x 9 mm ରୁ ଅଧିକ ଅଂଶ 1 ଏବଂ 2 କୁ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ମାର୍କିଂ ମିଡିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାକିରି ଚିତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଅଂଶ 1 ଏବଂ 2 ରେ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ଲାଇନ୍ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ।
- ଭାଗ 1 ଏବଂ 2 ରେ ସାକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପିଚ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଅଂଶ 1 ଏବଂ 2 ରେ ୦ 3 ମିଲିମିଟର ରିଲିଫ୍ ଛିଦ୍ର ଖୋଳନ୍ତୁ ।
- ଅଂଶ 1 ରେ ଅତିରିକ୍ତ ଧାତୁକୁ ହସାକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାଢ଼ି re-move ଏବଂ ଚିତ୍ର 1 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ସଠିକତା ± 0.04 ମିଲିମିଟର ଏବଂ କୋଣକୁ 30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାର ଏବଂ ଆକୃତିର ଆକାରରେ ଏବଂ ଆକାରରେ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ।

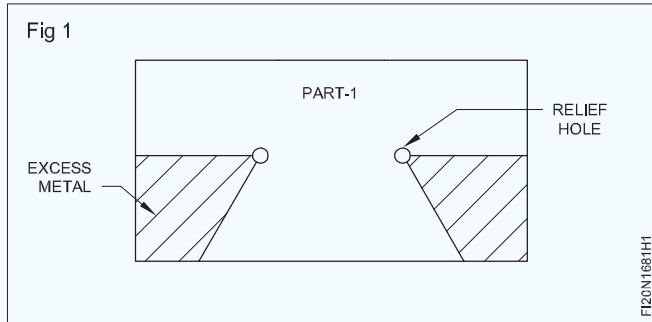

- ଚେନ୍ ଡ୍ରିଲ୍, ଚିପ୍, ହସାକସ୍ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଧାତୁକୁ ଅଂଶ 2 ରେ ଅପସାରଣ କରାଇଦିଅ ଏବଂ ଚିତ୍ର 2 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଆକାର ଏବଂ ଆକାରରେ ଫାଇଲ୍ କର ।
- ଭର୍ନିଅର୍ କାଲିପର୍ ଏବଂ ଭର୍ନିଅର୍ ବେଭେଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର୍ ସହିତ କୋଣ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

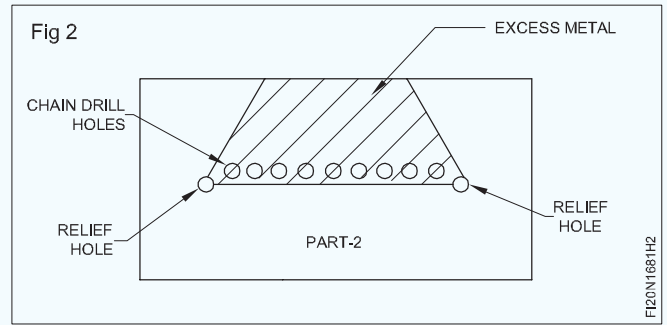

- ଚିତ୍ର 3 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଅଂଶ 1 ଏବଂ 2 ସହିତ ମେଲ କରନ୍ତୁ ।
- ଅଳ୍ପ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ।

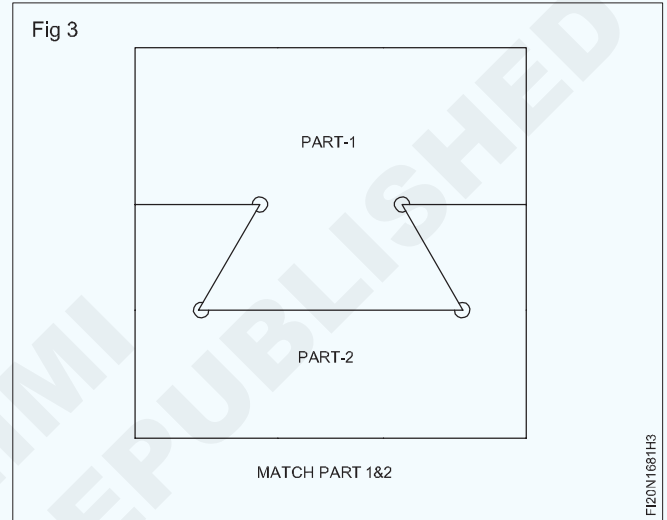

90°ବ୍ୟତୀତକୋଣସହିତସ୍ଲାଉଡିଂଫିଟ୍‌ରୁ | (Make sliding fit with angles other than 90°)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- 0.04 ମିଲିମିଟର ଏବଂ ± 30 ମିନିଟର ସଠିକତା ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ଲାଟ ଏବଂ କୋଣାର୍କ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକୁ ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଶେଷ କର |
- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଛିଦ୍ର ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଡ୍ରଲ୍ କର |
- କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ ସ୍ବରୂପ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁତା କାଟ |
- ସ୍ବରୂପ ଏବଂ ତୋବେଲ୍ ପିନ ବ୍ୟବହାର କରି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଏକତ୍ର କରନ୍ତୁ |
- କୋଣାର୍କ ମିଳନ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସ୍ଲାଉଡିଂ ଫିଟ୍ ହାସଲ କରିବାକୁ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ର କରନ୍ତୁ |

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ |

2	AM5-15IS:1365	CSK SCREW	30CB		6	
4	4H8x20IS:2393	CYLINDRICAL PIN	40CB		5	
1	35ISF 12-85	SLIDING PLATE	Fe310		4	
2	25ISF 12-85	BEVELED SIDE PLATE	Fe310		2&3	
1	65ISF 12-85	BASE PLATE	Fe310	—	1	1.6.82
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.

SCALE NTS

MAKE SLIDING FIT WITH ANGLES
OTHER THAN 90°


TOLERANCE
 ± 0.04 mm

TIME:

CODE NO: FI20N1682E1




PART-1
BASE PLATE

N8/ (N6/)

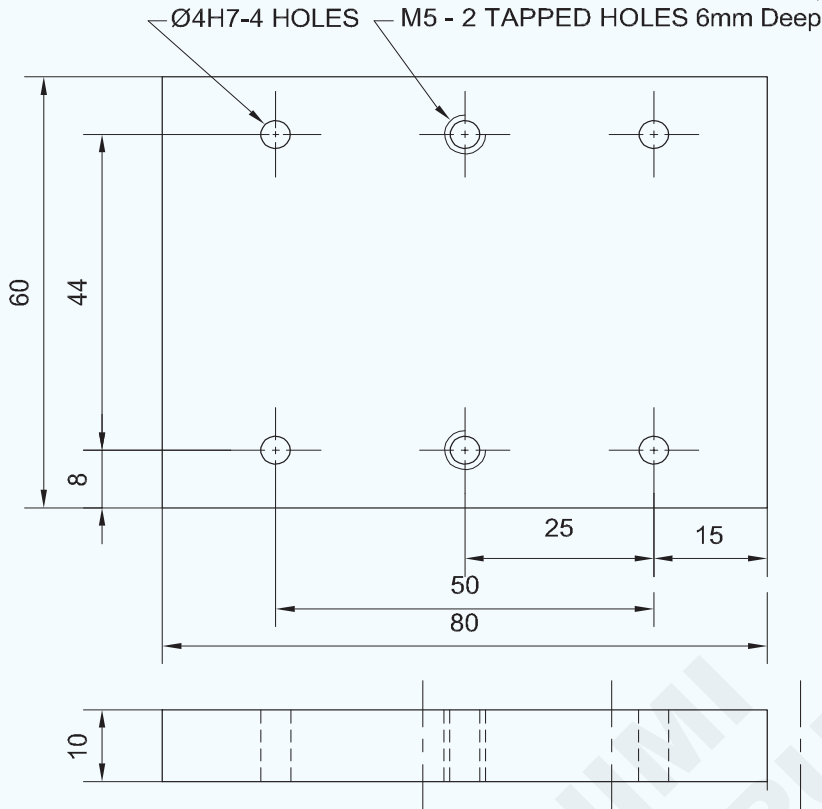

PART-4
SLIDING PLATE

PART-2&3
BEVELED SIDE PLATE

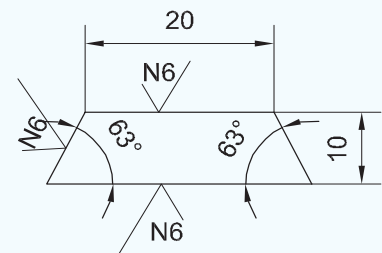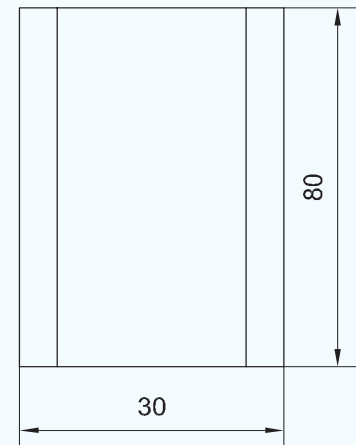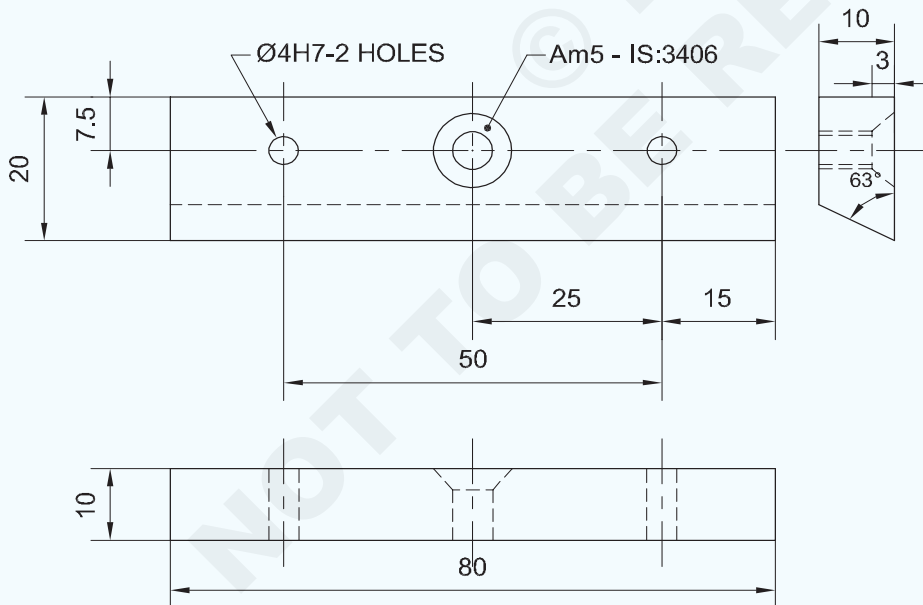

SCALE 1:1


BASE PLATE & BEVELED SIDE PLATES

DEVIATIONS

TIME

CODE NO. FI20N1682E2


- ଏହାର ଆକାର ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ଭାଗ 0.04 ମିଲିମିଟର ସଠିକତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆକାର ଉପରେ ଅଂଶ 1, 2, 3 ଏବଂ 4 ର ସାମାନ୍ତ୍ରୀ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଅଂଶ 1, 2, 3 ଏବଂ 4 ପୃଷ୍ଠରେ ମାର୍କିଂ ମିଡିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ରେଖା ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ।
- ସାକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପିନ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ହ୍ୟାକସ୍ ଏବଂ ଅଂଶ 2, 3 ଏବଂ 4 ରେ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାକିରି ଚିତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଆକାର ଏବଂ ଆକୃତିର ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଚିତ୍ର 1 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ସମାନ୍ତରାଳ କ୍ଲମ୍ପ୍ ସହିତ ଡ୍ରାଲିଂ ମେସିନ୍ ଟେବୁଲରେ ଅଂଶ 1,2,3 ଏବଂ 4 ଏକତ୍ର କରି କ୍ଲମ୍ପ କରନ୍ତୁ ।
- ଡ୍ରାଲ୍ ଟକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡ୍ରାଲିଂ ମେସିନ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲରେ ୪ 3.8 ମିଲିମିଟର

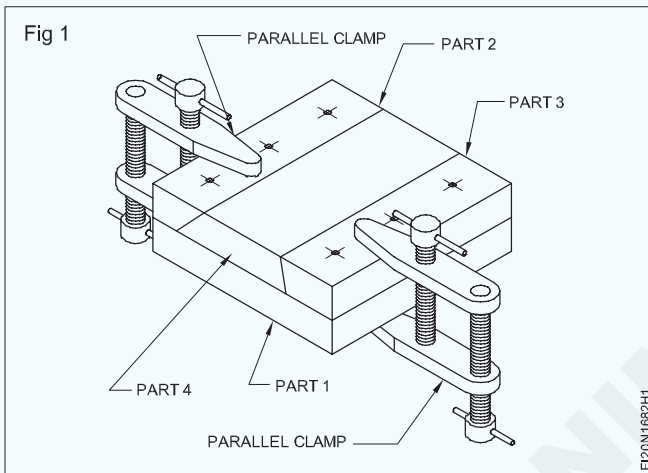

ଡ୍ରାଲ୍ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାତ ମାଧ୍ୟମରେ ଡ୍ରାଲ୍ କରନ୍ତୁ ।

- ଟ୍ୟାପ୍ ରେଷ୍ଟରେ ୪ ମିଲିମିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିମ୍ କ୍ଲମ୍ପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ସେଟିଂକୁ ବ୍ୟାପାତ ନକରି ୪ ମିଲିମିଟର ଡୋବେଲ୍ ପିନ୍ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଗର୍ତ୍ତକୁ ପୁନଃ am ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ ।
- ପୁନଃ am ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଛିଦ୍ରକୁ ସଫା କର ଏବଂ ୪ ମିଲିମିଟର ଡୋବେଲ୍ ପିନ୍ ଭର୍ତ୍ତି କର ।
- ସେହିପରି ଭାବରେ, ଅନ୍ୟ ଡୋବେଲ୍ ପିନ୍ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରାଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଗର୍ତ୍ତକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପୁନଃ am ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଧାନସଭାକୁ ବିଚଳିତ ନକରି ଡୋବେଲ୍ ପିନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ସେଟିଂକୁ ବ୍ୟାପାତ ନକରି ବିଧାନସଭାରେ କାଉଣ୍ଟର ସିଙ୍କ୍ ସ୍କରୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରାଲ୍ ଟକ୍ ଏବଂ ଡ୍ରାଲ୍ ଛିଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଡ୍ରାଲ୍ ମେସିନ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲରେ ୪ 4.2 ମିଲି ଡ୍ରାଲ୍ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ବିଧାନସଭା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ 1,2,3 ଏବଂ 4 କୁ ପୃଥକ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଟ୍ୟାପିଂ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ଅଂଶ 1 ରେ ଶେଷ କରନ୍ତୁ ।

- ଅଂଶ 2 ଏବଂ 3 ରେ CSK ସ୍କରୁ ପାଇଁ ଫ୍ରା ହୋଲ୍ ୪ 5.5 ମିମି ଡ୍ରାଲ୍ କରନ୍ତୁ ।
- କାଉଣ୍ଟର ସିଙ୍କ୍ ହେଡ୍ ସ୍କରୁଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଗ 2 ଏବଂ 3 ରେ ବସିବା ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟର ଡ୍ରାଲ୍ ହୋଇଥିବା ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସିଙ୍କ କରନ୍ତୁ ।
- ଅଂଶ 1 କୁ ବେଞ୍ଚ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷରେ ରଖନ୍ତୁ ।
- M5 ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟାପ୍ ରେଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂତା କାଟନ୍ତୁ ।
- ସୂତାଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର ବର୍ ସହିତ ସଫା କରନ୍ତୁ ।
- ଚାକିରି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଆକାର ଏବଂ ଆକୃତିର ଅଂଶ 2, 3 ଏବଂ 4 ରେ କାଟ୍ ଏବଂ ଫାଇଲ୍ କର ଏବଂ ଭର୍ନିୟର୍ ବେଭେଲ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସହିତ ଭର୍ନିୟର୍ କାଲିପର୍ ଏବଂ କୋଣ ଯାଞ୍ଚ କର ।
- ଡୋବେଲ୍ ପିନ୍ ଏବଂ ସି ସହିତ ଚାକିରି ଚିତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଅଂଶ 1,2,3 ଏବଂ 4 ଏକତ୍ର କରନ୍ତୁ ।

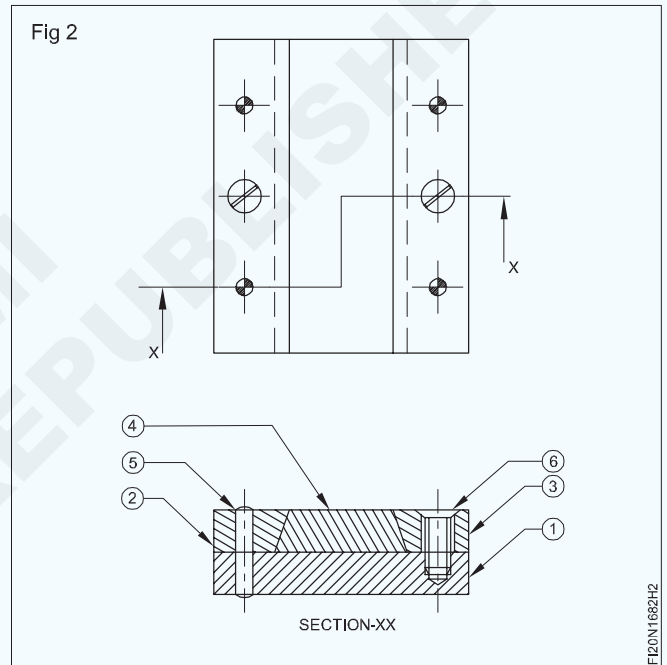

- ବିଧାନସଭାରେ ଅଂଶ 4 କୁ ଫିଟ୍ ଏବଂ ସ୍କାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ବିଧାନସଭା ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରନ୍ତୁ ।
- ଅଂଶ 1,2,3 ଏବଂ 4 ରେ ଫାଇଲ୍ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ସମସ୍ତ କୋଣରେ ବୁର୍ ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ ।
- ଚାକିରି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ଏକତ୍ର ଏକତ୍ର କରନ୍ତୁ ।
- ଅନ୍ତ ଡେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ।

ଫ୍ଲାଟସର୍ଫେସ୍,ବକ୍ରପୃଷ୍ଠଏବଂସମାନ୍ତରାଳପୃଷ୍ଠରେସ୍କ୍ରାପ୍‌କରନ୍ତୁ | (Scrap on flat surfaces, curved surfaces and parallel surfaces and test)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଫାଇଲ୍ | 0.04 ମିଲିମିଟର ସଠିକତା ପାଇଁ ସମତଳ ଏବଂ ବର୍ଗର ଫାଇଲ୍ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ |
- ପୁରୁସିଆନ୍ ନୀଳ ବ୍ୟବହାର କରି ସମତଳ ଏବଂ ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକରେ ଉଚ୍ଚ ଦାଗ ଖୋଜ |
- ଫ୍ଲାଟ, ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍କ୍ରାପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ |

TASK-1

TASK-2

1	100ISF12-100		Fe310	-	TASK-1	1.6.83
1	100ISF20-50	-	Fe310	-	TASK-2	1.6.83
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.

SCALE NTS

SCRAP ON FLAT SURFACES , CURVED SURFACES
AND PARALLEL SURFACES AND TEST

TOLERANCE ±0.04 mm


TIME :

CODE NO. FI20N1683E1

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ ।

ଟାଙ୍କ 1: ସମତଳ ପୃଷ୍ଠରେ ସ୍କ୍ରାପିଂ ।


- ଏହାର ଆକାର ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ସମତଳତା ଏବଂ ବର୍ଗତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ 96x96x10 mm ଆକାରରେ ଧାତୁ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଭର୍ନିଅର୍ କାଲିପର୍ ସହିତ ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ନରମ କପଡ଼ା ସହିତ ଭୂପୃଷ୍ଟ ସ୍କେଟରକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ।
- ଭୂପୃଷ୍ଟ ସ୍କେଟରରେ ପରୁସନ୍ ବଲୁକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଲଗାନ୍ତୁ ।
- ଟାକିରିକୁ ଭୂପୃଷ୍ଟ ସ୍କେଟରରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଏବଂ ପଛକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ।
- ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସ୍କେଟରୁ ଟାକିରି ନିଅ ଏବଂ ସମତଳ ପୃଷ୍ଠରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଧାନ ଦିଅ ।
- ଟାକିରି ବେଞ୍ଚ ଭାଇସ୍ ରେ ରଖନ୍ତୁ ।
- ଟ ସ୍କ୍ରାପର୍ Fig1 ବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟର ସମତଳ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚ ଦାଗଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କ୍ରାପ୍ ଏବଂ ଅପସାରଣ କର ।
- ବୁରସ୍ ଅପସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ନରମ କପଡ଼ା ସହିତ ସ୍କ୍ରାପ୍ ହୋଇଥିବା ପୃଷ୍ଠକୁ ପୋଛି ଦିଅ ।

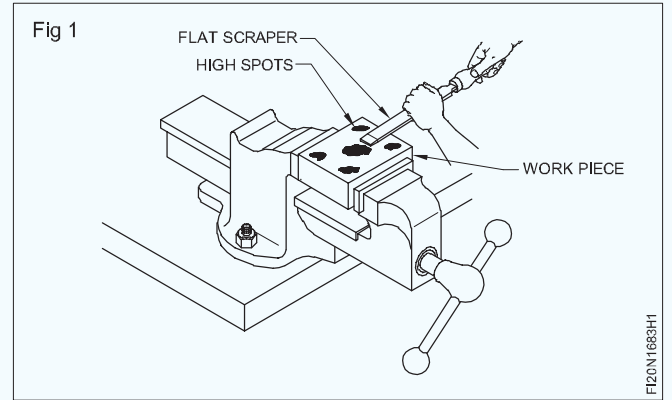



- ପୁନର୍ବାର, ସ୍କ୍ରାପ୍ ହୋଇଥିବା ପୃଷ୍ଠକୁ ପରୁସନ୍ ନୀଳ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା ପୃଷ୍ଠରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଏବଂ ପଛକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସ୍ପଟ୍ ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଧାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଟାକିରିର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ବିସ୍ତାରିତ ପରୁସନ୍ ନୀଳ ଦାଗ ଚିହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କ୍ରାପିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ ।
- ନରମ କପଡ଼ା ସହିତ ସ୍କ୍ରାପ୍ ହୋଇଥିବା ପୃଷ୍ଠକୁ ପୋଛି ଦିଅ ।
- ତେଲର ପତଳା କୋଟ ଲଗାନ୍ତୁ ।

ଟାଙ୍କ 2: ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ସ୍କ୍ରାପ୍ କରିବା ।

- ଏହାର ଆକାର ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ସମତଳତା ଏବଂ ବର୍ଗାକାରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ 90x48x18 mm ଆକାରରେ ଧାତୁ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଭର୍ନିଅର୍ କାଲିପର୍ ସହିତ ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ଚିତ୍ର 1 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ମାର୍କିଂ ମିଡିଆ, ମାର୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଚ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

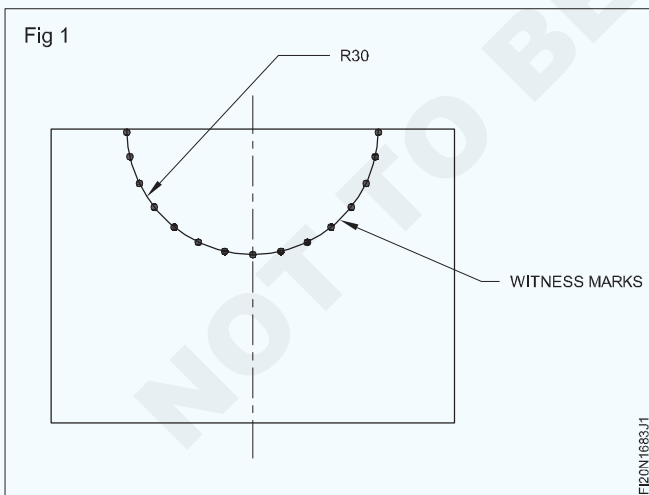

- ଟେନ୍ ଡ୍ରଲ୍ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ର 2 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଅତିରିକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରିଥାଏ ।
- ଟେନ୍ 3 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଖେବ୍ ଚିଜେଲ୍ ଏବଂ ବଲ୍ ପେନ୍ ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ଟେନ୍ ଡ୍ରଲ୍ ହୋଇଥିବା ଗାତର ଅତିରିକ୍ତ ଧାତୁକୁ କାଟି କାଢି remove ଦିଅ ।
- ଅଧା ରାଉଣ୍ଡ ଫାଇଲ୍ ସହିତ ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠକୁ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ସହିତ ବକ୍ର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

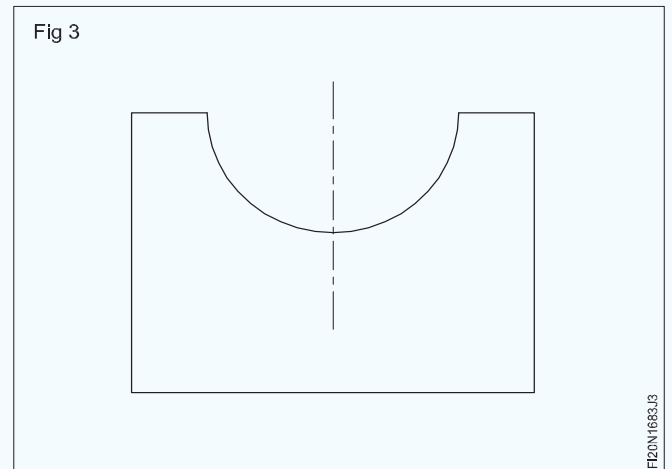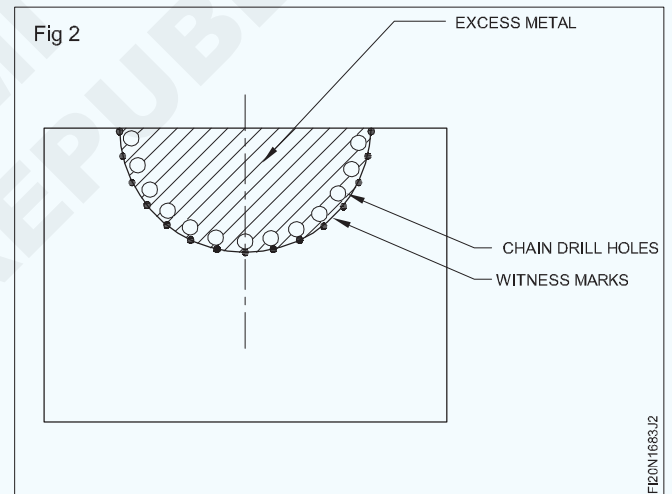

- ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଭାଇସ୍ କ୍ଲିପ୍ ସହିତ ବେଞ୍ଚ ଭାଇସ୍ ରେ ରାଉଣ୍ଡ ଟେମ୍ପ ବାର୍ ୦ 60 ମିଲିମିଟର ଧରି ରଖନ୍ତୁ ।
- ପରୀକ୍ଷା ଦଣ୍ଡର ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକ୍ ପୃଷ୍ଠର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ପରୁସନ୍ ବଲୁ ର ପତଳା କୋଟ ଲଗାନ୍ତୁ ।

- ଟେନ୍ ଡ୍ରଲ୍ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ର 2 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଅତିରିକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରିଥାଏ ।
- ଟେନ୍ 3 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଖେବ୍ ଟିଜେଲ୍ ଏବଂ ବଲ୍ ପେନ୍ ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ଟେନ୍ ଡ୍ରଲ୍ ହୋଇଥିବା ଗାତର ଅତିରିକ୍ତ ଧାତୁକୁ କାଟି କାଢ଼ି remove ଦିଅ ।
- ଅଧା ରାଉଣ୍ଡ ଫାଇଲ୍ ସହିତ ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠକୁ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ସହିତ ବକ୍ର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଭାଇସ୍ କ୍ଲିପ୍ ସହିତ ବେଞ୍ଚ ଭାଇସରେ ରାଉଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ବାର୍ ୧୦ ମିଲିମିଟର ଧରି ରଖନ୍ତୁ ।
- ପରୀକ୍ଷା ଦଣ୍ଡର ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକ୍ ପୃଷ୍ଠର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ପରୁସନ୍ ବଲ୍ ର ପତଳା କୋଟ୍ ଲଗାନ୍ତୁ ।
- ଚାକିରିର ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠକୁ ପରୁସନ୍ ବଲ୍ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷଣ ଦଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପଛକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରନ୍ତୁ ।

- ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଚାକିରି ବେଞ୍ଚ ଉପାଧିକ୍ଷରେ ରଖନ୍ତୁ ।
- ଅର୍ଦ୍ଧ ରାଉଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରାପର୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବକ୍ର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚ ଦାଗଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କ୍ରାପ୍ ଏବଂ ଅପସାରଣ କର ।
- ବୁରସ୍ ଅପସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ନରମ କପଡ଼ା ସହିତ ସ୍କ୍ରାପ୍ ହୋଇଥିବା ପୃଷ୍ଠକୁ ପୋଛି ଦିଅ ।
- ପୁନର୍ବାର, ଟେଷ୍ଟ ବାର୍ ଉପରେ ପରୁସନ୍ ବଲ୍ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ବକ୍ର ସ୍କ୍ରାପ୍ ହୋଇଥିବା ପୃଷ୍ଠକୁ ଟେଷ୍ଟ ବାର୍ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପଛକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରନ୍ତୁ ।
- ଚାକିରିର ସମଗ୍ର ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ବିସ୍ତାରିତ ନୀଳ ଦାଗ ଚିହ୍ନ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କ୍ରାପ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ ।
- ନରମ କପଡ଼ା ସହିତ ସ୍କ୍ରାପ୍ ହୋଇଥିବା ପୃଷ୍ଠକୁ ପୋଛି ଦିଅ ।
- ଟେଲର ପତଳା କୋଟ୍ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ।

ଦକ୍ଷତାକ୍ରମ ।

ବକ୍ରପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକସ୍କ୍ରାପ୍ କରିବା ।


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

- ସ୍କ୍ରାପ୍ ଏବଂ ବକ୍ରପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକପରୀକ୍ଷାକରନ୍ତୁ ।

ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କ୍ରାପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଧା ରାଉଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରାପର୍ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍କ୍ରାପର୍ । ସ୍କ୍ରାପିଂର ଏହି ପଦ୍ଧତି ଫ୍ଲାଟ୍ ସ୍କ୍ରାପିଂ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ।


ପଦ୍ଧତି

ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ସ୍କ୍ରାପିଂ ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟି ହାତରେ ଧରିଥାଏ ଯେପରି ଆବଶ୍ୟକ ଦିଗରେ ସ୍କ୍ରାପରର ଗତିବିଧିକୁ ସୁଗମ କରିଥାଏ (ଚିତ୍ର 1) ।

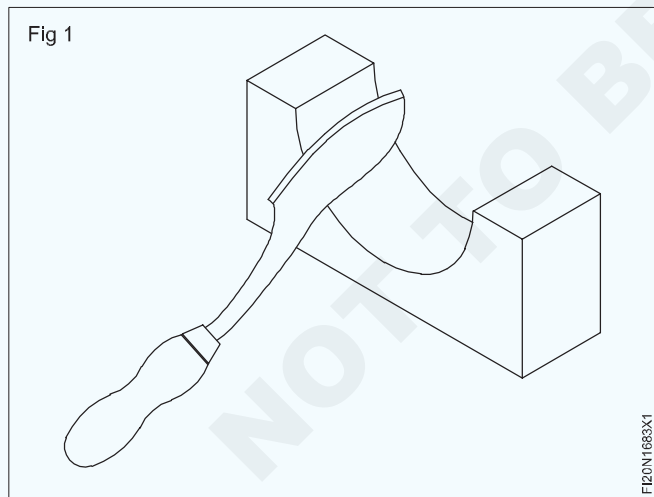



କାଟିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଶଙ୍କର ଉପରେ ଟାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ । କଠିନ ସ୍କ୍ରାପିଂରେ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରେକ୍ ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ଟାପ ଆବଶ୍ୟକ । ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍କ୍ରାପିଂ ପାଇଁ ଟାପ କମିଯାଏ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେକର ଲମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ ।

କାଟିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଉଭୟ ଆଗକୁ ଏବଂ ରିଟର୍ନ୍ \ ଷ୍ଟ୍ରେକରେ ହୋଇଥାଏ । (ଚିତ୍ର 2)

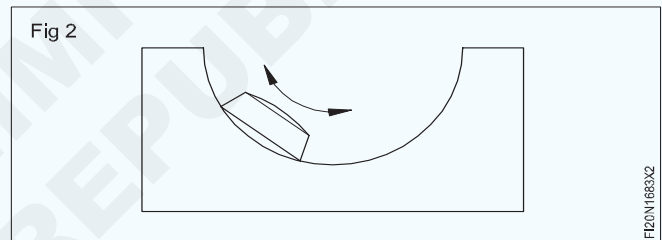

ଅଗ୍ରଗାମୀ ଗତି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କଟିଙ୍ଗ୍ ଏଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଏବଂ ରିଟର୍ନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେକରେ, ଅନ୍ୟଟି କଟିଙ୍ଗ୍ ଏଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ।


ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାସ୍ ପରେ, କାଟିବାର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ । ଏହା ଏକ ସମାନ ପୃଷ୍ଠକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ । (ଡିମ୍ 3, 4)

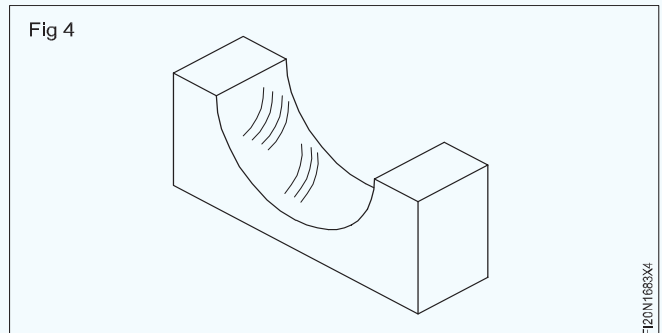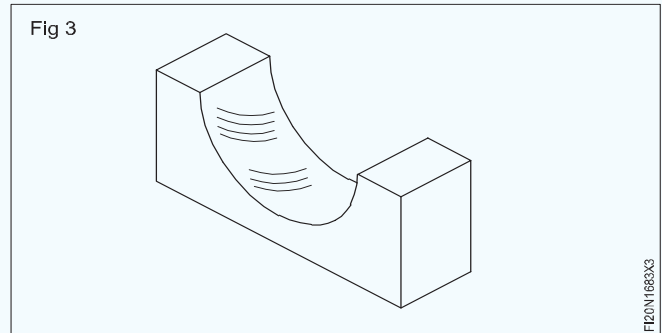

ସ୍ଥାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ପୃଷ୍ଠର ସଠିକତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଏକ ମାଷ୍ଟର ବାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 5)

ଉଚ୍ଚ ଦାଗଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ବାରରେ ପୂରୁସନ୍ଦର୍ଭ ବଲ୍ଲର ଏକ ପତଳା ଆବରଣ ଲଗାନ୍ତୁ ।

Fig 5

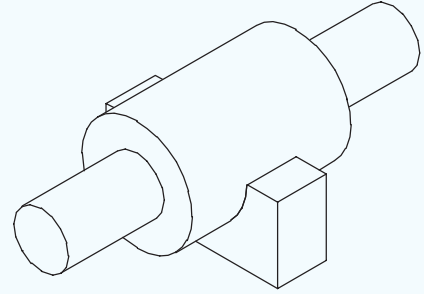

FI20N1683X5

ଏକଫ୍ଲାଟସ୍ଥାପତୀଷ୍ଣ ।

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।


• ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଏବଂ ହୋନିଂ କରି ଏକ ଫ୍ଲାଟସ୍ଥାପତୀଷ୍ଣକରନ୍ତୁ ।

ଫ୍ଲାଟ ସ୍ଥାପତୀଷ୍ଣ କଟିଙ୍ଗ୍ ଧାରକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ଉତ୍ତମ ଚେହେରାକୁ ସମ୍ପାଦିତ କରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ।

ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ଓଦା ତଳ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପେଡେଷ୍ଟାଲ୍ / ବେଞ୍ଚ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ।

ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶସ୍ୟ ସହିତ ଏକ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଟକ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 1)

Fig 1

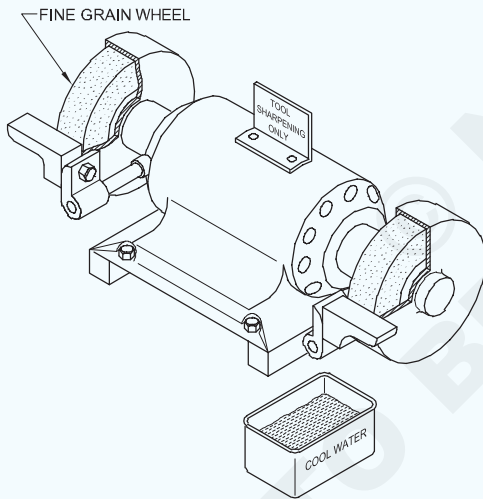


FI20N1683Y1

ବୃହତ ବ୍ୟାସ ସହିତ ସବୁ ଗ୍ରେଡ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଟକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫଳାଫଳ ଦେଇଥାଏ ।

କାର୍ଯ୍ୟ-ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଟକ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ।

କଟିଙ୍ଗ୍ ଧାରକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ଟୁଲ୍ ବାକି ଉପରେ ସ୍ଥାପନ ଭୂସମାନ୍ତର ଏବଂ ଫ୍ଲାଟ ଧରି ରଖନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 2)


Fig 2

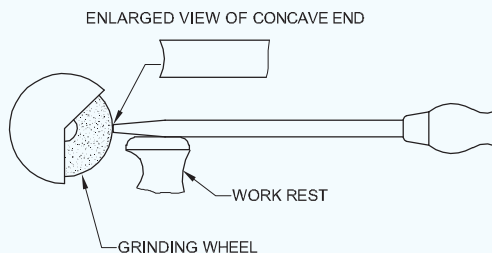

FI20N1683Y2

କଟିଙ୍ଗ୍ରେ ଟିକିଏ ଅବତଳ ପୃଷ୍ଠ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାପତୀଷ୍ଣ ଏକ ଆର୍କରେ ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 3)

Fig 3

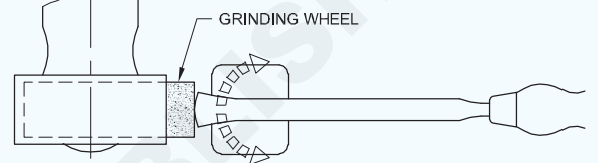


FI20N1683Y3

ଯଦି ସ୍ଥାପତୀ କାର୍ବାଇଡ୍-ଟିପ୍ ଟୁଲ୍ ସିଲିକନ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ କିମ୍ବା ହୀରା ଟକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 4)

ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଦ୍ୱାରା ତୀକ୍ଷ୍ଣ କଟିଙ୍ଗ୍ ଧାରକୁ ସମ୍ପାଦିତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ହୋନିଙ୍ଗ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ମାର୍କ ଅପସାରଣ କରେ ଏବଂ ପ୍ରବଳ କଟିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ପ୍ରଦାନ କରେ ।

Fig 4

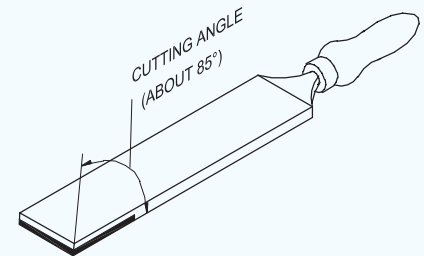

CEMENTED CARBIDE TIP SCRAPER

FI20N1683Y4

ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗ୍ରେଡ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଟେଲ ପଥର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ସମ୍ପାଦନ ଦେବାବେଳେ ଏକ ଲବ୍ରିକାଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।



ଲବ୍ରିକାଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ହାଲୁକା ଖଣିଜ ତେଲକୁ କିରୋସିନ ସହିତ ମିଶାନ୍ତୁ ।

ଚିତ୍ର 5 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଏକ ଗତି ସହିତ ପ୍ରଥମେ ଚେହେରାକୁ ଘୋଡାନ୍ତୁ ।

ତାପରେ ସ୍ଥାପତୀଷ୍ଣ ଏକ ପଥର ଚଳାଚଳ ସହିତ ତ oil ଲ ପଥର ଉପରେ ଏକ ସିଧା ଛିଡିରେ ରଖି କଟିଙ୍ଗ୍ ଶେଷକୁ ହୋନ କରନ୍ତୁ (ଚିତ୍ର 6 ଏବଂ 7) ।

କଟିଙ୍ଗ୍ କୋଣ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ୍? ଏହା ହେବା ଉଚିତ୍ ।

- ରୁଗ୍ ସ୍ଥାପିଂ ପାଇଁ - 60° ।
- ଅକ୍ତିମ ସ୍ଥାପିଂ ପାଇଁ - 90° ।

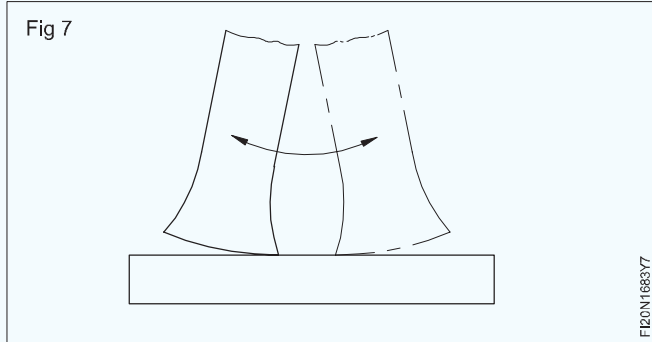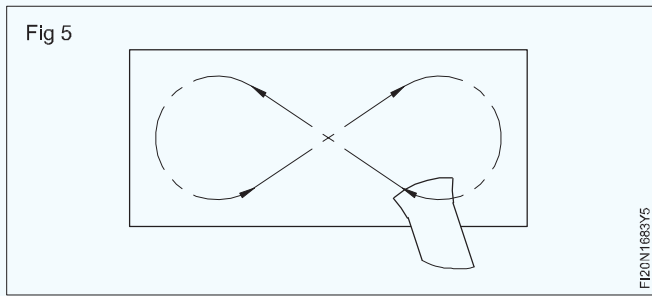


ଅଧାରାଉଣ୍ଡସ୍କ୍ରାପର୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଟୀକ୍ଷା କରିବା ।

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
• ଏକ ଅଧାରାଉଣ୍ଡସ୍କ୍ରାପର୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଟୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ।


ସ୍କ୍ରାପର୍ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ oil ତେଲ ପଥର ଉପରେ ପୁନର୍ବାର ଟୀକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ । ଯେତେବେଳେ କଟି କାଟିବା ଖରାପ ହୋଇଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପେଡେଷ୍ଟାଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ଅର୍ଦ୍ଧ ରାଉଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରାପର୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବୀଣା କରିବା ।



ଅଧାରାଉଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରାପର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲାକାର ପିଠିରେ ଦୁଇଟି କଟି ଧାର ଅଛି । (ଚିତ୍ର 1)

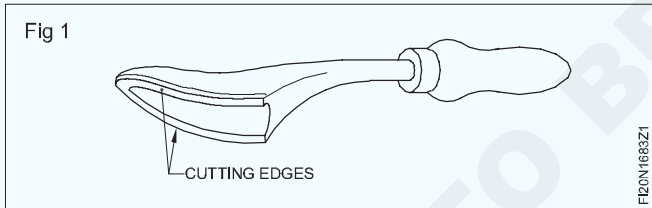


କଟିଙ୍ଗ ଧାରଗୁଡ଼ିକ ତଳ ପୃଷ୍ଠ ଦ୍ଵାରା ଗଠିତ ହୁଏ, ଏବଂ ସମତଳ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ସ୍କ୍ରାପରର ଗୋଲାକାର ପଛପଟେ ଭୂମି । (ଚିତ୍ର 2)

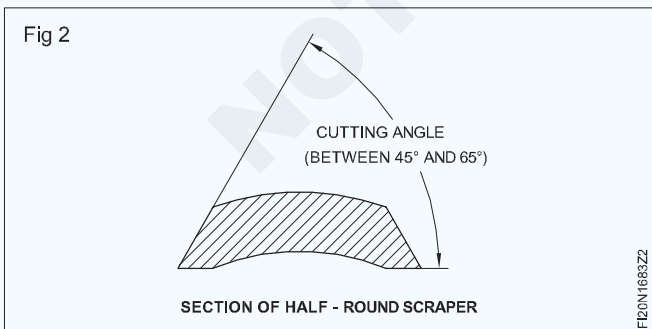

ସାମାନ୍ୟ ବକ୍ରତା ସହିତ ତଳ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ । ସ୍କ୍ରାପ୍ ହୋଇଥିବା ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକରେ ପଏଣ୍ଟ୍ କଣ୍ଟାକ୍ସ କରିବାକୁ ଏହା କଟିଙ୍ଗ ଧାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । (ଚିତ୍ର 3)

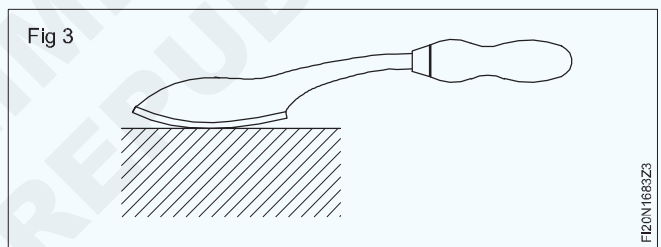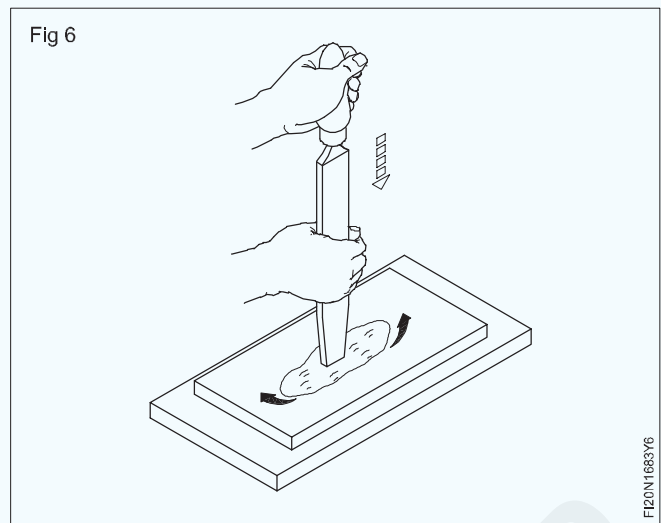

ପୁନର୍ବାର ଟୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅଲି ପଥର ଉପରେ ଏକ ରୋକ୍ ଗତି ସହିତ ତଳ ପୃଷ୍ଠକୁ ଘଷନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 4)

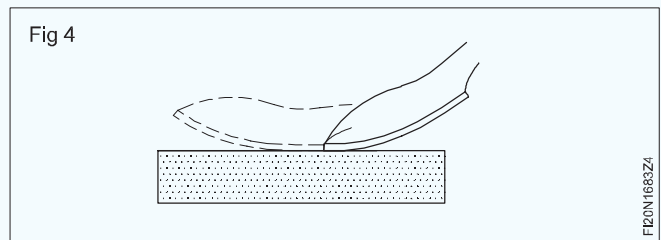

ଯେତେବେଳେ କଟିଙ୍ଗ ଧାର ଧୂରେ ଧୂରେ ଏହା ତଳ ପୃଷ୍ଠକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରି ପୁନର୍ବାର ଟୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ ।


ଯଥାସମ୍ଭବ ଧାରଗୁଡ଼ିକର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
(ଗୋଲାକାର ପଛ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଫ୍ଲାଟ ପୃଷ୍ଠଭୂମି) ।

ସ୍ଲାଇଡ଼ିଂ ଫ୍ଲାଟ୍, ସାଧାରଣ ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ଏବଂ ଏକତ୍ରକର | (Make and assemble, sliding flats, plain surfaces)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଫ୍ଲାଟ୍ ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ଲାଟ୍ ଏବଂ ବର୍ଗକୁ ± 0.04 ମିଲିମିଟର ସଠିକତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ତାଲମେନ୍ସ୍ ଲାଇନ୍ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ |
- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଅଂଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ |
- ତୋବେଲ ପିନ୍ ଛିଦ୍ର, କାଉଣ୍ଟର ସିଙ୍କ ସ୍କ୍ରୁ ସ୍ବରୂପ ଛିଦ୍ର ଖୋଳ |
- ସାଦା ପୃଷ୍ଠାରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ସ୍ଲାଇଡ଼ିଂ କରନ୍ତୁ |


ASSEMBLY

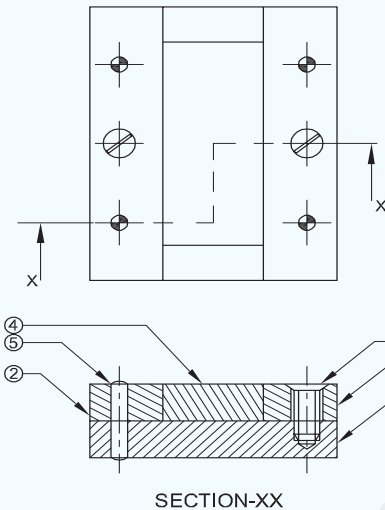

PART-1 BASE PLATE

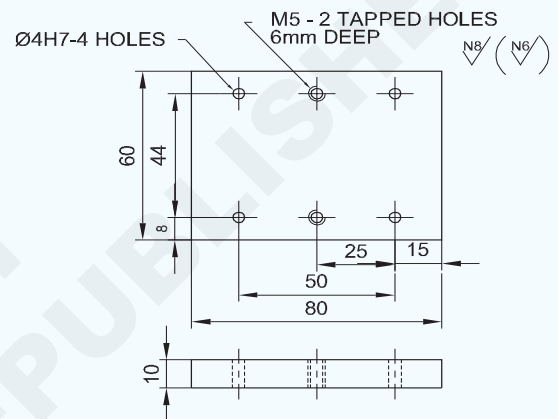


PART -2&3 SIDE PLATE

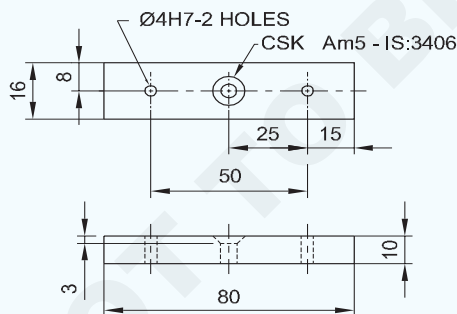

PART-4


SLIDING FLAT

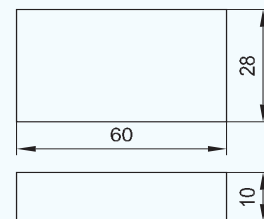

2	M5-16	COUNTER SUNK SCREW	-	-	6	-	
4	Ø4-20	DOWEL PIN	-	-	5	-	
1	65 ISF 12-32	SLIDING FLAT	Fe310	-	4	-	
2	20 ISF 12-85	SIDE PLATE	Fe310	-	2&3	-	
1	65 ISF 12-85	BASE PLATE	Fe310	-	1	1.6.84	
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.	
SCALE NTS		MAKE & ASSEMBLE, SLIDING FLATS, PLAIN SURFACES			TOLERANCE ±0.04 mm		TIME:
					CODE NO. FI20N1684E1		

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ ।


- ଏହାର ଆକାର ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ଚିତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଆକାର ଏବଂ ଆକୃତିର ଅଂଶ 1, 2, 3 ଏବଂ 4 ପାଇଁ ଫାଇଲ୍ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଅଂଶ 2 ଏବଂ 3 ରେ ମାର୍କିଂ ମିଡିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଡ୍ରାବେଲ୍ ପିନ୍ ଛିଦ୍ର, କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ୍ ସ୍କ୍ରୁ ଛିଦ୍ର ଖୋଦିବା ପାଇଁ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ।
- ଚିତ୍ର 1 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ସମାନ୍ତରାଳ କ୍ଲମ୍ପ୍ ସହିତ ଡ୍ରାଲିଂ ମେସିନ୍ ଟେବୁଲ୍ରେ ଅଂଶ 1, 2, 3 ଏବଂ 4 କୁ ଏକତ୍ର କର ଏବଂ ବନ୍ଦ କର ।

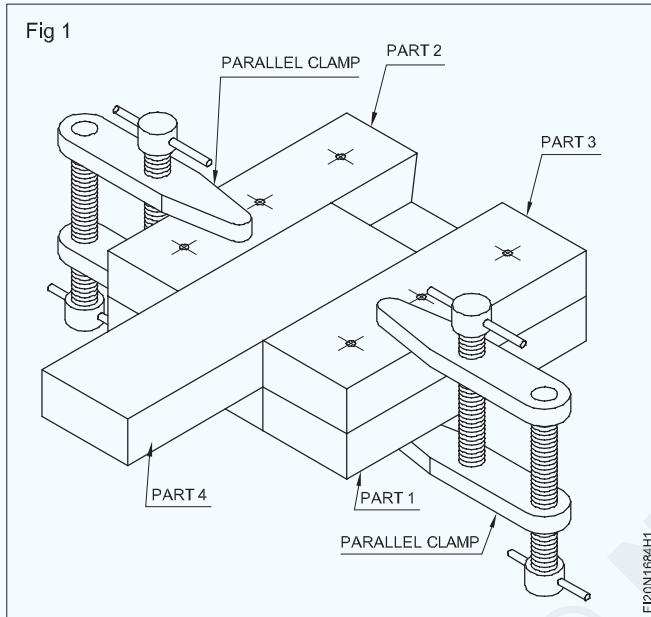

- ଡ୍ରାଲିଂ ଟକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡ୍ରାଲିଂ ମେସିନ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ରେ $\varnothing 3.8$ ମିଲିମିଟର ଡ୍ରାଲିଂ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାତ ମାଧ୍ୟମରେ ଡ୍ରାଲିଂ କରନ୍ତୁ ।
- ଟ୍ୟାପ୍ ରେଷ୍ଟରେ $\varnothing 4$ ମିଲିମିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିମର ଫିସ୍ଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ସେଟିଂକୁ ବ୍ୟାପ୍ଟାଟ ନକରି $\varnothing 4$ ମିଲିମିଟର ଡ୍ରାବେଲ୍ ପିନ୍ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଗର୍ତ୍ତକୁ ପୁନଃ am ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ ।
- ପୁନଃ am ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଛିଦ୍ରକୁ ସଫା କର ଏବଂ $\varnothing 4$ ମିଲିମିଟର ଡ୍ରାବେଲ୍ ପିନ୍ ଭର୍ତ୍ତି କର ।
- ସେହିପରି ଭାବରେ, ଅନ୍ୟ 3 ଡ୍ରାବେଲ୍ ପିନ୍ ଛିଦ୍ର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରାଲିଂ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡ୍ରାଲିଂ ହୋଇଥିବା ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପୁନଃ am ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଧାନସଭାକୁ ବିଚଳିତ ନକରି ଡ୍ରାବେଲ୍ ପିନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଡ୍ରାଲିଂ ଟକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡ୍ରାଲିଂ ମେସିନ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ରେ $\varnothing 4.2$ ମିଲି ଡ୍ରାଲିଂ ଏବଂ ସେଟିଂକୁ ବ୍ୟାପ୍ଟାଟ ନକରି ବିଧାନସଭାରେ କାଉଣ୍ଟର ସିଙ୍କ୍ ସ୍କ୍ରୁ ଫିସ୍ଟ୍ ପାଇଁ ଟ୍ୟାପ୍ ଡ୍ରାଲିଂ ଛିଦ୍ର ପାଇଁ ଡ୍ରାଲିଂ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ବିଧାନସଭା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ 1, 2, 3, 4 କୁ ପୃଥକ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ୍ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଟ୍ୟାପିଂ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ଅଂଶ 1 ରେ ଶେଷ କରନ୍ତୁ ।
- ବେଞ୍ଚ ଭାଇସ୍ ରେ ଭାଗ 1 ଧରି ରଖନ୍ତୁ ।
- ଅଂଶ 2 ଏବଂ 3 ରେ କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ୍ ସ୍କ୍ରୁ ପାଇଁ ଫି ହୋଲ୍ $\varnothing 5.5$

ଡ୍ରାଲିଂ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଷ୍ଟର୍ସିଙ୍କ୍ ହେଡ୍ ସ୍କ୍ରୁ ସିଟ୍ ପାଇଁ ଗର୍ତ୍ତକୁ କାଉଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ ।

- M5 ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟାପ୍ ରେଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂତା କାଟନ୍ତୁ ।
- ବୁର୍ ବିନା ସୂତାକୁ ସଫା କର ।
- ଡ୍ରାବେଲ୍ ପିନ୍ ଏବଂ କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ୍ ସ୍କ୍ରୁ ସହିତ ଟାକିରି ଚିତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଅଂଶ 1, 2, 3 ଏବଂ 4 ଏକତ୍ର କରନ୍ତୁ ।
- ବିଧାନସଭାରେ ଅଂଶ 4 କୁ ଫିଟ୍ ଏବଂ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ।

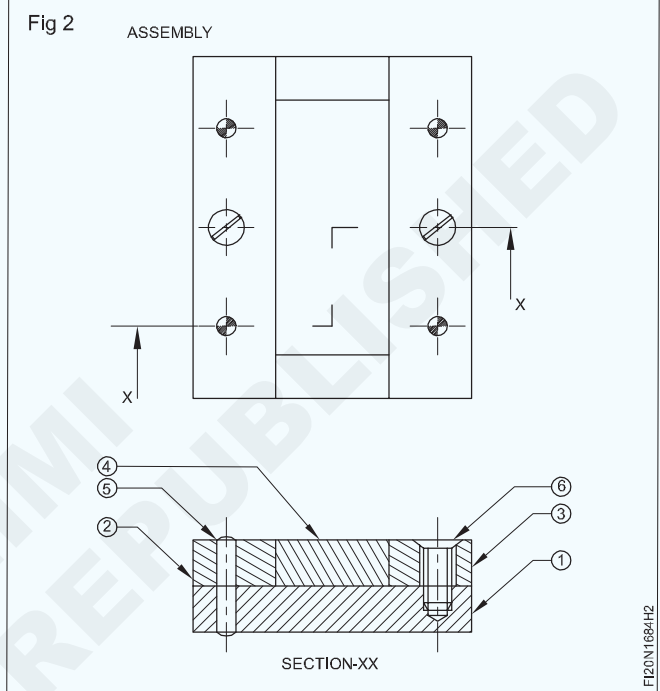


- ବିଧାନସଭା ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରନ୍ତୁ ।
- ଅଂଶ 1, 2, 3, 4 ର ପୃଷ୍ଠରେ ଫାଇଲ୍ ଶେଷ କର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର କୋଣରେ ଥିବା ବୁରଗୁଡ଼ିକ ଅପସାରଣ କର ।
- ଟାକିରି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ଏକତ୍ର ଏକତ୍ର କରନ୍ତୁ ।
- ଡେଲର ପତଳା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ।

ଭାରୀ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକର ନୀଳ ମେଳ ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ - ଉଭୟ ଫ୍ଲାଟ ଏବଂ ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ଧଳା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା | (Check for blue match of bearing surfaces - both flat and curved surfaces by whit worth method)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଭୂପୃଷ୍ଠ ପ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ବାର୍ ଉପରେ ପ୍ରରୁସନ୍ ବଲୁ ଲଗାନ୍ତୁ |
- ଭୂପୃଷ୍ଠ ପ୍ଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସମତଳ ପୃଷ୍ଠରେ ଉଚ୍ଚ ଦାଗର ନୀଳ ମେଳ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ପରୀକ୍ଷା ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଉଚ୍ଚ ଦାଗର ନୀଳ ମେଳ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

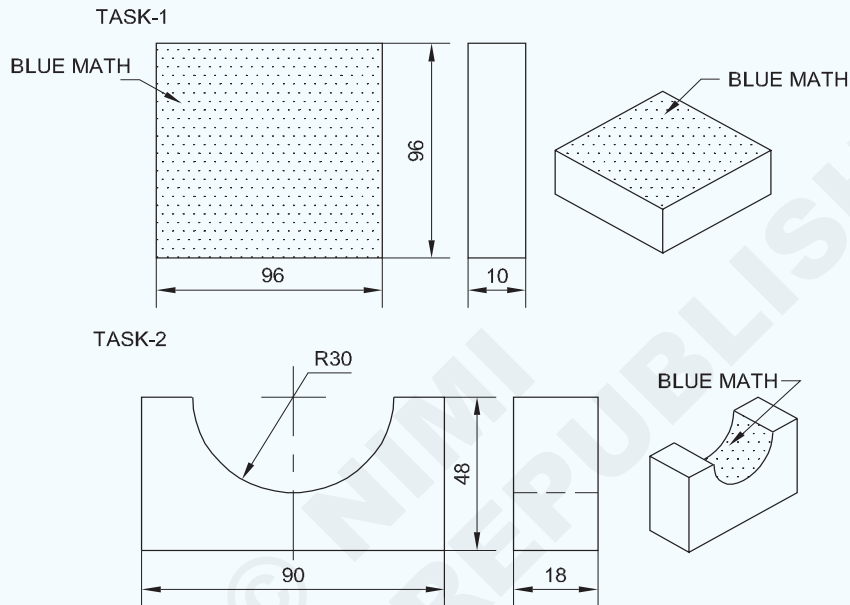

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ |

ଟାସ୍କ 1: ସମତଳ ପୃଷ୍ଠରେ ନୀଳ ଗଣିତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

- ଏହି ବ୍ୟାୟାମ ପାଇଁ ବ୍ୟାୟାମ ନଂ: 1-6-83 ଟାସ୍କ 1 କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |
- ନରମ କପଡ଼ା ସହିତ ଭୂପୃଷ୍ଠ ପ୍ଲେଟ୍‌କୁ ସଫା କରନ୍ତୁ |
- ଭୂପୃଷ୍ଠ ପ୍ଲେଟ୍‌ରେ ପ୍ରରୁସନ୍ ବଲୁକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଲଗାନ୍ତୁ |

- ଟାକିରିକୁ ଭୂପୃଷ୍ଠ ପ୍ଲେଟ୍‌ରେ ରଖନ୍ତୁ |
- ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଏବଂ ପଛକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ସମତଳ ପୃଷ୍ଠରେ ବିସ୍ତାରିତ ନୀଳ ମେଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ |

ଟାସ୍କ 2: ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ନୀଳ ଗଣିତ ଯାଞ୍ଚ କରିବା |

- ବ୍ୟାୟାମ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ: 1-6-83 ଟାସ୍କ 2 ଟାକିରି ବ୍ୟାୟାମ |
- ନରମ କପଡ଼ା ସହିତ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ବାର୍ ସଫା କରନ୍ତୁ |
- ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଭାଇସ୍ କ୍ଲିପ୍ ସହିତ ବେଞ୍ଚ ଭାଇସ୍ ରେ ଟେଷ୍ଟ ବାର୍ ଧରି ରଖନ୍ତୁ |


- ପରୀକ୍ଷା ଦଣ୍ଡର ବକ୍ରତା ଉପରେ ପ୍ରରୁସନ୍ ନୀଳ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ |
- ଟାକିରିର ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଟିକିଏ ପଛକୁ ଏବଂ ପଛକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରନ୍ତୁ |
- ଧାନ ଦିଅନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ବିସ୍ତାରିତ ନୀଳ ମାଧ୍ୟମ |

1	-	EX NO: 2.2.83	-	-	TASK-1	1.6.85
1	-	EX NO: 2.2.83	-	-	TASK-2	1.6.85
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.
SCALE NTS		CHECK FOR BLUE MATH OF BEARING SURFACES-BOTH FLAT AND CURVED SURFACES BY WHIT WORTH METHOD			TOLERANCE ±0.04 mm	TIME:
					CODE NO. F120N1685E1	

ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଫିଟ୍ ମିଲିଟ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ କୋଣାର୍କ ପୃଷ୍ଠ (ସଠିକତା ± 0.5 ମିଲିମିଟର) କୋଣାର୍କ ଏବଂ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଫିଟ୍ (File and fit combined radius and angular surface (accuracy ± 0.5 mm) angular and radius fit)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |


- ଫ୍ଲାଟ୍ ଏବଂ ସମାନ୍ତରାଳ ପୃଷ୍ଠକୁ ± 0.04 ମିଲିମିଟର ସଠିକତା ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ସ ଲାଇନ୍ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ |
- ଟେମ୍ପ୍ ଟ୍ରାୟ, ଅଟୋରିଲ୍ ପଦାର୍ଥ ଅପସାରଣ କରିବାକୁ ଚିପ୍ |
- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଡୋଭେଟେଲ୍ ଏବଂ ବକ୍ର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ସହିତ ଭର୍ନିଆର୍ ବେଭେଲ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଏବଂ ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠ ସହିତ କୋଣ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ମିଲିଟ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ କୋଣାର୍କ ପୃଷ୍ଠକୁ ଫିଟ୍ କରନ୍ତୁ |

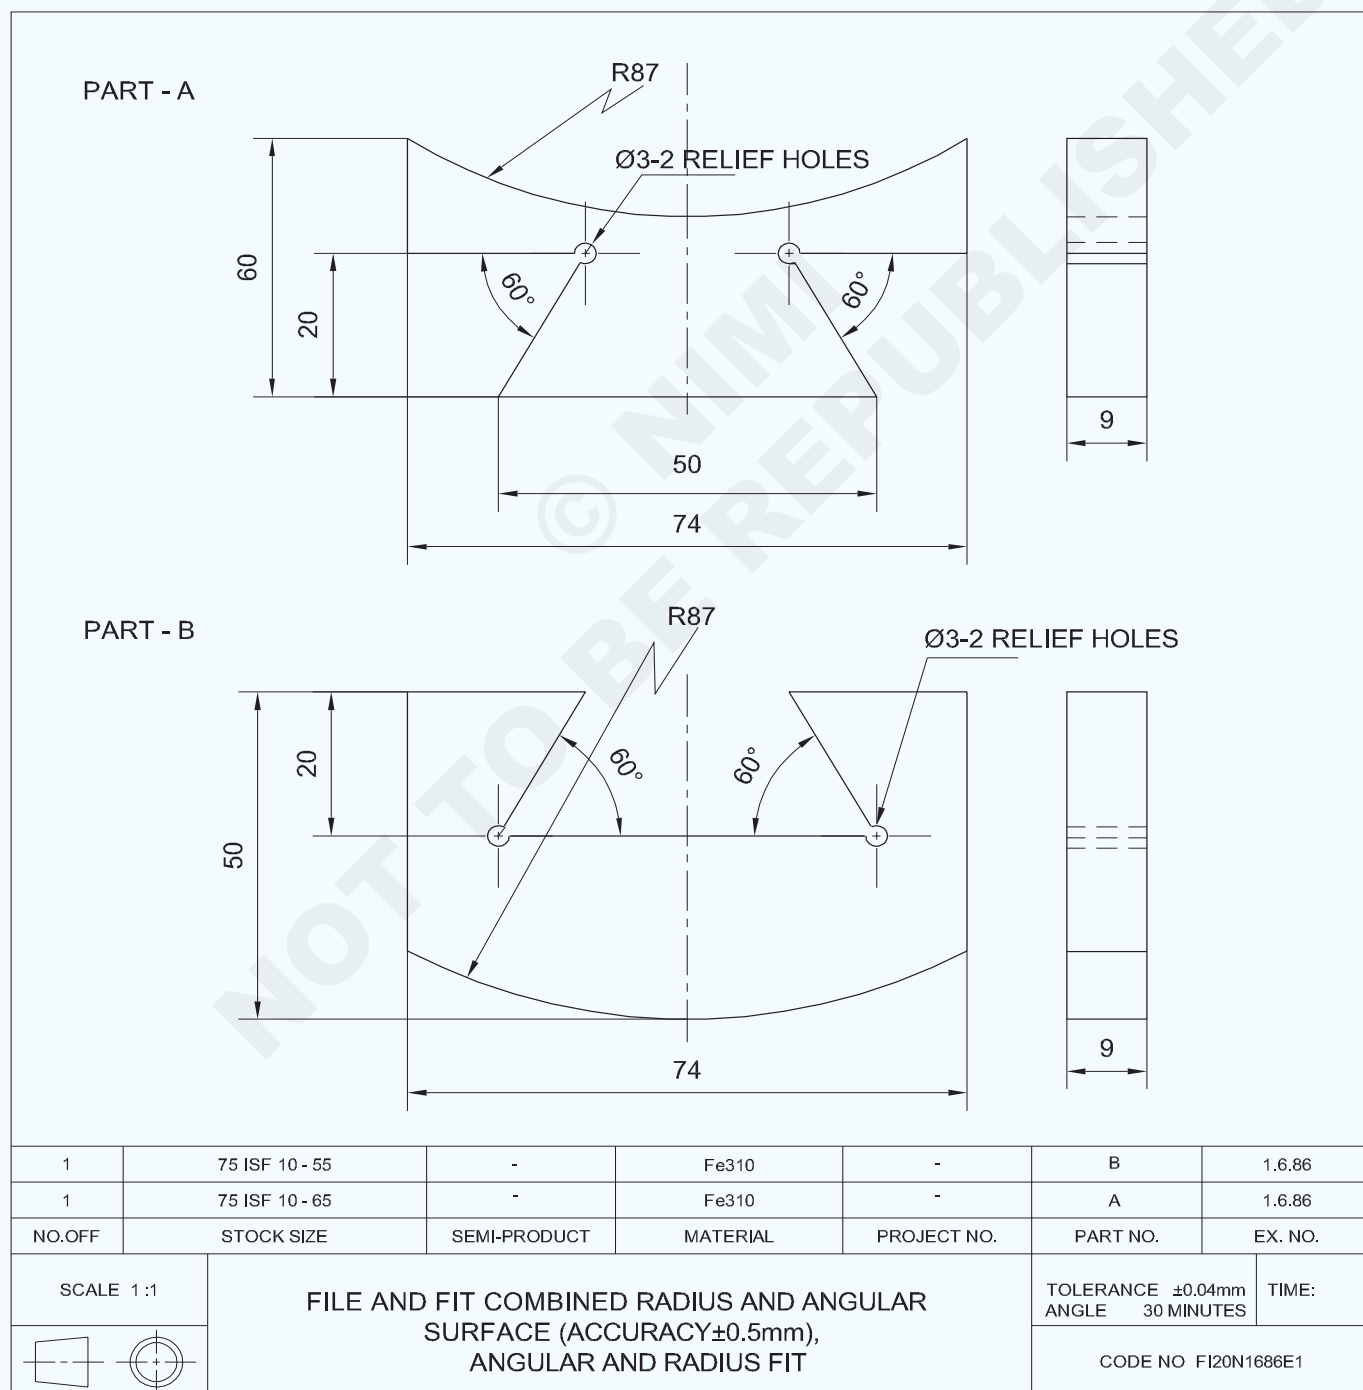


କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ ।

ଭାଗ A

- ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି କଞ୍ଚା ଧାତୁର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ସମାନ୍ତରାଳତା, ପର୍ଯ୍ୟେକ୍ଷକୁଲାରାଇଟି ଏବଂ ± 0.04 ମିଲିମିଟର ସଠିକତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ $74 \times 60 \times 9$ ମିଲିମିଟର ଆକାରକୁ ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଶେଷ କରନ୍ତୁ ।
- ଭର୍ନିଅର୍ କାଲିପର୍ ସହିତ ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ମାର୍କିଂ ମିଡିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିତ୍ର 1 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ସାକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ।

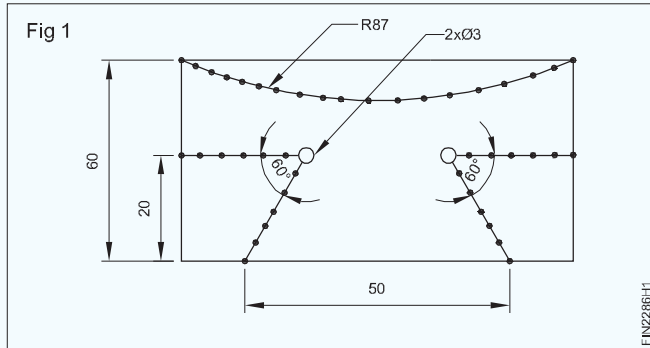


- ଚିତ୍ର 2 ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ରିଲିଫ୍ ଛିଦ୍ର ଯ 3 ମିମି ଢିଲ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଚିତ୍ର 2 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅତିରିକ୍ତ ଧାତୁର ହ୍ୟାଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଂଶକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାହାର କରନ୍ତୁ ।

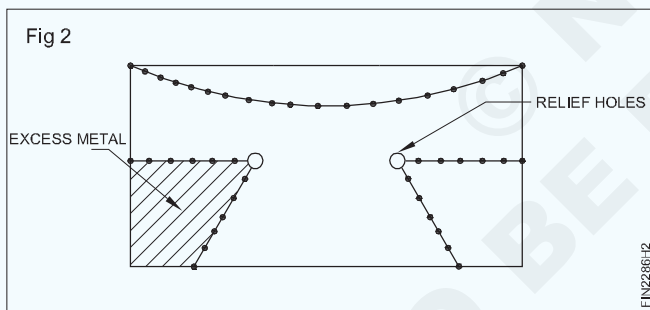


ଭାଗ B


- ସମାନ୍ତରାଳତା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟେକ୍ଷକୁଲାରାଇଟି ଏବଂ ± 0.04 ମିଲିମିଟର ସଠିକତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ $74 \times 50 \times 9$ ମିଲିମିଟର ଆକାରକୁ ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଶେଷ କରନ୍ତୁ ।
- ଭର୍ନିଅର୍ କାଲିପର୍ ସହିତ ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ମାର୍କିଂ ମିଡିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଚିତ୍ର 5 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍କ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜ ସାକ୍ଷୀ ମାର୍କ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

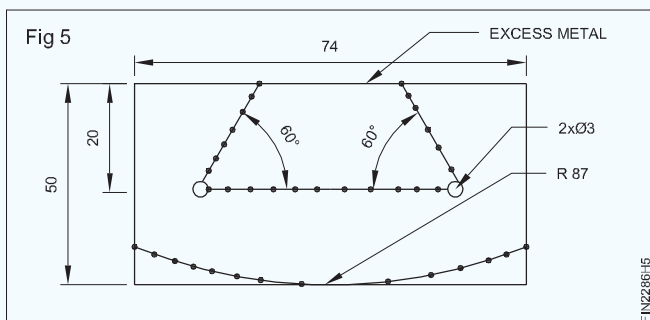


- ର ରେଖା ଖୁବ୍ ଆକାର ପାଇଁ ± 0.04 ମିଲିମିଟର ସଠିକତା ଏବଂ କୋଣାର୍କ ଆକାର ପାଇଁ 30 ମିନିଟର ସଠିକତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଫାଇଲ୍ ଆକାର ।
- ଭର୍ନିଅର୍ କାଲିପର୍ ଏବଂ ଭର୍ନିଅର୍ ବେଭେଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର ସହିତ କୋଣ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ସେହିଭଳି, ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଧାତୁକୁ କାଟି କାଢି remove ଦିଅ ଏବଂ ଚିତ୍ର 3 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଆକାର ଏବଂ ଆକାରରେ ଫାଇଲ୍ କର ।

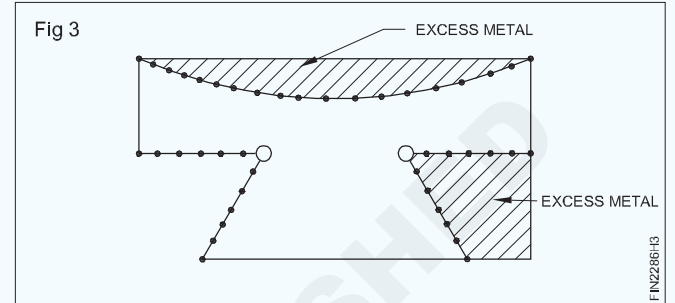


- ବକ୍ର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅତିରିକ୍ତ ଧାତୁକୁ କାଟି କାଢି remove ଦିଅ ଏବଂ ଚିତ୍ର 4 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଆକାର ଏବଂ ଆକୃତିର ବକ୍ର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫାଇଲ୍ କର ।
- ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ସହିତ ବକ୍ର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

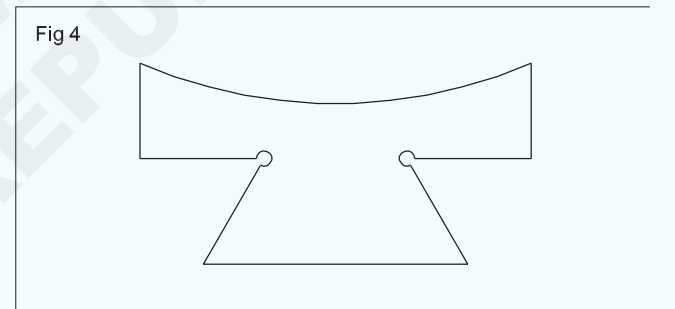


- ଚିତ୍ର 6 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଅତିରିକ୍ତ ଧାତୁକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ରିଲିଫ୍ ଛିଦ୍ର ଯ 3 ମିମି ଏବଂ ଢିଲ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ଛିଦ୍ର ଖୋଳ ।

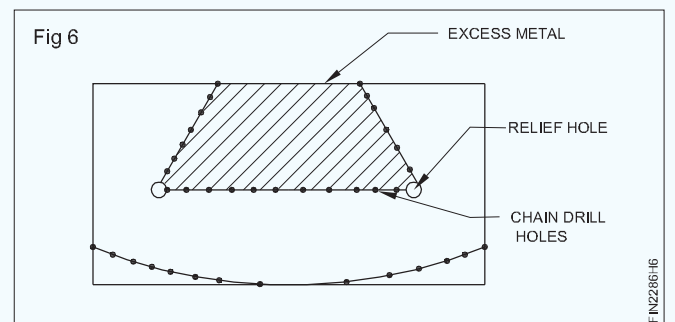


- ଅତିରିକ୍ତ ଧାତୁର ହ୍ୟାଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଂଶକୁ ହ୍ୟାକ୍, ଟିପ୍ ଏବଂ ଅପସାରଣ କର ଏବଂ ଚିତ୍ର 7 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଟିପ୍ ଅଂଶକୁ ଆକାର ଏବଂ ଆକାରରେ ଫାଇଲ୍ କର ।

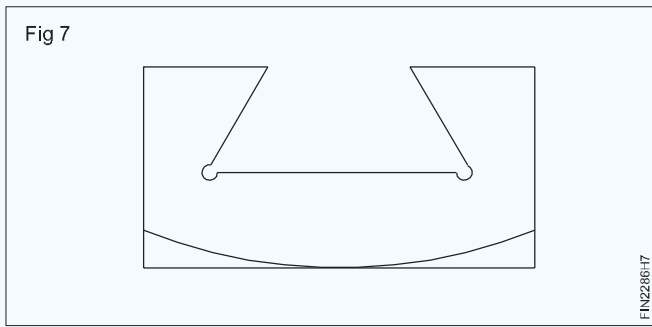

- ଚିତ୍ର ୮ ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଅତିରିକ୍ତ ଧାତୁର ହ୍ୟାଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଂଶକୁ ହ୍ୟାଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାହାର କରନ୍ତୁ ।


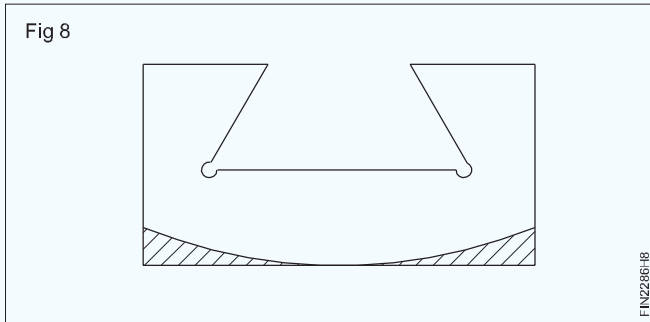


- ଚିତ୍ର ୯ ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ବକ୍ର ଅଂଶକୁ ଆକାର ଏବଂ ଆକାରରେ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ।

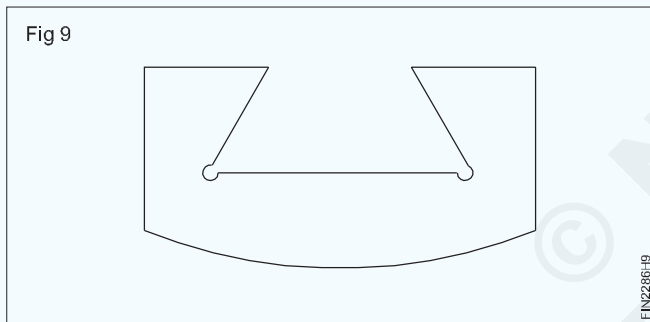

- ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ସହିତ ବକ୍ର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

- ଚିତ୍ର ୧୦ ଏବଂ ୧୧ ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଅଂଶ A ଏବଂ B ସହିତ ମେଲ କରନ୍ତୁ ।

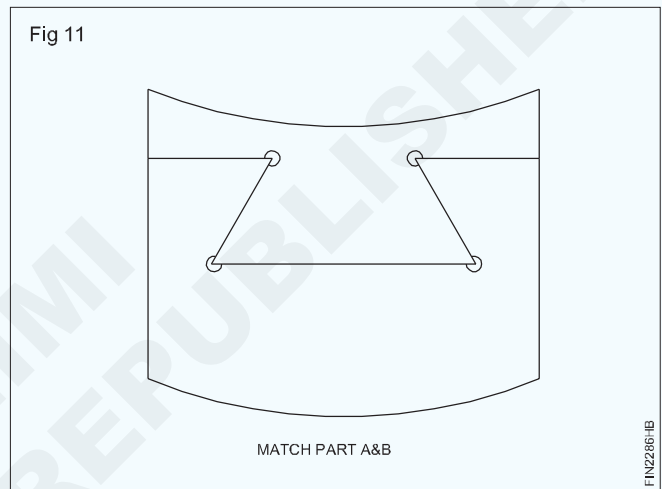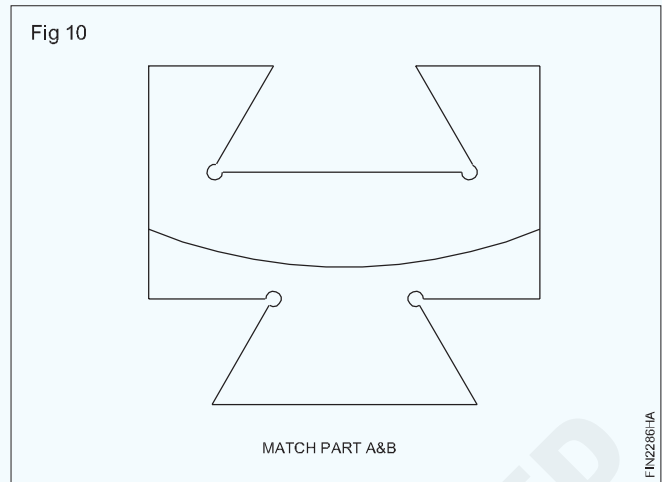



- ଅଂଶ A, B ରେ ଫାଇଲ୍ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କୋଣରେ ଥିବା

ସଠିକ୍ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜ ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡ୍ ଫିଟ୍ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଛିଦ୍ର ତିଆରି କର | (Locate accurate holes and make accurate hole for stud fit)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଫ୍ଲାଟ ସର୍ଫେସ୍ ଫ୍ଲାଟ ଏବଂ ବର୍ଗ |
- ଛିଦ୍ର ଟ୍ୟାପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ୟାପ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଆକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଏବଂ ଗାତକୁ ଡ୍ରିଲ୍ କର |
- ରେଞ୍ଜ ସହିତ ଟ୍ୟାପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି M10 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂତା କାଟନ୍ତୁ |
- ଥ୍ରେଡ୍‌ଡ୍ ଗର୍ଭରେ ଫିଟ୍ ଷ୍ଟୁଡ୍ |

M10 TAPPED HOLE

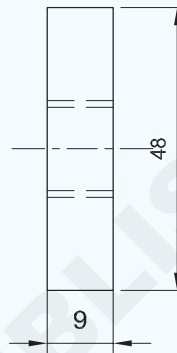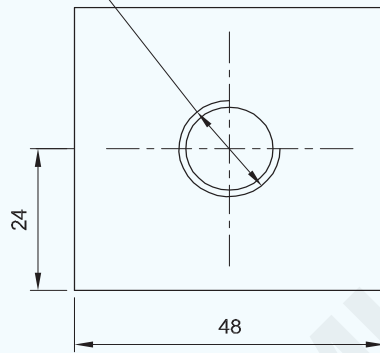


NOTE: USE EX NO: 2.1.69 STUD FOR FIT

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ |

- ଏହାର ଆକାର ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ସମତଳତା ଏବଂ ବର୍ଗତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ 48x48x9 mm ଆକାରରେ ଧାତୁ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଭର୍ଟିକାଲ୍ କାଲିପର୍ ସହିତ ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡ୍ରିଲ୍ ଛିଦ୍ର ଚିହ୍ନିତ କର |
- M10 ଟ୍ୟାପ୍ ପାଇଁ ଟ୍ୟାପ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଆକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ |
- ବେଞ୍ଚ ଭାଇସରେ ଚାକିରି ରଖନ୍ତୁ |
- ଡ୍ରିଲ୍ ଗଲ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଡ୍ରିଲ୍ ଚକ୍ ଏବଂ ଡ୍ରିଲ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଡ୍ରିଲିଂରେ ସେଣ୍ଟର୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ |
- ସେହିଭଳି, ୦.6 ମିଲି ଡ୍ରିଲ୍ ଏବଂ ଡ୍ରିଲ୍ ପାଇଲଟ୍ ହୋଲ୍ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ | 8.5 ମିଲିମିଟର ଡ୍ରିଲ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟାପ୍ ପାଇଁ ଛିଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଡ୍ରିଲ୍ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ |
- କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ୍ ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଗର୍ଭର ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଟାପ୍ କର |
- ଚାକିରି ବେଞ୍ଚ ଭାଇସ୍ ରେ ରଖନ୍ତୁ |

- ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟାପ୍ ରେଞ୍ଜ ବ୍ୟବହାର କରି M10 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂତା କାଟନ୍ତୁ |
- ବୁରଗୁଡ଼ିକ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସୂତାକୁ ସଫା କର |
- ସ୍କରୁ ପିଟ୍ ଗେଜ୍ ସହିତ ଥ୍ରେଡ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ଥ୍ରେଡ୍‌ଡ୍ ଗର୍ଭରେ ଫିଟ୍ ଷ୍ଟୁଡ୍ ଚିତ୍ର 1 |
- ଉଦାହରଣ ନମ୍ବର 1.5.69 ଟାପ୍ | 1 ରେ ଷ୍ଟୁଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |
- ଅଳ୍ପ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ |

Fig 1

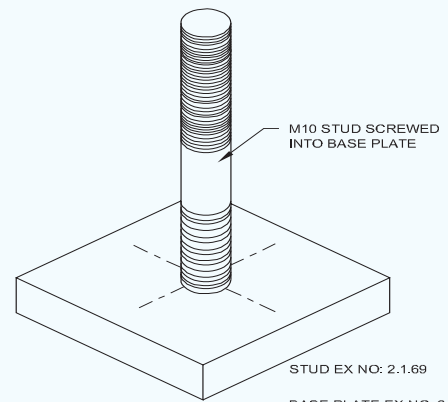


FIN2287H

1	50 ISF 10 - 50	-	Fe310	-	-	1.6.87
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.
SCALE 1:1		LOCATE ACCURATE HOLES & MAKE ACCURATE HOLE FOR STUD FIT			TOLERANCE $\pm 0.04\text{mm}$	TIME :
					CODE NO. FI20N1687E1	

ହାତ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍କ୍ରୁ, ବୋଲ୍ଟ ଏବଂ କଲର ବ୍ୟବହାର କରି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାଦାନ / ସବ୍-ଆସେମ୍ବଲିଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର ବାନ୍ଧିବା | (Fasten mechanical components/sub-assemblies together using screws, bolts and collars using hand tools)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଫାଇଲ୍ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଫ୍ଲାଟ୍ ଏବଂ ବର୍ଗ |
- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଡ୍ରଲ୍ ଛିଦ୍ର ଚିହ୍ନିତ କର |
- ହସାଣ୍ଡ ଟ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟାପ୍ ରେଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି M6 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂତା କାଟନ୍ତୁ |
- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ଏକତ୍ର କର |

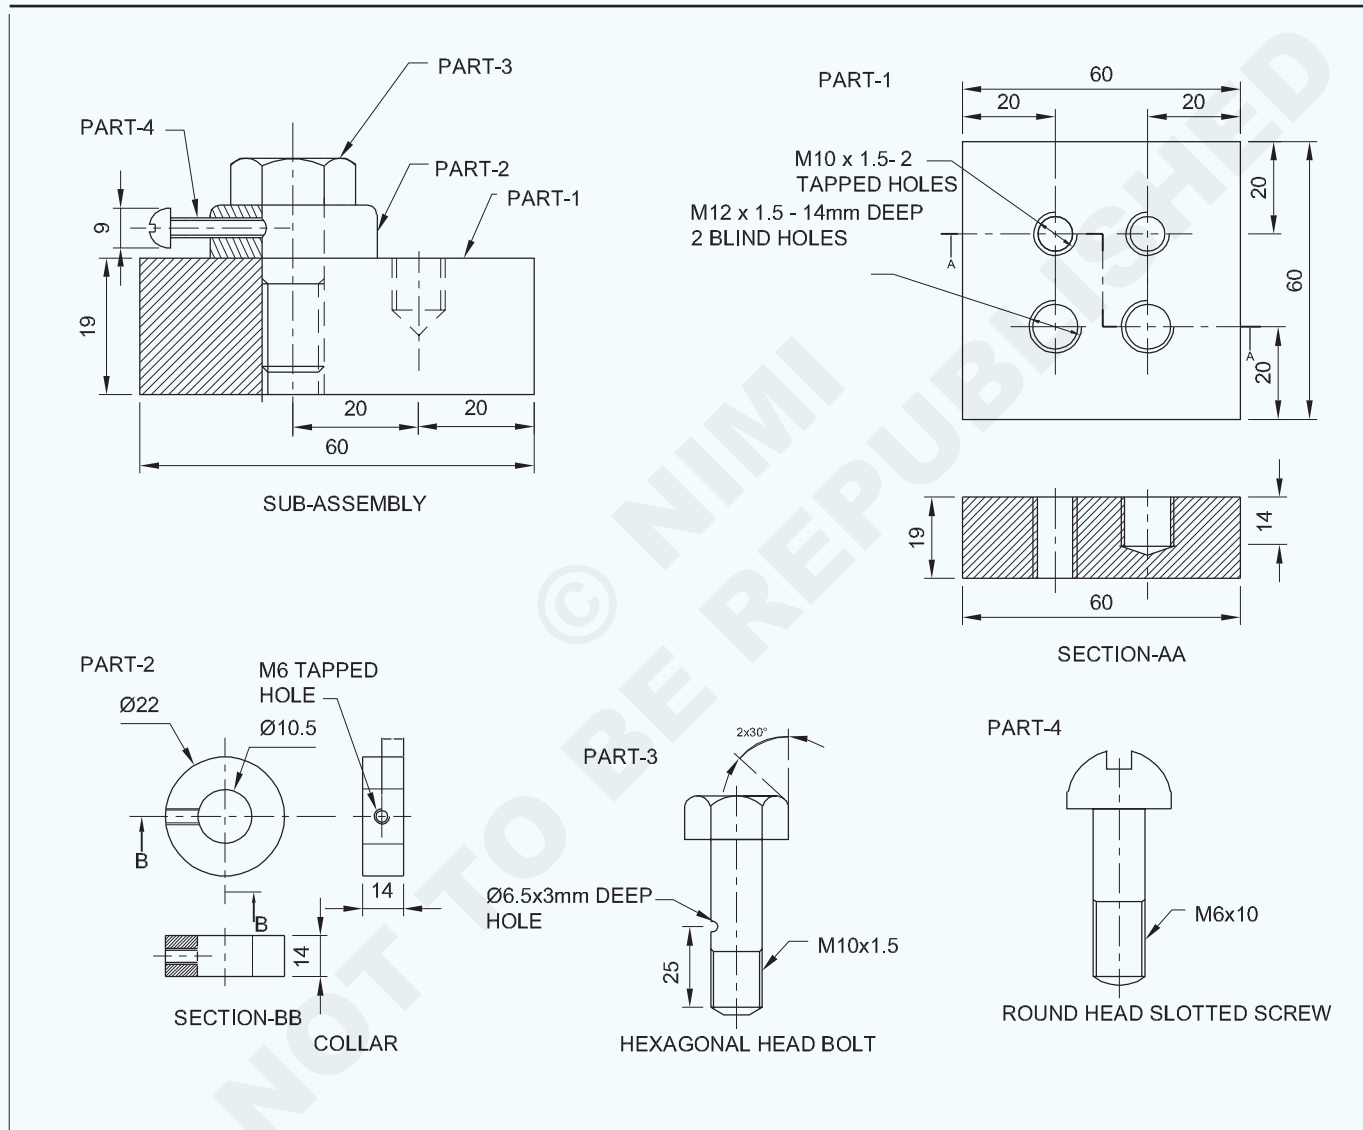


1	ROUND HEAD SLOTTED SCREW M6x10	-	Fe310	-	4	1.6.88
1	-	EX NO 2.1.69 PART-2	Fe310	-	3	1.6.88
1	25 ISF15-25	-	Fe310	-	2	1.6.88
1	-	EX NO 2.1.68	Fe310	-	1	1.6.88
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.
SCALE 1:1		FASTEN MECHANICAL COMPONENTS/SUB-ASSEMBLIES TOGETHER USING SCREWS,BOLTS AND COLLARS USING HAND TOOLS			TOLERANCE ±0.04mm	TIME :
					CODE NO. FI20N1688E1	

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ ।

- ଅଂଶ 1 ପାଇଁ Ex ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ: No 2.1.68 ଏବଂ ଅଂଶ 3 ପାଇଁ ଯଥା 2.1.69 part 2 ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

କଲର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ: (ଭାଗ 2)

- କଞ୍ଚାମାଲର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ସମତଳତା ଏବଂ ବର୍ଗତା ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଚାକିରି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ କଲାରରେ ଚିହ୍ନିତ କର ଏବଂ ଛିଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ କଲାରର ବାହ୍ୟ ପରିସରକୁ ପିଚ୍ କର ।
- 10.5 ମିଲିମିଟର ଗର୍ଭର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଡ୍ରାଲ୍ କର ଏବଂ ଚାମ୍ପର୍ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଗର୍ଭକୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଅ ।
- ଚାକିରୀକୁ ବେଞ୍ଚ ଭାଇସ୍ ରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କଲାରର ପରିଧି ଠ 22 ମିଲିମିଟର ଏବଂ ମୋଟା 14 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ । ଚିତ୍ର 1

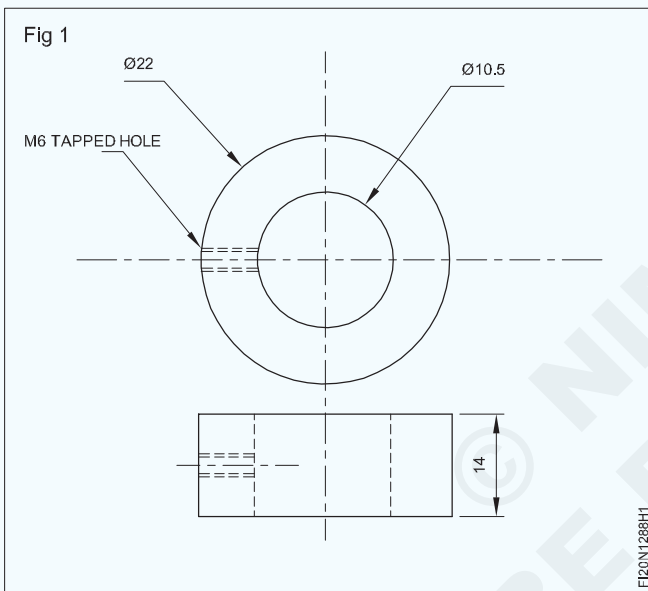


- ଭର୍ନିଆର୍ କାଲିପର୍ ସହିତ ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- 1,2 ଏବଂ 3 ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ସଫା କରନ୍ତୁ ।
- ଷୋଡଶାଳିଆ ବୋଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଂଶ 1 ଏବଂ 2 କୁ ଏକତ୍ର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଡବଲ୍ ଏଣ୍ଡ୍ ସ୍ୱାନର୍ / ରିଙ୍ଗ୍ ସ୍ୱାନର୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବୋଲ୍ଟକୁ ଟାଣନ୍ତୁ ।
- ଚାକିରି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି କଲାର ମଝିରେ middle ଟ୍ୟାପ୍ ଡ୍ରାଲ୍ ଗାତ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିହ୍ନିତ କର ।
- ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଲାମ୍ପ ଡିଭାଇସ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଡ୍ରାଲ୍ ମେସିନ୍ ଟେବୁଲ୍ରେ ଆସେମ୍ବଲି ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଚାକିରି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଷୋଡଶାଳିଆ ବୋଲ୍ଟରେ ID 10.5 ମିମି ଖୋଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ M6 ଟ୍ୟାପ୍ ପାଇଁ ଡ୍ରାଲ୍ ହୋଲ୍ କଲାର ଠ 5.2 ମିଲିମିଟର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡ୍ରାଲ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ।
- 1,2, ଏବଂ 3 ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରନ୍ତୁ ।
- ଡ୍ରାଲ୍ ମେସିନରେ କାଉଣ୍ଟର ସିଙ୍କ ଉପକରଣକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଠ 5.2 ମିଲିମିଟର ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଗର୍ଭକୁ ଚାମ୍ପର୍ କରନ୍ତୁ ।
- ବେଞ୍ଚ ଭାଇସ୍ରେ କଲର ଧରି ରଖନ୍ତୁ ।
- ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟାପ୍ ରେଞ୍ଜ ବ୍ୟବହାର କରି M6 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂତା କାଟନ୍ତୁ ।
- 1,2 ଏବଂ 3 ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ଏକତ୍ର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଡବଲ୍ ଏଣ୍ଡ୍ ସ୍ୱାନର୍ / ରିଙ୍ଗ୍ ସ୍ୱାନର୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଷୋଡଶାଳି ବୋଲ୍ଟକୁ ଟାଣନ୍ତୁ ।
- ଚାକିରି ଚିତ୍ର ପରି ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଗୋଲାକାର ହେଡ୍ ସ୍କ୍ରୁ ହୋଇଥିବା ସ୍କ୍ରୁକୁ ସ୍କ୍ରୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭର ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାକୁ ଟାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପ-ଆସେମ୍ବଲିଗୁଡ଼ିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ।
- ତେଲର ପତଳା କୋଟ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ।

ସମାନ୍ତରାଳ ଏବଂ କୋଣାର୍କ ମିଳନ ପୃଷ୍ଠ ସହିତ ସ୍ଲାଇଡିଂ ଫିଟ୍ ଆସେମ୍ବଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ |(Make sliding fits assembly with parallel and angular mating surface)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |


- ଫାଇଲ୍ | 0.04 ମିମି ସଠିକତା ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଫାଇଲ୍ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏବଂ ସମାନ୍ତରାଳ |
- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ଲାଇନ୍ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ |
- ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅଂଶ ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର |
- ଡୋବେଲ ପିନ ଏବଂ କାଉଣ୍ଟରସିଙ୍କ ସ୍ବରୂପ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳ |
- ଡୋବେଲ ପିନ ଏବଂ କାଉଣ୍ଟର ସିଙ୍କ ସ୍ବରୂପ ବ୍ୟବହାର କରି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ର କରନ୍ତୁ |
- କୋଣାର୍କ ମିଳନ ପୃଷ୍ଠ ଫିଟ୍ ଏବଂ ସ୍ଲାଇଡ୍, ଫିନିଶ୍ ଏବଂ ଡି ବୁର |

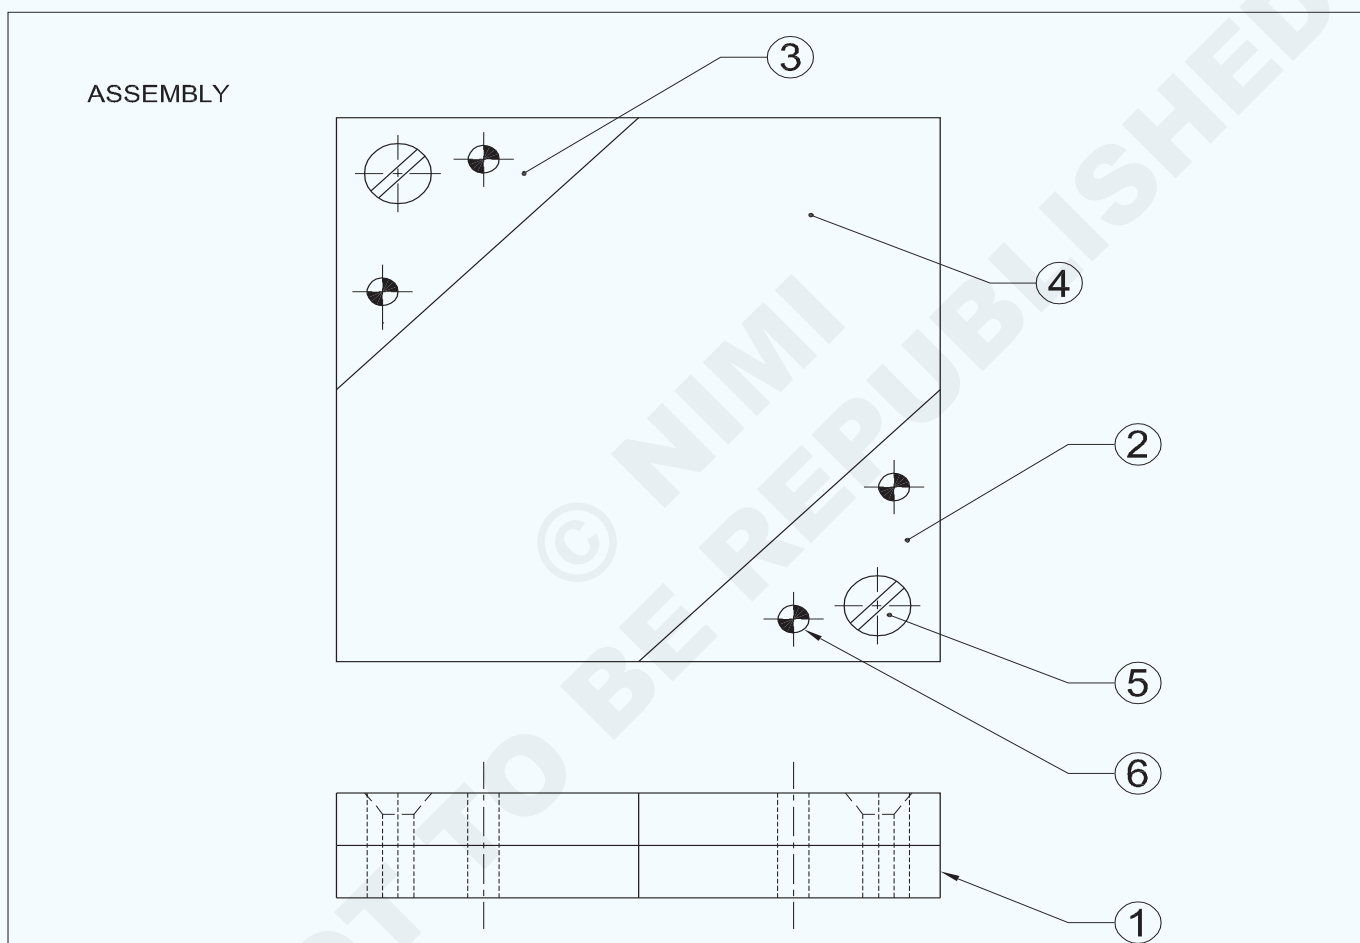

4	4h8 x 14 IS:2393	CYLINDRICAL PIN	Std	-	6	-	
2	AM4 x 14 IS:1365	CSK HEAD SCREW	Std	-	5	-	
1	80ISF8 - 80	-	Fe310	-	4	-	
2	40ISF8 - 42	-	Fe310	-	2&3	-	
1	80ISF8 - 80	-	Fe310	-	1	1.6.89	
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.	
SCALE 1:1		MAKE SLIDING FITS ASSEMBLY WITH PARALLEL AND ANGULAR MATING SURFACE.(±0.04mm)				DEVIATIONS: ±0.04mm	TIME :
						CODE NO. FI20N1689E1	

 
PART-1 BASE PLATE

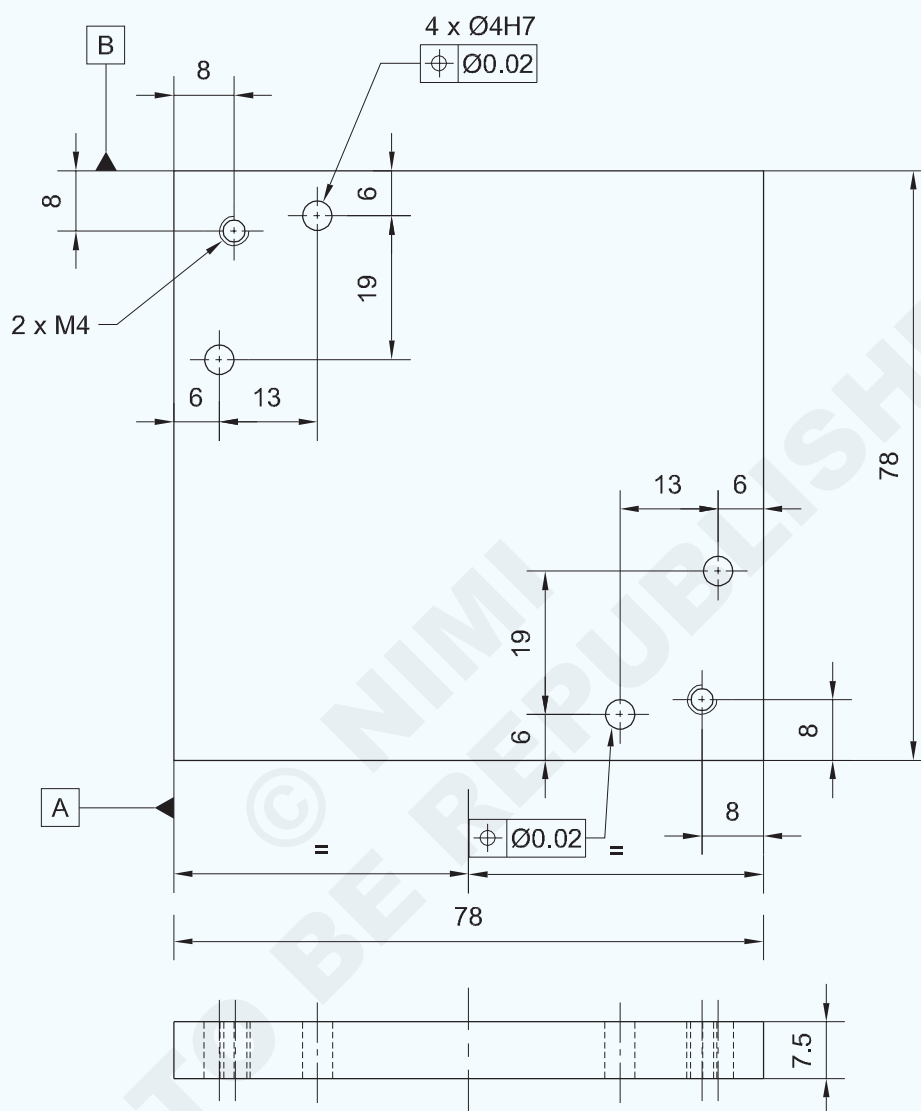


-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1.6.89
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.
SCALE 1:1	BASE PLATE				TOLERANCE	TIME
					CODE NO. FI20N1689E2	

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ ।

- ଏହାର ଆକାର ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ସଠିକତା ± 0.04 ମିଲିମିଟର ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଂଶ 1,2,3 ଏବଂ 4 ପାଇଁ ସାମଗ୍ରିକ ଆକାରକୁ ସାମଗ୍ରୀ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଅଂଶ 2,3 ଏବଂ 4 ରେ ମାର୍କିଂ ମିଡିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭର୍ନିୟର ଉଚ୍ଚତା ଗେଜ୍ ସହିତ ର line ମୁଖ୍ୟ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଭର୍ନିଅର ବେଭେଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର ସହିତ କୋଣାର୍କ ରେଖା ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ।
- ଅଂଶ 2,3 ଏବଂ 4 ରେ ସାକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ଡୋବେଲ୍ ପିନ ଏବଂ କାଉଣ୍ଟର ସିଙ୍କ ସ୍ବରୁ ଆସେମ୍ବଲି ପାଇଁ ଡ୍ରଲ୍ ହୋଲ୍ ମାର୍କ ଉପରେ ପିଚ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଅଂଶ 2,3,4 ରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଧାତୁକୁ କାଟ୍ ଏବଂ କାଢି remove ଦିଅ ଏବଂ ଟାକିରି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଆକାର ଏବଂ ଆକାରକୁ ଫାଇଲ୍ କର ଏବଂ ଭର୍ନିୟର କାଲିପର୍ ଏବଂ ଭର୍ନିଅର ବେଭେଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର ସହିତ କୋଣ ଯାଞ୍ଚ କର । (ଚିତ୍ର 1)

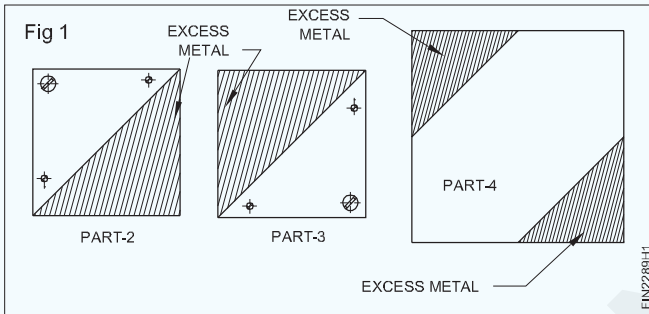

- ଚିତ୍ର 2 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ସମାନ୍ତରାଳ କ୍ଲମ୍ପ ସହିତ ଏକ ଡ୍ରଲିଂ ମେସିନ୍ ଟେବୁଲରେ ଅଂଶ 1,2 ଏବଂ 3 କୁ ଏକତ୍ର କର ଏବଂ ବନ୍ଦ କର ।
- ଡ୍ରଲ୍ ଟକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡ୍ରଲିଂ ମେସିନ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲରେ $\varnothing 3.8$ ମିଲି ଡ୍ରଲ୍ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡୋବେଲ୍ ପିନ୍ ଆସେମ୍ବଲି ପାଇଁ ଛିଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଡ୍ରଲ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଟ୍ୟାପ୍ ରେଷ୍ଟ ସହିତ $\varnothing 4$ ମିଲିମିଟର ରିମର୍ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ସେଟିଂକୁ ବ୍ୟାଘାତ ନକରି $\varnothing 4$ ମିଲିମିଟର ଡୋବେଲ୍ ପିନ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଛିଦ୍ରକୁ ପୁନଃ am ରିମ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ନରମ କପଡା ସହିତ ପୁନଃ am ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଛିଦ୍ରକୁ ସଫା କର ଏବଂ $\varnothing 4$ ମିଲିମିଟର ଡୋବେଲ୍ ପିନ୍ ଭର୍ତ୍ତି କର ।
- ସେହିଭଳି, ଅନ୍ୟ ଡୋବେଲ୍ ପିନ୍ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ସେଟିଂକୁ ବ୍ୟାଘାତ ନକରି $\varnothing 4$ ମିଲିମିଟର, 3 ଡୋବେଲ୍ ପିନ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରଲ୍ ଛିଦ୍ର ।

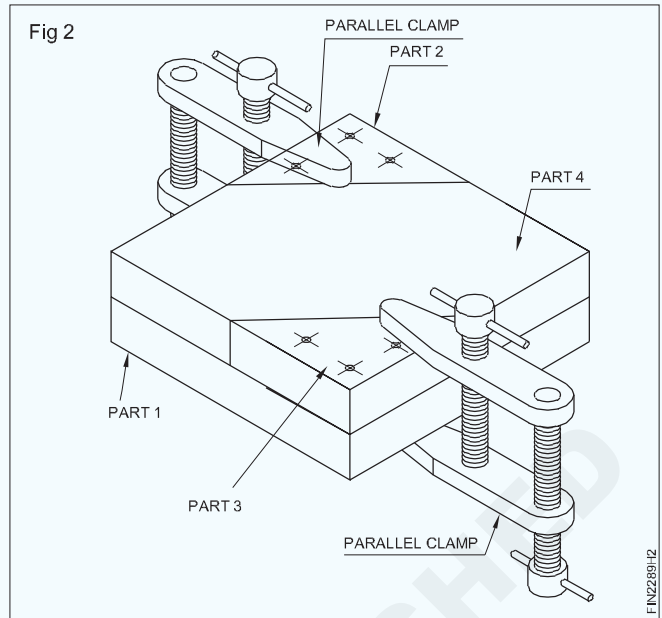


- M4 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂତ୍ର ପାଇଁ ଟ୍ୟାପ୍ ଡ୍ରଲ୍ ଆକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ।
- ଟାକିରି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଡ୍ରଲ୍ ଟକ୍ ଏବଂ ଡ୍ରଲ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଡ୍ରଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡ୍ରଲିଂ ମେସିନ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲରେ $\varnothing 3.3$ ମିଲିମିଟର ଡ୍ରଲ୍ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ବିଧାନସଭା ଅଂଶ 1,2,3 ଏବଂ 4 କୁ ପୃଥକ କରନ୍ତୁ ।
- ଡ୍ରଲିଂ ମେସିନରେ କାଉଣ୍ଟର ସିଙ୍କ ଟୁଲ୍ ଏବଂ ଡ୍ରଲ୍ ଗାତର ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଟାଙ୍ଗି ଅଂଶ 1 ରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂତ୍ରା କାଟିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଅଂଶ 1 କୁ ବେଞ୍ଚ ଭାଇସରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ M4 ଟ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟାପ୍ ରେଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂତ୍ରା କାଟନ୍ତୁ ।
- କାଉଣ୍ଟର ସିଙ୍କ ଟୁଲ୍ ଏବଂ କାଉଣ୍ଟର ସିଙ୍କ ଅଂଶ 2 ଏବଂ 3 ରେ ଖୋଳା ଯାଇଥିବା ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାଉଣ୍ଟର ସିଙ୍କ ହେଡ୍ ସ୍ବରୁଗୁଡ଼ିକ ବସିବା ପାଇଁ ଏବଂ M4 କାଉଣ୍ଟର ସିଙ୍କ ସ୍ବରୁଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଛିଦ୍ର ଖୋଳିବା ।
- ଅଂଶ 1,2,3, 4 ରେ ଫାଇଲ୍ ଶେଷ କର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ସମସ୍ତ କୋଣରେ ଥିବା ବୁର୍ଣ୍ଣୁଡ଼ିକୁ କାଢି remove ଦିଅ ଏବଂ ଟାକିରି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଡୋବେଲ୍ ପିନ, କାଉଣ୍ଟର ସିଙ୍କ ସ୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର କର ।
- ଏକ ପତଳା କୋଟ୍ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ।

ଲେଥ୍ ଅପରେସନ୍ସ | (Lathe operations)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଚେତୁଲ୍ 1 ରେ ବିଭିନ୍ନ ଲେଥ୍ ଅପରେସନ୍ସ ରେକର୍ଡ୍ କରନ୍ତୁ |

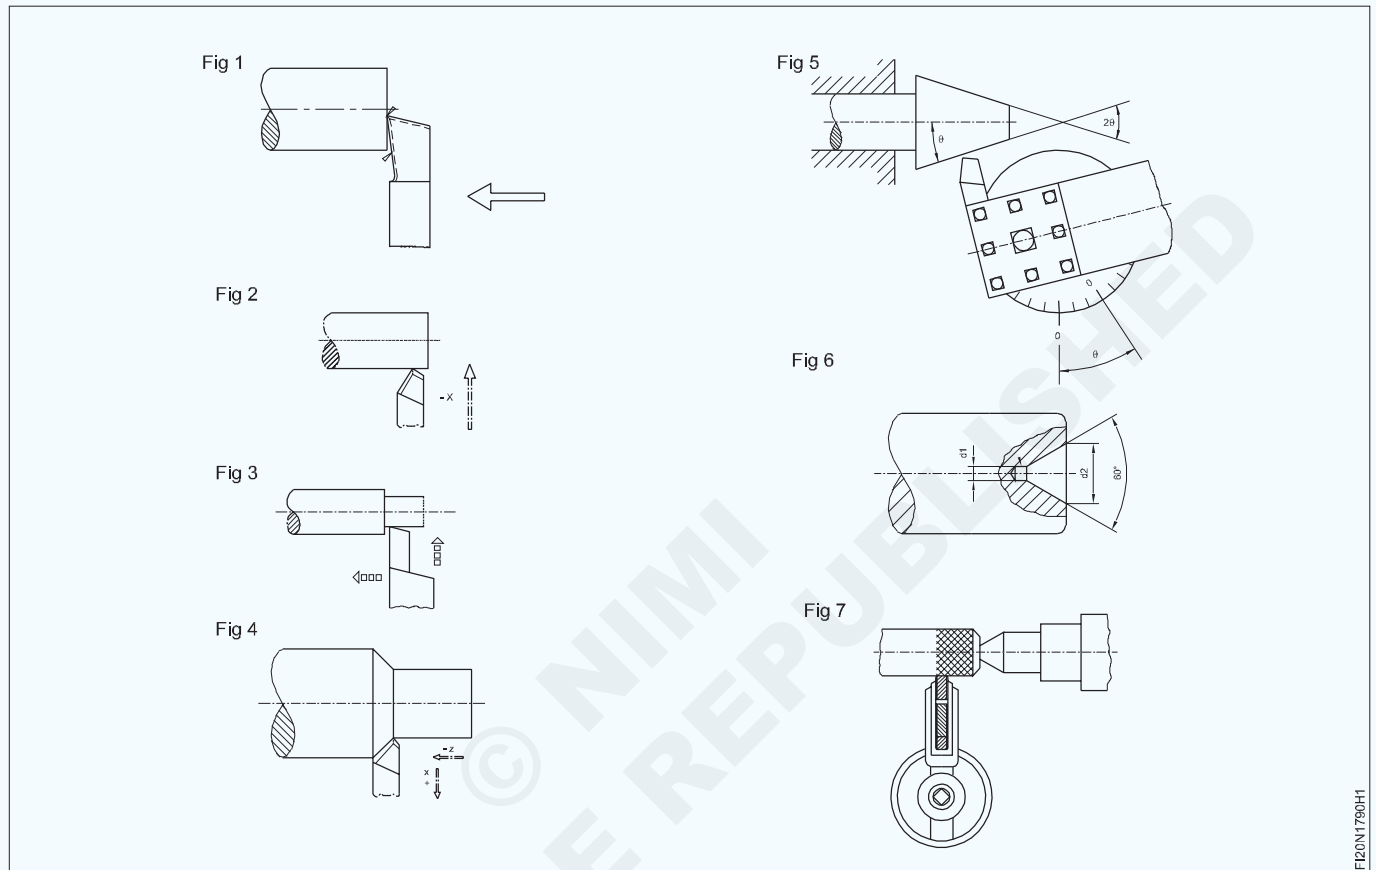

ଟିପ୍ପଣୀ: ଲେଥ୍ ରେ କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଲେଥ୍ ଅପରେସନ୍ସ
ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷାଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ |

ଚେତୁଲ୍ 1 ରେ ଲେଥ୍ ଅପରେସନ୍ସ ରେକର୍ଡ୍ କରନ୍ତୁ |

ସାରଣୀ 1


ଚିତ୍ର ନଂ	ଅପରେସନ୍ସ ର ନାମ

ଏହାକୁ ତୁମ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯାଞ୍ଚ କର |

ଛୁରୀ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାରୋଟି ଜହ୍ନରେ ପ୍ରକୃତ କାମ | (True job on four jaw chuck using knife tool)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଚାରୋଟି ଜହ୍ନରେ ଗୋଲାକାର ରଡ୍ / ଚାକିରି ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଛୁରୀ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ରାଉଣ୍ଡ ରଡ୍ / ଚାକିରି ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |

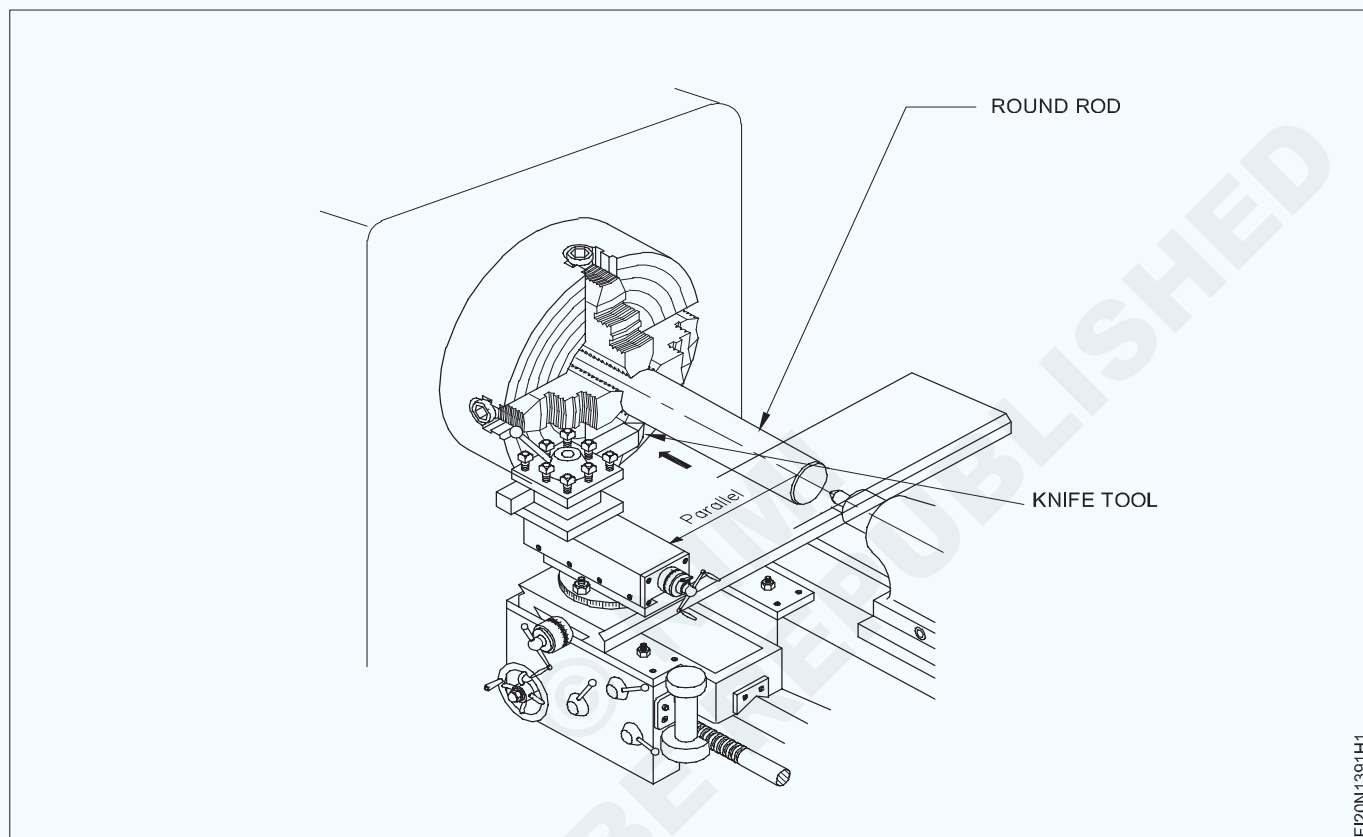

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)

- ଚକ୍ ଚାକି ବ୍ଲାଇନ୍ ଗୋଟିଏ ଜହ୍ନ ଖୋଲନ୍ତୁ |
- ଚକ୍ କୁ ବୁଲାଇ ଏବଂ ବିପରୀତ ଜହ୍ନ ଖୋଲନ୍ତୁ |
- ଚାକିରି ବ୍ୟାସ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜହ୍ନ ଖୋଲନ୍ତୁ |
- ଚାକିରିକୁ ଜହ୍ନ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ |
- ଜହ୍ନକୁ ବନ୍ଦ କର ଏବଂ କାମକୁ ଧରି ରଖନ୍ତୁ |
- ଛୁରୀ ଉପକରଣ ବ୍ଲାଇନ୍ ଚାକିରିର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ସମସ୍ତ ଜହ୍ନକୁ ଟାଣନ୍ତୁ |
- ଛୁରୀ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଚକ୍ କୁ ନିରପେକ୍ଷ ଅବସ୍ଥାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣନ କରି କାର୍ଯ୍ୟର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ଛୁରୀ ସାଧନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାନ ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ୍ |
- ଚାକିରିର ପ୍ରକୃତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

ଦକ୍ଷତା କ୍ରମ (Skill Sequence)

ଏକ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଗେଜ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ଚାକି ଜହ୍ନରେ ଟ୍ରୁଇଙ୍ଗ୍ କାର୍ଯ୍ୟ | (Truing work in a four jaw chuck with the help of a surface gauge)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |

- ଏକ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଗେଜ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ଚାକି ଜହ୍ନର independent ସ୍ୱାଧୀନ ଚକ୍ରେ ଏକ ଗୋଲାକାର ବାଡ଼ି ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |

ଯଦି ବୁଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରୁଇଙ୍ଗ୍ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଫଳାଫଳ ହେବ |

କଟିଙ୍ଗ୍ ଉପକରଣରେ ଅସମାନ ଭାର |


ସମାନ ଗଭୀରତା ପାଇଁ ଅଧିକ ଧାତୁ କେନ୍ଦ୍ର ଅଂଶରୁ ବାହାର କରାଯିବ |

ସର୍ପେସ୍ ଟର୍ନ୍ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକ୍ ହୋଇନପାରେ ।


ଟୁରୁଇଂ ସମୟରେ ।

ଯୁଗ୍ମ ସ୍ପିଣ୍ଡଲକୁ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ସ୍ଥିତିରେ ରଖନ୍ତୁ ।


ଚାକିରିର ବ୍ୟାସକୁ ବାହ୍ୟ କାଲିପର୍ କିମ୍ବା ଷ୍ଟିଲ୍ ନିୟମ ସହିତ ମାପନ୍ତୁ ।
(ଚିତ୍ର 1)

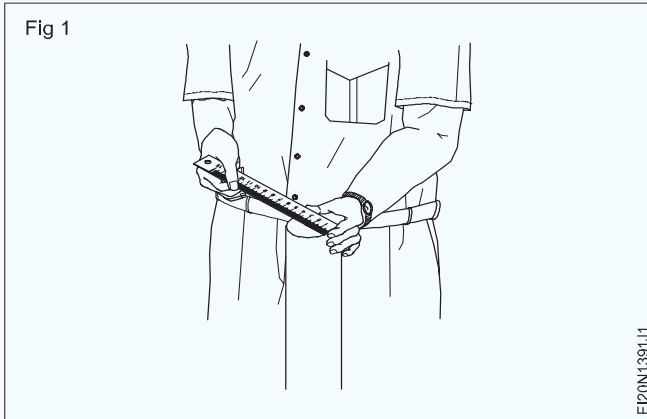

independent ସ୍ଥାପନ ଠାକୁର ଚାକିରି ଜନ୍ମକୁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସମାନ ରଖନ୍ତୁ । ବିପରୀତ ଜନ୍ମର ଭିତର ଚେହେରା ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କାର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟାସ ସହିତ ସମାନ । (ଚିତ୍ର 2)

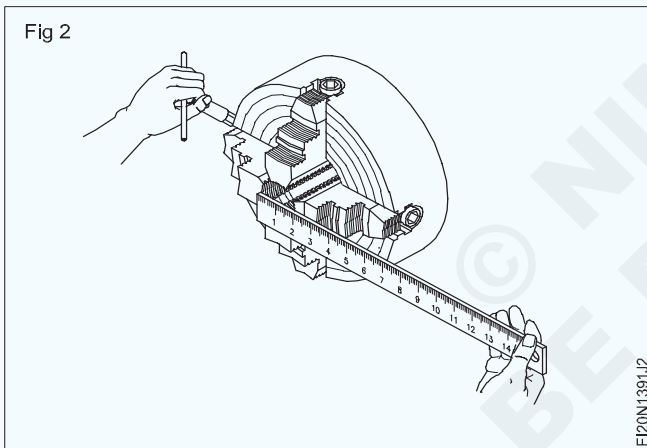

କାମ ସନ୍ଧିବେଶ କରିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ଖୋଲନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 3)

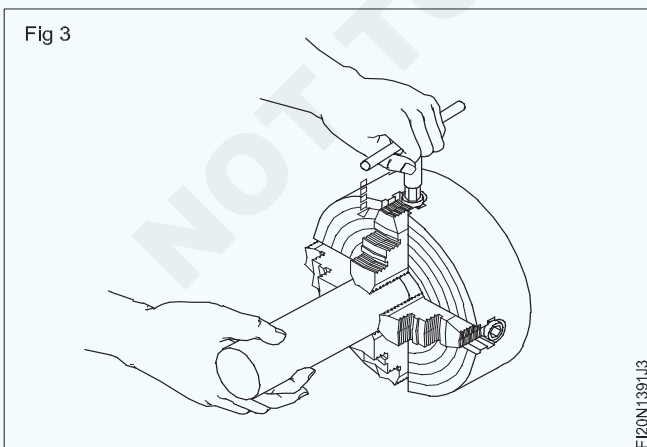


କାମକୁ ଚକ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ, ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚକ ବାହାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଂଶ ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଦୁଇଟି ସଂଲଗ୍ନ ଜନ୍ମକୁ ଟାଣନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ।


ଚକର ପାଖରେ ଥିବା ଛୁରୀ ଉପକରଣରେ ଛୁରୀ ଉପକରଣକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ।

ସର୍ବନିମ୍ନ ବ୍ୟବଧାନ ସହିତ ଏହାର ଟିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ଉପର କିମ୍ବା ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଂଶକୁ ନିକଟତର କରିବାକୁ ଟୁଲ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଚକକୁ ହାତରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ଜନ୍ମର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଉପକରଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ।

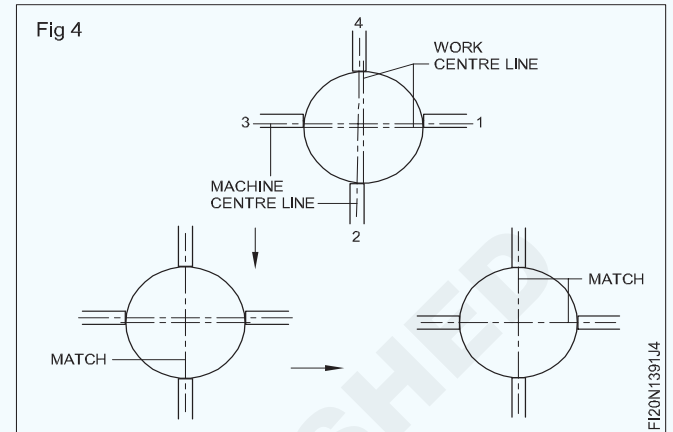

ଫାଙ୍କ ସମାନ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 5)

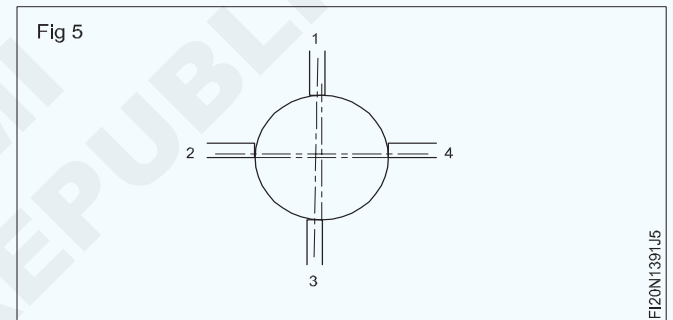

ବିପରୀତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ୟ ସେଟ୍ ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ କ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ ।

ଟୁଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଣ ।

ଚକକୁ ହାତରେ ବୁଲାଇ ଏବଂ ଫାଙ୍କକୁ ଦେଖ ।

ପ୍ରାୟ 250 rpm ରେ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଲିଭରଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମେସିନ୍ ଚଲାନ୍ତୁ ।

କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଟୁଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।

f ଚାକିରିରେ ଥିବା ରେଖା ଏକ ପ୍ରକାର ଜନ୍ମକୁ ଟାଣ ।

ଏକ ସମାନ ଧାଡ଼ି ଗଠନ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ ।

ଶେଷରେ, ସମାନ ପରିମାଣର ଗପ ସହିତ ବିପରୀତ ଜନ୍ମକୁ ଟାଣନ୍ତୁ ।

କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁହଁ କରନ୍ତୁ | (Face both the ends for holding between centres)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଚାକିରି ଜନ୍ମରେ ଚାକିରି ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଟୁଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଟୁଲ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଚାକିରିର ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ |
- ଭର୍ନିଶର କାଲିପର ସହିତ ଲମ୍ବ ମାପନ୍ତୁ |



କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)

- ଏହାର ଆକାର ପାଇଁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ଚାକିରିକୁ ଏକ ଚାକିରି ଜନ୍ମର ସ୍ୱାଧୀନ ଚକ୍ରେ 25 ମିଲିମିଟର ଓଭରହଙ୍ଗ ସହିତ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସତ କରନ୍ତୁ |
- ଟୁଲ ପୋଷ୍ଟରେ R.H. ମୁହଁମୁହଁ ଉପକରଣକୁ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- R.P.M. ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- କାର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ |
- ଚାକିରିକୁ 250 ମିମି ଲମ୍ବା ଏବଂ ପରିଧିରେ ସାକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ |
- ଚାକିରିକୁ ଓଲଟାଇ ଦିଅ, ଏହାକୁ ଚକ୍ରେ ବନ୍ଦ କରି ପୁନର୍ବାର ସତ୍ୟ କର |
- ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ 318 ବିପ୍ଳବର ନିକଟତର କରନ୍ତୁ |
- ଅଧା ପଞ୍ଚ ମାର୍କ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ length ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ 250 ମିମି ଲମ୍ବ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ |
- ଡେବୁୟର ଏବଂ ଚାକିରି ଯାଞ୍ଚ କର |

1	Ø40 X 260	—	Fe310	—	—	1.3.92	
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.	
SCALE : NTS		FACE BOTH THE ENDS FOR HOLDING BETWEEN CENTERS				DEVIATIONS : ± 0.04mm	TIME :
						CODE NO. FI20N1392E1	


ଦକ୍ଷତା କ୍ରମ (Skill Sequence)

ଏକ ଡାହାଣ ହାତ ସାମ୍ନା ସାଧନ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ | (Finish-facing the work with a right hand facing tool)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |

• ଏକ ଡାହାଣ ହାତ ସାମ୍ନା ସାଧନ ବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା |

ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟର ମୁହଁରେ ଅଧିକ ଧାତୁ ଅପସାରଣ କରାଯାଏ, ଆମେ ଏକ L.H. ମୁହଁମୁହଁ ଉପକରଣ କିମ୍ବା ଏକ L.H. ରୁଟିଙ୍ଗ୍ ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁ, କାର୍ଯ୍ୟର ପାରିପାର୍ଶ୍ବରୁ ଉପକରଣକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଖୁ | କଠିନ ଚେହେରାକୁ ହଟାଇ କାର୍ଯ୍ୟର ମୁହଁରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ସମାପ୍ତ କରାଯାଏ | ସାଧାରଣ ଆରା ଏକ ଉପକରଣ, ଏହାର କଟିଙ୍ଗ୍ ଧାର ନିଜେ ଏକ କୋଣରେ ରହିଥାଏ, ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ | (ଚିତ୍ର 1)

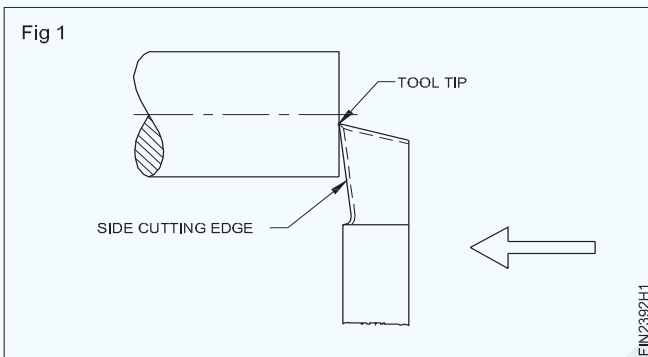

ଏହିପରି ଏକ ଉପକରଣ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟର ସମାପ୍ତିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିମ୍ନରେ କ୍ରମରେ ଦିଆଯାଇଛି |


ସାଧନକୁ ଟୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ସଠିକ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚତାକୁ ଏହାର ଅକ୍ଷ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟର ଅକ୍ଷରେ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଓଭରହଙ୍ଗ୍ ସହିତ ଧରି ରଖନ୍ତୁ |

ମେସିନ୍ କୁ ପ୍ରାୟ 500 rpm ରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | (ଫିନିଶ୍ ମୁହଁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ହାରାହାରି ବ୍ୟାସ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା କଟିଙ୍ଗ୍ ଗତି ଚୟନ କରି ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ |

ମେସିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ରମ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଏବଂ ଗାଡି ଚଳାଚଳ କରି ଟୁଲ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ କାର୍ଯ୍ୟ-ମୁହଁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ | ଟୁଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଦୂରରେ ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତୁ (ଚିତ୍ର 2a) ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ହଟାଇ ଟପ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ସ୍ନାତକ କଲାରକୁ ଶୂନ୍ୟରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | ରଥକୁ ବନ୍ଦ କର |

ଟପ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଟୁଲ୍ ପ୍ରାୟ ମିଲିମିଟର ମିମି ଫିଡ୍ କରନ୍ତୁ |

ଟୁଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ ଅତିକ୍ରମ ନକରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ବ୍ୟବହାର କାର୍ଯ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଟୁଲ୍ ଫିଡ୍ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 2 ବ) ସାଧନକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ ସ୍ଥିତିକୁ ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତୁ (ଚିତ୍ର 2a) |

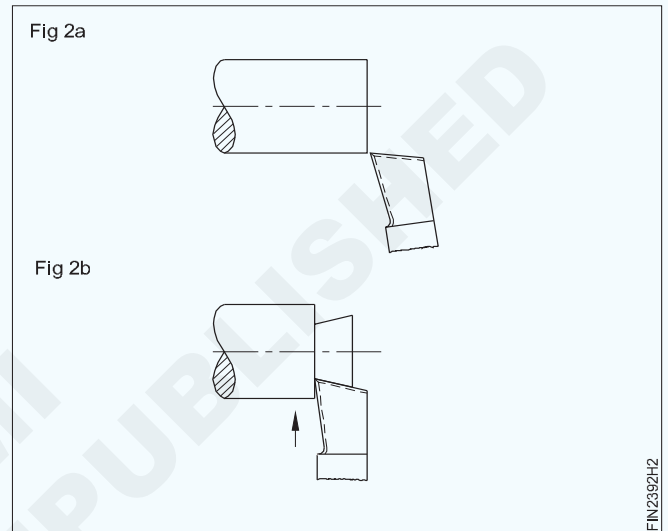

ଟପ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଆହୁରି 0.51 Mm ମିମି ଟୁଲ୍କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତୁ |

ପାଖରୁ ଫିଡ୍ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ (0.05 mm / rev) ରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧାତୁକୁ ବାହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ |

ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ପଦାର୍ଥ ଅପସାରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ |

ପ୍ରାପ୍ତ ସମାପ୍ତିକୁ ଦେଖ |

ରୁଲ୍ ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସମାନ୍ତରାଳ ଚର୍ଚ୍ଚା ± 0.1 ମିମି | (Using roughing tool parallel turn ± 0.1 mm)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- କାମକୁ ଲେଉଟି ଚକ୍ର ଧରି ରଖନ୍ତୁ |
- RH ଚର୍ଚ୍ଚା ଟୁଲ୍ ଗ୍ରାହଣ କରନ୍ତୁ |
- ଟୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଟୁଲ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ମେସିନ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସ୍ଥିତ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଭୀରତା ସହିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିଡ୍ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଲଭ କରନ୍ତୁ |



କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)

- ଚାକିରି ଜନ୍ମରେ କାମକୁ ଧରି ରଖନ୍ତୁ |
- RH ଚର୍ଚ୍ଚା ଟୁଲ୍ ଗ୍ରାହଣ ଏବଂ ଫିଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ r.p.m ସହିତ ଚାକିରିର ସର୍ବାଧିକ ଲମ୍ବକୁ AE36 ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ | ପାଖାପାଖି 318
- ଭର୍ନିୟର କାଲିପର୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବ୍ୟାସ ମାପ କରନ୍ତୁ |
- ଶେଷ $\times \times 45^\circ$ ଏବଂ ଡେବୁୟର ଚାଞ୍ଚି କରନ୍ତୁ |
- ଚାକିରିକୁ ଓଲଟା କରି ଚାକିରି ଜନ୍ମରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ |
- ସମାନ୍ତରାଳ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦ୍ୱାରା ଅବଶିଷ୍ଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ length AE36 ମିଲିମିଟରକୁ ସୁଲଭ କରନ୍ତୁ |
- ଶେଷ ଏବଂ ଡେବୁୟର ଚାଞ୍ଚି କରନ୍ତୁ |

1	EX.NO.2.3.92	→ 1.7.92	Fe310	—	—	1.7.93	
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.	
SCALE :NTS		USING ROUGHING TOOL PARALLEL TURN ± 0.1mm.				DEVIATIONS : ± 0.1mm	TIME :
						CODE NO. FI20N1793E1	

ଦକ୍ଷତା କ୍ରମ (Skill Sequence)


କଠିନ ଚର୍ଚ୍ଚିଂ ଟୁଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ | (Rough turning tool grinding)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |

• ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ସହିତ ରୁଞ୍ଚି ଚର୍ଚ୍ଚିଂ ଟୁଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ କରନ୍ତୁ |

- ଚକକୁ ହାତରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଗଣା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପାଇଁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ |
- ପ୍ରକୃତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ ଚକଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ଗଗଲ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ |
- ଚକ ଡ୍ରେସର ବ୍ଲାଇଡ୍ ଚକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ |
- ଚକ ମୁଖରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 2 ରୁ 3 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବନିମ୍ନ ବ୍ୟବଧାନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଟୁଲ୍-ବିଶ୍ରାମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ |
- ସାଧନର ପାର୍ଶ୍ୱ ପାର୍ଶ୍ୱ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ ଚକ୍ରର ଆଗ ମୁହଁକୁ 30 ° ଭୂସମାନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ |
- ଟୁଲର 2/3 ଓସାରକୁ ଆଛାଦନ କରିବା ପାଇଁ ପାର୍ଶ୍ୱ କଟିଙ୍ଗ କୋଣକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଟୁଲକୁ ବାମକୁ ଡାହାଣକୁ ଏବଂ ବିପରୀତକୁ ଘୁଆନ୍ତୁ |
- ପାର୍ଶ୍ୱ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କୋଣକୁ 0 ° ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ କରନ୍ତୁ, ଧାରର ତଳଟି ପ୍ରଥମେ ଚକକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ |
- 30 ° ର ଶେଷ କଟିଙ୍ଗ କୋଣ ଏବଂ ଆଗ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କୋଣକୁ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ କରନ୍ତୁ |
- ଟୁଲର ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ 14 ° ରେ ଥିବା ଚକ ମୁହଁକୁ ଧରି ରଖନ୍ତୁ, ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରଥମେ ଚକ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱ ରେକ୍ କୋଣକୁ 14 ° ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ କରନ୍ତୁ |


- ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଭୂମି ଅଂଶ ପାର୍ଶ୍ୱ କଟିଙ୍ଗ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଅଟେ |
- ଫିନିସିଂ ଚକ ଉପରେ ସମସ୍ତ ଚେହେରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ କରନ୍ତୁ |
- ପାଖାପାଖି R. 0.4 ମିଲିମିଟର ନାକ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ କରନ୍ତୁ |
- ଏକ ଟୁଲ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଗେଜ୍ ଏବଂ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ସହିତ କୋଣଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ଏକ ତେଲ ପଥର ସହିତ କାଟିବା ଧାରକୁ ଲାପ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଉପର ରେକ୍ (ବ୍ୟାକ୍ ରେକ୍) କୋଣକୁ 0 ° ରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ |

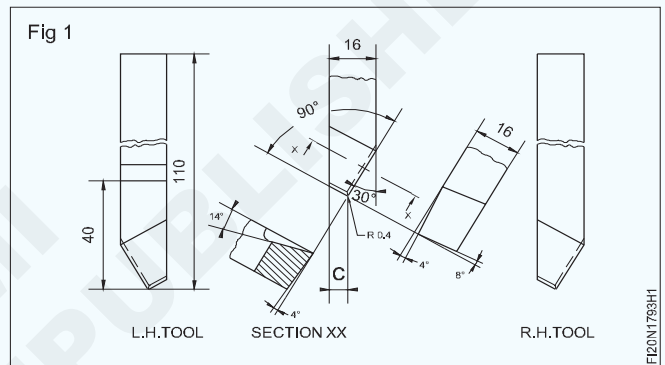

ବାହ୍ୟ କାଲିପର ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ବ୍ୟାସ ମାପନ୍ତୁ | (Measure the diameter using outside caliper and steel rule)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |


- ବାହ୍ୟ କାଲିପର ବ୍ୟବହାର କରି ବ୍ୟାସ ମାପ କରନ୍ତୁ |
- ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ସହିତ ବ୍ୟାସ ମାପ |

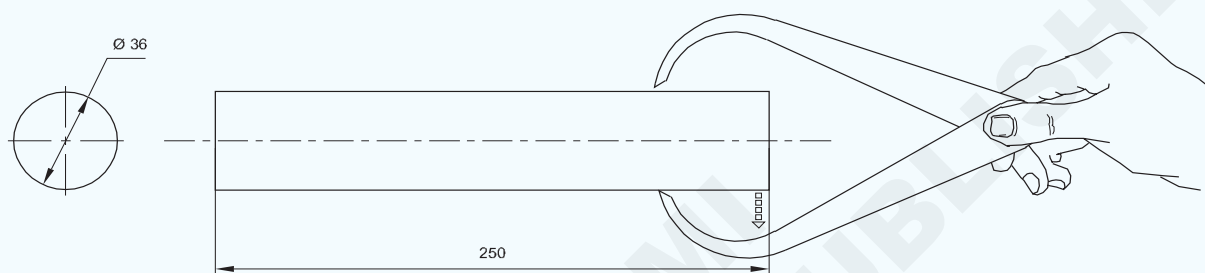

TAP GENTLY TO CLOSE THE CALIPER LEGS

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)

- ଆଉଟ୍ ସାଇଡ୍ କାଲିପର ଧରି ରଖନ୍ତୁ |
- ଚାକିରିର ବ୍ୟାସ ଅପେକ୍ଷା କାଲିପର ଗୋଟ ଖୋଲନ୍ତୁ |
- ଚାକିରିର ବ୍ୟାସକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ବାହ୍ୟ କାଲିପର ଗୋଟକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଚାକିରିର ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ କାଲିପର ଗୋଟକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଚାକିରିର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ |
- ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ବ୍ୟାସ ମାପନ୍ତୁ |

 1	—	1.7.93 ←	Fe310	—	—	1.7.94	
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.	
SCALE : NTS		MEASURE THE DIAMETER USING OUTSIDE CALIPER AND STEEL RULE				TOLERANCE: ±0.5mm	TIME:
						CODE NO: FI20N1794E1	

ଦକ୍ଷତା କ୍ରମ (Skill Sequence)

ବାହ୍ୟ କାଲିପର୍ ସହିତ ମାପିବା | (Measuring with outside calipers)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |


- ମାପ ପାଇଁ ସଠିକ୍ କ୍ଷମତା କାଲିପର୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ |
- ଉଭୟ ଆକାରକୁ ଦୃଢ଼ **firm** ଗଣ୍ଠି ଏବଂ ବସନ୍ତ କାଲିପର୍ରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଏକ ଲକ୍ଷ୍ମୀତ ନିୟମ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଠିକତା ମାପ ଉପକରଣକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ଆକାରଗୁଡ଼ିକ ପଢନ୍ତୁ **read** |

ବାହାରେ କାଲିପର୍ |

ମାପିବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟାସ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏକ କାଲିପର୍ ବାଛନ୍ତୁ |


କାଲିପର୍ ବାହାରେ ଏକ 150 ମିଲିମିଟର କ୍ଷମତା 0-150 ମିଲିମିଟରରୁ ମାପ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟେ |

କାଲିପରଗୁଡ଼ିକର ଜନ୍ତୁ ଖୋଲି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ମାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାସ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପାସ୍ କରନ୍ତି | ଆକାର ମାପିବାବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ | (ଚିତ୍ର 1)

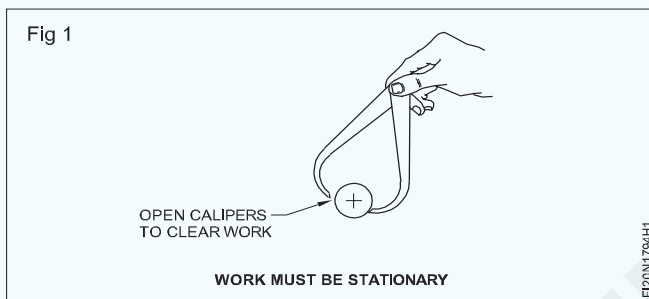


ଗୋଡର ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଡର ଅନ୍ୟ ବିନ୍ଦୁର ଅନୁଭବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ |

ଯଦି ଗୋଡର ଅନ୍ୟ ବିନ୍ଦୁରେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଛି, ତେବେ ଦୃଢ଼ **firm** ମିଳିତ କାଲିପର୍ସର ଗୋଟିଏ ଗୋଡର ପଛପଟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଘୂରା ଏହା ଠିକ୍ ଅନୁଭବ ଦେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସରୁ ଖସିଯାଏ | (ଚିତ୍ର 2)

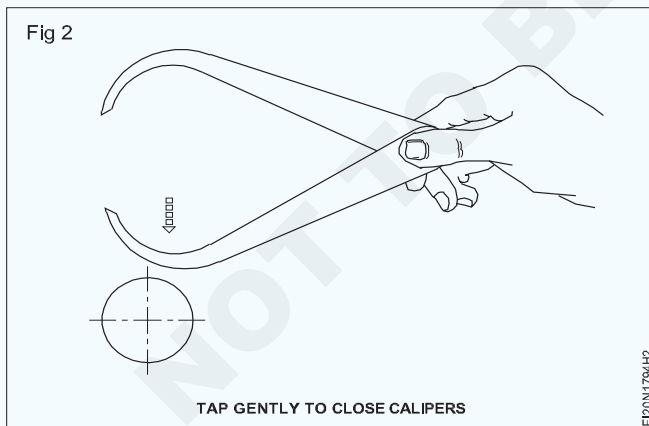


କାରଣ ଆକାର ପଢିବାର reading ସଠିକତା ମୁଖ୍ୟତଃ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ସଠିକ୍ ଅନୁଭବ ପାଇବା ପାଇଁ ଉକ୍ତ ନେବା ଉଚିତ୍ | (ଚିତ୍ର 3)

ବାହ୍ୟ କାଲିପର୍ ବାହାରେ ବସନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସ୍କ୍ରୁ ବାଦାମକୁ ସଜାଡନ୍ତୁ ଯାହା ଘୂରା ସଠିକ୍ ଅନୁଭବ ଦେବା ପାଇଁ କାଲିପରର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗର ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସରୁ ଖସିଯାଏ |

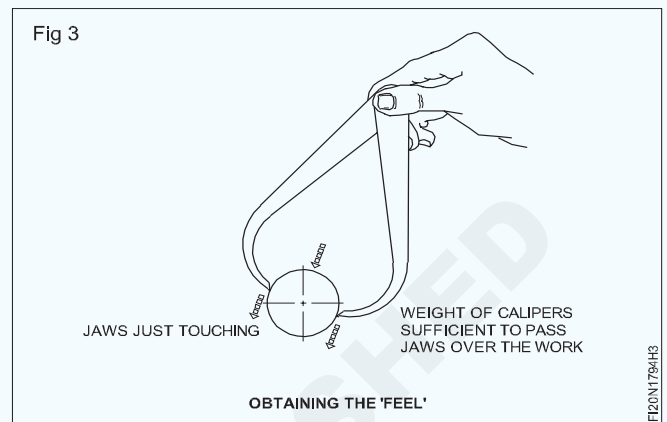

ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସଠିକ୍ 'ଅନୁଭବ' ପାଇଁ ବାହ୍ୟ କାଲିପର୍ ଆଡଜଷ୍ଟ୍ କରିଛ, ମାପକୁ ଏକ ସ୍ଥିର ନିୟମ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଠିକତା ମାପ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କର | ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ମୀତ ନିୟମକୁ ଏକ ସମତଳ ପୃଷ୍ଠରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିୟମ ଶେଷ ବିନ୍ଦୁରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡର ବିନ୍ଦୁକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 4)

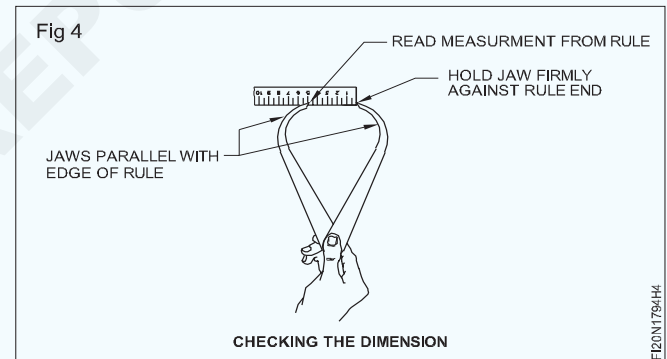

ଗୋଟିଏ ଗୋଡର ବିନ୍ଦୁ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଉପରେ ରଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ଘୂରା ଅନ୍ୟ ଗୋଡର ବିନ୍ଦୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀତ ନିୟମର ଧାର ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଅଟେ |


± 0.5 ମିଲିମିଟର ସଠିକତାକୁ ପଠନକୁ ରେକର୍ଡ କରନ୍ତୁ |

ସଠିକତା ମାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମାପଗୁଡ଼ିକ ଭିତର ମାଇକ୍ରୋମିଟର କିମ୍ବା ଭର୍ନିୟର୍ କାଲିପର୍ ଉପରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତୁ | ଏହି ମାପ ± 0.01 କିମ୍ବା ± 0.02 ମିଲିମିଟର ସଠିକତା ଦେବ | ଏଠାରେ, ପଠନ ସ୍ଥିର କରିବାରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ |

ତିନୋଟି ଜହ୍ନରେ ଚାକିରି କରିବା | (Holding job in three jaw chuck)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଚାକିରିକୁ ତିନୋଟି ଜହ୍ନରେ ଧରି ରଖା |

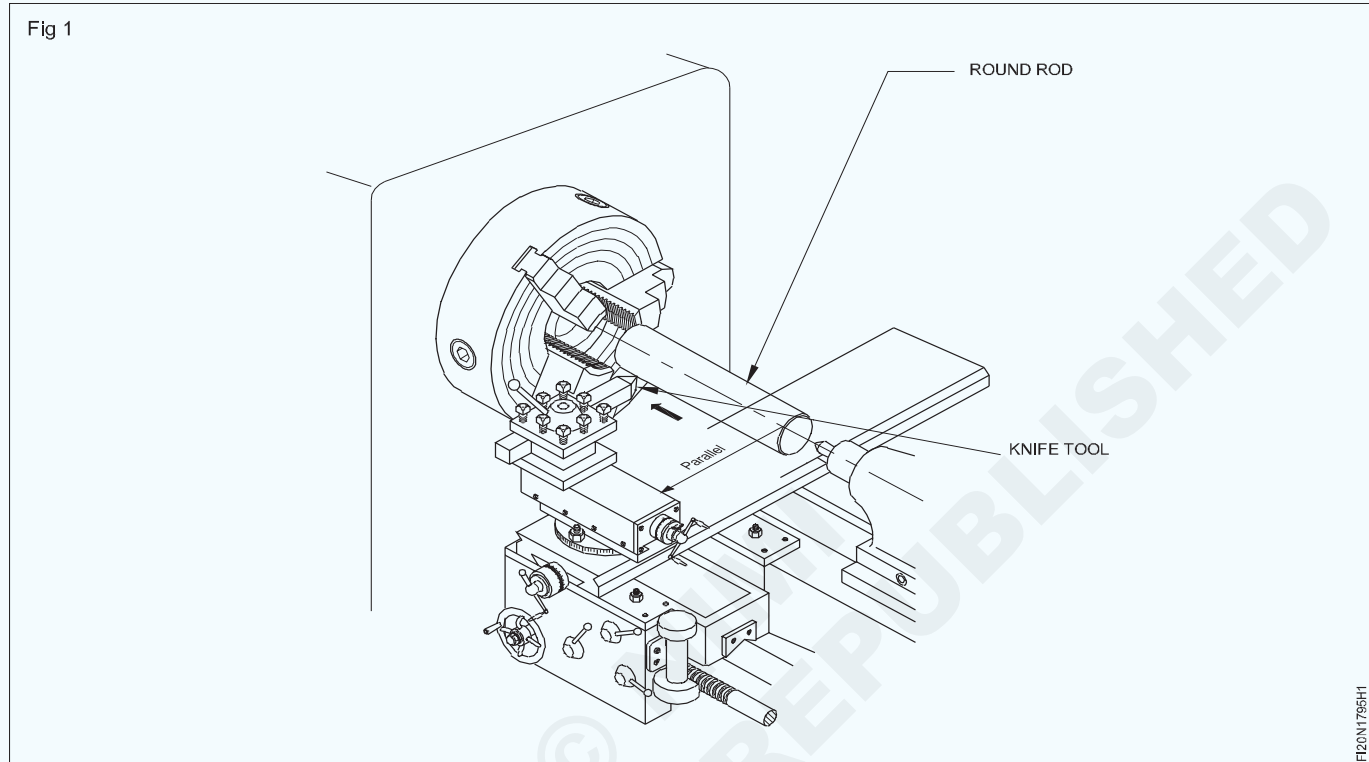



କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)

- କଞ୍ଚାମାଲର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ଚକ୍ ଚାକି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଯାହା ଖୋଲିଛି |
- ଚାକିରି ବ୍ୟାସଠାରୁ ଅଧିକ ଜହ୍ନ ଖୋଲନ୍ତୁ |
- ଚାକିରିକୁ 75 ମିଲିମିଟର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସହିତ ଚକ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ |
- ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଜହ୍ନକୁ ଚାକିରି |
- ଚାକିରିର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

ମୁହାଁମୁହିଁ, ସାଧା ଚର୍ଚ୍ଚ, ଷ୍ଟେପ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ, ବିଭାଜନ, ଡେବୁର୍, ଚାମ୍ଫର କୋଣାର୍କ, ଶେଷକୁ ଗୋଲାକାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫର୍ମ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ | (Perform the facing, plain turn, step turn, parting, deburr, chamfer corner, round the ends, and use form tools)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାଘାତର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- କାମକୁ ଚିନୋଟି ଜହ୍ନରେ ଧରି ରଖ |
- ଶେଷ ଏବଂ ସାଧା ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ |
- ପାଖାରୁ ଫିଟ୍ ଏବଂ ଏକ ଛୁରୀ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଷ୍ଟେପ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଚାକିରି ± 0.1 |
- ଫର୍ମ ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଫର୍ମ ଚର୍ଚ୍ଚ |
- ବିଭାଜନ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭାଜନ କରିବା |
- ବିଭାଜନ ଉପକରଣକୁ ଗ୍ରାଭର୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଆକାରରେ କଟ୍ କରନ୍ତୁ |

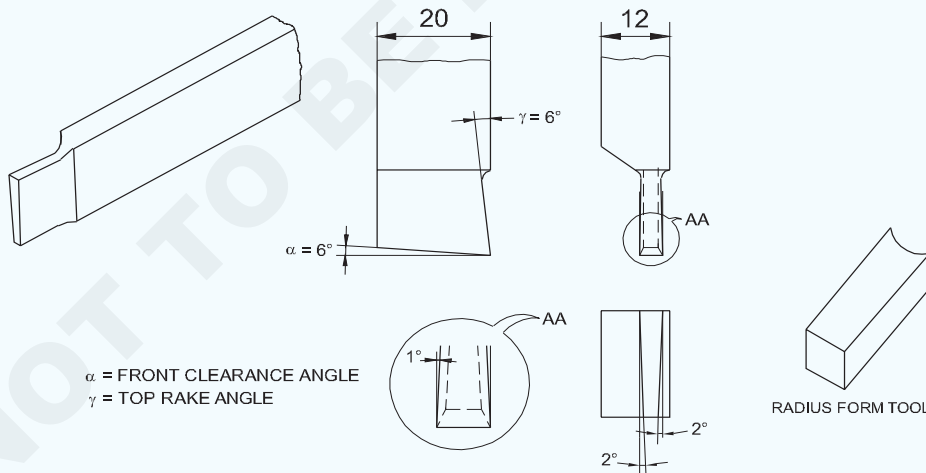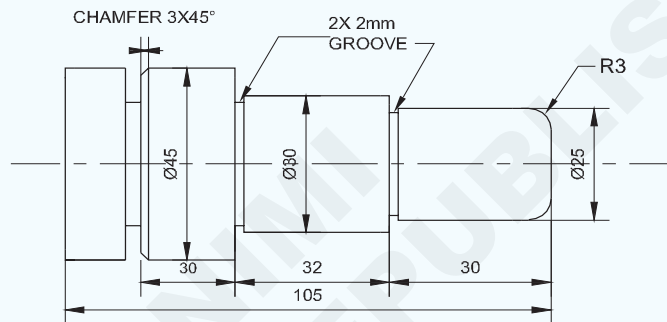

1	Ø50-105	—	Fe 310-O	—	—	1.7.96
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.
SCALE : NTS		PERFORM THE FACING ,PLAIN TURN, STEP TURN,PARTING,DEBURR, CHAMFER CORNER, ROUND THE ENDS AND USE FORM TOOLS			TOLERANCE ±0.04mm	TIME :
					CODE NO. F120N1796E1	

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)

- ଏହାର ଆକାର ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ଚାକିରିକୁ 3 ଜହ୍ନରେ ରଖ, ଚକ୍ ବାହାରେ ପ୍ରାୟ 75 ମିମି ରଖ ।
- ସାଧନକୁ ସଠିକ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରାକୁ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ସଠିକ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ r.p.m. ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ମୁହାଁନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲମ୍ବ ପାଇଁ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସକୁ $\varnothing 45$ ମିମିରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ ।
- ଚାକିରି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି $\varnothing 30$ mm x 32 mm ଲମ୍ବ ଟର୍ନ କରନ୍ତୁ ।
- $\varnothing 25$ mm x 30 mm ଲମ୍ବ ଟର୍ନ କରନ୍ତୁ ।
- ସଠିକ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରାକୁ ଅଣ୍ଟର କଟ୍ ଟୁଲ୍, ରେଡିଓସ୍ ଟୁଲ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ id ଭାବରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ।
- ଶେଷ ମୁହାଁରେ mm 25mm x ମୋଟେଇ 30 ମିମିରେ 3 ମିଲିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଗଠନ କରନ୍ତୁ ।

- ଡିନିଟି ଜହ୍ନର ଚକ ଭିତରେ mm 30 ମିମି x ଓସାର 32 ମିମିରେ ଓଲଟା ଏବଂ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚକ୍ ବାହାରେ ପ୍ରାୟ 40 ମିମି ଲମ୍ବ ରଖି ଚାକିରିଟି ସତ୍ୟ ।
- $\varnothing 45$ mm x 40mm ଲମ୍ବ ଟର୍ନ କରନ୍ତୁ ।
- ସଠିକ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରାକୁ 2 ମିମି ଓସାର ବିଭାଜନ ଉପକରଣ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଶେଷ ମୁହାଁରୁ $\varnothing 45$ mm x ମୋଟେଇ 8 ମିମିରେ ପ୍ଲଜ୍ କଟ୍ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭାଗ କରନ୍ତୁ ।
- ସମୁଦାୟ ଲମ୍ବ 92 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁହାଁନ୍ତୁ ।
- ସଠିକ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରାକୁ ଚାମ୍ପିଙ୍ଗ୍ ଟୁଲ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- $\varnothing 45$ mm କୋଣକୁ $3 \times 45^\circ$ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାମ୍ପିଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଡାକ୍ଷିଣାତ୍ମକ ବାହାର କରନ୍ତୁ ।
- ପରିମାପ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ଦକ୍ଷତା କ୍ରମ (Skill Sequence)

ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପଦାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ (Turning steps of different diameters)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

- ଏକ ଶାଫ୍ଟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲମ୍ବ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଷ୍ଟେପ୍ ଟର୍ନ କରନ୍ତୁ ।


ଯେତେବେଳେ ଟର୍ନର ମୋଟେଇର ମୋଟେଇ ସାଧନର ମୋଟେଇଠାରୁ ଅଧିକ, ଏହା ଏକ R.H. ଛୁରୀ-ଧାର ସାଧନ ବ୍ୟବହାର କରି ଟର୍ନ ହୋଇଯାଏ ।

ପୂର୍ବରୁ ଘୂଞ୍ଚିଯାଇଥିବା ଶାଫ୍ଟକୁ ଡିନୋଟି ଜହ୍ନରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡରେ ସତ୍ୟ କରନ୍ତୁ (ଚକ୍ ଏବଂ ଓଭରହାଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ ଶେଷରେ) ।

ଟୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟରେ RH ଧୂରୀ-ଧାର ଉପକରଣକୁ ଏହାର ଭିତରା ଏବଂ ଡାହାଣ କୋଣରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ।



ମେସିନକୁ 300 r.p.m ରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।

ମେସିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ଲାସ୍ ବିଲୋପ ହୋଇ କ୍ରସ୍-ସ୍କାଉଡ୍ ସ୍ନାତକ କଲାରକୁ ଶୂନ୍ୟରେ ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟର ପୃଷ୍ଠରେ ଟୁଲ୍ ଟିପ୍ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 1)

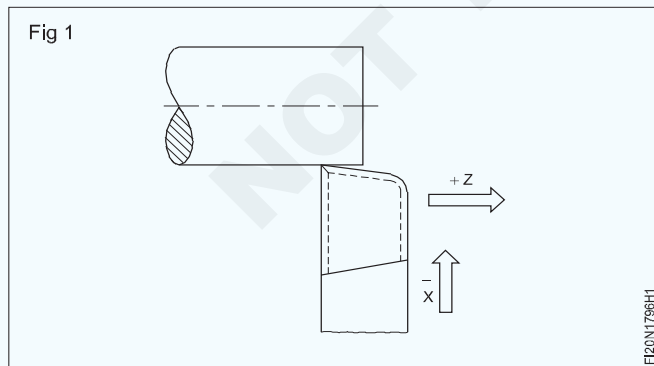

କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସାଧନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କର ଏବଂ ଟିପ୍ ସ୍କାଉଡ୍ ସ୍ନାତକ କଲାରକୁ ଶୂନ୍ୟରେ ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟର ଚେହେରାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କର । (ଚିତ୍ର 2)


ଟୁଲ୍ ଟିପ୍‌କୁ କାମର ଧାରରେ ରଖନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 3)

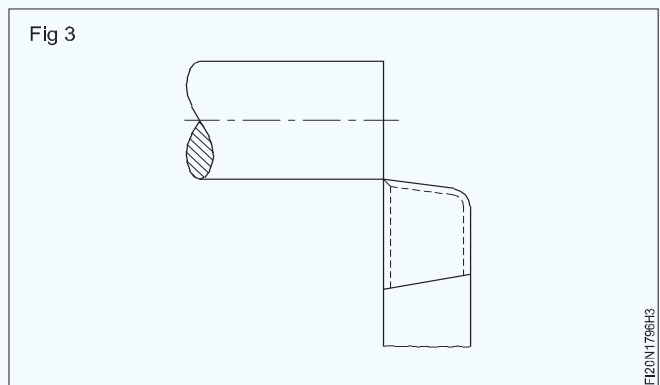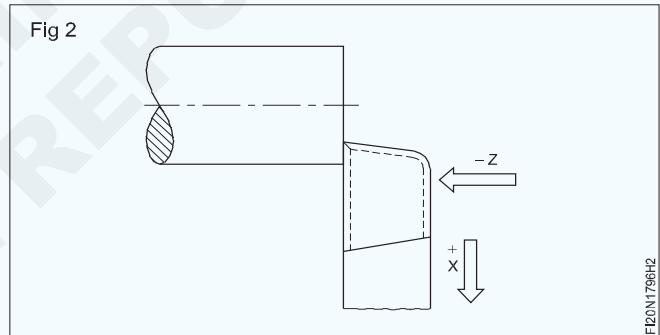

ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଗଭୀରତା ଦିଅନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 4)

ଉପର ସ୍କାଉଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଚକକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରି ସାଧନକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ length ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତୁ ।

(ଉପର ସ୍କାଉଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଚକର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ length ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରନ୍ତର ଏବଂ ସମାନ ହେବା ଉଚିତ) ।

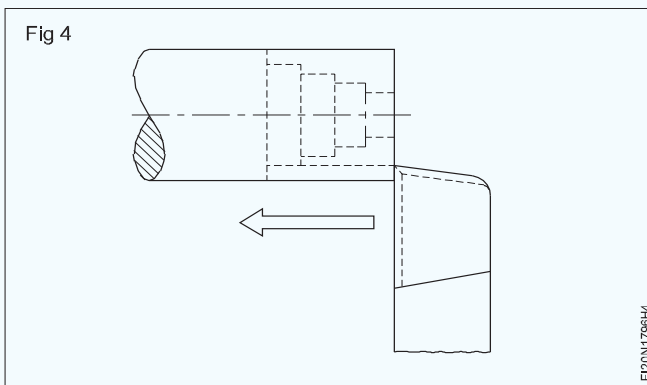

ପ୍ରତ୍ୟେକ କଟା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ 3 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟର ଗଭୀରତାକୁ ସୀମିତ କରନ୍ତୁ ।

ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟାସ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଟର ଗଭୀରତାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ ।

ଗାଡିଟିକୁ ବନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖନ୍ତୁ ।

କୋଣ ଗଠନ ଉପକରଣ | (Corner forming tool)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।


- କୋଣାର୍କ ଗଠନ ଉପକରଣକୁ ଗ୍ରାହଣ କରନ୍ତୁ ।

କୋଣାର୍କ ଗଠନ ଉପକରଣକୁ ଗ୍ରାହଣ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା (ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ) ।

ତୁଳ୍ ଗ୍ରାହଣ ପାଇଁ ପେଡେଷ୍ଟାଲ୍ ଗ୍ରାହଣର ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଗଗଲ୍ ପିନ୍ତୁ ।

ରୁଗ୍ ଚକ ପିନ୍ତୁ, ସାଧନକୁ ପାଖାପାଖି 10.00 ମିଲିମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଗ୍ରାହଣ କରନ୍ତୁ, କାନ୍ଥର ଘନତାକୁ 3 ରୁ 4 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ (ଚିତ୍ର 1)

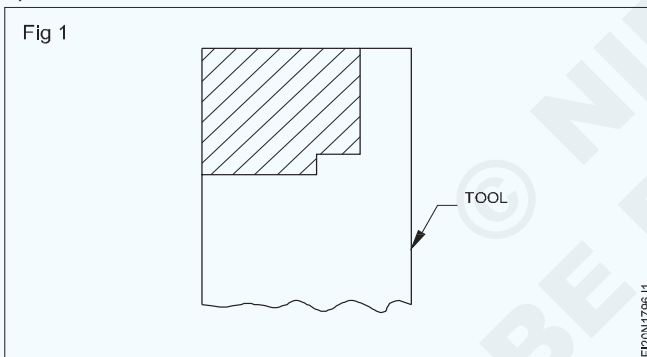



M.S ରୁ ଏକ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । ଛିଡିର ସଠିକତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ସିଟ୍ । (ଚିତ୍ର 2)

ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଣରେ 2R ଗଠନ କରିବାକୁ ଚିକ୍ଳଣ ଚକ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ।

କୋଣାର୍କ ବ୍ୟାପ୍ଟାସ୍ ଗଠନ ପାଇଁ କାର୍ବୋରୁଣ୍ଡିନ୍ ଡ୍ରେସର ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ସହିତ ପୋଷାକ ଚକ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ଆଗରେ 4° - 6° ସାମ୍ନା କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କୋଣ ଏବଂ 3° - 4° ପାର୍ଶ୍ୱ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଗ୍ରାହଣ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 3)

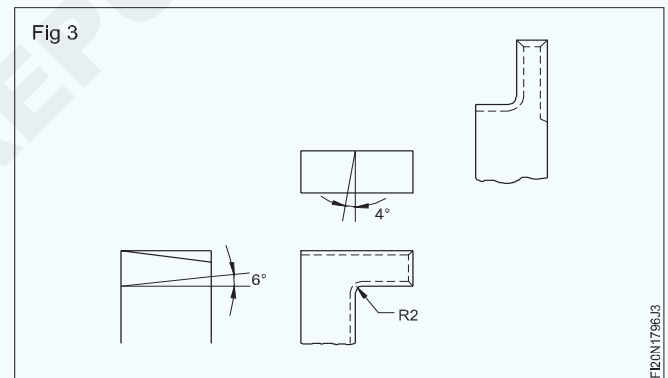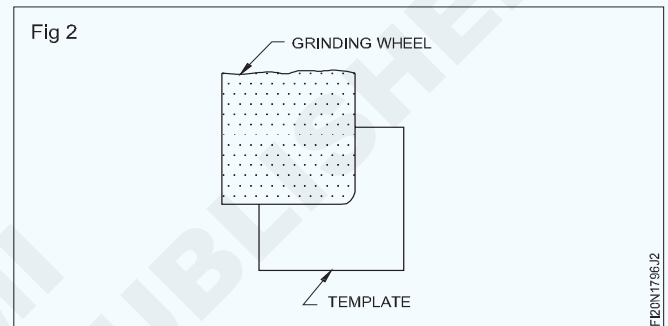

ଷ୍ଟେପ୍ ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 2R ଫର୍ମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ତେଲ ପଥର ସହିତ ଦେବେର୍ ।

କି ରା ଶସି ରେକ୍ କୋଣ ଦିଆଯାଇନଥାଏ ।

ଅପରେସନ୍ ଅଫ୍ (Parting off operation)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।


- ମେସିନରେ ପାର୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଟୁଲ୍ ସଠିକ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚତାକୁ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଅଲଗା ହେବା ସମୟରେ ସଠିକ୍ ପଛଟି ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ।
- ଅଲଗା ହେବା ସମୟରେ କିଛି ସତର୍କତା ପାଳନ କରନ୍ତୁ ।

ଅପରେସନ୍ ଅଫ୍


ଅଲଗା ହେବା କିମ୍ବା କାଟିବା ହେଉଛି ଏକ ସମାପ୍ତ ଅଂଶକୁ ରୁଗ୍ କିମ୍ବା ସମାପ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ।

ବିଭାଜନ ଉପକରଣର ସେଟ୍

ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଳ୍ପ ବ୍ୟାସ ରେକ୍ ସହିତ ବିଭାଜନ ଉପକରଣକୁ ଠିକ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 1)

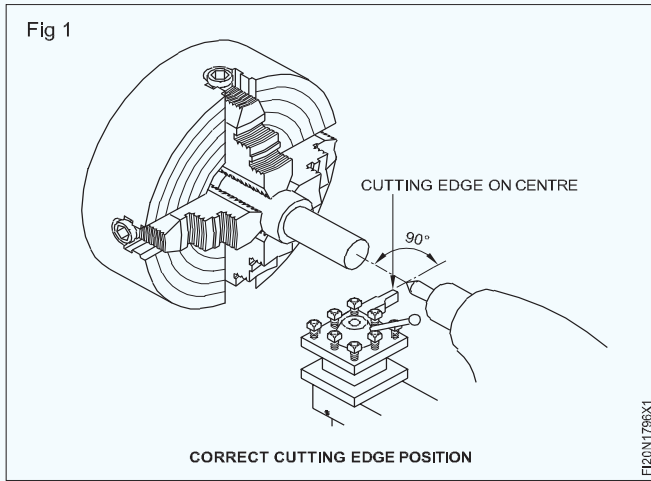

ବିଭାଜନ ଅଫ୍ ଟୁଲ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଘୂରା ଏହା କାର୍ଯ୍ୟର ଅଧା ବ୍ୟାସ ଏବଂ ଟୁଲ୍ ଧାରକରୁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 3 ମିମି ବିସ୍ତାର କରିବ (ଚିତ୍ର 2)

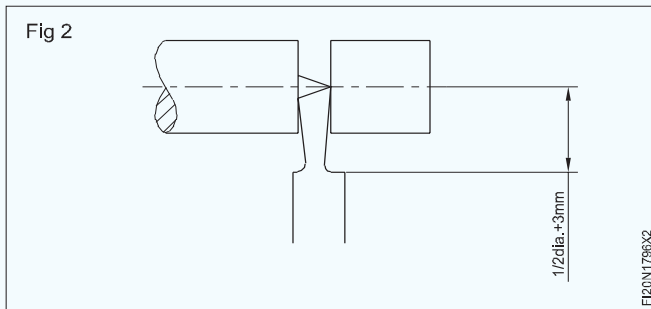


ଯଦି କଟିଙ୍ଗ୍ ଟୁଲ୍ ବହୁତ ଅଧିକ, ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଦ୍ଵାରା କାଟିବ ନାହିଁ । ଯଦି ଏହା ବହୁତ କମ୍, କାମଟି ବଙ୍କା ହୋଇପାରେ ଏବଂ କଟିଙ୍ଗ୍ ଉପକରଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ।

ପ୍ରଣାଳୀ

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ପ୍ରକାରର ଉପକରଣ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।


କାମକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଓଭରହଙ୍ଗ୍ ସହିତ ଏକ ଚକ୍ରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ।

କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଟୁଲ୍ ବର୍ଗ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଘୂରା ଏହା ଖୋଲା ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଘଷିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖୁଆଯାଏ (ଚିତ୍ର 3) ।

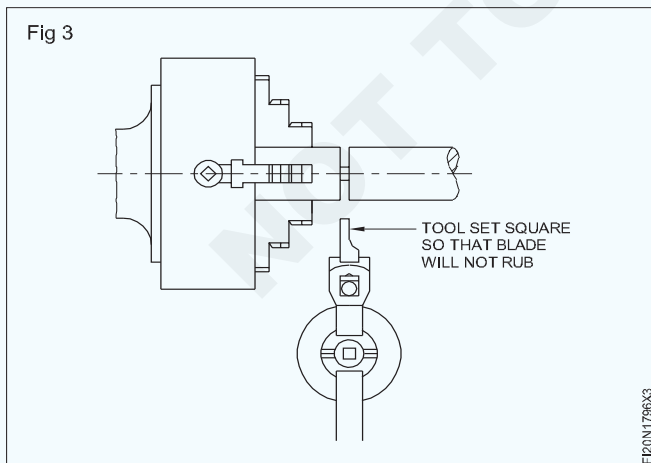

ଟୁଲିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିତ ବେଗକୁ ଅଧା ବେଗରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।

ରଥକୁ ପୁଞ୍ଜାନ୍ତୁ ଯାହା ଘୂରା କ୍ଲେଡର ତାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵ ଯେଉଁଠାରେ କାମ କାଟିବାକୁ ପଡିବ । (ଚିତ୍ର 4)

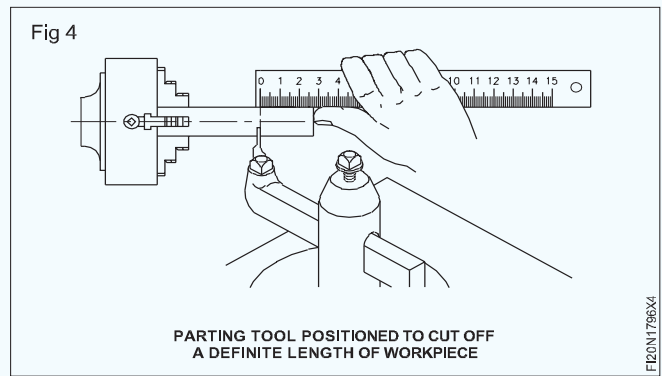


ଲେଅୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ରମ୍-ସ୍ଥାୟୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଉପକରଣକୁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଅଂଶଟି ଅଲଗା ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ସତର୍କତା ।

କାମଟି ଚକ୍ ଜନ୍ମରୁ ବାହାରିବା ଉଚିତ୍, ଚକ୍ ଜନ୍ମକୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ନିକଟତର ହେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ।


କାର୍ଯ୍ୟଟି ସର୍ବଦା ଏକ ଚକ କିମ୍ବା କୋଲେଟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଧରି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଯଦି ଖାର୍ଚ୍ଚସିଦ୍ଧ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଏ, ଏହା ଅଲଗା ହୋଇଯିବା ସମୟରେ ଲେନ୍ଥରୁ ବଙ୍କା ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିପାରେ । (ଚିତ୍ର 5)

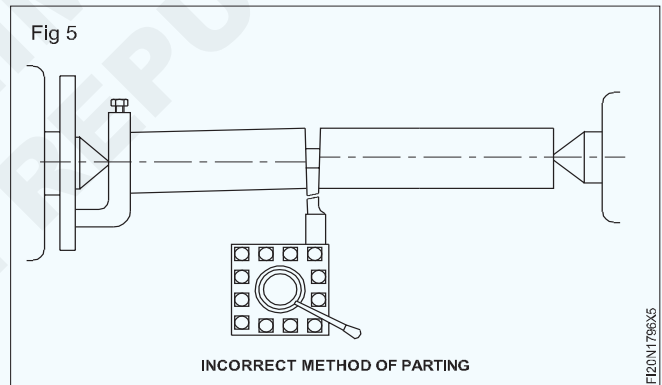

ଏକ ତାହାଣ ହାତ ଅଫ୍ସେଟ୍ ଟୁଲ୍ ଧାରକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ (ଚିତ୍ର 6) ।

ଏକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଲଗା ହେବା ସମୟରେ ବଡ଼ ବ୍ୟାସ ଉପରେ ଧରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

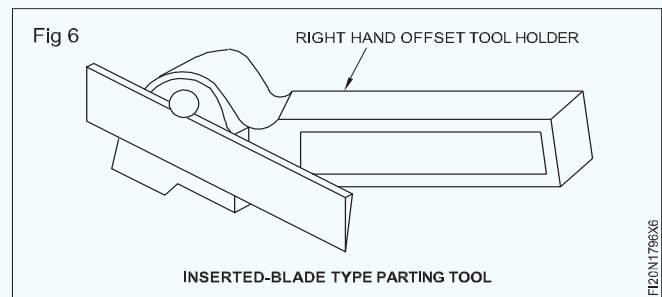

ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଫିଡ୍ ଉପକରଣର କଟିଙ୍ଗ୍ ଧାରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଲାଗେ ।

ଭାରୀ ଫିଡ୍ ଜାମିଂ ଏବଂ ଟୁଲ୍ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ।

ଇସ୍ପାତ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କୁଲାଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ପିଉଳ ଏବଂ କାଷ୍ଠ
ଲୁହାକୁ ଶୁଖିବା ଉଚିତ୍ ।

ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ସମଗ୍ର ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ସାତଲ୍ ଲକ୍ ହୋଇଛି ।

କାମ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ଫିଡ୍ ହାର ହ୍ରାସ କର ।

ଦୀର୍ଘ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡିବାବେଳେ, ଏହାକୁ ଟେଲଷ୍ଟକ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ସମର୍ଥନ
କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

ଯଦି ମେସିନ୍ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କ୍ରମ୍ ଫିଡ୍ ବ୍ୟବହାର
କରାଯାଇପାରେ ।

ଯେତେବେଳେ ଟୁଲ୍ ଏହାର ମୋଟେଇର ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ
କଲା, ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କର ଏବଂ ଯୌଗିକ ସ୍ଲାକଡ୍ ସହିତ ଏହାକୁ
ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଘୁଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଫିଡ୍ କରନ୍ତୁ ।


ଉପକରଣର ଖୋଲିବା ଏବଂ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ
କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟିକ୍ଲ୍ ଅଫ୍ ଅପରେସନ୍ ପ୍ରାୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ,
ୱାର୍କସିପ୍ କୁ ହାତରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ଯେପରି ଏହାକୁ ଖସି ନ ଯାଏ, ଯାହା
ବ୍ୟରା damage କ୍ଷତି ଏଡାଯାଇପାରିବ ।

କାନ୍ଧ ଟର୍ନ: ବର୍ଗ, ଫିଲଟେଡ୍, କଟା କାନ୍ଧ ତଳେ ବେଭେଲଡ୍, କଟ୍ ତଳେ ଚର୍ଚ୍ଚ-ଫିଲେଟ୍, ବର୍ଗ ବେଭେଲଡ୍ (Shoulder turn : Square , filleted, beveled under cut shoulder, turning-filleted under cut, square beveled)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- 3-ଜହ୍ନରେ ଚାକିରି ସେଟ୍ ଏବଂ ସତ୍ୟ |
- ଚେହେରା, ସାଧା ଏବଂ ଷ୍ଟେପ୍ ହାତ ସାଧନ ଦ୍ଵାରା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ± 0.1 ମିଲିମିଟର ସଠିକତାକୁ ବୁଲାଇ |
- କଟ୍ ତଳେ ବର୍ଗ ଫିଲେଟ୍ ଫର୍ମ |
- 0.1 Mm ମିଲିମିଟର ରଡ୍ ଆଉଟ୍ ସଠିକତା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଟ୍ ଏବଂ ସତ୍ୟ |
- ବର୍ଗ ଫିଲଟେଡ୍ କାନ୍ଧ ଟର୍ନ କରନ୍ତୁ |
- ବେଭେଲ କାନ୍ଧକୁ ବୁଲାଇ |

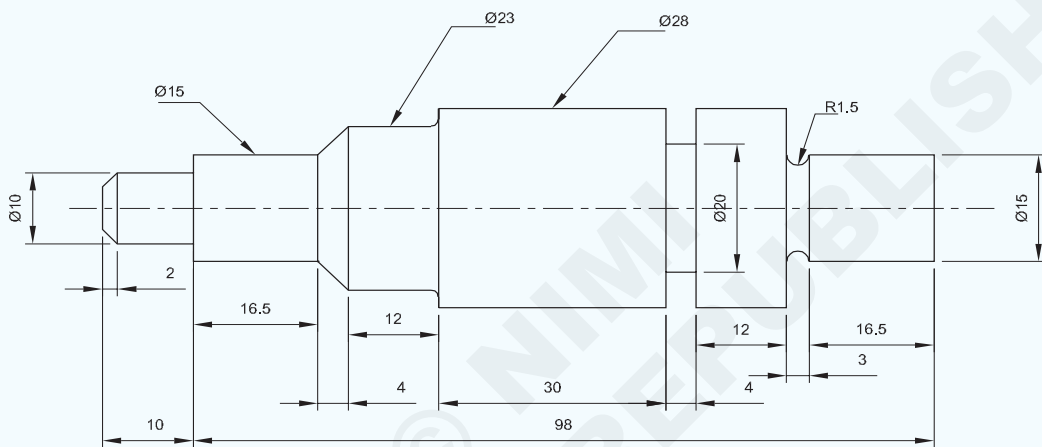

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)

- କଞ୍ଚାମାଲର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ଚାକିରୀକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଓଭରହଙ୍ଗ୍ ସହିତ ଡିନୋଟି ଜହ୍ନରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ |
- ସର୍ବନିମ୍ନ ଓଭରହଙ୍ଗ୍ ସହିତ ସଠିକ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଭଜତାକୁ R.H. ମୁହଁ ଉପକରଣକୁ କଠିନ ଭାବରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ମେସିନକୁ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ r.p.m ରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ରଥକୁ ବନ୍ଦ କରି ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁହଁ କରନ୍ତୁ |
- ଟୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟରେ R.H. ଚର୍ଚ୍ଚ ଟୁଲ୍ କଠିନ ଭାବରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସର୍ବାଧିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲମ୍ବକୁ ± 28 ମିଲିମିଟରକୁ ବୁଲାଇ |
- ଷ୍ଟେପ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ± 15 ମିଲିମିଟର ଲମ୍ବକୁ 19.5 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |
- ଏକ ଭର୍ତ୍ତିଆର କାଲିପର୍ ସହିତ ଡାଇମେଟର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- କଟା $R1.5 \times 1.5$ ଗଭୀରତାରେ ଭରନ୍ତୁ |
- 4 ମିମି ଓସାର ଏବଂ 4 ମିମି ଗଭୀରତା କଟା ତଳେ ଡିଆରି କରନ୍ତୁ |
- କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଓଲଟା କରି ସମସ୍ତ ପୃଷ୍ଠରେ ଧରି ରଖ |
- ଚାକିରିକୁ 108 ମିମି ଲମ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ |
- ଏକ ଭର୍ତ୍ତିଆର କାଲିପର୍ ସହିତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ length ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- କାର୍ଯ୍ୟକୁ mm 23 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16 ମିମି ଲମ୍ବରେ ପରିଣତ କର |
- ଷ୍ଟେପ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ± 15 ମିଲିମିଟର ଲମ୍ବ 26.5 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |
- $4 \times 45^\circ$ କୋଣରେ $\pm 23 \text{ mm}$ ଷ୍ଟେପ୍ ବେଭେଲ୍ କରନ୍ତୁ |

1	Ø 30-120	—	Fe310	—	—	1.7.97
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.
SCALE 1:1		SHOULDER TURN: SQUARE, FILLETED, BEVELED UNDER CUT SHOULDER, TURNING- FILLETED UNDER CUT, SQUARE BEVELED			DEVIATIONS LINEAR $\pm 0.04\text{mm}$ ANGULAR $\pm 30'$	TIME
					CODE NO. FI20N1797E1	

- $\varnothing 10 \text{ mm} \times 10 \text{ mm}$ ଲମ୍ବ ଚର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- $2 \times 30^\circ$ କୋଣକୁ $\varnothing 10 \text{ mm}$ ଷ୍ଟେପ୍ ଚାଞ୍ଚି କରନ୍ତୁ ।
- ଚାକିରିରୁ ବୁର ହଟାନ୍ତୁ ।

- ଏକ ଭର୍ନିଅର୍ ବେଭେଲ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲର ସହିତ କୋଣ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ଏକ ଭର୍ନିଅର୍ କାଲିପର ସହିତ ଡାଇମେଟର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ଦକ୍ଷତା କ୍ରମ (Skill Sequence)

ଦୁଇଟି ବ୍ୟାସାର ମିଳନସ୍ଥଳରେ ଏକ ଅଣ୍ଡର୍କଟ୍ କାନ୍ଥ ଗଠନ କର । (Form an undercut shoulder at the junction of two diameters)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

- ଟୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଣ୍ଡର୍କଟ୍ ଟୁଲ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଟୁଲ୍‌କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥିତିରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଅଣ୍ଡର୍କଟ୍ ଅପରେସନ୍ କର ।
- ଏକ ଭର୍ନିଅର୍ କାଲିପର ସହିତ ଅଣ୍ଡର୍କଟ୍ ଓସାର ଏବଂ ଗଭୀରତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।


ପ୍ରେଡେଡ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ବିଭାଗର ଶେଷ ପ୍ରାୟତଃ a ଏକ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଡର୍କଟ୍ ଅଟେ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରେଡିକ୍ ଟୁଲ୍ ଚାଲିପାରେ । ଏହା ମିଳନ ଅଂଶକୁ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ବସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଭିଟି ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟାସକୁ ଆକାର ଆକାରରେ ସମାପ୍ତ କରାଯାଏ, ଗ୍ରାଭିଟି ଚକ ପାଇଁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ a ଏକ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କାନ୍ଥରେ କଟାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ଵାରା ଏକ ବର୍ତ୍ତ କୋଣ ନିର୍ମିତ ହୁଏ ।

ଜଳସନ୍ଧରେ ଏକ ଅଣ୍ଡର୍କଟ୍ କାନ୍ଥ ଗଠନ କରିବାକୁ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହେବ ।

ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଉପକରଣ ବିଟ୍ ବାଛନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ଆକୃତି ଏବଂ ଆକାରକୁ ଗ୍ରାଭିଟି କରନ୍ତୁ ।


ସଠିକ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମେସିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ।

ସାଧନଟି କାର୍ଯ୍ୟର ଚେହେରାକୁ ଛୁଇଁବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଢ଼ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 1)

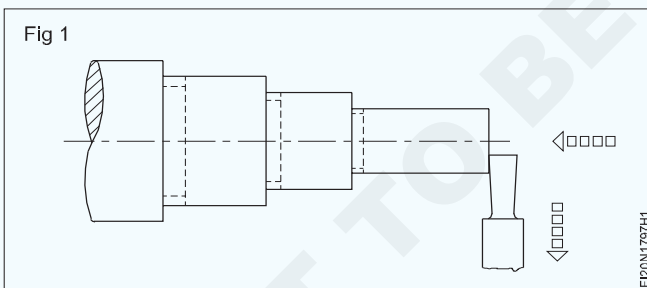

ସାତଲକୁ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଲକ୍ କରନ୍ତୁ ।


କ୍ରସ୍-ସ୍କାଇଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପକରଣର ଆଗ କଟିଙ୍ଗ୍ ଧାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ । କ୍ରସ୍ ସ୍କାଇଡ୍ ସ୍ଥାପକ କଲାରକୁ ଶୂନ୍ୟରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 2)

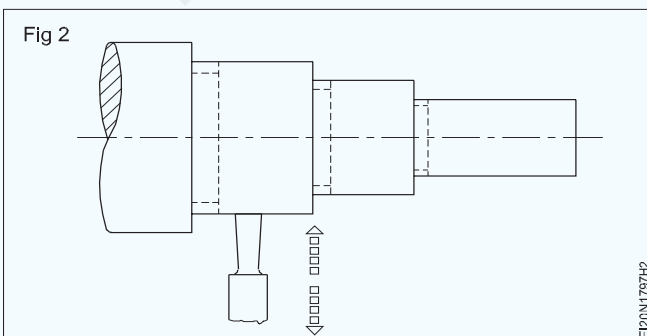

ଟୁଲ୍ କାନ୍ଥକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପର ସ୍କାଇଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 3)


ଟପ୍ ସ୍କାଇଡ୍ ଫିଡ୍ ସ୍କରୁ ର ସ୍ଥାପକୋତ୍ତର କଲର ଉପରେ ପଠନକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପଠନକୁ ଶୂନ୍ୟରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।

କଟିଙ୍ଗ୍ ତରଳ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

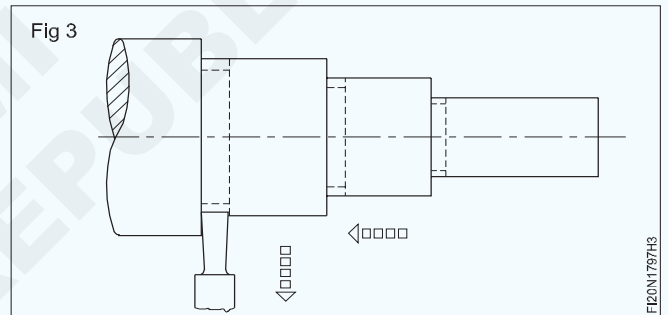

ଟୁଲ୍‌କୁ କ୍ରସ୍-ସ୍କାଇଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ (ଚିତ୍ର 4) ବ୍ୟବହାର କରି ଆବଶ୍ୟକ ଗଭୀରତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବଂ ସମାନ ଭାବରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଲେଉଁ ବନ୍ଧ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ପରିମାଣ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡର୍କଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । ତୀକ୍ଷ୍ଣ କୋଣଗୁଡ଼ିକ ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଅଛି ।

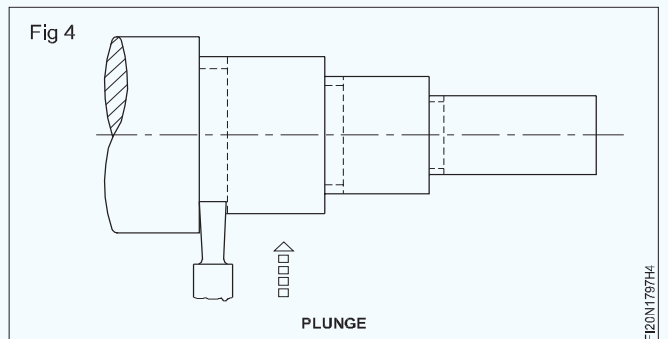

ବିଭିନ୍ନ କାନ୍ଧ ମେସିନ କରିବା | (Machining various shoulders)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |


• ବିଭିନ୍ନ କାନ୍ଧରେ ଯନ୍ତ୍ର କରିବା |

ଏକ ବର୍ଗ କାନ୍ଧ ମେସିନ କରିବା |

ଏକ ରେଫରେନ୍ସ ଭୂପୃଷ୍ଠ ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟର ଶେଷକୁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରୁ ମାପ ନିଆଯିବ |


ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାରା କାନ୍ଧର ଅବସ୍ଥାନ ରଖ |

ଆବଶ୍ୟକ ଦୈର୍ଘ୍ୟ length ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଧିରେ ଏକ ଟାଣ୍ଟା ଉପକରଣର ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ଏକ ହାଲୁକା ଖୋଳା କାଟନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 1)

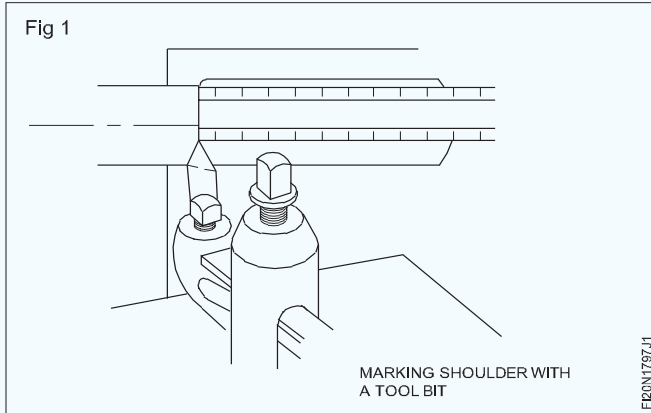

କଠିନ ଏବଂ ଶେଷ ବ୍ୟାସକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 1 ମିମି ମଧ୍ୟରେ ପରିଣତ କର |

ଟୁଲ୍-ହୋଲ୍ଡରରେ ଏକ ମୁହାଁମୁହଁ ଉପକରଣ ବିଟ୍ ମାଡ଼େଇ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 2)

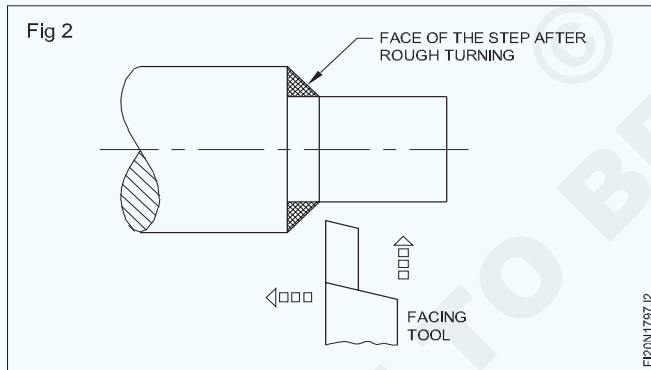

ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଟୁଲ୍ ବିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ନିକଟ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱ କଟିଙ୍ଗ୍ ଧାରରେ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସହିତ ସେଟ୍ ଅପ୍ ହୋଇଛି |

ତଳ ଲଗାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଛୋଟ ବ୍ୟାସ ଉପରେ ରଙ୍ଗ ରଖନ୍ତୁ, ଯଥାସମ୍ଭବ କାନ୍ଧ ପାଖରେ |

ଲେଅୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଟୁଲ୍ ବିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ କାଗଜ ଖଣ୍ଡ କିମ୍ବା ପତଳା ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଟୁଲ୍ ବିଟ୍ ବ୍ୟାସକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ନିକଟତର କରାଯିବା ଉଚିତ | ଲେଅୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁହାଁମୁହଁ ଉପକରଣକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା କେବଳ ତଳ କିମ୍ବା ଲେଆଉର୍ ରଙ୍ଗ ଅପସାରଣ କରେ |

କ୍ରସ୍-ସ୍କାଲ୍‌ଡ୍ ସ୍କ୍ରୁ ର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର କଲର ଉପରେ ପଢନ୍ତୁ reading |


କର୍ ଆରମ୍ଭ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଢ଼ି ହାଲୁକା ତଳ ସହିତ ଟୁଲ୍ ବିଟ୍ କାନ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ଆଣ |

କ୍ରସ୍-ସ୍କାଲ୍‌ଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲକୁ ଘଣ୍ଟା ବୁଲାଇ ବୁଲାଇ କାନ୍ଧକୁ ମୁହଁ କରନ୍ତୁ, ଏହିପରି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବାହାରକୁ କାଟନ୍ତୁ |

କ୍ରମାଗତ କାଟ ପାଇଁ, କ୍ରସ୍-ସ୍କାଲ୍‌ଡ୍ ସ୍କ୍ରୁକୁ ସମାନ ସ୍ନାତକ କଲର ସେଟିଂକୁ ଫେରାନ୍ତୁ | କାନ୍ଧ ସଠିକ୍ ଲମ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ |

ଏକ ବିଭେଦକ କାନ୍ଧର ଯନ୍ତ୍ର (ଚିତ୍ର 3)

ଝାଙ୍କସିପ୍‌ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ along ସହିତ କାନ୍ଧର ସ୍ଥିତି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିତ୍ର 3 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଉପକରଣକୁ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |

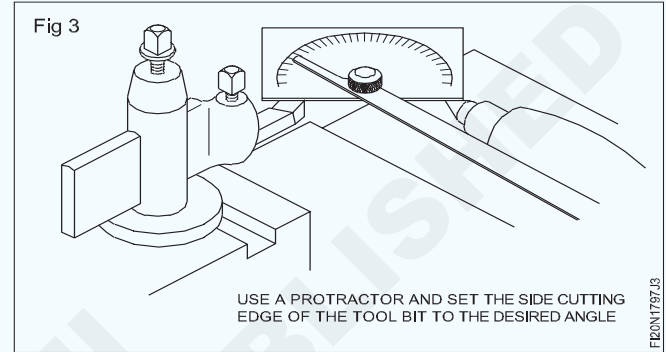

କଠିନ ଏବଂ ଶେଷ ଛୋଟ ବ୍ୟାସକୁ ଆକାରରେ ପରିଣତ କର |

ଟୁଲ୍-ହୋଲ୍ଡରରେ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱ କଟିଙ୍ଗ୍ ଟୁଲ୍ ମାଡ଼େଇ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |

କାନ୍ଧ ଅବସ୍ଥାନରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଛୋଟ ବ୍ୟାସକୁ ତଳ କିମ୍ବା ଲେଆଉର୍ ରଙ୍ଗ ଲଗାନ୍ତୁ |

ଟୁଲ୍ ବିଟ୍ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା କେବଳ ତଳ କିମ୍ବା ଲେଆଉର୍ ରଙ୍ଗ ଅପସାରଣ କରେ |


କଟିଙ୍ଗ୍ ଉପକରଣକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କାନ୍ଧରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ରଥ ହାତ ତଳକୁ ହାତରେ ବୁଲାନ୍ତୁ |

କଟିଙ୍ଗ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଏକ ଭଲ ଭୂପୃଷ୍ଠ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କଟିଙ୍ଗ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ |

ବିଭେଦକ କାନ୍ଧକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଆକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେସିନ୍ କରନ୍ତୁ |

ଯଦି କାନ୍ଧର ଆକାର ବଡ଼, ଏବଂ ଟୁଲ୍ ବିଟ୍ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କାଟିବା ସମୟରେ ଟାଟର୍ ହୁଏ, ଯୌଗିକ ବିଶ୍ରାମ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭେଦକ କାନ୍ଧ କାଟିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ |

ଯୌଗିକ ବିଶ୍ରାମକୁ ଇଚ୍ଛିତ କୋଣରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 4)

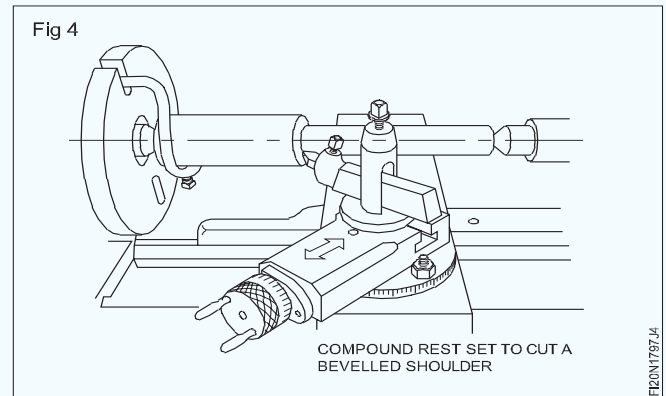


ଟୁଲ ବିଟ୍ ଆଡଜଷ୍ଟ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଡ୍ରେସ୍ ଓଲ୍ କେବଳ ପଏଣ୍ଟ୍ କରିବ ।
କଟିଙ୍ଗ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କଟିଙ୍ଗ୍ ଫିଲ୍ଡ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଧୀରେ ଧୀରେ ବେଭେଲ୍ ମେସିନ୍ କରନ୍ତୁ । ସର୍ବଦା ବାହାରକୁ କାଟନ୍ତୁ ଏବଂ କାନ୍ଧର ମୁହଁର ବାହ୍ୟ ଧାର ନିକଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଟା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ର କଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାବେଳେ ଛୋଟ ବ୍ୟାସକୁ ନଷ୍ଟ ନକରିବାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଅନ୍ତିମ କଟ୍ ଆରମ୍ଭରେ, ସେ ଟୁଲ ବିଟ୍ ଭିତରକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ମୂଳ କାନ୍ଧ ମୁହଁର ଭିତର ଧାରରେ ଥିବା ଚକ କିମ୍ବା ଲେଆଉଟ୍ ରଙ୍ଗକୁ ଅପସାରଣ କରେ ।

ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାନ୍ଧ ମେସିନ୍ କରିବା (ଚିତ୍ର 5)

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କାନ୍ଧର ଅବସ୍ଥାନ ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ।

ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା କାନ୍ଧ ପାଇଁ ରଖିବା ସମୟରେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କାଟିବା ପାଇଁ ଭରା ଦିଅନ୍ତୁ । ଯଦି ଏକ ଭର୍ତ୍ତି କାନ୍ଧରେ 4 ମିଲିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଥାଏ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଶେଷରୁ 60 ମିମି ଥାଏ, ଲେଆଉଟ୍ ଶେଷରୁ 56 ମିମି ହେବା ଉଚିତ । ଏହା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କାଟିବା ପାଇଁ ପଦାର୍ଥ ଛାଡିଦେବ ।

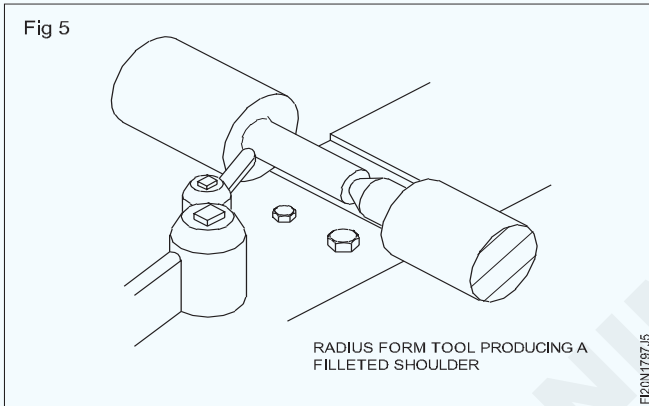

କଠିନ ଏବଂ ଶେଷ ଛୋଟ ବ୍ୟାସକୁ ଆକାରରେ ପରିଣତ କର ।

ଧାରକରେ ଏକ ରେଡିଓ ଉପକରଣ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ । ଏହାର ସଠିକ୍ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଅଛି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଟୁଲ ବିଟ୍‌କୁ ଏକ ବ୍ୟାଫ୍‌ସ୍ ଗେଜ୍ ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

କାନ୍ଧ ଅବସ୍ଥାନକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଛୋଟ ବ୍ୟାସ ଉପରେ ଏକ ଲେଆଉଟ୍ ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଚକ୍ ଲଗାନ୍ତୁ ।

ଲେଅୁ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଟର୍ନିଂ ସ୍ପିନ୍ଦର ପ୍ରାୟ ଅଧାକୁ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଲେଅୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟୁଲ ବିଟ୍ ଆଣନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା କେବଳ ଲେଆଉଟ୍ ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଚକ୍ ଅପସାରଣ କରେ ।

କ୍ରସ୍-ସ୍କାଇଡ୍ ସ୍କ୍ରୁ ର ସ୍ନାତକୋଭର କଲର ଉପରେ ପଡ଼ିବା reading ।


କ୍ରସ୍-ସ୍କାଇଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ଆଣ୍ଟିକ୍ଲବ୍‌ବ୍ୟାକ୍ କୁ ଅଧା ଟର୍ନ୍ କରି କଟିଙ୍ଗ୍ ଟୁଲକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କର ।

କ୍ରସ୍-ସ୍କାଇଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ଘଣ୍ଟା ବୁଲାଇ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ମୂଳ କଲର ସେଟିଂର ପ୍ରାୟ 1 ମିମି ମଧ୍ୟରେ ନଥାଏ । ଗୋଲାକାର ନାକ ସାଧନ ବିଟ୍ ର ବିନ୍ଦୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାସ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 1 ମିମି ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ୍ । ଭରାଯାଇଥିବା କୋଣକୁ ରୁନ୍ କରିବାବେଳେ ଏହା କଟିଙ୍ଗ୍ ଟୁଲକୁ ଅଣ୍ଟକିଂରୁ ରୋକିଥାଏ ।

ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା କାନ୍ଧକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଫ୍‌ସ୍ ଟୁଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ରଥ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଚକକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଲାଇ । ଯଦି ଭରାଯାଇଥିବା କୋଣକୁ ମେସିନ୍ କରିବା ସମୟରେ ଚାଟରିଂ ହୁଏ, ତେବେ ଲେଅୁ ଗତି ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫିଲେଟର ସମାପ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କଟିଙ୍ଗ୍ ଫିଲ୍ଡ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 5)

କାନ୍ଧର ଦୈର୍ଘ୍ୟ length ସଠିକ୍ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥ ହାତ ଚକକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରର ସହିତ ବୁଲାଇ ।

କାନ୍ଧର ଦୂରତା ମାପିବା ପାଇଁ ଲେଅୁ ବନ୍ଦ କରିବାବେଳେ, ଏହାକୁ ବ୍ୟାସରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି କଟିଙ୍ଗ୍ ଟୁଲ ସେଟିଂକୁ ଘୁଆନ୍ତୁ ନାହିଁ । (ଚିତ୍ର 6)

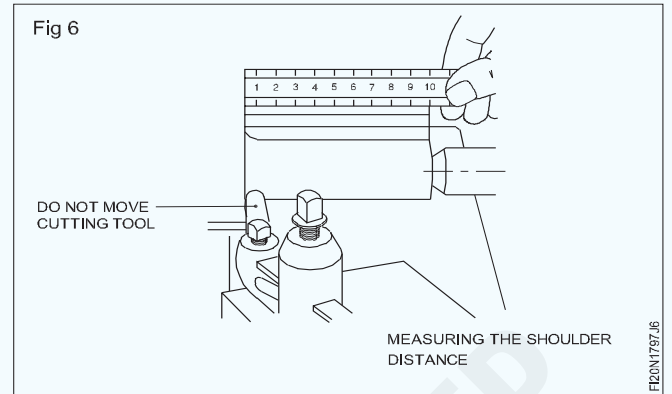


କଟିଙ୍ଗ୍ ଉପକରଣକୁ କାନ୍ଧରୁ ଚିକିଏ ଦୂରକୁ ଘୁଆଇବା ପାଇଁ ରଥ ହାତ ଚକକୁ ବୁଲାଇ ।

କ୍ରସ୍-ସ୍କାଇଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ଆଣ୍ଟିକ୍ଲବ୍‌ବ୍ୟାକ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ 1 ମିମି ମୂଳ କଲର ସେଟିଂକୁ ଫେରନ୍ତୁ ।

ଗାଢ଼ି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଚକ ସହିତ ରେଡିଓ ଟୁଲ ବିଟ୍‌କୁ ସାବଧାନତାର ସହିତ ଅଗ୍ରଗତି କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଣକୁ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ।

ଯଦି ଏକ ଫର୍ମ ଟୁଲ ବିଟ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟାଫ୍‌ସ୍ ବହୁତ ବଡ଼, କିମ୍ବା ଅଧିକ ଚାଟରିଂ ହୁଏ, ତେବେ ସର୍ବ ବୃହତ୍ ବ୍ୟାଫ୍‌ସ୍ ଟୁଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଫିଲେଟ୍‌କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ରେ କାଟନ୍ତୁ ଯାହା ଚାଟରିଂ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ । ରେଡିଓ ବ୍ୟାଜ୍ ସହିତ ଫିଲେଟର ସଠିକତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 7)

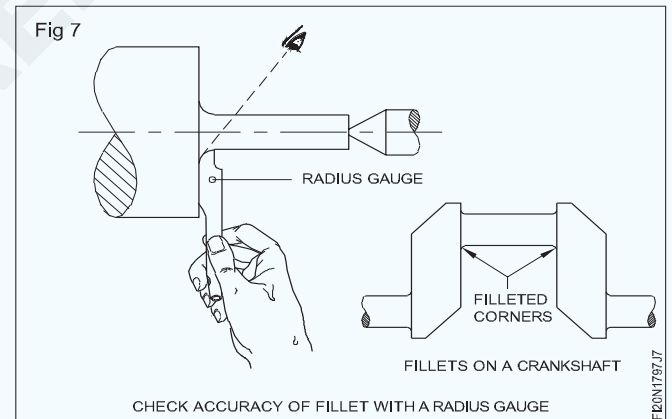

ଏକ ଅଣ୍ଟକର୍ କାନ୍ଧ ମେସିନ୍ କରିବା ।

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଲମ୍ବ ସହିତ ଅଣ୍ଟକର୍ କାନ୍ଧର ଅବସ୍ଥାନ ରଖ ।

କଠିନ ଏବଂ ଶେଷ ଛୋଟ ବ୍ୟାସକୁ ଆକାରରେ ପରିଣତ କର ।

ଟୁଲ୍-ହୋଲ୍ଡରରେ ଅଣ୍ଟକର୍ ଟୁଲକୁ ମାଉଣ୍ଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଛୋଟ ବ୍ୟାସକୁ ଚକ କିମ୍ବା ଲେଆଉଟ୍ ରଙ୍ଗକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଣ୍ଟକର୍ କାନ୍ଧ ଅବସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ବଡ଼ ବ୍ୟାସ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ ।

ଲେଅୁ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଟର୍ନିଂ ସ୍ପିନ୍ଦର ପ୍ରାୟ ଅଧାକୁ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଟୁଲ ବିଟ୍ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା କେବଳ ଚକ କିମ୍ବା ଲେଆଉଟ୍ ରଙ୍ଗକୁ ମୁହଁରେ କାଢି remove ନଥାଏ ଏବଂ ଟପ୍ ସ୍କାଇଡ୍ ସ୍ନାତକ କଲରକୁ ଶୂନ୍ୟରେ ସେଟ୍ କରେ ।

କଟିଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଏକ ଭଲ ଭୂପୃଷ୍ଠ ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ଏକ କଟିଙ୍ଗ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

କ୍ରସ୍-ସ୍କ୍ରାପ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ଆଣ୍ଟିକଲକ୍ସିଭ ବୁଲାଇ କଟିଙ୍ଗ ଉପକରଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କର ।

ଅଣ୍ଡରକଟ୍ କାନ୍ଥ ସଠିକ୍ ଗଭୀରତାରେ ଯନ୍ତ୍ର ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ ପଦ୍ଧତିକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ ।

ଟୁଲ୍ ଟିପ୍ପୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାସ ମୁହଁରୁ ସଫା କର ଏବଂ ଟପ୍ ସ୍କ୍ରାପ୍ ର 1 ଡିଗ୍ରୀରୁ ବାରା ଟୁଲକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅଗ୍ରସର କର ।

ସାଧନକୁ ବୃହତ ବ୍ୟାସ ମୁହଁର ଧାରରୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଛୋଟ ବ୍ୟାସ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା ଟକ ଟିସ୍କୁ ଅପସାରଣ କରେ ।

କ୍ରସ୍-ସ୍କ୍ରାପ୍ ସ୍ନାତକ କଲର୍ ପଢିବା କୁ reading ଧାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଭୀରତା ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ବିଭାଗ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଟୁଲକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢାନ୍ତୁ ।

ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଟୁଲ୍ କଟିଙ୍ଗ ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅକ୍ଷ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଅଟେ ।

ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଅଣ୍ଡରକଟିଂ ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ରଥଟି ତାଲା ପଡିଛି ।

କଟିଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଏକ ଭଲ ଭୂପୃଷ୍ଠ ସମାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏକ କଟିଙ୍ଗ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।


କ୍ରସ୍-ସ୍କ୍ରାପ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ଆଣ୍ଟିକଲକ୍ସିଭ ବୁଲାଇ କଟିଙ୍ଗ ଟୁଲକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କର ।

ଅଣ୍ଡରକଟ୍ କାନ୍ଥ ସଠିକ୍ ଗଭୀରତାରେ ଯନ୍ତ୍ର ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ ପଦ୍ଧତିକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ ।

ଟୀକ୍ଷା - ଏକକ ବିନ୍ଦୁ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ | (Sharpening of - single point tools)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଇସ୍ପାତ ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ପାର୍ଶ୍ୱ କଟିଙ୍ଗ ଉପକରଣକୁ ଗ୍ରାହଣ କରନ୍ତୁ |

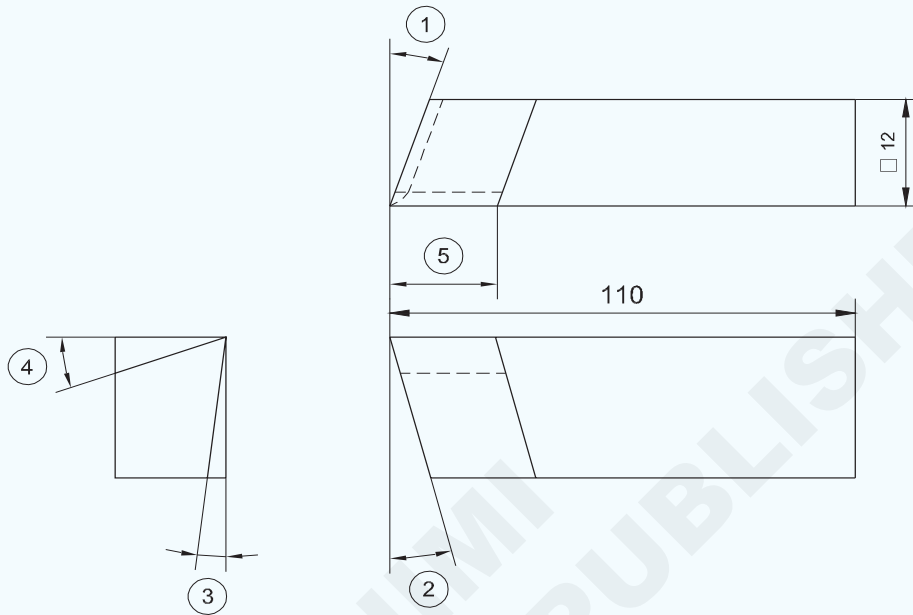

- 1 End cutting edge angle - 25°
- 2 Front clearance angle - 6°
- 3 Side rake angle - 6°
- 4 Side rake angle - 14°
- 5 Cutting edge - equal to tool thickness


କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)

- ସୁରକ୍ଷା ଗନ୍ତାବ୍ଦି ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ |
- ଟକ ଏବଂ ଟୁଲ୍ ବିଶ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ୟବଧାନକୁ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ |

ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷତି କିମ୍ବା କୌଣସି any ସଂଶୋଧନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣିବା ଉଚିତ୍ |

- ଶେଷ କଟିଙ୍ଗ ଆଙ୍ଗୁଳ 200 ରୁ 250 ଏବଂ ଫ୍ରାଣ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କୋଣକୁ 60 ରୁ 80 ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାହଣ କରିବା ପାଇଁ ଟକ ଉପରେ ଖାଲି ରଖନ୍ତୁ |

- ଟୁଲ୍ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଗ୍ରାହଣ କରନ୍ତୁ - 60 ରୁ 80 ପାର୍ଶ୍ୱ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ | ପାର୍ଶ୍ୱ ଦୈର୍ଘ୍ୟ length ଖାଲି ଉପକରଣର ମୋଟେଇ ସହିତ ସମାନ ହେବା ଉଚିତ୍ |
- 120 ରୁ 150 ର ପାର୍ଶ୍ୱ ରେକ୍ କୋଣ ପାଇଁ ଉପକରଣର ଉପରି ଭାଗକୁ ଗ୍ରାହଣ କରନ୍ତୁ |
- ସମସ୍ତ କୋଣ ଏବଂ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଗ୍ରାହଣ ଶେଷ କରନ୍ତୁ - ଏକ ଟିକ୍ସ ଟକ ଉପରେ |
- ପାଖାପାଖି 0.51 Mm ମିନି ଆର ନାକ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ଗ୍ରାହଣ କରନ୍ତୁ | ଭୂତଳ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ବିନା ପଦକ୍ଷେପରେ ରହିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ଏକ ସମାନ ସୁଗମ ସମାପ୍ତ ହେବା ଉଚିତ୍ |

 1	SQ12 - 110	—	Fe310	—	—	1.7.98	
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.	
SCALE NTS		SHARPENING OF - SINGLE POINT TOOLS				TOLERANCE :±30'	TIME :
						CODE NO. FI20N1798E1	


ଦକ୍ଷତା କ୍ରମ (Skill Sequence)

ଦକ୍ଷତା କ୍ରମ | (Grinding a side cutting tool for machining steel)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

• ମେସିନ୍ ଷ୍ଟିଲରେ ଏକ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ କଟିଙ୍ଗ ଉପକରଣକୁ ଗ୍ରାଭିଣ୍ଡ୍ କରନ୍ତୁ ।


ଇସ୍ପାତରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାକୁ ଥିବା ପାର୍ଶ୍ୱ କଟିଙ୍ଗ ଉପକରଣ ଚିତ୍ର 1 ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । (ଚିତ୍ର 1)

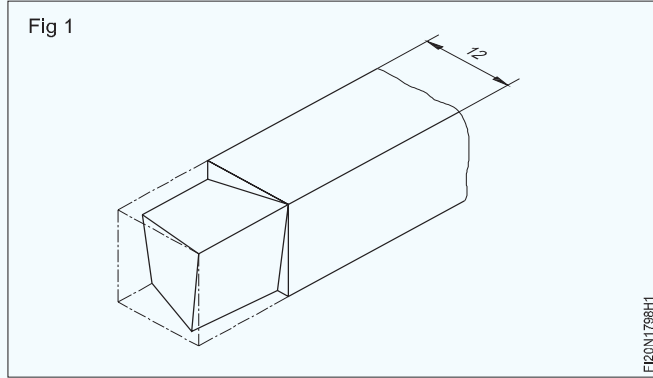


ପାର୍ଶ୍ୱ କଟିଙ୍ଗ ଧାରଟି ଖାଲି ଧାର ସହିତ ଅନୁରୂପ ଅଟେ ଏବଂ ଶେଷ କଟିଙ୍ଗ ଧାର 25 ° କୋଣରେ ଥାଏ । ପାର୍ଶ୍ୱ ରେକ୍ କୋଣ ହେଉଛି 14 ° । ଆଗ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱ କ୍ଲିୟରାନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଭୂମି 6 ° । ପାର୍ଶ୍ୱ କଟିଙ୍ଗ ଧାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ length ସାଧନର ବର୍ଗ କ୍ରମ୍ ବିଭାଗର ଆକାର ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ, ଯଥା 12 ମିମି । ଗ୍ରାଭିଣ୍ଡ୍ ଟୁଲ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଟୁଲ୍ ଖାଲି ଗ୍ରାଭିଣ୍ଡ୍ କରି ଅପସାରିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଚିତ୍ର 2 କୁ ଦର୍ଶାଏ । କ୍ରମରେ ପକ୍ଷଟି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଟେ ।

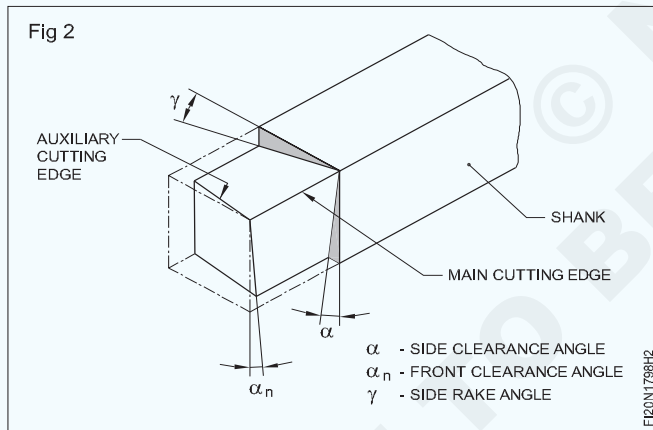


ଶେଷ କଟିଙ୍ଗ କୋଣ 25 ° ଗ୍ରାଭିଣ୍ଡ୍ କରନ୍ତୁ । କୋଣ 'xn' (ଚିତ୍ର 3)

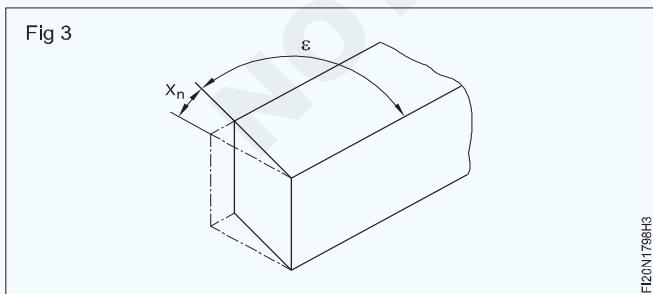


ପାର୍ଶ୍ୱ ରେକ୍ କୋଣକୁ 14 ° ଗ୍ରାଭିଣ୍ଡ୍ କରନ୍ତୁ । କୋଣ 'r' (ଚିତ୍ର 4)

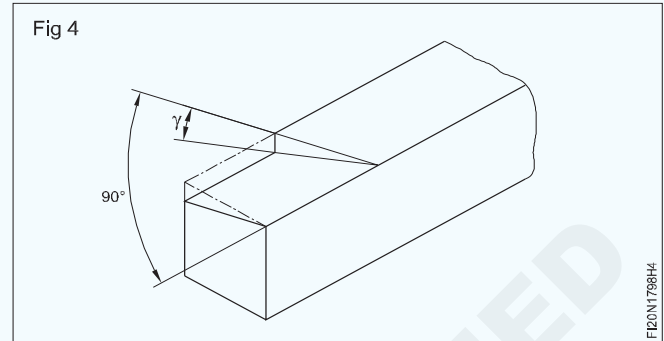


ପାର୍ଶ୍ୱ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କୋଣକୁ 6 ° ଗ୍ରାଭିଣ୍ଡ୍ କରନ୍ତୁ । କୋଣ (ଚିତ୍ର 5)

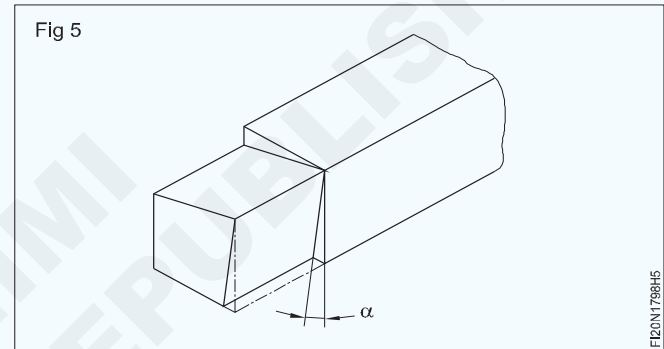

ଆଗ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କୋଣକୁ 6 ° ଗ୍ରାଭିଣ୍ଡ୍ କରନ୍ତୁ । କୋଣ AE (ଚିତ୍ର 6)

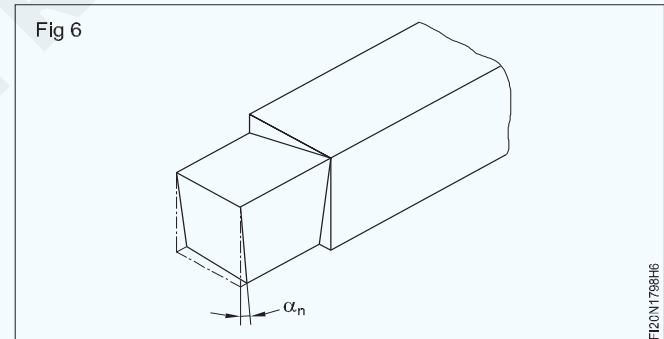


ସାଧନ ବିନ୍ଦୁରେ R 0.4 ରୁ R 0.6 mm ର ନାକ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ଗ୍ରାଭିଣ୍ଡ୍ କରନ୍ତୁ । ଚିତ୍ର 7 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି 0.2 To mm। Mm ମିମି ସ୍ୱଳ୍ପ ଲମ୍ବ ପାଇଁ ଏକ ଫ୍ଲାଟ ଗ୍ରାଭିଣ୍ଡ୍ କରନ୍ତୁ । ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଚିତ୍ରଟି ବୁଝି କରାଯାଇଛି ।

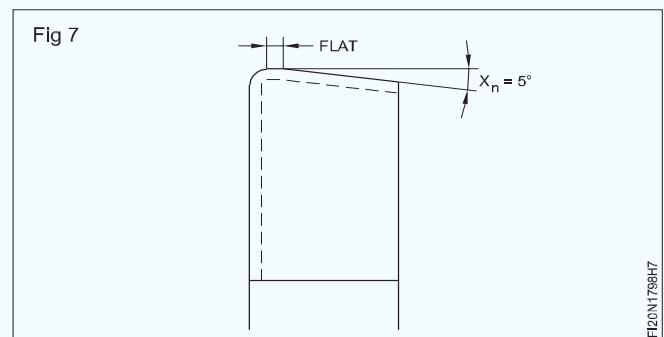


ଖୋଳା ଖୋଳା - ବର୍ଗ, ଗୋଲାକାର 'ଭି' ଖୋଳା | (Cut grooves - square, round 'V' groove)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାଘାତର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଲେଉଟ ଚକ୍ର ଟାକିରି ଧରି ରଖ |
- ଚର୍ଚ୍ଚା ଚୁଲ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ମେସିନ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସ୍ଥିତ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିଡ୍ ବ୍ଲାରା ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଖଣ୍ଡକୁ ବୁଲନ୍ତୁ |
- ଗ୍ରୀଡ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା - 'ଭି' ଚୁଲ୍, ବ୍ୟାପ୍ଟିସ୍ ଚୁଲ୍ ଏବଂ ବର୍ଗ ଚୁଲ୍ ପାଇଁ ଚୁଲ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |

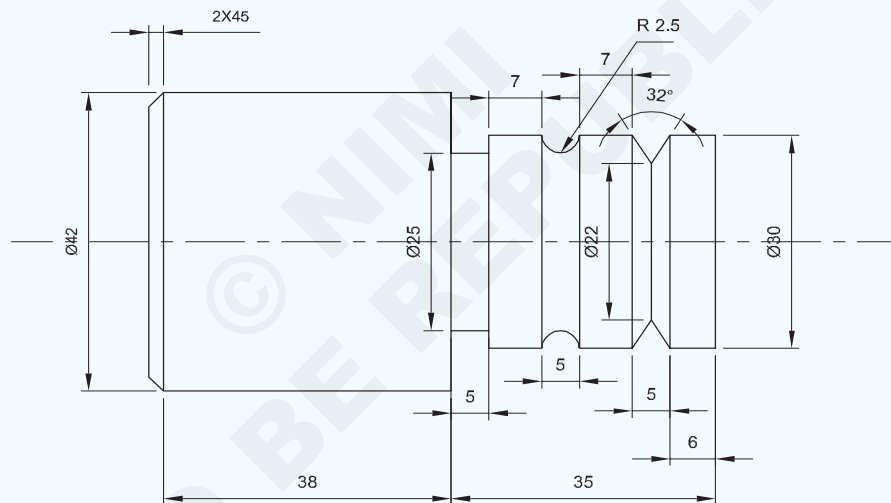

 1	Ø50-80	—	Fe310	—	—	1.7.99
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.
SCALE 1:1		CUT GROOVES - SQUARE, ROUND, 'V' GROOVE				TOLERANCE: ±0.04mm
						TIME:
						CODE NO : FI20N1799E1

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)

- ଏହାର ଆକାର ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ଚାକିରୀକୁ 3 ଜନ୍ତରେ ରଖନ୍ତୁ, ଠାକୁର ବାହାରେ ପ୍ରାୟ 50 ମିମି ରଖନ୍ତୁ ।
- ସାଧନକୁ ସଠିକ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚତାକୁ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ସଠିକ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ r.p.m. ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ବକୁ ମୁହାଁନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲମ୍ବ ପାଇଁ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସକୁ ± 42 ମିମିରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ ।
- $\varnothing 30 \text{ mm} \times 35 \text{ mm}$ ଲମ୍ବ ଟର୍ନ କରନ୍ତୁ ।
- ଅକ୍ଷର କଟ୍ ଟୁଲ୍, ରେଡିଓସ୍ ଟୁଲ୍, 'ଭି' ଗ୍ରୀଭ୍ ଟୁଲ୍‌କୁ ସଠିକ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚତାକୁ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ।
- ଶେଷ ମୁହାଁରୁ $\text{mm} \circ$ ମି.ମି.ରେ $\text{mm} \mid \text{Mm}$ ମି.ମି.

- ଶେଷ ମୁଖରୁ 18 ମିଲିମିଟରରେ 2.5 ମିଲିମିଟର ଗଭୀରତା $\times 5$ ମିମି ମୋଟେଇ ରେଡିୟସ୍ ଗ୍ରୀଭ୍ ଗଠନ କରନ୍ତୁ ।
- ଶେଷ ମୁହାଁରୁ mm ମି.ମି.
- ଓଲଟା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଧରି ରଖ ।
- ସମୁଦାୟ ଲମ୍ବ 75 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁହାଁନ୍ତୁ ।
- $\varnothing 42 \text{ mm} \times 40 \text{ mm}$ ଲମ୍ବ ଟର୍ନ କରନ୍ତୁ ।
- $2 \times 45^\circ$ ଶେଷରେ ଚମ୍ପର୍ସ $2 \times 45^\circ$ ।
- ଡାକ୍ଷ୍ଣ୍ୟ ଧାରକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ।
- ପରିମାପ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।


ଦକ୍ଷତା କ୍ରମ (Skill Sequence)

60° 'V' ଉପକରଣକୁ ଗ୍ରାଭଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ | (Form an undercut shoulder at the junction of two diameters)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

- 60° 'V' ଉପକରଣକୁ ଗ୍ରାଭଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ।


- 1 ଟୁଲ୍ କୁ 60° ର କୋଣରେ ଗ୍ରାଭଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ।
- ସାଧନକୁ ମାଡ଼ଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଗତି ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ିକୁ ଲକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- କ୍ରସ୍ ସ୍କାଇଡ୍ କୁ ଘୁଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପକରଣକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଆକାରରେ ବୁଡ଼ାନ୍ତୁ ।
- 'ଭି' ଗଭୀରତା ଗଭୀରତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 1)

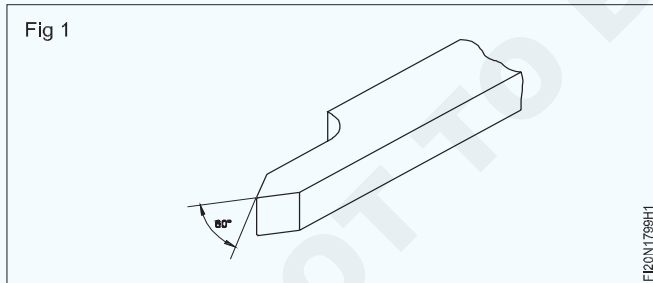


- 2 ଟୁଲ୍ 4 ମିମି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧରେ ଗ୍ରାଭଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ।
- ସାଧନକୁ ମାଡ଼ଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଗତି ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ିକୁ ଲକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- କ୍ରସ୍ ସ୍କାଇଡ୍ କୁ ଘୁଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଟୁଲ୍ କୁ ବୁଡ଼ାନ୍ତୁ ।
- ଆବଶ୍ୟକ ଆକାର (ଚିତ୍ର 2)

- 3 ସାଧନକୁ 4 ମିଲିମିଟର ପ୍ରସ୍ଥରେ ଗ୍ରାଭଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ।

- ସାଧନକୁ ମାଡ଼ଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।

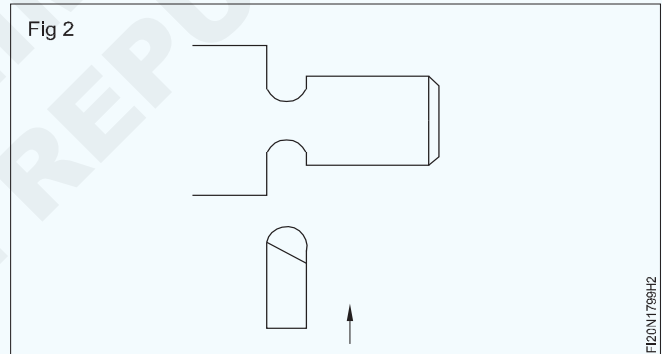


- ଗତି ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ିକୁ ଲକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- କ୍ରସ୍ ସ୍କାଇଡ୍ କୁ ଘୁଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପକରଣକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଆକାରରେ ବୁଡ଼ାନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 3)

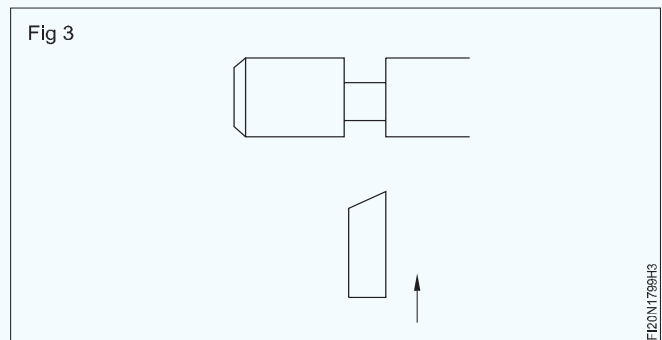

ଚାକିରି କର | (Knurl the job)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଲେଉଟ ଚକ୍ର ଚାକିରି ଧରି ରଖ |
- ଟୁଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଟୁଲ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ପୃଷ୍ଠରେ ଗଣି |

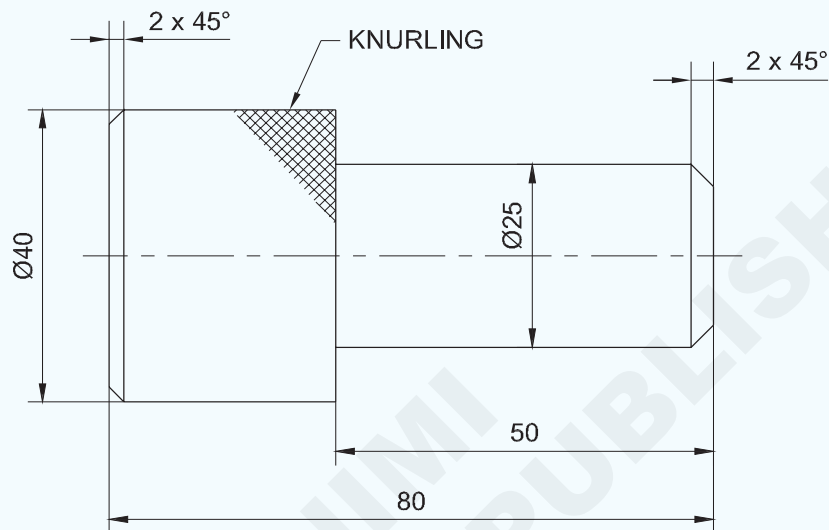

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ |

- କଞ୍ଚାମାଲର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ବାସ୍ତୁକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ 3 ଟି ଜହ୍ନରେ 50 ମିଲିମିଟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ରଖନ୍ତୁ |
- ଗୋଟିଏ ମୁହଁ କରନ୍ତୁ |
- ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ Ø 40-0.2 ରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ |
- ହୀରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଉପକରଣକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଉପକରଣରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଗତି ବାନ୍ଧନ୍ତୁ |

- ଏକ ହୀରା ଆକୃତି ସୃଷ୍ଟି ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକରଣକୁ ଘୋଡ଼ାନ୍ତୁ |
- ଶେଷରେ ଚାମ୍ପର 2x45 ° |
- ଚାକିରିକୁ ଓଲଟା ଏବଂ ଧରି ରଖ ଏବଂ ଚାକିରିକୁ ସତ କର |
- ଶେଷକୁ ମୁହଁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 80 ମିମି ଲମ୍ବ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ |
- ପାର୍ଶ୍ୱ ଛୁରୀ ଉପକରଣ ସହିତ ଚାକିରି Ø 25 x 50 ଚର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ | (ପରିମାପ ମାପିବା ପାଇଁ ଏକ ଭର୍ଟିକାଲ କାଲିପର୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |)
- 45 ° ଚାମ୍ପର ଟୁଲ ସହିତ ଶେଷରେ 2x45 ° କୁ ଚାମ୍ପର କରନ୍ତୁ |
- ସମସ୍ତ ଟାଣ୍ଟା ଧାରକୁ ଦେବେ |

ମନେରଖ |

- ସାଧନର ଅତ୍ୟଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ |
- ପ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଖଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଖଣ୍ଡିଆ ପୃଷ୍ଠରେ ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଏଡାଲବାକୁ |

1	Ø45 - 85	—	Fe 310	—	—	1.7.100
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.
SCALE 1:1		KNURL THE JOB			TOLERANCE : ± 0.04mm	TIME :
					CODE NO. FI20N17100E1	

ସୁରକ୍ଷା ସତର୍କତା |

- ମେସିନ୍ ଗତିଶୀଳ ଅଂଶ ବେଳେ କେବେବି ଲିଭର ଚଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ |
- ଯନ୍ତ୍ରର ଗତିଶୀଳ ଅଂଶ ଉପରେ କୌଣସି tools ଉପକରଣ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ |

ଦକ୍ଷତା କ୍ରମ (Skill Sequence)

ଲେଥ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ିବା | (Knurling on lathe)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |

- ନିର୍ଲିଂ ପାଇଁ କାମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ |
- ନିର୍ଲିଂ ପାଇଁ ଗତି ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଟୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ନିର୍ଲିଂ ଟୁଲ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଆବଶ୍ୟକ ଗ୍ରେଡ୍ ନିର୍ଲିଂ ବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ |

ଉତ୍ତମ ଧରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକରେ ଭଲ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ, ଉପାଦାନର ଏକ ଅଂଶ ଖଣ୍ଡିତ | କ୍ରମରେ କରୁଥିବା କରାଯାଇ ପ୍ରଣାଳୀ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଟେ |


ଚାକିରିର ଗ୍ରେଡ୍ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଅଂଶର ବ୍ୟାସ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ | ସୁକ୍ଷ୍ମ ନିର୍ଲିଂ ପାଇଁ mm। Mm ମିମି, ମଧ୍ୟମ ନିର୍ଲିଂ ପାଇଁ mm। Mm ମିମି ଏବଂ କଠିନ ନିର୍ଲିଂ ପାଇଁ mm। Mm ମିମି ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ |

ଟୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ନିର୍ଲିଂ ଟୁଲ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଣ୍ଟର କିମ୍ବା ଲାଞ୍ଜ ଷ୍ଟକ୍ ସହିତ ଆଲାଇନ୍ କରନ୍ତୁ (ଚିତ୍ର 1) |

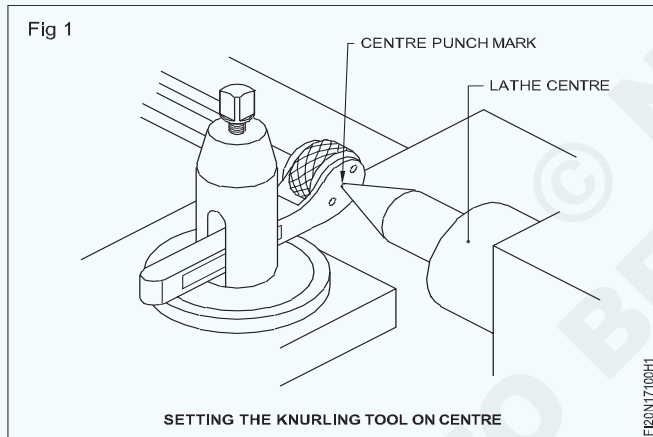

କମ୍ ସ୍ପିଡ୍ ପାଇଁ ମେସିନ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ବିଶେଷତଃ ଚର୍ନିଂ ସ୍ପିଡ୍ 1/3 ରୁ 1/4 | ଲମ୍ବା ହେବାକୁ ଅଂଶ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କୁ length ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ |


ନିର୍ଲିଂ ଟୁଲ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଘୂରା ଏହା କାର୍ଯ୍ୟର ଅକ୍ଷରେ ସଠିକ୍ କୋଣରେ ଅଛି; ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଟାଣ କର | (ଚିତ୍ର 2)

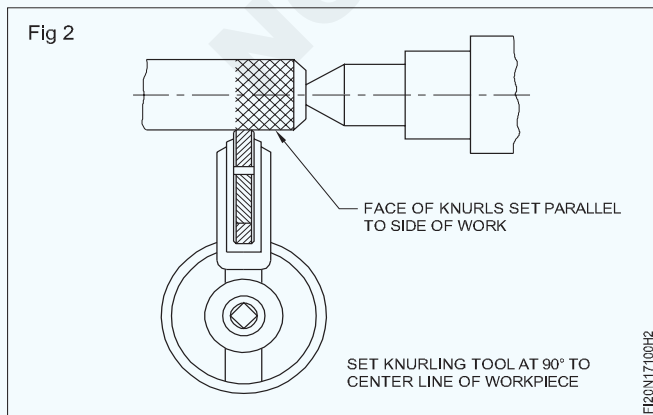

- ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ କୁଲାଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |

କ୍ରସ୍-ସ୍କ୍ରାଉଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଚକ ଦ୍ୱାରା ଖାର୍ଚ୍ଚ ପେରିଫେରୀ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ନିର୍ଲିଂ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ |

ରଥକୁ ଘୁଆନ୍ତୁ ଯେପରିକି ନିର୍ଲିଂ ରୋଲର ମୁଖଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଶେଷକୁ ଓଭରଲ୍ୟାପ୍ କରେ ଯାହା ଏକ ପ୍ରକୃତ pattern ଢାଆଁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | (ଚିତ୍ର 3)

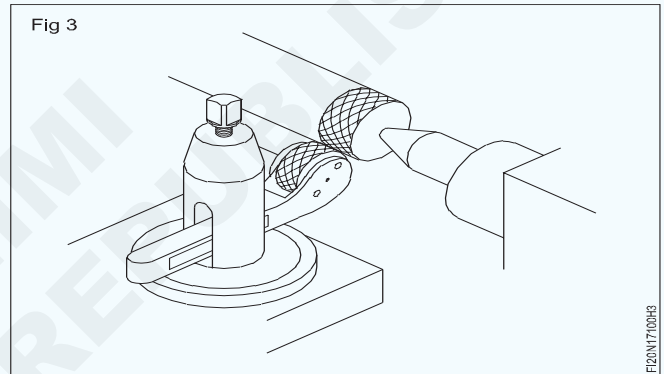

ଲେଥ୍ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ରସ୍-ସ୍କ୍ରାଉଡ୍ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ଲିଂ ଟୁଲ୍ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ |

ଲେଥ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ନିର୍ଲିଂ ଟୁଲ୍ ପୁନଃ reset ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |

ଏହାକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ଲିଂ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଲିଂ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ |

ଗାଡ଼ି ଚଳିଆ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସମାନ ଗତି ସହିତ ନିର୍ଲିଂ ଟୁଲ୍ କୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁଆନ୍ତୁ |

ସାଧନକୁ ପଛକୁ ଟାଣ ନକରି କ୍ରସ୍-ସ୍କ୍ରାଉଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଗଭୀରତା ଦିଅ | ନିର୍ଲିଂ ଟୁଲ୍ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ |

ଯେପରିକି ସଠିକ୍ ନମୁନା ଢାଆଁ ନ ମିଳୁଛି, ନିର୍ଲିଂ ଉପକରଣକୁ ପଛକୁ ଫେରାନ୍ତୁ ନାହିଁ |

ଖାର୍ଚ୍ଚସିପ୍ ଉପରେ ନିର୍ଲିଂ ହେବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କୁଲାଣ୍ଟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ | ଏହା ଯେକି ଯେକି ଶସି ଶସି ଧାତୁ କଣିକାକୁ ଧୋଇଦିଏ, ଏବଂ ନିର୍ଲିଂ ରୋଲ୍ ପାଇଁ ତେଲ ଯୋଗାଇଥାଏ |


କଠିନ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସୁକ୍ଷ୍ମ ଫିଡ୍ ଏବଂ ନରମ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକ କଠିନ ଫିଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |

ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଟ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ରଶ୍ ସହିତ ନିର୍ଲିଂ ସଫା କରନ୍ତୁ |

ବୋର ହୋଲ୍ - ସ୍ପଟ୍ ଫେସ୍, ପାଇଲଟ୍ ଡ୍ରିଲ୍, ବୋରର୍ ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବଡ଼ ଆକାର | (Bore holes - spot face, pilot drill, enlarge hole using boring tools)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଗର୍ଭ ଦେଇ ଡ୍ରିଲ୍ କରନ୍ତୁ |
- ବିରକ୍ତିକର ଉପକରଣ ସହିତ ± 0.04 ମିଲିମିଟର ସଠିକତା ପାଇଁ ଏକ ଛିଦ୍ର ବହନ କଲା |
- ଏକ ଭର୍ନିଅର୍ କାଲିପର୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବୋରକୁ ମାପନ୍ତୁ |
- ଏକ ଟ୍ରିବ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ପୁନଃ ଆକୃତି କରନ୍ତୁ |
- ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ପାଇଁ ଟ୍ରିବ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ବିରକ୍ତି ଛିଦ୍ରର ଶେଷ ସ୍ଥାନକୁ ଦାଗ |

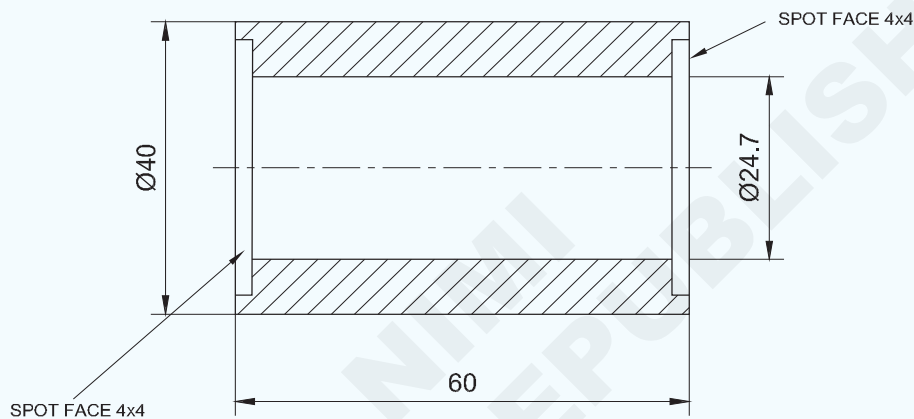

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)

- ଏହାର ଆକାର ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ଟାକିରୀକୁ 4 ଚି ଜହ୍ନରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସତ କରନ୍ତୁ, ଟକ୍ ବାହାରେ ପ୍ରାୟ 45 ମିମି ରଖନ୍ତୁ |
- ସଠିକ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚତାରେ ମୁହାଁମୁହଁ ଉପକରଣକୁ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଚୟନ ଏବଂ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ବକୁ ମୁହଁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲମ୍ବ ପାଇଁ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସକୁ Ø40 ମିଲିମିଟରକୁ ବୁଲନ୍ତୁ |
- କେନ୍ଦ୍ର ଡ୍ରିଲ୍ |
- ପାଇଲଟ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ଆକାରର ଡ୍ରିଲ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ |
- ସଫା କରିବା ପରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ପିନ୍ଦ୍ଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଡ୍ରିଲ୍ କୁ ଟେଲଷ୍ଟକ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ |
- 12 ମିମି ଡିଆର ପାଇଲଟ୍ ଛିଦ୍ର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ |
- ଡ୍ରିଲିଂ ପାଇଁ ଟେଲଷ୍ଟକ୍ ଏକ ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣ, ଏବଂ ଟେଲଷ୍ଟକ୍ ଖଟ ଉପରେ ଲକ୍ କର |
- ଲେଉଟ୍ ଚଲାନ୍ତୁ ଏବଂ ଡ୍ରିଲ୍ କୁ ଆଗକୁ ବଢାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ଠାକୁର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଡ୍ରିଲିଂ ଅପରେସନ୍ କରିବ |
- ଡ୍ରିଲ୍ କରିବା ସମୟରେ କୁଲାଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡ୍ରିଲ୍ କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢାନ୍ତୁ |
- ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବା ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ବେଗରେ ଡ୍ରିଲ୍ କରି Ø12 ମିଲିମିଟର ଗର୍ଭକୁ Ø20 ମିଲିମିଟର ଗର୍ଭକୁ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ |
- ଟୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଏକ ବିରକ୍ତିକର ଉପକରଣକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚତାକୁ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଛିଦ୍ରକୁ ± 24.7 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହନ କରନ୍ତୁ |
- ଭର୍ନିଅର୍ କାଲିପର୍ ସହିତ ବୋରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

1	Ø45 - 65	—	Fe 310	—	—	1.7.101	
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.	
SCALE 1:1		BORE HOLES - SPOT FACE, PILOT DRILL, ENLARGE HOLE USING BORING TOOLS.				TOLERANCE : ± 0.04mm	TIME :
						CODE NO. FI20N17101E1	

- ବିରକ୍ତିକର ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପର୍ଷ ଚେହେରା 4x4 ମିଲିମିଟର କରନ୍ତୁ |
- ଚାକିରିର ଓଲଟା ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ତ୍ରୁଲି ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ; ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କୁ length ମୁହାଁନ୍ତୁ, ଏବଂ ବାହ୍ୟ ତ୍ରିଆ AE40 ମିମି ଟର୍ନ୍ କରନ୍ତୁ |
- 4x4 mm ସୁରକ୍ଷା ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ସ୍ପର୍ଷ ଚେହେରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ |

- ଆକାର ଏବଂ ଅପରେସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସଠିକ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ |
- 20 ମିମିରୁ ଅଧିକ ତ୍ରୁଲି ଆକାର ଖୋଲିବା ସମୟରେ ପାଇଲଟ୍ ତ୍ରୁଲି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |
- ତ୍ରୁଲି କରିବା ସମୟରେ ତ୍ରୁଲିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ |
- ତ୍ରୁଲି କରିବା ସମୟରେ କୁଲାଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |


ଦକ୍ଷତା କ୍ରମ (Skill Sequence)

ଏକ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଗର୍ତ୍ତକୁ ବିରକ୍ତ କରିବା | (Boring a drilled hole)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |

- ଟୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ବିରକ୍ତିକର ଉପକରଣ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଆବଶ୍ୟକ ଆକାରରେ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଛିଦ୍ର ବହନ କଲା |
- ଏକ ଭର୍ଟିକାଲ କାଲିପର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଛିଦ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ କାଟିବା ଉପକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ଛିଦ୍ର ବଜାଇବା ର ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କାର୍ଯ୍ୟ | (ଚିତ୍ର 1)

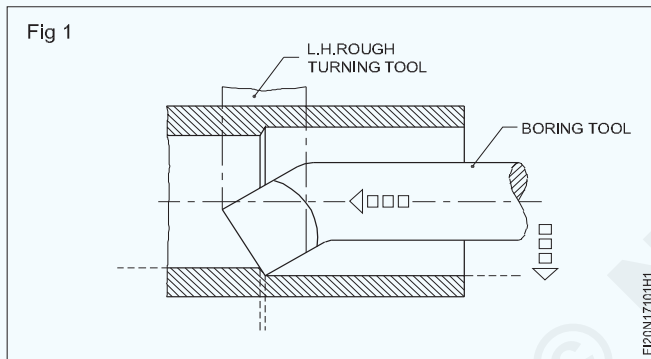

ଛିଦ୍ର ବହନ କରିବାକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହେବ |
 ଚାରିଟି ଜଙ୍କରେ ଖର୍ଚ୍ଚସିପ୍ ମାଡ଼ଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ | କାର୍ଯ୍ୟର ଚେହେରା ଏବଂ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ ସତ୍ୟ |
 ବିରକ୍ତିକର ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ ବେଗରେ ଲେଉଟି ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
 ଯୌଗିକ ବିଶ୍ଳାମର ଟୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ବିରକ୍ତିକର ଉପକରଣକୁ ମାଡ଼ଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ |
 ଲେଉଟି ର ସେଣ୍ଡର୍ ଲାଇନ୍ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଉପକରଣ, ସ୍ଥର ଏବଂ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ |

ଚାଟର୍ କମାଇବା ପାଇଁ ବିରକ୍ତିକର ଉପକରଣକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ କ୍ଷୁଦ୍ର କରନ୍ତୁ |


ସର୍ବ ବୃହତ୍ ବ୍ୟାସ ବିରକ୍ତିକର ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଯାହା ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଗର୍ତ୍ତରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇପାରିବ | (ବୋରର ପ୍ରାୟ // size ଆକାର)

କଟିଙ୍ଗ୍ ଉପକରଣର କଟିଙ୍ଗ୍ ଧାରକୁ ସେଣ୍ଡର୍ ଲାଇନ୍ ଠାରୁ ଚିକିଏ ଉପରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ କାଟିବା ସମୟରେ ଉପକରଣଟି ତଳକୁ ଖସିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି |


ରୁଗ୍ଗ ବିରକ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଫିଡ୍ ବାଛିନ୍ତୁ |

ବିରକ୍ତିକର ଗତି ବୁଲିବା ସହିତ ସମାନ ଏବଂ ବୋରର ବ୍ୟାସ ପାଇଁ ଗଣନା କରାଯାଏ |


ମେସିନ୍ ଆରମ୍ଭ କର ଏବଂ କ୍ରସ୍-ସ୍କାଇଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲକୁ ଆଣ୍ଟିକ୍ଲବ୍‌ବ୍ୟାକ୍ କୁଲାଣ୍ଟ ଯେପରିକି କଟିଙ୍ଗ୍ ଟୁଲ୍ ଗର୍ତ୍ତର ଭିତର ପୃଷ୍ଠକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ | (ଚିତ୍ର 2)

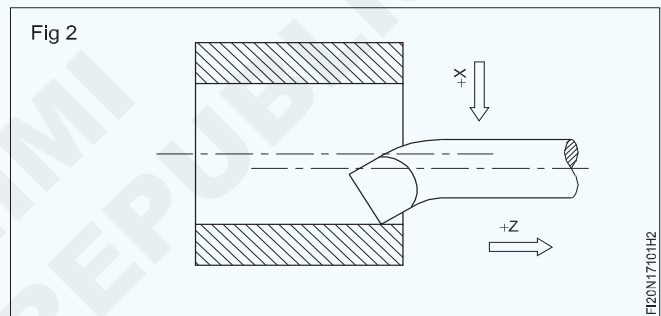

କାର୍ଯ୍ୟର ଡାହାଣ ହାତରେ ପ୍ରାୟ 0.21 Mm ମିମି ଗଭୀର ଏବଂ ପ୍ରାୟ mm ମିମି ଲମ୍ବ ହାଲୁକା ଟ୍ରେନ୍ ନିଅନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 3)

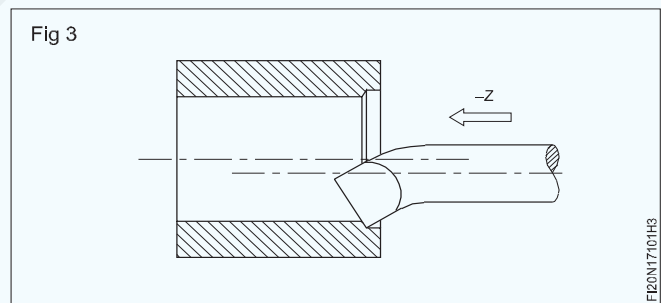


ମେସିନ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ ଗେଜ୍ କିମ୍ବା କାଲିପର୍ ଭିତରେ ବ୍ୟାସ ମାପ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 4)

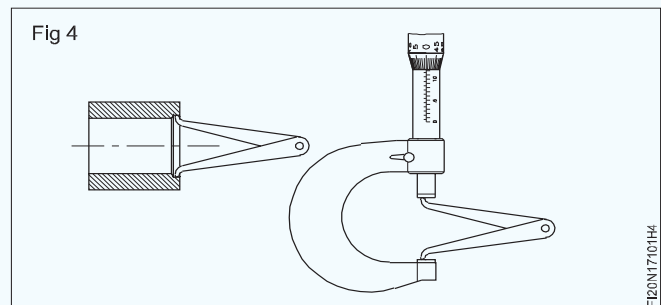


କଠିନ କାଟିବା ପାଇଁ ଗର୍ଭରୁ ବାହାର କରାଯିବାକୁ ଥିବା ପଦାର୍ଥର ପରିମାଣ ଗଣନା କର ।

ଏକ ଶେଷ କଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 0.5 l Mm ମିମି ଅଣ୍ଟରସାଇଜ୍ ଛାଡ଼ିଦିଅ ।

ଆବଶ୍ୟକ ଲମ୍ବ ପାଇଁ ଏକ ରୁଗ୍ କଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 5)

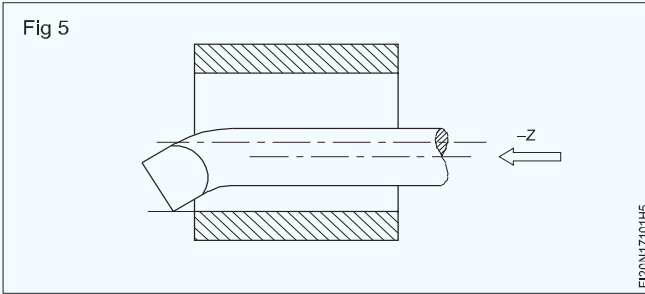

ମେସିନ୍ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ତାହାଣକୁ ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରକ୍ତିକର ଉପକରଣ ଛିଦ୍ର ସଫା ନ କରେ । (ଚିତ୍ର 6)

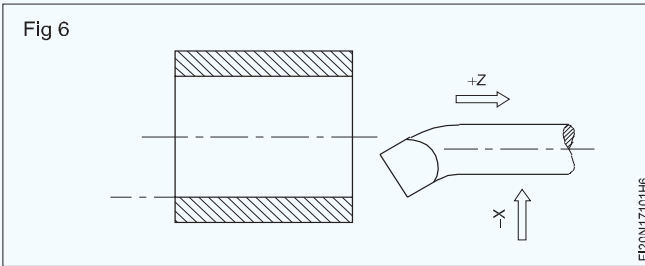

କାଲିପର୍ ଭିତରେ, ବୋର ମାପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ବାହ୍ୟ ମାଇକ୍ରୋମିଟର (Inside caliper & outside micrometer used for bore measurement)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

• ଏକ ଭିତର କାଲିପର୍ ସହିତ ଏକ ବିରକ୍ତ ଛିଦ୍ର ମାପ ନିଅ, ଏହାକୁ ବାହ୍ୟ ମାଇକ୍ରୋମିଟରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କର ଏବଂ ମାପ ପ ପ read ହୁ ।

ବୋରଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କର ତାଲମେନ୍ସନାଲ୍ ସଠିକତା ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ:

- ମାଇକ୍ରୋମିଟର ଭିତରେ ।
- ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଭର୍ନିଅର୍ କାଲିପର୍ ।
- କାଲିପର୍ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ମାଇକ୍ରୋମିଟର (ସ୍ଥାନାନ୍ତର ମାପ) ।
- ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ ଗେଜ୍ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ମାଇକ୍ରୋମିଟର (ସ୍ଥାନାନ୍ତର ମାପ) ।

ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପଦ୍ଧତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଢ଼ିବା reading ଦେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଚୂଡ଼ାୟ ଏବଂ 4th ଥି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ମାପ ଦ୍ୱାରା ।

ଭିତର କାଲିପର୍ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ମାଇକ୍ରୋମିଟର ବ୍ୟବହାର କରି ବୋର ବ୍ୟାସ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କ୍ରମକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହେବ ।

ମାପିବାକୁ ଥିବା ବୋରର ଆକାର ଅନୁଯାୟୀ ଭିତର କାଲିପର୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।

ଗର୍ଭର ଆକାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିସରର ବାହ୍ୟ ମାଇକ୍ରୋମିଟର ବାଛନ୍ତୁ ।

ଭିତର କାଲିପରର ଗୋଡ଼ ଖୋଲନ୍ତୁ ଯାହା ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।

ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼କୁ ବୋରର ତଳ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରଖନ୍ତୁ ।

ଶେଷ କଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 0.1 ମିଲିମିଟର ଏକ ଭଲ ଫିଡ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।

ସମାପ୍ତ ବୋର ଆକାର ପାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଗଭୀରତା ପାଇଁ କଟିଙ୍ଗ୍ ଉପକରଣ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।

କ୍ରସ୍-ସ୍କାଇଡ୍ ସ୍ନାତକ କଲର୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ଏକ ବିରକ୍ତିକର ଅପରେସନ୍ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ଭର୍ନିଅର୍ କାଲିପର୍ ସହିତ ମାପନ୍ତୁ ।

ଘଣ୍ଟି ମୁହଁକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସମାନ କଟା ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ ।

କଟର ଗଭୀରତାକୁ ସଜାଡିବା ବିନା ନିଆଯାଇଥିବା ଅନେକ କଟ ଘଣ୍ଟି ସ୍ଥାପନକୁ ଠିକ କରିବ ।


ତୀକ୍ଷ୍ଣ କୋଣଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରନ୍ତୁ ।

ଏହାକୁ ଫୁଲକ୍ରମ୍ ଭାବରେ ରଖିବା, ବୋରରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଡ଼କୁ ଦୋହଲାଇ ଦିଅ ।

ଗୋଡ଼କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବାକୁ କୋମଳ ଟ୍ୟାପ୍ କରି ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଆଡଜଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ।

କାର୍ଯ୍ୟର ଅକ୍ଷ ସହିତ ଭିତର କାଲିପରକୁ ରୋକ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଘୂରା in-side ଭିତର କାଲିପରର ଗୋଡ଼ ବୋର ଉପର ପୃଷ୍ଠକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବ । (ଚିତ୍ର 1)

ଯଦି 'ଅନୁଭବ' କଠିନ, ଗୋଡ଼ ଟିପ୍ପୁ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ହ୍ରାସ କର ଏବଂ ଯଦି ଅନୁଭବ କମ୍ ଥାଏ କିମ୍ବା ଯଦି କ feel ଶସି ଅନୁଭବ ନଥାଏ, ତେବେ ଗୋଡ଼ ଟିପ୍ପୁ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତାକୁ ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ।

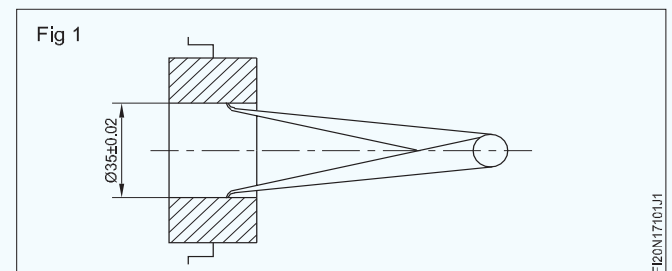

ପୁଣି ଥରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ସଠିକ୍ ଅନୁଭବ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ ।

ସଠିକ୍ ଅନୁଭବ ମିଳିବା ପରେ ଗୋଡ଼ର ଛାତି ବ୍ୟାଘାତ ନହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ।

ଗୋଟିଏ ହାତରେ ବାହ୍ୟ ମାଇକ୍ରୋଫିଟର, ଏବଂ ସ୍ୱିଚ୍ଚ୍ ଆନ୍ତ୍ରିକ୍ ମୁହଁରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ, ଭିତର କାଲିପରର ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତାରୁ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକ ।

ଭିତର କାଲିପର ଡିପ୍ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ।


ଅନ୍ୟ ଗୋଡ଼କୁ ଓସିଲେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିତର କାଲିପରର ବୋହଲି ଯାଉଥିବା ଗୋଡ଼ର ଚିପ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ବାହ୍ୟ ମାଇକ୍ରୋଫିଟରର ଅକ୍ସିଜନ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 2)

ନିଶ୍ଚିତ କର ଯେ ତୁମେ ପୂର୍ବ ପରି ସମାନ ‘ଅନୁଭବ’ ପାଇବ ।

ବ୍ୟାରେଲ୍ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ମାଇକ୍ରୋଫିଟରର ଅକ୍ସିଜନ୍ ଉପରେ ପଠନଗୁଡ଼ିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ମାପର ଆକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ।

ସଠିକ୍ତା ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ମାପ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଅନୁଭବ ପାଇବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର ।

Fig 2

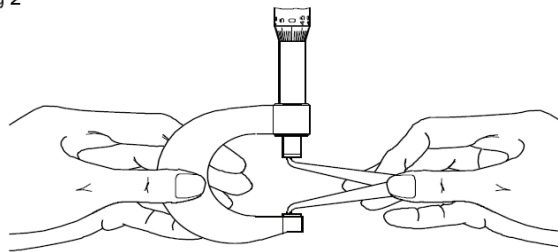


FIN23102J2

ଟେପର ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ (ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ବାହ୍ୟ) (Turn taper (internal and external))


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରଖନ୍ତୁ |
- କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସ୍ଲାଉଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଟେପର ବୋର ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ |
- ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଣରେ ଯୌଗିକ ବିଶ୍ରାମ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଯୌଗିକ ବିଶ୍ରାମ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ବାହ୍ୟ ଟେପରକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ |
- ଏକ ଭର୍ନିଅର୍ ବେଭେଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର ସହିତ ଟେପର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

TASK 1

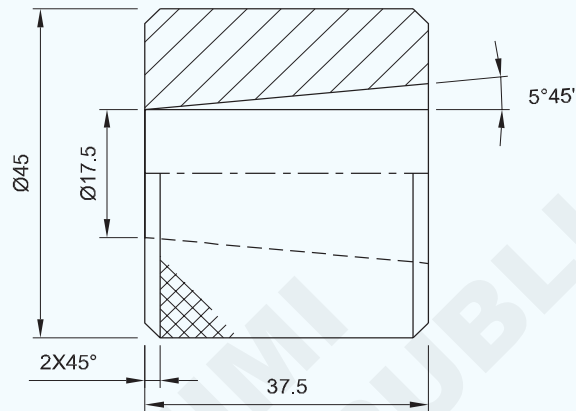

TASK 2

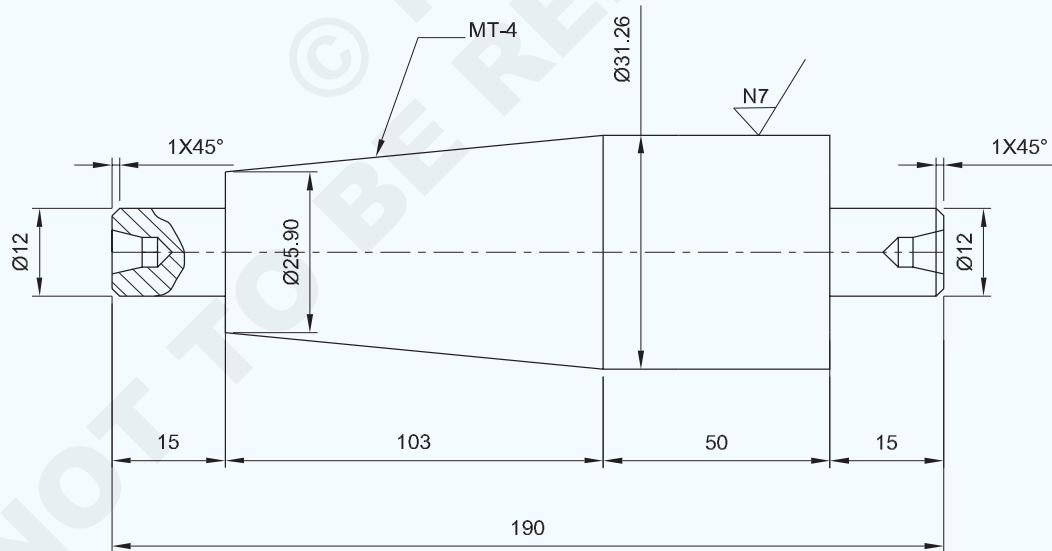

1	Ø50 - 45		Fe 310		TASK 1	
1	Ø36 - 200	—	Fe 310	—	TASK 2	1.7.102
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.
SCALE 1:1		TURN TAPER (INTERNAL AND EXTERNAL)			TOLERANCE : ± 0.04mm	TIME :
					CODE NO. FI20N17102E1	

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ |

ଟାସ୍କ 1: ଟେପର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଟର୍ନିଂ |

- ଚାକିରିକୁ 4 ଟି ଜହ୍ନରେ ଧରି ରଖ ଏବଂ ଏହାକୁ ସତ କର |
- କେନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚତା ସଠିକ୍ କରିବାକୁ ଟୁଲ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଚାକିରିର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ସାମ୍ବା କରନ୍ତୁ |
- mm 45 ମିମି ଲମ୍ବ 45 ମିଲିମିଟରକୁ ବୁଲନ୍ତୁ |
- ଡ୍ରଲ୍ ବ୍ଲାଇଡ୍ ପାଇଲଟ୍ ହୋଲ୍ ± 16 ମିମି ଡ୍ରଲ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଚାମ୍ପରୁ $2 \times 45^\circ$ |
- ଉଚ୍ଚତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଭାଜନ ଉପକରଣକୁ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 40 ମିମି ଲମ୍ବରେ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ |
- 37.5 ମିଲିମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ maintain ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହୋଇଥିବା କାମକୁ ଧରି ଶେଷ ଆଡକୁ ମୁହାଁନ୍ତୁ |

- $2 \times 45^\circ$ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷକୁ ଚାମ୍ପରୁ କରନ୍ତୁ |
- ଭର୍ନିଅର୍ ବେଭେଲ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୌଗିକ ବିଶ୍ରାମକୁ 5° 45° ରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ସଠିକ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚତାରେ ବିରକ୍ତିକର ଉପକରଣ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଟେପର ଟର୍ନିଂ କରନ୍ତୁ |
- ଟେପର ସହିତ ମେଲ କରନ୍ତୁ |

ସୁରକ୍ଷା ସଚର୍କତା |

- ସମସ୍ତ ଟାଣ୍ଟୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ହଟାନ୍ତୁ |
- ନିର୍ଲିପ୍ତ କରିବା ସମୟରେ ଧୀର ଗତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |
- ଡ୍ରଲିଂ, ଟେପର ଟର୍ନିଂ ଏବଂ ନିର୍ଲିପ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଚୁର କୁଲାଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |

ଟାସ୍କ 2: ଟେପର ବାହ୍ୟ ମୋଡିଫିକାସନ୍ |

- କଞ୍ଚାମାଲର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ଚାକିରିଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରଖନ୍ତୁ |
- ଷ୍ଟେପ୍ $\varnothing 12 \times 15$ ମିମି ଲମ୍ବକୁ ଟେପର ଶେଷରେ ବୁଲନ୍ତୁ |
- କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଓଲଟା ଏବଂ ରିଫର୍ କରନ୍ତୁ |
- ଚାକିରିର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଷ୍ଟେପ୍ $\varnothing 12 \times 15$ ମିମି ଲମ୍ବ କରନ୍ତୁ |
- ସୂକ୍ଷ୍ମ ବ୍ୟବହାର କରି ଯୌଗିକ ବିଶ୍ରାମର ସେଟିଂ କୋଣ ଗଣନା କରନ୍ତୁ |

- ଏକ ଭର୍ନିଅର୍ ବେଭେଲ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲର ବ୍ୟବହାର କରି ଯୌଗିକ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ଓ ଉପର କୋଣକୁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ |
- ଟପ୍ ସ୍ଥାପନ ଫିଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଟେପରକୁ ଟର୍ନିଂ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଡିଆକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ | ରୁ 31.26 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | ଛୋଟ ଡିଆରୁ 25.90 ମିମି ଏବଂ ଲମ୍ବ 103 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |
- ଏକ ଭର୍ନିଅର୍ ବେଭେଲ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଏବଂ ଭର୍ନିଅର୍ କାଲିପର୍ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

ଦକ୍ଷତା କ୍ରମ (Skill Sequence)



ଏକ ଟେପର ସୀମା ପ୍ଲଗ୍ ଗେଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଟେପରଡ୍ ବୋର ଯାଞ୍ଚ କରିବା | (Checking a tapered bore using a taper limit plug gauges)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |

- ଟେପର ପ୍ଲଗ୍ ଗେଜ୍ ସହିତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଟେପର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

ଏକ ଟେପର ସୀମା ପ୍ଲଗ୍ ଗେଜ୍ କୋଣର ସଠିକତା ଏବଂ ଟେପର ବୋରର ର ମୁଖ୍ୟ ଆକାରକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ | (ଚିତ୍ର 1) ଟେପର ହୋଇଥିବା ବୋରକୁ ସଫା କର |


ଏହାର ଲମ୍ବ ସହିତ ଡ୍ରାପର୍ ସୀମା ପ୍ଲଗ୍ ଗେଜ୍ ଉପରେ ପରୁସନ୍ ବଲ୍ଲ ର ଏକ ପତଳା ସ୍ତର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 2)

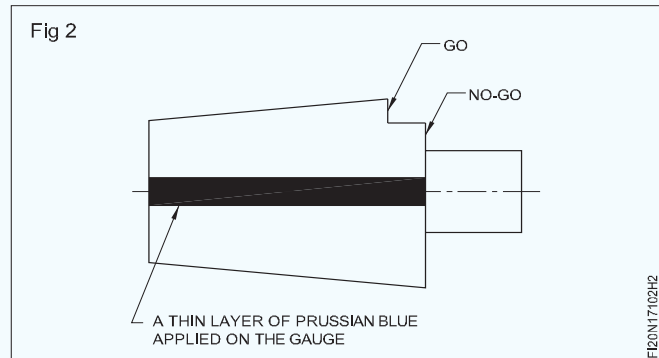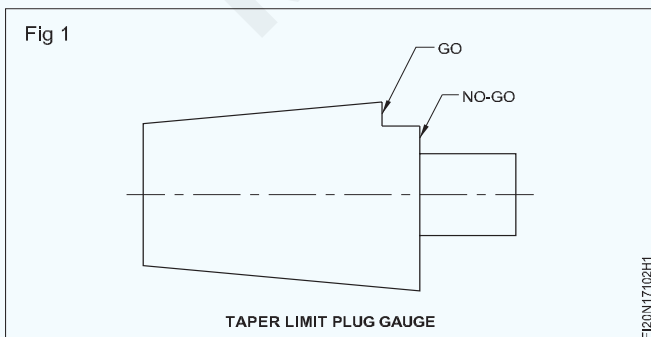

ଗେଜ୍ ଏବଂ ବୋର ମଧ୍ୟରେ ସକରାମୂଳକ ଯୋଗାଯୋଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଟେପରଡ୍ ବୋର ଭିତରେ ଟେପର ପ୍ଲଗ୍ ଗେଜ୍‌କୁ ଯତ୍ନ ସହିତ ଏକତ୍ର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ଲଗ୍ ଗେଜ୍‌କୁ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ମୋଡ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ସାବଧାନତାର ସହିତ ଟେପର ସୀମା ପ୍ଲଗ୍ ଗେଜ୍ ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରୁସନ୍ ବଲ୍‌କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଘଷାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଏହାର ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 75% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ଏହା ଆବଶ୍ୟକ କୋଣର ସଠିକତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ।

ଟା'ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଟେପର ବୋର ଭିତରେ ଟେପର ପ୍ଲଗ୍ ଗେଜ୍ ସନ୍ଧିବେଶ କର ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କର, ଯଦି ବଡ଼ ତିଆ, ବୋରର ଶେଷଟି ଗେଜ୍‌ରେ ଚିହ୍ନିତ 'ଗୋ' ଏବଂ 'ନୋ-ଗୋ' ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼େ, ଏହା ଏହି ଟେପର ହୋଇଥିବା ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ସଠିକତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ । ଜନ୍ମ (ଚିତ୍ର 3)

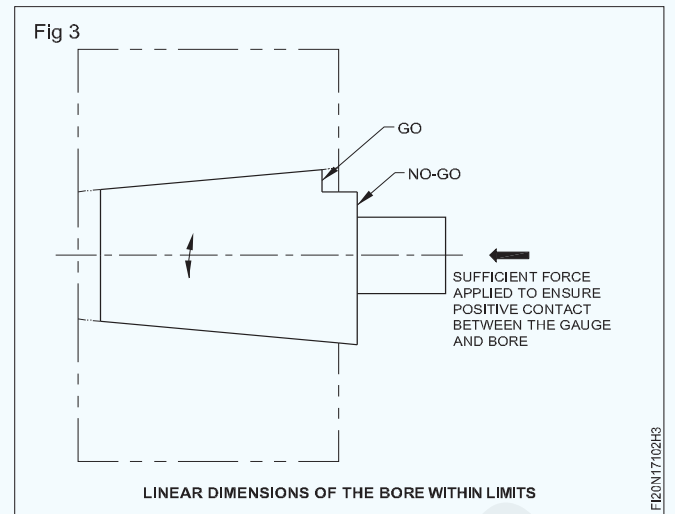


ଚର୍ମ ଟେପର ଘୂରା ଯୌଗିକ | ସ୍ଲାଉଡ୍ (Turning taper by compound slide swivelling)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

- ଏକ ଯୌଗିକ ସ୍ଲାଉଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଟେପରକୁ ଚର୍ମ କରନ୍ତୁ ।
- ଏକ ଭର୍ନିଅର୍ ବେଭେଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାଫର ସହିତ ଟେପରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ଟେପର ଚର୍ମ କରିବାର ଗୋଟିଏ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଯୌଗିକ ସ୍ଲାଉଡ୍‌କୁ ସ୍ଲାଉଡ୍ କରିବା ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିଡ୍ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟର ଅକ୍ଷରେ ଏକ ଉପକରଣରେ ଟୁଲ୍ ଖାଇବା । (ଚିତ୍ର 1)

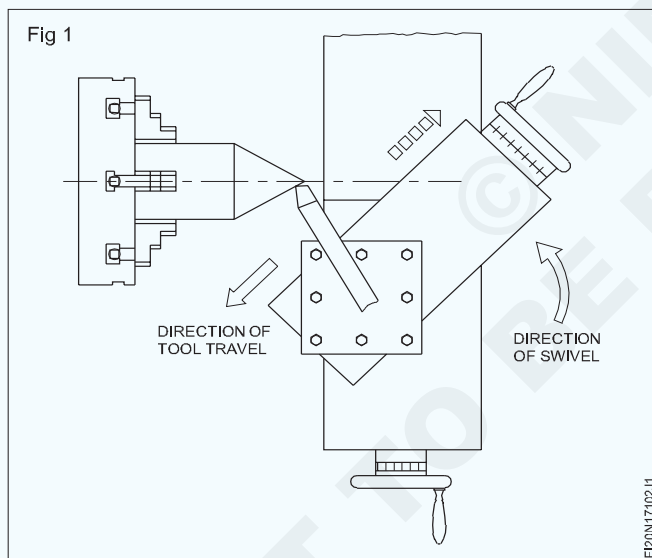

କାର୍ଯ୍ୟଟି ସେଟ୍ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଟେପରର ବଡ଼ ବ୍ୟାସକୁ ଗଲା ।

ମେସିନ୍ କୁ ଆବଶ୍ୟକ rpm ରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଉପର ସ୍ଲାଉଡ୍ କ୍ଲାମ୍ପ ବାଦାମକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ।


ଚିତ୍ର 2 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଟେପରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କୋଣକୁ ଉପର ସ୍ଲାଉଡ୍ କୁ ସ୍ଲାଉଡ୍ କରନ୍ତୁ ।

ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଉଭୟ ବାଦାମ ପାଇଁ ସ୍ଥାନରୁ ଦ୍ୱାରା ସମାନ ଟାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ।

ଟୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଚର୍ମ ଟୁଲ୍‌କୁ ସଠିକ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚତାକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ।

ସାଧନର ସର୍ବନିମ୍ନ ଓଭରହଙ୍ଗ ରଖନ୍ତୁ ।

ଉପର ସ୍ଲାଉଡ୍ କୁ ପଛପଟ ଛିଟିକୁ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।

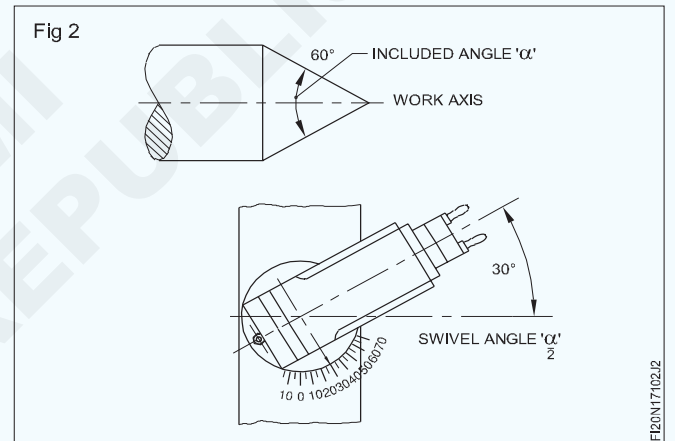

ସାତଲକୁ ଏପରି ରଖନ୍ତୁ ଯେପରି ଟୁଲ୍ ଚର୍ମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ length ଆଛାଦନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟେ ।

ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଉପର ସ୍ଲାଉଡ୍ ଆଧାରର ଧାରଠାରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା କରେ ନାହିଁ ।

ରଥକୁ ଛିଟିରେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ।

କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ - ଚାଲିବା ସମୟରେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଏବଂ କ୍ରସ୍-ସ୍ଲାଉଡ୍ ସ୍ନାତକ କଲାରକୁ ଶୂନ୍ୟରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଟପ୍ ସ୍ଲାଉଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟକ ଗତି ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫା କରିବାକୁ ଟୁଲ୍ ଆଣ ।

କ୍ରସ୍-ସ୍ଲାଉଡ୍ ଦ୍ୱାରା କଟା ଗଭୀରତା ଦିଅ ଏବଂ ଟୁଲ୍ କାମରୁ ସଫା ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟପ୍ ସ୍ଲାଉଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟକ ଦ୍ୱାରା ଟୁଲ୍‌କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ।












ଟପ୍ ସ୍ଲାଉଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଖାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାନ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

କ୍ରସ୍-ସ୍ଲାଉଡ୍ ଦ୍ୱାରା କ୍ରମାଗତ କର୍ମ ଦିଅ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଟପ୍ ସ୍ଲାଉଡ୍ ଫିଡ୍ କର ।

ଏକ ଭର୍ନିଅର୍ ବେଭେଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାଫର ସହିତ ଚର୍ମ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର କୋଣ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ଯଦି କୌଣସି difference ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ତେବେ ସ୍ୱିଜେଲକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ୍ ଟେପର ଟର୍ନିଂ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେପର ଶେଷ କରନ୍ତୁ ।


ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଯୌଗିକ ବିଶ୍ରାମ ସେଟଅପ୍ ।

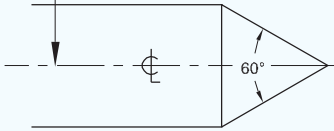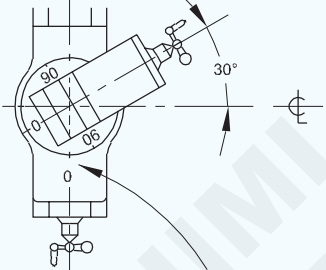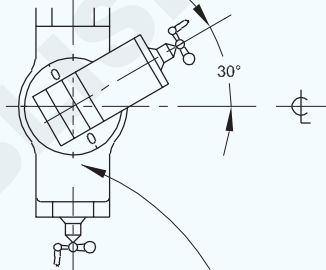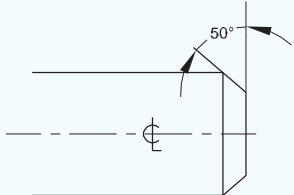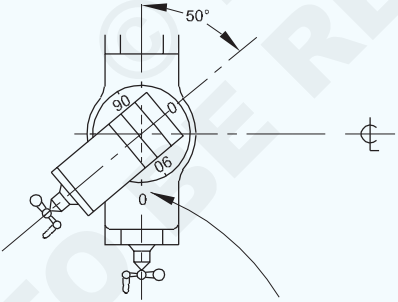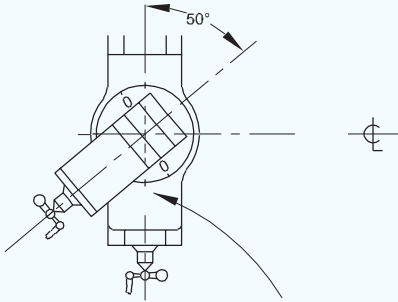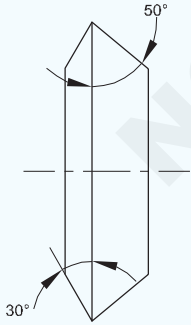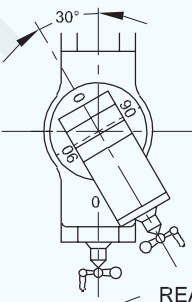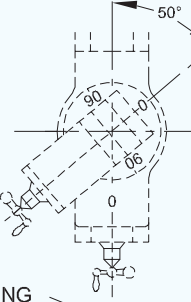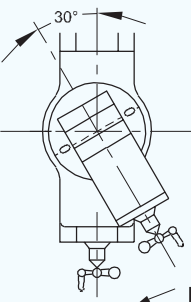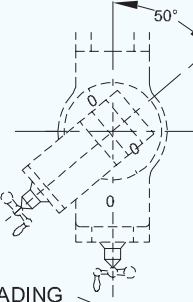COMPOUND REST SET UP FOR TURNING VARIOUS ANGLES		
SPECIAL ANGULAR SETTING ON COMPOUND REST	ARRANGEMENT OF GRADUATIONS ON SWIVEL SLIDE	
	GRADUATED FROM 90-0-90	GRADUATED FROM 0-45-0
EXAMPLES	READINGS ON GRADUATED SWIVEL SLIDE	
AXIS OF LATHE  INCLUDED ANGLE MEASURED IN HORIZONTAL PLANE	 READING ON SCALE 60°	 READING ON SCALE 30°
 ANGLE GIVEN FROM A LINE AT 90° TO AXIS OF LATHE	 READING ON SCALE 50°	
	 READING 30°  READING 50°	 READING 60°  READING 40°

ଟେପର ପିନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ | (Turn taper pins)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଚାରିଟି ଜହ୍ନରେ ଚାକିରି ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଟୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଟୁଲ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଆବଶ୍ୟକ କୋଣରେ ଟେପର ଚର୍ଚ୍ଚା ସଂଲଗ୍ନକ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବ୍ୟାସ 1:50 ଟେପର ଅନୁପାତରେ ବୁଲନ୍ତୁ |

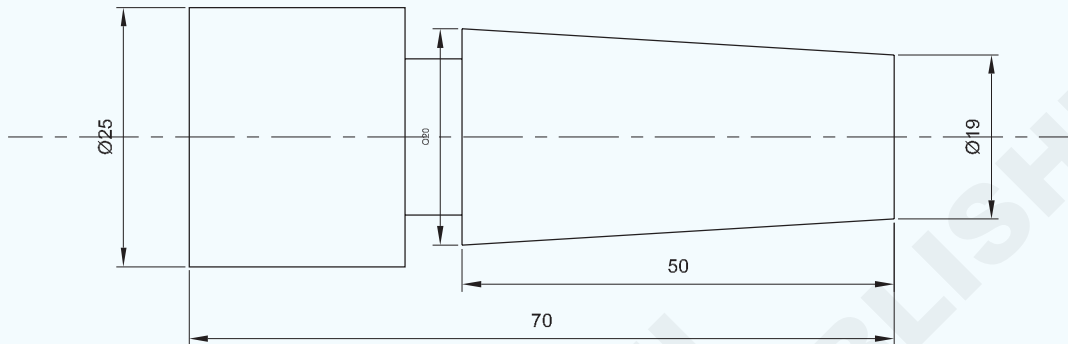

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)

- କଞ୍ଚାମାଲର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ଚାରିଟି ଜହ୍ନରେ ଚାକିରି ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଚାକିରି ସତ୍ୟ |
- 55 ମିଲିମିଟର ଲମ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 20 ମିମି ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ |

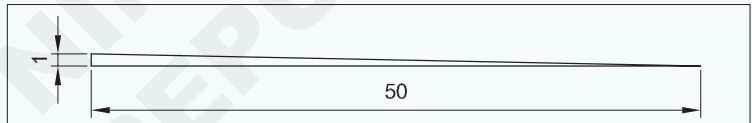

$$\frac{\text{opposite side}}{\text{adjacent side}} = \tan \phi$$

$$\frac{1}{50} = \tan \phi$$

$$0.02 = \tan \phi$$

$$\tan^{-1} 0.02 = 1.14^\circ$$

convert 0.14 degrees= minute

$$1^\circ = 60'$$

$$0.14 = x$$

$$x = \frac{0.14 \times 60}{1} = 8.4'$$


$$\text{setting angle} = 1^\circ, 8'$$

- ଯୌଗିକ ବିଶ୍ରାମ ସେଟିଂ କୋଣକୁ 1:50 ଟେପର ଗଣନା କରନ୍ତୁ |
- ଯୌଗିକ ସ୍ଥଳରେ କୋଣ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ବ୍ୟାସ ଟେପର ରେସନକୁ 1:50 ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ |
- End 20 ଏବଂ 19 ପରି ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡର ବ୍ୟାସ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ବିଭାଜନ ଉପକରଣକୁ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- କଟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ଏବଂ 50 ମିମି ଲମ୍ବ କା ଅପସାରଣ କରାଇ ଦିଅ |

1	Ø25 - 75	—	Fe 310	—	—	1.7.103	
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.	
SCALE 1:1		TURN TAPER PINS			TOLERANCE : ± 0.04mm		TIME :
					CODE NO. FI20N17103E1		

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

- ଚାରିଟି ଜହ୍ନରେ ଚାକିରି ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଟେପର ଟର୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଟେପର ଟର୍ନଂ ସଂଲଗ୍ନକ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଟୁଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଟୁଲ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟେପର MT3 ଟର୍ନ କରନ୍ତୁ ।
- ରେଜ ସହିତ ଟେପରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

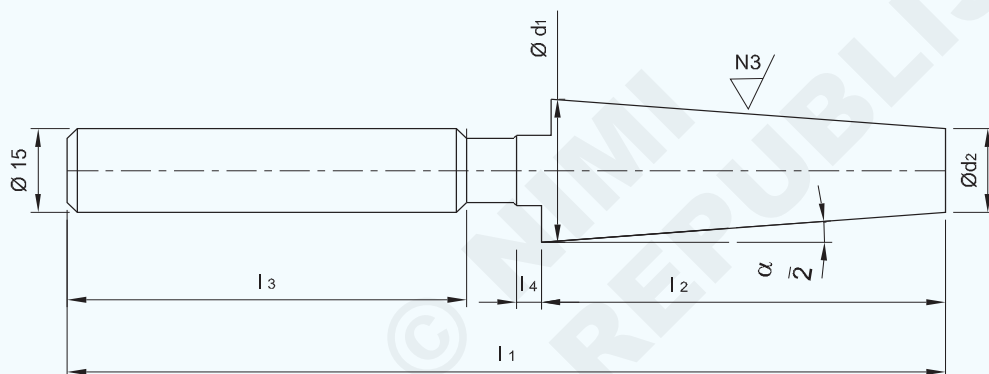

DESIGNATION OF TAPER	d ₁ js5	d ₂	l ₁	l ₂ js8	l ₃	l ₄	Z ±0.05	$\frac{\alpha}{2}$	AT _D μm
MT3	23.825	17.5	176	81	80	5	1.0	1°26'16"	+5.1

CONE ANGLE
TOLERANCE(AT_D) IS AT₄
GRADE OVER LENGTH 'l₂'
AS PER IS 7615-1975 SYSTEM OF CORE
TOLERANCE

1	Ø25 - 180	—	Fe 310	—	—	1.7.104
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.
SCALE : NTS	TURN STANDARD TAPERS TO SUIT WITH GAUGE				TOLERANCE ± 0.04mm	TIME :
					CODE NO. FI20N17104E1	

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)

- ଚାରିଟି ଜନ୍ତୁ ଚକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଚାକିରି ଛିର କରନ୍ତୁ [(11 - 12 10 mm)] ଠାକୁର ବାହାରେ |
- ସ୍ଥାନିଭର୍ତ୍ତୀ ଉପସ୍ଥ ଗେଜ୍ ବାରା ଏହା ସତ୍ୟ |
- ଅଫସେଟ୍ ମୁହାଁ ଉପକରଣ ସହିତ ମୁହାଁମୁହାଁ ହେବା ପାଇଁ କାର୍ବାଇଡ୍ ଟିପ୍ ଟୁଲ୍ କୁ ସଠିକ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚତାକୁ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଟର୍ନ ପାଇଁ ଅଫସେଟ୍ ସାଇଡ୍ କଟିଙ୍ଗ୍ ଟୁଲ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- କଟିଙ୍ଗ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଚାର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁହଁ କରନ୍ତୁ |
- (L1 - L2) ସହିତ ସମାନ ଲମ୍ବ ପାଇଁ ଡିଆ 15 ମିମି ଟର୍ନ କରନ୍ତୁ |
- ଶେଷରୁ 13 ଛାଡିବା ପରେ ଏବଂ ଗ୍ରୋଭିଙ୍ଗ୍ ଫର୍ମ କରନ୍ତୁ |
- $\varnothing 15$ ରୁ $1 \times 45^\circ$ ର ବୁଲ୍ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚାଫ୍ଟର କରନ୍ତୁ |
- ଚାକିରିକୁ ଓଲଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ୟାକିଂ ଭାବରେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ / ତମ୍ବା ସିଟ୍ ଦେଇ 15 ମିମି ଟର୍ନ ଧରନ୍ତୁ |
- ଭୂପୃଷ୍ଠ ଗେଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସତ କରନ୍ତୁ |
- L1 ର ଲମ୍ବ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଶେଷକୁ ମୁହଁ କରନ୍ତୁ |
- ଡାଏ d1 ଟର୍ନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭର୍ନିୟର୍ ମାଇକ୍ରୋମିଟର ବ୍ୟବହାର କରି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- 1 ° 26'16 ର ଏକ ଟେପରକୁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଟେପର ଟର୍ନିଂ ସଂଲଗ୍ନକ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଟେପର MT3 ଟର୍ନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭର୍ନିୟର୍ ମାଇକ୍ରୋମିଟର ଏବଂ ଭର୍ନିଆର୍ ବେଭେଲ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲର ବ୍ୟବହାର କରି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ପରିମାଣ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ଗେଜ୍ ସହିତ ଟେପରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

ଦକ୍ଷତା କ୍ରମ (Skill Sequence)

ଟେପର ଟର୍ନିଂ ସଂଲଗ୍ନକ ବ୍ୟବହାର କରି ଟେପର ଉତ୍ପାଦନ | | (Producing taper by using taper turning attachment)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |

- ଆବଶ୍ୟକ କୋଣରେ ଟେପର ଟର୍ନିଂ ସଂଲଗ୍ନକ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଏକ ଟେପର ଟର୍ନିଂ ସଂଲଗ୍ନକ ବ୍ୟବହାର କରି ଟେପର ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ |

ଟେପର ଟର୍ନିଂ ସଂଲଗ୍ନକ ଟ୍ୟାପର ଟର୍ନର ଏକ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସଠିକ୍ ମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଦାନ କରେ |

ଏକ ଟେପର ଟର୍ନିଂ ସଂଲଗ୍ନକ ବ୍ୟବହାର କରି ଟେପର ଟର୍ନ କରିବା ସମୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରାଯିବ |

ଗାଇଡ୍ ବାର୍ ଏବଂ ସ୍ପାଇଡିଂ କ୍ଲକ୍ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଲ୍‌ସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆଡଜଷ୍ଟ୍ କରନ୍ତୁ |

ଗାଇଡ୍ ବାର୍ କୁ ସଫା ଏବଂ ତେଲ କରନ୍ତୁ |

ଲକିଂ ସ୍କ୍ରୁଗୁଡିକୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଗାଇଡ୍ ବାର୍ କୁ ଆବଶ୍ୟକ କୋଣକୁ ଘୁଆନ୍ତୁ |

ଲକିଂ ସ୍କ୍ରୁଗୁଡିକ କଠିନ କରନ୍ତୁ |

ଗାଇଡ୍ ବାର୍ ର ଶେଷ କ୍ରସ୍-ସ୍ପାଇଡ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଠାରୁ ସମାନ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଡଜଷ୍ଟ୍ କରନ୍ତୁ |

ସଠିକ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ କଟିଙ୍ଗ୍ ଟୁଲ୍ ସେଟ୍ ଅପ୍ କରନ୍ତୁ |

ଯେକ ଯେକୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଏକ ଭୁଲ୍ ଟେପର ସୃଷ୍ଟି କରିବ |

ୱାର୍କସିପ୍‌କୁ ଚକ ଉପରେ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମାଉଣ୍ଟ୍ କରନ୍ତୁ |

କଟିଙ୍ଗ୍ ଟୁଲ୍ ଟେପରଡ୍ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟଭାଗର ବିପରୀତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ୍ କରନ୍ତୁ |

ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଟେପର ଟର୍ନିଂ ସଂଲଗ୍ନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଲେମ୍ବୁ ଶଯ୍ୟାରେ କ୍ଲାମ୍ପିଂ ବ୍ରାକେଟ୍ ଲକ୍ କରନ୍ତୁ |

ଏକ ସାଦା ଟେପର ଟର୍ନିଂ ସଂଲଗ୍ନକ ବ୍ୟବହାର କରିବାବେଳେ, ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ |

ଟପ୍ ସ୍ପାଇଡ୍ ଆଡଜଷ୍ଟ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଘୂରା ଏହା କ୍ରସ୍-ସ୍ପାଇଡ୍ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଅଟେ, ଯଥା 90° କାର୍ଯ୍ୟରେ |

ସଠିକ୍ ଛିଟି ପାଇଁ କଟିଙ୍ଗ୍ ଟୁଲ୍ ସେଟ୍ ଅପ୍ କରନ୍ତୁ |

ସୁରକ୍ଷା ଗଣଲ୍ ପଦ୍ଧତି |

ଆବଶ୍ୟକ r.p.m ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |

କାର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରାୟ 6 ମିମି ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟିଙ୍ଗ୍ ଉପକରଣକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ |

ଲକିଂ ସ୍କ୍ରୁଗୁଡିକ ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ ଯାହା କ୍ରସ୍-ସ୍ପାଇଡ୍ ଏବଂ କ୍ରସ୍-ସ୍ପାଇଡ୍ ବାଦକୁ ସଂଯୋଗ କରେ |

କ୍ରସ୍-ସ୍ପାଇଡ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଏବଂ ସ୍ପାଇଡ୍ କ୍ଲକ୍ କୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଲିଭର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |

କ୍ରସ୍ ସ୍ପାଇଡ୍ ସ୍କ୍ରୁକୁ ମଇଳା ଏବଂ ଟିସ୍ପରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କ୍ରସ୍ ସ୍ପାଇଡ୍ ଉପରେ ଥିବା ଗର୍ଭରେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ଲଗ୍ ଭର୍ତ୍ତି କର |

କାର୍ଯ୍ୟରେ କଟିଙ୍ଗ୍ ଉପକରଣକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯୌଗିକ ସ୍ପାଇଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ |

ୱାର୍କସିପ୍ ର ଡାହାଣ ହାତରୁ କାଟିବା ଉପକରଣ 12 ମିମି ଦୂରରେ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥକୁ ଡାହାଣକୁ ଘୁଆନ୍ତୁ |

ଏହା ଟେପର ଟର୍ନିଂ ସଂଲଗ୍ନର ଗତିଶୀଳ ଅଂଶଗୁଡିକରେ ଯେକୌଣସି play ଖେଳକୁ ଅପସାରଣ କରିଥାଏ |

ଲେଉଁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ |

ପ୍ରାୟ 2 ମିମି ଲମ୍ବର ହାଲୁକା କାଟ ନିଅ ଏବଂ ଆକାର ପାଇଁ ଶେଷ ଟେପରକୁ ଯାଞ୍ଚ କର ।

ରୁଗ୍ କଟ୍ ର ଗଭୀରତା ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।

ସାଧା ଟର୍ନ ପରି କାମକୁ ମେସିନ୍ କରନ୍ତୁ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ କଟା ଆରମ୍ଭରେ କାର୍ଯ୍ୟର ତାହାଣ ହାତର ଅତିକ୍ରମ କରି କଟିଙ୍ଗ୍ ଉପକରଣକୁ 12 ମିଲିମିଟର ଘୁଞ୍ଚାଇ ନାଟକକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ।

ଫିଟ୍ ପାଇଁ ଟେପର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ଟେପର ଟର୍ନ ସଂଲଗ୍ନକୁ ପୁନଃ ସଜାଡନ୍ତୁ, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଏକ ହାଲୁକା କଟା ଏବଂ ଟେପରକୁ ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ଆକାରକୁ ଟେପରକୁ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଟେପର ଗେଜରେ ଫିଟ୍ କରନ୍ତୁ ।


© NIMI
NOT TO BE REPUBLISHED

ଟାପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଥ୍ରେଡିଂ ଅଭ୍ୟାସ କର, ହାତରେ ଲେଥରେ ମରିଯାଏ | (Practice threading using taps, dies on lathe by hand)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଡିନୋଟି ଜନ୍ମରେ ଚାକିରି ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଗର୍ଭ ଦେଇ ଡ୍ରଲ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଟାପ୍ ଏବଂ ଡାଏ ରେଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଲେଥରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂତା କାଟନ୍ତୁ |
- ଡିନୋଟି ଯାକ ଚକ ସହିତ ପ୍ରି ମେସିନଡ୍ ରାଉଣ୍ଡ ରଡ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଡାଏ ଏବଂ ଡାଏ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଲେଥରେ ବାହ୍ୟ ସୂତା କାଟିଦିଅନ୍ତୁ |

TASK 1

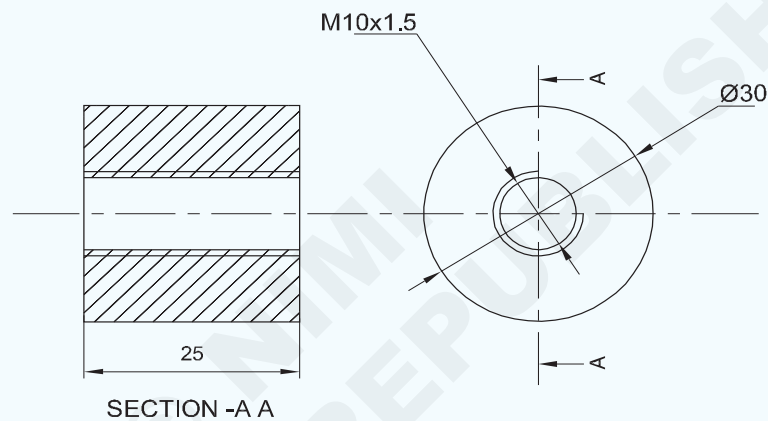

TASK 2

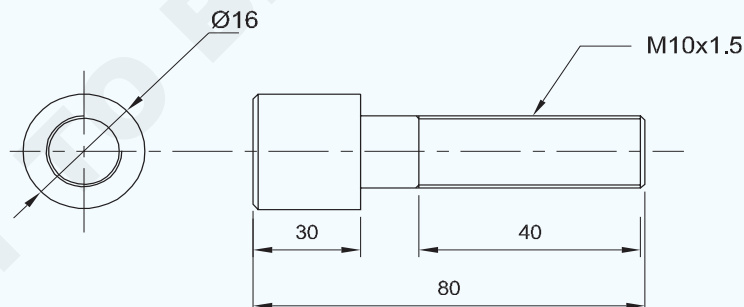

1	Ø16 - 85	—	PRE-MACHINED ROUND ROD	—	TASK 2		
1	Ø30 - 30	—	PRE-MACHINED ROUND ROD	—	TASK 1	1.7.105	
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.	
SCALE 1:1		PRACTICE THREADING USING TAPS,DIES ON LATHE BY HAND			TOLERANCE : ± 0.04mm		TIME :
					CODE NO. FI20N17105E1		

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)

ଟାସ୍କ 1:

- କଞ୍ଚାମାଲର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ଚାକିରିକୁ 3 ଟି ଜହ୍ନରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ।
- ସାଇଡ୍ ଡାଏ ମିଟର ଏବଂ ଲମ୍ବ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଶେଷ କର ।
- M10 ପାଇଁ ସେଣ୍ଟର ଡ୍ରିଲ୍ ଏବଂ ଡ୍ରିଲ୍ ± 8.5 ମିମି ।
- ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଗର୍ଭକୁ ଚାଫ୍ଟର କରନ୍ତୁ ।
- ପ୍ରଥମ ଟ୍ୟାପ୍ ର ବର୍ଗ ଶେଷରେ ଟ୍ୟାପ୍ ରେଞ୍ଜକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ।

- ପ୍ରଥମ ଟ୍ୟାପ୍ ଟେପର ସୀସାକୁ ଗର୍ଭରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଞ୍ଜ ଷ୍ଟକ୍ ଡେଡ୍ ସେଣ୍ଟର ସହିତ ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡକୁ ସମର୍ପନ କରନ୍ତୁ ।
- ପ୍ରଥମ ଟ୍ୟାପ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଟ୍ୟାପ୍ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଘଣ୍ଟା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ଅଧା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଦ୍ୱାରା ଟିପ୍ପୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଠନ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫର୍ମ କର ।
- ତେଲ ଏବଂ ସଫା ବୁର ଲଗାନ୍ତୁ ।
- M10 ବୋଲ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଥ୍ରେଡ୍ ଛିଦ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ଟାସ୍କ 2:

- ଏହାର ଆକାର ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ଚାକିରିକୁ 3 ଟି ଜହ୍ନରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ।
- ଖାଲି ଆକାର 85 9.85 ମିଲିମିଟରରୁ 50 ମିମି ଲମ୍ବ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଲାଇ ।
- ଚାକିରିର ଶେଷକୁ ଚାଫ୍ଟର କରନ୍ତୁ ।
- ଚାକିରି ଟେହେରା ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ମରନ୍ତୁ ।
- ଥ୍ରେଡ୍ କାଟିବା ଏବଂ ଟିପ୍ପୁ କା ଅପସାରଣ ହଟାନ୍ତୁ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଥ୍ରେଡ୍ ସହିତ ଡାଏକୁ ଆଗକୁ ବୁଲାଇ ।
- ଧୀରେ ଧୀରେ କଟର ଗଭୀରତା ବଢ଼ାନ୍ତୁ and ଏବଂ ଡାଏ ଷ୍ଟକ୍ରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତ ଷ୍ଟରୁଗୁଡ଼ିକ ସଜାଡି M10 ବାଦ ସହିତ ମେଲ ହେବା ପାଇଁ ସୂଚା କାଟନ୍ତୁ ।

- ମେଲ ଖାଉଥିବା ଗୋଲାକାର ବାଦାମ (କାର୍ଯ୍ୟ 1) ସହିତ ସୂଚାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ବିନା ସୂଚାକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ।
- ଅଳ୍ପ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ।

ଟିପ୍ପଣୀ: ଟ୍ୟାପ୍ ରେଞ୍ଜ ଏବଂ ଡାଏ ଷ୍ଟକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ଲେଉଟି ବେଡ୍ ଉପରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଛୋଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଦକ୍ଷତା କ୍ରମ (Skill Sequence)


ବ୍ୟବହାର କରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଥ୍ରେଡ୍ କାଟିବା | Cutting internal and external thred using

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

- ଟ୍ୟାପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଥରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ସୂଚା କାଟି ଦିଅ ।

ଟାସ୍କ 1:

ଲେଥରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟାପ୍ ରେଞ୍ଜ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂଚା କାଟିବା । (ଚିତ୍ର 1)

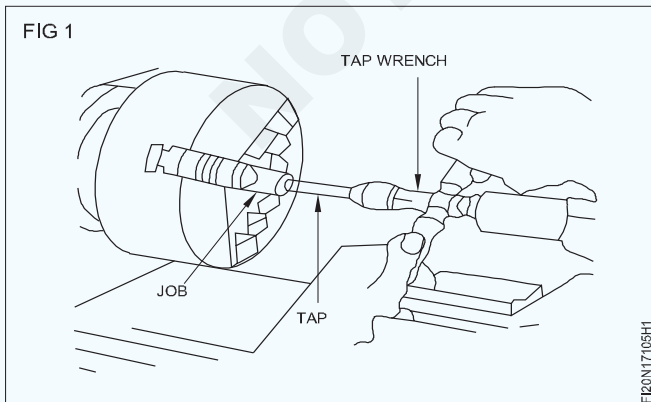

ଟାସ୍କ 2:


ଲେଥରେ ଡାଏ ଏବଂ ଡାଏ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବାହ୍ୟ ସୂଚା କାଟିବା । (ଚିତ୍ର 2)



ବାହ୍ୟ 'ଭି' ସ୍ପିନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ | (Make external 'V' thread)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଲେଉଟି ମେସିନରେ କାମ ଧରି ରଖନ୍ତୁ |
- ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଚାମ୍ପରୁ |
- ଲେଉଟି ମେସିନରେ ଥେଡ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ଥେଡ୍‌ର ଟୁଲ୍ ଗ୍ରାହଣ କରନ୍ତୁ |
- ସିଙ୍ଗଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟୁଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଲେଉଟି ଉପରେ ମେସିନ ଥେଡ୍ କାଟନ୍ତୁ |
- ଥେଡ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ଗେଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ମେସିନ ଥେଡ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

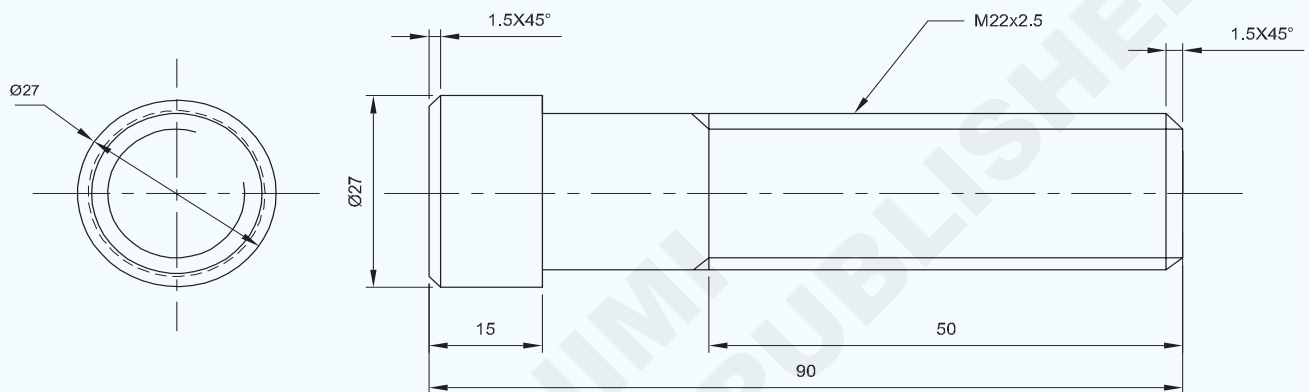

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)

- କଞ୍ଚାମାଲର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ଚାକିରୀକୁ 40 ମିଲିମିଟର ଓଭରହଙ୍ଗ ସହିତ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସତ କରନ୍ତୁ |
- ଫେସ୍ ଏଣ୍ଡ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଲମ୍ବ 27 ମିଲିମିଟରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ |
- ଶେଷରେ ଚାମ୍ପରୁ 1.5 × 45 ° |
- 75 ମିଲିମିଟର ଓଭରହଙ୍ଗ, ଚେହେରା ଏବଂ ସେଣ୍ଟର ଡ୍ରଲ୍ ସହିତ ଓଲଟା ଏବଂ ଚାକିରିରେ ରଖନ୍ତୁ |
- ଶେଷରେ ଚାମ୍ପରୁ 1.5 × 45 ° |
- ଚାକିରିକୁ mm 22 ମିଲିମିଟରରୁ 75 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲନ୍ତୁ |
- ଶେଷରେ ଚାମ୍ପରୁ 1 × 45 ° |
- ଟୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ମେସିନ 'ଭି' ଥେଡ୍‌ର ଟୁଲ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଣ୍ଟର ଗେଜ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଅକ୍ସରେ p ଷ୍ଟରେ ଥେଡ୍ ଟୁଲ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଡାହାଣ ହାତର ସ୍କ୍ରୋ କାଟିବା ପାଇଁ ମେସିନ କୁ 2.5 ମିଲିମିଟର ପିଚ୍ ପାଇଁ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ସ୍କ୍ରୋ ଗ୍ରାହ୍ୟସନ କଲର ଆକାରରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଚାକିରିର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଲାଞ୍ଜ ଷ୍ଟକ୍ ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରର ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଅଂଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ |
- କ୍ରମାଗତ କର୍ ପାଇଁ କ୍ରସ୍ ସ୍କ୍ରୋ ଦ୍ୱାରା କର୍ ଗଭୀରତା ଦେଇ ଡାହାଣ ହାତର ମେସିନ 'ଭି' ସ୍କ୍ରୋ କାଟ |
- କ୍ରସ୍ ସ୍କ୍ରୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ ଶେଷରେ ଟୁଲ୍ ଟାଣନ୍ତୁ | କ୍ରସ୍ ସ୍କ୍ରୋ ଦ୍ୱାରା କର୍ ଗଭୀରତା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପୁନର୍ବାର ଶୂନ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ |
- ଥେଡ୍ କୁ କଠିନ ଏବଂ ଶେଷ କର ଏବଂ ଏକ ଥେଡ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ଗେଜ୍ ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କର |

1	Ø30 - 100	—	Fe 310	—	—	1.7.106
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.
SCALE 1:1		MAKE EXTERNAL 'V' THREAD			TOLERANCE : ± 0.04mm	TIME :
					CODE NO. FI20N17106E1	

ଦକ୍ଷତା କ୍ରମ (Skill Sequence)

ଲେଥ୍ ଉପରେ ଚାମ୍ଫେରିଙ୍ଗ୍ | (Chamfering on lathe)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |

- ଆବଶ୍ୟକ ଆକାରର ଶେଷକୁ ଚାମ୍ଫେରିଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତୁ |

ସାଧନକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କୋଣରେ ସାଧାରଣତ 45 45 ° ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ୍ କରନ୍ତୁ |

ସାଧନକୁ ମାଡ଼ି କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |

ଗତି ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ିକୁ ଲକ୍ କରନ୍ତୁ |


କ୍ରମ୍ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପକରଣକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଆକାରରେ ବୁଡ଼ାନ୍ତୁ |

ଭର୍ତ୍ତିଆର କାଲିପର୍ ଦ୍ଵାରା ଚାମ୍ଫେରିଙ୍ଗ୍ ଲମ୍ବ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

ଯଦି ଲମ୍ବ ଲମ୍ବ ଅଧିକ, କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ |

ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଉପକରଣଟି ଲେଥ୍ ଅକ୍ଷରେ p ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି |

Fig 1

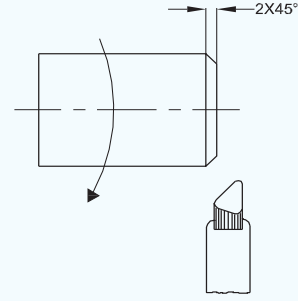

FE20N17108H1

60 ° ଥ୍ରେଡିଙ୍ଗ୍ ଟୁଲ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ୍ କରିବା | (Grinding 60° threading tool)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |

- 60 ° ଥ୍ରେଡିଙ୍ଗ୍ ଟୁଲ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ୍ କରନ୍ତୁ |

ଟୁଲ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ପେଡେଷ୍ଟାଲ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |

ଟୁଲର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ସାମାନ୍ତ୍ରୀକୁ ଟୁଲ୍ ର ମୋଟେଇ ସହିତ ସମାନ୍ତର ଏବଂ ମୋଟେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଟକ ଉପରେ ଟୁଲର ମୋଟେଇର ଅର୍ଦ୍ଧେକ | (ଚିତ୍ର 1)


Fig 1

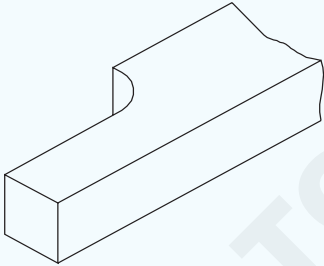

FE20N17108J1

ଟୁଲକୁ 60 ° କୋଣରେ ଟକ ମୁହଁରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ, ଉପକରଣର ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵରେ 30 ° ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ୍ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 2)

Fig 2

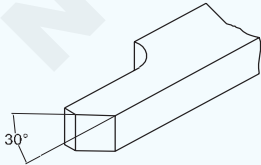


FE20N17108J2

ସାଧନରେ 60 ° ର ଏକ କୋଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଉପକରଣର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଉପରୋକ୍ତ ପଦ୍ଧତିକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 3)

ଉପକରଣର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵରେ 6 ° ରୁ 8 ° ପାର୍ଶ୍ଵ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କୋଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ୍ କରନ୍ତୁ |

4 ° ରୁ 6 ° ସାମାନ୍ୟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କୋଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ୍ କରନ୍ତୁ |

Fig 3

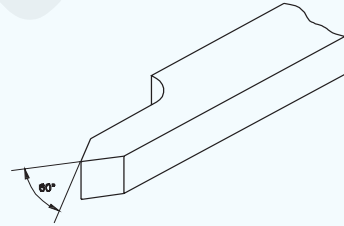


FE20N17108J3

ସୁଗମ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଟକ ବ୍ୟବହାର କରି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ |

ରେକ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |

ଟୁଲ୍ ସେଟ୍‌ଅପ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଦ୍ଵାରା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ଆଲୋକ ରେଜ୍ ଏବଂ ଟୁଲର କଟିଙ୍ଗ୍ ଦେଇ ଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ | (ଚିତ୍ର 4)

Fig 4

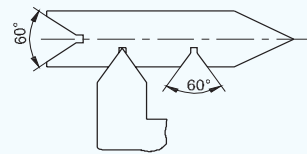

FE20N17108J4

ସୁଗମ ଚକ୍ରରେ ଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ୍ କରି କଟିଙ୍ଗ୍ ପଏଣ୍ଟ 0.14 × ପିଚ୍ କୁ ବକ୍ତ ହୋଇଛି |

ଶେଷରେ କଟା ଧାରରେ ତେଲ ପଥର ଲଗାଇ ସାଧନକୁ ଲାମ୍ବ କରନ୍ତୁ |

ସୁରକ୍ଷା ସତର୍କତା |

ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଟକଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଗି ରହିଥିବାର ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |

ଟୁଲ୍ ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଟକ ଚେହେରା ମଧ୍ୟରେ 2 ମିମି ବ୍ୟବଧାନ ରଖନ୍ତୁ |

କଟ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ଵାରା 'ଭି' ସ୍ପିନ୍ଦ୍ର କାଟିବା | (Cutting 'V' thread by plunge cut method)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |


• ବୁଡ଼ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ଵାରା 'ଭି' ଏକ ଲେଥରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି 'V' ସ୍ପିନ୍ଦ୍ର କାଟନ୍ତୁ |

ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଅନୁଯାୟୀ ଥ୍ରେଡରେ କଟିନ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପିଚ୍ ଅଛି | ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପିଚ୍ ସୂତା, ଉତ୍ତମ ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ, ସାଧାରଣତଃ tap ଟ୍ୟାପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କାଟି ଦିଆଯାଏ | ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଅନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ର ଉପକରଣରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ | ତଥାପି, ବେଳେବେଳେ, ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ଲେଥରେ ଏକ ପଏଣ୍ଟ ଟୁଲ୍ ଦ୍ଵାରା ସୂତା କାଟିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ |

ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଟୁଲ୍ ଦ୍ଵାରା ଥ୍ରେଡିଙ୍ଗ୍ ର ପ୍ଲଙ୍ଗ୍ କଟ୍ ପଦ୍ଧତି, ସ୍ପିନ୍ଦ୍ର ଫର୍ମ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉପକରଣକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ କରାଯାଇଥାଏ | ସାଧନର ଚିପ୍, ଏବଂ, ଉପକରଣର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ଵ ସୂତା କାଟିବା ସମୟରେ ଧାତୁକୁ ବାହାର କରିଦେବ ଏବଂ ତେଣୁ ଉପକରଣ ଉପରେ ଭାର ଅଧିକ ହେବ | ଯେହେତୁ ସ୍ପିନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ଭଲ ଫିନିଶ୍ ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା ସୀମିତ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ପିଚ୍ ସୂତା କାଟିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ |

ନିମ୍ନଲିଖିତଟି ହେଉଛି 'ଭି' ସୂତାକୁ କାଟିବା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ରମ |

ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ପିନ୍ଦ୍ର କୋଣ ପାଇଁ ଏକ 'V' ଥ୍ରେଡ୍ ଟୁଲ୍ ଗ୍ରାଭିଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 1)

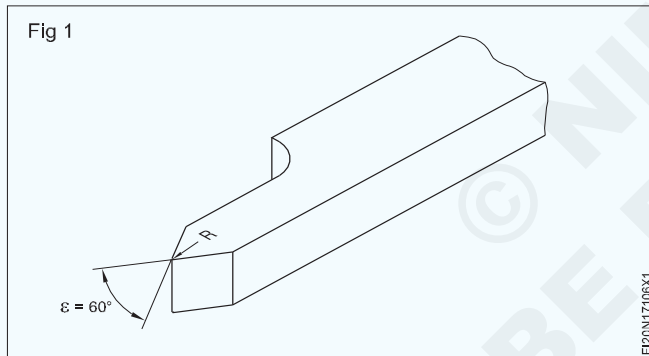


ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଉପକରଣର ଅକ୍ଷ ସହିତ ଥ୍ରେଡ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଗ୍ରାଭିଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ |

ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗିଅର ଟ୍ରେନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପିଚ୍ ଏବଂ ଥ୍ରେଡର ହାତ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗିଅରବଦ୍ଧ ଲିଭର ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |

ଟୁଲ୍-ପୋଷ୍ଟରେ ଟୁଲ୍‌କୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟୁଲ୍‌କୁ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରକୁ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |


ଟୁଲ୍ ସେଟ୍‌ର ଗେଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଥ୍ ଅକ୍ଷରେ p ଡର୍ଜ୍‌ରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 2)

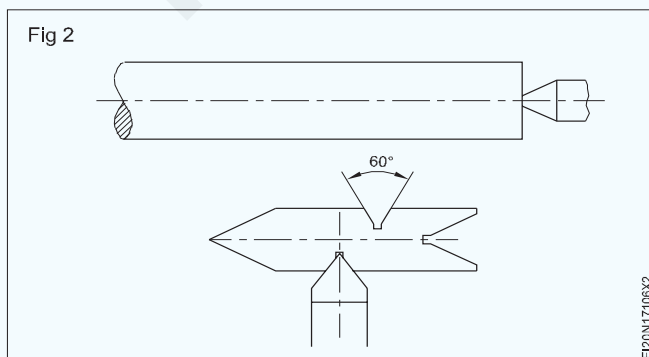

ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଟପ୍ ସ୍କାଲଡ୍ 0° ରେ ସେଟ୍ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଗିପ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ ଦ୍ଵାରା ଅଳସୁଆତା ଅପସାରିତ ହୋଇଛି |

ମେସିନକୁ ରୁନ୍ ଟର୍ନ r.p.m ର 1/3 ରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |

ମେସିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାମ କରିବାକୁ ଟପ୍ କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 3) କ୍ରସ୍-ସ୍କାଲଡ୍ ଏବଂ ଯୌଗିକ ସ୍କାଲଡ୍ ସ୍ନାତକ କଲାରଗୁଡ଼ିକୁ ଶୂନ୍ୟରେ ସେଟ୍ କରି ବ୍ୟାଲ୍‌ସ୍ପିନ୍ଦ୍ର ହଟାଇଲା |

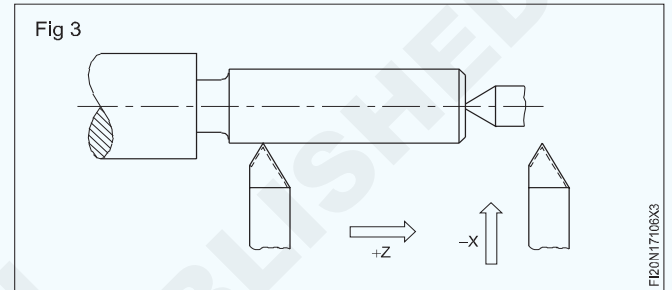


ସାଧନକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣ ଏବଂ ଅଧା ବାଦାମକୁ ନିୟୋଜିତ କର |

ଟୁଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ କଟ୍ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ରସ୍-ସ୍କାଲଡ୍ ସ୍ନାତକ କଲାରର 0.05 ମିଲିମିଟର ବିଭାଜନ ଦିଆଯାଉଛି |

କଟ୍ ଶେଷରେ ସାଧନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କର ଏବଂ ମେସିନ୍ ବନ୍ଦ କର | (ଚିତ୍ର 4)

ଗିଅର ବାନ୍ଧ ସେଟିଂକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସ୍କ୍ରୁ ପିଚ୍ ଗେଜ୍ ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 4)



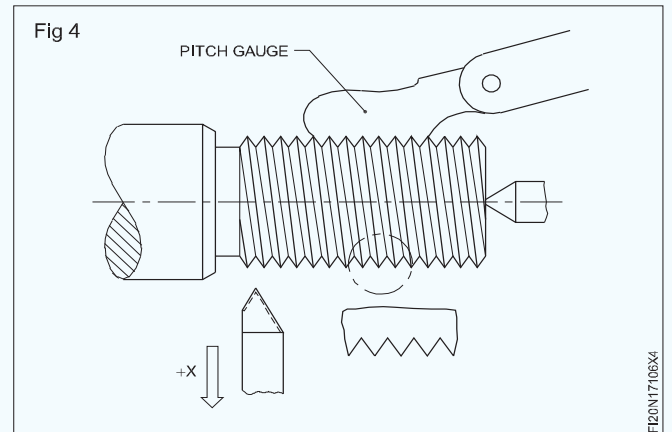


ରଥକୁ ଆରମ୍ଭ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମେସିନକୁ ଓଲଟା କରନ୍ତୁ | (ଚିତ୍ର 5) କ୍ରମାଗତ କାଟ ଦିଅନ୍ତୁ |


କ୍ରସ୍-ସ୍କାଲଡ୍ ଦ୍ଵାରା every ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ଗଭୀରତା ପାଇଁ, ଯୌଗିକ ସ୍କାଲଡ୍ ର ଅଧା ବିଭାଜନ ଦ୍ଵାରା ସାଧନକୁ ଅକ୍ଷରେ ଖାଇବାକୁ ବେଲ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷୀୟ କଟ୍ ଦିଅ | ଏହା ସାଧନ ଉପରେ ଥିବା ଭାରକୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ | (ଚିତ୍ର 6)

ଥ୍ରେଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଗଠନ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ (ଚିତ୍ର 7)

ଥ୍ରେଡ୍ ଫର୍ମ ପାଇଁ ସ୍କ୍ରୁ ପିଚ୍ ଗେଜ୍ ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

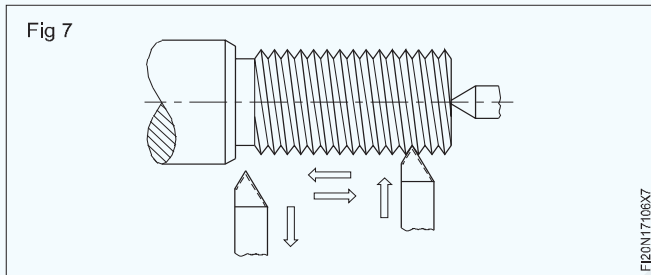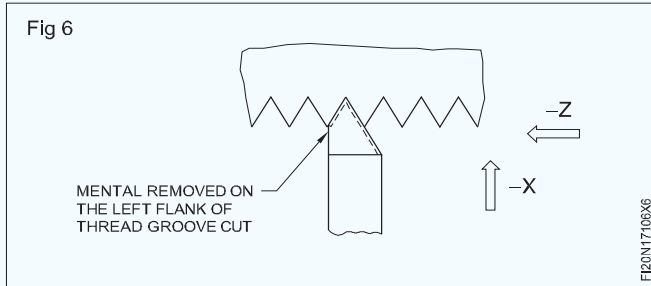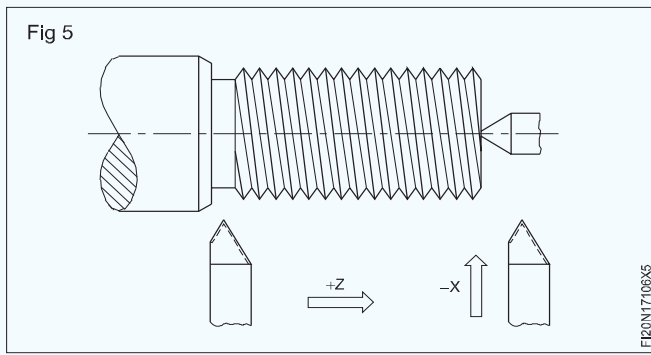



ଫିଟ୍ ଶ୍ରେଣୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ମିଳନ ଉପାଦାନ ସହିତ ମେଳ କରନ୍ତୁ ।
ଯଦି ଉପକରଣଟି କାର୍ଯ୍ୟର ଅକ୍ଷରେ ବର୍ଗ ସେଟ୍ ହୋଇନାହିଁ, ଗେଜ୍ ସୂତା
ସହିତ ମେଳ ହେବ ନାହିଁ । (ଚିତ୍ର 8)

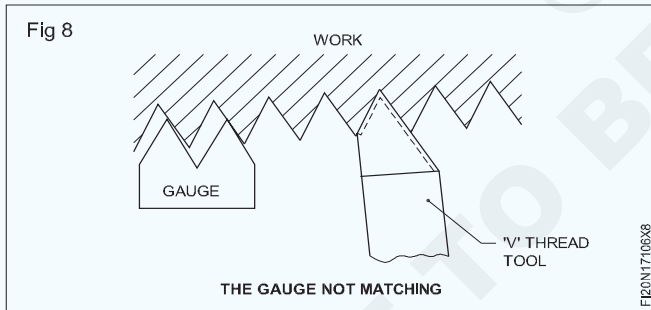

ଏକ ଲେଥରେ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଟୁଲ୍ ସହିତ ଥ୍ରେଡ୍ କଟିଙ୍ଗର ପ୍ଲାନୁଲ୍ କଟ୍
ପଦ୍ଧତିରେ, ସୂତାର ସଠିକତା ଦ୍ୱାରା ବହୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ:

- ଉପକରଣ ପ୍ରୋଫାଇଲର ସଠିକତା ।
- ଯେଉଁ ସଠିକତା ସହିତ ଉପକରଣଟି କାର୍ଯ୍ୟର ଅକ୍ଷରେ ବର୍ଗ ସେଟ୍ ହୋଇଛି ।


- ଦିଆଯାଇଥିବା ବୁଡ଼ି କାଟ ସଂଖ୍ୟା (କଟା ଗଭୀରତା) ।
 - ଦିଆଯାଇଥିବା ପାର୍ଶ୍ୱ କାଟର ଆପେକ୍ଷିକ ସଂଖ୍ୟା (ବିଶେଷତ both ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ) ଦିଆଯାଇଛି ।
- ‘ଭି’ ଥ୍ରେଡ୍ ଟୁଲ୍ ଏବଂ ଥ୍ରେଡ୍ କଟ୍ ର ପରିଚିତ୍ତ ବ୍ୟାକ୍ ରେକ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଗ୍ରାହଣ କରିବାର ପ୍ରଭାବ । (ଫିଗ୍। 9

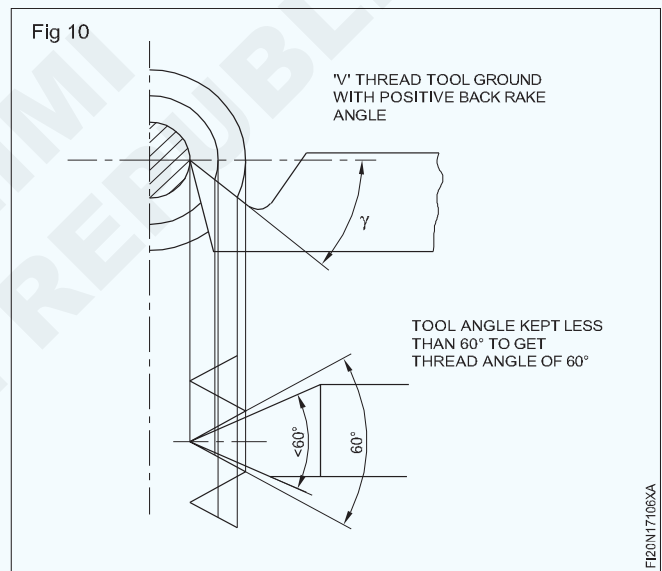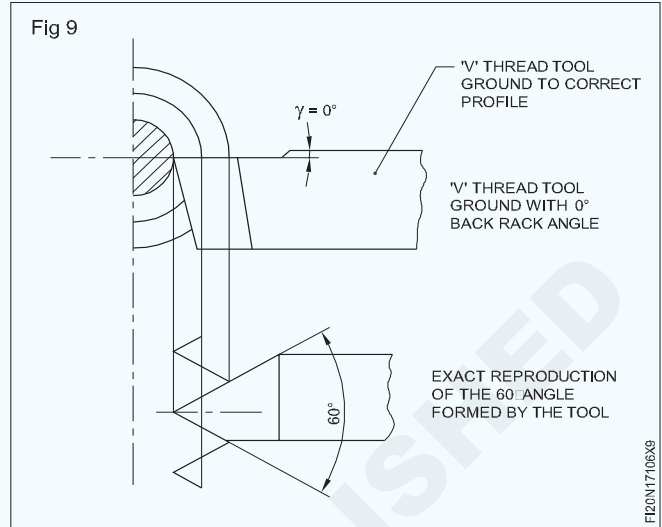

ଏକ ବାଦାମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ମେଲ କରନ୍ତୁ | (Prepare a nut and match with the bolt)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଏକକ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ଟୁଲ୍ ବ୍ୟାପାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ 'V' ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କାଟନ୍ତୁ |
- ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ପ୍ଲାନ ଗେଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ମେଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ବାଦାମ ଏବଂ ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ମେଲ କରନ୍ତୁ |

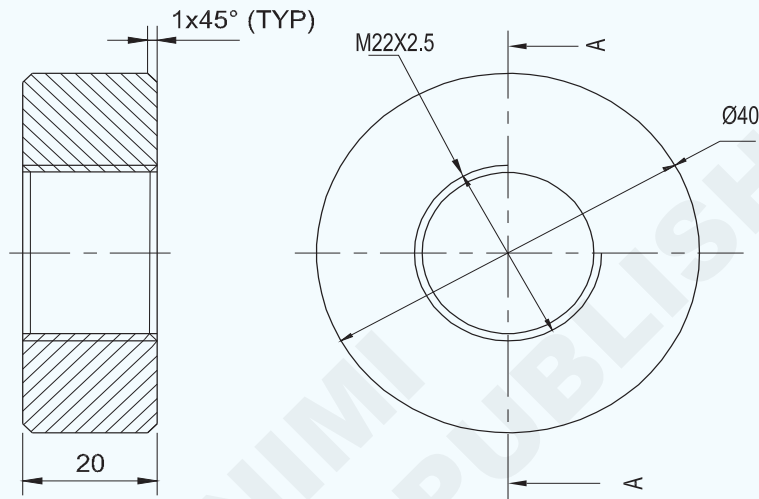

SECTION - AA

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ (Job Sequence)

- ଇସ୍ପାତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ଆକାର ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- କାମକୁ ତିନି ଜନ୍ମରେ ପ୍ରାୟ 10 ମିଲିମିଟର ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ |
- ସମ୍ପାଦ୍ୟ ଲମ୍ବକୁ ବାହ୍ୟ ତିଆକୁ 40 ମିଲିମିଟରକୁ ବୁଲନ୍ତୁ |
- ଟାଫ୍ଟ୍ ଟୁଲ୍ ବ୍ୟାପାର 1x45 ° ଧାରକୁ ଟାଫ୍ଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ସେଣ୍ଡର୍ ଡ୍ରଲ୍, ଏବଂ ଛିଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ± 10 ମିଲିମିଟର ପାଇଲଟ୍ ଡ୍ରଲ୍ କର |
- ଡ୍ରଲ୍ ବ୍ୟାପାର ଖୋଲାଯାଇଥିବା ହୋଲ୍ ତିଆ 10 ମିମି ± 18 ମିମି ବୃଦ୍ଧି କର |
- ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଛିଦ୍ରକୁ ସୂତ୍ରର ମୂଳ (ମୂଳ) ବ୍ୟାସ ଅର୍ଥାତ୍ 19.2 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହନ କର |
- 2.5 ମିଲିମିଟର ପିଚ୍ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂତା କାଟିବା ପାଇଁ ମେସିନ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂତା କାଟନ୍ତୁ |
- ସ୍କରୁ ପିଚ୍ ଗେଜ୍ ସହିତ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ବାହ୍ୟ ସୂତା ମିଲନ ଅଂଶ ସହିତ ସୂତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ Ex.106 |
- Re 40 ମିଲିମିଟର ଉପରେ ଓଲଟା ଏବଂ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସତ କରନ୍ତୁ |
- କାର୍ଯ୍ୟର ଶେଷକୁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମୁଦାୟ ଲମ୍ବ 20 ମିମି ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ |
- ବାହ୍ୟ ଧାରରେ ଟାଫ୍ଟ୍ 1x45 ° |
- ଟାଷ୍ଟ୍ ଧାରଗୁଡ଼ିକ ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ଚୂଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

1	Ø45 - 25	—	Fe310	—	—	1.7.107	
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.	
SCALE 1:1		PREPARE A NUT AND MATCH WITH THE BOLT				ACCURACY ±0.04mm	TIME:
						CODE NO. FI20N17107E1	

ଦକ୍ଷତା କ୍ରମ (Skill Sequence)

ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂତ୍ର କାଟିବା | (Cutting an internal thread)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |


• ଏକ ସେଣ୍ଟର ଲେଅୁ ଉପରେ ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂତ୍ର କାଟିଦିଅ |

ଚାରିଟି ଜହ୍ନ ଚକ୍ / ତିନୋଟି ଜହ୍ନ ଚକ୍ / କଲେଟ୍ ଉପରେ ଚାକିରି କର |

ଆବଶ୍ୟକ ଦୈର୍ଘ୍ୟ length / ଗର୍ଭ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂତ୍ରର ମୂଳ ବ୍ୟାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମକୁ ଡ୍ରଲ୍ କର |


ଏକ ଅକ୍ଷ ଛିଦ୍ର ପାଇଁ, କଟିଙ୍ଗ ଉପକରଣକୁ ସୂତ୍ର ସଫା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ବୋରର ଶେଷରେ ଏକ ଛୁଟି କାଟି |

ଛୁଟି ସୂତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟାସଠାରୁ ବଡ଼ ହେବା ଜରୁରୀ | (ଚିତ୍ର 1)

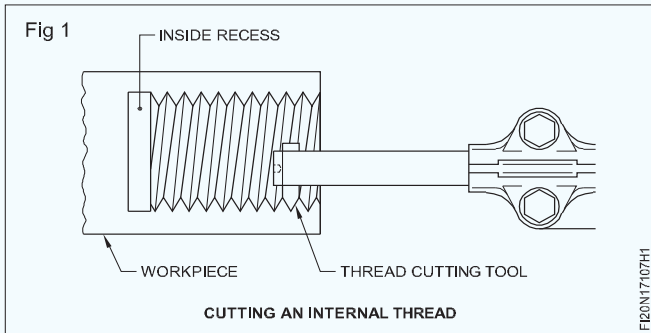

ଆଗ ଭାଗକୁ $2 \times 45^\circ$ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାମ୍ପିରୁ କରନ୍ତୁ |

ଚିତ୍ର 2 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି 60° ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କୋଣ କାଟିବା ପାଇଁ ଯୌଗିକ ବିଶ୍ରାମକୁ 29° ରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |

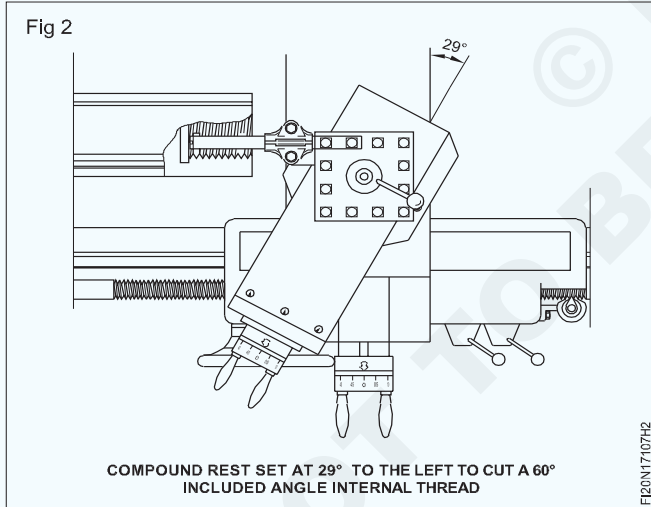

ଆବଶ୍ୟକ ପିଚରେ ଗିଅର ବନ୍ଧ ଲିଭାଇଗୁଡ଼ିକ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |

ଏକ ବିରକ୍ତ ଦଣ୍ଡିକାରେ ସଠିକ୍ ଗ୍ରାଭଣ୍ଡ ପ୍ରେଡିଂ ଉପକରଣକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ |

ଲେଅୁ ସେଣ୍ଟର ଲାଇନ୍ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ବିରକ୍ତ ଦଣ୍ଡିକା ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ କଟିଙ୍ଗ ଉପକରଣର ବିନ୍ଦୁ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |

ଚିତ୍ର 3 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ସେଣ୍ଟର ଗେଜ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କଟିଙ୍ଗ ଟୁଲ୍‌କୁ ଆଲାଇନ୍ କରନ୍ତୁ |

ବୋରରେ ପ୍ରବେଶର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଗଭୀରତାକୁ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ବିରକ୍ତ ଦଣ୍ଡିକା ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ |

ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ବିରକ୍ତକର ବାରଟି ଚାକିରିର କୌଣସି anywhere ସ୍ଥାନରେ ଖରାପ ନହେଉ |

ଟୁଲ୍ ପଏଣ୍ଟ କେବଳ ବୋରକୁ ଛୁଇଁବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାସ୍ ଫ୍ଲାଉଡ୍ ଓଲଟା କରନ୍ତୁ |

ବ୍ରାସ୍-ଫ୍ଲାଉଡ୍ ଏବଂ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲାଉଡ୍ ସ୍ନାତକ କଲର୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୂନ୍ୟରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |

ବୋରରୁ କଟିଙ୍ଗ ଉପକରଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ |

ଗଣିତ r.p.m ର 1/3 ରେ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |

ମେସିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ |

କଟର ଗଭୀରତାକୁ 0.1 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡଜଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ |

ଅଧା ବାଦାମକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ |


କଟ୍ ଶେଷରେ, ଏକ ସମୟରେ ଚକ୍‌କୁ ଓଲଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂତ୍ରକୁ କିଛି ଦୂରରେ ଉପକରଣକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ |

ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଟୁଲ୍ ବୋରର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସୂତ୍ରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ |

ବୋରରୁ କାଟିବା ଉପକରଣ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ ମେସିନ୍ ବନ୍ଦ କର |

କଟା ଗଭୀରତା ଦିଅ ଏବଂ ମେସିନ୍‌କୁ ଆଗକୁ ଦିଗରେ ଚଳାନ୍ତୁ | ସେହିଭଳି ଅନ୍ତିମ ଗଭୀରତା ହାସଲ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂତ୍ରକୁ ଶେଷ କର |

ଏକ ପ୍ରେଡ୍ ସ୍କ୍ରୁ ଗେଜ୍ କିମ୍ବା ଏକ ପ୍ରେଡେଡ୍ ବୋଲ୍ ସହିତ ସମାପ୍ତ ସୂତ୍ରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

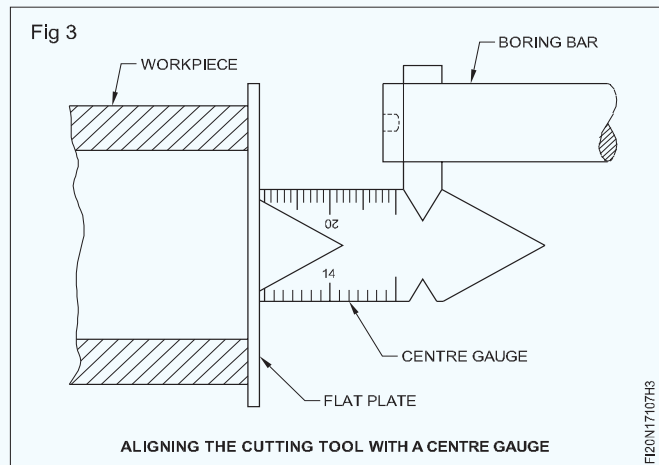


ସରଳ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ - ନୀଳ ପ୍ରିଣ୍ଟରୁ ମେସିନ୍ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ସରଳ ସମାବେଶ | (Simple repair work - simple assembly of machine parts from blue prints)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଲାଞ୍ଜ ଷ୍ଟକ୍ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଥିବା ଟୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର |
- ଲାଞ୍ଜ ଷ୍ଟକ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ |
- ଟୁଟିଯୁକ୍ତ / ପୁରୁଣା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର |
- ଟୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ |
- ଲାଞ୍ଜ ଷ୍ଟକ୍ଟ୍ରେ ଏକତ୍ର ହୁଅ |
- ଲାଞ୍ଜ ଷ୍ଟକ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |


TASK-1

DISMANTLE THE TAIL STOCK AND KEEP THE PARTS IN A SEPARATELY AND IDENTIFY THE DAMAGED WORNOUT PARTS

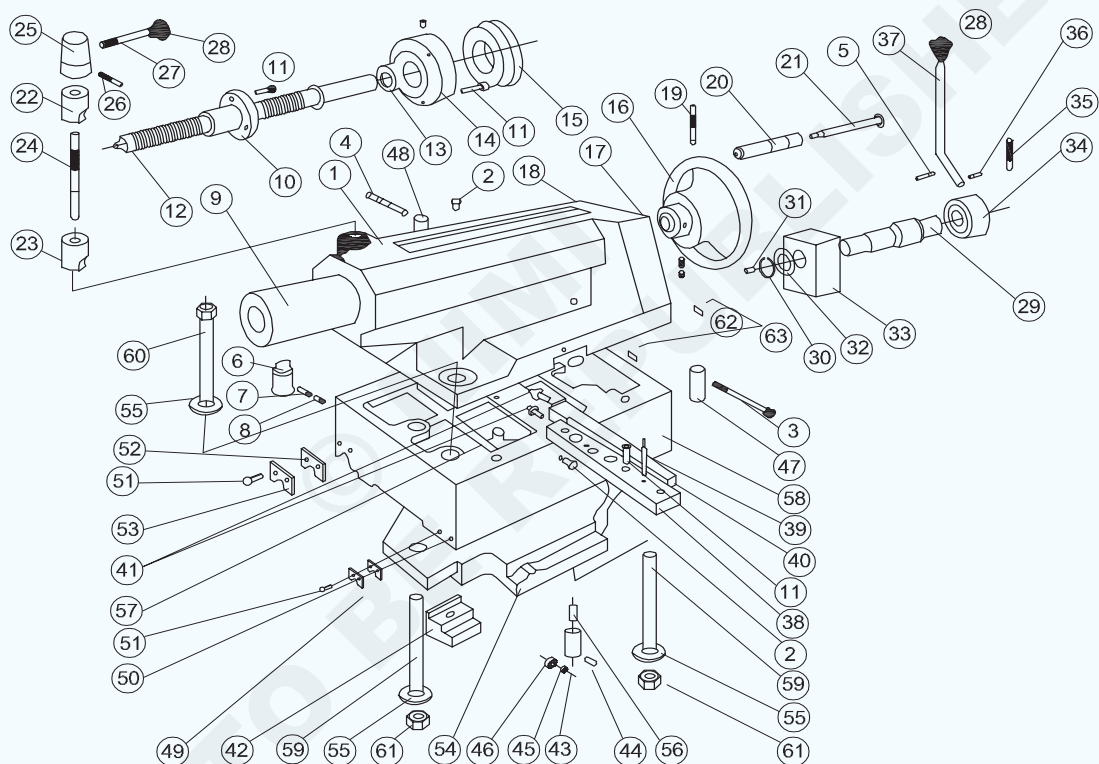

TASK-2

PREPARE A NEW SCREW ROD INSTEAD OF WORNOUT SCREW ROD

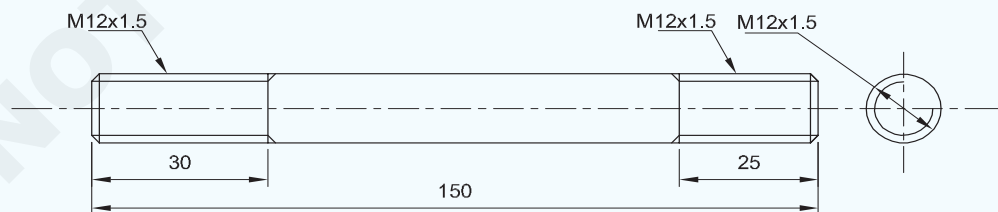

1	Ø14-155	SCREW ROD	Fe310	TAIL STOCK REPAIR WORK	24	1.8.108
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.
SCALE NTS 					DEVIATIONS ±0.04 mm	TIME
					CODE NO. FI20N18108E1	

SIMPLE REPAIR WORK:SIMPLE ASSEMBLY OF MACHINE PARTS FROM BLUE PRINTS

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ | (Job Sequence)

ଏକ ଲାଞ୍ଜ ଷ୍ଟକ୍ରେ ଥିବା ତୁଟିର ଚିହ୍ନଟ |

- ଏକ ଲାଞ୍ଜ ଷ୍ଟକ୍ରେ ତୁଟି ଚିହ୍ନଟ କର |
- ସ୍ଥିତ ଚଳାଉବା ପାଇଁ ଟେଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଚକ୍ରକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରନ୍ତୁ |
- ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲିଭାଇ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ଥିତ ଷ୍ଟକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ |
- ଟେଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଚକ୍ରକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ଥିତ ଷ୍ଟକ୍ ଗତିବିଧି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶ୍ଳେଷ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ | ଯଦି ସ୍ଥିତ ଷ୍ଟକ୍ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ ତେବେ ଏହା ଗତି କରିବ |

- ଟେଲ୍ ଏହା ସ୍ଥିତ ରହି ସ୍ଥିତ ଷ୍ଟକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାଶୁଣା |
- ଲାଞ୍ଜ ଷ୍ଟକ୍ରେ ସ୍ଥିତ ଷ୍ଟକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୁଗ୍ମ ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତୁ |
- ତୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତ ରହି ବଦଳରେ ନୂତନ ସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ |
- ଚିରାଚରିତ ସ୍ଥିତ ରହି ବଦଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍ଥିତ ରହି ଏକତ୍ର କରନ୍ତୁ |
- ଟେଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ଥିତ ଷ୍ଟକ୍ ସଠିକ୍ ଶ୍ଳେଷରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ |

ଟେଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ |

ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଧାନସଭା ଚିତ୍ରାଙ୍କନ |

DRG ରେ ନା	Qty / ଗୋଷ୍ଠୀ	ବର୍ଣ୍ଣନା	ଆକାର
1	1	ଟେଲ୍ ଷ୍ଟକ୍	C8
2	6	ଟେଲ୍ ନିପଲ୍	
3	1	ହକ୍ସ ସଫୋଲ୍ ହଲ୍ କ୍ଲିୟର୍ ପଟେ	M8 x 100
4	1	ହକ୍ସ ସଫୋଲ୍ ହଲ୍ କ୍ଲିୟର୍ ପଟେ	M8 x 60
5	1	Cyl.pin	10 x 50
6	1	ଚାବି	
7	1	ଗ୍ରେସ୍ ସ୍କ୍ରାପ୍ 'ଜି'	M8 x 16
8	1	ଗ୍ରେସ୍ ସ୍କ୍ରାପ୍ 'ଏ'	M8 x 10
9	1	ହାତ	
	1	ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ (ଟେନସନ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ସହିତ)	
10	1	ବାଦାମ୍	
11	10	ହକ୍ସ ସଫୋଲ୍ ହଲ୍ କ୍ଲିୟର୍ ପଟେ	M8 x 25
12	1	ପଟେ	
13	1	ଥା ବଲ୍ ବିରିଂ (51205)	25/47 x 15
14	1	ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍	
15	1	ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ କଲର	
16	1	ହାତ ଚକ	
17	3	ସଫ୍ଟକୋଟେଡ୍ ବସନ୍ତ	
18	3	ଷ୍ଟିଲ୍ ବଲ୍ କ୍ଲିୟର୍ ଭି	5/16" class V
19	1	ଟପେର ପିନ୍	6 x 60
20	1	ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରନ୍ତୁ	
21	1	ବାଡ଼ି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରନ୍ତୁ	
22	1	କ୍ଲିୟର୍ ଖଣ୍ଡ	
23	1	କ୍ଲିୟର୍ ଖଣ୍ଡ	
24	1	ସ୍କ୍ରାପ୍ ରହି	


DRG ରବ ନା	Qty / ଗଠାଣୁ01	ବର୍ଣ୍ଣନା	ଆକାର
25	1	କ୍ଲାପ୍	6 x 50
26	1	ଟପର ପିନ୍	
27	1	ବାଡ଼ି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ	
28	2	ନୋବ	
29	1	ଅଜବ ଶାଫ୍ଟ	
30	1	ବାହ୍ୟ ସର୍କଲିଫ୍	A 30
31	1	ସିଲ୍ ପଲ୍ଲୀ	6
32	1	ସ୍ପସେର	6 x 80
33	1	ବାଦାମ ବାଦାମ	
34	1	କ୍ଲାପ୍	
35	1	ଟପର ପିନ୍	
36	1	ଟପର ପିନ୍	
37	1	ବାଡ଼ି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ	4 x 30
38	1	ଟନେନ୍	
39	2	ଇଣ୍ଟା Thrd ଟପର ପିନ୍	
40	1	ଗିର୍	
41	2	ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଟ	
42	1	କଲମ୍ପ ଖଣ୍ଡ	8 x 50
43	3	ଧାରକ ଧାରଣକାରୀ	
	3	ହକେସ soc ଗ୍ରବ୍ ସ୍କ୍ରୁ	
44	3	ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପିନ୍	
45	3	DL-810 ଧାରଣ କରୁଥିବା ଛୁଟି ରଠାଲର	
46	3	ବୁଦା ବହନ କରିବା	M6 x 10
47	1	ଶାଫ୍ଟ	
48	1	ଶାଫ୍ଟ	
49	2	ଝାଲପର	
50	2	ଥାଲି	
51	8	ସ୍କ୍ରୁ ହୋଇଥିବା chl hdl scr 'ଏ'	8/14 x 10
52	2	ଝାଲପର	
			M6 x 18

DRG ରେ ନା	Qty / ଗଠାଣୁ01	ବର୍ଣ୍ଣନା	ଆକାର
53	2	ଥାଳି	
54	1	କଲମ୍ପ ପଲ୍ଲଟ୍	
55	3	ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧୋଇବା	
56	3	ସଫ୍ଟକୋଟନ ବସନ୍ତ	
57	3	ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗରବ୍ ସକ୍ତୁ	
58	1	ଟଲେଷ୍ଟକ୍ ବସ୍ (NH22 ପାଇଁ)	
	1	ଟଲେଷ୍ଟକ୍ ବସ୍ (NH26 ପାଇଁ)	
	1	ଟଲେଷ୍ଟକ୍ ବସ୍ (NH32 ପାଇଁ)	M20 x 130
59	2	ଅଧିକାର 'ବି' (NH22 ପାଇଁ)	
	2	ଅଧିକାର 'ବି' (NH26 ପାଇଁ)	M20 x 170
	2	ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୁଟ୍ (NH 32 ପାଇଁ)	
60	1	ହକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ (NH22 ପାଇଁ)	M20 x 140
	1	ହକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ (NH26 ପାଇଁ)	M20 x 180
	1	ହକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ (NH32 ପାଇଁ)	M20 x 220
61	2	ସଲ୍ଡ୍ ଲକିଂ ବାଦାମ୍	0, 8d x M20

ବିଧାନସଭା ସମୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିଧାନସଭା ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ | (Rectify possible assembly faults during assembly)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ତ୍ରିଲିଂ ମୁଣ୍ଡରୁ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଏବଂ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ପଲି ଛିଣ୍ଡାନ୍ତୁ |
- ପୁରୁଣା ଏବଂ କ୍ଷତି ପାଇଁ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଏବଂ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ପଲି ଏକତ୍ର କରନ୍ତୁ |
- ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଏବଂ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ପଲି ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ |
- ପାଖାନ୍ତ କର୍ ରେ ଥିବା ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ |
- ଚିରାଚରିତ ଗ୍ରାଭିଂ ଟକକୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକତ୍ର କରନ୍ତୁ |
- ଲେଥୁ କ୍ରସ୍ ସ୍ପାଇନ୍ଦ୍ର ରୁ ଗିର୍ ଛିଣ୍ଡାଇ ଏକତ୍ର କରନ୍ତୁ |

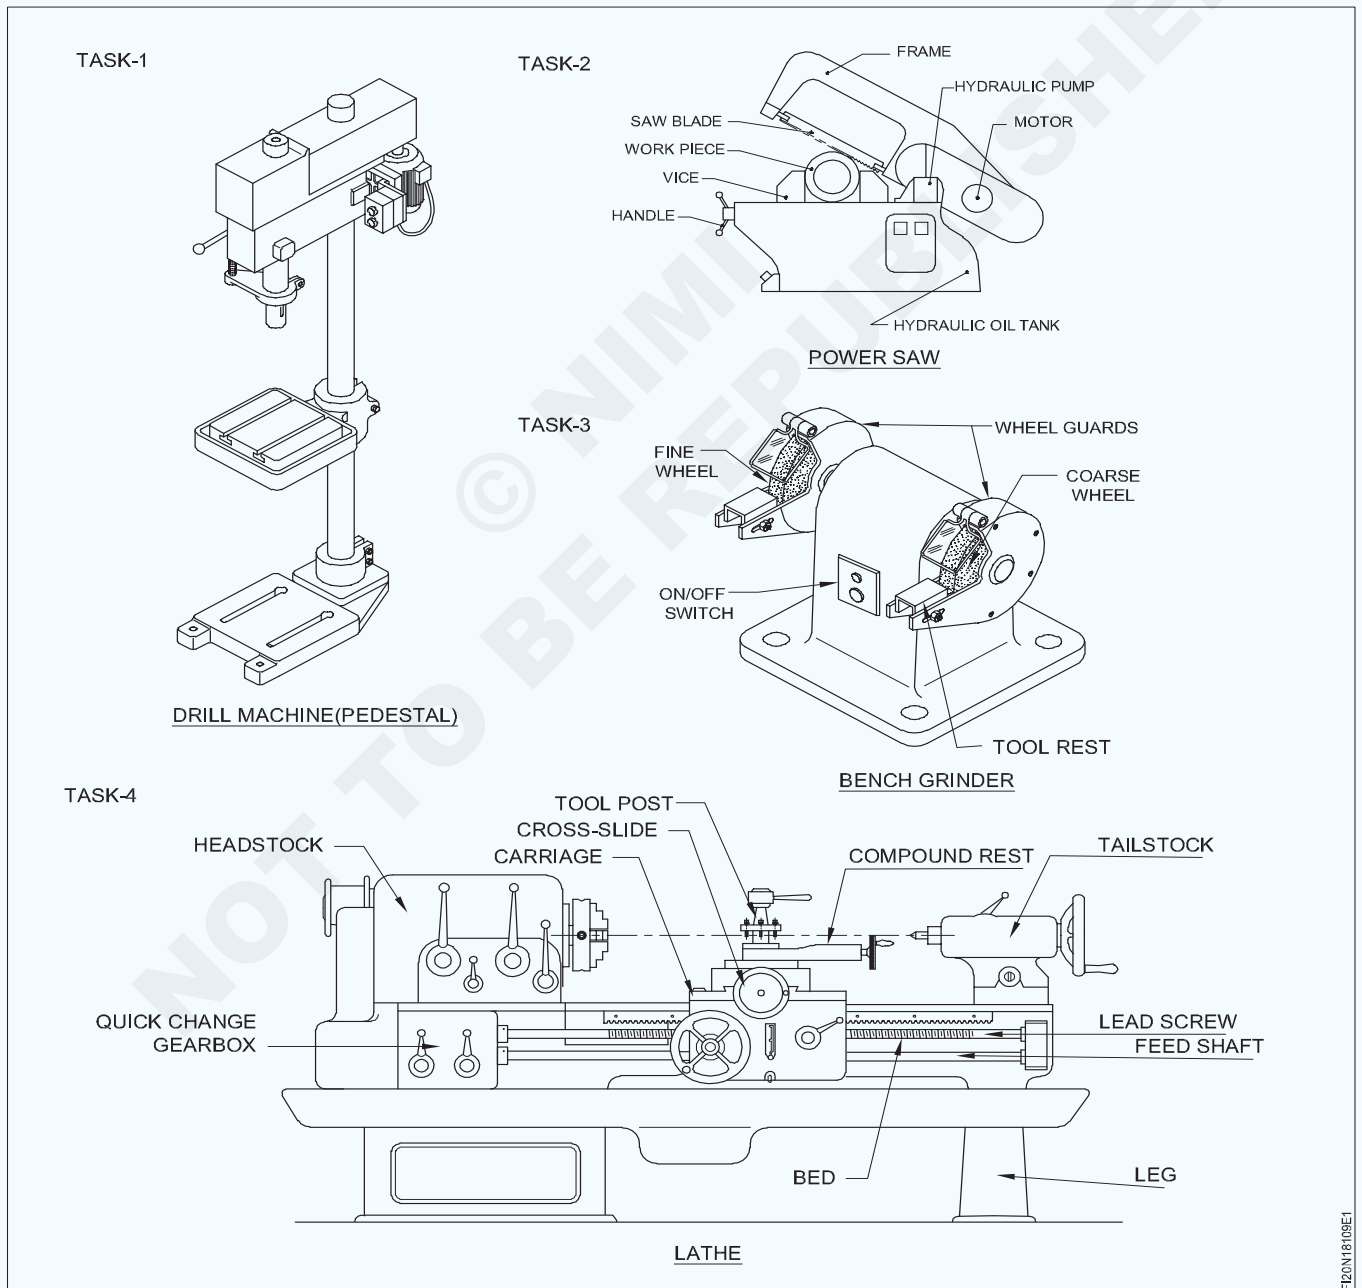

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ | (Job Sequence)

ଟାସ୍କ 1 : ଡ୍ରଲିଂ ମେସିନର ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ଏବଂ ପଲିର ବିସର୍ଜନ ଏବଂ ସମାବେଶ।

- ଡ୍ରଲ୍ ଚକ୍ ଏବଂ ଆର୍ବର (ଭାଗ ନଂ 20 19) କୁ ସ୍ପିଣ୍ଡଲରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ।
- ମେସିନ୍ ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ବେଲ୍ଟ ଗାର୍ଡକୁ ବାହାର କର ।
- ପଲିରୁ 'ଭି' ବେଲ୍ଟ (ଭାଗ ନଂ 1) କାଢି ଦିଅ ।

ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ପଲି ଏବଂ ହବ୍ ଆସେମ୍ବଲିର ଅପସାରଣ ।

- ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ହବ୍ (ଭାଗ ନଂ 4) ରୁ ବାଦାମକୁ (ଭାଗ ନଂ 2) ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ।
- ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ହବ୍ ରୁ ଷ୍ଟେପ୍ ହୋଇଥିବା 'ଭି' ପଲି (ଅଂଶ ନଂ 3) କୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ।
- ପଶୁ ଚାବିକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ (ଭାଗ ନଂ 5) ।
- ସ୍ପେସର୍ (ଅଂଶ ନଂ 8) ରୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସର୍କିଲିସ୍ (ଅଂଶ ନଂ 6) ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ ।
- ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ହବ୍ (ଭାଗ ନଂ 4) ର ଶେଷରୁ ବାହ୍ୟ ସର୍କିଲିସ୍ (ଭାଗ ନଂ 9) ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ ।
- ସ୍ପେଣ୍ଡରରୁ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ହବ୍ ଏବଂ ବିୟରିଂଗୁଡିକ (ଅଂଶ ନଂ 7) କାଢି ଦିଅ ।

ହବ୍ ଏବଂ ବିୟରିଂର କ୍ଷତି ନହେବା ପାଇଁ ଆଲୁମିନିୟମ୍ କିମ୍ବା ତମ୍ବା ରଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।।

ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ସ୍ପିନ୍ ର ଇମୋଭାଲ୍ ।

- ମେସିନରୁ ଶାଫ୍ଟ ସହିତ ପିନିଅନ୍ କାଢିଦିଅ ।
- ଦାକ୍ତ ଧୋଇବାକୁ ସିଧା କରନ୍ତୁ (ଭାଗ ନଂ 11) ।
- ସ୍ପିଣ୍ଡଲରୁ ବାଦାମ (ଅଂଶ ନଂ 10) କୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାହାର କରନ୍ତୁ ।
- ସ୍ପିଣ୍ଡଲରୁ ଦାକ୍ତ ଧୋଇବାକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ।
- ବିୟରିଂଗୁଡିକ ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ (ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ସ୍ପିନ୍ରୁ ଅଂଶ ନଂ 12 (ଭାଗ ନଂ 14) ।
- O - ରିଙ୍ଗକୁ ହଟାନ୍ତୁ (ଭାଗ ନଂ 13) ।
- ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ସ୍ପିନ୍ (ଅଂଶ ନଂ 14) ବାହାର କରନ୍ତୁ ।
- ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ସ୍ପିନ୍ରୁ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ (ଅଂଶ ନଂ 17) କାଢିଦିଅ ।
- ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ପିଣ୍ଡଲରୁ ଥ୍ରେଷ୍ଟ ବିୟରିଂ (ଅଂଶ ନଂ 15) କୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ।
- ସମସ୍ତ ବିଛିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ସଫା କରି ଶୁଖାନ୍ତୁ ।

ସମସ୍ତ ବିଛିନ୍ନ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟ୍ରେରେ ସଠିକ୍ କ୍ରମରେ ରଖନ୍ତୁ ।

ପୁରୁଣା ଏବଂ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ଚିହ୍ନଟ ।

- ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ଏବଂ ପଲିର ସମସ୍ତ ବିଛିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଭଲଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା, ପୁରୁଣା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟେବୁଲ୍ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ।
- ପୁରୁଣା ଏବଂ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ଏବଂ ପଲି ଏକତ୍ର କରନ୍ତୁ ।

- ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ଏବଂ ପଲିର ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ଓଲଟା କ୍ରମରେ ଏକତ୍ର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅଂଶରେ ତେଲ, ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ।

ନୂତନ ବିୟରିଂ ଏବଂ ସର୍କିଲିସ୍ ଫିଟ୍ କରିବା ସମୟରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ ।

- ଭି' ବେଲ୍ଟକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଟେନସନ୍ ସହିତ ଆଡଜଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ।
- ବେଲ୍ଟ ଗାର୍ଡକୁ ମାଉଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ।


ମେସିନ୍ ଚଲାନ୍ତୁ ।

- ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣକୁ ସୁଇଚ୍ କର ।
- ରୁମ୍ବକୀୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସହିତ ଲିଭର ପ୍ରକାର ଡାଏଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚକ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ରନ୍ ଆଉଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ଟେବୁଲ୍ ।

Sl.No.	ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ନାମ	ଚିତ୍ରପଟ୍ଟୀ
1		
2		
3		

ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ଏବଂ ପଲିର ଅଂଶ ।

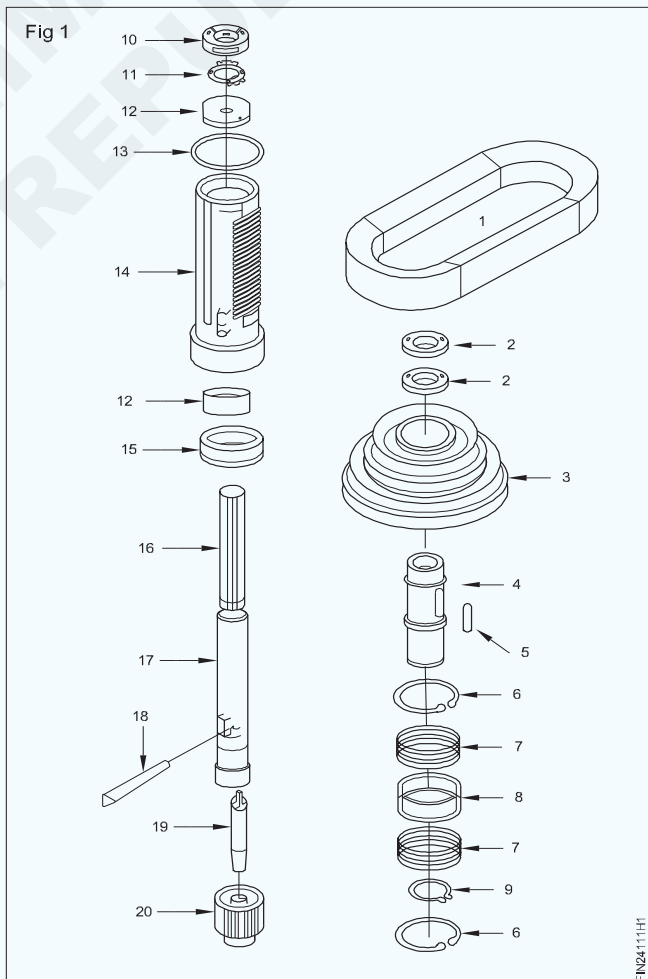

- ମେସିନ୍‌କୁ ଧୀର, ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଗତିର ଆଟଲେସେଟରେ 5 ମିନିଟ୍‌ରେ ଚଲାନ୍ତୁ ।
- ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆସେମ୍ବଲିରୁ ଯଦି କୌଣସି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣେ ତେବେ ଶୁଣି ।
- ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆସେମ୍ବଲିରେ କୌଣସି noise ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଯଦି ତୁଟି ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିନା ଶବ୍ଦରେ ମେସିନ୍ ଚଲାନ୍ତୁ ।


ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ

- 1 'ଭି' ବେଲ୍ଟ୍ ।
- 2 ବାଦାମ ।
- 3 ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ପଲି ।
- 4 ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ହବ୍ (ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍କ୍ରାପ୍‌ର)
- 5 ଟାବି ଟାବି ।
- 6 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସର୍କିଲିଫ୍ ।
- 7 ବହନ

- 8 ପ୍ରସବ ପାଇଁ ସ୍ପ୍ରେସର୍ ।
- 9 ବାହ୍ୟ ସର୍କିଲିଫ୍ ।
- 10 ବାଦାମ ।
- 11 ଧୋଇବା ।
- 12 ବହନ
- 13 ଓ-ରିଙ୍ଗ୍ ।
- 14 ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ସ୍କ୍ରାପ୍ ।
- 15 ଥ୍ରଷ୍ଟ ବହନ
- 16 ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଉପରେ ସ୍କ୍ରାପ୍‌ର ।
- 17 ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ।
- 18 ଷ୍ଟେନ୍ ସ୍କ୍ରାପ୍ ।
- 19 ଚକ୍ ଆର୍ବର୍ ।
- 20 ଡ୍ରାଲ୍ ଚକ୍ ।

ଟାଙ୍କ 2 : ବିଦ୍ୟୁତ୍ କର୍ମରେ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ତୁଟିର ସଂଶୋଧନ ।

- ମେସିନ୍ ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ବେଲ୍ଟ୍ ଗାର୍ଡ୍‌କୁ ବାହାର କର ।
 - ବାହୁକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ ।
 - ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ତେଲକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ ।
 - କନେକ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ପିନ୍ / ସର୍କିଲିଫ୍ / ସ୍କ୍ରାପ୍ ପିନ୍ କାଢି ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ୟୁନିଟ୍ ରେ ଫାଷ୍ଟେନର୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ।
 - ତେଲ ଲାଇନଗୁଡ଼ିକୁ ବିଛନ୍ନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ୟୁନିଟ୍ କୁ m / c ରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ।
 - ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ୟୁନିଟ୍ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ଅଲଗା ଟ୍ରେରେ ରଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ର 2 ।
 - ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ସଫା କରି ଶୁଖାନ୍ତୁ ।
 - ସଙ୍କୋଚିତ ବାୟୁ ସହିତ ତେଲ ପ୍ରବାହ ଅଂଶ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
 - ତେଲ ସିଲ୍ / 'ଓ' ରିଙ୍ଗ୍ / ଫିଲ୍ଡର କଣ୍ଟେଲ୍ ଭଲଭ୍ / ଭଲଭ୍ ସିଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ପୁରୁଣା / ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ / ମରାମତି କରନ୍ତୁ ।
ବିସର୍ଜନର ଓଲଟା manner ଢଙ୍ଗରେ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ୟୁନିଟ୍ ଏକତ୍ର କରନ୍ତୁ ।
- ମେସିନରେ ୟୁନିଟ୍ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ ।
 - ନିର୍ମାତାମାନେ ଗ୍ରେଡ୍ ତେଲ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ନିଷ୍ଠିତ ଭରିବା ବ୍ଲାର୍ ନିଷ୍କାସିତ ତେଲର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

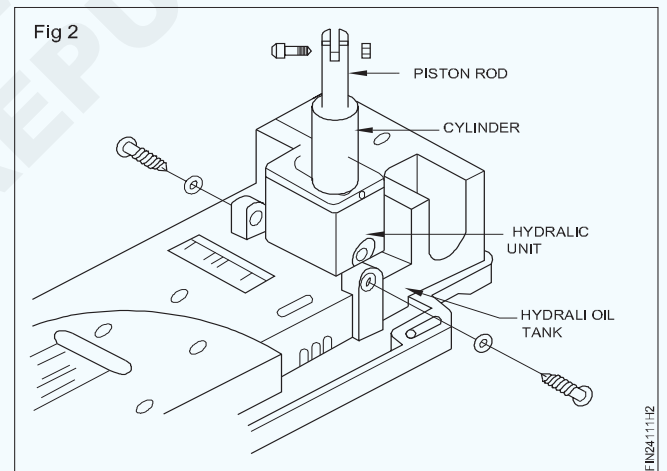


- ତେଲ ଲାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାହୁ ସମର୍ଥନକୁ ହଟାନ୍ତୁ ।
- ଟ୍ରେଲ୍ ମେସିନ୍ ଚଲାନ୍ତୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ।
- ତେଲ ଲାଇନରେ କୌଣସି any ଲିକ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଏ ।
- କଣ୍ଟେଲ୍ ଭଲ୍ ଆଡଜଷ୍ଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାହୁ ଉଠାଇବା ଅବତରଣ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ବେଲ୍ଟ୍ ଗାର୍ଡ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ କରନ୍ତୁ ।

ଟାସ୍କ 3 : ଏକ ପୁରୁଣା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଚକକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ଏକତ୍ର କରିବା ।

- ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ।
- ସିଲିକନ୍ ଗ୍ଲାଇସ୍ ବ୍ରାକେଟ୍‌କୁ ଅଲଗା କରନ୍ତୁ ।
- ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଚକ କଉରଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରନ୍ତୁ ।
- ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଚକର ସ୍ପିଣ୍ଡଲରୁ ବାଦାମକୁ ଖୋଲନ୍ତୁ ।
- ଟୁଲ୍ ବାକି ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ ।
- ସ୍ପିଣ୍ଡଲରୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଚକଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରନ୍ତୁ ।
- ମୋଟର ପଲିରୁ ବେଲ୍ଟ କାଢି ଦିଅ ।
- ମୁଖ୍ୟ ଶରୀରରୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଚକ ହେଡ୍ ଯୁନିଟ୍ ଅଲଗା କରନ୍ତୁ ।
- ଚକ ମୁଣ୍ଡରୁ ଚକ ସ୍ପିଣ୍ଡଲକୁ ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ।
- ହାଉସିଂ / ସ୍ପିଣ୍ଡଲରୁ ବଲ୍ ବିୟରିଂଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରନ୍ତୁ ।
- ବଲ୍ ବିୟରିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ ସଫା କରନ୍ତୁ ।
- ବିୟରିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ବିୟରିଂଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳନ୍ତୁ ।
- କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ବେଲ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ।
- ବିୟରିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ତେଲ କରନ୍ତୁ ।
- ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟା କ୍ରମିକ କ୍ରମରେ ଏକତ୍ର କରନ୍ତୁ ।
- ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଚକଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳନ୍ତୁ ।
- ବେଞ୍ଚ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରର ସୁଗମ ଚାଲିବା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ଟାସ୍କ 4 : ଏକ ଲେଅୁ କ୍ରସ୍ ସ୍କାଇଡ୍ ରୁ ଗିବ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ଏକତ୍ର କରିବା ।

- ଡୋଭେଟେଲ୍ ସ୍କାଇଡ୍ ରୁ ଆଡଜଷ୍ଟିଂ ସ୍କରୁଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରନ୍ତୁ ।
- କ୍ରସ୍ ସ୍କାଇଡ୍ ରୁ ଗିବ୍‌କୁ ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ।
- ସ୍କାଇଡ୍ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କର ।
- ସମସ୍ତ ଅଂଶ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କର ।
- ଗିବ୍ ଷ୍ଟିପ୍ ଏବଂ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ ସ୍କରୁଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ବଦଳାଇବା ଉଚିତ୍ ।
- ସ୍କାଇଡ୍ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକୁ ତେଲ କରନ୍ତୁ ।
- ଗିବ୍‌କୁ ଏକତ୍ର କର ଏବଂ ଗିବ୍ ବସିବା ଯାଞ୍ଚ କର ।
- ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି any ତ୍ରୁଟି ଖୋଜୁଛ, ଏହାକୁ ସଂଶୋଧନ କର ।
- ସ୍କରୁ ସୂତାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ଗିବ୍ ଷ୍ଟିପ୍ ର ସ୍କାଇଡ୍ ଉପାୟକୁ ତେଲ କରନ୍ତୁ ।
- ସ୍କାଇଡ୍ ଉପାୟ, ସାତଲ୍ ସହିତ ଜିପ୍ ଷ୍ଟିପ୍ ଏକତ୍ର କରନ୍ତୁ ।
- ବିଧାନସଭାରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଠିକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ପାଇଁ ଆଡଜଷ୍ଟିଂ ସ୍କରୁକୁ ଟାଣନ୍ତୁ ।
- ଟେକ୍ - ବାଦାମ ଦ୍ୱାରା ଆଡଜଷ୍ଟିଂ ସ୍କରୁ ର ଗତିକୁ ଲକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- କୌଣସି any କମ୍ପାନ ବିନା ସ୍କାଇଡ୍ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ସୁଗମ ଗତି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ଯଦି ବିଧାନସଭାରେ ଟେପର ଗିବ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଶେଷ ସ୍କରୁ ଦ୍ୱାରା ଗିବ୍‌କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ ।

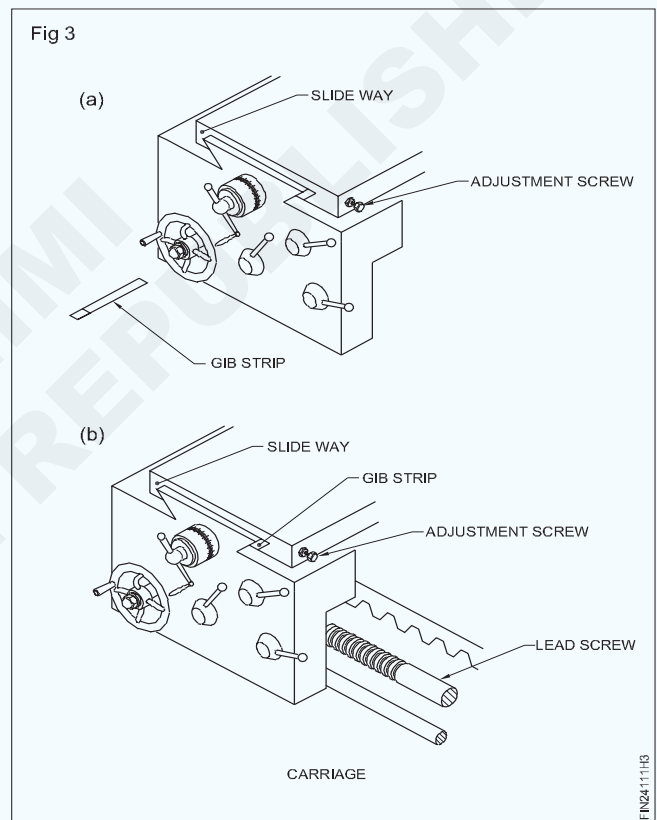

ଦକ୍ଷତା କ୍ରମ | (Skill Sequence)

ଏକ ନୂତନ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଚକକୁ ଫିଟ୍ କରନ୍ତୁ - ଟାସ୍କ 3(Fit a new grinding wheel)(Task 3)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

- ପେଡେଷ୍ଟାଲ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ମେସିନରେ ଏକ ନୂତନ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଚକକୁ ଫିଟ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ।

କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ କ୍ଲମ୍ପକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାକି ଚିତ୍ର 1 କୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ।

ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସଫା କର ଏବଂ କୌଣସି ଖାଲି ଧାତୁ କିମ୍ବା ଘୃଣ୍ୟ କଣିକା ବାହାର କର ।

ଚକ ଗାର୍ଡର ବାହ୍ୟ ପ୍ଲେଟକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଚିତ୍ର 1 ।


ଚକ କ୍ଲାମ୍ ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ।

ଖାଲି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବାଦାମ ଦିଗ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ସଠିକ୍ ଆକାରର ସ୍ଥାନର ବ୍ୟବହାର କରି ବାଦାମକୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ।


ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯନ୍ତ୍ରର ସାମ୍ବା ଆଡକୁ ମୁହାଁଇବାବେଳେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସ୍ଥିତିଲର ବାମ ହାତର ସୂତା ଥାଏ । ଏହାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବାଦାମକୁ ଘଣ୍ଟା ବୁଲାଇ ବୁଲାନ୍ତୁ ।

Fig 1

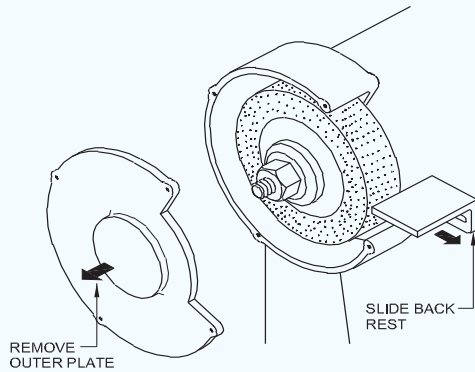

FN24111J1

Fig 2

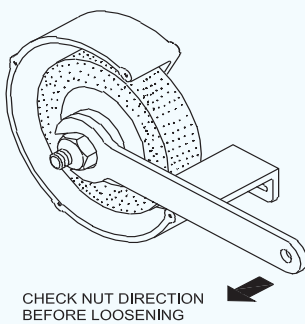

FN24111J2

ବାଦାମ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଚଟାଣକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ।


ଏହାକୁ ଚକରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନରମ ହାତୁଡ଼ି ସହିତ ହାଲୁକା **blow** ଟିକା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ ।

ସ୍ଥିତିଲରୁ ଚିର ହୋଇଯାଇଥିବା ଚକକୁ ବାହାର କରି ସ୍ଥାପ୍ ବିନ୍ଦେ ରଖ ।

ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଯେ ପୁରୁଣା ଚକ ଉପରେ ଥିବା ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ଚକ ଚିତ୍ର 3 ସହିତ ସମାନ ।

Fig 3

CHECK WHEEL MARKINGS ARE THE SAME

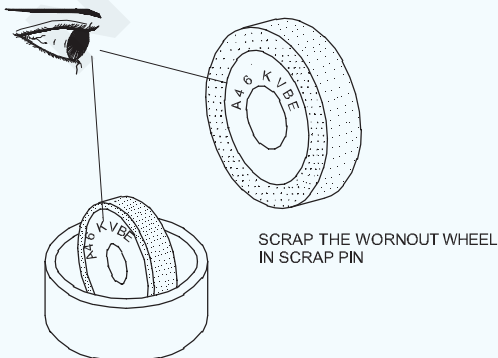


FI20N18109Y3

କୌଣସି any କାଗଜ, ଖାଗର କାଢ଼ିଦିଆ ଯାହା ଫ୍ଲେଞ୍ଜ ଚିତ୍ର 4 କୁ ମାନିଛି ।

Fig 4

CHECK INNER FLANGE

REMOVE ANY BURRS OR PAPER WITH SCRAPER

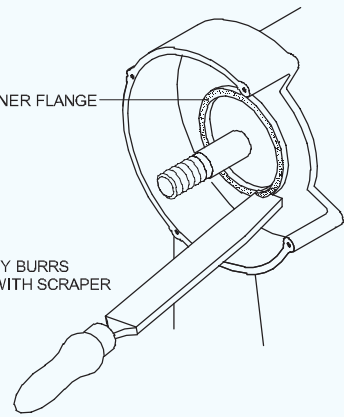

FI20N18109Y4

ଫ୍ଲେଞ୍ଜ, ସ୍ଥିତିଲ, ସୂତା ଏବଂ ରାକ୍ଷା ଭିତରେ ସଫା କର ।

ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଯେ ଉଭୟ କାଗଜ ଧୋଇବା ନୂତନ ଚକରେ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ।


ସ୍ଥିତିଲ ଚିତ୍ର 5 ରେ ନୂତନ ଚକ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ।

ଏକ ସଠିକ୍ ଫିଟ୍ ନହେବା ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସ୍ଥାପ୍ କରନ୍ତୁ । ନୂତନ ଚକର ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ ଚକ ଗାର୍ଡ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫିଟ୍ ହେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ସହିତ ।

Fig 5

WHEEL SHOULD FIT CLEARLY INSIDE GUARD

BORE TO BE NEAT FIT ON SPINDLE

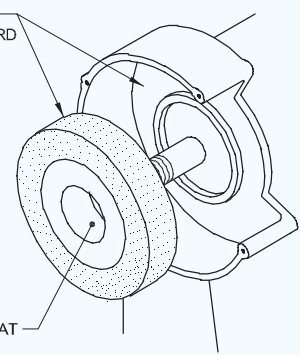


FI20N18109Y5

ଡ୍ରାଇଭିଂ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ ଉପରେ ଚକକୁ ଯତ୍ନ ସହ ଠେଲି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଫ୍ଲେଞ୍ଜକୁ ସ୍ଥିତିରେ ରଖନ୍ତୁ ।

ଚକକୁ ସ୍ଥିତିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ହାତରେ କ୍ଲାମ୍ ବାଦକୁ ସ୍ୱରୂପ କରନ୍ତୁ ।

Fig 6



RECESSED SIDE OF FLANGE AGAINST WHEEL

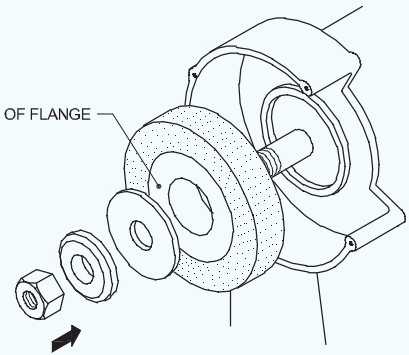

FI20N18109Y6

ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଚକକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପ୍ଳବ ବୁଲାଇ ।

ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଚକଟି ଚାଲୁଛି, ହାତ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରି ଏବଂ ଏହା ରାକ୍ଷୀର ଉପର ଅଂଶରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ ।

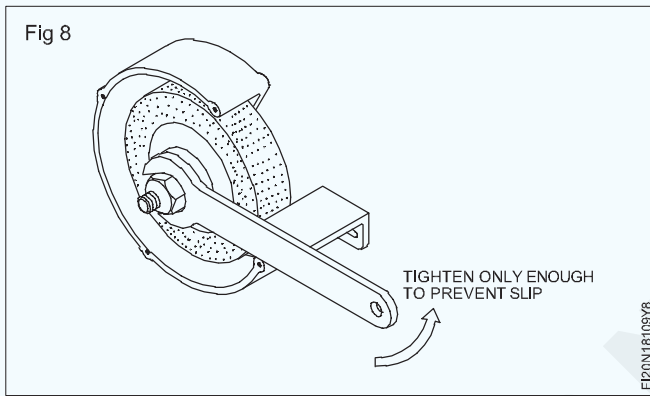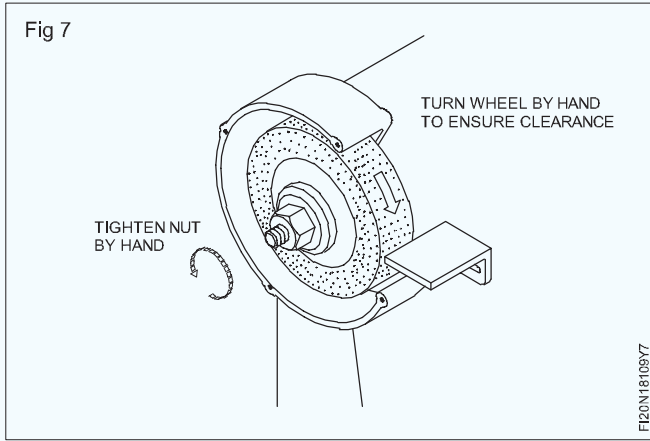


ବାଦାମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଟାଣନ୍ତୁ ଯେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି chipping ପିଟିପିଟି ନ ହୋଇ ଚକ ଚଳାଇବ । (ଚିତ୍ର 7)

ଚକ ଗାର୍ଡର ବାହ୍ୟ ସ୍ପେଟକୁ ଚିତ୍ର କରନ୍ତୁ ।

କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ରାମକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପୁନଃ Reset ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।

କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ରାମକୁ ଦୃଢ଼ firm ଭାବରେ ଟାଣନ୍ତୁ ।

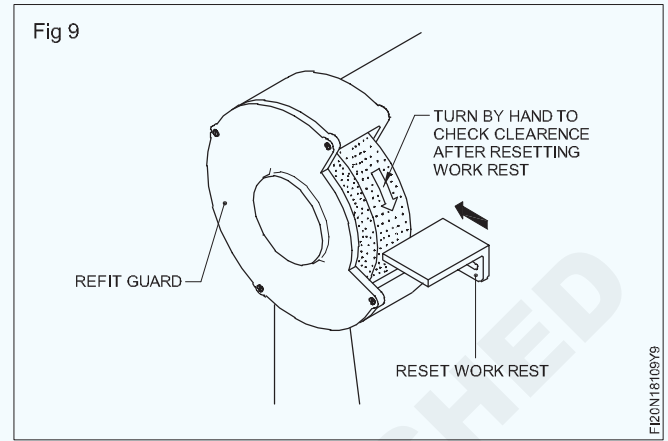

ଚକକୁ ପୁନର୍ବାର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଚକଟି ଘୁଲୁ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଅଟେ ।

(ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣକୁ ସୁଇଚ୍ କର ଏବଂ ମେସିନ୍ ଆରମ୍ଭ କର) ।

ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରେଟିଂ ବେଗରେ ଚକକୁ ଏକ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଚାଲିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।


ମେସିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଭଣ୍ଟିଂ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।

ଗିବ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଆଡଜଷ୍ଟ୍ କରନ୍ତୁ - ଟାସ୍କ 4 (Adjust the gib strip)(Task 4)


ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

• ଏକ ଲେଥରେ ଗିବ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଆଡଜଷ୍ଟ୍ ଏବଂ ଆଲାଇନ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଲକ୍-ବାଦାମକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 1)

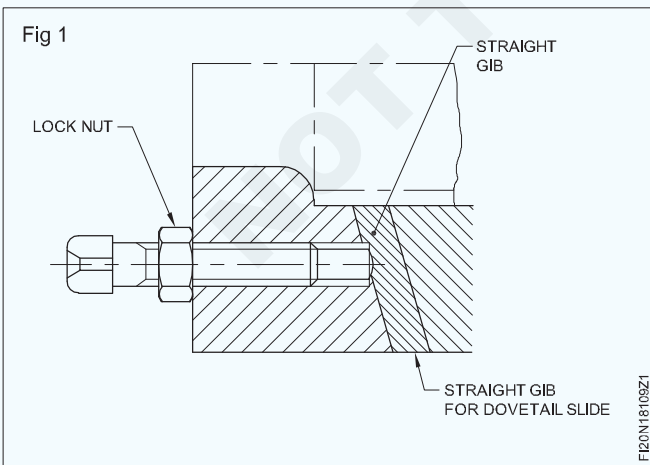

ସେଟ୍ ସ୍ଲାଇଡିଂ ଅପରେସନ୍ କରନ୍ତୁ । (ଚିତ୍ର 2)

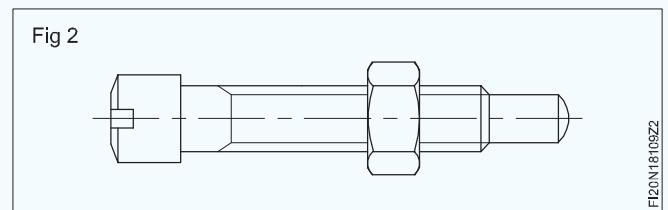

ଗିବ୍ ବାହାର କର । (ଚିତ୍ର 3)

ସମସ୍ତ ଅଂଶ ସଫା କର ।


ପୁରୁଷିଆନ୍ ନୀଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଗିବ୍ ର ସିଧାତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

କ୍ରସ୍-ସ୍ଲାଉଡ୍ ର ଷ୍ଟ୍ରିକ୍-ସ୍ଲାଇଡ୍ ଗିବ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗିବ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ।

ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ତେଲ କରନ୍ତୁ ।

ଡୋଭେଟେଲ୍ ସ୍ଲାଉଡ୍ ରେ ଗିବ୍ ଏକତ୍ର କର ଏବଂ ଏହାକୁ ଛିର କର । (ଚିତ୍ର 4)

Fig 3

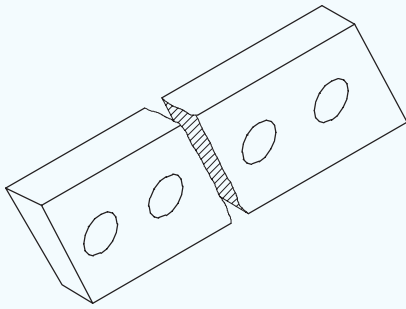


FI20N1810923

ବିଧାନସଭାରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଠିକ ସ୍ଥାପନତା ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ ।

ଟେକ୍-ନର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆଡଜଷ୍ଟିଂ ସ୍କ୍ରୁଗୁଡ଼ିକର ଗତିକୁ ଲକ୍ କରନ୍ତୁ ।

Fig 4

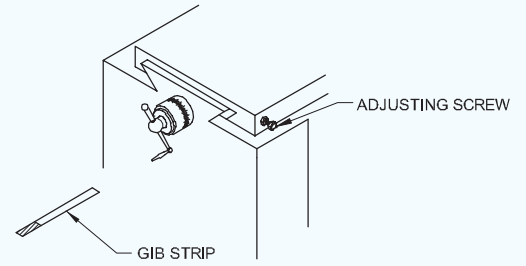

FI20N1810924

ଟେକ୍-ବାଦାମ ସହିତ ଲକ୍ କରିବା ସମୟରେ ଗିବ୍ ସଠିକ୍ ସ୍ଥିତିରେ ରଖନ୍ତୁ ।

କ୍ରସ୍-ସ୍ଲାଇଡ୍ ର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ଚେକ୍ ତାଲିକା ସହିତ ରୁଟିନ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କର | (Perform the routine maintenance with check list)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଚେକ୍ ତାଲିକା ସହିତ ରୁଟିନ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କର |
- ମିଳୁଥିବା ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ଆଇଟମଗୁଡ଼ିକ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ |

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ | (Job Sequence)

1 ବେଲ୍ଟର ଚେନସନ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଡଜଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ |

2 ଲେଥ୍ ରଥର ଗତି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |






- ମେସିନ୍ କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ବେଗରେ ଚଲାନ୍ତୁ ଏବଂ ଗତି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ପାଞ୍ଚାର ଫିଡ୍ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡ୍ରାଫିମା ଏବଂ ଡ୍ରାଫ୍ଟର୍ସ ଫିଡ୍ ଗତିବିଧି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- କ୍ଲଟ୍ ଲିଭର ଚଲାଇ କ୍ଲଟ୍ ର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

3 କ୍ରସ୍-ସ୍ଲାଇଡ୍ ଏବଂ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସ୍ଲାଇଡ୍ ର ଗତି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

4 ତେଲ ସ୍ତର ଏବଂ ତେଲ ଲଗାଇବା ପମ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

- କୁଲାଣ୍ଟ ସ୍ତର ଏବଂ କୁଲାଣ୍ଟ ପମ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

5 ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି |

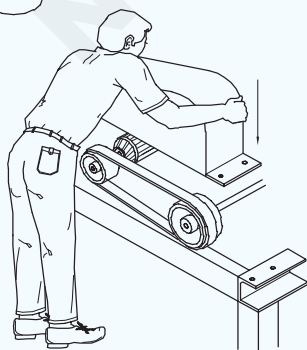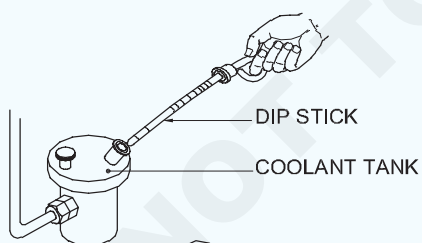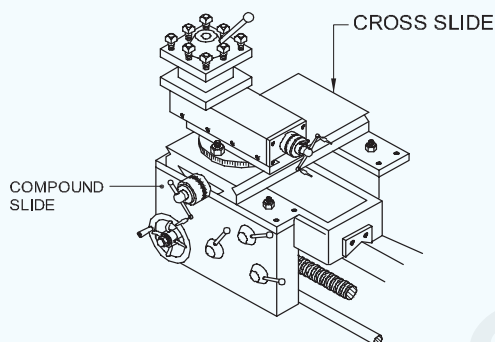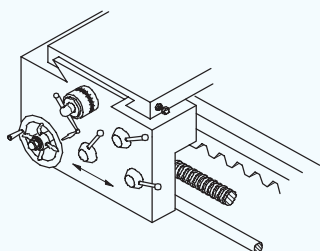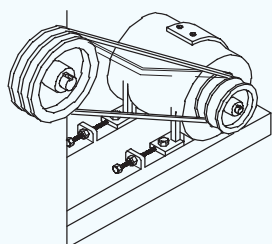

କେନ୍ଦ୍ର ଲେଭି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା ଆଇଟମଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ଏବଂ ଏହାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ତରରେ ଟିକ୍ କରନ୍ତୁ ।

ସାରଣୀ



ଯାଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଇଟମଗୁଡ଼ିକ ।	ଭଲ କାମ / ସନ୍ତୋଷଜନକ ।	ଢୁରୁଟିଯୁକ୍ତ	କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ।
ବଲ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ ଏହାର ଟନେସନ ।			
ଧୂଞ୍ଚି			
ଡ୍ରାଇଭିଂ କ୍ଲଚ୍ ଏବଂ ବ୍ରେକ୍ ।			
ଖୋଲା ଗିଅର୍ ।			
ସମସ୍ତ ବଗେରଟେ କାମ କରିବା ।			
ସମସ୍ତ ଫିଟରଟେ କାମ କରିବା ।			
ତଳେ ପରଶାଳୀ ।			
କୁଲାଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ।			
ଏହାର ଯାତ୍ରା			
କ୍ଲରସ୍-ସ୍ଲାଉଡ୍ ।			
ଯନ୍ତ୍ରିଗତ ସ୍ଲାଉଡ୍ ।			
ଟଲେଷ୍ଟାନ୍ସ ର ସମାନ୍ତରାଳ ଗତି ।			
ବୈଦ୍ୟୁତିକ Electric ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ।			
ସୁରକ୍ଷା ଗାର୍ଡସ୍ ।			

ରୁଟିନ୍ ଟେକ୍ ଡାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ମେସିନ୍ ମନିଟର କରନ୍ତୁ |(Monitor machine as per routine check list)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ଲେଅ୍ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ଲେଅ୍ ଅଂଶରେ ତେଲ ଲଗାଇବା |
- ମେସିନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମେସିନ୍ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ଗତିବିଧିକୁ ଚଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

Fig 1

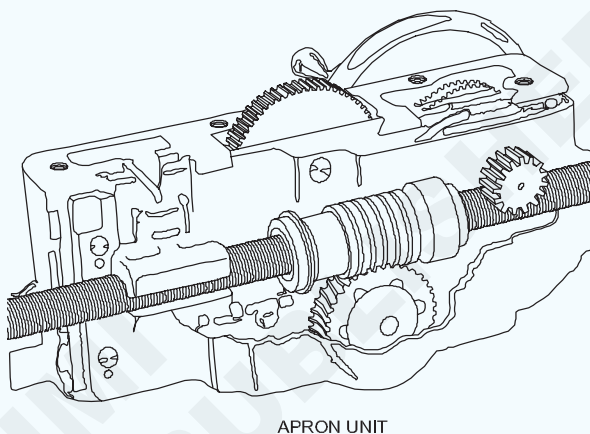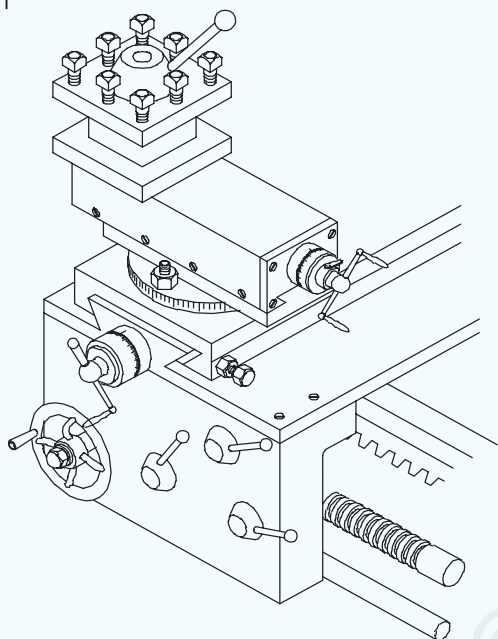


F120N1811H1

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ | (Job Sequence)

- ମେସିନ୍ ସଫା କର |
- ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ (ଚିତ୍ର 1) ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି |
- ବେଲ୍ଟର ଟେନ୍ସନ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ଗାଡ଼ିର ମାଗଣା ଗତିବିଧି, ଲେଅ୍ ଟେଲସ୍କୋପ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ବିଭିନ୍ନ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ବେଗରେ ମେସିନ୍ ଚଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ପାଖାରୁ ଫିଡ୍ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ ଏବଂ ଡ୍ରାକ୍ସଭର୍ସ ଫିଡ୍ ଗତିବିଧି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- କ୍ଲର୍ ଲିଭର ଚଳାଇ କ୍ଲର୍ ର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- କ୍ରସ୍ ସ୍କାଇଡ୍ ଏବଂ ଯୌଗିକ ସ୍କାଇଡ୍ ର ଗତିବିଧି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ତେଲ ସ୍ତର ଏବଂ ଯବକ୍ଷାରଜାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- କୁଲାଣ୍ଟ୍ ଏବଂ କୁଲାଣ୍ଟ୍ ପମ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗିଅରଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମେସିନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମେସିନ୍ର ଚାଲିବା ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

Fig 2

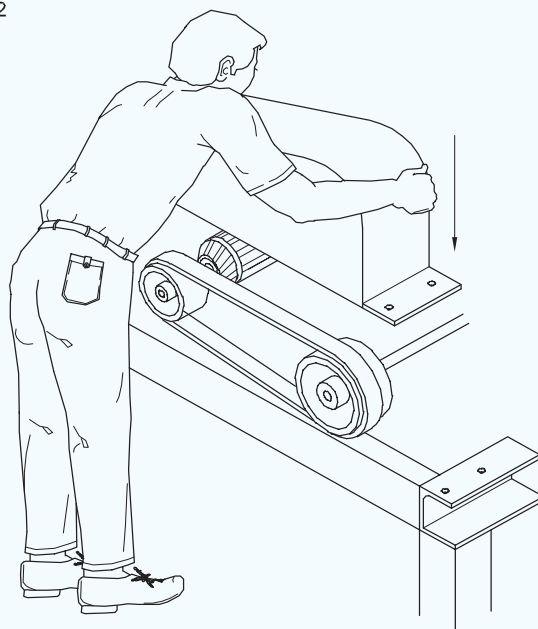

F120N1811H2

ଯାଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଇଟମଗୁଡ଼ିକ ।	ବର୍ଣ୍ଣନା	ଟିପ୍ପଣୀ
ବଲେଟ ଏବଂ ଏହାର ଚନ୍ଦ୍ରସନ ।		
ଧୂଳି		
ଡରାଈଲିଂ କଲର୍ ଏବଂ ବ୍ଲେକ୍ ।		
ଖୋଲା ଗିଅର୍ ।		
ସମସ୍ତ ବଗେର କାମ କରିବା ।		
ସମସ୍ତ ଫିଟର କାମ କରିବା ।		
ତଳେ ପରଶାଳୀ ।		
କ୍ରୁଲାଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ।		
ଏହାର ଯାତ୍ରା		
ଏହାର ଗତିବିଧି କ୍ଲର-ସ୍ପ୍ଲାଇଡ୍ ।		
କମ୍ପାଉଣ୍ଡ୍ ସ୍ପ୍ଲାଇଡ୍ ଏହାର ଯାତ୍ରା ।		
ଟଲେଷ୍ଟାନ୍ସ ର ସମାନ୍ତରାଳ ଗତି ।		
ସୁରକ୍ଷାକର୍ମ		
ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସ୍ପ୍ଲାଇଡ୍		
ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗିଅର ବାକ୍ସ ।		
ଫିଟ୍ ଚୟନକରଣ ।		

— — — — —


ପ୍ରେସର ଗେଜ, ତାପମାତ୍ରା ଗେଜ, ତେଲ ସ୍ତର ପଢ଼ନ୍ତୁ Read |(Read pressure gauge, temperature gauge, oil level)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ପ୍ରେସର ଗେଜ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ read |
- ତାପମାତ୍ରା ଗେଜ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ read |
- ତେଲ ସ୍ତର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |


TASK-1

PRESSURE GAUGE

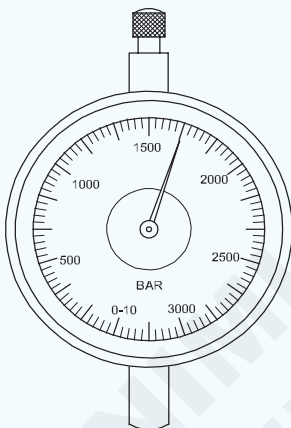


TASK-2

TEMPERATURE GAUGE

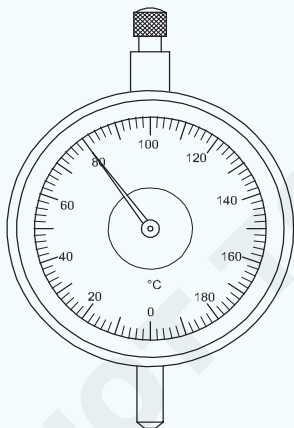

TASK-3

OIL LEVEL

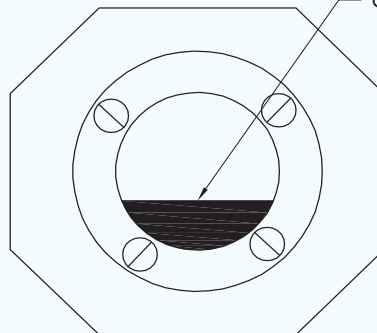


ଟିପ୍ପଣୀ: ପ୍ରେସର ଗେଜ୍, ତାପମାତ୍ରା ଗେଜ୍ ଏବଂ ତେଲ oil ସ୍ତର ବିଷୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ |

-	-	-	-	-	-	1.8.112
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.
SCALE NTS	READ PRESSURE GAUGE, TEMPERATURE GAUGE,OIL LEVEL				DEVIATIONS	TIME
					CODE NO. FI20N18112E1	

ନିମୋନିଆ ସିଷ୍ଟମରେ ଚାପ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ |(Set pressure in pneumatic system)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

- ପ୍ରେସର ରିଲିଫ୍ ଭଲ୍ଭ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ରିଲିଫ୍ ଭଲ୍ଭ୍ ର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

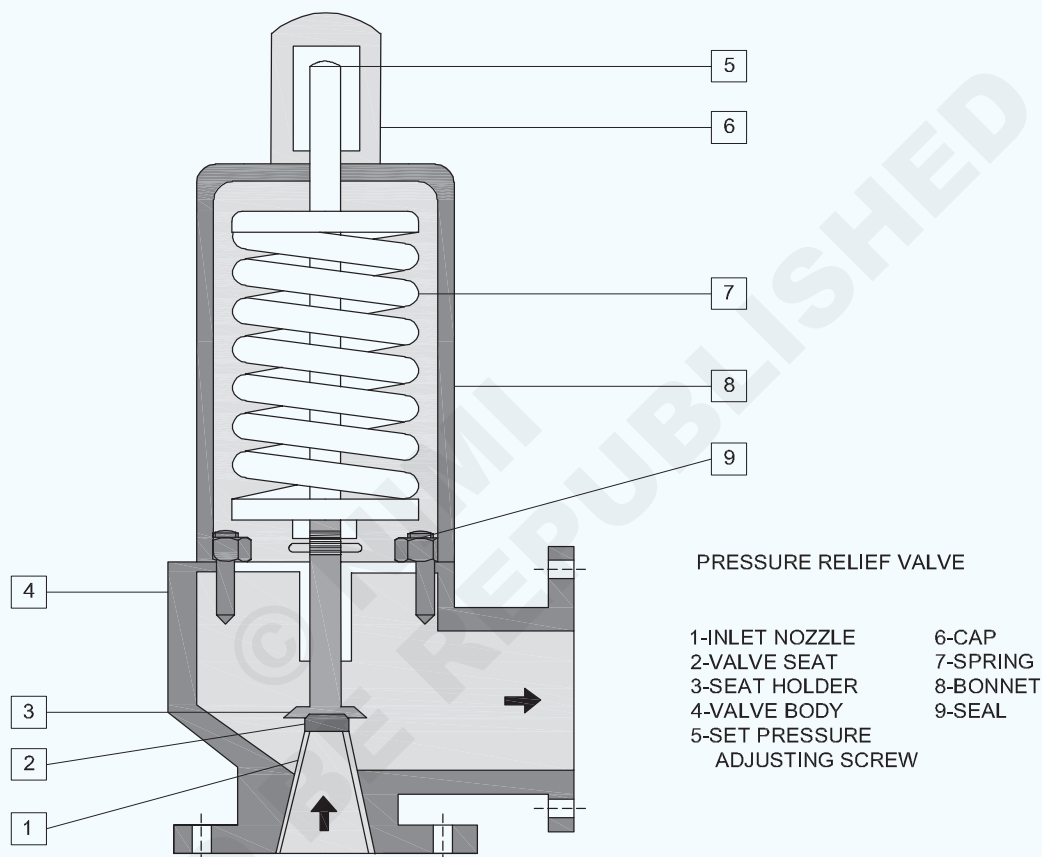

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ | (Job Sequence)


- ସଙ୍କୋଚକକୁ ସୁଇଚ୍ କର |
- କମ୍ପ୍ରେସର ଟାଙ୍କିରେ ଥିବା ପ୍ରେସର ଗେଜକୁ ପଢନ୍ତୁ Read |
- ଆଉଟଲେଟ୍ ଲାଇନ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ |
- କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ରିଲିଫ୍ ଭଲ୍ଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
- ଏହା ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁନାହିଁ, ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ |
- କ୍ୟାପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ |
- ଡିମ୍ବରେ ସେଟ୍ ସ୍କ୍ରୁ ନଂ 5 ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ଆବଶ୍ୟକ ଚାପ ଅନୁଯାୟୀ ସେଟ୍ ସ୍କ୍ରୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ୍ କରନ୍ତୁ |
- ନିମୋନେଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

-	-	-	-	-	-	1.8.113
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.
SCALE NTS	SET PRESSURE IN PNEUMATIC SYSTEM				DEVIATIONS	TIME
					CODE NO. FI20N18113E1	

ଟର୍କ ରେଞ୍ଜ ବ୍ୟବହାର କରି ଡୋବେଲ ପିନ ଏବଂ କ୍ୟାପ ସ୍କ୍ରୁ ଆସେମ୍ବଲି ବ୍ୟବହାର କରି ସରଳ ଫିଟିଂ ଏକତ୍ର କରନ୍ତୁ |(Assemble simple fitting using dowel pins and cap screw assembly using torque wrench)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

• ଡୋବେଲ ପିନ ଏବଂ କ୍ୟାପ ସ୍କ୍ରୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସେମ୍ବଲି ଫିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଏକତ୍ର କରନ୍ତୁ |

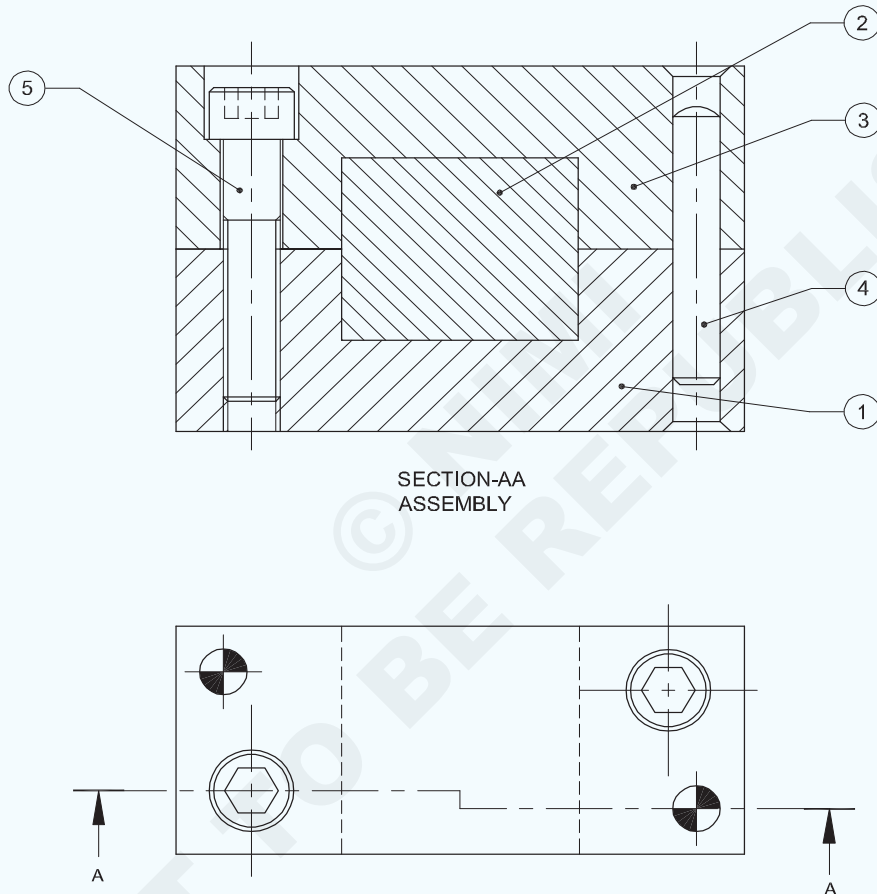

2	M6x30	CAP SCREW	Fe310	-	PART-5	1.8.114
2	Ø5x30	DOWEL PIN	Fe310	-	PART-4	
1	65 ISF 30 - 25	-	Fe310	-	PART-3	
1	SQUARE 28-30	-	Fe310	-	PART-2	
1	65 ISF 30 - 25	-	Fe310	-	PART-1	
NO.OFF	STOCK SIZE	SEMI-PRODUCT	MATERIAL	PROJECT NO.	PART NO.	EX. NO.
SCALE 1:1		ASSEMBLE SIMPLE FITTING USING DOWEL PINS AND CAP SCREW ASSEMBLY USING TORQUE WRENCH			DEVIATIONS ±0.04mm	TIME
					CODE NO. FI20N18114E1	


Technical drawing of a stepped shaft. The total length is 60. The diameter of the main shaft is 25H7. The diameter of the step is 10. The height of the step is 20. The drawing shows a cross-section of the shaft with a central step. The dimensions are indicated by arrows and text labels.

N7

Technical drawing of a mechanical part with the following dimensions and labels:

- Labels:**
 - $\varnothing 5H7-2$ HOLES
 - M6-2 TAPPED HOLES
- Dimensions:**
 - Overall width: 55
 - Overall height: 25
 - Distance from left edge to first hole center: 17.5
 - Distance between hole centers: 50
 - Distance from right edge to second hole center: 8
 - Distance from left edge to first hole center (vertical): 20
 - Distance from bottom edge to first hole center (vertical): 7
 - Distance from bottom edge to second hole center (vertical): 18
 - Distance from bottom edge to second hole center (vertical): 5
- Features:**
 - Two $\varnothing 5H7-2$ holes.
 - Two M6-2 tapped holes.
 - Section line A-A.

Technical drawing of a stepped shaft. The shaft has a total length of 60. It features a central hole with a diameter of $\varnothing 6.6$ and a larger hole with a diameter of $\varnothing 11$. The shaft is divided into sections with different diameters: 8, 10, and 20. The distance between the center of the $\varnothing 6.6$ hole and the center of the $\varnothing 11$ hole is 25H7. The distance between the center of the $\varnothing 11$ hole and the right end of the shaft is 17.5.

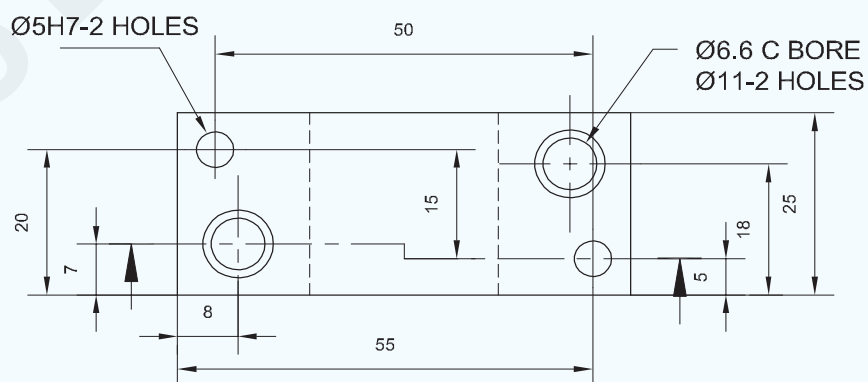


ପୁଞ୍ଜି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ: ଫିଟର (NSQF - ସଂସ୍କାର 2022) - ଅଭ୍ୟାସ 1.8.114

କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ | (Job Sequence)


- କଞ୍ଚାମାଲର ଆକାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ସମାନ୍ତରାଳତା ଏବଂ p ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆକାର ଉପରେ ଅଂଶ 1, 2 ଏବଂ 3 ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଭର୍ତ୍ତିୟ କାଲିପର ସହିତ ଟେଷ୍ଟା ବର୍ଗ ଏବଂ ପରିମାପ ସହିତ ଛୁଟି ଏବଂ ବର୍ଗତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ଅଂଶ 1 ଏବଂ 3 ରେ ମାର୍କିଂ ମିଡିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ଲାଇନ୍ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ।

ଭାଗ 1 & 2

- ଚେନ୍ ଡ୍ରଲ୍, ଅତିରିକ୍ତ ଧାତୁ ଏବଂ ଫାଇଲ୍ କୁ ଆକାର ଏବଂ ଆକୃତିର ଆକାର ଏବଂ ଆକାରରେ କାଟି କାଢି remove ଦିଅ ।

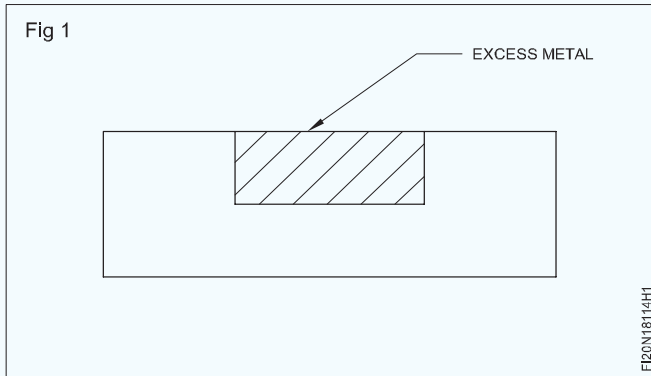

- ସେହିଭଳି, ଚେନ୍ ଡ୍ରଲ୍, ଅଂଶ 3 ରେ ଅତିରିକ୍ତ ଧାତୁକୁ କାଟି କାଢି remove ଦିଅ ଏବଂ ଚିତ୍ର 2 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଆକାର ଏବଂ ଆକୃତିର ଫାଇଲ୍ କର ।

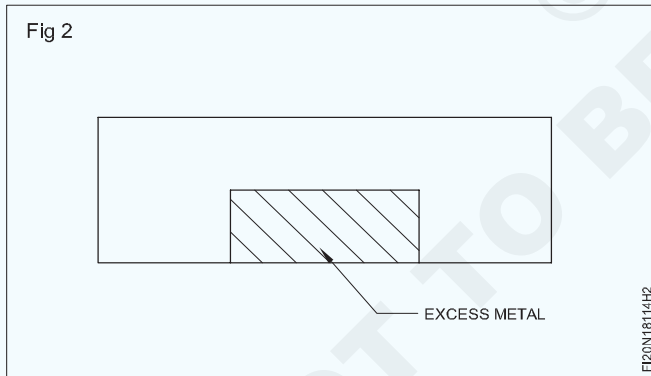

ଦକ୍ଷତା କ୍ରମ | (Skill Sequence)

ଡୋବେଲର ଫିକ୍ସିଂ | (Fixing of dowel)



ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

- ଡୋବେଲ୍ ପିନଗୁଡିକ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଡୋବେଲ୍ ପିନଗୁଡିକ ବାହାର କରନ୍ତୁ ।

ଚିତ୍ର 1 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ପୋଜିସନ୍ 1 ଏବଂ ପୋଜିସନ୍ 2 ରଖନ୍ତୁ ।


ସକେଟ୍ ହେଡ୍ ସ୍କ୍ରୁକୁ ଟାଣନ୍ତୁ ଯେପରି ଚିତ୍ର 1 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ସକେଟ୍ ହେଡ୍ ସ୍କ୍ରୁ ର ଗୋଟିଏ ପିଟ୍ ଫାଙ୍କା ଅଛି ।

- ସାକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଡ୍ରଲ୍ ଗାତ ଚିହ୍ନଗୁଡିକ ପିଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଫିଟ୍, ଭାଗ 2 ଏବଂ ଭାଗ ସହନଶୀଳତା ବଜାୟ ରଖିବା | ± 0.04 ମିମି
- ଏକତ୍ର କର, ଅଂଶ 1, 2 ଏବଂ 3 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କର ଏବଂ ବର୍ଗତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସମାନ୍ତରାଳ କ୍ଲମ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କର ।
- ଉପଯୁକ୍ତ ଫିକ୍ସର୍ ସହିତ ଡ୍ରଲିଂ ମେସିନ୍ ଟେବୁଲ୍ରେ ଆସେମ୍ବଲି ସେଟିଂକୁ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ।
- ଡ୍ରଲ୍, କାଉଣ୍ଟର ସିଙ୍କ୍ ଏବଂ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଛିଦ୍ରକୁ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆସେମ୍ବଲି ସେଟିଂକୁ ବ୍ୟାପାତ ନକରି ± 5 ମିମି ଡୋବେଲ୍ ପିନ୍ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ସେହିଭଳି, ବିଧାନସଭା ସେଟିଂକୁ ବ୍ୟାପାତ ନକରି ଡ୍ରଲ୍, କାଉଣ୍ଟର ସିଙ୍କ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଡୋବେଲ୍ ପିନ୍ ଛିଦ୍ରକୁ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ± 5 ମିମି ଡୋବେଲ୍ ପିନ୍ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ବିଧାନସଭା ସେଟିଂକୁ ବ୍ୟାପାତ ନକରି ଅଂଶ 1 ଏବଂ 3 ରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଛିଦ୍ର ଖୋଲ ।
- ବିଧାନସଭା ସେଟିଂକୁ ପୃଥକ କରନ୍ତୁ, ଗର୍ଭ ମାଧ୍ୟମରେ ± 6.6 ମିମି ଏବଂ ± 11 ମିମି କାଉଣ୍ଟର ବୋର ଅଂଶ 3 ରେ 8 ମିମି ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଟାକିରି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି କ୍ୟାପ୍ ହେଡ୍ ସ୍କ୍ରୁଗୁଡିକ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ।
- ବେଞ୍ଚ୍ ଉପାଧ୍ୟମରେ ଅଂଶ 1 ଧରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ ହେଡ୍ ସ୍କ୍ରୁଗୁଡିକ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ M6 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂତାକୁ ଦୁଇଟି ଗର୍ଭରେ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ବିନା ସୂତାକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ।
- ଟାକିରିର ସମସ୍ତ କୋଣରେ ଅଂଶ 1, 2, 3 ଏବଂ ଡି-ବୁରରେ ଫାଇଲ୍ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ।
- ଡୋବେଲ୍ ପିନ୍ ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ ସ୍କ୍ରୁ ସହିତ ଅଂଶ 1 ଏବଂ 3 କୁ ପୁନଃ ass ଏକତ୍ର କରନ୍ତୁ ।
- ଟର୍କ୍ ରେଞ୍ଜ ବ୍ୟବହାର କରି କ୍ୟାପ୍ ସ୍କ୍ରୁଗୁଡିକ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଫିଟ୍, ଭାଗ 1 ଏବଂ 3 ଓପନିଂ ସ୍କ୍ରୁ ରେ ଭାଗ 2 ।
- ଅନ୍ତ ଡେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ।

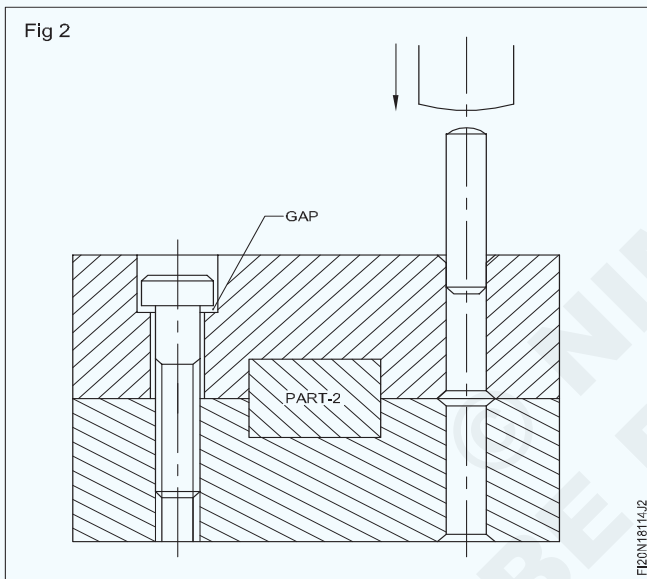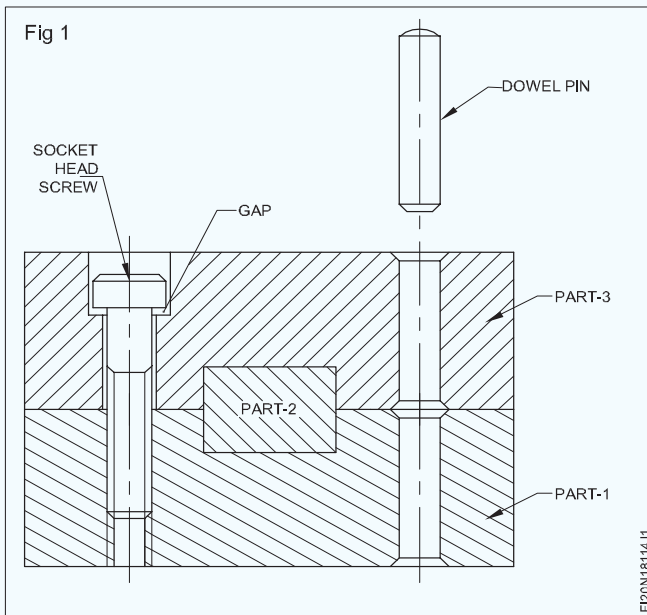


ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ।


ଡୋବେଲ୍ ପିନ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରି ଡୋବେଲ୍ ଗଠନ ଷ୍ଟିପ୍ 1 ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ।

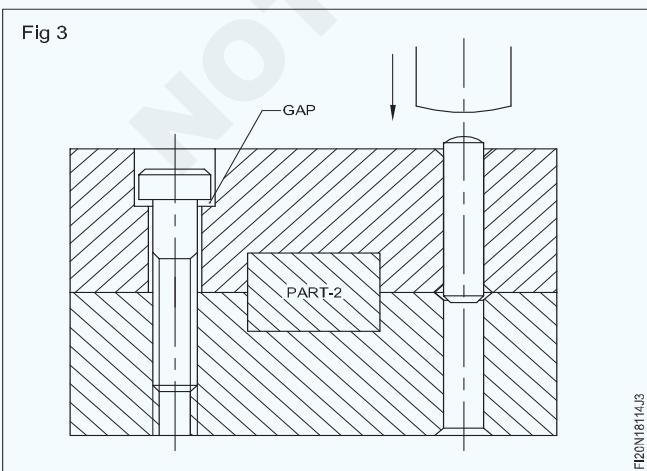


ଡୋବେଲ୍ ଗଠନ ପିନ୍ ପଞ୍ଚ ଡିଆ 5.8 କୁ ଡୋବେଲ୍ ଗଠନ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଉପରେ ଚଳାନ୍ତୁ ଯେପରି ଚିତ୍ର 4 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଡୋବେଲ୍ ଗଠନ ଷ୍ଟିପ୍ 2 ରେ ରଖନ୍ତୁ ।

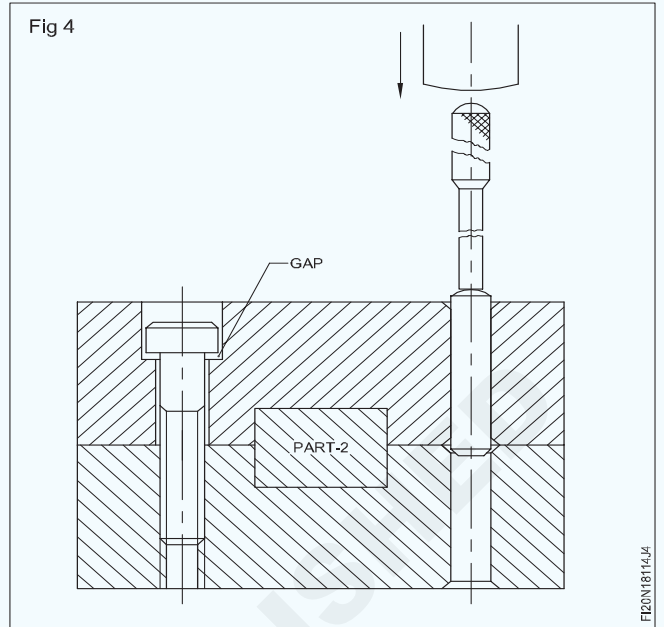

ଚିତ୍ର 5 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଡୋବେଲ୍ ପିନ୍ 10 ମିଲିମିଟରରେ 2 ଷ୍ଟିପ୍ ଚଳାନ୍ତୁ ।

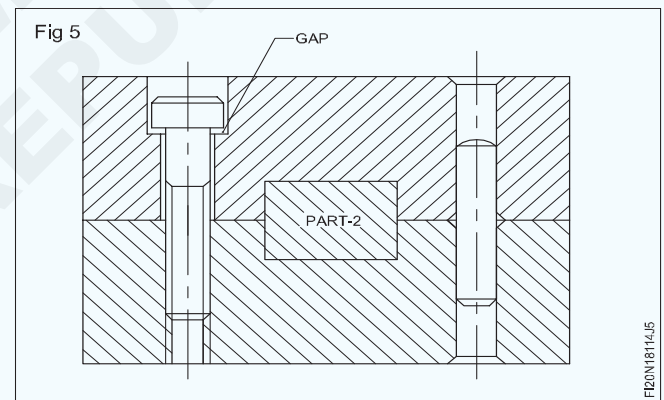


ସକେଟ୍ ହେଡ୍ ସ୍କ୍ରୁ ଗଠନ ଯେପରି ଚିତ୍ର 6 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି କୌଣସି gap ଫାଙ୍କ ନାହିଁ ।

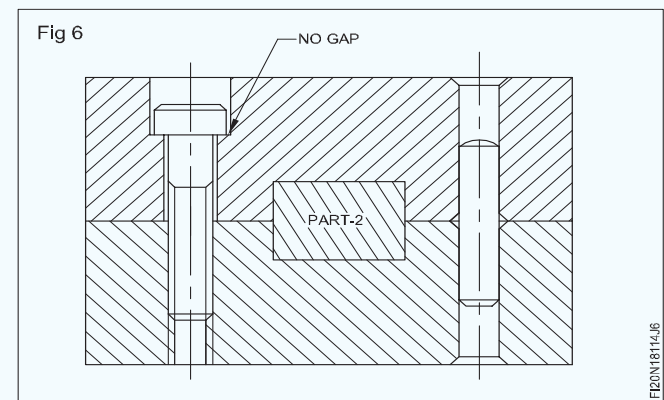

ଡୋବେଲ୍ ଅପସାରଣ ।

ଡୋବେଲ୍ ଅପସାରଣ ଡ୍ରାଇଫ୍ ସହିତ ସମାନ ଦିଗରେ ରହିବା ଉଚିତ୍ ।

ପୁନଃ ଗଠନରେ ପିନ୍ ପଞ୍ଚ ସନ୍ଧିବେଶ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଏହା ଚିତ୍ର 7 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଡୋବେଲର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଉପରେ ବସିଥାଏ ।

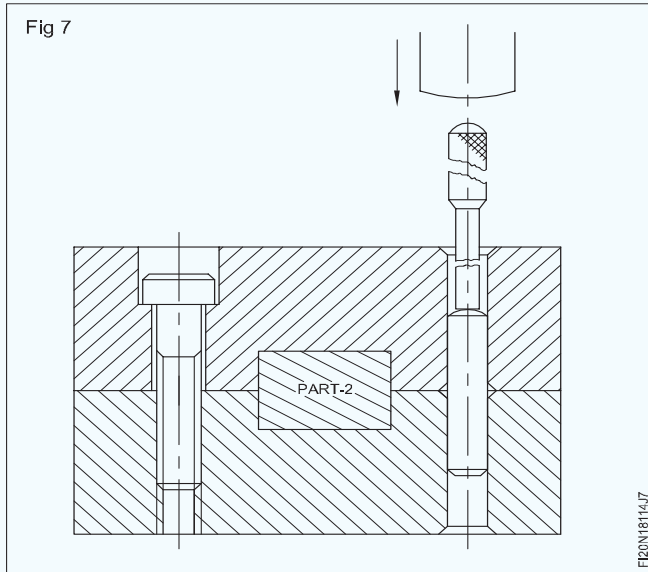

ଚିତ୍ର 8 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ଡୋବେଲକୁ ବାଡେଇ ଦିଅ ।

